


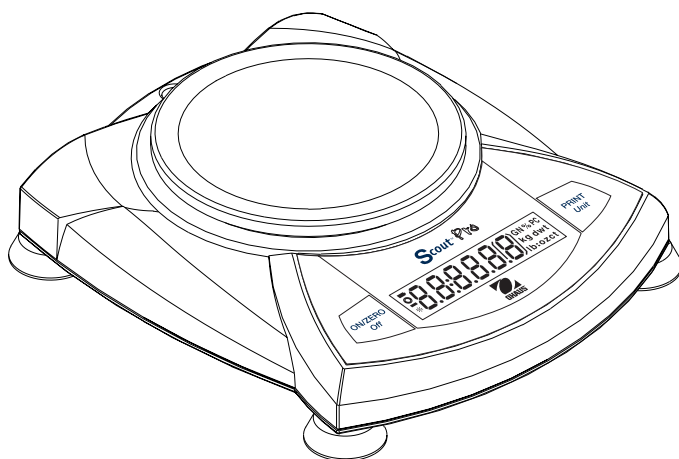

Scout™ *Pro* Balance Instruction Manual

**Balanza Scout™ *Pro*
Manual de instrucciones**

**Balance Scout™ *Pro*
Manuel d'instruction**




Declaration of Conformity

The undersigned, representing the following manufacturer

Ohaus Corporation
19A Chapin Road
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058
USA

hereby declares that the following products are in conformity with the EEC directives listed below (including any and all modifications).

Balance models: SP202, SP401, SP402, SP601, SP2001, SP2001N, SP4001, SP6000, SPE123, SPE202, SPE402, SPE401, SPE601, SPE2001, SPE4001, SPE6000, SPU123, SPU202, SPU402, SPU401, SPU601, SPU2001, SPU4001, SPU6000, SPG202F, SPG402F, SPG401F, SPG601F, SPG2001F, SPG4001F, SPG6000F, SPS202F, SPS402F, SPS401F, SPS601F, SPS2001F, SPS4001F, SPS6000F, JS40, JS500, JS1200

| Marking | Directive | Standard |
|---|---|--|
|  | 73/23/EEC Electrical equipment for use within specified voltage limits | EN60950: 1992 + A1: 1993 + A2: 1993 + A3: 1995 + A4: 1997 |
| | 89/336/EEC Electromagnetic compatibility | EN61326: 1997 + A1: 1998 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use |

Last two digits of the year which the CE marking was affixed: 03

ISO 9001 Certificate for Ohaus Corporation – Ohaus Corporation, USA was examined and evaluated in 1994 by the Bureau Veritus Quality International (BVQI) and was awarded the ISO 9001 certificate. This certifies that Ohaus Corporation, USA, has a quality system that conforms to the international standards for quality management and quality assurance (ISO 9000 series). Repeat audits are carried out by BVQI at intervals to check that the quality system is operated in the proper manner.



Ted Xia
President
Ohaus Corporation
Pine Brook, NJ USA
Date: March 6, 2003



Johan Dierbach
General Manager
Ohaus Europe
Greifensee, Switzerland
Date: March 6, 2003

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



315

AS/NZS4251.1

AS/NZS4252.1 Emission and Immunity

TABLE OF CONTENTS

| | |
|---|-------|
| 1. INTRODUCTION | EN-3 |
| Safety Precautions | EN-3 |
| 2. INSTALLATION | EN-3 |
| Unpacking | EN-3 |
| Installing Components | EN-4 |
| Releasing the Shipping Lock | EN-4 |
| Platform Installation | EN-4 |
| Security Bracket | EN-4 |
| Selecting the Location | EN-4 |
| Balances with Level Adjustment | EN-4 |
| Connecting Power | EN-5 |
| Battery Installation | EN-5 |
| AC Adapter Installation | EN-5 |
| 3. OPERATION | EN-5 |
| Overview of Controls and Display Functions | EN-5 |
| Button Functions | EN-7 |
| Symbols Used for Operation of the Balance | EN-8 |
| Turning the Balance On | EN-8 |
| Turning the Balance OFF | EN-8 |
| Navigating the Menus | EN-9 |
| Menu Structure | EN-9 |
| Entering the Menus | EN-10 |
| Accepting/Bypassing an Individual Menu Item | EN-10 |
| Entering the .S.E.T.U.P. Menu | EN-11 |
| Turning Display Hold or Totalize Mode On | EN-11 |
| Exiting the .S.E.T.U.P. Menu | EN-12 |
| Entering the .U.N.I.T. Menu | EN-12 |
| Parts Counting | EN-13 |

TABLE OF CONTENTS (Cont.)

Calibration EN-13

 Span Calibration EN-13

 Linearity Calibration EN-14

Applications EN-15

 Weighing EN-15

 Weighing with Tare EN-15

 Parts Counting EN-16

 Percent Weighing EN-17

 Establishing a New Reference Weight EN-18

 Exiting Percent Weighing EN-18

 Display Hold EN-18

 Exiting Display Hold EN-19

 Totalize EN-19

 Clear Exit Totalize EN-20

Additional Features EN-20

 Weigh Below EN-20

 LFT (Legal for Trade on certain balances) EN-20

 Lock Switch EN-21

 Sealing the Balance EN-21

4. MAINTENANCE EN-22

 Cleaning EN-22

 Troubleshooting EN-22

 Error Codes List EN-23

 Accessories EN-24

5. TECHNICAL DATA EN-25

 Specifications EN-25

 Warranty EN-27

1. INTRODUCTION

The Scout *Pro* offers, parts counting with auto optimization, display hold, totalize and % weighing. Models are available with ranges from 200g to 6000g.

Scout *Pro* standard features include:

- Battery or AC operation (AC adapter included)
- Integral security bracket
- Programmable auto shut-off
- Span calibration masses included on certain models.
- Optional USB or RS232 interface available.

Safety Precautions

Please follow the safety precautions as listed.

CAUTION:

- Do not operate the balance around corrosive fumes.
- Use only the adapter provided with the balance.
- Do not try to service the Scout *Pro* balance.
- Before plugging in the Balance, make sure that the voltage of the power adapter and plug match.



2. INSTALLATION

Unpacking

Check the completeness of the delivery. Inform your Ohaus dealer if parts are missing.

Your Scout *Pro* package contains:


- Scout *Pro* Balance
- Warranty card
- AC Power Adapter
- Platform
- Instruction Manual
- Calibration Masses (on certain models)

Store the packaging material for future transport.

Installing Components

Releasing the Shipping Lock



On top of the balance, turn the pointer 90 degrees counter-clockwise to unlock.

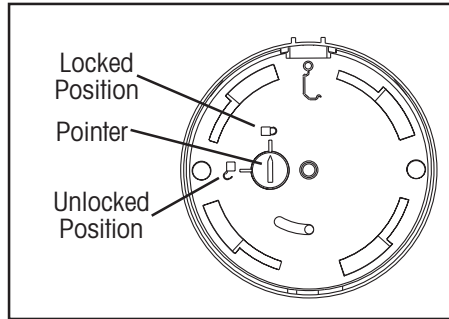

Releasing the Shipping lock.

Platform Installation

Balances with a rectangular platform are placed into the subplatform as shown and rotated counter-clockwise until it locks. Round platforms are placed straight down.

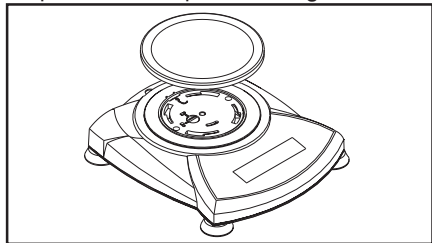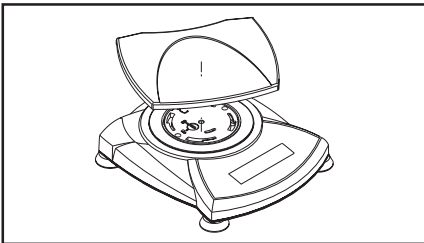

Platform Installations.

Security Bracket


A security bracket is provided at the rear of the balance allowing the balance to be secured by an optional cable and lock accessory.

Selecting the Location

For best performance, the Scout *Pro* balance should be used in a clean, stable environment. Do not use the balance in environments with excessive drafts, rapid temperature changes, near magnetic fields or equipment that generates magnetic fields, or vibrations.

Balances with Level Adjustment

Balances containing leveling feet and a bubble level must be leveled before using. See illustration for correct leveling.

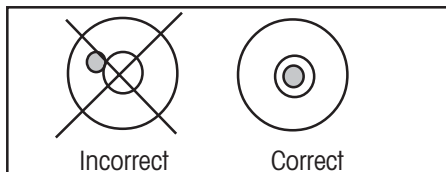

Bubble Level indicator


Connecting Power

Battery Installation

Install the Four "AA" batteries with polarity as shown in the battery compartment.

AC Adapter Installation


Plug the AC adapter into the jack at the rear of balance.

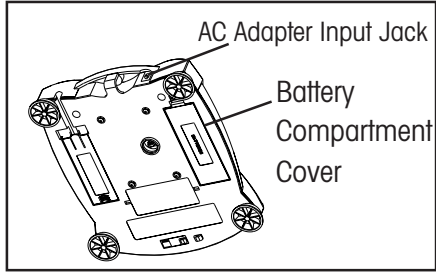

Battery and AC Power Connections

3. OPERATION

Overview of Controls and Display Functions

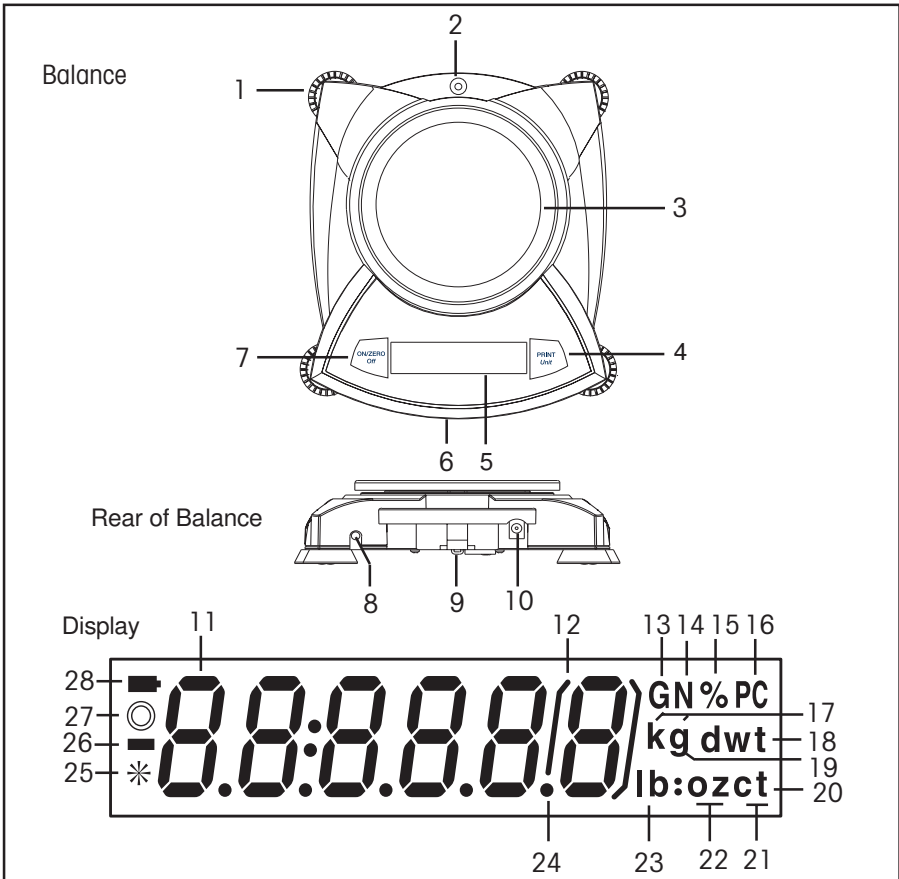

| No. | Designation | Function |
|--------|---------------------------|--|
| 1. | Feet ¹ | Provides leveling for certain models. |
| 2. | Spirit Level ¹ | Provides level indication. |
| 3. | Platform | Weighing platform, either round or rectangular. |
| 4. | PRINT <i>Unit</i> button | Prints data, scrolls through units, steps through units. |
| 5. | Display | LCD display with ICONS. |
| 6. | Lockswitch | Locks certain menu functions, located under balance. |
| 7. | ON/ZERO <i>Off</i> button | On/Off, Zero, enters menu, accepts menu settings. |
| 8. | USB or RS232 port | Optional kit for either RS232 operation or USB. |
| 9. | Security Bracket | Part of balance for optional external cable and lock. |
| 10. | Power Input Jack | Connector for AC adapter. |
| 11. | 7-segment LCD | Part of 6-digit LCD display. |
| 12. | Brackets | Auxilliary indication. |
| 13. | G | (not used) |
| 14. | N | (not used) |
| 15. | % | Indicates percent weighing. |
| 16. | PC | Indicates pieces during parts counting. |
| 17. | kg | Indicates weight in kilograms. |
| 18. | dwt | Indicates weight in pennyweights. |
| 19. | g | Indicates weight in grams. |
| 20/22. | oz † | Indicates weight in troy ounces. |
| 21. | † | Indicates weight in taels or totalize mode. |
| 22. | oz | Indicates weight in ounces. |
| 23/22. | lb:oz | Indicates weight in pound:ounces. |
| 23. | lb | Indicates weight in pounds. |
| 24. | • | Decimal point. |
| 25. | * | Stability indicator, indicates stable weight. |
| 26. | - | Negative sign. |
| 27. | ○ | (not used) |
| 28. | ■ | Battery indicator flashes when battery is down to approximately 20 minutes of power remaining. |

- NOTES: 1. Certain models are provided with leveling feet and spirit level.
 2. Unit measurement varies by model.

Button Functions

Two switches provide the necessary functions to access a given menu, select a function and to turn it on or off. Functions are listed as follows:



ON/ZERO Off Button

Primary Function (On-Zero)- Turns on balance. If balance is on, zeros the display.

Secondary Function (Off)- Turns balance off, **OFF** will be displayed after button is held for 3 seconds. In Display Hold or Totalize mode, a long press exits the mode without turning the balance off.

Menu Function- An extended long press (>5 seconds) during power up will cause the balance to enter the Menu mode. A short press is used to accept a setting on a display.

PRINT Unit Button


Primary Function (PRINT)- Sends print command to interface port. If Display Hold or Totalize mode is active, a short press will enter that mode.

Secondary Function (unit)- Press and hold scrolls through units. Release on desired unit.


Menu Function- Will bypass setting shown on display.


Symbols Used for Operation of the Balance


Symbols are used to simplify the setup and operation of the balance. A description of each symbol follows:


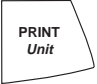
 Press


The clock symbols adjacent to the finger symbol indicates the length of time to press a button.

 1 second momentary press.

 3 second extended press.



 5 second extended press.




  Panel control buttons used to initiate actions.

 Displays are shown as they actually appear on the balance. Model with 200g capacity was used in the displays shown in this manual.



- Indicates scrolling to a final display. The first and last displays are shown.
- ➡ Indicates advances to next display.




Turning the Balance On

 ➡  ... 


Turning the Balance Off

 ➡  ➡ 

Navigating the Menu

Menu Structure

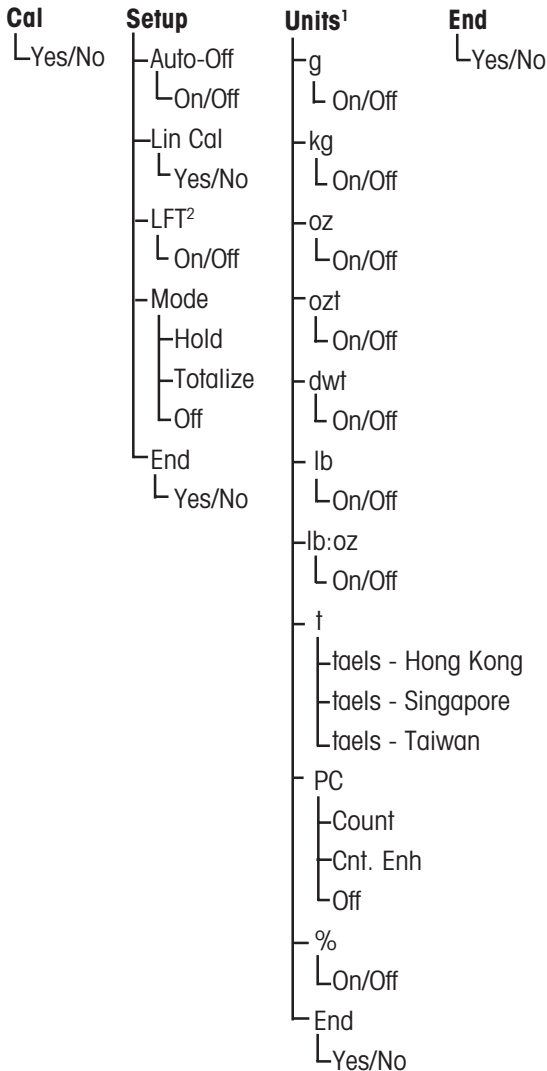

NOTES:


1. Refer to specification table for available units.
2. LFT models only.

Entering the Menu

There are four main menus in the balance: **.C.A.L.**, **.S.E.T.U.P.**, **.U.N.I.T.S.** and **.E.N.D.**


Start with the balance off and the Lock Switch OFF (see page 21).

The sequence is shown below.

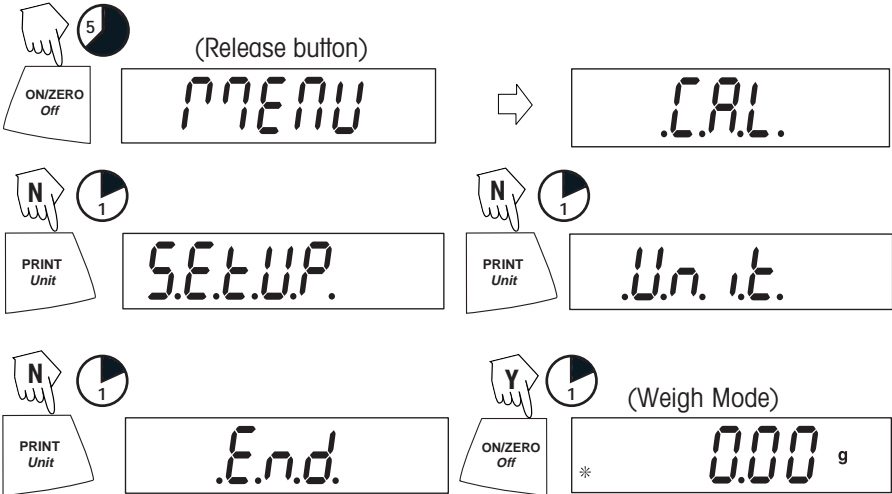

Accepting / Bypassing an Individual Menu Item


Start with menu item displayed.

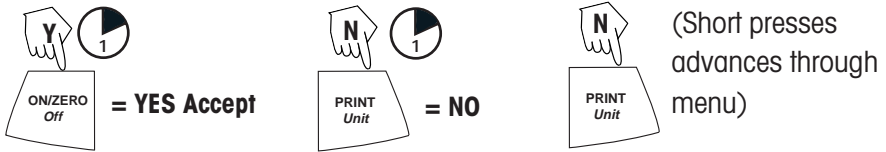

Entering the .S.E.T.U.P. Menu

The **.S.E.T.U.P.** menu contains Auto-Off, LFT (on certain models), Linearity Calibration, Mode (Display Hold, Totalize) and END. Auto-Off and LFT can be turned ON or OFF. Display Hold, and Totalize require entering the Mode submenu.


Starting from the **.C.A.L.** menu.

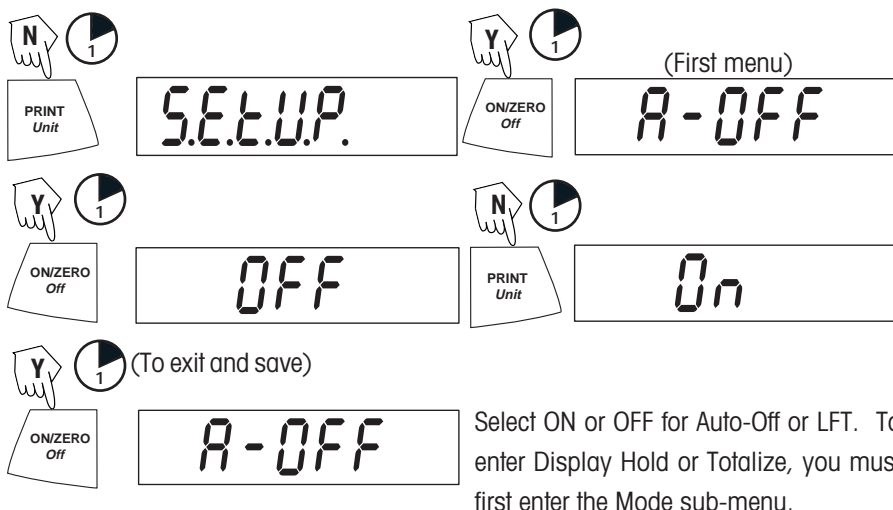

Turning Display Hold or Totalize Mode On


NOTE: Only one mode can be active at one time.

Start at the **.S.E.T.U.P.** menu.

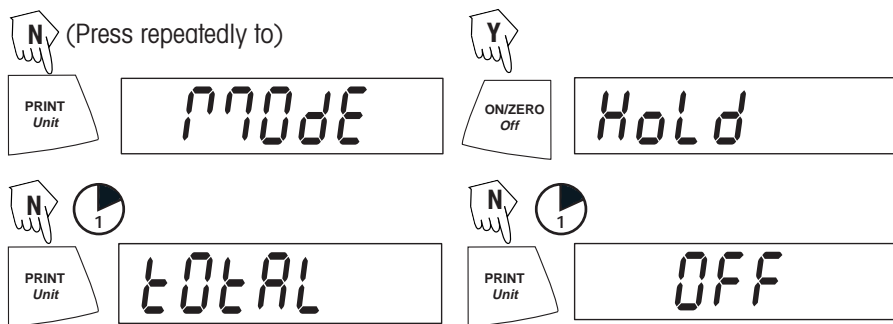

Exiting the **.S.E.T.U.P.** Menu


Select ON/OFF or YES/NO to desired menu items, proceed to **.E.N.D.** menu.

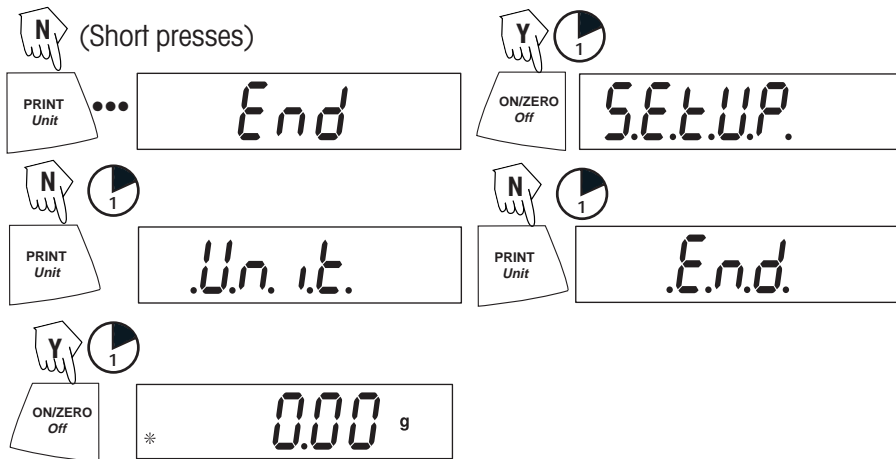

Entering the **.U.N.I.T.** Menu

The **.U.N.I.T.** menu contains units of measure, PC (parts counting), % weighing and END. Units vary with the model type. Determine which units are to be turned on or off.


Start in the **.U.N.I.T.** menu. Select either ON or OFF for each unit.

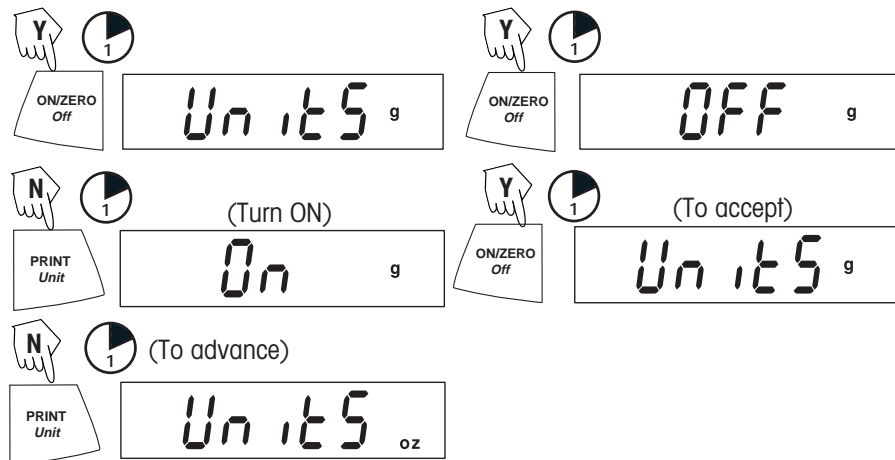

NOTE: Repeated presses of **PRINT Unit** button will go through all units, you then may select ON or OFF. Parts Counting is slightly different.

Parts Counting

Two types of counting modes are available, standard or enhanced.

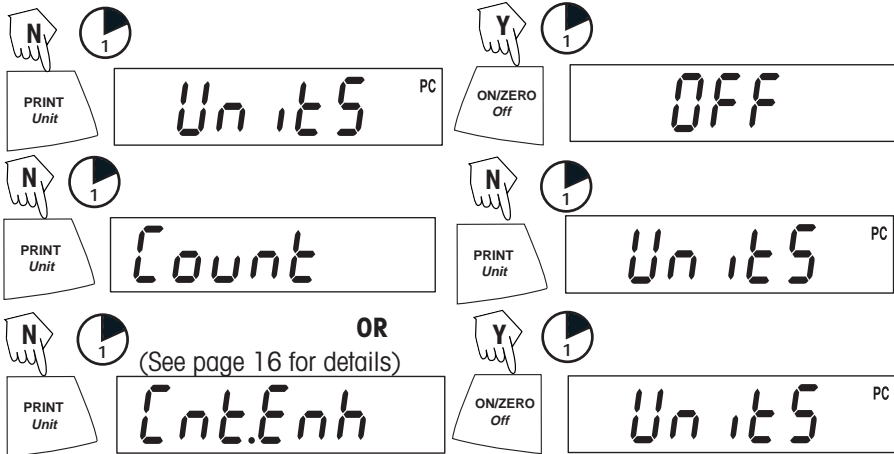

Exiting the .U.N.I.T. Menu

Use the same procedure as Exiting the .S.E.T.U.P. Menu.


Calibration

Span Calibration


Span calibration uses two calibration points, zero and a specified calibration weight. Before beginning calibration, make sure the Lock Switch is off. Clear the platform.

NOTE: Value of calibration mass depends on capacity of balance. After calibration, the balance returns to the currently selected weigh mode.

Start with the balance OFF.

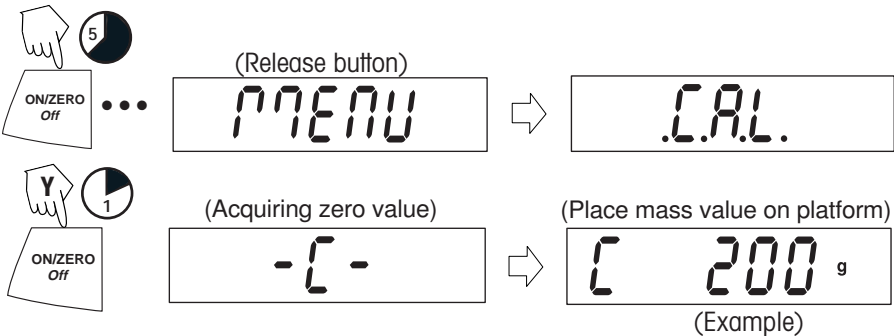

Span Calibration (Cont.)

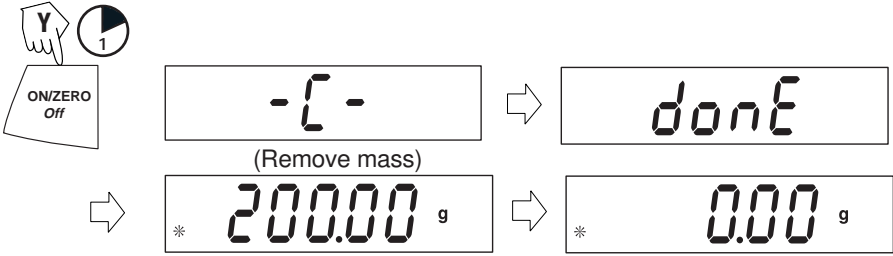

Linearity Calibration

Linearity calibration uses three calibration points; zero, mid-scale and full scale. Lin Cal must be selected and set to YES in the **.S.E.T.U.P.** Menu. Before beginning calibration, make sure the menu Lock Switch is off. Clear the platform. Start with the balance OFF.




Applications

Scout Pro applications include: Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Display Hold and Totalize.


Weighing

Start with the balance on.

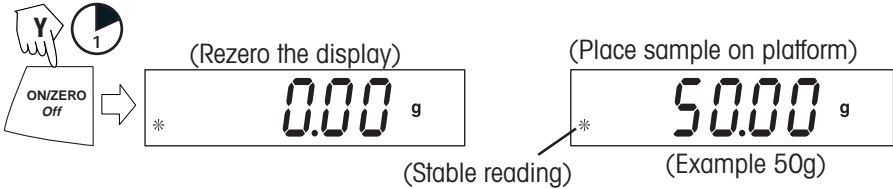

Weighing with Tare

Taring zeros the container weight. With the balance on, place an empty container on the platform. (Display example indicates a container weight of 23g.)

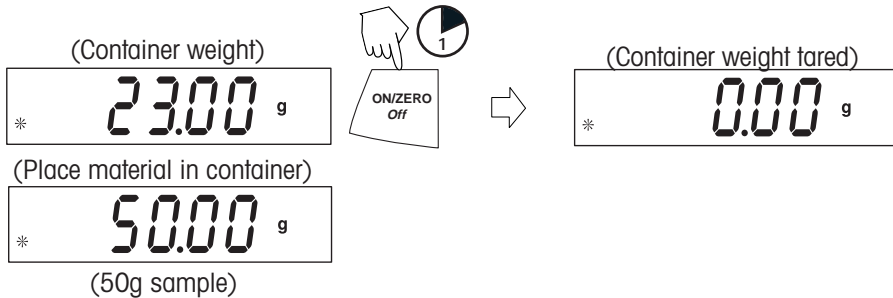

NOTE: Removing the container and material from the platform will cause the balance to display the container's weight as a negative number. The tared weight remains until **ON/ZERO Off** button is pressed again or the balance is turned off.


(Remove container with material)




Parts Counting

Parts Counting is *enabled only* when PC is turned ON in the **.U.N.I.T.** menu. In parts counting mode, there are two modes of parts counting, normal and enhanced. In normal parts counting, the balance determines the quantity based on the average weight of the parts in the original reference quantity. In the enhanced mode, additional parts can be added to the platform equal to or less than the original number. The additional reference quantity produces a more accurate average part weight.

Standard Parts Counting

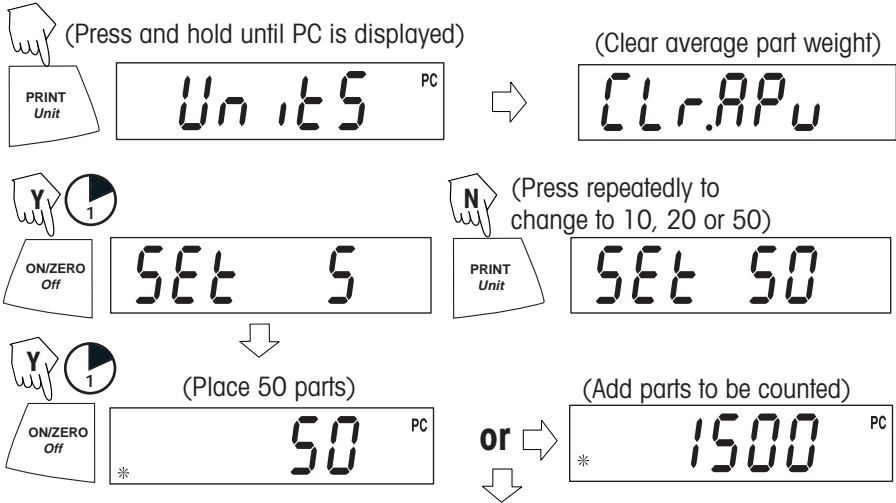

Enhanced Parts Counting

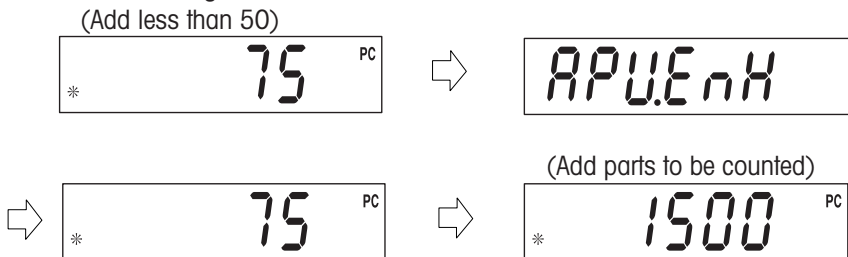

NOTE: The preceding procedure for enhanced counting can be repeated as many times as necessary providing the quantity added is less than the original entry.

Parts Counting (Cont.)

To count different parts, press and hold, until PC reappears, release Unit button.

 


Percent Weighing

Percent Weighing is *enabled only* when Percent is turned ON in the **.U.N.I.T.** menu. Percent weighing permits placing a reference weight on the balance, then viewing other loads as a percentage of the reference. The reference weight equals 100%. Start in the weighing mode and Zero the display.



(Press and hold until % is displayed)



(Place reference weight)



(Stores reference weight 100g)



(Example)


(Remove reference weight)

 


(Place load on the platform, display indicates percentage of reference weight.)




Establishing a New Reference Weight

 Press and hold until % on the display reappears, then release.



Repeat above procedure for new a reference weight.


Exiting Percent Weighing

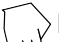 Press and hold until desired unit is displayed.



Display-Hold


Display-Hold is *enabled only* when Hold is turned ON in the Mode submenu in the **.S.E.T.U.P.** menu. Display-Hold mode captures and stores the highest stable value. When displayed, the stable icon will blink. **NOTE:** Units cannot be changed when in Display-Hold mode.

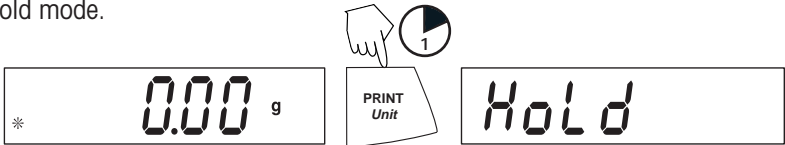

Place item(s) on platform.




Exiting Display Hold

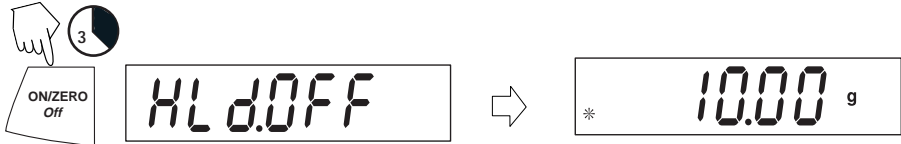

To return to display hold, repeat above procedure.

Totalize


Totalize is *enabled only* when Total is turned ON in the Mode submenu in the **.S.E.T.U.P.** menu. Totalize allows storage of a series of weight measurements. Totalize mode has been initiated when "T" and the current unit, i.e. (g) is displayed. When total weight is shown, the "T" indicator will blink. **NOTE:** Units cannot be changed when in Display-Hold mode.

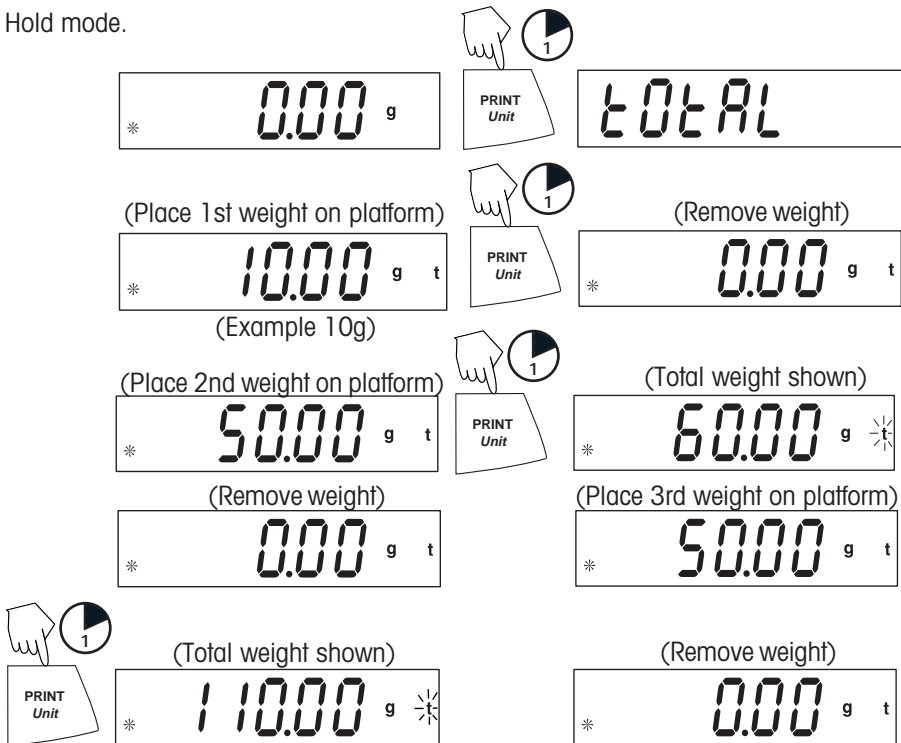

Total weight will remain on the display until weight is removed. The total weight remains in memory. Total is limited to 999999.

Clear/Exit Totalize


Performing this next step will erase all totalized memory.

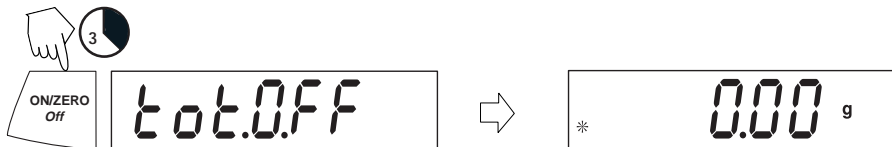

Additional Features



Weigh Below

Scout Pro permits below balance weighing for applications such as specific gravity/density. The balance is normally elevated, supported on all feet and leveled. A fine wire is attached to the built-in hook at the bottom of the balance. See illustration.

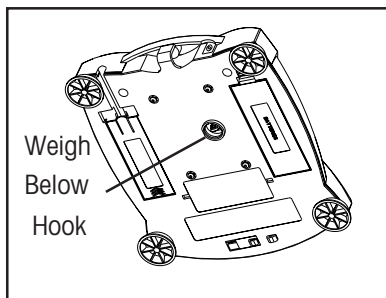

LFT (Legal for Trade on certain balances)


When LFT is activated, balance parameters such as Linearity Calibration, and various units of measure are turned off as required for local weights and measures approval. Review Lock Switch and Sealing the Balance procedures on page 21 before proceeding. To initiate LFT, start in the **.S.E.T.U.P.** menu.

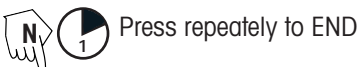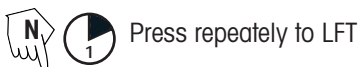

Lock Switch

The Lock Switch is located under the balance and operates two different ways depending on the model. In LFT models, the Lock Switch locks the calibration settings and other parameters required for approval. In non-approved models, the Lock Switch is used to lock out the menu mode preventing unauthorized changes.

To lock the menus, position the Lock Switch next to the tab on the bottom of the balance as shown.

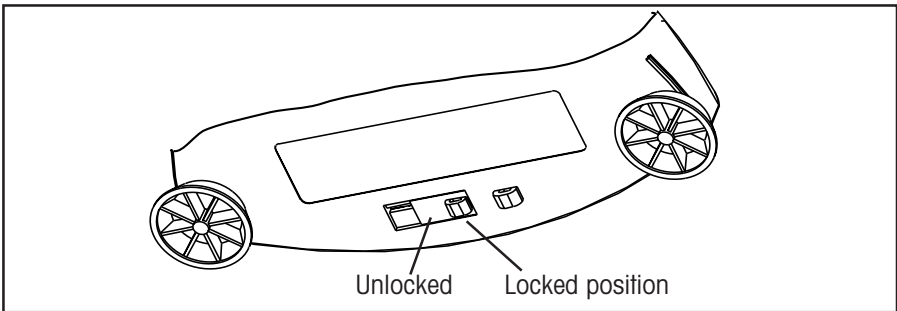


Lock Switch

Sealing the Balance

After a weights and measures official has tested and approved the scale, it must be sealed.

With the Lock Switch in the ON (locked) position, pass the sealing wire through the hole in the Lock Switch and the tab and secure with a lead seal or paper seal. See illustration.

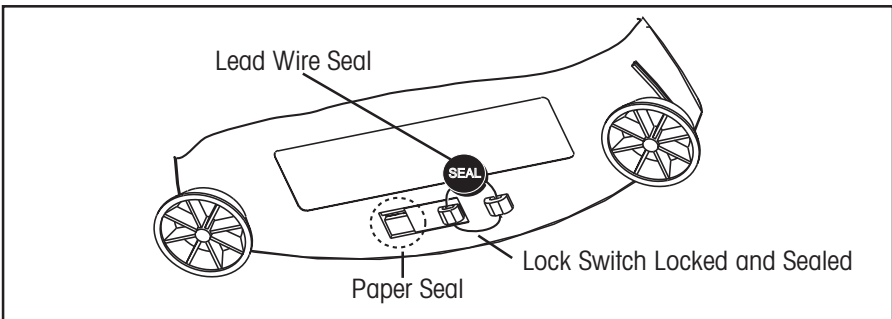

Sealing the Balance

4. MAINTENANCE

Cleaning

To ensure proper balance operation, keep the housing and platform clean. If necessary, a cloth dampened with a mild detergent may be used. Check under the platform for debris and remove. Keep calibration masses in a safe dry place. Unplug the AC Adapter when not in use. For long term storage, remove the batteries.

Troubleshooting

| SYMPTOM | PROBABLE CAUSE | REMEDY |
|---|--|--|
| No Display. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Power Adapter not connected. 2. Batteries are exhausted. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect AC Adapter. 2. Replace batteries. |
| Battery Indicator is flashing. | Batteries are weak. | Replace batteries. |
| Incorrect weight reading. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Balance out of calibration. 2. Balance was not rezeroed before weighing. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Calibrate the balance. 2. Press the ON/ZERO Off button with no weight on the platform, then weigh item. |
| Calibration procedures do not work. | Incorrect calibration masses being used. | Use correct masses. See error codes note ERR4. |
| Unable to display weight in a particular weighing unit. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Weighing unit not activated in menu. 2. Mode prevents unit change. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Use Units menu to set desired units ON. 2. Exit Hold or Totalize mode. |
| Balance readings unstable. | Balance location may have drafts from air conditioning vents or vibration from other appliances nearby affecting operation. | Either move or shield the balance from external air currents or vibration. |
| Error code is displayed. | Various internal and external problems may be the cause. | Review error code table and take appropriate action. |

Error Codes List

When internal and some external problems occur with the balance, the internal software will display messages as error codes. Explanations are given for possible problems. Try remedies in order indicated.

Error Codes

- Err 1 chEct** Invalid checksum data.
a) Cycle balance ON/OFF,
b) Balance requires servicing.
- Err 2 LoAd** Overload (>cap+90d) or Underload
a) Remove load,
b) Check shipping lock,
c) Recalibrate.
- Err 4 WEight** Incorrect calibration weight.
a) Use correct calibration weights,
b) Check environmental conditions.
- Err 5 999999** Displayed value >99999
a) Exit application,
b) Rezero balance.
- Err 6 count** Parts counting error - balance exits parts counting.
a) Exit application,
b) Rezero balance.
- Err 8 FULL** RS232 buffer is full.
a) Cycle ON/OFF,
b) Check RS-232 settings in balance and computer.
- Err 9 dAtA** Internal data error. The next button press or a 5 second time-out causes the balance to turn off.
a) Cycle ON/OFF,
b) Return balance for servicing.

Accessories

| | Part No. |
|--|-----------------|
| RS232 Interface Kit (includes cable) | 71147376 |
| USB Interface Kit (includes cable) | 71147377 |
| Security Device | 76288-01 |
| Hard Shell Carrying Case | 77256-01 |
| Impact Printer | SF42 |
| Impact Printer Paper 5 pack | 78204-01 |
| Cable for SF42 Printer | AS017-06 |
| Scoops: Aluminum, | |
| 3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm | 4590-10 |
| Black anodized, aluminum, | |
| 3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm | 4590-30 |
| Aluminum, | |
| 1.5 x 2.00 x 0.43"/3.81 x 5.08 x 1.11 cm | 5076-00 |
| Gold anodized aluminum, | |
| 2.25 x 3.00 x 0.75"/5.71 x 7.62 x 1.90 cm | 5077-00 |
| Calibration Masses: | |
| See specification table for required masses. | |
| 100g | 51015-05 |
| 200g | 51025-06 |
| 300g | 51035-05 |
| 500g | 51055-06 |
| 1000g | 51016-06 |
| 2000g | 51026-02 |
| AC Adapters: | |
| 120V/60Hz USA | 12102320 |
| 230V/50Hz Europe | 12102321 |
| 230V/60Hz Australian | 12102323 |
| 230V/50Hz UK | 12102322 |
| 100V/50Hz Japan | 12102324 |
| 230V/60 Hz China | 12104881 |

5. TECHNICAL DATA

Specifications

| Item No. | SP202 | SP402 | SP401 | SP601 | SP2001 | SP4001 | SP6000 |
|--------------------------------|---|---------|-----------------------|--|----------|----------|----------|
| | SPS202F | SPS402F | SPS401F | SPS601F | SPS2001F | SPS4001F | SPS6000F |
| Capacity (g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Span Calibration Mass (g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Linearity Calibration Mass (g) | 100 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Readability (g) | 0.01 | | 0.1 | | | | 1.0 |
| Repeatability (Std. dev.(g)) | 0.01 | | 0.1 | | | | 1.0 |
| Linearity (g) | ±0.01 | | ±0.1 | | | | ±1.0 |
| Weighing modes | g, oz, ozt, dwt, tael ¹ %, Parts Counting | | | g, kg ² , oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, tael ¹ %, Parts Counting | | | |
| Tare range | To capacity by subtraction | | | | | | |
| Over range capacity | Capacity +90d | | | | | | |
| Stabilization time | 3 seconds | | | | | | |
| Operating temp. range | 50° - 104°F / 10° - 40°C | | | | | | |
| Power requirements | AC Adapter (supplied) or 4 AA batteries (not included) | | | | | | |
| Calibration | digital calibration from keypad | | | | | | |
| Display (in/mm) | LCD (0.6 / 15 high digits) | | | | | | |
| Pan size (in/mm) | 4.7 / 120 diam. | | 6.5 x 5.6 / 165 x 142 | | | | |
| Dimensions WxHxD (in/mm) | 7.5 x 2.2 x 8.3 / 192 x 54 x 210 | | | | | | |
| Net Weight (lb/kg) | 2.0 / 0.9 | | 3.5 / 1.6 | | | | |

¹ SPSXXX models contain 3 Taels - Hong Kong taels, Singapore taels, Taiwan taels.

² SP601/SPS601F - No kg unit.

Capacity x Readability

| | SP202 SPS202F | SP402 SPS402F | SP401 SPS401F | SP601 SPS601F | SP2001 SPS2001F | SP4001 SPS4001F | SP6000 SPS6000F |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| gram g | 200.00 x 0.01 | 400.00 x 0.01 | 400.0 x 0.1 | 600.0 x 0.1 | 2000.0 x 0.1 | 4000.0 x .1 | 6000 x 1 |
| ounce oz avoirdupois | 7.0550 x 0.0005 | 14.1095 x 0.0005 | 14.110 x 0.005 | 21.165 x 0.005 | 70.550 x 0.005 | 141.095 x 0.005 | 211.65 x 0.05 |
| ounce oz troy | 6.4300 x 0.0005 | 12.8605 x 0.0005 | 12.860 x 0.005 | 19.290 x 0.005 | 64.300 x 0.005 | 128.605 x 0.005 | 192.90 x 0.05 |
| penny- weight dwf | 128.60 x 0.01 | 257.21 x 0.01 | 257.2 x 0.1 | 385.8 x 0.1 | 1286.0 x 0.1 | 2572.1 x 0.1 | 3858 x 1 |
| pound lb avoirdupois | | | | 1.3230 x 0.0005 | 4.4090 x 0.0005 | 8.8185 x 0.0005 | 13.230 x 0.005 |
| kilogram kg | | | | | 2.0000 x 0.0001 | 4.0000 x 0.0001 | 6.000 x 0.001 |
| pound ounces lb:oz | | | | 1lb: 5.16 x 0.01 | 4 lb: 6.55 x 0.01 | 8 lb: 13.10 x 0.01 | 13 lb: 3.65 x 0.05 |
| taels HK | 5.3435 x 0.0005 | 10.6870 x 0.0005 | 10.685 x 0.005 | 16.030 x 0.005 | 53.435 x 0.005 | 106.870 x 0.005 | 160.30 x 0.05 |
| taels S | 5.2910 x 0.0005 | 10.5820 x 0.0005 | 10.580 x 0.005 | 15.875 x 0.005 | 52.910 x 0.005 | 105.820 x 0.005 | 158.75 x 0.05 |
| taels TAI | 5.3335 x 0.0005 | 10.6665 x 0.0005 | 10.665 x 0.005 | 16.000 x 0.005 | 53.335 x 0.005 | 106.665 x 0.005 | 160.00 x 0.05 |

LIMITED WARRANTY

Ohaus products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Ohaus will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to Ohaus.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than Ohaus. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Ohaus Corporation. Ohaus Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Ohaus or your local Ohaus dealer for further details.



Ohaus Corporation
19A Chapin Road,
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058, USA
Tel: (973) 377-9000
Fax: (973) 593-0359

With offices worldwide.
www.ohaus.com

© Ohaus Corporation 2003, all rights reserved.

P/N 71160417 Printed in China



TABLA DE CONTENIDOS

| | | |
|----|---|-------|
| 1. | INTRODUCCIÓN | ES-3 |
| | Precauciones de seguridad | ES-3 |
| 2. | INSTALACIÓN | ES-3 |
| | Desempaque | ES-3 |
| | Instalación de componentes | ES-4 |
| | Apertura del seguro de envío | ES-4 |
| | Instalación de la plataforma | ES-4 |
| | Soporte de seguridad | ES-4 |
| | Selección de ubicación | ES-4 |
| | Balanzas con ajuste de nivel | ES-4 |
| | Conexión de energía | ES-5 |
| | Instalación de pilas | ES-5 |
| | Instalación del adaptador de corriente alterna | ES-5 |
| 3. | OPERACIÓN | ES-5 |
| | Repaso de controles y funciones de lectura | ES-5 |
| | Botones de funciones | ES-7 |
| | Símbolos usados para la operación de la balanza | ES-8 |
| | Encendido de la balanza | ES-8 |
| | Apagado de la balanza | ES-8 |
| | Recorrido de los menús | ES-9 |
| | Estructura del menú | ES-9 |
| | Entrar a los menús | ES-10 |
| | Aceptar/Sobrepasar un paso individual del menú | ES-10 |
| | Entrar al menú .S.E.T.U.P. | ES-11 |
| | Encender el sostén de lectura o el totalizar | ES-11 |
| | Salir del menú .S.E.T.U.P. | ES-12 |
| | Entrar al menú .U.N.I.T. | ES-12 |
| | Conteo de partes | ES-13 |

TABLA DE CONTENIDOS (Cont.)

| | |
|---|-------|
| Calibración | ES-13 |
| Calibración del rango | ES-13 |
| Calibración lineal | ES-14 |
| Aplicaciones | ES-15 |
| Pesar | ES-15 |
| Pesar con tara | ES-15 |
| Conteo de partes | ES-16 |
| Pesar por porcentaje | ES-17 |
| Establecer un nuevo peso de referencia | ES-18 |
| Salir de pesar por porcentaje | ES-18 |
| Sostén de lectura | ES-18 |
| Salir de sostén de lectura | ES-19 |
| Totalizar | ES-19 |
| Borrar/Salir de totalizar | ES-20 |
| Funciones adicionales | ES-20 |
| Pesar por debajo | ES-20 |
| LFT (Legal para el comercio, en ciertas balanzas) | ES-20 |
| Interruptor de seguridad | ES-21 |
| Sellado de la balanza | ES-21 |
| 4. MANTENIMIENTO | ES-22 |
| Limpieza | ES-22 |
| Determinación de problemas | ES-22 |
| Lista de códigos de error | ES-23 |
| Accesorios | ES-24 |
| 5. DATOS TÉCNICOS | ES-25 |
| Especificaciones | ES-25 |
| Garantía | ES-27 |

1. INTRODUCCIÓN

La Scout *Pro* ofrece modalidades para: conteo de partes con optimización automática, sostén de lectura, totalizador, y pesar por porcentaje. Hay disponibilidad de modelos de 200g a 6000g.

Las características estándar de la Scout *Pro* incluyen:

- Funcionamiento mediante pilas o corriente alterna (adaptador de corriente alterna incluido).
- Soporte de seguridad integrado.
- Apagado automático programable.
- En ciertos modelos se incluyen masas para rango de calibración.
- Interfase opcional USB o RS232 disponible.

Precauciones de seguridad

Por favor siga las siguientes instrucciones de seguridad.

PRECAUCIÓN:



- No haga funcionar la balanza bajo atmósferas corrosivas.
- Utilice sólo el adaptador suministrado con la balanza.
- No trate de realizar mantenimiento a la balanza Scout *Pro*.
- Antes de conectar la balanza, asegúrese de que correspondan el voltaje del adaptador de corriente y el del enchufe.

2. INSTALACIÓN

Desempaque

Revise que el envío esté completo. Informe a su distribuidor de Ohaus si faltan partes.

El paquete de la Scout *Pro* contiene:


- Balanza Scout *Pro*
- Tarjeta de garantía
- Adaptador de corriente alterna
- Plataforma
- Manual de instrucciones
- Masas para calibración (en ciertos modelos)

Almacene los materiales de empaque para futuros traslados.

Instalación de componentes

Apertura del seguro de envío



En la parte superior de la balanza, para desasegurar, gire el indicador 90 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj.

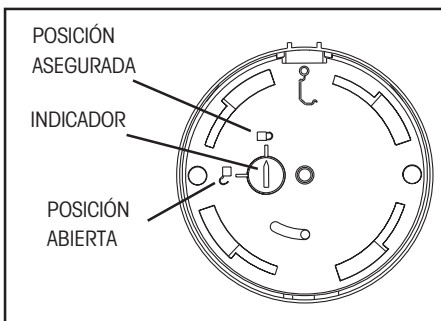

Apertura del seguro de envío.

Instalación de la plataforma

Las balanzas con una plataforma rectangular se colocan dentro de la subplataforma como se muestra, y se rotan en la dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta asegurarse. Las plataformas redondas se colocan derecho hacia abajo.

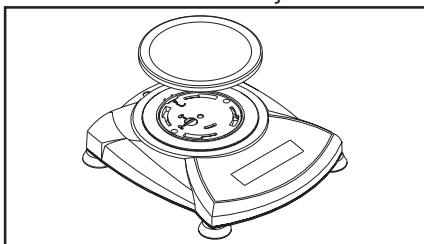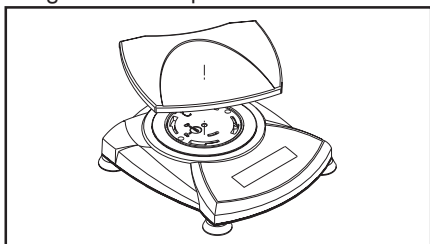

Instalaciones de plataforma.

Soporte de seguridad


Se suministra un soporte de seguridad al respaldo de la balanza, el cual permite asegurarla mediante un accesorio de cable y candado opcional.

Selección de ubicación

Para un mejor funcionamiento, la balanza Scout *Pro* debe funcionar en un ambiente limpio y estable. No use la balanza en ambientes con corrientes excesivas, cambios rápidos de temperatura, cerca a campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos, o vibraciones.

Balanzas con ajuste de nivel

Las balanzas con pies niveladores y un nivel de burbuja se deben nivelar antes de usarlas. Observe la ilustración para una nivelación correcta.

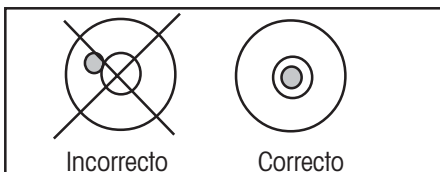

Indicador de nivel con burbuja


Conexión de energía

Instalación de pilas

Instale 4 pilas "AA" con la polaridad como lo muestra el compartimento de las pilas.

Instalación del adaptador de corriente alterna


Conecte el adaptador de corriente alterna al enchufe al respaldo de la balanza.

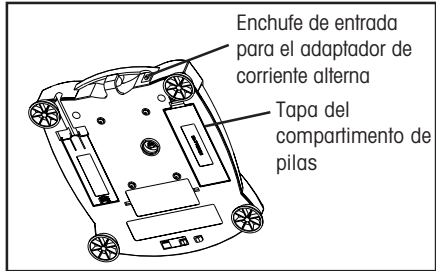

Conexiones para pilas y corriente alterna

3. OPERACIÓN

Repaso de controles y funciones de lectura

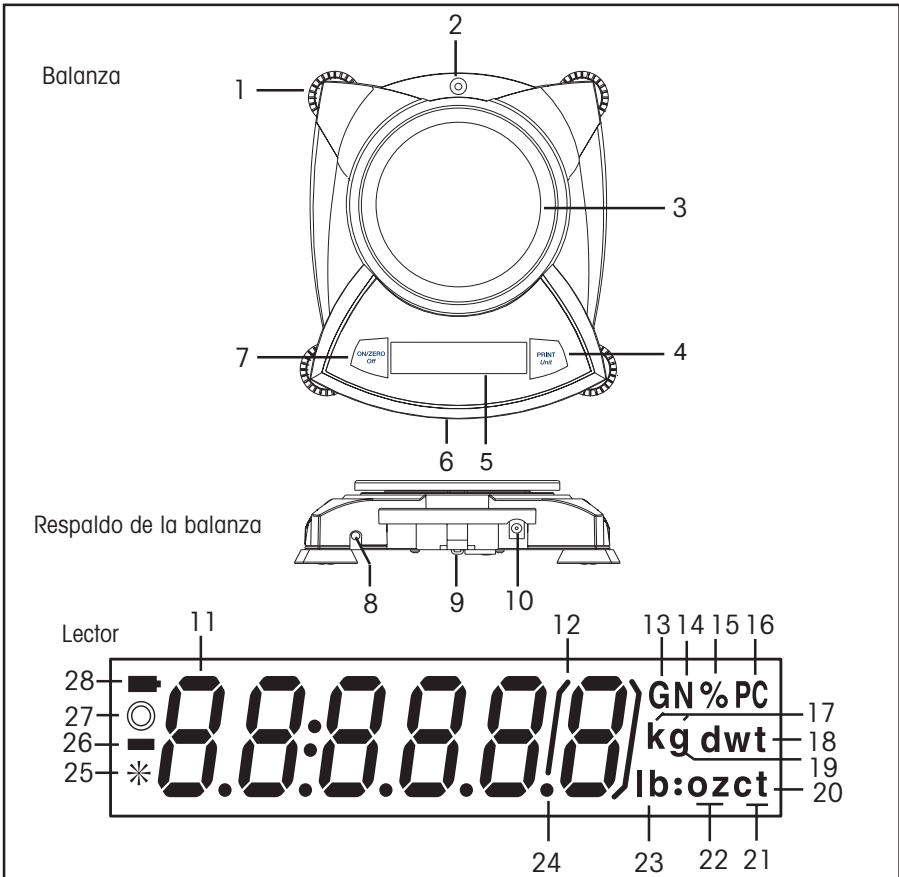


| No. | Designación | Función |
|--------|---------------------------------|---|
| 1. | Pies ¹ | Suministran nivelación para ciertos modelos. |
| 2. | Nivel ¹ | Suministra información de nivelación. |
| 3. | Plataforma | Plataforma para pesar, ya sea redonda o rectangular. |
| 4. | Botón PRINT <i>Unit</i> | Imprime datos, recorre unidades, va paso a paso por las unidades. |
| 5. | Lector | Lector LCD con ICONOS. |
| 6. | Interruptor de seguridad | Bloquea ciertas funciones del menú, ubicadas debajo de la balanza. |
| 7. | Botón ON/ZERO <i>Off</i> | Para encendido/apagado, cero, entrar al menú, aceptar selecciones del menú. |
| 8. | Puerto USB o RS232 | Juego opcional para funcionamiento con RS232 o USB. |
| 9. | Soporte de seguridad | Parte de la balanza para un cable y candado opcional externo. |
| 10. | Enchufe de entrada de corriente | Conector para el adaptador de corriente alterna. |
| 11. | LCD de 7 segmentos | Parte de un lector LCD de 6 dígitos. |
| 12. | Soportes | Indicación auxiliar. |
| 13. | G | Indica gravedad específica |
| 14. | N | Indica Newtones. |
| 15. | % | Indica pesar por porcentaje. |
| 16. | PC | Indica piezas al realizar conteo de partes. |
| 17. | kg | Indica peso en kilogramos. |
| 18. | dwt | (no se utiliza) |
| 19. | g | Indica peso en gramos. |
| 20/22. | oz t | (no se utiliza) |
| 21. | t | Indica modalidad de totalización |
| 22. | oz | Indica peso en onzas. |
| 23/22. | lb:oz | (no se utiliza) |
| 23. | lb | Indica peso en libras. |
| 24. | • | Punto decimal. |
| 25. | * | Indicador de estabilidad, indica peso estable. |
| 26. | - | Signo negativo. |
| 27. | ○ | (no se utiliza) |
| 28. | ■ | El indicador de pilas relampaguea cuando las pilas están descargadas y restan aproximadamente 20 minutos de funcionamiento. |

- NOTAS: 1. Ciertos modelos se suministran con pies niveladores y nivel.
2. La medida de unidades varía entre modelos.

Botones de funciones

 Dos interruptores suministran las funciones necesarias para acceder a un menú particular, seleccionar una función, y encenderla o apagarla. Las funciones se muestran así:



Botón **ON/ZERO Off**

Función primaria (On-Zero)- Enciende la balanza. Si la balanza está encendida, el lector queda en cero.

Función secundaria (Off)- Apaga la balanza. Se leerá OFF si se oprime el botón por 3 segundos. En modalidad de sostén o totalizar, el oprimir largo el botón permite salir de la modalidad sin apagar la balanza.

Función de menú- Oprimir largo el botón (>5 segundos) durante el encendido hará que la balanza entre a la modalidad de menú. El botón se oprime corto para aceptar un ajuste del lector.

Botón **PRINT Unit**


Función primaria (PRINT)- Envía un comando de impresión al puerto de interfase. Si la modalidad de sostén o totalizar está activa, oprimir corto permite entrar a esa modalidad.

Función secundaria (unit)- Oprimir y sostener permite recorrer las unidades. Suéltelo en la unidad deseada.


Función de menú- Hará sobrepasar el ajuste que muestra el lector.


Símbolos usados para la operación de la balanza


Se utilizan símbolos para simplificar el ajuste y la operación de la balanza. A continuación se presenta una descripción de cada símbolo:


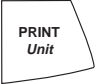
 Oprimir


Los símbolos de reloj adyacentes al símbolo de dedo indican la longitud de tiempo para oprimir un botón.

 Oprimir momentáneo de 1 segundo.

 Oprimir extendido de 3 segundos.



 Oprimir extendido de 5 segundos.




  Botones de control del panel que se utilizan para iniciar acciones.

 Los lectores se muestran como aparecen en realidad en la balanza. Para los ejemplos que se muestran en este manual se utilizó un modelo con una capacidad de 200g.



- Indica el recorrido hasta una lectura final. Se muestran la primera y última lecturas.
- ➡ Indica avances hacia la siguiente lectura.




Encendido de la balanza

 ➡  ••• 


Apagado de la balanza

 ➡  ➡ 

Recorrido de los menús

Estructura del menú

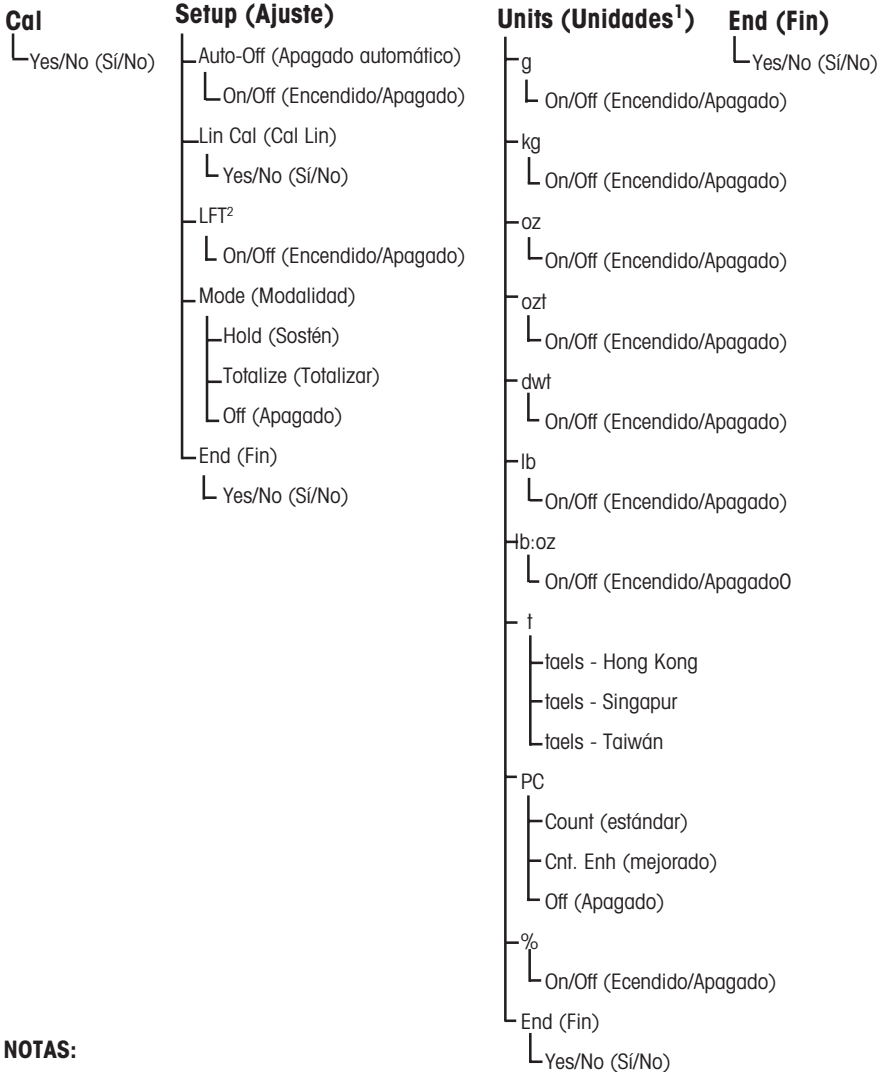


NOTAS:

1. Consulte la tabla de especificaciones para las unidades disponibles.
2. Sólo modelos LFT

Entrar a los menús


Hay cuatro menús principales en la balanza: **.C.A.L.**, **.S.E.T.U.P.**, **.U.N.I.T.S.** y **.E.N.D.**.
Comience con la balanza apagada y el interruptor de bloqueo del menú apagado (ver página 21).

La secuencia se muestra a continuación.

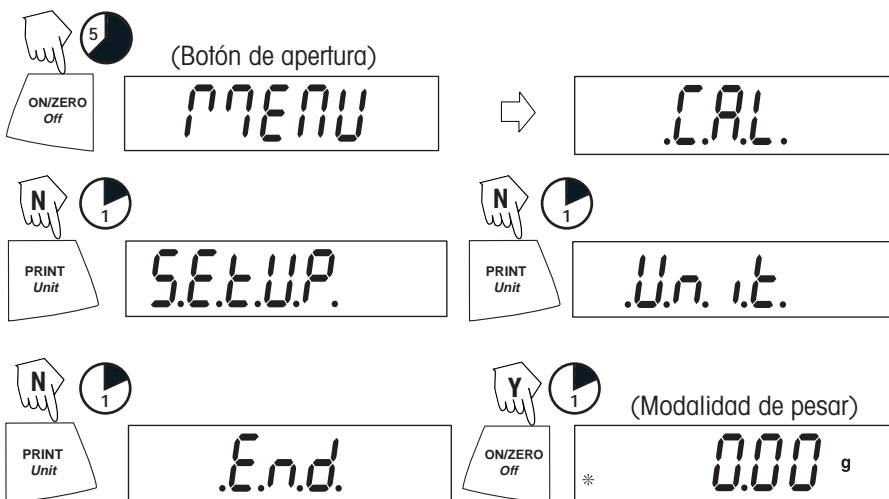

Aceptar / Sobrepasar un paso individual del menú



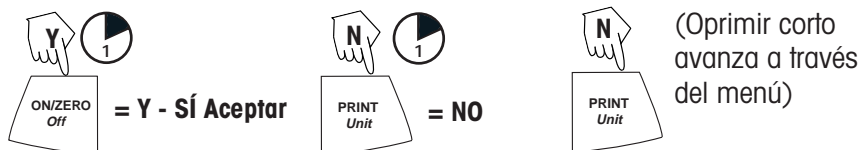











Comience con el punto del menú que se muestra.



Entrar al menú **.S.E.T.U.P.**

El menú **.S.E.T.U.P.** contiene el apagado automático, LFT (en ciertos modelos), la calibración lineal, la modalidad (sostén de lectura, totalizar) y FIN. El apagado automático se puede encender o apagar. Para sostén de lectura y totalizar se requiere entrar al submenú de modalidad.

Comenzando desde el menú **.C.A.L**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|--|
|   |  |  |   | (primer menú) |  |  |
|   |  |  |   | |  |  |
|   |  | (para salir y guardar) | | | |  |

Seleccione encendido o apagado para el apagado automático o LFT. Para entrar a sostén de lectura o totalizar, debe entrar primero al submenú de modalidad.

Encender el sostén de lectura o el totalizar

NOTA: *Sólo puede estar activa una modalidad a la vez.*


Comience en el menú **.S.E.T.U.P.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  (Oprima varias veces para) |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |

Seleccionar Sí en la modalidad deseada, luego continúe.

Salir del menú .S.E.T.U.P.


Seleccione ENCENDIDO/APAGADO o SÍ/NO para los puntos deseados del menú, proceda al menú .E.N.D.

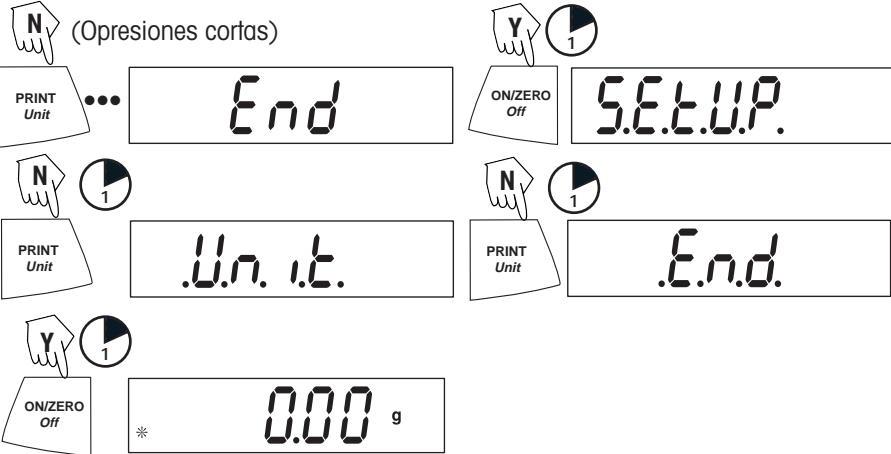

Entrar al menú .U.N.I.T.

El menú .U.N.I.T. contiene las unidades de medida, el PC (conteo de partes), el pesar por porcentaje y FIN. Las unidades varían según el tipo de modelo. Determine qué unidades se van a encender o apagar.

Comience en el menú .U.N.I.T. Para cada unidad seleccione ENCENDIDO o APAGADO.

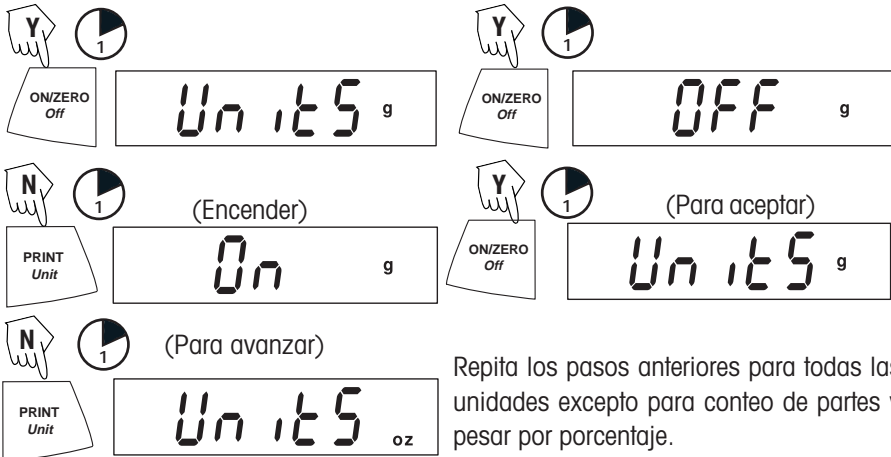

Repita los pasos anteriores para todas las unidades excepto para conteo de partes y pesar por porcentaje.

NOTA: El oprimir repetidamente el botón **PRINT Unit** recorrerá todas las unidades; entonces, podrá seleccionar ENCENDIDO o APAGADO. El conteo de partes es ligeramente diferente.

Conteo de partes

Hay disponibles dos modalidades de conteo, estándar o mejorado.

Salir del menú .U.N.I.T.

Realice el mismo procedimiento utilizado para salir del menú .S.E.T.U.P.

Calibración

Calibración del rango

La calibración del rango utiliza dos puntos de calibración, cero y un peso de calibración especificado. Antes de comenzar la calibración, asegúrese de que el interruptor de bloqueo del menú esté apagado. Despeje la plataforma.

NOTA: El valor de la masa de calibración depende de la capacidad de la balanza. Luego de la calibración, la balanza vuelve a la modalidad de peso actualmente seleccionada.

Comience con la balanza APAGADA.


(Suelte el botón)

(se adquiere el valor de cero)

(coloque el valor de masa sobre la plataforma)

(Ejemplo)


Calibración del rango (Cont.)

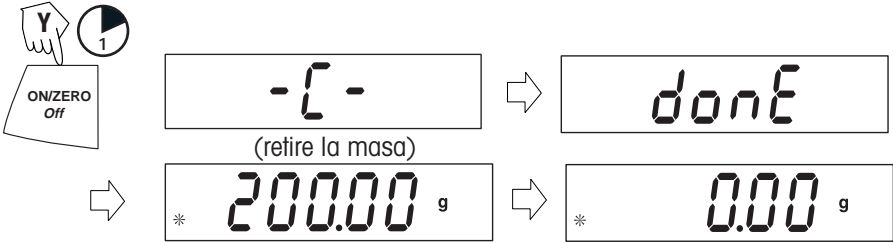

Calibración lineal

La calibración lineal utiliza tres puntos de calibración; cero, punto medio de la escala, y escala llena. La calibración lineal (Lin Cal) se debe seleccionar y ajustar a Sí en el menú **.S.E.T.U.P.** Antes de comenzar a calibrar, asegúrese de que el interruptor de bloqueo del menú esté apagado. Despeje la plataforma.

Comience con la balanza APAGADA.

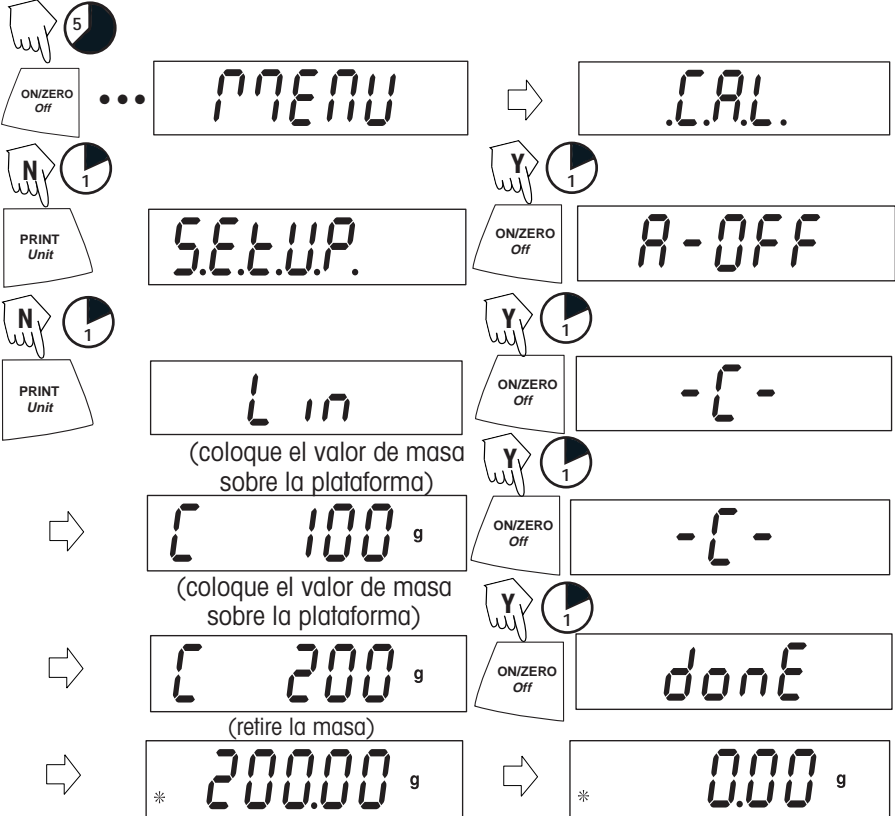


Aplicaciones

Las aplicaciones de la Scout Pro incluyen: pesar, conteo de partes, pesar por porcentaje, sostén de lectura, totalizar y gravedad específica.


Pesar

Comience con la balanza encendida.

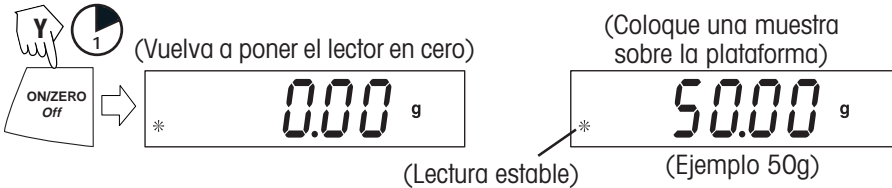

Pesar con tara

El tarar pone en ceros el peso del contenedor. Con la balanza encendida, coloque un contenedor vacío sobre la plataforma. (La lectura del ejemplo indica un contenedor de 23g de peso.)

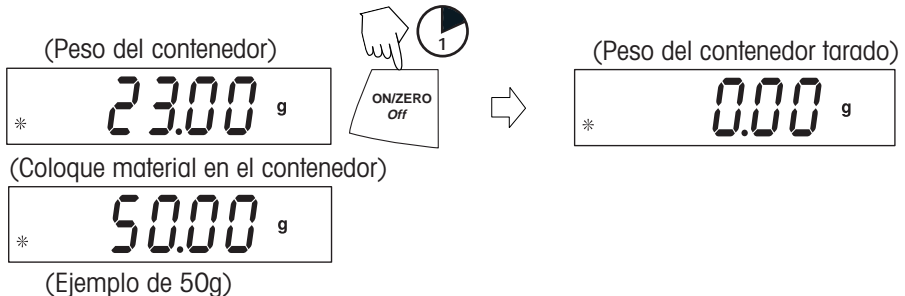

NOTA: Retirar el contenedor y el material de la plataforma hará que el lector de la balanza muestre el peso del contenedor como un valor negativo. El peso tarado permanece hasta que se vuelva a oprimir el botón **ON/ZERO Off** o se apague la balanza.


(Retire el contenedor con material)

 


Conteo de partes

El conteo de partes se *habilita sólo* cuando se ENCIENDE la opción PC del menú **.U.N.I.T.** En la modalidad de conteo de partes hay dos modos de contar, normal o mejorado. En el conteo de partes normal, la balanza determina la cantidad basada en el peso promedio de las partes en la cantidad de referencia original. En la modalidad mejorada, se pueden añadir partes adicionales a la plataforma en cantidad igual o menor al número original. La cantidad de referencia adicional produce un peso promedio por parte más preciso.



Conteo de partes estándar

 (Oprima y mantenga oprimido hasta que aparezca PC)



(borre el peso promedio por parte)

(Oprima repetidamente para cambiar a 10, 20 o 50)

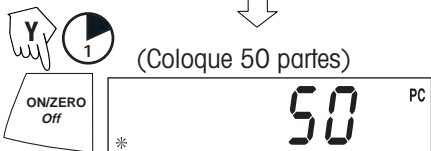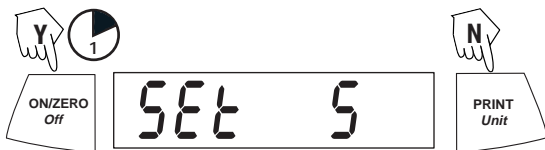


(Coloque 50 partes)


(Agregue las partes por contar)

Conteo de partes mejorado

 (Agregue menos de 50)



(Agregue las partes por contar)

 

NOTA: El procedimiento anterior, para conteo mejorado, se puede repetir el número de veces que sea necesario siempre y cuando la cantidad añadida sea menor al valor original.

Conteo de partes (Cont.)

Para contar partes diferentes, oprima y sostenga hasta que reaparezca PC, y suelte el botón de unidades.

 


Pesar por porcentaje


El pesar por porcentaje se *habilita sólo* cuando se ENCIENDE la opción de porcentaje en el menú **.U.N.I.T.** El pesar por porcentaje permite colocar una carga de referencia sobre la balanza, y luego ver otras cargas como un porcentaje de la de referencia. La carga de referencia es igual al 100%. Comience con la modalidad de peso y ponga el lector en cero.



(Oprima y sostenga hasta que se lea %)



(Coloque el peso de referencia)

 


(Almacena un peso de referencia de 100g)



(Ejemplo)

 (Retire el peso de referencia)



(Coloque la carga sobre la plataforma, y el lector indica su porcentaje respecto al peso de referencia.)



Establecer un nuevo peso de referencia



Oprima y sostenga hasta que reaparezca % en el lector, luego suelte.



Repita el procedimiento anterior para un nuevo peso de referencia.

Salir de pesar por porcentaje



Oprima y sostenga hasta que aparezca la unidad deseada.



Sostén de lectura


El sostén de lectura se *habilita sólo* cuando se ENCIENDE la opción de sostén en el submenú de modalidades del menú **.S.E.T.U.P.** El sostén de lectura captura y almacena el valor estable más alto. Al mostrarlo, el icono de estabilidad comenzará a relampaguear. **NOTA:** Las unidades no se pueden cambiar bajo la modalidad de sostén de lectura.



Coloque el(los) artículo(s) sobre la plataforma.




Salir del sostén de lectura

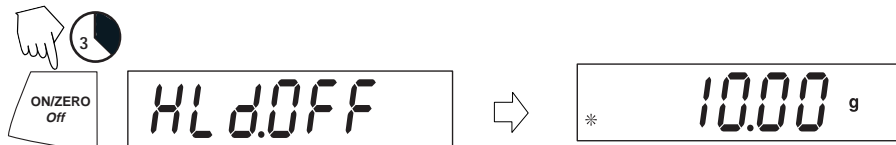

Para volver al sostén de lectura, repita el procedimiento anterior.

Totalizar


El totalizar se *habilita sólo* cuando se ENCIENDE la opción de totalizar en el submenú de modalidades del menú **.S.E.T.U.P.** El totalizar permite el almacenamiento de una serie de medidas de peso. La modalidad de totalizar se ha iniciado cuando se muestran "t" y la unidad actual, por ejemplo (g). Cuando se muestra el peso total, el indicador "t" comenzará a relampaguear. **NOTA:** Las unidades no se pueden cambiar bajo la modalidad de totalizar.

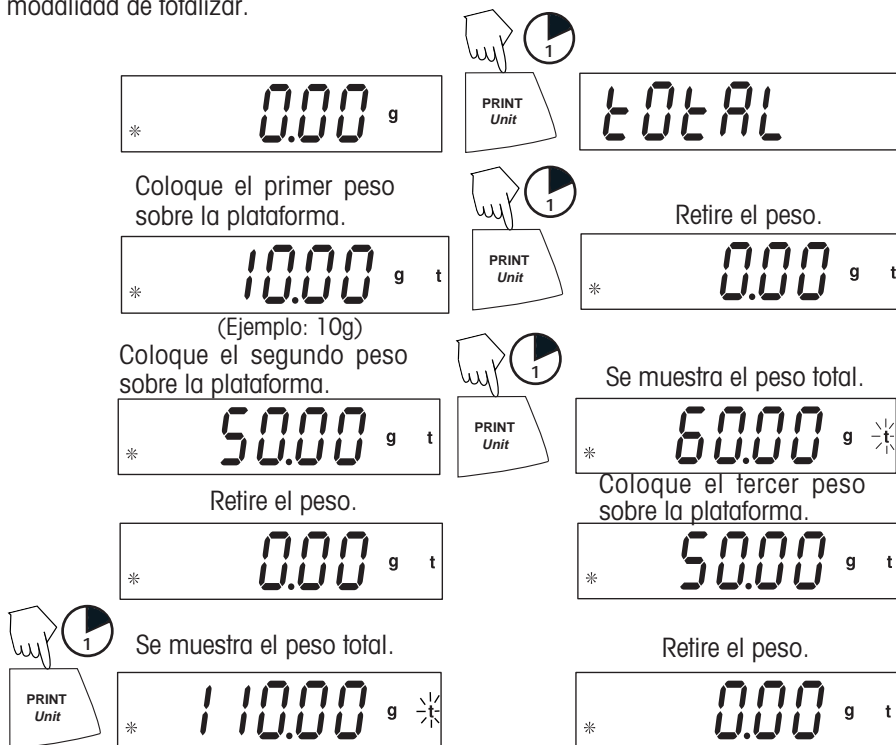

El peso total permanecerá en el lector hasta que se retire el peso. El peso total permanece en la memoria. El total está limitado a 999999.

Borrar/Salir de totalizar


El realizar el siguiente paso borrará toda la memoria de totalizar.

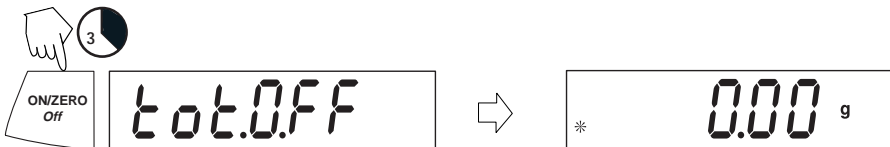

Funciones adicionales


Pesar por debajo

La Scout Pro permite pesar por debajo para aplicaciones tales como gravedad/densidad específica. Normalmente se eleva la balanza, apoyada sobre todos sus pies, y se nivela. Se ata un alambre delgado al gancho integral que se encuentra en la parte inferior de la balanza. Ver ilustración.

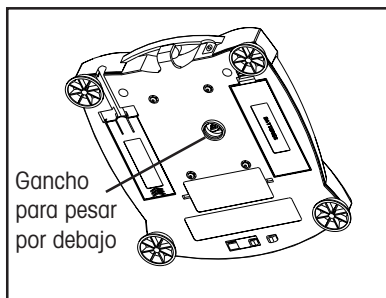

LFT (Legal para el comercio, en ciertas balanzas)


Cuando se activa LFT, se apagan ciertos parámetros de la balanza tales como la calibración lineal y varias unidades de medida, lo cual es necesario para la aprobación de pesos y medidas. Antes de hacerlo, revise los procedimientos del interruptor de seguridad y del sellado de la balanza. Para iniciar LFT, comience en el menú **.S.E.T.U.P.**

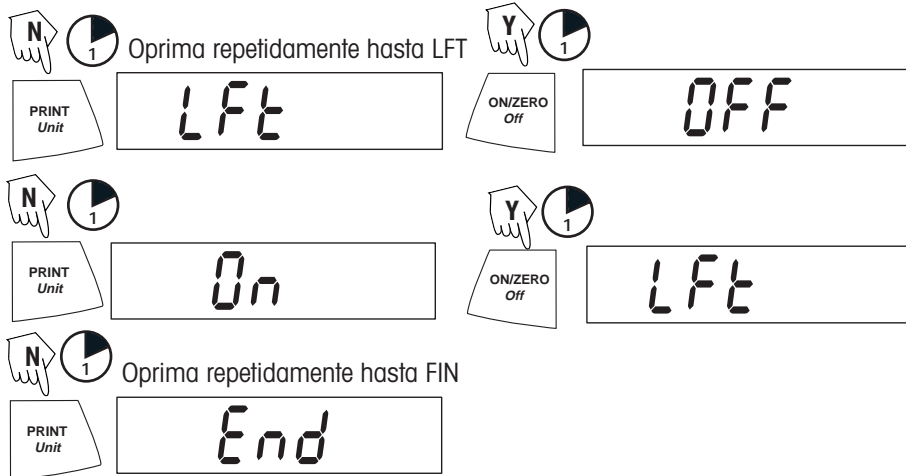

Interruptor de seguridad

El interruptor de seguridad se encuentra debajo de la balanza y funciona de dos maneras diferentes, dependiendo del modelo. En los modelos LFT, el interruptor de seguridad bloquea los ajustes de calibración y otros parámetros requeridos para la aprobación. En los modelos no aprobados, el interruptor de seguridad se utiliza para bloquear la modalidad del menú, con el fin de prevenir cambios no autorizados.

Para bloquear los menús, coloque el interruptor de seguridad contiguo a la oreja en la parte inferior de la balanza, como se muestra.

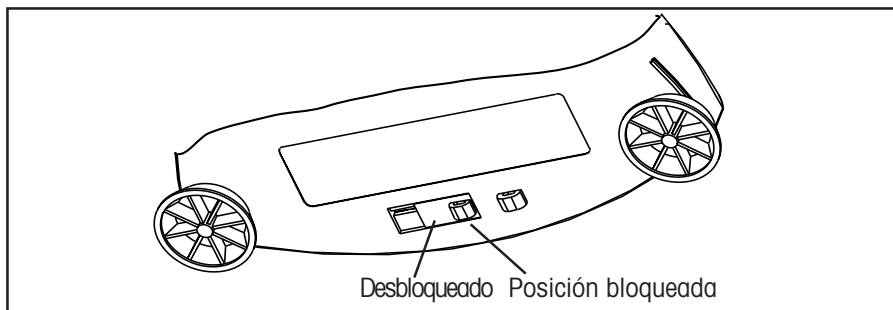


Interruptor de seguridad

Sellado de la balanza

Luego de que un oficial de pesos y medidas haya examinado y aprobado la báscula, se la debe sellar.

Con el interruptor de seguridad en la posición de ENCENDIDO (bloqueado), pase el cable de sellado a través del agujero del interruptor de seguridad y de la oreja, y asegúrelo con un sello o con papel de sellamiento. Observe la ilustración.

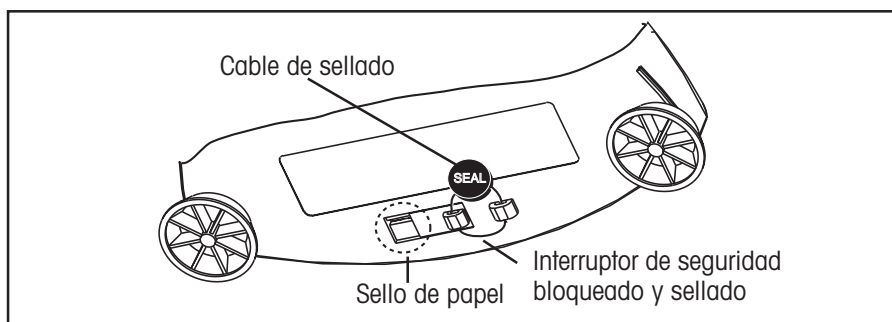

Sellar la balanza

4. MANTENIMIENTO

Limpieza

Para asegurar el buen funcionamiento de la balanza, mantenga el encaje y la plataforma limpias. Si es necesario, puede utilizar un trapo humedecido con un detergente suave. Revise que no haya desechos debajo de la plataforma. Mantenga las masas de calibración en un lugar seguro y seco. Desconecte el adaptador de corriente alterna cuando no esté en uso. Retire las pilas si va a almacenar la balanza por un período largo.

Determinación de problemas

| SÍNTOMA | CAUSA PROBABLE | SOLUCIÓN |
|--|--|--|
| No hay lectura. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptador de corriente no conectado. 2. Pilas gastadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectar el adaptador de corriente alterna. 2. Cambiar las pilas. |
| Indicador de pilas está relampagueando. | Pilas descargadas. | Cambiar las pilas. |
| Lectura de peso incorrecta. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Balanza no calibrada. 2. La balanza no se ajustó a cero antes de pesar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Calibrar la balanza. 2. Oprima el botón ON/ZERO <i>Off</i> sin peso sobre la plataforma, luego pese el artículo. |
| Los procedimientos de calibración no funcionan. | Se están utilizando masas de calibración incorrectas. | Use las masas correctas. Ver nota de códigos de error. |
| Incapaz de mostrar el peso en una unidad de peso particular. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unidad de peso no activada en el menú. 2. La modalidad previene el cambio de unidades. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Use el menú de unidades para ENCENDER las unidades deseadas. 2. Salir de la modalidad de sostén o totalizar. |
| Lecturas de la balanza inestables. | La balanza puede estar expuesta a corrientes de aire acondicionado o vibraciones de otros aparatos cercanos, afectando su funcionamiento. | Cambie de ubicación o proteja la balanza de las corrientes externas de aire o de las vibraciones. |
| Se muestra código de error. | Varios problemas internos y externos pueden ser la causa. | Revise la tabla de códigos de error y tome las medidas apropiadas. |

Lista de códigos de error

Cuando con la balanza ocurren problemas internos y algunos externos, el software interno mostrará mensajes de códigos de error. A continuación se presentan las explicaciones para los posibles problemas. Intente estas soluciones en el orden en que se indican.

Códigos de error

- Err 1 chEct** Datos de revisión inválidos.
 - a) ENCIENDA/APAGUE la balanza,
 - b) La balanza requiere mantenimiento.
- Err 2 LoAd** Sobrecarga (>cap+90d) o infracarga
 - a) Retire la carga,
 - b) Revise el seguro de envío,
 - c) Recalibrar.
- Err 4 WEIght** Peso de calibración incorrecto.
 - a) Use pesos de calibración correctos,
 - b) Revise las condiciones ambientales.
- Err 5 999999 Valor leído >99999**
 - a) Salga de la aplicación,
 - b) Vuelva a poner en cero la balanza.
- Err 6 count** Error en conteo de partes - la balanza no puede realizar conteo de partes.
 - a) Salga de la aplicación,
 - b) Vuelva a poner en cero la balanza.
- Err 8 FULL** La interfase RS232 está llena.
 - a) Ciclo ENCENDER/APAGAR,
 - b) Revise los ajustes de la RS-232 en la balanza y la computadora.
- Err 9 dAtA** Error en datos internos. El oprimir el siguiente botón o un receso de 5 segundos hace que la balanza se apague.
 - a) Ciclo ENCENDER/APAGAR,
 - b) Devuelva la balanza para mantenimiento.

Accesorios**No. de repuesto**

| | |
|--|----------|
| Juego de interfase RS232 (incluye cable) | 71147376 |
| Juego de interfase USB interfase (incluye cable) | 71147377 |
| Dispositivo de seguridad | 76288-01 |
| Estuche duro para transporte | 77256-01 |
| Impresora de impacto | SF42 |
| Paquete de 5 unidades de papel para impresora de impacto | 78204-01 |
| Cable para impresora SF42 | AS017-06 |
| Palas: Aluminio, | |
| 3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm | 4590-10 |
| Aluminio con anodizado negro, | |
| 3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm | 4590-30 |
| Aluminio, | |
| 1.5 x 2.00 x 0.43"/3.81 x 5.08 x 1.11 cm | 5076-00 |
| Aluminio con anodizado dorado, | |
| 2.25 x 3.00 x 0.75"/5.71 x 7.62 x 1.90 cm | 5077-00 |
| Masas de calibración: | |
| Ver tabla de especificaciones para las masas requeridas. | |
| 100g | 51015-05 |
| 200g | 51025-06 |
| 300g | 51035-05 |
| 500g | 51055-06 |
| 1000g | 51016-06 |
| 2000g | 51026-02 |
| Adaptadores AC: | |
| 120V/60Hz EE.UU. | 12102320 |
| 230V/50Hz Europa | 12102321 |
| 230V/60Hz Australia | 12102323 |
| 230V/50Hz Reino Unido | 12102322 |
| 100V/50Hz Japón | 12102324 |
| 230V/60 Hz China | 12104881 |

5. DATOS TÉCNICOS

Especificaciones

| Artículo No. | SP202 | SP402 | SP401 | SP601 | SP2001 | SP4001 | SP6000 |
|---|---|---------|-----------------------|--|----------|----------|----------|
| | SPS202F | SPS402F | SPS401F | SPS601F | SPS2001F | SPS4001F | SPS6000F |
| Capacidad (g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Masa para rango de calibración (g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Masa para calibración lineal (g) | 100 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Legibilidad (g) | 0,01 | | 0,1 | | | | 1,0 |
| Repetibilidad (Desviación estándar(g)) | 0,01 | | 0,1 | | | | 1,0 |
| Linealidad (g) | ±0,01 | | ±0,1 | | | | ±1,0 |
| Modalidades de peso | g, oz, ozt, dwt, tael ¹ %, Conteo de partes | | | g, kg, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, tael ¹ %, Conteo de partes | | | |
| Rango de tara | hasta capacidad por sustracción | | | | | | |
| Capacidad sobre el rango | Capacidad +90d | | | | | | |
| Tiempo de estabilización | 3 segundos | | | | | | |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | 50° - 104°F / 10° - 40°C | | | | | | |
| Requerimientos de energía | Adaptador AC (suministrado) o 4 pilas AA (no incluidas) | | | | | | |
| Calibración | calibración digital desde teclado | | | | | | |
| Lector (in/mm) | LCD (0,6 / 15 dígitos altos) | | | | | | |
| Tamaño de bandeja (in/mm) | 4,7 / 120 diám. | | 6,5 x 5,6 / 165 x 142 | | | | |
| Dimensiones An.xAl.xProf (in/mm) | 7,5 x 2,2 x 8,3 / 192 x 54 x 210 | | | | | | |
| Peso neto (lb/kg) | 2,0 / 0,9 | | 3,5 / 1,6 | | | | |

¹ Los modelos SPSXXX contienen 3 Tael^s - tael^s de Hong Kong, de Singapur, y de Taiwán.

Capacidad x Legibilidad

| | SP202 SPS202F | SP402 SPS402F | SP401 SPS401F | SP601 SPS601F | SP2001 SPS2001F | SP4001 SPS4001F | SP6000 SPS6000F |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| gramo g | 200,00 x 0,01 | 400,00 x 0,01 | 400,0 x 0,1 | 600,0 x 0,1 | 2000,0 x 0,1 | 4000,0 x ,1 | 6000 x 1 |
| onza oz | 7,0550 | 14,1095 | 14,110 | 21,165 | 70,550 | 141,095 | 211,65 |
| avoirdupois | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,05 |
| onza ozt | 6,4300 | 12,8605 | 12,860 | 19,290 | 64,300 | 128,605 | 192,90 |
| troy | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,05 |
| penny- dwf | 128,60 | 257,21 | 257,2 | 385,8 | 1286,0 | 2572,1 | 3858 |
| peso | x 0,01 | x 0,01 | x 0,1 | x 0,1 | x 0,1 | x 0,1 | x 1 |
| libra lb | | | | 1,3230 | 4,4090 | 8,8185 | 13,230 |
| avoirdupois | | | | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,005 |
| kilogramo kg | | | | | 2,0000 x 0,0001 | 4,0000 x 0,0001 | 6,000 x 0,001 |
| libra | | | | 1 lb: | 4 lb: | 8 lb: | 13 lb: |
| onza | | | | 5,16 | 6,55 | 13,10 | 3,65 |
| lb:oz | | | | x 0,01 | x 0,01 | x 0,01 | x 0,05 |
| taels HK | 5,3435 x 0,0005 | 10,6870 x 0,0005 | 10,685 x 0,005 | 16,030 x 0,005 | 53,435 x 0,005 | 106,870 x 0,005 | 160,30 x 0,05 |
| taels S | 5,2910 x 0,0005 | 10,5820 x 0,0005 | 10,580 x 0,005 | 15,875 x 0,005 | 52,910 x 0,005 | 105,820 x 0,005 | 158,75 x 0,05 |
| taels TAI | 5,3335 x 0,0005 | 10,6665 x 0,0005 | 10,665 x 0,005 | 16,000 x 0,005 | 53,335 x 0,005 | 106,665 x 0,005 | 160,00 x 0,05 |

GARANTÍA LIMITADA

Los productos Ohaus están garantizados contra defectos de materiales y construcción desde la fecha de entrega hasta la duración del período de garantía. Durante el período de garantía Ohaus reparará o, si así opta, reemplazará cualquier (cualesquiera) componente(s) que se encuentre(n) defectuoso(s), sin cargo alguno, siempre y cuando el producto sea devuelto a Ohaus vía carga prepagada.

Esta garantía pierde validez si el producto ha sido dañado por accidente o maltrato, exposición a materiales radioactivos o corrosivos, presencia de materiales extraños que han penetrado al interior del producto, o como resultado de un mantenimiento o modificación ajeno a Ohaus. En respuesta a una tarjeta de registro de garantía debidamente devuelta, el período de garantía comenzará en la fecha de envío al distribuidor autorizado. Ohaus Corporation no ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ohaus Corporation no será responsable por daños consecuentes.

Debido a que la legislación sobre garantías varía de estado a estado y de país a país, por favor consulte a Ohaus o a su distribuidor local de Ohaus para mayores detalles.



Ohaus Corporation
19A Chapin Road,
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058, USA
Tel: (973) 377-9000
Fax: (973) 593-0359

Con oficinas alrededor del mundo.
www.ohaus.com

© Ohaus Corporation 2003, todos los derechos reservados.

P/N 71160417 Impreso en la China



TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|-------|
| 1. INTRODUCTION | FR-3 |
| Consignes de sécurité | FR-3 |
| 2. INSTALLATION | FR-3 |
| Déballage | FR-3 |
| Installation des composants | FR-4 |
| Ouverture du loquet d'expédition | FR-4 |
| Installation de la plate-forme | FR-4 |
| Renfort de sécurité | FR-4 |
| Sélection de l'emplacement | FR-4 |
| Balances avec réglage de niveau | FR-4 |
| Alimentation | FR-5 |
| Installation de la pile | FR-5 |
| Installation de l'adaptateur c.a. | FR-5 |
| 3. FONCTIONNEMENT | FR-5 |
| Présentation des commandes et des fonctions de l'affichage | FR-5 |
| Fonctions des boutons | FR-7 |
| Symboles utilisés pour l'exploitation de la balance | FR-8 |
| Mise sous tension de la balance | FR-8 |
| Mise hors tension de la balance | FR-8 |
| Navigation dans les menus | FR-9 |
| Structure du menu | FR-9 |
| Activation des menus | FR-10 |
| Sélection/contournement d'un élément individuel de menu | FR-10 |
| Activation du menu S.E.T.U.P. | FR-11 |
| Activation du mode de maintien ou de totalisation | FR-11 |
| Sortie du menu S.E.T.U.P. | FR-12 |
| Activation du menu U.N.I.T. | FR-12 |
| Comptage des pièces | FR-13 |

TABLE DES MATIÈRES (suite)

| | |
|---|-------|
| Étalonnage | FR-13 |
| Étalonnage de la portée | FR-13 |
| Étalonnage de la linéarité (Lin Cal) | FR-14 |
| Applications | FR-15 |
| Pesage | FR-15 |
| Pesage avec tare | FR-15 |
| Comptage des pièces (PC) | FR-16 |
| Pesage en pourcentage (%) | FR-17 |
| Définition d'un nouveau poids de référence | FR-18 |
| Sortie du pesage en pourcentage | FR-18 |
| Maintien de l'affichage | FR-18 |
| Sortie du maintien de l'affichage | FR-19 |
| Totalisation | FR-19 |
| Effacement/sortie de la totalisation | FR-20 |
| Caractéristiques additionnelles | FR-20 |
| Pesage sous balance | FR-20 |
| LFT (légal à usage commercial sur certaines balances) | FR-20 |
| Interrupteur de verrouillage | FR-21 |
| Application du plomb de sécurité sur la balance | FR-21 |
| 4. ENTRETIEN | FR-22 |
| Nettoyage | FR-22 |
| Dépannage | FR-22 |
| Liste des codes d'erreur | FR-23 |
| Accessoires | FR-24 |
| 5. DONNÉES TECHNIQUES | FR-25 |
| Spécifications | FR-25 |
| Garantie | FR-27 |

1. INTRODUCTION

Le modèle Scout *Pro* offre la fonction de comptage de pièces avec les modes d'optimisation automatique, de maintien de l'affichage, de totalisation et de pesage en pourcentage. Les modèles sont disponibles dans des plages entre 200g et 6000 g.

Les caractéristiques standard de Scout *Pro* sont les suivantes :

- fonctionnement sur pile ou courant c.a. (adaptateur c.a. inclus)
- renfort intégral de sécurité
- arrêt automatique programmable
- masses d'étalonnage de portée incluses sur certains modèles.
- interface USB ou RS232 optionnel disponible.

Consignes de sécurité

Prière de respecter les consignes de sécurité indiquées.

ATTENTION :



- n'utilisez pas la balance dans un environnement de fumées corrosives.
- utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec la balance.
- n'essayez pas de réparer la balance Scout *Pro* .
- avant de brancher la balance, veillez à ce que la tension de l'adaptateur de courant et de la prise correspond.

2. INSTALLATION

Déballage

Vérifiez que la livraison est complète. Contactez votre revendeur Ohaus si des pièces manquent.

Le modèle Scout *Pro* que vous recevez doit contenir :


- balance Scout *Pro*
- carte de garantie
- adaptateur de courant c.a.
- plate-forme
- manuel d'instruction
- masses d'étalonnage (certains modèles)

Conservez les matériaux d'emballage que vous réutiliserez en cas de transport nécessaire.

Installation des composants

Ouverture du loquet d'expédition



Tournez le pointeur situé en haut de la balance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour déverrouiller.

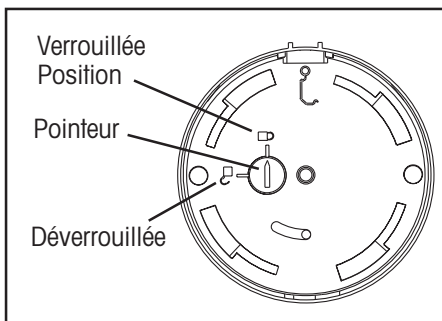

Ouverture du loquet d'expédition.

Installation de la plate-forme

Les balances dotées d'une plate-forme rectangulaire sont placées dans une sous-plate-forme (voir illustration) puis tournées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qu'au blocage. Les plate-formes circulaires doivent être positionnées verticalement.

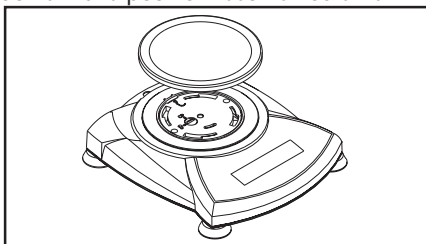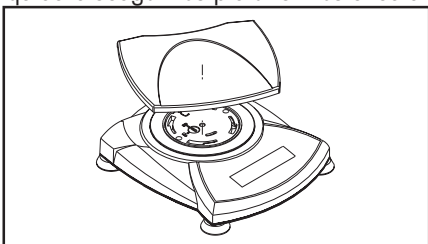

Installations de la plate-forme.

Renfort de sécurité


Un renfort de sécurité est fourni à l'arrière de la balance permettant de la bloquer à l'aide d'un câble et d'un verrou optionnels.

Sélection de l'emplacement

Pour optimiser la performance du Scout Pro, placez la balance dans un environnement propre et stable. N'utilisez pas la balance dans des environnements particulièrement exposés aux courants d'air, à de brusques changements de température, près de champs magnétiques ou d'appareils générant des champs magnétiques ou des vibrations.

Balances avec réglage de niveau

Les balances dotées de pieds de mise à niveau ou d'un niveau à bulle doivent être mises à niveau avant la mise en service. Voir l'illustration pour une mise à niveau correcte.

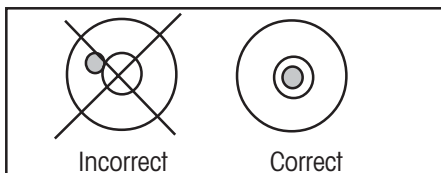

Indicateur de niveau à bulle


Alimentation

Installation de la pile

Installez les quatre piles AA en la polarité en respectant la polarité indiquée dans le compartiment de pile.

Installation de l'adaptateur c.a.


Branchez l'adaptateur c.a. dans la prise située à l'arrière de la balance.

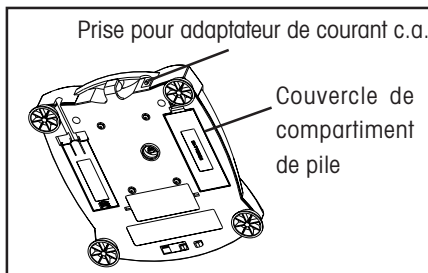

Installation sur pile et avec courant c.a.

3. FONCTIONNEMENT

Présentation des commandes et des fonctions de l'affichage

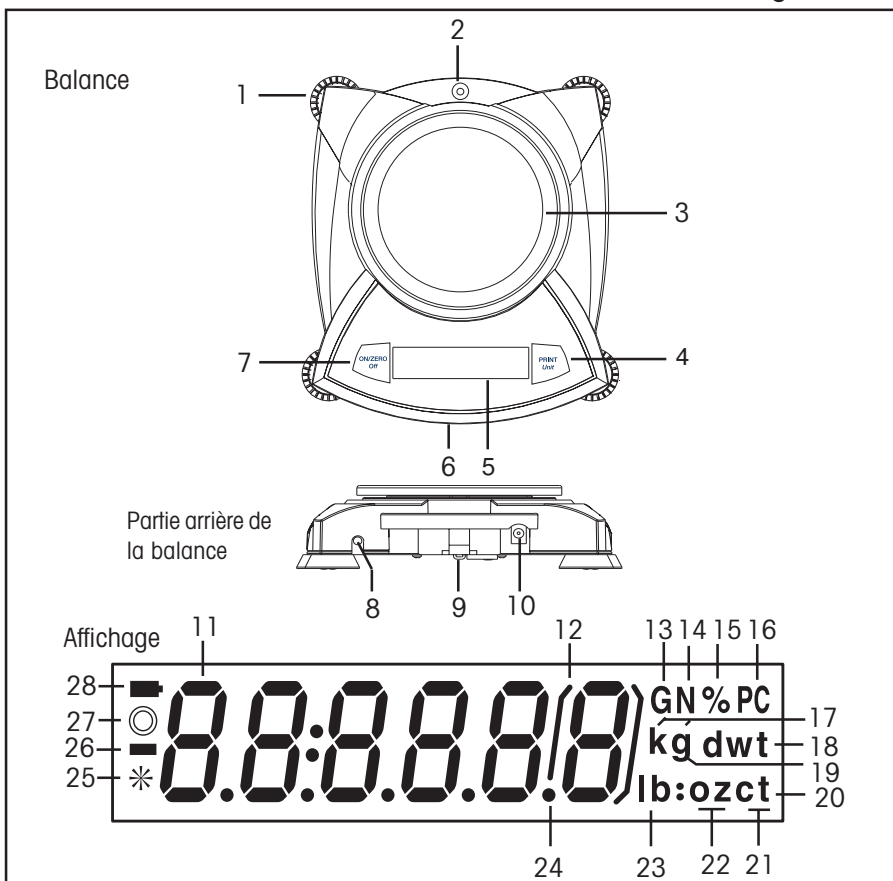


| N° | Désignation | Fonction |
|-------|--|---|
| 1. | Pieds ¹ | Fournit la mise à niveau dans certains modèles. |
| 2. | Niveau à bulle d'air ¹ | Fournit l'indication du niveau. |
| 3. | Plate-forme | Plate-forme de pesage, soit circulaire soit rectangulaire. |
| 4. | Bouton PRINT <i>Unit</i> (Imprimer unité) | Permet d'imprimer les données, d'effectuer un défilement parmi les unités, de passer d'une unité à l'autre. |
| 5. | Affichage | ACL avec ICÔNES. |
| 6. | Interrupteur de verrouillage | Permet de verrouiller certaines fonctions de menu, situé sous la balance. |
| 7. | Bouton ON/ZERO <i>Off</i> | Permet d'activer les menus, de valider les paramètres des menus. |
| 8. | Port USB ou RS232 | Kit optionnel pour une exploitation avec RS232 ou USB. |
| 9. | Renfort de sécurité | Partie de la balance réservée au câble externe optionnel et au verrou. |
| 10. | Prise d'entrée de courant | Connecteur pour adaptateur c.a. |
| 11. | ACL à sept segments | Section de l'affichage ACL à 6 chiffres. |
| 12. | Supports | Indication auxiliaire. |
| 13. | G | (inactif) |
| 14. | N | (inactif) |
| 15. | % | Indique le pesage en pourcentage. |
| 16. | PC | Indique les pièces pendant le comptage. |
| 17. | kg | Indique la pesée en kilogrammes. |
| 18. | dwt | Indique la pesée en pennyweight. |
| 19. | g | Indique la pesée en grammes. |
| 20/22 | oz t | Indique la pesée en onces de troy. |
| 21. | t | Indique le mode de taels ou de totalisation |
| 22. | oz | Indique la pesée en onces. |
| 23/22 | lb:oz | Indique la pesée en onces. |
| 23. | lb | Indique la pesée en livres. |
| 24. | • | Signe décimal. |
| 25. | * | Indicateur de stabilité. |
| 26. | - | Signe négatif. |
| 27. | ○ | (inactif) |
| 28. | ■ | L'indicateur de la pile clignote lorsqu'il reste environ 20 minutes d'énergie |

REMARQUES :

1. Certains modèles sont dotés de pieds de mise à niveau et de niveau à bulle.
2. L'unité de mesure varie en fonction du modèle.

Fonctions des boutons

 Deux interrupteurs permettent d'accéder à un menu donné, de sélectionner une fonction et d'activer/désactiver l'unité. Liste des fonctions :



Bouton **ON/ZERO Off**

Fonction principale (On-Zero) - permet de mettre la balance sous tension. Si la balance est sous tension, l'affichage est mis à zéro.

Fonction secondaire (Off) - permet de mettre la balance hors tension, **OFF** s'affiche après avoir maintenu le bouton enfoncé pendant 3 secondes. En mode de maintien ou de totalisation, appuyez plus longtemps pour quitter le mode sans mettre la balance hors tension.

Fonction de menu - lorsque vous appuyez plus longtemps (>5 secondes) sur le bouton pendant la mise sous tension de la balance, vous activez le mode Menu. Lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton, vous validez un paramètre qui est affiché.

Bouton **PRINT Unit**

Fonction principale (PRINT) - envoie la commande d'impression au port de l'interface. En mode de maintien ou de totalisation, appuyez rapidement pour activer ce mode.

Fonction secondaire (unité) - appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire défiler les unités. Relâchez le bouton lorsque l'unité souhaitée s'affiche.

Fonction de menu - Permet d'ignorer le paramètre affiché.

Symboles utilisés pour l'exploitation de la balance

Les symboles sont utilisés pour simplifier la configuration et le fonctionnement de la balance. Description des symboles :



Appuyer

Le symbole d'une horloge adjacent à celui d'un doigt indique pendant combien de temps vous devez appuyer sur un bouton.



Appuyer rapidement = 1 seconde.



Appuyer encore plus longtemps = 3 secondes.



Appuyer encore plus longtemps = 5 secondes.



Boutons du tableau de commande utilisés pour lancer des fonctions.



Les affichages du modèle ayant une capacité de 200 g sont illustrés dans ce manuel tels qu'ils apparaissent sur la balance.

••• Indique un défilement vers l'affichage final. Le premier et le dernier affichage sont illustrés.



Indique le passage à l'affichage suivant.

Mise sous tension de la balance



Mise hors tension de la balance



Navigation dans les menus

Structure du menu

| Cal (Étal) | Setup (Configuration) | Units (Unités) ¹ | End (Fin) |
|--------------------|--|--|--------------------|
| └ Yes/No (Oui/Non) | └ Auto-Off (Auto-arrêt) └ On/Off (Arrêt/Marche) | └ g └ On/Off (Arrêt/Marche) | └ Yes/No (Oui/Non) |
| | └ Lin Cal (Étal. linéarité) └ Yes/No (Oui/Non) | └ kg └ On/Off (Arrêt/Marche) | |
| | └ LFT ² └ On/Off (Arrêt/Marche) | └ oz └ On/Off (Arrêt/Marche) | |
| | └ Mode └ Hold (Maintien) | └ ozt └ On/Off (Arrêt/Marche) | |
| | └ Totalize (Totaliser) | └ dwt └ On/Off (Arrêt/Marche) | |
| | └ Off (Arrêt) | └ lb └ On/Off (Arrêt/Marche) | |
| | └ End (Fin) └ Yes/No (Oui/Non) | └ lb:oz └ On/Off (Arrêt/Marche) | |
| | | └ † └ taels - Hong Kong | |
| | | └ taels - Singapore | |
| | | └ taels - Taiwan | |
| | | └ PC (Compt. pièces) └ Count (Standard) | |
| | | └ Cnt. Enh (amélioré) | |
| | | └ Off (Arrêt) | |
| | | └ % └ On/Off (Arrêt/Marche) | |
| | | └ End (Fin) └ Yes/No (Oui/Non) | |

REMARQUES :


1. Reportez-vous au tableau de spécifications pour les unités disponibles.
2. Uniquement les modèles LFT.

Activation des menus

La balance est dotée de quatre menus. **C.A.L.**, **S.E.T.U.P.**, **U.N.I.T.S.** et **E.N.D.**


Commencez avec la balance hors tension et l'interrupteur de verrouillage de menu en position OFF (voir page 21).

La séquence est indiquée ci-dessous.

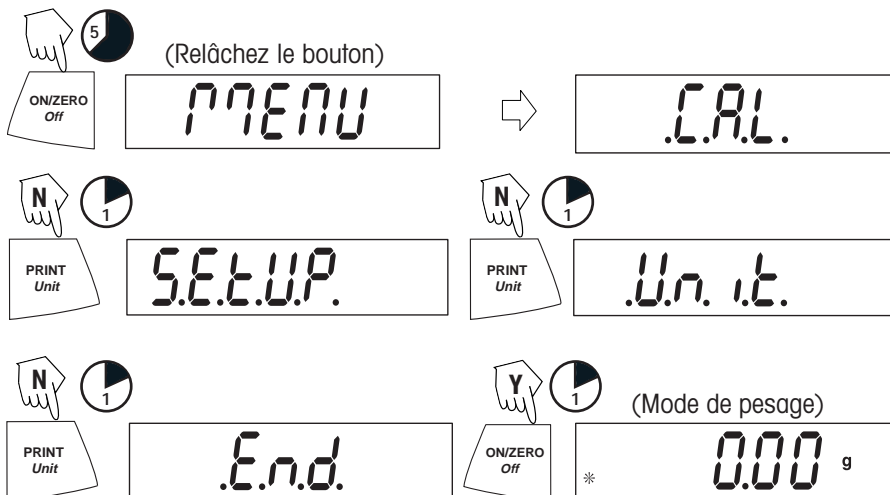

Sélection/contournement d'un élément individuel de menu



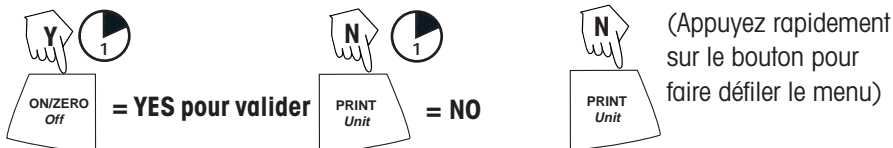










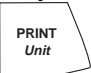






Commencez par l'élément du menu affiché.



Activation du menu S.E.T.U.P.

Le menu **S.E.T.U.P.** possède les options suivantes A-Off (auto-arrêt), LFT (sur certains modèles), Lin Cal (étalonnage de linéarité) et les modes de maintien de l'affichage, de totalisation et END (fin). Les options Auto-Off et LFT peuvent être activées ou désactivées. Vous devez ouvrir le sous-menu Mode pour accéder aux options de maintien d'affichage (Hold) et de totalisation (Total).

Départ du menu **.C.A.L.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|---|--|
|   |  |  |   | (premier menu) |  |  |
|   |  |  |   | |  |  |
|   |  | (pour enregistrer et quitter) | | | |  |

Sélectionnez ON ou OFF pour les options Auto-Off ou LFT. Pour activer le maintien d'affichage ou la totalisation, vous devez ouvrir le sous-menu Mode.

Activation du mode de maintien (Hold) ou du mode de totalisation (Total)

REMARQUE : *vous ne pouvez activer qu'un seul mode à la fois.*

Départ du menu **S.E.T.U.P.**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  (Appuyez plusieurs fois pour) |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |

Sélectionnez YES du mode souhaité et poursuivez.

Sortie du menu S.E.T.U.P.

Sélectionnez ON/OFF ou YES/NO des éléments souhaités, passez ensuite au menu


E.N.D.

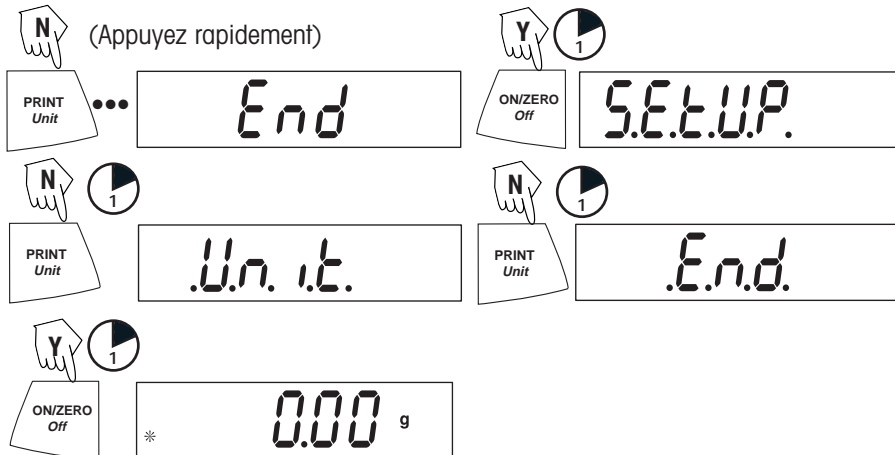

Activation du menu U.N.I.T.

Le menu **U.N.I.T.** comprend les unités de mesure, PC (comptage des pièces), le pesage en pourcentage (%) et END (fin). Les unités de mesure varient en fonction du modèle. Vous devez sélectionner les unités à activer ou désactiver.

Départ du menu **U.N.I.T.** Sélectionnez ON ou OFF par unité.

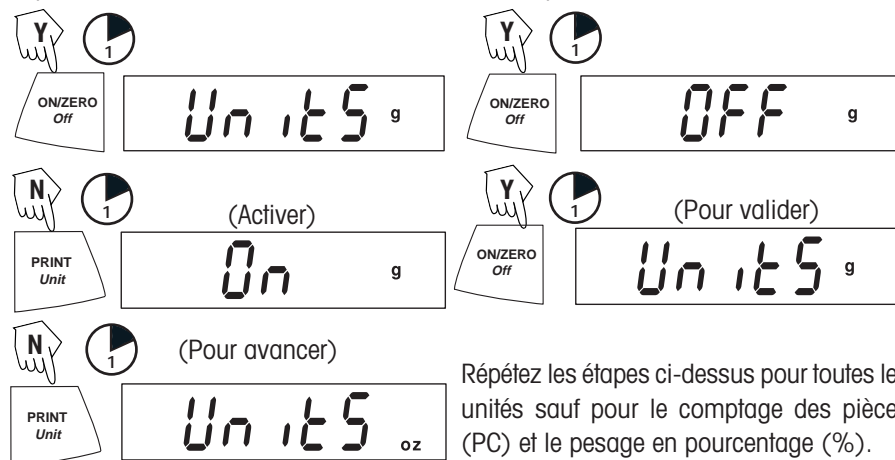

Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les unités sauf pour le comptage des pièces (PC) et le pesage en pourcentage (%).

REMARQUE : appuyez plusieurs fois sur le bouton **PRINT Unit** (imprimer unité) pour faire défiler toutes les unités. Vous pouvez ensuite sélectionner ON ou OFF. Le comptage des pièces est légèrement différent.

Comptage des pièces

Vous disposez de deux types de mode, standard ou amélioré.

Units PC

Count
Units PC

(Voir page 16 pour de plus amples informations)
OU

Cnt.Enh
Units PC

Sortie du menu **U.N.I.T.**

Utilisez la même procédure que celle de sortie du menu **S.E.T.U.P.**

Étalonnage

Étalonnage de la portée

L'étalonnage de la portée se base sur deux points d'étalonnage, le zéro et un poids d'étalonnage donné. Avant de procéder à l'étalonnage, veillez à ce que le menu Interrupteur de verrouillage soit désactivé. Enlevez ce qui se trouve sur la plate-forme.

REMARQUE : la valeur de la masse d'étalonnage dépend de la capacité de la balance.

Après avoir effectué l'étalonnage, la balance adopte à nouveau le mode de pesage sélectionné.


Départ avec la balance à l'arrêt.

(Relâchez le bouton) → **MENU** → **.CAL.**

(acquisition de la valeur de zéro) → **-[-**


(placez la masse sur la plate-forme) → **[200 g**
 (Exemple)

Étalonnage de la portée (suite)

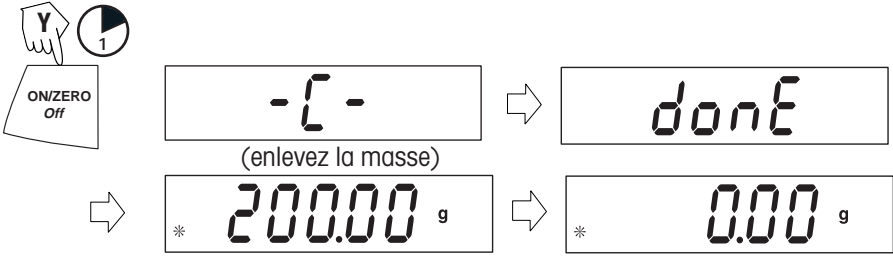

Étalonnage de la linéarité (Lin Cal)

L'étalonnage de linéarité se base sur trois points d'étalonnage, zéro, balance mi-pleine et pleine. Vous devez sélectionner Lin Cal (étalonnage de la linéarité) et définir l'option sur YES dans le menu **S.E.T.U.P.** Avant de procéder à l'étalonnage, veillez à ce que le menu Interrupteur de verrouillage soit désactivé. Enlevez ce qui se trouve sur la plate-forme. Départ avec la balance à l'arrêt.

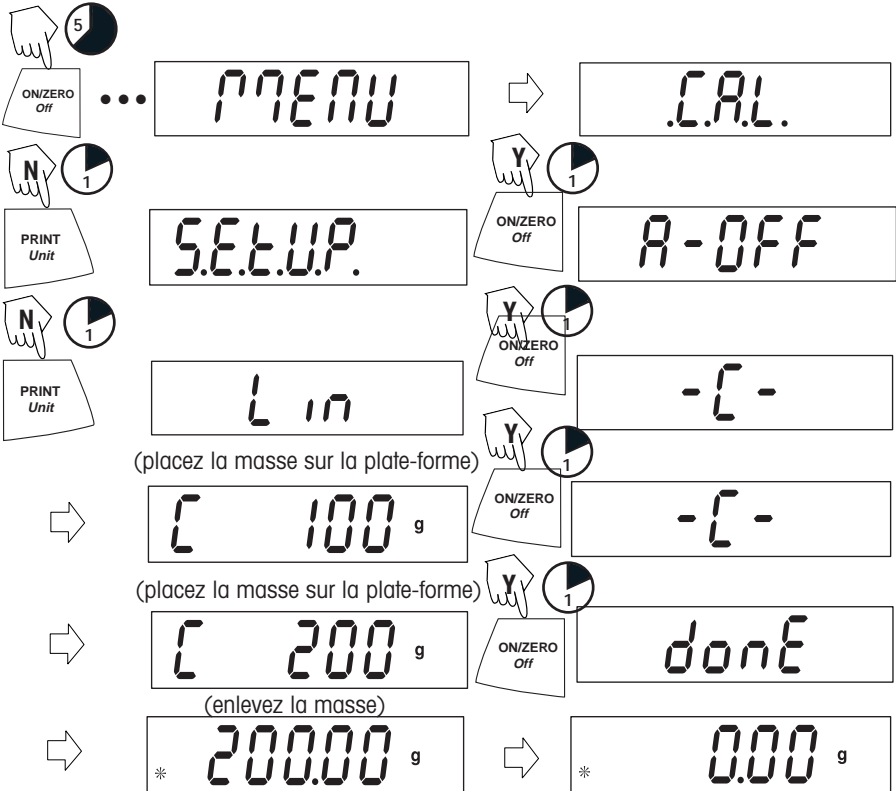


Applications

Les applications standard de Scout Pro sont : pesage, comptage des pièces, pesage en pourcentage, maintien de l'affichage et totalisation.


Pesage

Départ avec la balance en marche.

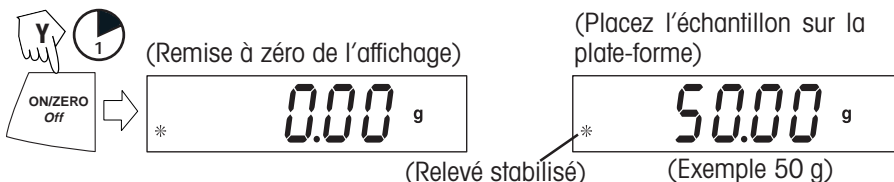

Pesage avec tare

La tare remet le poids du conteneur à zéro. Avec la balance en marche, placez un conteneur vide sur la plate-forme. (L'exemple affiche un conteneur pesant 23 g.)

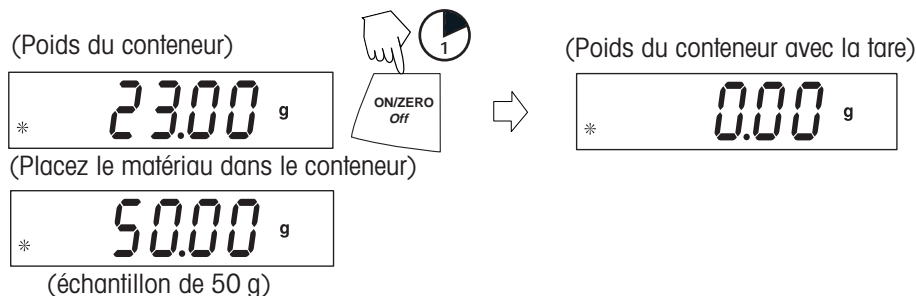

REMARQUE : lorsque vous enlevez le conteneur et le matériau de la plate-forme, la balance affiche un nombre négatif pour le poids du conteneur. Le poids avec la tare reste affiché jusqu'à ce vous appuyiez à nouveau sur le bouton **ON/ZERO Off** de la balance ou que la balance soit mise hors tension.


(Enlevez le conteneur avec le matériau)




Comptage des pièces

Le comptage des pièces *est activé uniquement* lorsque l'option PC est activée dans le menu **U.N.I.T.** En mode de comptage des pièces, deux options sont disponibles, comptage normal et comptage amélioré. En comptage de pièces normal, la balance détermine la quantité en fonction du poids moyen des pièces figurant dans la quantité référentielle initiale. Avec l'option de comptage étendu, vous pouvez ajouter des pièces additionnelles sur la plate-forme équivalentes ou inférieures au nombre initial. La quantité référentielle additionnelle permet d'obtenir un poids moyen de pièce plus précis.

Comptage de pièces standard

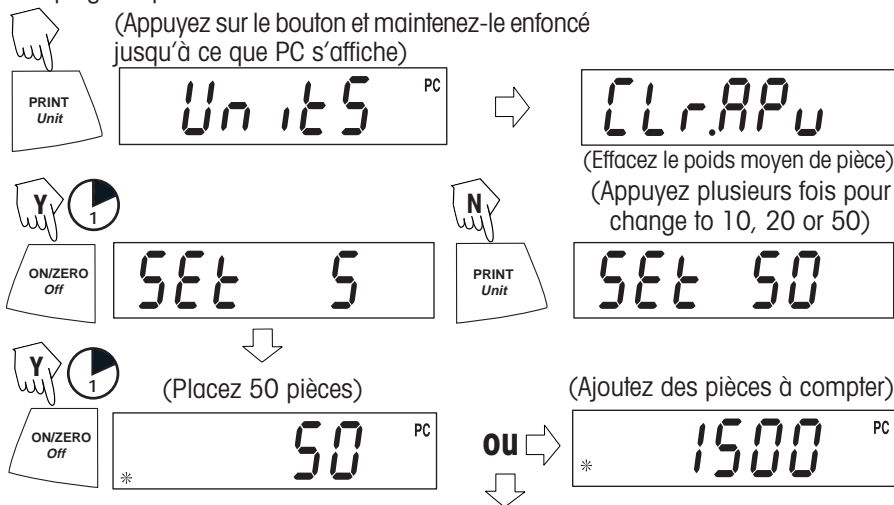

Comptage de pièce étendu

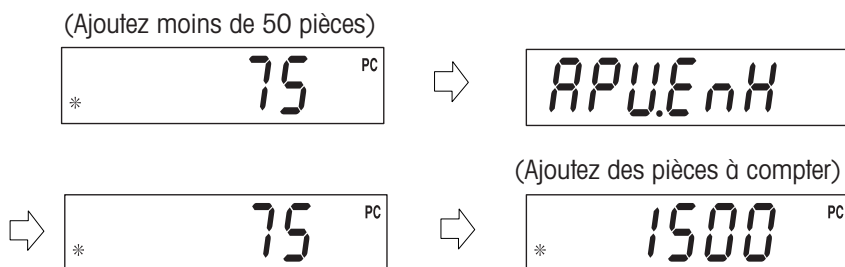

REMARQUE : la procédure précédente décrivant le comptage étendu peut être répétée autant de fois que nécessaire sous condition que la quantité ajoutée soit inférieure à la saisie initiale.

 
Comptage des pièces (suite)

Pour compter les différentes pièces, appuyez sur le bouton Print Unit et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que PC s'affiche. Relâchez ensuite le bouton Print Unit.



Pesage en pourcentage

Le pesage en pourcentage (%) est activé uniquement lorsque l'option % est activée dans le menu **U.N.I.T.** Le pesage en pourcentage permet de placer une charge référentielle sur la balance, affichant ensuite toutes les charges suivantes comme un pourcentage de la référence. La charge référentielle est égale à 100 %. Commencez par le mode de pesage et mettez l'affichage à zéro.



(Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole % s'affiche)



(Placez le poids de référence)



(Mémorise le poids de référence qui est 100 g)

 


(Exemple)

(Enlevez le poids de référence)



(Placez la charge sur la plate-forme, l'affichage indique le pourcentage du poids de référence).



Définition d'un nouveau poids de référence



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole % s'affiche, relâchez ensuite.



Répétez la procédure ci-dessus pour les nouveaux poids de référence.

Sortie du pesage en pourcentage



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'unité souhaitée s'affiche.



Maintien de l'affichage


Le maintien de l'affichage est *activé uniquement* lorsque l'option Hold (maintenir) est activée dans le sous-menu Mode du menu **S.E.T.U.P.** Le mode de maintien de l'affichage capture et mémorise la valeur stable la plus élevée. Lorsque cette valeur est affichée, l'icône de stabilité clignote. **REMARQUE** : vous ne pouvez pas changer les unités lorsque le système est en mode de maintien d'affichage.



Placez le ou les éléments sur la plate-forme.




Sortie du maintien de l'affichage

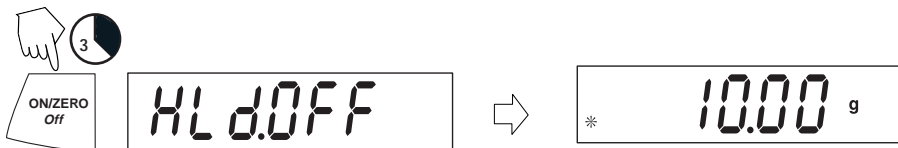

Pour revenir au maintien de l'affichage, répétez la procédure ci-dessus.

Totalisation


La totalisation est *activée uniquement* lorsque l'option Total est activée dans le sous-menu Mode du menu **S.E.T.U.P.** La totalisation permet de mémoriser une série de mesure de poids. La totalisation a été lancée lorsqu'un « **t** » et l'unité actuelle soit **g** sont affichés. Lorsque le poids total est affiché, la lettre « **t** » clignote. **REMARQUE** : vous ne pouvez pas changer les unités lorsque le système est en mode de totalisation.

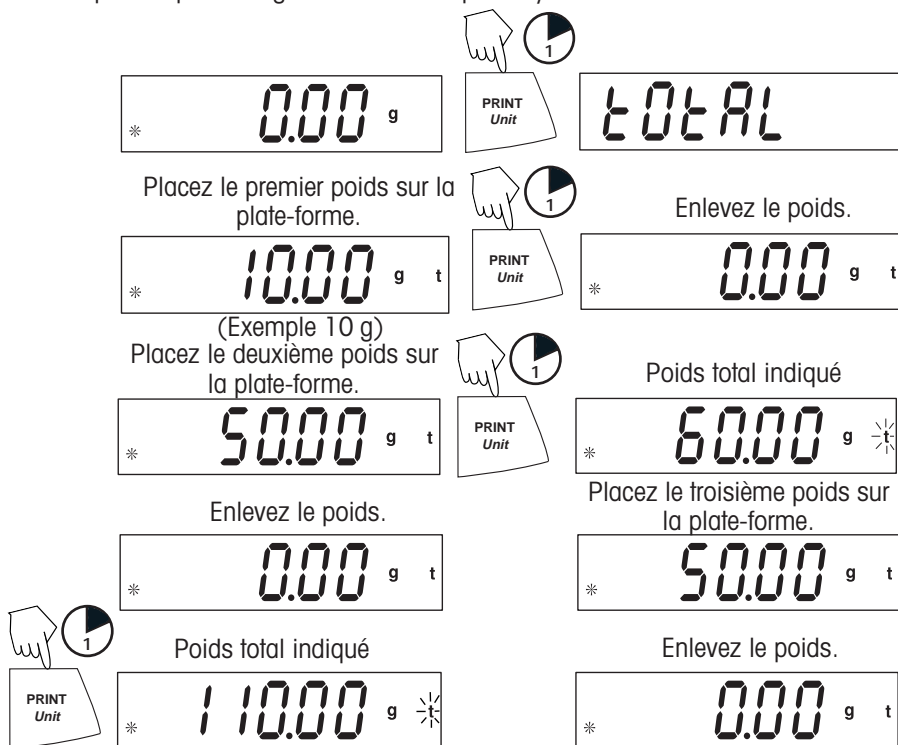

Le poids total reste affiché jusqu'à ce que le poids soit enlevé. Le poids total reste en mémoire. La limite est 999999.

Effacement/sortie de la totalisation


Lorsque vous exécutez l'étape suivante, vous effacez la mémoire de totalisation.

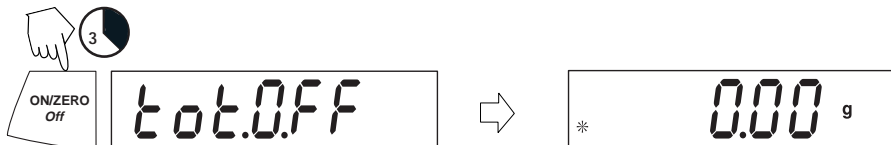

Caractéristiques additionnelles


Pesage sous balance

Scout Pro permet le pesage sous balance pour des applications telles que la densité/masse volumique. La balance est généralement surélevée, supportée par les pieds et mise à niveau. Un fil fin est attaché au crochet incorporé sous la balance. Voir l'illustration.

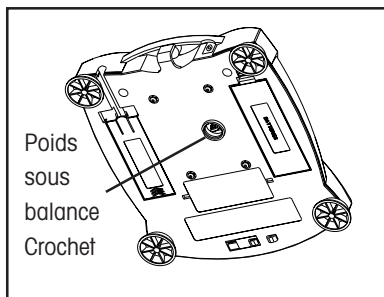

LFT (légal à usage commercial sur certaines balances)


Lorsque l'option LFT est activée, les paramètres de la balance, tels que l'étalonnage de linéarité (Lin Cal) et les diverses unités sont désactivés. Cette mesure est requise lors de l'homologation par l'agence des poids et des mesures. Consultez les procédures relatives à l'interrupteur de verrouillage et à l'application du plomb sur la balance en page 21 avant toute opération. Pour lancer LFT, commencez par le menu **S.E.T.U.P.**

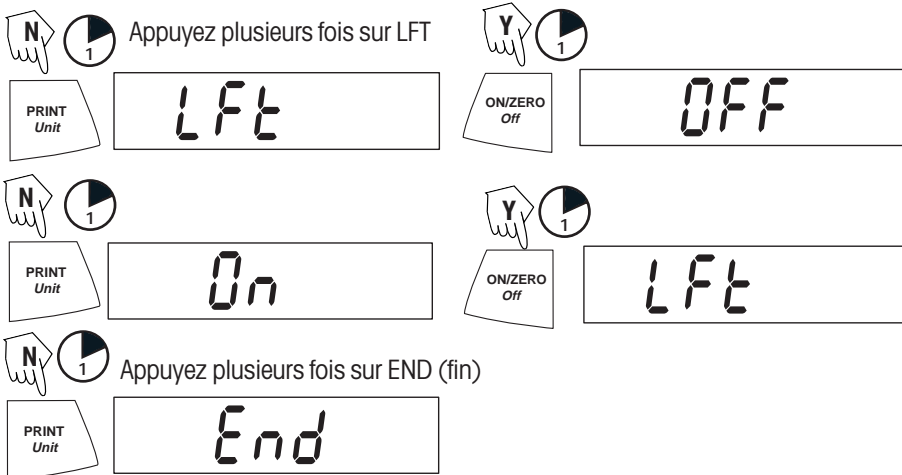

Interrupteur de verrouillage

L'interrupteur de verrouillage est situé sous la balance et fonctionne de deux façons différentes selon le modèle. Pour les modèles LFT, l'interrupteur de verrouillage bloque les paramètres d'étalonnage et d'autres paramètres requis pour l'homologation. Dans le cas de modèles non-homologués, l'interrupteur de verrouillage permet de verrouiller le mode Menu afin d'éviter toute modification non autorisée.

Pour verrouiller les menus, placez l'interrupteur de verrouillage près de la languette située sous la balance (voir illustration).

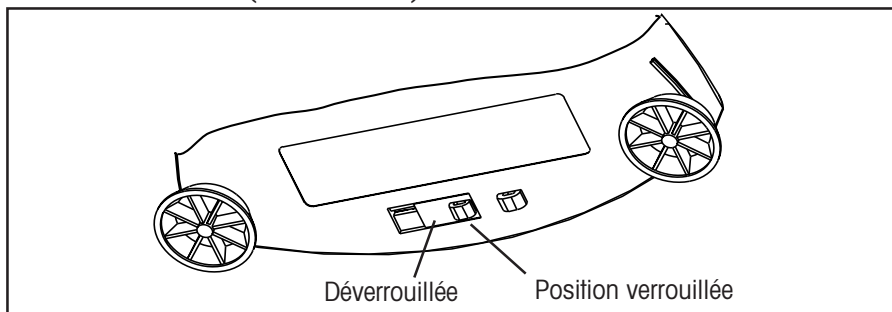


Interrupteur de verrouillage

Application du plomb sur la balance

Lorsque le représentant officiel des poids et mesures a terminé les essais et approuvé la balance, cette dernière doit être scellée.

Avec l'interrupteur de verrouillage en position verrouillée (ON), passez le fil par le trou dans l'interrupteur de verrouillage et la languette. Scellez à l'aide d'un plomb ou d'un papier. Voir l'illustration.

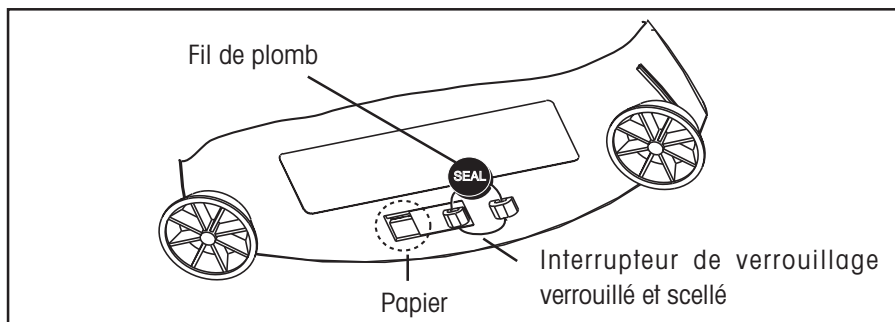

Application du plomb sur la balance

4. ENTRETIEN

Nettoyage

Pour garantir le fonctionnement optimal de la balance, vous devez maintenir le boîtier et la plate-forme propres. Si besoin, utilisez un tissu humide imbibé d'un détergent doux. Inspectez le dessous de la plate-forme pour enlever les débris, si besoin. Conservez les masses d'étalonnage dans un endroit sûr et sec. Débranchez l'adaptateur c.a. lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas de stockage prolongé, enlevez les piles.

Dépannage

| SYMPTÔME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|--|---|---|
| Pas d'affichage | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'adaptateur de courant n'est pas branché. 2. Les piles sont usées. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Branchez l'adaptateur c.a. 2. Remplacez les piles. |
| L'indicateur des piles clignote. | Piles faibles. | Remplacez les piles. |
| Relevé du poids incorrect. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La balance n'est pas étalonnée. 2. La balance n'a pas été remise à zéro avant le pesage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Étalonnez la balance. 2. Appuyez sur le bouton ON/ZERO Off sans poids sur la plate-forme, puis pesez l'élément |
| La procédure d'étalonnage ne fonctionne pas. | Des masses d'étalonnage incorrectes ont été utilisées. | Utilisez des masses d'étalonnage appropriées. Voir les codes d'erreur. |
| Impossible d'afficher le poids dans l'unité de pesage souhaitée. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unité de pesage non activée dans le menu. 2. Le mode empêche tout changement d'unité. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Servez-vous du menu des unités pour activer les unités souhaitées. 2. Quittez le mode Hold ou Totalize. |
| Relevés de la balance instables. | L'emplacement où se trouve la balance peut être venté ou subir des vibrations provenant d'appareils environnants qui en affectent le fonctionnement | Vous pouvez déplacer ou protéger la balance des courants d'air ou des vibrations. |
| Un code d'erreur s'affiche. | Divers problèmes internes ou externes peuvent être à l'origine. | Consultez le tableau des codes d'erreur et adoptez les mesures qui s'imposent. |

Liste des codes d'erreur

Lorsque des problèmes internes et externes se produisent avec la balance, le logiciel interne affiche des codes d'erreur. Vous trouverez ci-dessous une explication des problèmes rencontrés. Essayez les solutions dans l'ordre indiqué.

Codes d'erreur

- Err 1 chEct** Somme de contrôle non valide.
- a) Mettez la balance la balance sous et hors tension,
 - b) Vous devez faire réparer la balance.
- Err 2 LoAd** Surcharge (>cap+90d) ou sous-charge
- a) Enlevez la charge,
 - b) Vérifiez le loquet d'expédition,
 - c) Réétalonnez.
- Err 4 WEight** Poids d'étalonnage incorrects.
- a) Utilisez les poids d'étalonnage appropriés,
 - b) Vérifiez les conditions ambiantes.
- Err 5 999999** Valeurs affichées >99999
- a) Quittez l'application,
 - b) Remettez la balance à zéro.
- Err 6 count** Erreur de comptage de pièces - la balance quitte l'opération de comptage.
- a) Quittez l'application,
 - b) Remettez la balance à zéro.
- Err 8 FULL** Le tampon RS232 est plein.
- a) Mettez la balance sous et hors tension,
 - b) Vérifiez les paramètres de RS-232 pour la balance et l'ordinateur.
- Err 9 dAtA** Erreur des données internes. Vous avez appuyé sur un autre bouton ou un délai de 5 secondes a mis la balance hors tension.
- a) Mettez la balance sous et hors tension.
 - b) Renvoyez la balance pour réparation.

Accessoires

| | Réf. |
|--|-------------|
| Kit interface RS232 (câble inclus) | 71147376 |
| Kit interface USB (câble inclus) | 71147377 |
| Dispositif de sécurité | 76288-01 |
| Étui de transport dur | 77256-01 |
| Imprimante à impact | SF42 |
| 5 paquets de papier pour imprimante à impact | 78204-01 |
| Câble pour imprimante SF42 | AS017-06 |
| Pelle : Aluminium, | |
| 9,20 x 11,34 x 2,54 cm | 4590-10 |
| Aluminium anodisé couleur noire | |
| 9,20 x 11,34 x 2,54 cm | 4590-30 |
| Aluminium, | |
| 3,81 x 5,08 x 1,11 cm | 5076-00 |
| Aluminium anodisé couleur or | |
| 5,71 x 7,62 x 1,90 cm | 5077-00 |
| Masses d'étalonnage | |
| Voir le tableau des spécifications pour les masses requises. | |
| 100g | 51015-05 |
| 200g | 51025-06 |
| 300g | 51035-05 |
| 500g | 51055-06 |
| 1000g | 51016-06 |
| 2000g | 51026-02 |
| Adaptateurs c.a. : | |
| 120V/60Hz USA | 12102320 |
| 230V/50Hz Europe | 12102321 |
| 230V/60Hz Australie | 12102323 |
| 230V/50Hz RU | 12102322 |
| 100V/50Hz Japon | 12102324 |
| 230V/60 Hz Chine | 12104881 |

5. DONNÉES TECHNIQUES

Spécifications

| Réf. | SP202 | SP402 | SP401 | SP601 | SP2001 | SP4001 | SP6000 |
|----------------------------------|--|---------|-----------------------|---|----------|----------|----------|
| | SPS202F | SPS402F | SPS401F | SPS601F | SPS2001F | SPS4001F | SPS6000F |
| Capacité (g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Masse d'étalonnage portée (g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Masse d'étalonnage linéarité (g) | 100 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Précision (g) | 0,01 | | 0,1 | | | | 1,0 |
| Précision (écart type [g]) | 0,01 | | 0,1 | | | | 1,0 |
| Linéarité (g) | ±0,01 | | ±0,1 | | | | ±1,0 |
| Modes de pesage | g, oz, ozt, dwt, tael ¹ %, comptage des pièces | | | g, kg, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, tael ¹ %, comptage des pièces | | | |
| Tare | à la capacité par soustraction | | | | | | |
| Capacité sup. limite | Capacité +90d | | | | | | |
| Temps de stabilisation | 3 secondes | | | | | | |
| Plage température fonctionnement | 50° - 104°F / 10° - 40°C | | | | | | |
| Alimentation | Adaptateur c.a. (fourni) ou 4 piles AA (non incluses) | | | | | | |
| Étalonnage | numérique depuis le pavé | | | | | | |
| Affichage (po/mm) | ACL (hauteur chiffres 0,6 / 15) | | | | | | |
| Dimension plateau (po/mm) | dia 4,7 / 120 | | 6,5 x 5,6 / 165 x 142 | | | | |
| Dimensions | 7,5 x 2,2 x 8,3 / 192 x 54 x 210 | | | | | | |
| LargxHautxProf. (po/mm) | | | | | | | |
| Poids net (lb/kg) | 2,0 / 0,9 | | 3,5 / 1,6 | | | | |

¹ Les modèles SPSXXX sont dotés de 3 tael¹ pour Hong Kong, Singapour et Taiwan.

Capacité x Précision

| | SP202 SPS202F | SP402 SPS402F | SP401 SPS401F | SP601 SPS601F | SP2001 SPS2001F | SP4001 SPS4001F | SP6000 SPS6000F |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| gramme g | 200,00 x 0,01 | 400,00 x 0,01 | 400,0 x 0,1 | 600,0 x 0,1 | 2000,0 x 0,1 | 4000,0 x ,1 | 6000 x 1 |
| ounce oz | 7,0550 | 14,1095 | 14,110 | 21,165 | 70,550 | 141,095 | 211,65 |
| avoirdupois | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,05 |
| once ozt | 6,4300 | 12,8605 | 12,860 | 19,290 | 64,300 | 128,605 | 192,90 |
| troy | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,005 | x 0,05 |
| penny- dwf | 128,60 | 257,21 | 257,2 | 385,8 | 1286,0 | 2572,1 | 3858 |
| poids | x 0,01 | x 0,01 | x 0,1 | x 0,1 | x 0,1 | x 0,1 | x 1 |
| livre lb | | | | 1,3230 | 4,4090 | 8,8185 | 13,230 |
| avoirdupois | | | | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,0005 | x 0,005 |
| kilogramme kg | | | | | 2,0000 x 0,0001 | 4,0000 x 0,0001 | 6,000 x 0,001 |
| livre | | | | 1 lb: | 4 lb: | 8 lb: | 13 lb: |
| onces | | | | 5,16 | 6,55 | 13,10 | 3,65 |
| lb:oz | | | | x 0,01 | x 0,01 | x 0,01 | x 0,05 |
| taels HK | 5,3435 x 0,0005 | 10,6870 x 0,0005 | 10,685 x 0,005 | 16,030 x 0,005 | 53,435 x 0,005 | 106,870 x 0,005 | 160,30 x 0,05 |
| taels S | 5,2910 x 0,0005 | 10,5820 x 0,0005 | 10,580 x 0,005 | 15,875 x 0,005 | 52,910 x 0,005 | 105,820 x 0,005 | 158,75 x 0,05 |
| taels TAI | 5,3335 x 0,0005 | 10,6665 x 0,0005 | 10,665 x 0,005 | 16,000 x 0,005 | 53,335 x 0,005 | 106,665 x 0,005 | 160,00 x 0,05 |

GARANTIE LIMITÉE

Ohaus garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication à compter de la date de livraison pendant toute la durée de la garantie. Selon les termes de cette garantie, Ohaus s'engage sans frais de votre part à réparer, ou selon son choix, remplacer toutes les pièces déterminées défectueuses, sous réserve que le produit soit retourné, frais payés d'avance, à Ohaus.

Cette garantie n'entre pas en vigueur si le produit a subi des dommages suite à un accident ou une utilisation erronée, ait été exposé à des matériaux radioactifs ou corrosifs, contienne des matériaux étrangers ayant pénétré à l'intérieur ou suite à un service ou une modification apportée par des techniciens autres que Ohaus. À la place de la réception de la carte d'enregistrement de garantie dûment remplie, la période de garantie commence à la date de l'expédition au revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par Ohaus Corporation. En aucun cas, Ohaus Corporation ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

Dans la mesure où la législation régissant les garanties diffère d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre, prière de contacter Ohaus ou le revendeur Ohaus local pour de plus amples détails.



Ohaus Corporation
19A Chapin Road,
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058, USA
Tél : (973) 377-9000
Fax : (973) 593-0359

Avec des bureaux dans le monde entier.
www.ohaus.com

© Ohaus Corporation 2003, tous droits réservés.

Réf. 71160417 Imprimé en Chine

