



ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS

acesse: www.bambozzi.com.br/assistencias.html

ou ligue: +55 (16) 3383-3818

BAMBOZZI SOLDAS LTDA.

Rua Bambozzi, 522 • Centro • CEP 15990-668 • Matão (SP) • Brasil

Fone (16) 3383-3800 • Fax (16) 3382-4228

bambozzi@bambozzi.com.br • www.bambozzi.com.br

CNPJ (MF) 03.868.938/0001-16 • Ins. Estadual 441.096.140.110

S.A.B. (Serviço de Atendimento Bambozzi)

0800 773.3818

sab@bambozzi.com.br

As especificações técnicas do equipamento podem ser alteradas sem prévio aviso.



bambozzi

Manual de Instruções

Fonte de Energia para Soldagem

MDT 295ED

Wse[®] II


ÍNDICE

- 01. Introdução
- 02. Especificações Gerais
- PARTE I - Operação**
- 03. Instalação
- 04. Painel de Controle
- 05. Precauções de Segurança
- 06. Operação
- PARTE II - Manutenção**
- 07. Inspeção e Limpeza
- 08. Guia para Conserto
- 09. Lista de Peças

Itens que acompanham a máquina MDT 295ED:

- ⇒ 01 Máscara de proteção;
- ⇒ 01 Cabo porta eletrodo;
- ⇒ 01 Cabo obra;
- ⇒ Tocha TIG - **Opcional**

DIMENSÕES GERAIS

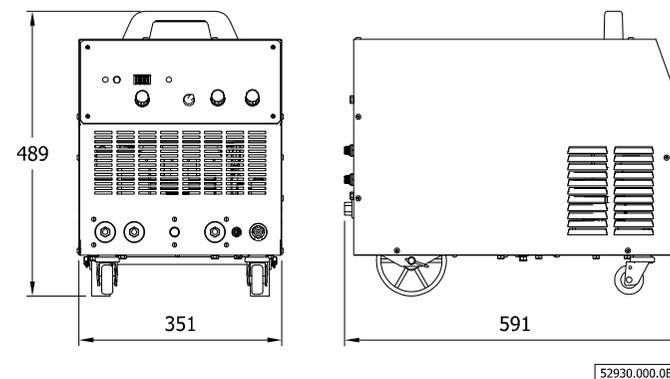

ITEM	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	01	53835.000	Choque (11,4mH) - 53835.000
02	01	52942.000	Choque
03	01	18406	Transformador auxiliar
04	01	11912	Resistência 47R x 100W
05	01	11813	Isolador paralelo 25x30x1/4
06	01	11342	Ponte retificadora SKD 35/04
07	01	30058	Tiristor MTX70A-600V
08	01	51744.001	Shunt 250A - 58mv
09	01	52986.000	Placa dissipadora - MDT 295ED
10	01	18008	PCI - ST/04-REV00
11	01	51209.000	Bobina secundária completa
12	01	53018.000	Transformador 220V - 60Hz
13	02	18172	Porta fusível PF 50
14	01	19156	Passagem de fio 3/4
15	01	19316	Cabo de transporte
16	01	30064	Ventilador AXIAL AC FAN 200 FZY2-D-6
17	01	27105	Conexão de gás - 5/8" R. Dir.
18	02	52922.000	Arruela lisa - sextavado
19	01	52929.000	Cobertura - MDT 295ED
20	01	11003	Adaptador - 49842A.000
21	01	11569	Válvula solenóide 24V
22	01	45965.007	Eixo da roda - MDT 295ED
23	02	16609	Roda de nylon injetada
24	01	10172	Ignitor de alta frequência
25	02	19976	Arruela isolante - 13954.000
26	02	19975	Bucha isolante macho - 13952.000
27	01	52938.000	Indutor - MDT 295ED
28	01	52926.000	Base conjunto - MDT 295ED
29	02	16613	Rodizio RGLE 2"x1"
30	01	27103	Conexão da mangueira de gás - 5/8" R. Dir.
31	01	11433	Jack
32	01	52988.000	Placa isolante do engate rápido
33	01	18021	Porta fusível 3 AGS 30A
34	03	18042	Engate rápido fêmea TCX
35	01	52936.000	Painel móvel - MDT 295ED
36	03	11039	Knob AD - B1 VM C/P
37	01	11157	Capa isolante da chave
38	01	50708.000	Knob tecla push IHM/02
39	01	53550.004.0	PCI - MA300ED-REV00 - SW - MDT-295EA-5.08c
40	02	11582	Fusível 3 AG 1A
41	01	52061.001	Cabo com diodo
42	01	18244	PCI -PP03-REV01
43	01	51208.000	Bobina primária completa
44	01	18017	Chave 14301 15A - 120V CA
45	01	11716	Potenciômetro
46	01	11497	Potenciômetro
47	02	19807	Passagem de fio 1 1/4
48	01	18022	Fusível 3 AGS 30A
49	01	53702.000	Termostato térmico 120G F11A
50	01	53701.000	Termostato térmico 140G F11
51	01	53650.000	Flange redonda - 53650.000
52	01	53660.000	Flange lisa - 53660.000

01. Introdução

Este manual contém as informações necessárias para operação e manutenção da **Fonte de Energia para Soldagem monofásica MDT 295ED**.

Os melhores resultados serão obtidos SOMENTE se o pessoal de operação e manutenção deste equipamento tiver acesso a este manual e ficar familiarizado com o mesmo.

No painel traseiro da máquina encontra-se uma etiqueta com o número e a série do equipamento. Ao pedir peças de reposição cite: o número, a série, a quantidade, o código e a descrição da peça.

Número: PS52930.000.0512

02. Especificações Gerais

Fontes de Energia para Soldagem, destinada a operar no processo TIG (GTAW) com qualquer tipo de chapa, exceto alumínio e suas ligas.

A máquina opera também com qualquer tipo de eletrodo soldando todo tipo de metal, como aço carbono e aço ligados, aços inoxidáveis, ferros fundidos, cobre, bronze.

O equipamento dispõe de recursos, conforme discriminados abaixo.

- Ignitor de Alta Frequência;
- Pré-Pós Vazão;
- Entrada e Saída de Gás;
- Chave Tig/Eletrodo;
- Display Indicador da Corrente de Solda;
- Encoder para Calibração da Corrente de Solda;

- Características Técnicas:

Frequência (Hz)	50/60
Corrente	DC
Tensão Circuito Aberto (V)	41
Faixa Ajuste (A)	5-200
Fator Trabalho 60% (A)	150
Pot. Ap. Máx. (kVA)	10
Corrente de Entrada (A)	48
Tensão de Entrada (VCA)	220
Classe Isolação	B
Peso (Kg)	50,5

As dimensões gerais estão na página 10.

PARTE I – Operação

O pó acumulado no regulador eletrônico, bobinas etc..., dentro da máquina podem causar aquecimento excessivo dos componentes diminuindo a eficiência e vida útil da máquina.

A máquina já vem ligada na voltagem da rede de acordo com o pedido e marcada numa etiqueta presa ao cabo da máquina pronta para o serviço de soldagem.

3.2 Conexões à rede

ESTEJA CERTO DE QUE A MÁQUINA ESTÁ LIGADA NA MESMA TENSÃO DA REDE

Os cabos de entrada da máquina deverão ser ligados à rede através de chave com fusíveis adequados como indica a tabela 01.

TENSÃO DE REDE	CORRENTE DE REDE	CABO DE ALIMENTAÇÃO	FUSÍVEL	FIO TERRA
220 V	48 A	2 x 6 mm ²	63 A	6 mm ²


Tabela 01

A máquina deve ser aterrada com um fio como indica a tabela acima, verifique os terminais de entrada. 


Com a máquina aterrada o operador tem proteção total contra qualquer eventual falha de isolamento da máquina ou equipamento a ela ligado.

09. Lista de Peças

Verifique no desenho o número de identificação da peça desejada e na lista de peças, a descrição, a quantidade e o código da peça.

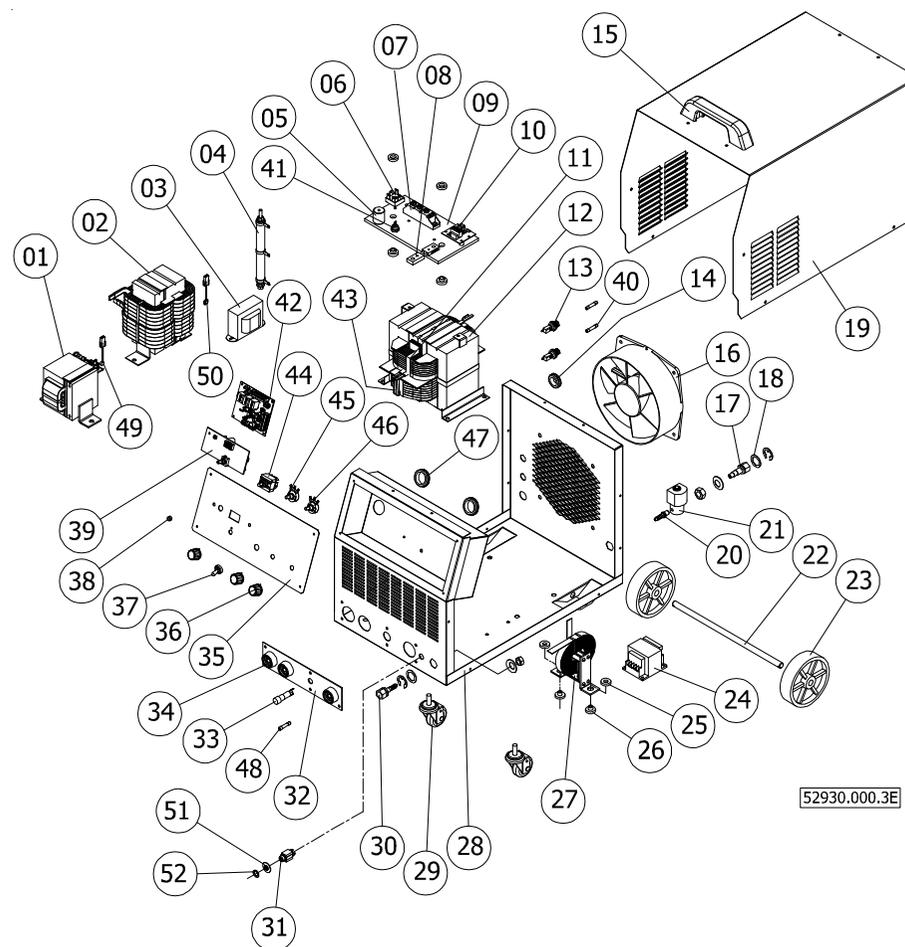


52930.000.3E

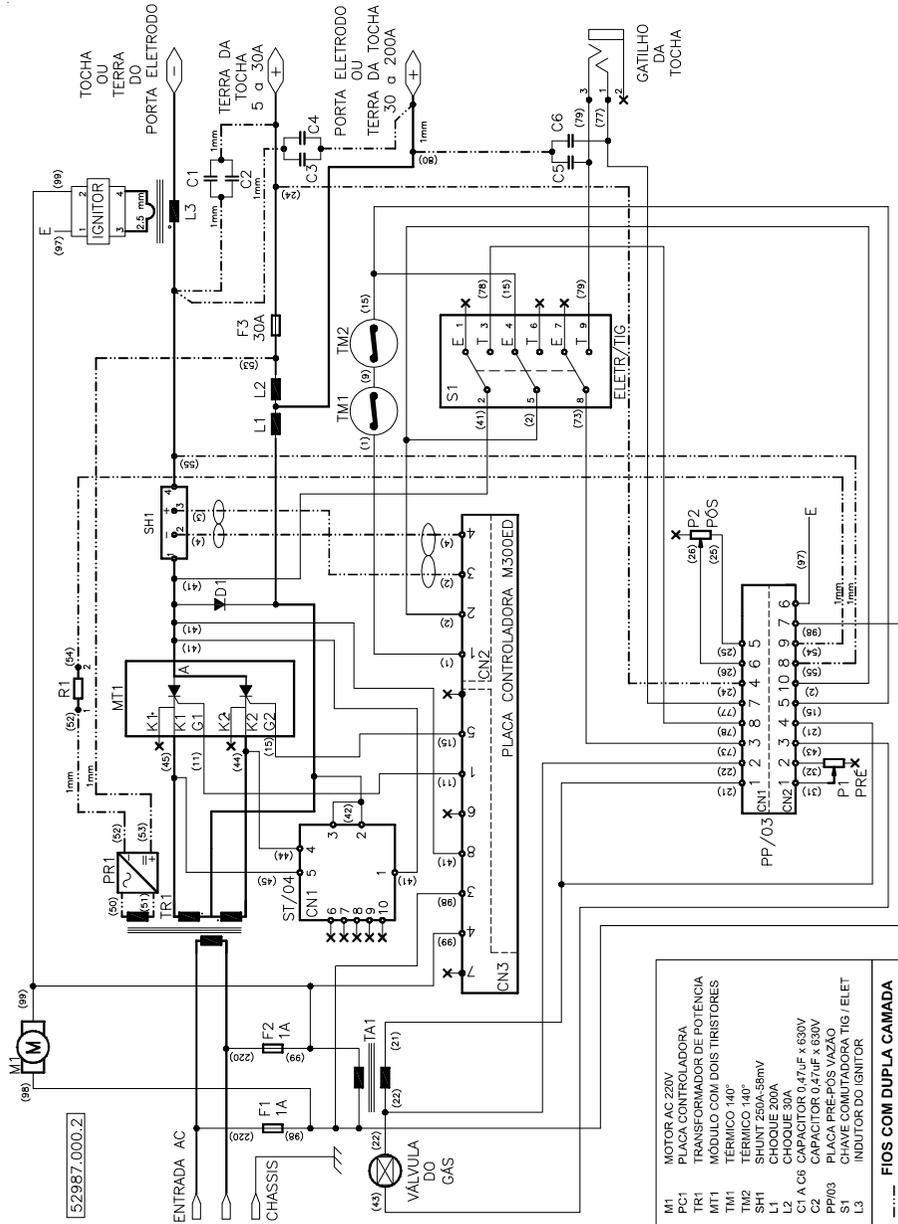

Esquema Elétrico


04. Painel de Controle

Painel Frontal

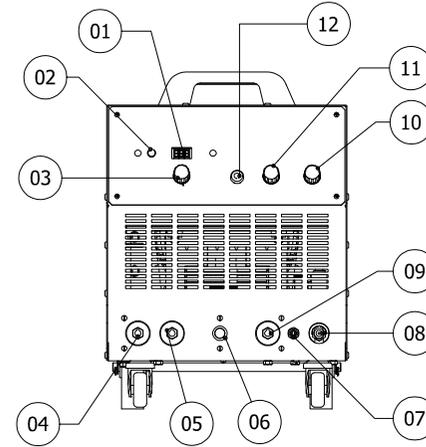

- 01. Display - Visualização da Corrente ajustada
- 02. Liga/Desliga
- 03. Ajuste de Corrente
- 04. (+) 30 a 200A para TIG (Cabo Obra) ou Porta Eletrodo para o processo Eletrodo
- 05. (+) 05 a 30A para TIG (Cabo Obra)
- 06. Fusível
- 07. Gatilho
- 08. Saída de gás
- 09. (-) Tocha TIG ou Cabo Obra para o processo Eletrodo
- 10. Pós vazão
- 11. Pré vazão
- 12. Tig /Eletrodo

Painel Traseiro

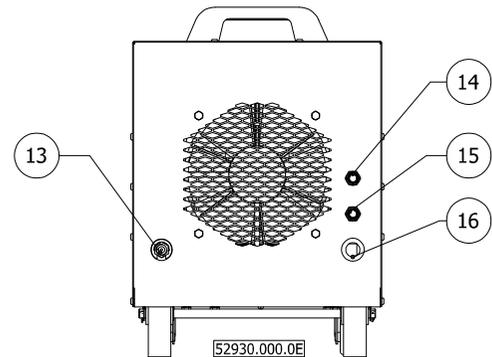

- 13. Entrada de gás
- 14. Fusível
- 15. Fusível
- 16. Rede

05. Precauções de Segurança

O operador deve usar uma máscara para equipamento de soldagem a arco com lentes apropriadas para tal, bem como todo o equipamento (E.P.I.) necessário para o processo de solda.

OBS:- Não use óculos de soldagem oxi-acetilênica, pois estes não dão a proteção necessária aos olhos.

No caso da vista ser atingida por luminosidade do arco de solda esta poderá ficar irritada.

Em caso de umidade excessiva o operador pode receber choque elétrico em qualquer equipamento de soldagem, se não estiver devidamente protegido com todos os (E.P.Is) necessário.

06. Operação

6.1 Processo Tig

- Instale a mangueira da saída do botijão de gás Argônio na parte traseira da máquina (Item 13);
- Ligue o cabo da tocha no borne negativo (Item 09);
- Ligue a saída positiva na peça a ser trabalhada (bancaca). Existem duas saídas. Uma para correntes baixas de (5 a 30 A) (item 05) e outra para correntes altas (de 30 a 200 A) (item 04). Tomar cuidado para não ligar na saída errada;
Na saída baixa existe um fusível de 30 A (item 06).
- Ligue o plug do gatilho na conexão (Item 07);
- Comutar a chave (item 12) para a posição TIG;
- Alimente a máquina com 220 VCA;
- Aperte o botão Liga/Desliga e o display acenderá indicando que a máquina está pronta para operar;
- Ajuste através do knob, a corrente de solda.
O valor dessa corrente aparecerá no display.
- A máquina possui Ignitor de Alta Frequência. Portanto, para iniciar a soldagem, basta apertar o gatilho e aproximar o tungstênio da peça sem encostar na mesma;

6.2 Processo Eletrodo Revestido

- A parte de alimentação e calibração são iguais ao Processo Tig. A diferença é que o Porta Eletrodo é ligado no positivo (saída de 30 a 200A) e o negativo é ligado na peça (bancada). Neste processo não usa gás;
- Comutar a chave para a posição **Eletrodo**;

PARTE II - Manutenção

07. Inspeção e Limpeza

Através de ar comprimido seco.

Limpeza

Quando a máquina é usada em regime ininterrupto, é necessário conservar a máquina limpa, seca e bem ventilada. Para tal certifique-se que a máquina está desligada da rede e limpe com um pincel seco ou ar comprimido baixa pressão o pó depositado internamente, principalmente nas bobinas.

As conexões devem ser inspecionadas e apertadas periodicamente para evitar problemas e subseqüentes consertos.

NOTA:- Nunca deixe a máquina funcionar sem quaisquer das tampas, pois isso pode ocasionar sérios danos ao mesmo.

08. Guia para Conserto

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	CORREÇÃO
A máquina não liga.	Sem tensão de rede. Fio de rede cortado. Fusível de rede queimados.	Verifique. Verifique.
A máquina queima fusível da rede.	Tensão da rede errada. Troca de tensão errada. Fusível inadequados. Curto circuito nas conexões do primário. Transformador com problema.	Corrija. Verifique e corrija. Verifique tabela 1 Verifique e corrija. Conserte ou troque.
Excesso de calor na máquina.	Ciclo de trabalho muito alto. Temperatura ambiente muito alta. Ventilação bloqueada.	Não opere continuamente a corrente superior a nominal. Opere num ciclo mais curto quanto a temperatura ambiente for superior a 40°C. Verifique.
Máquina opera porém a corrente falha.	Cabos de soldagem muito compridos, ou de seção insuficiente. Cabos de soldagem ou porta eletrodo com mal contato.	Troque os cabos por maior seção. Aperte todas as conexões.
A soldagem está com excesso de respingo.	Corrente muito alta. Polaridade errada.	Ajuste o correto. Corrija.
Operador recebe choque ao tocar cabo obra, cabo eletrodo ou mesa de trabalho.	Mesa não aterrada.	Faça o aterramento.
Operador recebe choque ao tocar a máquina.	Máquina não aterrada. Defeito no isolamento.	Faça o aterramento. Providenciar o mesmo.