

INSTRUTHERM

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó

São Paulo - SP - CEP: 02911-030

Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820

Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801

E - mail : instrutherm@instrutherm.com.br - Site: www.instrutherm.com.br

11/08/2011

INSTRUTHERM

MANUAL DE INSTRUÇÕES



DECIBELÍMETRO DIGITAL MODELO DEC-5010

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento. Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- Uso incorreto, contrariando as instruções;
- Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.
- Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso

- Tempo de medição: 1 segundo para 24 horas
- Faixa de medição
- RMS : Total de faixas : 30 a 130 dB
- Hold: A – Ponderado ou C – ponderado acima do ápice de 30 dB de cada faixa de medição.
30 – 90 : 63 – 93 dB “Peak Hold”
40 – 100 : 73 – 103 dB “Peak Hold”
50 – 110 : 83 – 113 dB “Peak Hold”
60 – 120 : 93 – 123 dB “Peak Hold”
70 – 130 : 103 – 133 dB “Peak Hold”
- Nível máximo de medição: 130 dB
- Ruído intrínseco:
Valores típicos em 23°C usando o microfone nominal equivalente a capacitância de 27pF (30 – 90dB)

| Ponderação | Elétrico | Total |
|------------|----------|--------|
| “A” | 22.7dB | 26.1dB |
| “C” | 21.8dB | 29.5dB |

- Faixa de operação de linearidade: A – Ponderado, 1000Hz : 30 dB a 130 dB
- Seleção de faixa de escala:
5 faixas com 10 dB de espaçamento
- 30 ~ 90 dB;
- 40 ~ 100 dB;
- 50 ~ 110 dB;
- 60 ~ 120 dB;
- 70 ~ 130 dB;

4.1 - Faixas de Operação lineares(F.O.L)

Faixa 30 ~ 90dB

Teste todas as ponderações e frequências iniciando do ponto 64dB exceto para 31,5Hz em Ponderação A em que o ponto de teste deve ser 44dB.

| FREQUENCIA Hz | PONDERAÇÃO | F.O.L dB | PONDERAÇÃO | F.O.L dB |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 31.5 | A | 36.1 – 50.6 | C | 39.5 – 87.0 |
| 1000 | A | 36.1 – 90.0 | C | 39.5 – 90.0 |
| 4000 | A | 36.1 – 90.0 | C | 39.5 – 89.2 |
| 8000 | A | 36.1 – 88.9 | C | 39.5 – 87.0 |

Faixa 40 ~100dB

Teste todas as ponderações e frequências iniciando do ponto 74dB exceto para 31,5Hz em Ponderação A em que o ponto de teste deve ser 54dB.

| FREQUENCIA Hz | PONDERAÇÃO | F.O.L dB | PONDERAÇÃO | F.O.L dB |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 31.5 | A | 40.0 a 60.6 | C | 40.0 a 97.0 |
| 1000 | A | 40.0a 100.0 | C | 40.0 a 100.0 |
| 4000 | A | 40.0 a 100.0 | C | 40.0 a 99.2 |
| 8000 | A | 40.0a98.9 | C | 40.0 a 97.0 |

Faixa 50 ~110dB

Teste todas as ponderações e frequências iniciando do ponto 84dB exceto para 31,5Hz em Ponderação A em que o ponto de teste deve ser 64dB.

| FREQUENCIA Hz | PONDERAÇÃO | F.O.L dB | PONDERAÇÃO | F.O.L dB |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 31.5 | A | 50.0 a 70.6 | C | 50.0 a 107.0 |
| 1000 | A | 50.0 a 110.0 | C | 50.0 a 110.0 |
| 4000 | A | 50.0 a 110.0 | C | 50.0 a 109.2 |
| 8000 | A | 50.0 a 108.9 | C | 50.0 a 107.0 |

Faixa 60 ~120dB

Teste todas as ponderações e frequências iniciando do ponto 94dB exceto para 31,5Hz em Ponderação A em que o ponto de teste deve ser 74dB.

| FREQUENCIA Hz | PONDERAÇÃO | F.O.L dB | PONDERAÇÃO | F.O.L dB |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 31.5 | A | 60.0 a 80.6 | C | 60.0 a 117.0 |
| 1000 | A | 60.0 a 120.0 | C | 60.0 a 120.0 |
| 4000 | A | 60.0 a 120.0 | C | 60.0 a 119.2 |
| 8000 | A | 60.0 a 118.9 | C | 60.0 a 117.0 |

Faixa 70 ~130dB

Teste todas as ponderações e frequências iniciando do ponto 104dB exceto para 31,5Hz em Ponderação A em que o ponto de teste deve ser 84dB.


| FREQUENCIA Hz | PONDERAÇÃO | F.O.L dB | PONDERAÇÃO | F.O.L dB |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 31.5 | A | 70.0 a 90.6 | C | 70.0 a 127.0 |
| 1000 | A | 70.0 a 130.0 | C | 70.0 a 130.0 |
| 4000 | A | 70.0 a 130.0 | C | 70.0 a 129.2 |
| 8000 | A | 70.0 a 128.9 | C | 70.0 a 127.0 |

Set Meter Time To System Time

Clique no ícone  para que o programa configure o medidor conforme o horário de seu sistema operacional.

27. Apagar memória de Gravação

Clique sobre o ícone  na barra de menu. A caixa de dialogo a seguir será aberta.

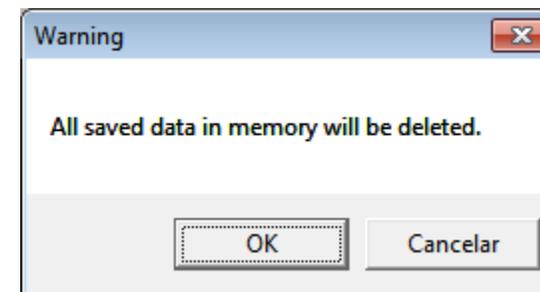

Clique em “OK” para apagar a memória do Data Logger ou em “CANCELAR” para cancelar o procedimento.

28. RESETAR

Clique sobre o ícone  na barra de menu para resetar a lista de dados e o gráfico.

29. Lista de acessórios

Acessórios Fornecidos:


- Pilhas “AA”
- Protetor de vento mod. SB-01
- Cabo USB
- Plug 3,5
- Chave de fenda
- Estojo para transporte
- Software
- Manual de instruções

Acessórios Opcionais (comercilizado separadamente)


- Calibrador mod. CAL-3000
- Cabo de 10m mod. CRE-470
- Certificado de Calibração

26. Taxa de Amostragem de medição

Clique sobre o ícone  na barra de menu

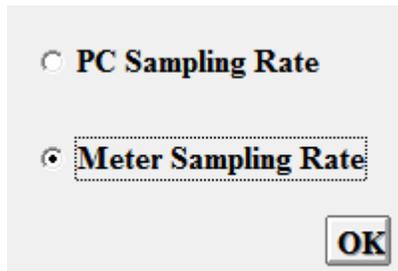


Escolha “Meter Sampling Rate” então clique no botão “OK”.

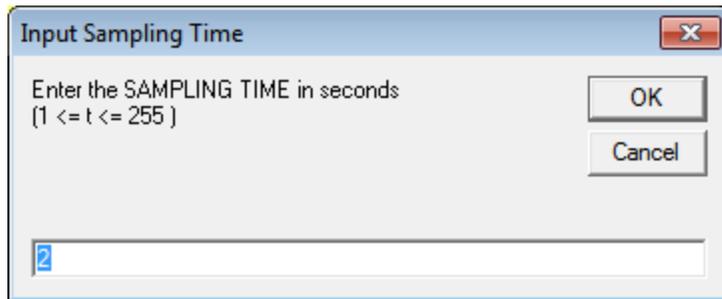

Coloque o tempo de amostragem e clique em “OK” para confirmar.

RTC (Tempo Real de Clock)

Clique sobre o ícone  na barra de menu. Para que a janela a seguir seja exibida.

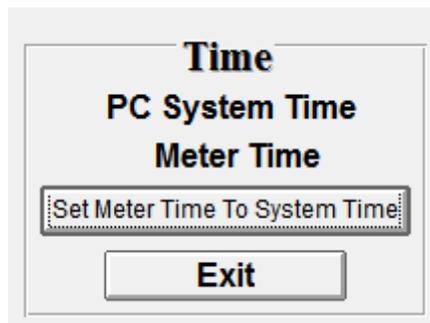

Faixa de frequência: Características gerais incluindo microfone: 31,5 a 8000Hz

Ponderação de frequência

A - Atende os requerimentos da norma IEC 61672-1 para classe 2

C – Atende os requerimentos da norma IEC 61672-1 para classe 2

4.2 - Ponderação de tempo(Detecção RMS):

FAST(Rápida) - de acordo com a IEC 61672-1 classe 2

SLOW(Lenta) - de acordo com a IEC 61672-1 classe 2

IMPULSE(Impulso) - de acordo com a IEC 61672-1 classe 2

4.3 - Condições de Referência:

Tipo de Campo acústico- Livre

Nível de pressão sonora- 94dB(20uPa)

Faixa de nível: 60 ~ 120dB

Frequência: 1000Hz

Temperatura: 23°C

Umidade Relativa: 50%

Pressão estática: 101,325kPa

Direção de incidência: Perpendicular a frente do diafragma do microfone

Calibração: Acústica, usando um calibrador com frequência de1000Hz

Nível de calibração nominal em campo aberto: 94,1dB

Nível de calibração nominal em campo difuso: 94,0dB

Frequência para testes acústicos: 8000Hz

Tempo de aquecimento(início): <2min

Intervalo de amostragem: Barra gráfica: 125ms

Indicação numérica: 1s

Capacidade de gravação de dados:

32000 dados de medições;

255 blocos de testes;

4.4 - DISPLAY LCD

Tela do display:

- Indicação numérica do nível sonoro com resolução de 0,1dB;
- Barra gráfica indicadora de nível sonoro com resolução de 1dB;
- Indicação de faixas de nível sonoro:
30 ~90dB/40~100dB/50~110dB/60~120dB/70~130dB
- Data/Hora: Ano/Mês/Dia e Hora:Minuto:Segundo

Taxa de atualização do Display: 1 segundo

Indicações de alerta:

- OVER – Indicação de sobre escala;
- UNDER – Indicação de Sub-escala;

4.5 SAÍDAS

Saída AC

Voltagem de Saída: 1Vrms

Impedância de Saída: 5Kohm

Impedância de Carga: >1Mohm

Saída DC

Voltagem de Saída: 10mV/dB

Impedância de Saída: 5Kohm

Impedância de Carga: >1Mohm

Conector I/O

Saída de dados para um computador – USB

Alarme de saída

Tipicamente 5Vdc

4.6 - Condições ambientais:

Condições de operação: -10°C ~ 50°C; 30% ~ 90%U.R.(Sem condensação)

Condições de armazenagem: -10°C ~ 60°C; <70%U.R.(Sem condensação)

Efeito da temperatura: <0,5dB(-10°C ~ 50°C)

Efeito da Umidade: <0,5dB para 30% ~ 90% a 40°C

Efeito de vibrações: Vibrações de até 40Hz 1m/s não produzem efeito notável

Efeito de magnetismo: Sem efeito notável

4.7 - Normas:


- De acordo com as normas e diretivas da UNIÃO EUROPÉIA;
- IEC 61000-6-3, Norma de emissões genéricas em ambientes residenciais, comerciais e de indústria leve;
- IEC 61672-1, Norma de Instrumentação e Classificação de Decibelímetros do Grupo X e Performance Classe 2;
- IEC 61000-6-2, Norma Genérica de imunidade para ambientes Industriais;

25. Tempo de Amostragem


Taxa de amostragem.

(Taxa em que o PC coleta as leituras enquanto conectado ao “medidor”)

Clique em  na barra de menu.

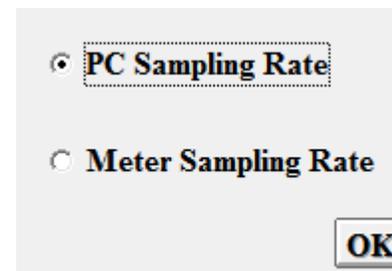


Escolha “PC Sampling Rate” e então clique no botão “OK”.

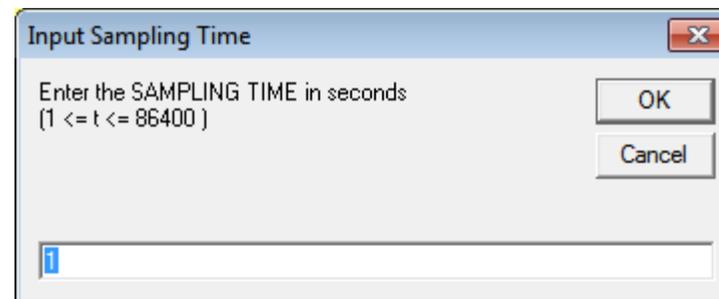


Na janela “input Sampling time”, coloque o tempo de amostragem e clique em “OK” para confirmar.

:

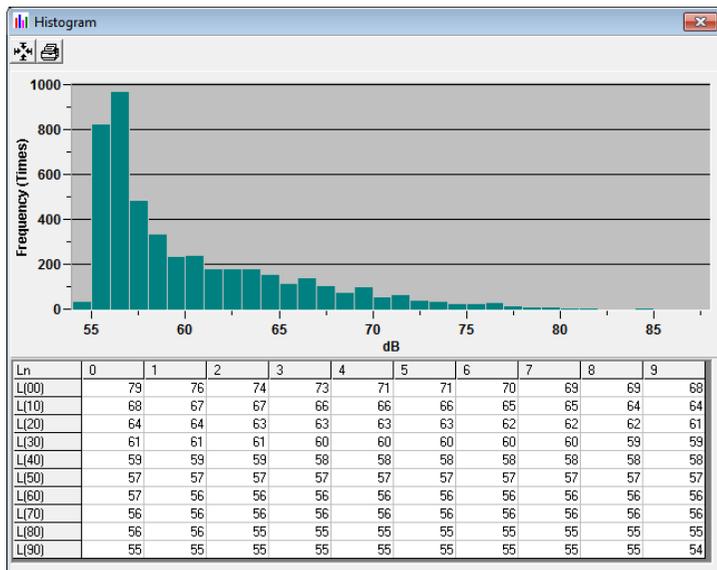

Clique no botão **0.1 dB** para visualizar o gráfico com a resolução de 0.1 dB

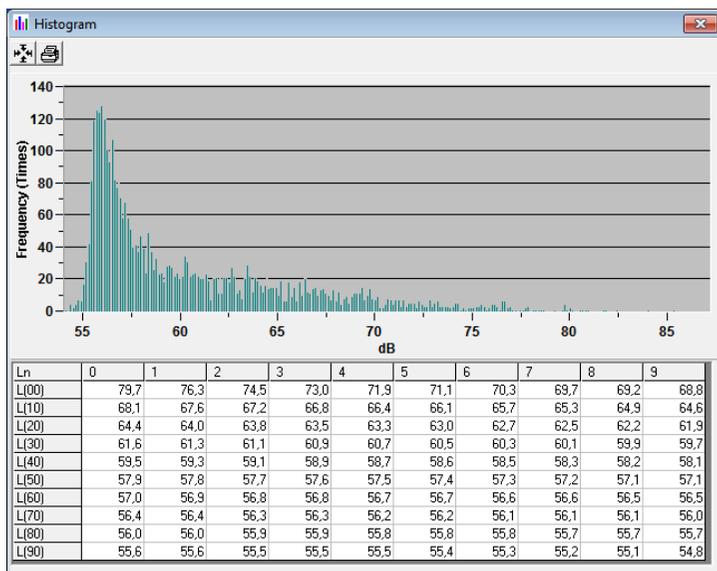

4.8 - Características Gerais


Peso: 380g

Dimensões: 265 x 72 x 36mm


Acessórios fornecidos: Manual de instruções, Pilhas, Chave de fenda para ajustes, Software, Protetor de Vento, Cabo USB, Plug de 3,5 e Estojo.

Acessórios opcionais: Adaptador de energia, Calibrador

5. Descrição do Painel

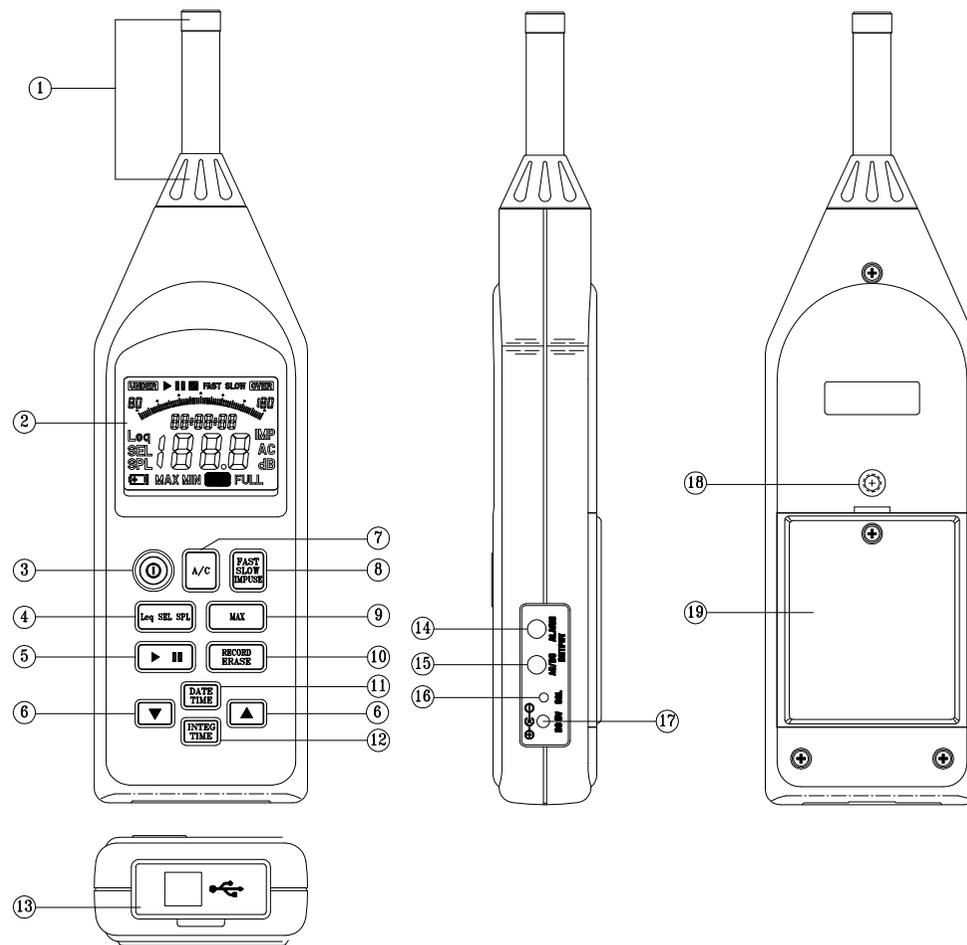

1. Microfone de 1/2 "
2. **Display:** Display LCD indicador das medições e operações;
3. : Pressione para ligar ou desligar o instrumento;
4. : Pressione este botão e os seguintes parâmetros serão monitorados durante as medições integradas e podem ser visualizados seletivamente:
 - Leq com tempo de início integrado;
 - SEL com tempo de parada integrado;
 - SPL MAX Nível sonoro máximo com tempo;
 - SPL MIN Nível sonoro mínimo com tempo;
 - PH Congela os valores dos picos de medição;
 - L05, L10, L50, L90 e L95 níveis sonoros percentuais;
5. : Pressione para iniciar (símbolo ▲) ou parar (símbolo ■) a medição de nível sonoro integrada ou a gravação de dados. Quando o período de medição estiver completo a indicação ■ será exibida.
 - Pressione este botão por 2 segundos para sair da medição integrada ou gravação de dados. Se o símbolo ■ for mostrado, pressione o botão por 2 segundos para limpar os últimos dados de medição integrada e então o símbolo ■ desaparecerá, voltando ao modo normal de medição.
6. :
 - Botões de nível de faixa: Pressione estes botões para selecionar a faixa desejada
 - Pressione estes botões para aumentar ou diminuir os valores de configuração da barra gráfica.
7. :
 - Seleciona as ponderações de frequência A ou C.
8. :
 - Seleciona as ponderações de tempo FAST, SLOW ou IMPULSE.
 - FAST** – Usa uma constante de tempo de 125ms e é usada para a maior parte das situações; (para avaliar ruído de impacto)
 - SLOW** – Usa uma constante de tempo de 1s que diminui a flutuação entre as medições; (para avaliar ruído contínuo)
 - IMPULSE** – Usa uma constante de tempo de 35ms; (para avaliar ruído de impacto)

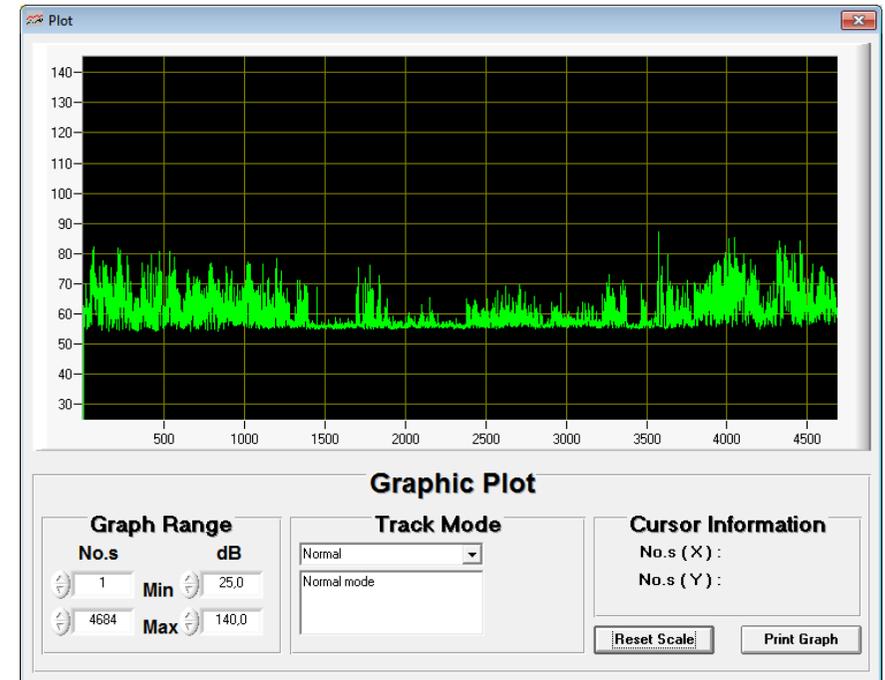

Histograma & Ln (Percentual de nível sonoro)

Abra os dados salvos pelo programa e clique no botão .



Será exibida a janela de resolução clique no botão  para visualizar o gráfico com a resolução em 1 dB.

| No.s | Date Time | dB |
|------|------------------|------|
| 1 | 08/07/2010 12:18 | 60.7 |
| 2 | 08/07/2010 12:18 | 62.5 |
| 3 | 08/07/2010 12:18 | 61.8 |
| 4 | 08/07/2010 12:18 | 55.7 |
| 5 | 08/07/2010 12:18 | 56.3 |
| 6 | 08/07/2010 12:18 | 61.3 |
| 7 | 08/07/2010 12:18 | 58.9 |
| 8 | 08/07/2010 12:18 | 55.7 |
| 9 | 08/07/2010 12:18 | 59.1 |
| 10 | 08/07/2010 12:18 | 59.9 |
| 11 | 08/07/2010 12:18 | 67.2 |
| 12 | 08/07/2010 12:18 | 67.5 |
| 13 | 08/07/2010 12:18 | 60.6 |
| 14 | 08/07/2010 12:18 | 70.0 |
| 15 | 08/07/2010 12:18 | 64.2 |
| 16 | 08/07/2010 12:18 | 64.6 |
| 17 | 08/07/2010 12:18 | 65.1 |
| 18 | 08/07/2010 12:18 | 63.0 |
| 19 | 08/07/2010 12:18 | 62.6 |

Pronto os dados estão prontos para serem manuseados pelo Microsoft Excel.

24. Visualizando Gráfico

Abra um arquivo salvo pelo programa, e clique no botão da janela abaixo.

| No.s | Date Time | dB |
|------|---------------------|------|
| 1 | 2010/07/08 12:18:26 | 60.7 |
| 2 | 2010/07/08 12:18:27 | 62.5 |
| 3 | 2010/07/08 12:18:28 | 61.8 |
| 4 | 2010/07/08 12:18:29 | 55.7 |
| 5 | 2010/07/08 12:18:30 | 56.3 |
| 6 | 2010/07/08 12:18:31 | 61.3 |
| 7 | 2010/07/08 12:18:32 | 58.9 |

Max dB: 87 SEL: 10/07/08 13:20:24 Leq: 102.5

9. MAX :

- Usado para ler os valores máximos encontrados durante uma medição;

- Pressione este botão para iniciar o modo de gravação de medições máximas. A indicação MAX piscará no display. Pressione o botão novamente para sair deste modo de medição.

10. RECORD ERASE :

- *Modo de gravação de dados:* Pressione este botão para entrar no modo de gravação de dados;

- *Apagar todos os dados gravados:* Desligue o equipamento, pressione e segure este botão, até que a mensagem CLr apareça no display.

11. DATE TIME :

- Pressione este botão para alternar entre o display de Hora e o de Data;

- *Configurando Data e Hora:* Desligue o equipamento, pressione e segure este botão. Ligue o equipamento e ele entrará no modo de configuração de Data e Hora;

- *Definindo horário de início de gravação:* Pressione este botão por 3 segundos para configurar o horário de início de gravação.

12. INTEG TIME :


- *Seleção do tempo de medição padrão:* Pressione este botão uma vez para entrar no modo de seleção do período de gravação padrão, use para selecionar o tempo de medição: 1s, 3s, 10s, 30s, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1 hora, 8 horas e 24 horas;

- *Configurando para o tempo de medição customizado:* Pressione este botão por 2 segundos para entrar no outro modo de seleção de tempo de medição. Neste menu, o usuário pode escolher o tempo em uma faixa que vai de 1s até 100 horas;


- *Configurando o tempo de gravação de amostragens:* Desligue o equipamento, pressione e segure o botão e ligue o equipamento para entrar neste modo de configuração de gravação.

1. Saída de ALARME
2. Saída AC/DC
3. Potenciômetro de Calibração
4. Soquete de fonte DC de alimentação externa
5. Apoio para tripé: Rosca de 1/4"
6. Tapa do compartimento de pilhas


5. Descrição do Display LCD

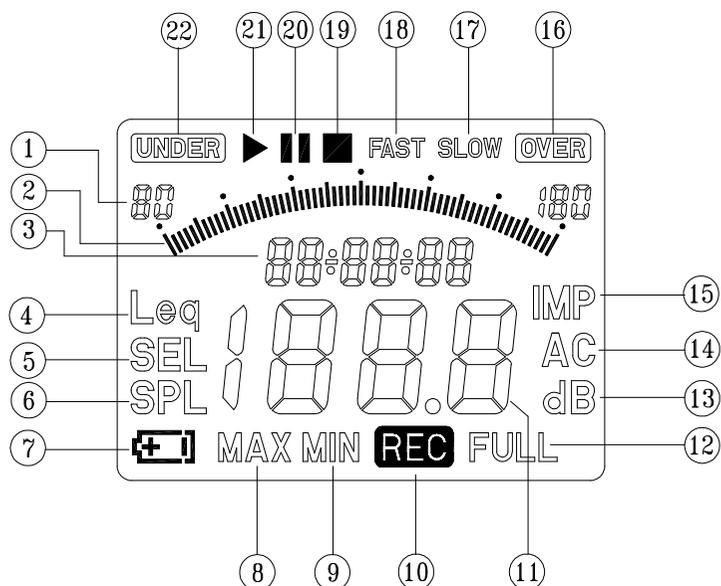

1. Indicador de faixa de Nível Sonoro;
2. Barra gráfica indicadora de Nível Sonoro;
3. Indicador de Hora e Data e de tempo decorrido;
4. Leq: Leitura de nível sonoro contínuo equivalente;
5. SEL: Leitura do nível de exposição sonora;
6. SPL: Leitura do nível de pressão sonora;
7. Indicação de bateria fraca;
8. MAX: Leitura de nível sonoro com ponderação de tempo máxima;
Leitura de nível sonoro máxima;
9. MIN: Leitura de nível sonoro mínimo;
10. Indicador de gravação de dados;
11. Leitura de Nível Sonoro;
12. Indicador de Memória Cheia;
13. Unidade de medida Nível Sonoro;
14. Ponderação de frequência A, C;
15. Indicador de ponderação IMPULSE;

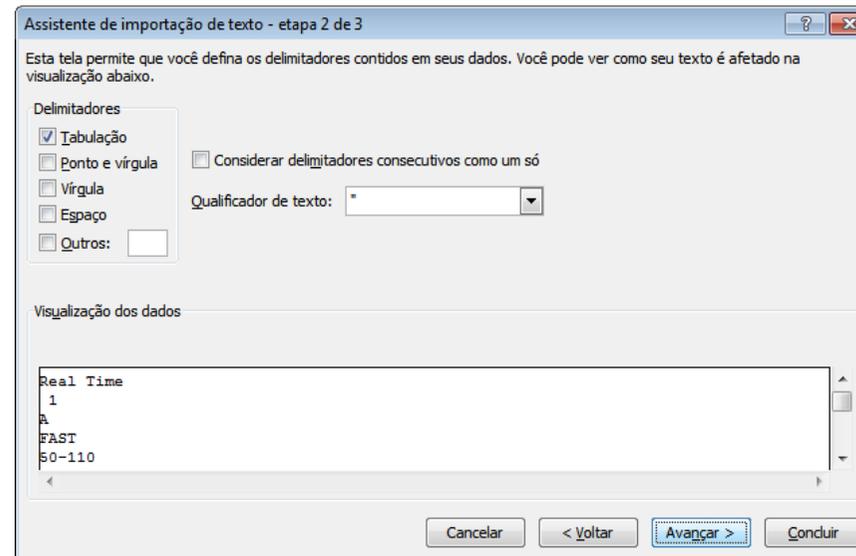


Clique no botão "AVANÇAR".

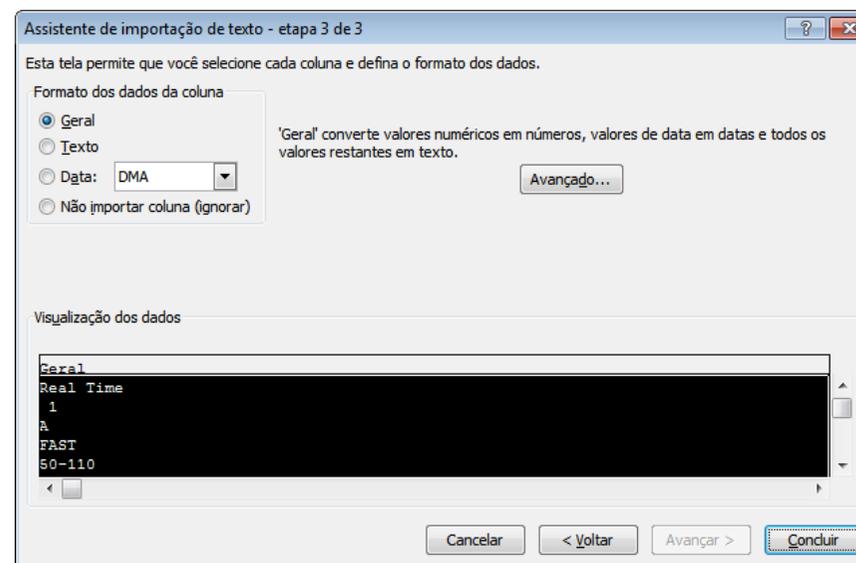

Clique no Botão "CONCLUIR" para finalizar a importação


23. Importando dados para o Microsoft Excel

Abra o Microsoft Excel e clique no menu **abrir** do programa.

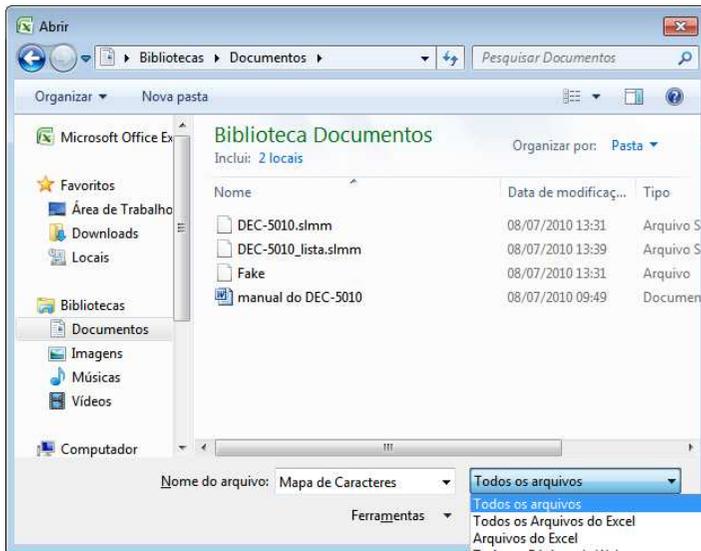

Clique no menu Tipo de arquivo e selecione a opção **“TODOS OS ARQUIVOS”** e de um duplo clique sobre o arquivo a qual deseja visualizar.

O assistente para importação de texto será aberto com a primeira etapa das três totais.

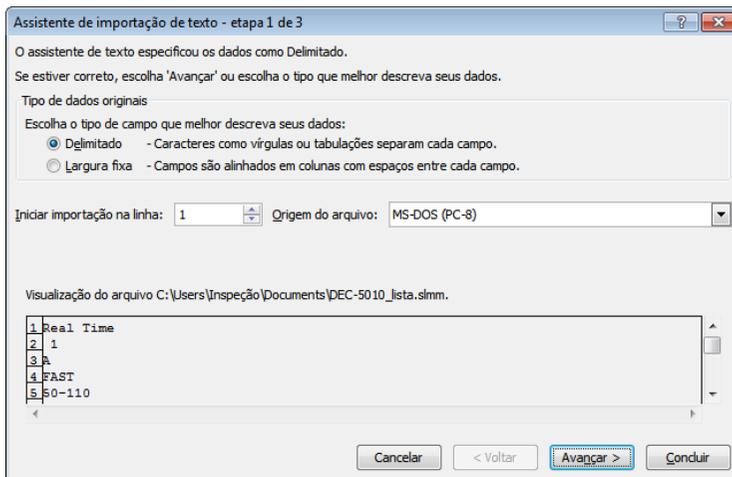

Clique no botão **“AVANÇAR”**.

- 16. Indicador de Sobre escala;
- 17. Indicador de ponderação de tempo “SLOW”;
- 18. Indicador de ponderação de tempo “FAST”;
- 19. Indicador de fim de medição de nível sonoro integrado;

- 20. Pressione  para sair deste modo;
- 21. Indicador de medição

- 22. Pressione  para sair deste modo;
- 23. Indicador de início de medição contínua;
- 24. Indicador de Sub Escala;

7. Preparo para uso

7.1 - Fonte de Alimentação

O instrumento pode ser operado usando pilhas internas ou também por uma fonte de alimentação externa opcional de 6V DC. Baterias recarregáveis não podem ser recarregadas dentro do aparelho, pois ele não foi projetado para este fim e isto poderá causar danos irreparáveis no aparelho. Antes de tirar as pilhas ou conectar o adaptador de energia, desligue o aparelho.

7.2 - Instalação da bateria

Quando o símbolo de indicação de bateria fraca  aparecer no display, não há carga suficiente para poder prosseguir com as medições, substitua as pilhas.

- a) Antes de repor as pilhas, pressione o botão  e desligue o instrumento;
- b) Use uma chave de fenda para tirar o parafuso da tampa de compartimento de baterias;
- c) Observando o posicionamento correto das pilhas, insira-as com cuidado;
- d) Feche o compartimento de pilhas novamente e aperte o parafuso com uma chave de fenda;
- e) Ligue o aparelho;


ATENÇÃO:

- Tome cuidado para não inverter os pólos na colocação das pilhas para evitar danos ao aparelho
- Nunca misture pilhas novas e usadas
- Sempre remova as baterias quando o instrumento não for usado por longos períodos

7.3 - Usando uma fonte de alimentação externa


Insira o conector do adaptador AC na entrada DC 6V que fica na lateral do equipamento. Quando esse conector for usado, as pilhas não serão usadas mesmo que estejam dentro do equipamento.

ATENÇÃO: Sempre verifique a polaridade da fonte externa de energia de maneira a evitar danos permanentes ao equipamento.

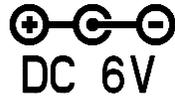


7.4 - Protetor de vento

Quando o usuário for realizar medições em ambientes onde haja vento ou condições externas que possam causar interferências na medição, o protetor de vento deve ser usado para minimizar ou até mesmo eliminar totalmente esses fatores.

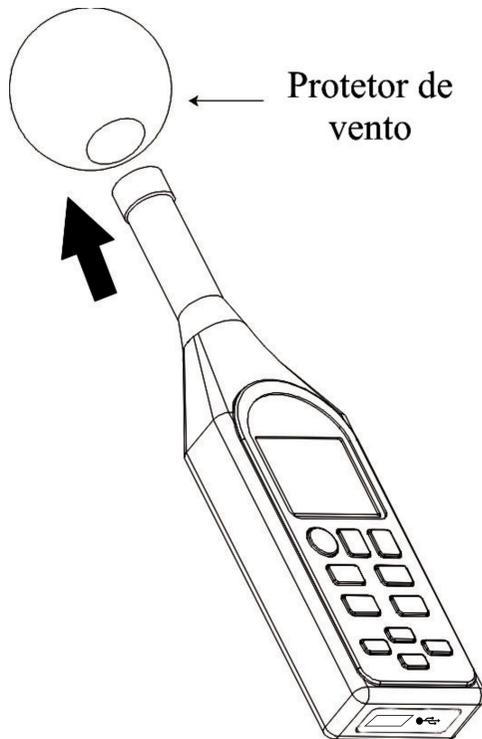


22. Visualizando dados da memória EEPROM

Clique no botão da barra de menu para que a janela do Data Logger seja aberta

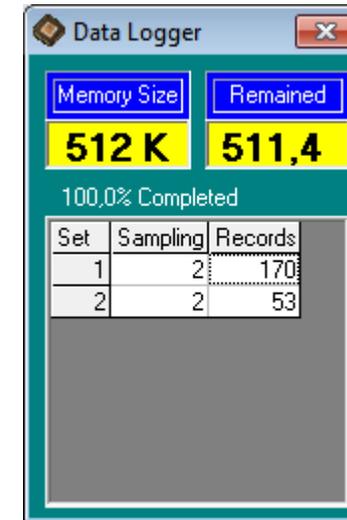



Clique sobre conjunto que deseja visualizar. Que em seguida abrirá uma janela com os detalhes do arquivo escolhido.

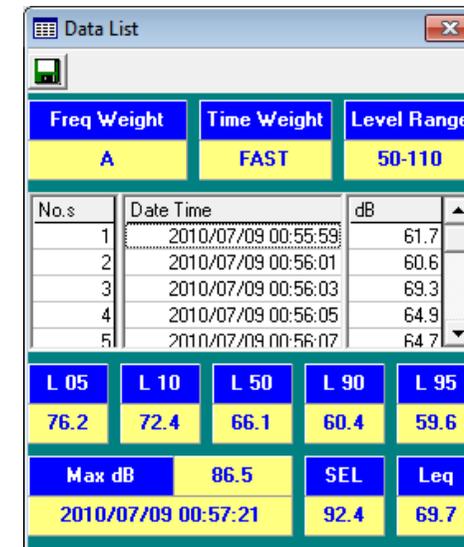

20. Salvando Lista de dados

Clique no botão  na barra de menu.

Selecione a opção “**Saving List Data**” e clique em “**OK**” para confirmar.

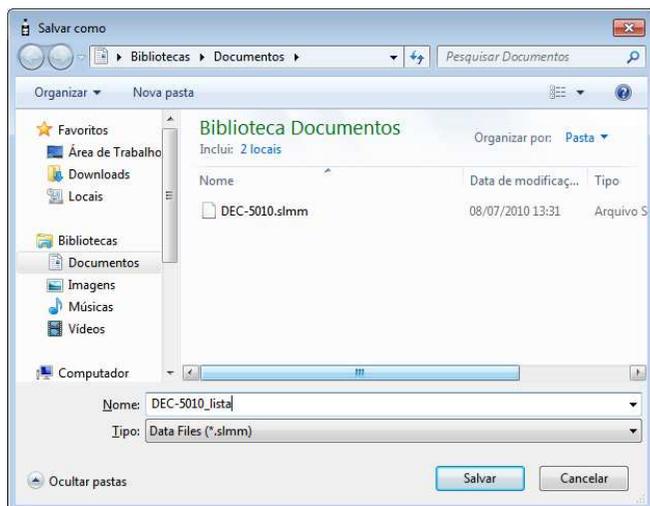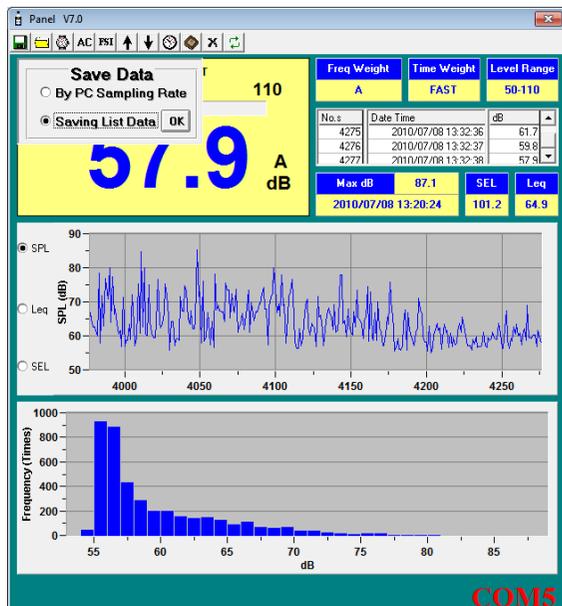

Digite um nome para o arquivo e clique em “**SALVAR**”.

7.5 - Tripé

Para medições de longa duração, o instrumento pode ser montado em um tripé padrão, evitando assim a necessidade do usuário permanecer segurando o aparelho.


A rosca tem as seguintes características 1/4" x 20 UNC.



8. Procedimento de Calibração

Os procedimentos para a calibração do Mod. DEC-5010 são os seguintes:

- Desligue o calibrador sonoro (se o mesmo estiver ligado);
- Pressione o botão  para ligar o instrumento ;
- Use os botões   para selecionar a faixa entre 60 ~ 120dB como referência;
- Use o botão  para selecionar ponderação “A” de frequência;
- Use o botão  para selecionar a ponderação de tempo “FAST”;
- Insira o microfone muito cuidadosamente dentro do orifício do calibrador (desligado);
- Selecione o nível 94dB no calibrador;
- Ajuste o parafuso CAL até que ele atinja o valor determinado pelo calibrador;
- Desligue o calibrador e remova o microfone do orifício do calibrador;

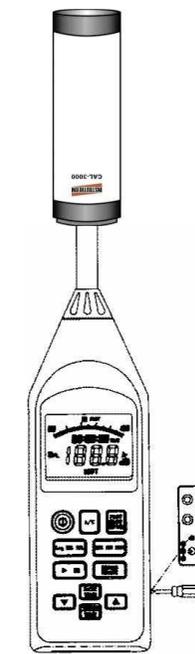

9. Ajustando Data e Hora


1. Pressione  para desligar o equipamento;
2. Pressione e segure o botão  e então pressione  para ligar o equipamento. Entre no modo de configuração de data e hora;
3. O item selecionado ficará piscando. Pressione  ou  para ajustar os segundos e em seguida pressione  ;
4. O item selecionado ficará piscando. Pressione  e  para ajustar os minutos e em seguida pressione  ;
5. Repita o procedimento anterior até regular todos os parâmetros de data e hora;
6. Pressione  para gravar essas informações e sair deste modo.

10. Procedimento de Medição


10.1 - Medição de nível sonoro

1. Pressione o botão  para ligar o aparelho;
2. Pressione o botão  para selecionar a ponderação de frequência desejada. Para medição de ruído contínuo, selecione “A”;
3. Pressione o botão  para selecionar a ponderação de tempo desejada;
4. Pressione  ou  para selecionar qual é o nível de ruído na barra gráfica desejado. Se o indicador OVER aparecer durante a medição, isso significa que os valores medidos excederam a faixa selecionada, então aumente a faixa escolhida através do botão . Caso o indicado UNDER apareça, isso significa que os valores medidos estão abaixo da faixa escolhida, então diminua a faixa de maneira a medir a faixa correta;
5. A indicação numérica no display indica o nível sonoro medido no momento, essa leitura é atualizada a cada segundo;
6. Pressione o botão  para gravar a medição máxima encontrada durante um determinado período de medição. Pressione o botão novamente para sair deste modo;
7. Caso deseje visualizar o valor médio equivalente (Leq) exposição de nível sonoro (SEL); nível de pressão sonora máxima e mínima (SPL Max; SPL Min), valor de pico (PH) e níveis estatísticos (L05, L10, L50, L90 e L95) pressione o botão .

A caixa de dialogo mostrada a seguir irá aparecer:

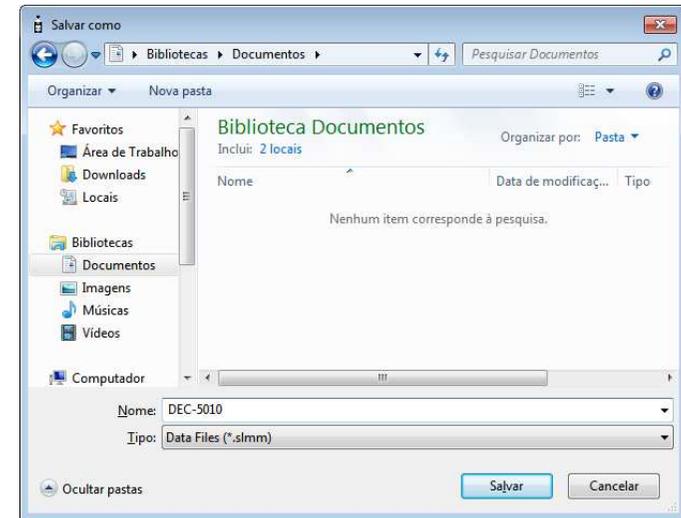


Escreva o nome do arquivo e clique em “SALVAR”.

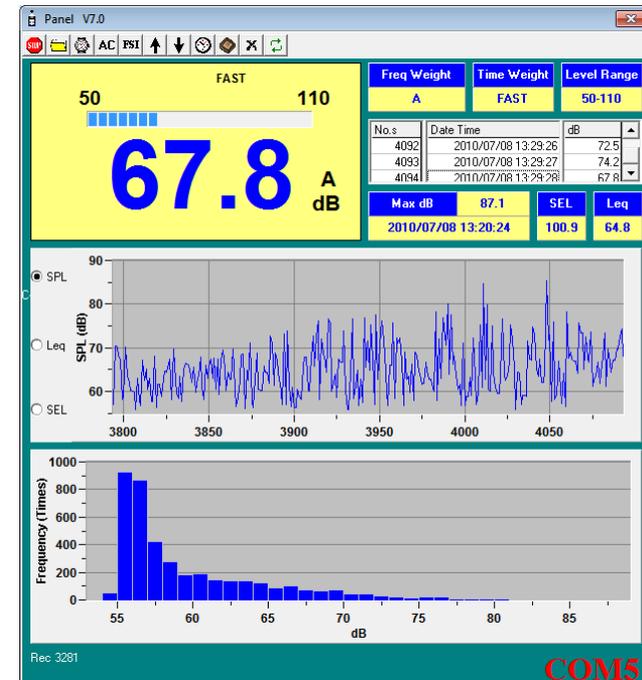


Clique no botão  na barra de menu para parar a gravação.

Surgirá a tela principal do programa

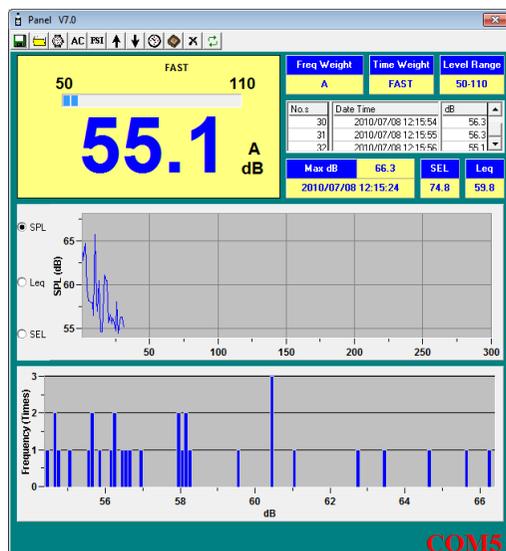

19. Salvando Arquivos no Computador

Clique no botão  na barra de menu.

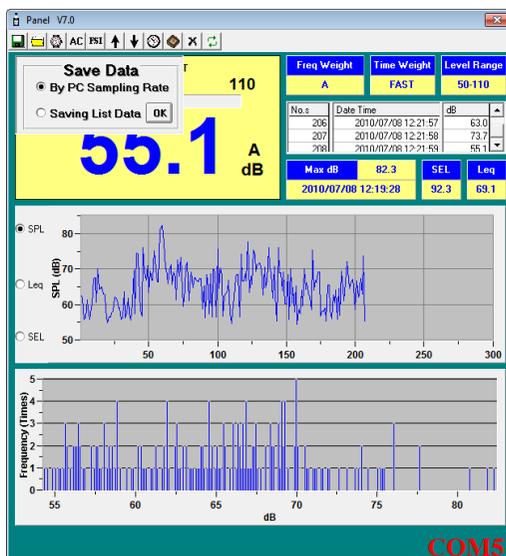

Selecione a opção “By PC Sampling Rate” e clique em “OK” para confirmar.

Medições Leq, SEL, SPL MAX, SPL MIN, PH, L05, L10, L50, L90 e L95

Quando operar o instrumento em um modo diferente de medição de nível sonoro, todas as outras funções serão medidas simultaneamente.

1. Pressione o botão  para ligar o equipamento;
2. Pressione  para selecionar a ponderação de frequência desejada;
3. Pressione  para selecionar a ponderação de tempo desejada;
4. Pressione  ou  para selecionar o a faixa de nível desejada.
Selecione uma faixa em que a barra de indicação gráfica fique aproximadamente seja um valor dentro dos valores que deseja medir.

10.2 Configurando o tempo de medição integrada:

- a) Pressione  uma vez para selecionar o modo padrão de tempo de medição integrada;
 - b) Pressione  e  para selecionar o tempo de medição desejada;
1seg→3seg→10seg→30seg→1min→5min→8min→10min→15min→30min→1hora→8horas→24horas→1seg (...)
Após chegar ao tempo escolhido, aguarde 5 segundos e o equipamento gravará sua preferência e sairá deste modo automaticamente;
 - c) Pressione  por 3 segundos para entrar o modo de configuração de tempo de medição manual.
- Um indicador piscante mostrará qual é o parâmetro selecionado para configuração;
- d) Pressione  ou  para selecionar o tempo(Segundos) desejado.
 - e) Pressione  para prosseguir ao próximo parâmetro(Minutos), repita este procedimento até que você tenha determinado segundos, minutos e horas;
 - f) Pressione  para gravar as preferências. O tempo máximo que pode ser escolhido são 100 horas.
 - g) Pressione  para iniciar as medições e então o símbolo “▶” e o tempo restante aparecerão no display;
Quando o período de medição expirar, a medição é encerrada automaticamente e o símbolo “■” aparece;
Durante a medição pressione  para pausar e depois reiniciar as medições;

Durante a pausa, o símbolo “■” é mostrado;

Quando desejar terminar a medição antes do período de tempo informado, pressione  e o símbolo de pausa “■” aparecerá;

Durante este procedimento, a maior parte dos botões, como  e os botões de nível ficam inoperantes. Somente os botões  e  podem ser usados. **OS PERÍODOS DE PAUSA NÃO SÃO INCLUÍDOS NO TEMPO DE MEDIÇÃO;**

Quando a medição estiver em pausa ou completa, pressione  para verificar os resultados dos seguintes parâmetros:

Leq : Nível Sonoro Equivalente Contínuo com tempo de início de medição (média);

SEL : Nível de exposição sonora com tempo de término de medição;

SPL MAX : Nível Sonoro máximo com tempo;

SPL MIN : Nível Sonoro mínimo com tempo;

PH : PICO de Nível Sonoro;

L:05→5% do nível sonoro;

L:10→10% do nível sonoro;

L:50→50% do nível sonoro;

L:90→90% do nível sonoro;

L:95→95% do nível sonoro;

SPL INST→Nível de pressão sonora em tempo real;


Se “**OVER**” estiver piscando, isso significa que os dados de Nível Sonoro utilizados contêm algum registro de Sobre-escala;


Se “**UNDER**” estiver piscando, isso significa que os dados de Nível Sonoro contêm algum registro de sub-escala;

Também é possível pressionar  durante as medições para fazer a leitura de **Leq, SEL, SPL MAX, SPL MIN, PH (Peak Hold), L05, L10, L50, L90, L95 and SPL** até aquele determinado ponto. Isso se aplica a indicação numérica o display, pois a barra gráfica continuará a indicar o nível sonoro em tempo real.

h) Pressione  por 2 segundos para sair deste modo de medição e limpar os valores medidos, os símbolos “■” “▶” ou “■” desaparecerão, voltando ao modo normal de medição;

Se caso não saiba qual a porta que o equipamento esta conectado, clique sobre o botão “DEVICE MANAGER” para que o gerenciador de dispositivos seja aberto, depois clique sobre Portas (COM & LPT) para visualizar a porta que o equipamento está conectado.

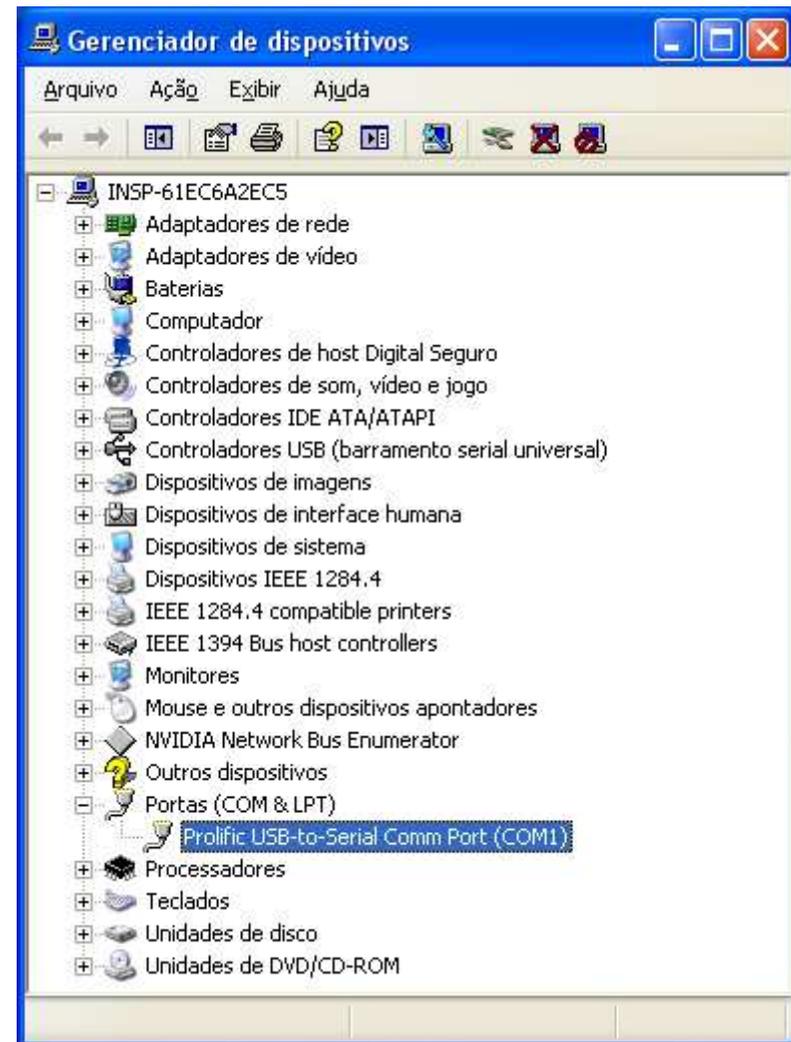

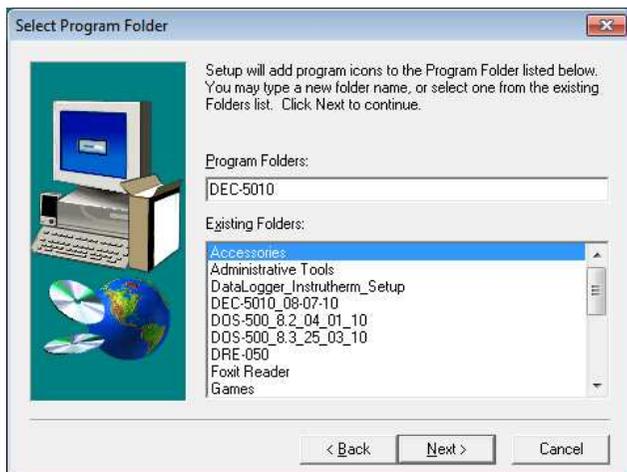

Clique em “NEXT” novamente e espera a instalação ser concluída automaticamente.

18. Operando o Software:

Clique em “INICIAR” depois no menu “TODOS OS PROGRAMAS”, “DEC-5010”, “SLMM” para abrir o programa do medidor.



Selecione a porta USB a qual o equipamento está conectada e clique em ok.



11. Armazenando dados de Medições

O instrumento é dotado de uma memória interna para gravar dados de medições. A capacidade máxima é para 32000 dados que podem ser divididos em 255 blocos de gravação.

11.1 - Configurando o intervalo de gravação de amostragens

1. Pressione para desligar o equipamento;
2. Pressione e segure e ligue o equipamento, entre no modo de configuração do intervalo de gravação de amostragens. O símbolo “intr” será mostrado no display.
3. O parâmetro selecionado piscará (Segundos), pressione e para determinar o intervalo desejado(1 segundo a 255 segundos).
4. Pressione para gravar as alterações e sair deste modo.

12 –Gravando Dados

12.1 - Gravação de dados sem tempo de início predeterminado

1. Pressione e o símbolo “REC” aparecerá. Pressione então para iniciar uma medição, o símbolo “▶” aparecerá e “REC” ficará piscando.
2. Durante a medição, pressione para pausar a medição que está sendo gravada. Durante a pausa, o símbolo “■” será mostrado e “REC” parará de piscar.

Durante a medição somente os botões e podem ser usados. Todas as outras configurações devem ser feitas antes do início.

3. Se a medição terminar devido alguma configuração de tempo previamente determinada, o número dos blocos de gravação (1 ~ 255) aparecem uma vez no display, o modo de gravação é desativado automaticamente e o símbolo “REC” desaparece.

Durante uma possível pausa, pressione por 2 segundos e a gravação de dados será desativada automaticamente.

4. Quando a memória estiver cheia (32000 dados ou 255 blocos), o símbolo “REC FULL” aparecerá nos display;

5. Os dados gravados apenas podem ser visualizados através do download das informações para o PC. E impossível retomar as informações diretamente do próprio aparelho.

12.2- Gravação de dados com tempo de início pré-configurado

1. Pressione o botão  por dois segundos para entrar no modo de configuração de gravação de dados com tempo de início pré-configurado. O símbolo "PrE" aparecerá no display.
2. O parâmetro selecionado piscará (Segundos), pressione  e  para definir os segundos;
3. Pressione  para mover ao próximo parâmetro (Minutos), pressione  e  para definir os Minutos;
4. Repita os passos anteriores até definir todos os itens, desde segundos até o ano.
5. Pressione  para armazenar o tempo de início e sair deste modo. Os símbolos "►" e "■" ficarão piscando até que chegue o momento em que o tempo de início começa.
6. Quando o tempo de início pré-determinado é alcançado, o símbolo "REC" ficará piscando.

12.3 -Apagando os dados gravados

1. Pressione o botão  para desligar o instrumento.
2. Pressione e segure  e então pressione  para ligar o equipamento. O símbolo "CL" será mostrado no display e todos os dados armazenados serão apagados.

13. Conectores de Saída

13.1 - Saída AC


Um sinal AC correspondente ao sinal de frequência ponderada está disponível neste conector.

Voltagem de Saída: $1V_{rms} \pm 100mV_{rms}$ (Limite superior da Escala)


Impedância de Saída: Aprox. $5k\Omega$

Impedância de Carga: $1M\Omega$

A voltagem de saída quando o instrumento está no modo de calibração é de $0.5V_{rms}$.

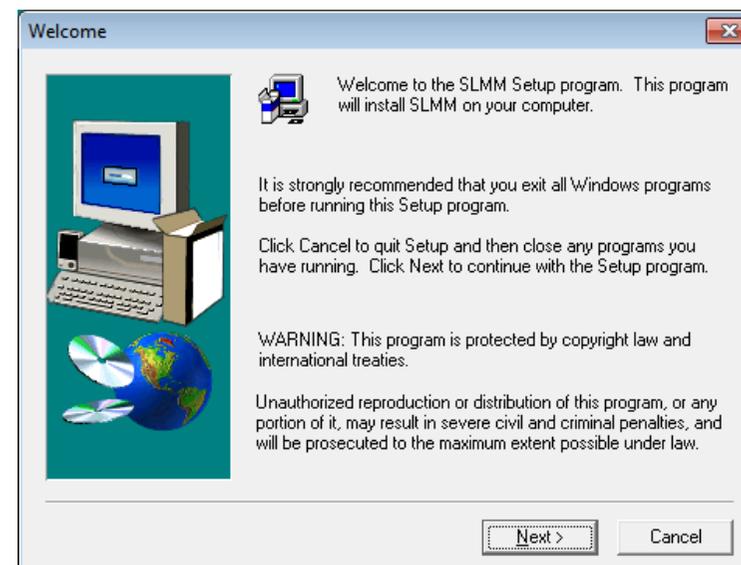

Clique em "NEXT"

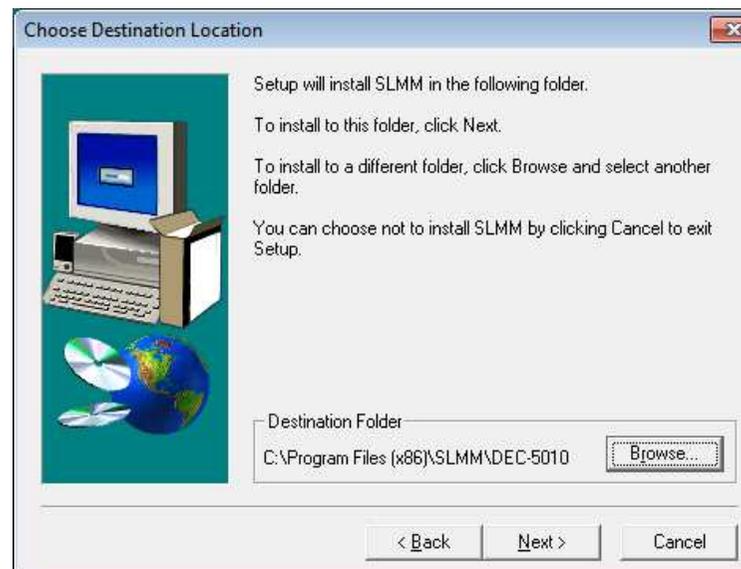


Clique em "NEXT" para prosseguir com a instalação ou clique em "BROWSE" para selecionar um local diferente para a instalação.

17. Instalando Software do DEC-5010

Feche todos os aplicativos
Insira o CD com o programa no dispositivo de cd do computador.

Surgirá uma janela de instalação na tela

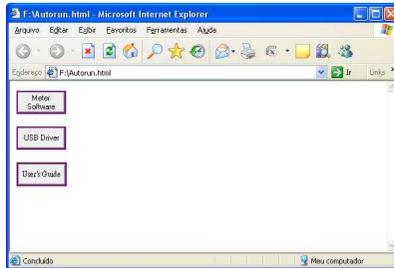


Clique em “Meter Software”


Caso a janela de instalação não aparecer automaticamente. Efetuar procedimento abaixo:

Clique no menu “INICIAR” e em seguida em “EXECUTAR” e digite o seguinte comando “X:\USBDriver1.exe”.

OBS: Substitua a letra “X:” pela letra correspondente ao seu drive de CD. Normalmente como unidade “D:”

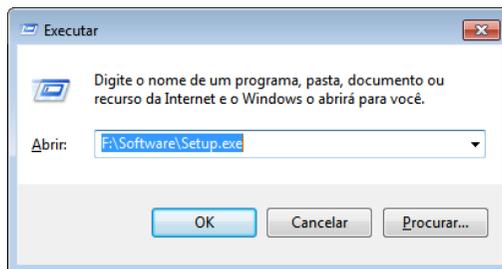

A janela de instalação surgirá

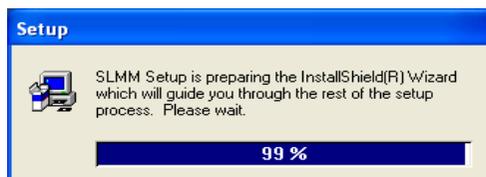

13.2 - Saída DC

Um sinal DC de nível convertido gerado pela detecção RMS e compressão logarítmica está disponível neste conector. O sinal reflete a configuração de ponderação de tempo e frequência do instrumento.

Voltagem de Saída: $10\text{mV} \pm 0.1\text{mV/dB}$

Impedância de Saída: aprox. $5\text{k}\Omega$

Impedância de Carga: $1\text{M}\Omega$

A voltagem de saída quando o instrumento mede 94dB é nominalmente de 0.94V DC.

14. Saída de Alarme

14.1 Configurando a saída de alarme de limite superior

1. Pressione \odot para desligar o instrumento.
2. Pressione e segure o botão  e então ligue o equipamento, entre no modo de configuração do alarme de limite superior de nível sonoro e o símbolo “ALARM” .
3. Pressione  e  para determinar o valor de nível superior desejado;
4. Pressione  para gravar a seleção e sair deste modo;
5. Se o nível dB medido exceder o limite determinado, o símbolo OVER aparecerá e será emitido um sinal pela saída 5V DC.

15 – Requisitos do Sistema

15.1 - Hardware necessário para a instalação

20 Mb disponível de disco rígido;
PC Pentium III ou superior;
Porta Usb disponível;
Monitor VGA ou superior;
256 Mb de memória RAM.

15.2 – Sistema Operacional

Windows 2000, XP ou Vista

16. Conexão e Instalação do driver USB

16.1 - Conexão e instalação


Conecte uma ponta do cabo ao Computador e a outra ao equipamento.

16.2 - Instalando o Driver USB

Feche todos os aplicativos

Insira o CD com o programa no dispositivo de cd do computador.

Surgirá uma janela de instalação na tela

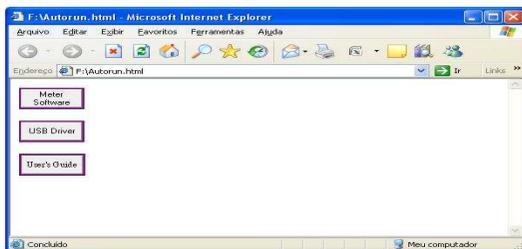


Clique em “USB Driver” para a instalação do driver USB em seu computador.


Caso a janela de instalação não aparecer automaticamente. Efetuar procedimento abaixo:

Clique no menu “INICIAR” e em seguida em “EXECUTAR” e digite o seguinte comando “X:\USBDriver.exe”.


OBS: Substitua a letra “X:” pela letra correspondente ao seu drive de CD. Normalmente como unidade “D:”

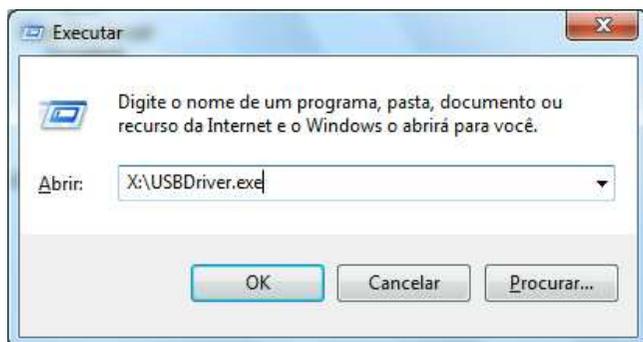

Surgirá a seguinte tela:

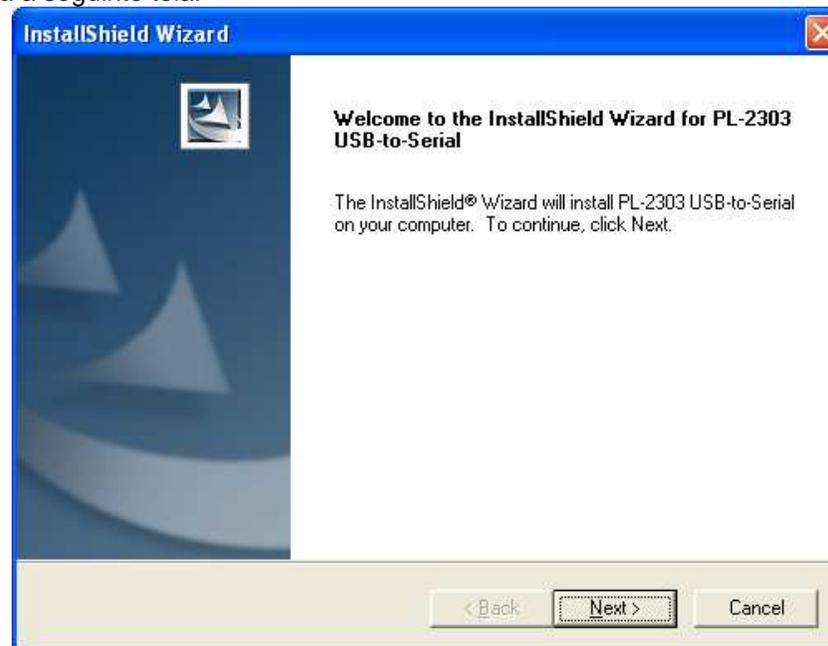

Clique em “NEXT” para prosseguir com a instalação

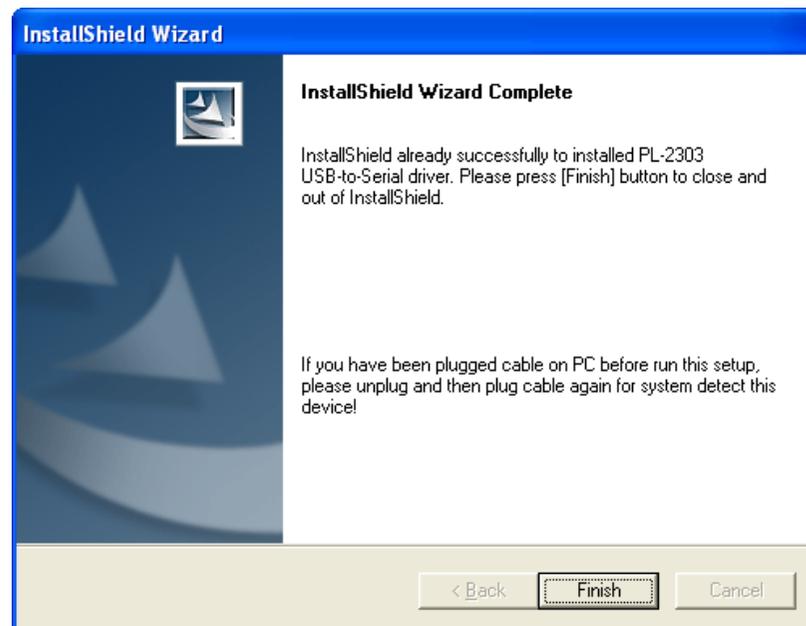

Clique em “Finish” para finalizar a instalação