


Informação Técnica

MODELO: TC-29FX30L / TC-29Z99L

SINTOMA: Imagem com centro torto, ou abaulamento lateral da imagem. (Pin Cushion).

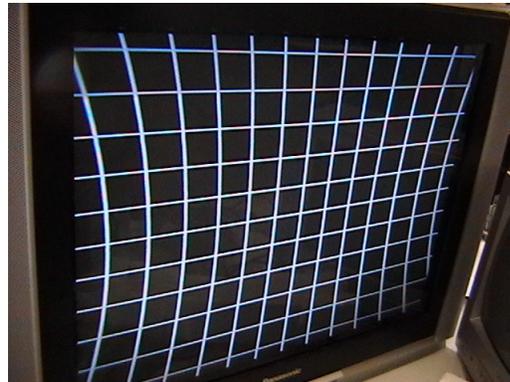

CAUSA: Ajuste alterado (através do modo de serviço, podemos configurar os dados das tabelas de ajuste de imagem, conforme consta no manual de serviço do aparelho) ou D557 aberto (alguns multímetros de teste não conseguem efetuar esta medição)

CONTRA-MEDIDA : **Através do modo de serviço, verificar os dados das tabelas:**

Service 1 - H Amp : 1, V Amp : 85, EW Amp : -24

Service 2 - Option 8 = OC

Service 3 - H Amp 60Hz Offs : 1, V Amp 60Hz Offs: 10, EW Amp1 60Hz Offs: -4, Low Corner: 0, Trapez 1 : -3, Upper corner : -1, V Lin : -8, V Sym : 26, Angle : 0, Bow : 2, V Zoom : 256

Caso todos estes passos foram averiguados, e ainda assim o defeito persistir, medir o diodo D557 verificando se o mesmo não está em curto.

Cuidado : Alguns multímetros não conseguem efetuar este tipo de medição!

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.

→ 0800 055 9180