

Manual de Instruções

Instruções de segurança

Este medidor é uma pinça digital de 3 ½ dígitos para medições de voltagem DC e AC, corrente DC e AC, resistência, diodo e continuidade. Tem um funcionamento básico e é uma ferramenta ideal para medições devido às suas funcionalidades.

Leia atentamente o manual de instruções para familiarizar-se com o aparelho mesmo antes de o utilizar. Deve seguir normas de segurança para evitar possíveis danos que possam ocorrer durante a utilização do produto.

- Não exponha o produto directamente a altas temperaturas;
- Quando estiver a fazer medições eléctricas, não toque nas superfícies de metal e evite fazer contacto directo com os pontos a serem medidos;
- Não use o medidor para medir voltagens superiores à capacidade limitada do mesmo;

Manutenção

- Antes de retirar a tampa da bateria, desconecte os cabos de prova dos circuitos eléctricos;
- Não use o medidor caso depre com a tampa presa ou desencaixada do respectivo lugar;
- Não use abrasivos ou solventes durante a limpeza do produto. Para limpar o aparelho use apenas um pouco de detergente neutro e um pano húmido;
- Em caso de reparação ou calibração do medidor contacte um técnico ou uma pessoa qualificada;

Especificações gerais

Visor: LCD com 3 ½ dígitos com uma leitura máxima de 1999

Indicação de polaridade: “-“ é exibido com um sinal negativo

Indicação de limite de escala ultrapassado: é exibido “OL” ou “-OL” no visor LCD

Intervalo de amostragem: Aproximadamente 3 vezes por segundo

Capacidade de abertura da garra: 33mm

Medição máxima do condutor: Φ 28mm

Bateria: 2 baterias de 1.5V AAA (incluídas)

Indicação de bateria fraca: aparece um símbolo de uma bateria no visor LCD

Temperatura de funcionamento: 0°C~40°C <75% RH

Temperatura de armazenamento: -10°C~50°C <85% RH

Dimensões: 194 x 71 x 38mm

Especificações

A precisão é especificada num período de um ano após a calibração do medidor e a 23°C \pm 1°C, com uma humidade relativa acima dos 75%.

As especificações de precisão assumem a forma: \pm ([% de leitura] + [número de dígitos menos significativos])

Voltagem AC

Alcance	Resolução	Precisão	Protecção de Sobrecarga
2.000V	1mV	$\pm(1.2\%+5)$	600V rms
20.00V	10mV	$\pm(1.5\%+5)$	
200.0V	100mV		
600V	1V		

Impedância de entrada: 10M Ω

Frequência de resposta: 40Hz~400Hz
 Voltagem de entrada máxima permitida: 600V rms
 Resposta: média, calibrada em rms através de ondas sinusoidal

Voltagem DC

Alcance	Resolução	Precisão	Protecção de Sobrecarga
200.0mV	0.1mV	$\pm(0.8\%+5)$	600V rms
2.000V	1mV	$\pm(1.0\%+5)$	
20.00V	10mV		
200.0V	100mV		
600V	1V		

Impedância de entrada:

- Até aos 200.0V:> 100m Ω ;
- As outras entradas: 10M Ω

Voltagem de entrada máxima permitida: 600V rms

Resistência

Alcance	Resolução	Precisão	Protecção de Sobrecarga
200.0 Ω	100m Ω	$\pm(1.2\%+7)$	600V rms
2.000k Ω	1 Ω	$\pm(1.0\%+5)$	
20.00k Ω	10 Ω		
200k Ω	100 Ω		
2.000M Ω	1k Ω	$\pm(1.2\%+5)$	
20.00M Ω	10k Ω	$\pm(1.5\%+7)$	

Continuidade audível

Alcance	Resolução	Precisão	Protecção de Sobrecarga
	100M Ω	Se a resistência é inferior a 50 Ω , o Besouro irá soar um som	600V rms

Nota: Quando a resistência estiver entre os 50 Ω e os 120 Ω , o besouro pode soar um som como também pode não soar. Quando a resistência é superior a 120 Ω , o besouro não irá soar nenhum som.

Diodo

Alcance	Resolução	Precisão	Protecção de Sobrecarga
	1mV	Voltagem de circuito aberto é de 1.5V O teste de corrente	600V rms

		está aproximadamente entre os 0 e os 0.6mA	
--	--	--	--

Corrente AC

Alcance	Resolução	Precisão	Protecção de Sobrecarga
200A	0.1A	$\pm(2.5\%+5)$	600A rms
400A	1A	$\pm(2.5\%+5)$	

Visor: Resposta média, rms em onda sinusoidal

Frequência de alcance: 50~60HZ

Corrente de entrada máxima permitida: AC400A

Resposta: média, calibrada em rms através de onda sinusoidal

Temperatura coeficiente: $\pm 0.3\%$ de leitura / $^{\circ}\text{C}$


Corrente DC

Alcance	Resolução	Precisão	Protecção de Sobrecarga
200A	0.1A	$\pm(2.5\%+5)$	600A rms
400A	1A	$\pm(2.5\%+5)$	

Corrente de entrada máxima permitida: DC400A

Temperatura coeficiente: $\pm 0.3\%$ de leitura / $^{\circ}\text{C}$

Características

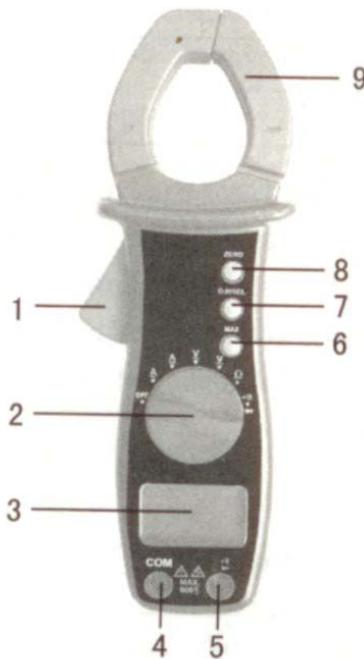

1. Gatilho: Pode ser utilizado para abrir as garras;

2. Função do Interruptor: o interruptor pode ser utilizado para seleccionar as diversas funções desejadas;
3. Visor
4. Entrada Jack "COM": Ligue a ponta de prova preta (negativa) nesta entrada;
5. Entrada Jack "V \bullet || Ω \rightarrow + ": Ligue a ponta de prova vermelha (positivo) nesta entrada;
6. Botão "MAX": Na corrente AC/DC ou nas medições de voltagem AC/DC, se premir este botão o medidor irá entrar ou sair do modo MAX;
7. Botão "D.H/SEL":
 - a. Na resistência, corrente AC/DC ou na medição de voltagem AC/DC, pressione este botão para manter a leitura presente no visor, o símbolo "D.H" aparece no visor como uma indicação. Para sair do modo DATA HOLD (manter os dados), pressione o botão novamente e o símbolo irá sair do visor;
 - b. No teste de função de diodo ou continuidade, este botão pode ser utilizado para trocar entre as medições de diodo e continuidade e o visor irá exibir o símbolo relevante. Nas duas funções, o modo DATA HOD não está disponível;
 - c. Este botão pode ser utilizado para despertar o medidor do modo de hibernação (suspensão automática). Quando o medidor estiver no modo de hibernação e o interruptor rotativo estiver na posição de voltagem ou corrente, pressionando este botão, irá despertar o medidor e desligar automaticamente a função de hibernação / suspensão;
8. Botão "ZERO": Na função teste de corrente, este botão pode servir para limpar os dados antes de efectuar uma medição. Para o fazer, rode o interruptor para a posição de corrente desejada e de seguida pressione e mantenha premido este botão durante uns segundos para limpar os dados do ecrã;
9. Garras: As garras servem para apertar o condutor para as medições correntes;

Instruções de operação

Modo MAX

O modo MAX captura e grava o valor máximo de todos os valores de entrada uma vez que este modo seja activado. Neste modo, quando uma entrada for superior ao valor máximo registado, o medidor grava o novo valor máximo.

Para utilizar a gravação MAX:

1. Selecciona a função desejada;
2. Pressione o botão "MAX" para activar o modo MAX e o visor irá exibir a leitura máxima, no entanto o sinal "M.H" aparece no visor com um indicador;
3. Para sair do modo MAX e apagar a leitura armazenada, apenas pressione o botão "MAX" novamente. O sinal "H.M" irá sair e o medidor regressa à operação normal;

Nota: o modo MAX não está disponível nas medições de diodo, resistência e continuidade.

Modo DATA HOLD

Nas medições de resistência, corrente AC/DC e voltagem AC/DC, pressionando o botão "D.H/SEL" faz com que entre no modo DATA HOLD (manter os dados), a leitura presente no visor é mantida, no entanto, o sinal "D.H" aparece no visor como indicador.

Para sair do modo DATA HOLD, pressione novamente o botão.

Este manual pode sofrer alterações sem aviso prévio