


Motori asincroni trifase Asynkronna trefasmotorer

1MJ7 220 ÷ 313

Manuale d'uso ordinazione / Bruksanvisning

n.º / lev. n. 35037000000102

Emissione
Utgivning 0407

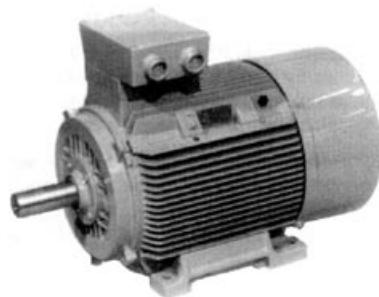

Motore asincrono trifase a gabbia di scoiatolo, versione base 1MJ7 (esempio)
Asynkron trefasmotor med kortsluten rotor, grundversion 1MJ7 (exempel)

Indice	pagina	Innehåll	sida
Generalità		Allmänt	
A 1.1 Istruzioni di sicurezza	A2	A 1.1 Säkerhetsföreskrifter	A2
Descrizione		Beskrivning	
A 2.1 Volume della consegna	A2	A 2.1 Leveransomfattning	A2
A 2.2 Definizione dei tipi, istruzioni supple - mentari	A2	A 2.2 Typdefinition, kompletterande anvisningar	A2
A 2.3 Regolamenti	A2	A 2.3 Föreskrifter	A2
A 2.4 Protezione	A2	A 2.4 Skyddsgrader	A2
A 2.5 Tipi costruttivi	A2	A 2.5 Former	A2
A 2.6 Cuscinetti	A2	A 2.6 Lager	A2
A 2.7 Morsettiera complete	A2	A 2.7 Komplett aanslutningslådor	A2
A 2.8 Pezzi incorporati	A2	A 2.8 Inbyggsdelar	A2
Montaggio		Uppsättning	
A 3.1 Installazione	A2	A 3.1 Uppställning	A2
Andamento		Verksamhet	
A 4.1 Generalità	A3	A 4.1 Allmänt	A3
Manutenzione		Underhåll	
A 5.1 Smontaggio, rimontaggio	A3	A 5.1 Demontering, uppsättning	A3
A 5.2 Disegni, elenco dei pezzi	A3	A 5.2 Ritningar, delförteckning	A3
Appendice		Bilaga	
B . . . Istruzioni generali	SEF 2792 IS	B . . . Allmänna instruktioner	SEF 2792 IS
C . . . Morsettiera 1XC1	SEF 2926 IS	C . . . Anslutningslådor 1XC1	SEF 2926 IS
D . . . Cuscinetti a rotolamento	SEF 2928 IS	D . . . Rullager	SEF 2928 IS

N17 - 0407 IS

Generalità

A 1.1 Istruzioni di sicurezza

 **PERICOLO** Rispettate i dati indicati in questo manuale d'uso e nelle istruzioni supplementari ad esso allegate, soprattutto le istruzioni relative alla sicurezza del paragr. B 1.2, al fine di prevenire il rischio di lesioni e danni materiali.

Per le istruzioni relative al trasporto e al magazzinaggio, vedi il paragr. B 1.3.

Descrizione

A 2.1 Volume della consegna

Per la gamma delle varianti costruttive dei motori forniti valgono esclusivamente i dati indicati nei cataloghi, event. nelle offerte.

A 2.2 Definizione dei tipi, istruzioni supplementari

Questi motori sono motori asincroni trifase con gabbia di sciotato per bassa tensione applicabili nelle aree a rischio di esplosioni di gruppo II, categoria 2G e di classe termica T4, event. T5 con tipo di protezione contro esplosioni chiusura ferma "d" in conformità a EN 50014, EN 50018 e alla norma 94/9/EG.

I motori sono prodotti con le morsettiera con il tipo di protezione contro esplosioni, versione assicurata "e", in conformità a EN 50014, EN 50019, o con il tipo di protezione contro esplosioni, chiusura ferma "d".

Per le indicazioni  x de IIC T4, event. T5, o  d IIC T4, event. T5 (tipo di protezione contro esplosioni, gruppo e classe termica) vedi i dati sulla targa ed EG – certificato di prove tipo.

I motori possono essere applicati nelle aree a rischio di esplosioni e in altre locazioni a rischio qualora esso sia in conformità ai regolamenti del competente ente ispettivo.

Rispettate per favore, accanto ai dati specifici di questo manuale d'uso e delle „Istruzioni generali“ (paragrafi della parte B . .), anche le parti indicate relative alle morsettiera (paragrafi della parte C . .) e ai cuscinetti a rotolamento (paragrafi della parte D . .), ecc.

A 2.3 Regolamenti

I motori corrispondono alle norme EN e alle disposizioni secondo IEC 60034. Possono essere adattati ad altri regolamenti di classificazione e ai regolamenti vigenti in altri Paesi.

Se non specificato diversamente, poi valgono le potenze nominali per il carico continuo a frequenza di 50Hz, a temperatura del mezzo di raffreddamento tra - 20°C e +40°C e all'altezza fino a 1000 m sopra il livello di mare.

A 2.4 Protezione

La protezione dei motori è almeno quella di tipo IP54 in conformità a EN 60034-5 (event. IEC 60034-5).

La protezione della versione concreta è indicata sulla targa dei dati di funzionamento.

A 2.5 Tipi costruttivi

La gamma dei tipi costruttivi consegnati secondo EN 60034-7 (event. IEC 60034-7) è indicata nel catalogo. Il tipo costruttivo del motore è sempre indicato sulla targa dei dati di funzionamento. Per l'uso del motore di un tipo costruttivo diverso da quello indicato sulla targa dei dati di funzionamento bisogna, rispetto agli eventuali provvedimenti supplementari, consultare il produttore.

Eccezione: I motori standard di tipo costruttivo IM B3 fino al formato 315M possono essere applicati, a differenza dai dati sulla targa dei dati di funzionamento, per i tipi costruttivi IM B6, IM B7, IM B8 e IM V6.

A 2.6 Cuscinetti

I cuscinetti dei motori dall'altezza assiale 225 e 250 in versione standard sono senza il dispositivo di lubrificazione ulteriore. I cuscinetti dei motori dall'altezza assiale 280 e 315 sono normalmente dotati del dispositivo di lubrificazione ulteriore. Per gli altri dettagli vedi il manuale d'uso „Cuscinetti a rotolamento“, parte D . .

A 2.7 Morsettiera

Nelle morsettiera standard 1XC1 c'è il tipo della protezione contro

Allmänt

A 1.1 Säkerhetsföreskrifter

 **FARA** Respektera information i den här bruksanvisningen och i de kompletterande anvisningarna framför allt säkerhetsinformation i B 1.2 för att undvika farliga situationer och skador.

Varning för transport och lagring se avsnitt B 1.3.

Beskrivning

A 2.1 Leveransomfattning

För leveransomfattning av motorkonstruktions-varianterna gäller uteslutande information i katalogen eventuellt i erbjudanden.

A 2.2 Typdefinition, kompletterande anvisnings-garna

Motorerna är trefasmotorer med lågspänning med kortslutning avsetta för användning inom stället med explosionssfara av grupp II, kategori 2G och temperaturklass T4 eventuellt T5 med explosionsskyddstypen "d" den fasta avslutningen enligt EN 50014, EN 50018 och direktiven 94/9/EG.

Motorerna är utrustade med anslutningslådorna som har explosionsskyddstyp "e" säkrad version enligt EN 50014, EN 50019 eller med explosionsskyddstyp fast avslutning "d".

Markering  x de IIC T4 event. T5 eller  d IIC T4 event. T5 (explosionsskyddstyp, grupp och temperaturklass) se uppgifter på markeringsplåten och EG - certifikat om typprovning.

Motorerna kan användas i stället med explosionssfara och verksamhetsanläggningar enligt regleringar av tillhörande inspektionsnämnden.

Var snäll och respektera speciella uppgifter i den här bruksanvisningen, „Allmänna föreskrifter“ (avsnitt i B delen) och kompletterande anvisningarna för anslutningslådorna (avsnitt i C delen) och för rullager (avsnitt i D delen) o.s.v..

A 2.3 Föreskrifter

Motorerna motsvarar EN normerna och regleringarna IEC 60034. De kan anpassas för andra klassifiseringsföreskrifter och föreskrifter i andra länder.

Om inte annat föreskrivs så gäller nominella effekter för kontinuerlig belastning med frekvens 50Hz, kyplingsmedeltemperatur mellan - 20°C upp till +40°C och installationshöjd upp till 1000 m.o.h.

A 2.4 Skyddsgrader

Motorerna har det minimala skyddet IP54 enligt EN 60034-5 (eventuellt IEC 60034-5).

För den konkreta konstruktionsvarianten finns dennes skyddsgrad angiven på motorens märkplåt.

A 2.5 Former

Förteckning över levererade former enligt EN 60034-7 (eventuellt IEC 60034-7) finns angiven i katalogen. Motorens form förtecknas alltid på märkplåten. Vid användning av motor i annan form än den som står på märkplåten är det nödvändigt med tanke på eventuella kompletterande åtgärder att konsultera tillverkaren.

1) Föreskrifter för elektriska anordningar i explosionsfarliga områden

Undantag: Standardmotorer med form IM B3 upp till storlekar 315M kan användas förutom för märkplatsuppgifter också för former IM B6, IM B7, IM B8 och IM V6.

A 2.6 Lager

Maskinlager för höjder 225 och 250 i den vanliga konstruktionsvarianten brukar vara utan eftersmörjningsanordning. Maskinlager för storlekar 280 och 315 brukar vanligtvis vara utrustade med eftersmörjningsanordning. För ytterligare detaljer se kompletterande bruksanvisning "Rullager" i D delen ...

A 2.7 Anslutningslådor

Standardkonstruktionsformer av anslutningslådorna 1XC1 har explosionsskyddstyp „säkrad version“. För speciella beställningar kan användas anslutningslådorna 1XC3 som har explosionsskyddstyp „den fasta anslutningen“, i fall vid installationen man lägger till och

esplosioni „versione assicurata“. Per le ordinazioni speciali possono essere usate le morsettiera 1XC3, il cui tipo di protezione contro esplosioni è „chiusura ferma“, qualora durante l’assemblaggio vi siano allegati e installati adeguati morsetti di uscita dei cavi, rispettando le dimensioni esistenti dei conduttori di corrente.

Definizione completa del tipo della protezione contro esplosioni del motore con la morsettiera, secondo l’assegnazione: motore e morsettiera.

Tipo della protezione della morsettiera	Tipo della protezione compl. del motore con la morsettiera
---	--

Tipo	Tipo della protezione contro esp.	EEEx dIIC
1XC1 . .	EEx e II (EN50014/50019)	EEx de IICT4
1XC3 . .	EEx d IIC (EN50014/50018)	EEx d IICT4

I motori del tipo costruttivo IM B3 possono essere ordinati con la morsettiera sulla parte destra o sinistra.

Per le altre informazioni, vedi il manuale d’uso, parte D . . morsettiera.

A 2.8 Pezzi incorporati

A seconda del tipo costruttivo della macchina e in base all’ordinazione, è possibile montare o incorporare vari impianti addizionali, come per es. il riscaldamento anticondensante, il dispositivo di protezione termica, ecc.

Montaggio

A 3.1 Installazione

Per l’esercizio del motore nel territorio nazionale, cioè nel territorio in cui valgono le norme statali cecche (ČSN), bisogna rispettare le seguenti disposizioni e norme:

- per l’uso dei motori in versione antideflagrante (gruppo II) nelle aree a rischio di esplosioni valgono le norme EN60079-14 e , ‘Ex-normativa’ ElexV¹⁾. Per l’uso in altri Paesi valgono le corrispondenti norme nazionali e i rispettivi regolamenti di installazione. Per la trasmissione di energia meccanica possono essere usate solo le cinghie che non provocano la carica eletrostatica.
- nel caso dei motori di tipi costruttivi IM V., con l’adduzione dell’aria di raffreddamento dall’alto, i fori d’entrata nel coperchio del ventilatore devono essere protetti tramite un tetto protettivo. Nel caso dei motori con l’eduzione dell’aria di raffreddamento in direzione verso l’alto, è necessario produrre i coperchi adeguati, secondo le condizioni locali.

Comparate i valori della tensione della rete con i dati sulla targa dei dati di funzionamento. Le dimensioni del cavo di connessione vanno selezionate secondo le norme vigenti e secondo i regolamenti di installazione, rispettando il carico della corrente nominale a temperatura ambiente di 40°C. Il collegamento dei conduttori nella morsettiera si effettua, in conformità a EN 50014, event. EN 50019, sui morsetti d’attacco dell’acclusa senza l’uso delle teste di cavo. I motori vanno collegati secondo lo schema di collegamento incollato nella morsettiera. I conduttori di collegamento sono sistemati liberamente nella morsettiera, il conduttore protettivo è sufficientemente lungo e l’isolazione dell’anima non può essere rotta. Le estremità dei conduttori devono essere spelate così che l’isolazione arrivi quasi fino al morsetto (≤ 5 mm). I morsetti di uscita dei cavi con il dispositivo di alleggerimento di tratto per i conduttori sistemati liberamente devono essere protetti, tramite gli elementi di sicurezza a forma corrispondente o tramite i dadi di bloccaggio, contro il loro scontorcimento, e devono essere omologati secondo la norma 94/9/EG. Ogni motore deve essere protetto in tutte le fasi, tramite l’interruttore di sicurezza dipendente dalla corrente o attraverso un simile dispositivo corrispondente a EN 60079-14, contro sovratemperature inammissibili. La protezione del motore va regolata secondo la corrente nominale, affinché essa reagisca anche con il rotore bloccato.

L’avvolgimento nel circuito Δ va protetto contro perdita di una fase così che l’interruttore o il relè siano attaccati in serie con gli avvolgimenti delle singole fasi e che siano regolati per il multiplo di 0,58 del valore della corrente nominale. Qualora tale collegamento non sia possibile, poi si rivelano necessari, accanto all’applicazione degli interruttori protettivi, anche i provvedimenti supplementari per la protezione dei motori.

La protezione dell’avvolgimento solo con il dispositivo di protezione termica incorporato e cioè attraverso i tastatori di temperatura

¹⁾ VDE-Bestimmungen "Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen"

²⁾ Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen

sættar upp passande kabelanslutningar och samtidigt om man respekterar existerande storlekar för inkommende nätslutningar.

Den kompletta markeringen av explosionsskyddstyp för motor med anslutningslådan enligt tilläggningstyp motor och anslutningslåda.

Skyddstyp för anslutningslåda	Den kompletta skyddstypen för motorn med anslutningslåda
Typ	Explosionsskyddstyp
1XC1 . .	EEx e II (EN50014/50019)
1XC3 . .	EEx d IIC (EN50014/50018)

Motorer i formen IM B3 kan levereras med anslutningslåda på höger eller vänster sida.

För ytterligare information se bruksanvisning i avsnitt D . . anslutningslådor.

A 2.8 Inbyggsdelar

Beroende på maskinformen och beställningen kan olika typer av tillsatsanordningarna installeras som till exempel antikondensatonsuppvärmningsanordning, temperaturskydd o.s.v.

Uppsättning

A 3.1 Uppställning

För installation i hemlandet, det vill säga där inhemska normer för Sverige gäller måste man tänka på att följande normer och föreskrifter respekteras :

- för konstruktionsvarianten explosionsskyddade maskiner (grupp II) som ska användas inom stället utsatta för explosionsfara gäller normer EN60079-14 och "Ex-reglering" ElexV¹⁾. För användning i andra länder respektaras gällande motsvarande nationella regleringar och inställningsföreskrifter. För mekanisk kraftöverföring får uteslutande bara sädana rem användas som inte kan ge elektrostatiskt laddning.

- för maskiner i formen IM V., med kylfluttingång uppför från måste alla ingångsöppningarna för luften skyddas med ett skyddstak. För maskiner med kylflutensutgång upp måste man tillverka och montera skydd enligt lokala förhållanden.


Jämför nätspänning med uppgifter på märkplåten. Storlekar på anslutningskablarna måste justeras och väljas enligt gällande regleringar och föreskrifter samtidigt som man respekterar nominell strömbelastning för omgivningstemperatur 40°C. Anslutning av ledningarna till anslutningslådan måste genomföras enligt EN 50014 eventuellt EN 50019 med anslutande tilläggningsklämmor utan användning av kabelskor. Motorer kan kopplas enligt schema för uppkoppling som finns inlimmat i anslutningslådan. Anslutningskablarna ligger fritt i lådan så att skyddsledningskabel har reservlängd och ledningsådrorisolation inte förstörs. Ledarnas slut ska isoleras så att isolation kommer nästan till klämman (≤ 5 mm). Indragning av ledningskablarna med dragavlastning som inte ligger fast måste säkras mot återvridning med hjälp av motsvarande säkerhetselementen eller kontramuttern som säkrar mot vindning och erificerades enligt reglering 94/9/EG. Varje maskin måste skyddas med strömoberoende skyddstransformator eller med annan motsvarande anordning enligt normen EN 60079-14 i alla faser mot oförlätlig uppvärmning. Skyddsanordningarna för motorer måste konfigureras för den nominella strömen så att den avställs under blockerad rotor.

Vindning i bränning Δ måste skyddas mot fasutfall så att strömbrytare eller relä kan vara anslutna med vindningsfaserna och är konfigurerade för 0,58-gången av nominell ström. I fall den här anslutningen inte är möjlig kan man förutom användning av skyddsbytare göra ytterligare nödvändiga skyddsåtgärder.

Vindningsskydd görs uteslutande bara genom inbyggd temperaturskydd med hjälp av temperatursensorer och bara i det fallet när särskild certifiering finns.


¹⁾ VDE-Assignation "Construction of electrical apparatus in potentially explosive areas"

²⁾ Instructions for electrical apparatus in potentially explosive areas

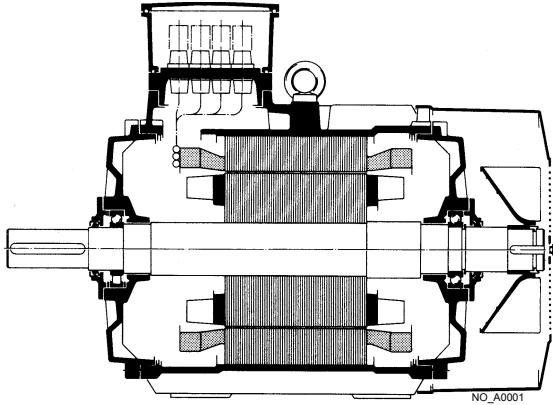


Motor ohne Nachschmiereinrichtung (Beispiel für Normalausführung mit Kunststofflüfter und Blechlüfterhaube)

Motor without equipment for regreasing (example for standard design with plastic fan and sheet-metal fan cowl)

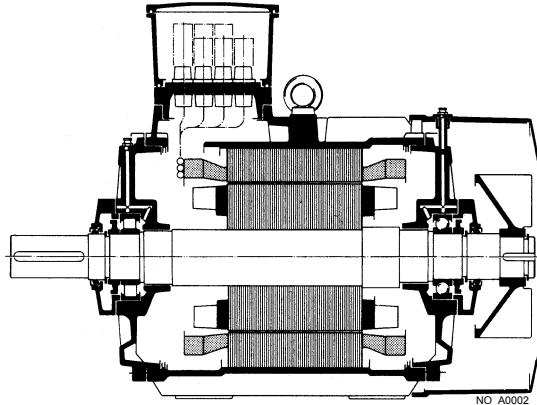

Motor mit Nachschmireinrichtung (Beispiel für Sonderausführung mit Gußlüfter und Gußlüfterhaube)

Motor with equipment for regreasing (example for special design with cast-iron and fan cowl)

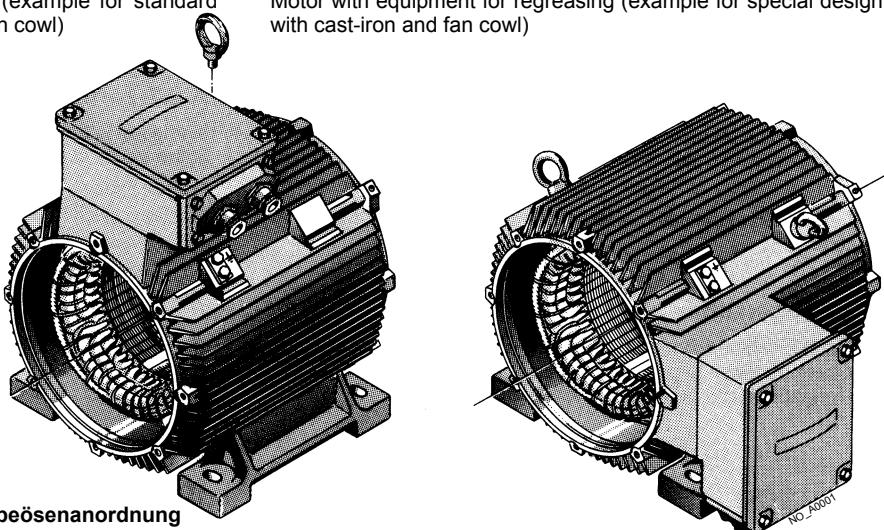

Varianten der Klemmenkasten- und Hebeösenanordnung

Variants of the terminal box and eyebolt arrangement

3.00	Wälzlagereinsatz (Führungsgeber)	4.40	Zylinderrollenlager (Loslager)	12.01	Lüflerhaube
	Rolling-contact bearing unit (locating bearing)		Cylindrical roller bearing (floating bearing)	12.38	Fan cowl
3.10	V-Ring	4.41	Rillenkugellager (Loslager)	12.70	Deckel für Stirnwand
	V-ring		Deep-groove ball bearing (floating bearing)		Cover for end wall
3.13	Schutzring (nicht umlaufend)	4.47	Ausgleichsscheibe	12.82	Schutzdach
	Protecting ring (stationary)		Float limiting shim		Protective cover
3.20	Äußerer Lagerdeckel	4.80	Schmiernippel	12.85	Verschlußstopfen
	Outer bearing cap		Lubricating nipple		Plug
3.30	Sicherungsring	5.00	Lagerschild, AS	20.00	Befestigungselemente (mit Schwingungsisolatoren)
	Retaining ring		End shield, D-end		Fixing elements (with vibration isolators)
3.35	Schleuderscheibe	5.10	Flanschlagerschild		Klemmenkasten
	Grease slinger		Flanged end shield		Terminal box
3.40	Rillenkugellager (Führungsgeber)	6.00	Lagerschild, BS		AS = Antriebsseite
	Deep-groove ball bearing (locating bearing)		End shield, N-end		BS = Nichtantriebsseite
3.80	Schmiernippel	8.10	Welle		D-end = drive end
	Lubricating nipple		Shaft		N-end = non-drive end
3.82	Schmierrohr	8.20	Läuferblechpaket mit Wicklung		
	Grease supply tube		Rotor core with winding		
3.83	Gummibuchse	10.00	Ständergehäuse (mit Blechpaket und Wicklung)		
	Rubber bush		Stator frame (with core and winding)		
4.00	Wälzlagereinsatz (Loslager)	10.10	Gehäusefüße		
	Rolling-contact bearing unit (floating bearing)		Frame feet		
4.10	V-Ring	10.15	Klemmklasche für Erdung		
	V-ring		Clamping strap for earthing		
4.13	Schutzring (nicht umlaufend)	10.50	Ringschraube		
	Protecting ring (stationary)		Eyebolt		
4.20	Äußerer Lagerdeckel	11.00	Außenlüfter		
	Outer bearing cap		External fan		
4.30	Sicherungsring	11.01	Außenlüfter (mit Paßfeder)		
	Retaining ring		External fan (with feather key)		
4.35	Schleuderscheibe	11.62	Sicherungsring		
	Grease slinger		Retaining ring		

1) Siehe zusätzliche Betriebsanleitung see supplementary operating instructions

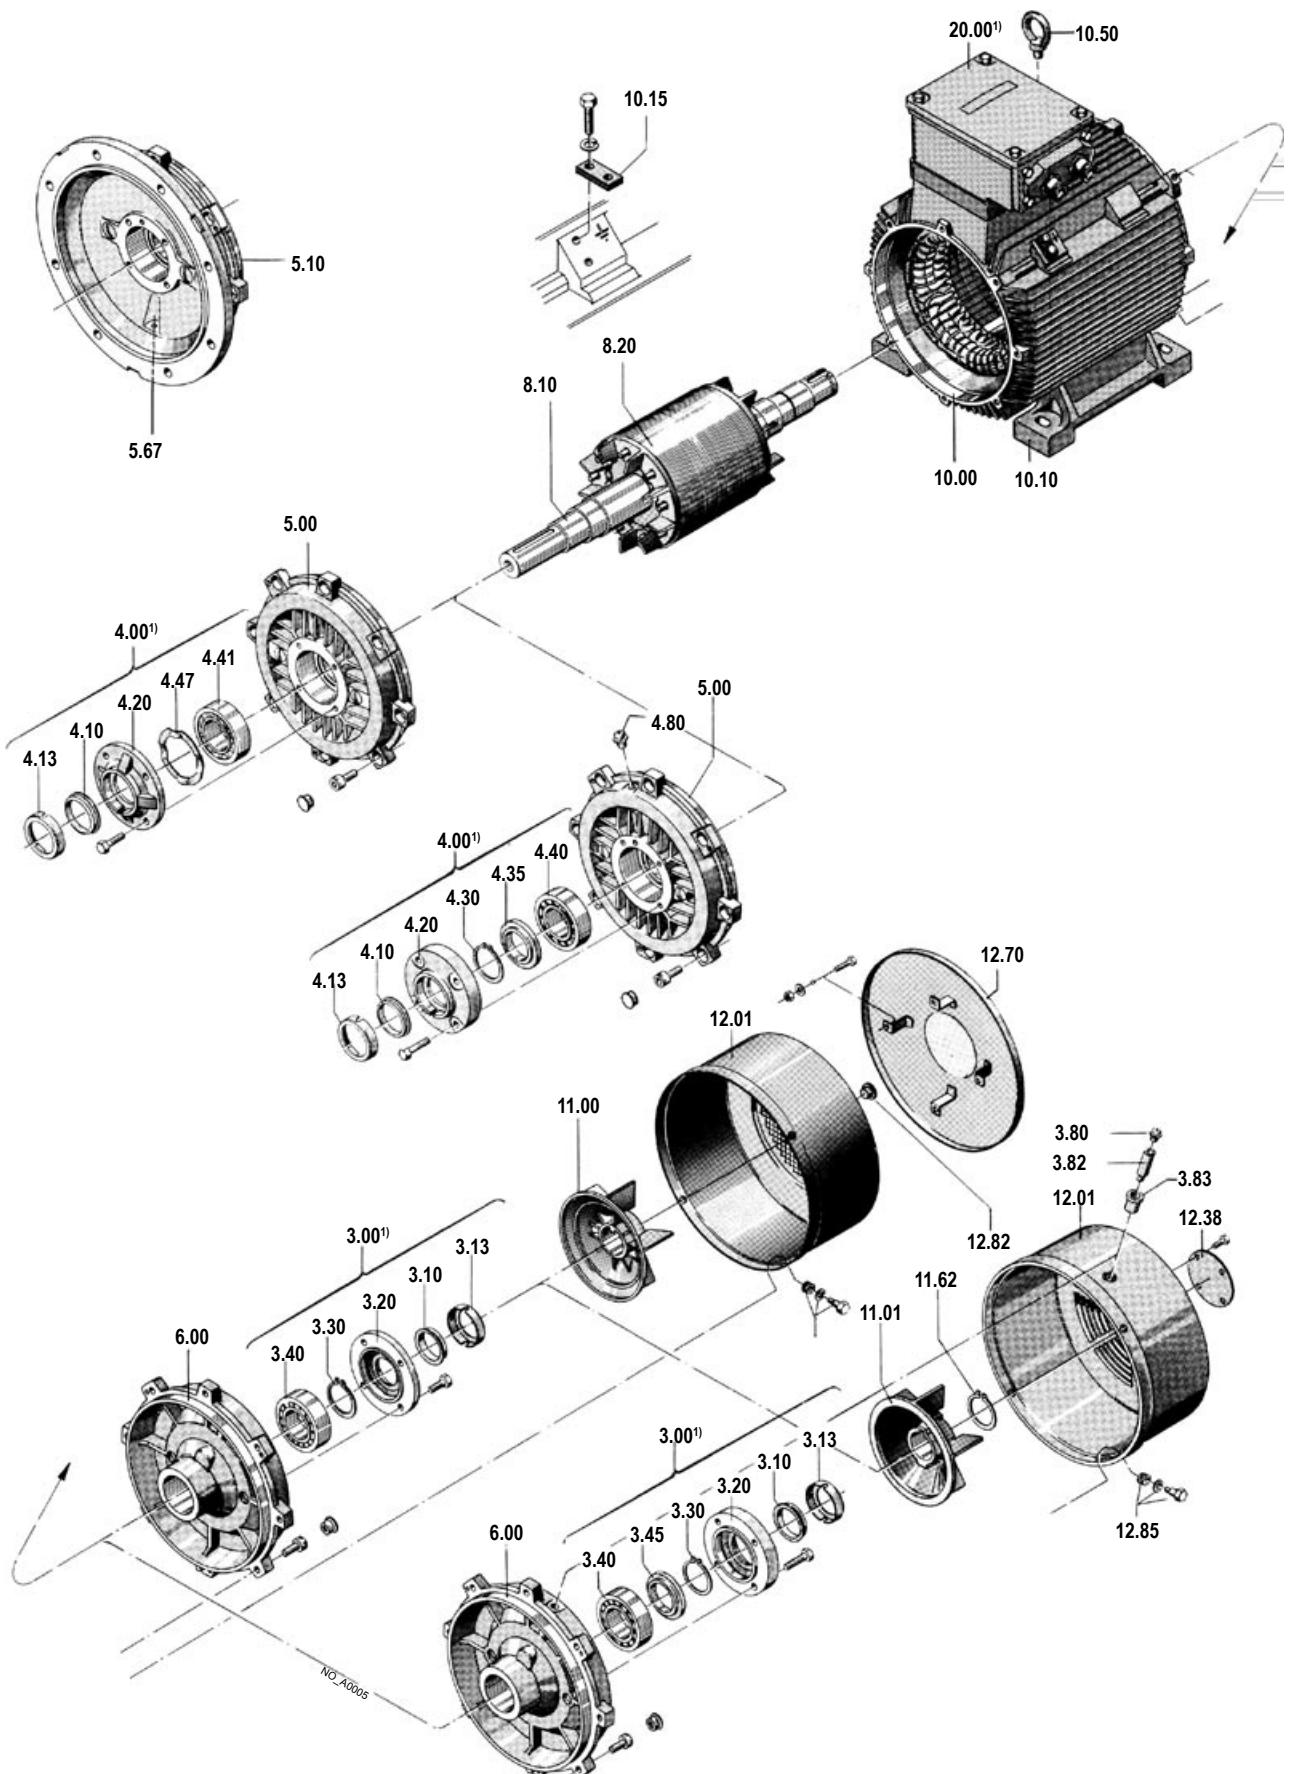


Bild A 5.2 a: Drehstrommotor, Grundausführung 1MJ7 (Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)
Fig. A 5.2 a: Three-phase motor, basic design 1 MJ7 (example, delivered design may deviate in details)

è ammesso solo a patto che tale protezione sia specificamente approvata.

Attenzione, non sottoponete le uscite dei tastatori di temperatura alla tensione di prova maggiore di 2,5 V !

■ nel caso dei motori a commutazione dei poli, per ogni avvolgimento sono necessarie protezioni separate, reciprocamente bloccate. Qualora non sia indicato diversamente, poi i motori possono essere applicati per il carico continuo e per avviamenti non spesso ricorrenti durante i quali non si originano sovratemperature più elevate di avviamento. L'avviamento con commutatore deve essere attestato esclusivamente. Gli avvisi speciali del produttore vanno rispettati incondizionatamente. Le punte della tensione sorgenti sul commutatore, per la loro altezza, possono agire negativamente attraverso il cavo di collegamento tra il commutatore e il motore. Il valore delle punte della tensione sui morsetti d'attacco, nel sistema commutatore-cavo-motore, non deve oltrepassare il valore massimo indicato negli avvisi speciali del produttore. È necessario rispettare le norme EMV.

■ qualora il numero di omologazione del motore in versione anti-deflagrante sia completato dalla lettera "X", poi bisogna effettuare i provvedimenti supplementari in conformità all'attestato di prova tipo EG.

Per i dati specifici vedi i paragrafi delle parti B3 . . . , C3 . . . , D3 . . . , event. le istruzioni supplementari.

A 3.1.1 Aperture per il deflusso del condensato

Sullo scudo flangiato, nell'area dell'innesto, vi è un'apertura per il deflusso del condensato chiusa attraverso un turaccio di plastica (pezzo 5.67). A seconda dell'ambiente circostante può essere opportuno togliere i turaccioli affinché l'eventuale condensato possa defluire dall'ambiente dell'innesto.

Andamento

A 4.1 Generalità

Per i dati dettagliati, vedi i paragrafi delle parti B . . . , C . . . , D . . . , event. le istruzioni supplementari. verschlossen. Je nach den Umgebungsverhältnissen kann es zweckmäßig sein, diesen Verschlußstopfen zu entfernen, damit evtl. auftretendes Wasser aus dem Kupplungsraum ablaufen kann.

Manutenzione

A 5.1 Montaggio, smontaggio

Per i dati specifici, vedi i paragrafi delle parti B . . . , C . . . , D . . . , event. le istruzioni supplementari.

A 5.1.1 Serrature speciali in conformità a EN 50014

Gli incavi delle serrature speciali in conformità a EN 50014 per le viti di fissaggio dello scudo del supporto sono protetti attraverso i turaccioli di plastica. Questi turaccioli devono essere sempre impegnati.

A 5.1.2 Ventilatore di plastica

Il ventilatore di plastica è dotato di due linguette installate che rientrano nella caletta circolare dell'albero e servono come blocchi assiali. Prima del ritiro del ventilatore bisogna sollevare le due linguette e fissarle provvisoriamente. Il ventilatore è dotato di due fori per l'attacco dell'estrattore che deve arrivare fino al mozzo del ventilatore. Per il ritiro e per l'attacco si devono usare impianti adeguati. Sono assolutamente proibite delle martellate.

A 5.1.3 Ventilatore di ghisa

Il ventilatore di ghisa è fissato sull'albero attraverso l'anello di sicurezza. Per il ritiro del ventilatore di ghisa servono i fori filettati nel mozzo del ventilatore.

A 5.2 Disegni, elenco dei pezzi

Per i disegni e l'elenco dei pezzi, vedi la fig. A 5.2a a pagina A5.

Observera, lägg inte högre provspänning på temperatursensorerna än 2,5 V !

■ hos polomkopplingsbara motorer måste det finnas för varje vindning separerade och blockerade skyddstillbehörsheter. Om inte annat certifikeras så får motorer användas bara för permanentdrift och bara för normala och inte ofta förekommande starter som inte innebär någon väsentlig uppvärmning under starten. Det är nödvändigt att utan undantag respektera särskilda föreskrifter från tillverkaren. Spänningsspetsar som uppkommer på frekvensomformare kan med sin storlek ogynnsamt influera genom förbindelsekabeln och frekvensomformare och motor. I systemet omformare - kabel - motor får inte maximalt värde för spänningsspetsar på anslutningsklämmorna överstiga värdet som står i särskilda föreskrifter från tillverkaren. Vidare måste regleringar EMV följas.

■ om attesteringsnummer för explosionsskyddad konstruktionsvariant har också symbolen „X“ då måste kompletterande åtgärder genomföras enligt överenskommelse med EG-provcertifikat om typattesting.

För specifika uppgifter se motsvarande avsnitt i delarna B3 . . . , C3 . . . , D3 . . . , eventuellt kompletterande bruksanvisningar.

A 3.1.1 Borningar för vattenavfall

I skylen på sidan finns i kopplingsområde gängabörrning för vattenavfall som är stängd med plastskruv (del 5.67). Beroende på klimatiska förhållanden för verksamheten kan det vara lämpligt att ta bort skruvarna så att eventuellt vattenavfall kan rinna bort därifrån.

Verksamhet

A 4.1 Allmänt

Detaljerande uppgifter se avsnitt i delarna B . . . , C . . . , D . . . , eventuellt kompletterande bruksanvisningar

Underhåll

A 5.1 Uppsättning, demontering

För specifika uppgifter se avsnitt i delarna B . . . , C . . . , D . . . , eventuellt kompletterande bruksanvisningar

A 5.1.1 Speciella lås enligt EN 50014

Fördjupning av speciella lås enligt EN 50014 för fastsättningsskruvarna i lagerskylen måste skyddas med plastskyddar. De här skyddarna måste alltid vara pådragna.

A 5.1.2 Plastventilatorer

Plastventilator har alltid två pågjutna tungor som faller in i rasterspår av axelringspår som har funktion av axial fixation. Innan man tar ner ventilatorn måste båda tungorna flyttas upp från rasterspåren och fixeras i den här positionen med t.ex. pådragna bilagor. Ventilator har två öppningar för att genomföra bryningsapparat för brotschar som sätts på naven. För nerdragning och också uppdragning är det essentiellt viktigt att använda lämpligt redskap. Det är förbjudet att använda hammarslag.

A 5.1.3 Gjutgodsventilator

Gjutgodsventilator är säkrad på axeln med en säkringsring. För nerdragning av gjutgodsventilatorn finns det gängaborningar i ventilatornsnav.

A 5.2 Ritningar, delförteckning

För ritningar och delförteckning se bild A 5.2a på sida A5.

Istruzioni generali

per motori asincroni a gabbia di scoiatolo con il tipo di protezione contro esplosioni "chiusura ferma"

Allmänna föreskrifter

för asynkronna motorer med kortsluten rotor
med explosionsskyddstyp „fast avslutning“

Manuale d'uso / Bruksanvisning

n.° / n. 3503 7000000102

SEF 2792

Indice

Generalità

- B 1.1 Concetti relativi alla sicurezza
- B 1.2 Istruzioni generali di sicurezza
- B 1.3 Trasporto, magazzinaggio

Descrizione

- B 2.1 Generalità

Montaggio

- B 3.1 Istruzioni di sicurezza
- B 3.2 Installazione
- B 3.3 Collegamento
- B 3.4 Prova di isolazione
- B 3.5 Messa in esercizio

Andamento

- B 4.1 Istruzioni di sicurezza
- B 4.2 Avviamento, arresto
- B 4.3 Intervalli nell'andamento

Manutenzione

- B 5.1 Istruzioni di sicurezza
- B 5.2 Intervalli per manutenzione
- B 5.3 Ispezioni
- B 5.4 Riparazioni
- B 5.5 Pezzi di ricambio

Appendice

- B 6.1 Guasti

Pagina

Innehåll

Sida

Allmänt

- B 1.1 Säkerhetsrelaterade termer
- B 1.2 Allmän säkerhetsinformation
- B 1.3 Transport, lagring

Beskrivning

- B 2.1 Allmänt

Uppsättning

- B 3.1 Säkerhetsföreskrifter
- B 3.2 Uppställning
- B 3.3 Anslutning
- B 3.4 Isolationsprovning
- B 3.5 Igångsättning

Verksamhet


- B 4.1 Säkerhetsföreskrifter
- B 4.2 Påslagning, avstängning
- B 4.3 Verksamhetspauser

Underhåll

- B 5.1 Säkerhetsföreskrifter
- B 5.2 Intervaller för underhåll
- B 5.3 Inspektioner
- B 5.4 Reparationer
- B 5.5 Reservdelar

Bilaga

- B 6.1 Felaktigheter

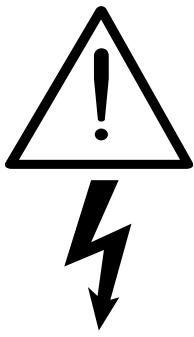

PERICOLO

Le macchine elettriche rotanti sono mezzi di funzionamento inseriti tra gli impianti elettrici di corrente industriale riservati. Durante il loro esercizio, può svilupparsi una tensione pericolosa sulle loro parti metalliche scoperte e in più le macchine sono dotate di parti mobili, rotanti, per cui per es. con rimozione inammissibile di coperchi, con usi inesperti, manovre errate o con manutenzione insufficiente, potete comportare grandi danni materiali o gravi lesioni di salute. Il personale responsabile per la sicurezza dell'impianto perciò deve garantire quanto segue:

- solo persone qualificate verranno autorizzate a svolgere lavori con queste macchine.*
- e persone autorizzate, durante i lavori corrispondenti, avranno sempre a disposizione, tra l'altro, i manuali d'uso consegnati e l'altra documentazione relativa al prodotto, essendo obbligate a osservare tutte le istruzioni in modo coerente.*
- lavorare con queste macchine e stare nelle loro vicinanze verrà proibito a persone non qualificate.*

Per i motori asincroni antideflagranti a gabbia di scoiatolo con il tipo di protezione contro esplosioni „chiusura ferma“, negli ambienti con pericolo di esplosioni di gas e vapori infiammabili, vale, come appendice alle istruzioni d'uso della macchina, il seguente:

Generalità

B 1.1 Concetti relativi alla sicurezza

I concetti di segnalazione **PERICOLO**, **AMMONIMENTO**, **ATTENZIONE** e N.B. vengono usati nel presente manuale d'uso per richiamare attenzione a pericoli particolari o per introdurre informazioni straordinarie che richiedono speciale attenzione:

PERICOLO significa che l'inosservanza delle istruzioni può comportare pericolo di morte e/o notevoli danni materiali.

AMMONIMENTO significa che l'inosservanza delle istruzioni può comportare gravi lesioni di salute e/o notevoli danni materiali.

ATTENZIONE significa che l'inosservanza delle istruzioni può comportare lesioni di salute o danni materiali.

N.B. significa che si fa accenno a requisiti tecnici che non devono essere evidenti neanche a operatori specialisti.

E inoltre necessario rispettare con pari cautela anche le altre istruzioni relative a trasporto, montaggio, esercizio e manutenzione, che non sono messe in particolare rilievo, nonché i dati tecnici (indicati nei manuali d'uso, nella documentazione relativa al prodotto e sulla macchina stessa), affinché si prevengano guasti che potrebbero direttamente o indirettamente causare gravi lesioni di salute o danni materiali.


Personale qualificato sono persone che, in base alla loro formazione, alle loro esperienze e ai loro addestramenti e conoscenze riguardanti le corrispondenti norme, disposizioni e i regolamenti, nonché in base a una buona conoscenza delle condizioni locali dell'esercizio, sono state autorizzate, da parte della persona responsabile della sicurezza dell'impianto, a svolgere le attività corrispondenti e a individuare gli eventuali pericoli e prevenirli.

Inoltre si rivelano necessarie anche le conoscenze riguardanti la prestazione del pronto soccorso e la conoscenza degli equipaggiamenti di salvataggio locali.

Il divieto dei lavori sugli impianti di corrente industriale per persone non qualificate è indicato, per es., in IEC 364.

B 1.2 Istruzioni generali di sicurezza

Le macchine descritte qui fanno parte degli impianti di grande intensità per applicazioni industriali. Sono disegnate in accordo con le relative norme tecniche riconosciute.

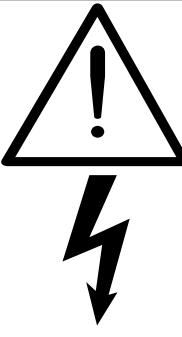

FARA

Elektriska roterande maskiner hör till verksamhets medel som får användas bara nom industrianläggningarna med starkström. Under dessa maskiners gång kan framför allt på oskyddade delar under spänning uppstå fara. Maskinerna har också rörliga resp. roterande delar. Därför kan det hända att efter till exempel otillåten borttagning av nödvändiga skydd, under oprofessionell användning, felaktig servering eller otillräckligt underhåll, svåra hälsoskador eller materiella skador uppstår. Personer ansvariga för anläggningssäkerhet måste garantera att:

- bara kvalificerad personal får tillstånd att jobba med maskiner*
- de här personerna har alltid tillhands bland annat tillhörande bruksanvisningarna och annan produktdokumentation och att de blir tvungna att konsekvent följa alla föreliggande föreskrifter.*
- icke-kvalificerade personer får inte tillstånd att arbeta eller komma i närheten av maskinerna.*

För icke explosiva asynkrona motorer med kortsluten rotor med explosionsskyddstyp „fast avslutning“ för anläggningarna med explosionsfara i samband med brinnande gaser gäller som komplettering av bruksanvisningen följande:

Allmänt

B 1.1 Säkerhetsrelaterade termer

Signaltermer **FARA**, **VARNING**, **FÖRSIKTIGHET** och **NOTERA** används i den här bruksanvisningen för att varna om särskilda faror och som en sorts av vanlig information eller varning om fara vilket kräver speciell markering:

FARA betyder att om man inte respekterar föreskrifterna så hotar livsfara eller stora materiella skador kan uppstå.

VARNING betyder att om man inte respekterar föreskrifterna så hotar fara och betydligt stora fysiska och materiella skador kan uppstå.

FÖRSIKTIGHET betyder att om man inte respekterar föreskrifterna så kan fysiska och materiella skador uppstå.

NOTERA betyder att man avsiktligt uppmerksammar tekniska sammanhangen som inte behöver vara tydliga ens för kvalificerad personal.

Det är ytterst viktigt att respektera andra föreskrifter för transport, montering, uppställning, verksamhet och underhåll som inte är särskilt betonade, samt tekniska uppgifter (i bruksanvisningarna, produktdokumentationen, och uppgifter på själva maskinen) för att undvika störningar och felaktigheter som kan direkt eller indirekt leda till svara skador på personernas hälsa eller egendom.

Kvalificerad personal betyder personer som på grund av sin utbildning, erfarenheter, fortbildningar och kunskaper angående gällande normer, regleringar, säkerhetsregler och verksamhetsregler, fick ansvar ut av personer som garanterar säkerheten på anläggningen för förmedling av nödvändiga aktiviteter, upptäckt av möjlig fara och dess förebyggande.

Bland annat är kunskap om första hjälpen och kunskap om lokala vardenheter helt grundläggande.

Arbetsförbud för icke-kvalificerade personer på starkströmsanläggningar är enligt t.ex. IEC 364.

B 1.2 Allmän säkerhetsinformation

Maskiner som beskrivs här är delar av starströmsanläggningar för användning inom industriella områden. Deras konstruktion motsvarar attesterade tekniska regler.

 **AMMONIMENTO** Si presume che i principali lavori progettuali per l'installazione e tutti i lavori concernenti il trasporto, il montaggio, la messa in esercizio, la manutenzione e la riparazione vengano effettuati dal personale qualificato, event. che siano controllati dai responsabili operatori specializzati.

E pertanto necessario rispettare in particolare quanto segue:

- i dati tecnici e i dati relativi all'uso corretto (le condizioni di montaggio e di collegamento, le condizioni del servizio e dell'ambiente), che sono indicati tra l'altro nel catalogo, nella documentazione relativa all'ordinazione, nel manuale d'uso, nelle indicazioni comprese sulla targa dei dati di funzionamento e nell'altra documentazione relativa al prodotto.
- i regolamenti generali d'installazione e di sicurezza.
- le normative locali e le esigenze per l'impianto.
- l'uso corretto degli attrezzi, degli impianti di sollevamento e dei mezzi di trasporto.
- l'uso dell'arredo di protezione personale.
- l'obbligo di persone responsabili di istruire gli operatori circa la sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti sull'abilitazione professionale per svolgere lavori elettronici, e in conformità alle disposizioni su sostanze chimiche e su preparati chimici, affinché si provveda all'uso sicuro delle sostanze che possono danneggiare l'ambiente o la salute, come sono per es. detergivi, lubrificanti, collanti, vernici, ecc. Dati dettagliati relativi ai prodotti speciali sono indicati nel corrispondente „Foglio di sicurezza“ del produttore, risp. dell'importatore del prodotto.

I manuali d'uso non possono, per motivo di una migliore chiarezza, contenere tutte le informazioni dettagliate su tutte le possibili varianti costruttive e non possono prendere in considerazione tutti i casi possibili di installazione, esercizio o manutenzione. Percio, nei manuali d'uso vengono comprese in sostanza solo tali istruzioni che sono necessarie per il personale qualificato (vedi sopra) nell'uso corretto delle macchine nelle aree industriali.

Qualora nel caso particolare le macchine siano applicate in aree non industriali e ne risultino esigenze maggiori (per es. protezione dal contatto dei bambini, ecc.), e poi necessario che l'esercente assicuri tali condizioni durante il montaggio, tramite provvedimenti protettivi supplementari.

Nel caso di incertezze chiedete informazioni dettagliate ai rappresentanti del SIEMENS. A questo proposito indicate sempre il tipo della macchina e il numero di matricola.

SI RACCOMANDA DI USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA E DEI SERVIZI DEI COMPETENTI CENTRI DI SERVIZIO SIEMENS PER LA PROGETTAZIONE, IL MONTAGGIO, LA MESSA IN ESERCIZIO E L'ASSISTENZA.

N.B.: Ulteriori informazioni circa le operazioni generali, come sono per es. la verifica di consegne arrivate (danni durante il trasporto), il magazzinaggio e la preservazione delle macchine a lungo termine, il test della base, l'attacco degli innesti, l'installazione e l'allivellazione delle macchine, ecc., si trovano nelle norme vigenti e nei regolamenti di installazione.

N.B.: Il contenuto dei manuali d'uso e della documentazione relativa al prodotto non fa parte dell'accordo precedente o di quello attuale, né fa parte del vincolo o del rapporto legale, nemmeno li deve modificare. Tutti gli obblighi di SIEMENS risultano dal corrispondente contratto di compera vigente che comprende anche tutte le disposizioni vigenti relative alla garanzia. Le disposizioni sulla garanzia, indicate nel contratto, non sono né ampliate né limitate con questi manuali d'uso o con la documentazione relativa al prodotto.

B 1.3 Trasporto, magazzinaggio

 **AMMONIMENTO** Per il trasporto di aggregati gati meccanici si possono usare solo le aperture, gli anelli di sospensione, event. i perni, che si trovano nelle basi. Non è ammисible appendere gli aggregati meccanici con gli anelli di sospensione delle singole macchine! La capacità portante del dispositivo di sollevamento deve essere giusta!

Le singole macchine possono appendersi solo con gli anelli di sospensione principali! La capacità portante del dispositivo di sollevamento deve essere adeguata al peso della macchina (per il peso della macchina vedi la targa dei dati di funzionamento).

 **VARNING** Det är grundläggande att allt planeringsarbete på anläggningen och allt arbete under transport, montering, uppsättning, igångsättning, underhåll och reparatörer genomförs av kvalificerad personal eventuellt kontrolleras av ansvarig professionell personal.

Samtidigt är det också viktigt att respektera följande:

- tekniska uppgifter för rätt användning (villkor för montering, anslutning, verksamhet och omgivning), som finns bland annat i katalogen, beställningsmaterial, bruksanvisningen, märk-pläten och annan produktdokumentation,
- allmänna uppsättnings- och säkerhetsföreskrifter.
- lokala regleringar och specifika krav för anläggningen
- korrekt användning av redskap, lyft- och transportmedlen,
- användning av personlig skyddsutrustning,
- skyldighet av ansvariga anställda att instruera anställda om säkerheten enligt gällande regleringar om professionell behörighet för elektroteknik och direktiv om kemiska ämnen och kemiska produkter för en säker användning av ämnen som kan orsaka hälsoskador eller miljöförörening, t.ex. reningsmedel och smörjningsmedel, lim, strykningar, o.s.v. Detaljerad information för varje produkt finns i tillhörande „Säkerhetsbeskrivning“ från tillverkaren resp. produktimportören.

Bruksanvisningarna kan inte innehålla på grund av överskådlighet all detaljerad information om möjliga konstruktionsvarianter och kan inte innehålla alla tänkbara situationer för installation, verksamhet och underhåll. Därför har man inkluderat i bruksanvisningarna generellt bara sådana föreskrifter som är nödvändiga för den rätta maskinanvändningen inom industriella områden för kvalificerad personal (se ovanstående).

I de speciella fall då akcentuerade krav ställs för maskinanvändning i icke-industriella områden (t. ex. skydd mot barnens beröring o.s.v.) är det viktigt att garantera sådana krav under uppsättning med ytterligare skyddsföreskrifter inom den konkreta anläggningen.

I fall det förekommer oklarheter sök ytterligare nödvändig information hos tillhörande SIEMENS försäljningsenheten. Vid sadant tillfälle var vänlig och uppge maskintyp och tillverkningsnummer.

DET REKOMMENDERAS STARKT ATT FÖR PLANERING, UPPSÄTTNING, IGÅNGSÄTTNING OCH SERVICE UTNYTTJA STÖD OCH TJÄNSTER AV TILLHÖRANDE KOMPETENTA SERVICE OCH MONTERING SIEMENS CENTREN OCH ORGANISATIONER.

NOTERA: För allmänna arbeten, t.ex. för kontroll av tillkomna leveranser (transportskador), langvaraktig lagring och konservering av maskiner, fundamentprövningar, uppdragning av kopplingar, installation och rättnings av maskiner och andra moment finns detaljerad information tillgänglig i gällande normer och företagsdirektiver.

NOTERA: Bruksanvisningarnas och produktdokumentationsinnehall är inte en del av tidigare eller nuvarande kontrakt, förplikelse eller laglig relation, inte heller kan bli ändrad av dessa. Alla förpliktelser av företaget SIEMENS begrundas på tillhörande köpkontrakt som också innehåller den enda gällande och kompletta garantireglering. De här kontrakt-handledningarna om garanti kan inte vidgas inte heller limiteras av bruksanvisningarna och dokumentationen.

B 1.3 Transport, lagring

 **VARNING** För transport av maskinenheter se ska du använda bara till det avsedda öppningar och lyftöglor eller tappar på grundplattorna. Maskinenheterna för ej lyftas genom att hänga upp enstaka maskiner! Observera alltid lastförmaga av lyftanläggningen i fraga!

Enstaka maskiner får hängas bara på huvudlyftöglorna! (Redskapslyftanläggning maste programmeras på maskinens vikt (för maskinens vikt se märkplaten)).

Hos motorer med tillsats- och inbyggsdelarna maste lämpliga anordningar med linledare eller utspärrning användas.

Eventuella hjälpflytöglor, t.ex. pa ventileringsskyddet o.s.v., är avsedda bara för lyftning av tillhörande enstaka delar.

Maskiner med cylindriska rullager resp. kullager som upppter både axiellt och radiellt tryck är försedda med mekanism för rotorstopp

Nel caso dei motori con incorporazioni laterali o annessi, servitevi, per l'aggancio, delle funi con il distanziatore.

Gli anelli di sospensione ausiliari, per es. sul coperchio del ventilatore e su altre parti della macchina, servono a sollevare solo queste parti.

Le macchine con cuscinetti a rulli, risp. con cuscinetti a sfere con piano di separazione inclinato, sono dotate di un dispositivo di sicurezza del rotore che serve a prevenire il detimento dei cuscinetti durante il trasporto. Questo dispositivo si puo togliere solo prima del montaggio dell'elemento di trasmissione. Qualora sia necessario trasportare la macchina dopo il montaggio dell'elemento di trasmissione, poi il rotore deve fissarsi assialmente in modo adeguato. Le macchine di forme verticali con un cuscinetto a sfere con piano di separazione inclinato vanno trasportate in posizione verticale. Nel caso di trasporto in posizione orizzontale bisogna fissare il rotore in modo adeguato prima del ribaltamento della macchina.

Se la macchina non e messa in esercizio subito, si deve magazzinare in un ambiente asciutto privo di vibrazioni.

Descrizione

B 2.1 Generalita

Per le descrizioni vedi le istruzioni principali, capitolo A2 . . . o le istruzioni supplementari, capitoli C2 . . . , D2 . . .

Montaggio

B 3.1 Istruzioni di sicurezza

AMMONIMENTO *Osservate attentamente le „Istruzioni di sicurezza generali“ indicate nel paragr. B 1.2 del presente manuale d'uso, le istruzioni relative all'uso ammissibile delle macchine ed attenetevi alle conoscenze pertinenti durante i lavori sugli impianti di corrente industriale, rispettando anche i dati specifici indicati nei manuali d'uso principali e supplementari.*

B 3.2 Installazione

B 3.2.1 Condizioni d'uso

E necessario rispettare le condizioni d'uso, i dati tecnici, in conformita ai dati indicati sulla targa e nella documentazione (vedi il paragr. B 1.2).

I motori possono essere usati negli ambienti o negli impianti a rischio della presenza dei gas e dei vapori esplosivi, secondo le regole dell'ufficio di controllo corrispondente (per il tipo di protezione contro esplosioni, il gruppo e la classe termica, vedi i dati indicati sulla targa). Valutare il pericolo di esplosione dell'ambiente di servizio spetta esclusivamente all'ufficio accreditato.

Per l'uso nei paesi dell'UE e necessario rispettare le norme seguenti:

- nel caso dei motori in versione antideflagrante (gruppi IIA, IIB, a IIC) per l'esercizio negli ambienti a rischio di esplosione dei gas e dei vapori in-fiammabili valgono EN 60079-10 e i regolamenti di installazione.

Per l'uso in altri Paesi valgono le corrispondenti norme nazionali e i regolamenti di installazione.

ATTENZIONE *Sulle parti dell'incastellatura delle macchine elettriche possono eventualmente sorgere temperature fino a 100°C o addirittura più elevate e perciò è necessario impedire il contatto con queste parti. Per questa ragione non può essere in contatto con l'incastellatura e nemmeno può essere ad essa attaccata nessuna parte sensibile a temperature elevate, come sono per es. i conduttori normali o i pezzi elettronici.*

B 3.2.2 Lubrificazione

Per lubrificazione della macchina prima della sua messa in esercizio dopo un magazzinaggio più lungo di 2 anni, vedi le istruzioni supplementari relative ai cuscinetti, capitolo D3 . . .

B 3.2.3 Condizioni di raffreddamento

Nell'installazione della macchina bisogna rispettare le condizioni necessarie del raffreddamento:

- nel caso delle macchine raffreddate ad aria circostante, assicurate che l'aria possa circolare liberamente dentro e fuori. L'aria calda sul lato d'uscita non puo essere aspirata di nuovo.

för att undvika lagerskador under transport. Den här mekanismen ska borttagas bara efter uppdragning av deviationselementet. Om maskinen maste transportereras efter uppdragning av deviationselementet andra lämpliga atgärder för axiellt rotorfixering maste användas. Vertikalt konstruerade maskiner med individuella lager med axiellt tryck ska transportereras i det vertikala verksamhetläget. I speciella fall da transport i det horisontala läget blir nödvändigt maste rotn fixeras innan längskiftning.

I fall maskinen inte ställs direkt i verksamhet maste den lagras i torrt utrymme utan vibrationer.

Beskrivning

B 2.1 Allmäntt

För beskrivningen se huvudanvisningen avsnitt A2 . . . eller kompletterande anvisningarna C2 . . . , D2 . . .

Uppsättning

B 3.1 Säkerhetsföreskrifter

VARNING *Följ noggrant „Allmän säker hetsinformation“ i avsnittet B 1.2 av den här bruksanvisningen, föreskrifter om tillaten användning av maskiner och om nödvändiga specialiserade kunskaper för arbete i starströmsanläggningar, samt specifika uppgifter som star i huvud- och komplementerande anvisningarna.*

B 3.2 Uppställning

B 3.2.1 Användningsvillkor

Det är viktigt att respektera användningsvillkor, tekniska uppgifter enligt märkplaten och teknisk dokumentation (se avsnittet B 1.2).

Motorer kan vara verksamma i områden eller verksamhetsanläggningar med explosionsfara på grund av explosiva gaser och angor enligt föreskrifter av tillhörande kontrollnämnden (explosionsskyddstyp, grupp och temperaturklass se märkplaten). Klassificering av explosionsfara tillhör uteslutande den bestämda nämnden.

Vid användning inom EU länderna maste följande normer respekteras:

- för motorer med icke-explosiv konstruktionsvariant (grupp IIA, IIB, och IIC) för placering i område med explosionsfara på grund av brinnande gaser och angor EN 60079-10 samt anläggningarnas föreskrifter.

För användning i andra länder gäller motsvarande nationala normer och grundläggande föreskrifter.

OBSERVERA *Pa vissa delar av skap av elektriska maskiner kan uppsta temperaturerna upp till 100°C och högre, därför är det viktigt att undvika kontakt med dessa delar. Fran samma anledning far inte i närheten av dessa delar finnas nagra temperaturkänsliga delar som t.ex. vanliga ledningar eller elektroniska konstruktionsdelar, de kan inte heller vara fastsittande här.*

B 3.2.2 Smörjning

För nödvändiga atgärder som berör smörjningen inna verksamhetsuppställning efter lagring som varit längre än 2 ar se kompletterande anvisning i avsnitt D3 . . .

- nel caso delle macchine di costruzioni verticali con l'afflusso dell'aria dall'alto, le aperture di accesso devono essere protette tramite un coperchio adeguato. Nel caso delle macchine con l'eduzione dell'aria in direzione verso l'alto, si producono e si installano coperchi adeguati alle condizioni locali.

B 3.2.4 Bilanciamento

Smontate il dispositivo di sicurezza del rotore per il trasporto. Rispettate i dati sull'estremità dell'albero!

I rotori sono bilanciati dinamicamente. Normalmente i rotori sono bilanciati con mezzo incastro, potendo essere bilanciati con incastro intero a richiesta. Il modo del bilanciamento è indicato sulla parte frontale dell'estremità dell'albero ("H" bilanciamento con mezzo incastro a maschio, "F" bilanciamento con l'incastro a maschio intero).

Il modo del bilanciamento dell'elemento di trasmissione deve corrispondere al bilanciamento del rotore. Nel caso del bilanciamento con mezzo incastro a maschio e con l'elemento di trasmissione corto, quando l'incastro dell'estremità dell'albero del motore sporge dall'elemento di trasmissione oltre il contorno dell'albero, è necessario togliere questa parte dell'incastro. Si raccomanda svolgere tale operazione nel caso di giri elevati (sopra il valore di 1000 min⁻¹) e nel caso di esigenze maggiori per la precisione del bilanciamento.

Gli elementi di trasmissione possono essere montati o smontati solo con l'uso dei dispositivi adeguati.

B 3.2.5 Condizioni di montaggio

Gli incastri a maschio nelle estremità degli alberi sono bloccati per prevenire la loro eiezione solo durante il trasporto.

Qualora, nel caso delle macchine con due estremità dell'albero, non venga attaccato l'elemento di trasmissione su una di esse, poi bisogna bloccare l'incastro a maschio non usato contro la sua eiezione. Nel caso del bilanciamento di tipo "H", bisogna accorciare l'incastro a maschio non usato a mezza lunghezza.

L'andamento tranquillo, privo di vibrazioni e condizionato dalle basi stabili, dall'allivellazione accurata della macchina, event. dal montaggio corretto della macchina a flangia e dal bilanciamento preciso degli elementi di trasmissione attaccati all'albero.

Per l'allivellazione della macchina, inserite delle lamiere sottili sotto i piedi al fine di evitare lo sforzo eccessivo del motore. Il numero delle lamiere inserite dovrebbe essere il minimo possibile.

Per le istruzioni dettagliate riguardanti l'installazione, l'allivellazione della macchina e l'attacco degli elementi di trasmissione, vedi i regolamenti di montaggio corrispondenti, event. le norme di lavoro (vedi anche N.B. nel paragr. B 1.2).

Nel caso delle macchine con l'estremità dell'albero tendente verso l'alto, è necessario fare tali provvedimenti da impedire che l'acqua entri nel cuscinetto superiore.

Le macchine che, in base alla loro forma, si attaccano con piedi al muro, vanno appoggiate o incastrate con pioli di sotto.

Nel caso delle macchine con comando a cinghia, bisogna regolare la giusta tensione della cinghia.

ATTENZIONE La tensione della cinghia troppo elevata comporta deterioramento del cuscinetto e dell'albero. I valori ammissibili sono indicati nel catalogo o possono essere comunicati a richiesta.

B 3.2.6 Provvedimenti di protezione

Si richiama attenzione ai generali provvedimenti necessari per la protezione dal contatto con le parti rotanti (congiunzioni, puleggia, ecc.).

Per il comando delle pompe si deve assicurare, tramite i dispositivi di sicurezza (per es. tramite la valvola di ritengo nella tubatura o tramite il bloccaggio della rotazione regressiva del comando) che le macchine non si mettano a girare in direzione opposta in conseguenza al mezzo trasportato, dopo lo scollegamento dalla rete.

B 3.2.7 Rumore

Nel caso delle macchine normali, il livello della pressione del rumore emesso oscilla tra 60 e 80 dB(A). I dati indicati in questo manuale d'uso valgono per tutte le macchine. I valori dettagliati, a seconda della forma, del raffreddamento e delle rotazioni, sono indicati nel catalogo, rispett. nella documentazione relativa alla produzione.

Le macchine sono sostanzialmente disegnate per una vasta gamma delle condizioni di funzionamento e di installazione. Con ciò

B 3.2.3 Kyllningsvillkor

Under uppställningen maste nödvändiga kyllningsvillkor försäkras:

- hos maskiner med kyllning genom omgivningsluft maste kyllningsluft kunna strömma utan hinder i riktning mot maskinen och därför. Den varma luften far inte sugas in igen.
- hos maskiner med vertikal konstruktion som har luftgang uppfiran maste alla öppningar för luftgang skyddas med en huva. Hos maskiner med luftutgang upp maste man tillverka och installera skydd beroende pa lokala omständigheter.

B 3.2.4 Utbalanseringsförhållande

Demontra eventruell mekanism för rotorstopp. Respektera alla föreskrifter som star pa axelända!

Rotorerna är dynamiskt utbalanserade. För axeländarna med passkil är rotor pa ett standart sätt utbalanserade med halvpasskill och efter beställning med en hel passkill. Utbalanseringssätt finns beskriven pa axeländasframsida ("H" utbalansering med halvpasskill, "F" utbalansering med hel passkill).

Utbalanseringssätt beror pa rotorsutbalanseringstyp för deviationselement. För halvpasskillsutbalansering och för kortare deviationselement gäller det att ta bort genom flottagning eventuell del av passkilen som sticker ut ut deviationselement och ovan axelskontur. Man rekommenderar maskinsutbalansering beroende pa varvantalet (över 1000 min⁻¹) och pa akcentuerade utbalanseringskraven. Deviationselementen ska dras upp eller ner med hjälp av lämpliga anordningar.

B 3.2.5 Uppställningsvillkor

Passkilen pa axeländar är säkrade mot eventuell utfall bara under transporten.

fall maskinen med två axeländar inte har uppdragning av deviationselementet pa en av ändorna, försäkra oanvänt passkil mot utsvingning. Hos utbalanseringstyp „H“ förkorta passkilen pa ungefär halvan av längden.

Det är nödvändigt för att ha lugn gang utan vibrationer att skapa ett stabilt fundament resp. stabil hängning av maskinen vid flänsbefästning, precis maskinutbalansering och rätt utbalansering av delar som dras upp pa axelända.

För utbalansering kan tunna bleckplatar placeras under fötterna, sa kan undvikas deformationer i samband med överspänning. Antalet bilagor ska vara det minsta möjliga, d.v.s. använd sa lite bilagor pa varandra som möjligt.

Detaljerade föreskrifter för uppdragning av deviationselementen, installation och utbalansering av maskinerna se eventuella tillhörande „Monteringsskrifter“ resp. „Arbetsregleringar“ (se också NOTERA i punkten B 1.2).

Hos maskiner med axelända riktat uppåt var säker pa att vatten inte kan komma i i lagret uppe.

Maskiner som pa grund av sin form fastställas med fötterna pa vägen ska stödjas nerifran eller förstiftas.

När det gäller remdriften ska maskiner installeras pa spänninglinjaler sa att rätt spänning av remdriften möjliggörs.

OBSERVERA Förr remspänning är farlig för bade lager och axel. Tillatna limiter är förtydligade i katalogsdokumentationen eller sa uppges när man fragar.

B 3.2.6 Skyddsöreskrifter

Var god och notera nödvändiga allmäna föreskrifter för skydd mot kontakt med roterande delar (kopplingar, remskivor o.s.v.).

Hos pumpdriften maste man genom användning av lämpliga säkerhetsanordningar (t.ex. bakslagsventiler i anläggning eller blockerad av rekylspärning för driften) försäkra att maskiner inte kan sättas igang tillbaka strömmande fodermediet.

B 3.2.7 Öväsen

Vanliga maskiner har niva av akustiskt tryck mellan 60 upp till 80 dB(A). Uppgifter i den här bruksanvisningen gäller för alla maskiner. Mer detaljerad information beroende pa formen, kyllningssätt och varvantalet kan hämtas från katalogerna resp. produktdokumentation.

Maskiner är överhuvudtaget avsedda för bredd användning när det gäller verksamhets och uppställningsvillkor. Pa sadant sätt paverkas starkt öväSENS emission (t.ex. fast fundament eller fundament isolerat mot vibrationer, verksamhet med frekvensomformare,

si influenza notevolmente il livello del rumore (per es. basi rigide o basi isolate contro vibrazioni, funzionamento con convertitore, raffreddamento proprio, raffreddamento esterno, circuito chiuso o uso degli elementi per ammortizzazione del rumore, ecc.).

Nelle condizioni d'applicazione concrete, per es. nel caso dei motori nelle macchine utensili, i valori del livello del rumore durante l'andamento sono verificabili, rispettando tutti i fattori, solo tramite la loro misurazione direttamente sul posto.

B 3.3 Collegamento

B 3.3.1 Generalità

Per i dettagli relativi alle morsettiera, vedi il capitolo C . . . morsettiera.

Rispettate la tensione della rete secondo la targa dei dati di funzionamento. Adattate il cavo di collegamento al caricamento della corrente nominale e alle condizioni del funzionamento (per es. temperatura ambiente, modo di installazione, lunghezza, ecc.). Il collegamento nella morsettiera si svolge senza teste di cavo. Il motore va collegato secondo lo schema di collegamento incollato nel coperchio della morsettiera.

Per il collegamento del conduttore di protezione esterno vi sono a disposizione i morsetti sull'incastellatura.

B 3.3.2 Indicazione dei morsetti


Nel caso dei motori asincroni, per l'indicazione dei morsetti secondo EN 60034-8 valgono le seguenti definizioni, per es.:

Numero per la quantità dei poli nel caso dei motori a commutazione dei poli (numero basso corrisponde a rotazioni basse) o, nel caso particolare, per l'avvolgimento separato.

Indicazione delle fasi (U, V, W).

Indicazione degli inizi, e delle fini, event. delle diramazioni dell'avvolgimento (nel caso di più di un'uscita dall'avvolgimento).

Numero supplementare, indicante i morsetti paralleli di un'adduzione di corrente.

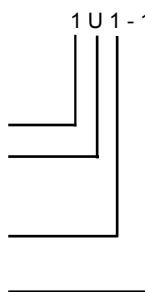

B 3.3.3 Direzione della rotazione

Qualora i conduttori della rete siano collegati in ordine delle fasi L1, L2, L3 ai morsetti U, V, W, poi la direzione della rotazione è verso destra. Se, in conformità a EN 60034-8 (risp. IEC 60034-8), due fasi si scambiano, cioè se i fili adducenti in ordine L1, L2, L3 si collegano ai morsetti V, U, W (o U, W, V oppure W, V, U), poi la direzione è verso sinistra.

Nel caso delle macchine che permettono la rotazione solo in una direzione, la direzione della rotazione e il corrispondente ordine delle fasi vengono indicati sulla targa dei dati di funzionamento.

- solo rotazione in direzione verso destra U, V, W
- solo rotazione in direzione verso sinistra V, U, W

Sul coperchio del ventilatore vi è sistemata la targa indicante la direzione della rotazione.

Questa limitazione della direzione della rotazione riguarda la macchina individuale, per es. il proprio ventilatore assiale per una direzione della rotazione. La limitazione della direzione della rotazione è condizionata da un impianto, come per es. dagli elementi aggiuntivi o dall'impianto azionario, non è individuabile dall'indicazione menzionata sopra, e perciò si deve definire e controllare solo nel momento in cui la macchina viene collegata.

Ogni motore deve essere protetto contro lo sviluppo di un'inammisibile sovratemperatura, tramite una protezione dipendente dalla corrente o attraverso un altro dispositivo equivalente. Rispettate i dispositi raccomandati in IEC 364, le norme nazionali e i regolamenti di installazione. Nel caso dei motori a commutazione dei poli, è richiesto un dispositivo protettivo di bloc-caggio separato per ogni posizione.

Qualora il numero del tipo dei motori antideflagranti venga completato dalla lettera "X", poi bisogna prendere misure particolari, in accordo con il protocollo di prova.

B 3.3.4 Controllo

ATTENZIONE: Nel caso delle macchine con tastatori di temperatura, il collegamento al sistema di controllo e il comando devono essere effettuati così che, dopo l'arresto della protezione termica e dopo il conseguente raffreddamento, sia eliminato il rischio di

självkyllning, främmande kyllning, stängd krets eller användning av element för oväSENS nerdämpning o.s.v.).

För konkreta arbetsförhallanden och applikationer, t.ex. motorer på arbetsmaskinerna, kan ovesensvärdet i verksamhet mätas bara direkt på plats under maskinens gang genom att respektera alla faktorer.

B 3.3 Anslutning

B 3.3.1 Allmänt

Detaljer för anslutningsladorna se avsnitt C... anslutningslada.

Var noggran med nätspänning enligt märkplaten. Anslutningskabel justeras enligt nominell ström och anläggningsrelaterade omständigheter (t.ex. omgivningenstemperatur, typ av installation, längd o.s.v.). Anslutning i anslutningslada genomförs utan kabelögler. Maskiner ska anslutas enligt anslutningsschemat som finns limmat i anslutningsladanslock.

För att ansluta ytter skyddsledning finns det alltid tillgängliga klämmor pa skapet.

B 3.3.2 Beteckning av klämmor

För klämmorsbeteckning enligt EN 60034-8 gäller för asynkrona motorer följande definition t.ex.:

Identifikationsnummer för polnummersordning hos polomkopplingsbara motorer (lagt nummer motsvarar lagt varvantal) eller för speciella fall för fördelad vindning.

Fasbeteckning (U, V, W)

Beteckning för början, slut av vindningen, resp. för vindningsuttag (i fall det finns flera än ett vindningsuttag.)

Ytterligare identifieringsnummer som betecknar parallell klämmor för en nätnslutning.

1 U 1 - 1

B 3.3.3 Rotationsriktning

Om nätnledningar anslutas i fasordning L1, L2, L3 på klämmor U, V, W, då är rotationsriktning till höger. Om man byter ut i enhet med EN 60034-8 (resp. IEC 60034-8) två faser, d.v.s. anslutningarna i ordning L1, L2, L3 anslutas till klämmor V, U, W (eller U, W, V eller W, V, U), då är rotationsriktning till vänster.

Maskiner som kan rotera bara i en riktning har rotationsriktning förtydligad pa sin märkplat tillsammans med fasordning.

- bara högerrotationsriktning U, V, W
- bara vänsterrotationsriktning V, U, W

Pa ventilatorsskyddet finns plat som innehåller beteckning över rotationsriktning.

Den här rotationsriktningsinskränkningen beror pa själva maskinen, t.ex. pa själva axiella ventilatorn för en rotationsriktning. Rotationsriktningsinskränkningar beror pa anläggningskaraktär, t.ex. inbyggsdelar eller driftmaskiner, det är omöjligt att ta reda pa sadant i förväg pa grund av ovannämnda uppgifter, detta kan uppges och kontrolleras efter maskinens uppställning.

Varje motor maste skyddas mot otillaten uppvärmning av strömbehoende skydd eller likvärdig anordning. Respektera rekommendation IEC 364, nationala normer och anläggningsföreskrifter. Hos polomkopplingsbara motorer krävs det en självständig skyddsordning för varje omkopplingsposition.

Om tillsammans med typatesteringsnummer för icke explosiva motorer finns det också bokstaven "X", da maste speciella atgärder enligt prövningsprotokollet genomföras.

B 3.3.4 Kontroll

OBSERVERA: Hos maskiner med temperatursensor maste anslutning och körsning genomförs pa ett sadant sätt sa att efter avstängning av värmeskyddet och följande nerkyllning omöjliggörs fara genom en oväntad automatisk igenpaslagning av anordning.

B 3.3.5 Finala atgärder

Innan man stänger anslutningsladan var vänlig och kontrollera om:

- alla ledningar och kopplingar är anslutna enligt inlimat schema.
- om det är rent inne i anslutningsladan och det finns inga lednings och isolationsrester.

un inatteso riavviamento automatico dell'impianto il che potrebbe causare degli stati pericolosi.

B 3.3.5 Provvedimenti conclusivi

Prima della chiusura della scatola della morsettiera, bisogna controllare se:

- tutti i conduttori e gli attacchi sono collegati correttamente secondo lo schema incollato.
- l'interno della morsettiera è pulito e privo dei residui dei conduttori e dell'isolazione.
- tutti i bulloni, interfacce, morsetti e tutte le parti adduenti sono ben avvitati (vale anche per gli eventuali morsetti protettivi e ausiliari non usati).
- le distanze tra le parti sotto tensione sono $\geq 8\text{ mm}$ per 500 V, $\geq 10\text{ mm}$ per 690 V, $\geq 14\text{ mm}$ per 1,1 kV. Attenzione alle estremità sporgenti dei conduttori.
- i fili adduttori sono sistemati liberamente e se la loro isolazione non è danneggiata.
- i morsetti di uscita dei cavi non usati sono chiusi con un turaccio omologato e se tutte le parti di raccordo sono ben avvitate (cioè sono sbloccabili solo con l'aiuto di arnesi).
- tutte le guarnizioni e i piani di guarnizione del coperchio della morsettiera sono funzionali. Qualora la guarnizione dei giunti sia ottenuta tramite il contatto dei piani di guarnizione di metallo, poi bisogna pulirli attentamente e dopo lubrificarli leggermente.
- i morsetti di uscita dei cavi corrispondono alla protezione, al modo di installazione, al diametro ammissibile per i fili adduenti, ecc. e se sono attaccati secondo i regolamenti.
- sono usati i morsetti di uscita dei cavi omologati di categoria 2G o 2D con protezione di almeno IP 56.

B 3.4 Prova di isolazione

Prima che la macchina sia messa in esercizio per la prima volta e anche dopo il suo lungo magazzinaggio o dopo un lungo riposo del motore, è necessario verificare, attraverso la tensione continua, la resistenza dell'isolazione dell'avvolgimento rispetto all'incastello-latura.

 **AMMONIMENTO** *Durante la misurazione e immediatamente dopo di essa, i morsetti sono sotto tensione pericolosa e perciò non è permesso toccarli. Nel caso dei fili adduttori della rete, assicurate che non possa essere addotta la tensione sui morsetti (vedi paragr. B 5.1).*

La misurazione della resistenza di isolazione si effettua secondo il manuale d'uso dell'apparecchio usato.

Le istruzioni relative a vari metodi di misurazione sono indicate anche nei regolamenti di montaggio e nelle norme di lavoro.

La misurazione della resistenza di isolazione nelle macchine a bassa tensione è generalmente ammissibile solo con la tensione di misurazione non eccedente il valore di 500 V. Una tensione più alta si può applicare solo nelle macchine nuove, ammesso che il valore fosse misurato prima con la tensione di 500 V e il valore ammissibile non fosse stato oltrepassato.

Durante la misurazione bisogna attendere finché si raggiunge il valore finale della resistenza.

I valori minimi della resistenza di isolazione e quelli della resistenza di isolazione critica (per la misurazione a temperatura dell'avvolgimento pari a 25°C) nonché i valori della tensione della misurazione, sono indicati, a seconda della tensione nominale della macchina, nella tabella seguente.

	Valori massimi durante la tensione nominale UN < 2 kV
Tensione della misurazione	500 V- (min. 100 V-)
Resistenza di isolazione minima negli avvolgimenti nuovi, puliti o riparati	10 MΩ
Resistenza di isol. critica, specifica, dopo un lungo periodo di andamento	0,5 MΩ/kV

Gli avvolgimenti secchi, nuovi, presentano la resistenza di isolazione di valori oscillanti tra 100 MΩ e 2000 MΩ, eventualmente di valori addirittura più alti. Se il valore della resistenza di isolazione è al limite minimo, esso può essere causato dall'umidità o dall'inquinazione dell'avvolgimento. Se il valore cala sotto il valore minimo, individuate la causa ed eventualmente asciugate l'avvolgimento.

- alla klämmeskruvar och motsvarande indragningsdelar är fastskruvade (gäller även för eventuella oanvända skydds och hjälplämmor).
- luftavstånd är upprätthållt för delar under spänning $\geq 8\text{ mm}$ för 500 V, $\geq 10\text{ mm}$ för 690 V, $\geq 14\text{ mm}$ för 1,1 kV. Observera över-skridande och staende ledningsänder.
- om oanvända lindragningsluckor är stängda med certifierad lock och avstängningsknappar fastskruvade (d.v.s. att man kan kössna dem bara med hjälp av redskap).
- alla tätningsar och tätningsytor i anslutningsladan är funktionella. I fall täthet uppnast genom metala tätningsytor, da är ordentlig rengöring och lätt smörjning nödvändig.
- om anläggningsindragningarna och ledningarna motsvarar skyddsgraden, kabel och ledningsindragningarna är lämpliga med sitt läggnings och indragningssätt, tillaten ledningsdiameter o.s.v., och om de är monterade enligt föreskrifter.
- om bara godkända kabelladdningar av kategori 2G eller 2D med minimalt skydd IP 56 har används.

B 3.4 Isolationsprövning

Innan den första igangsättningen och också efter längre lagring eller stillastaende motor maste man pröva isolationsmotstand av vindningen mot skapet med likspänning.

 **VARNING** *Under mätning och direkt efter är klämmor under farlig spänning och det är inte tillatet att röra vid dem. Om det finns kopplad nätleddning var säker att spänning inte kan bli tillförd (se avsnitt B 5.1).*

Mätning av isolationsmotstand genomförs enligt bruksanvisning av maskinen i fraga.

Föreskrifter för olika mätningssmetoder finns tillgängliga också i monteringsföreskrifterna och anläggningsregleringarna.

Mätning av isolationsmotstand på lagspänning-maskiner är bara med spänning upp till 500 V. Högre spänning får användas bara undantagsvis hos nya maskiner och bara i det fallet att man har mätit först värdet med spänning 500 V och tillatet värde inte har överskridts da.

Under mätningen maste man vänta till det finala motstandsvärdet uppnats.

Minimala värden för isolationsmotstand och kritisk isolationsmotstand (för matning med vindningstemperatur 25°C) och vidare för mätningsspänning finns tillgängliga i följande tabell beroende pa nominell spänning av maskinen.

	Max. värde för nominell spänning UN < 2 kV
Mätningsspänning	500 V- (min. 100 V-)
Minimal isolationsmotstång för nya, rengjorda eller reparerade vindningar	10 MΩ
Kritisk, specifik isolationsmotstånd efter längre verksamhetstid	0,5 MΩ/kV

Torr, nya vindningar har isolationsmotstand mellan 100 MΩ till 2000 MΩ eventuellt högre. Om värdet ligger nära det minimala värdet, kan det bero pa fuktigheten eller vindningsföreningen. Om värdet har sjunkit under det minimala värdet, ta reda pa orsaken och torka upp vindningen.

NOTERA: I fall ni torkar upp rengjorda vindningar tänk pa att isolationsmotstand hos varm vindning är lägre. Den rätta mätningen av isolationsmotstand är möjligt bara för mätning av vindning som kylts ner till omgivningstemperatur (ca 20.....30°C).

Under verksamhet kan vindningsisolationsmotstand sjunka beroende pa omgivningsfaktorer och verksamhetsfaktorer. Kritiskt värde för isolations-motstånd för vindningstemperatur 250C kan räknas ut beroende pa nominell spänning genom att multiplicera nominell spänning och specifik kritisk isolations-motstands-värde enligt tabellen (MW/kV), till exempel kritisk motstånd för UN = 690V :

$$0,69\text{ kV} \times 0,5\text{ MΩ/kV} = 0,345\text{ MΩ}$$

I fall det händer att under verksamhet ligger det uppmätta värdet för isolationsmotstånd över den uträknade kritiska isolationsmotstånden, far maskinen fortsätta vidare. När man far kritisk isolationsmotstånd eller värdet sjunker under det kritiska isola-

N.B.: Dopo l'eventuale prosciugamento degli avvolgimenti puliti, tenete a mente il fatto che la resistenza di isolazione negli avvolgimenti riscaldati è più bassa. La valutazione corretta della resistenza di isolazione è possibile solo attraverso la misurazione fatta dopo il raffreddamento dell'avvolgimento a temperatura ambiente (circa 20 . . . 30°C).

Durante l'esercizio, la resistenza di isolazione può calare, in conseguenza agli effetti dell'ambiente e delle condizioni di servizio. Il valore critico della resistenza di isolazione a temperatura dell'avvolgimento pari a 25 °C si calcola moltiplicando la tensione nominale (kV) per la specifica resistenza critica ($M\Omega/kV$) secondo la tabella,

per es. la resistenza critica per UN = 690V:

$$0,69 \text{ kV} \times 0,5 \text{ } M\Omega/kV = 0,345 \text{ } M\Omega$$

Se il valore misurato della resistenza di isolazione durante l'esercizio è più alto del valore calcolato della resistenza di isolazione critica, la macchina può continuare ad essere in esercizio. Se si raggiunge la resistenza di isolazione critica o se si ha un valore più basso della resistenza di isolazione critica, poi bisogna prosciugare gli avvolgimenti, event. e necessario pulirli accuratamente ed asciugarli con il rotore smontato. Qualora il valore misurato si avvicini a quello critico, è necessario ripetere la misurazione in intervalli più brevi o pulire gli avvolgimenti.

Durante la misurazione è necessario rispettare le norme relative agli ambienti a rischio di esplosioni dei gas e dei vapori.

B 3.5 Messa in esercizio

B 3.5.1 Preparativi:

Dopo il montaggio o dopo le revisioni, controllate o verificate se:

- il montaggio effettuato e le condizioni di servizio sono d'accordo con i dati indicati sulla targa dei dati di funzionamento (tensione, corrente, frequenza, collegamento, forma, protezione, raffreddamento, ecc.), eventualmente con la documentazione consegnata.
- la macchina è montata, installata ed allivellata a regola.
- gli elementi di trasmissione sono bene aggiustati (per es. la tensione della cinghia, l'allivellazione e il bilanciamento dell'innesto, il gioco radiale e la corretta posizione assiale nonché il gioco degli innesti).
- è rispettato il valore minimo della resistenza di isolazione (vedi B 3.4, vale anche dopo pause prolungate nel servizio).
- la macchina è collegata in direzione di rotazione giusta (vedi B 3.3.3).
- niente ostacola l'afflusso dell'aria di raffreddamento (vedi B 3.2.3), il rotore può girare liberamente.
- tutte le viti di fissaggio e le parti di giunzione, compresi i giunti elettrici, sono ben stretti (vedi B 3.3.5).
- i giunti di terra e i giunti equipotenziali sono attaccati correttamente.
- i cuscinetti, a seconda della versione, sono lubrificati, event. se contengono la quantità sufficiente del mezzo lubrificante, secondo i dati indicati sulla targa dei dati di funzionamento (vedi il manuale d'uso, capitolo D).
- l'eventuale isolazione del cuscinetto non è accavalcata (il tipo dei cuscinetti è indicato sulla targa particolare).
- gli eventuali dispositivi supplementari (protezione termica nell'avvolgimento o nel cuscinetto, ris-caldamento anticondensante, ecc.) sono collegati giustamente e sono funzionali.
- sono state installate protezioni per evitare il contatto con le parti mobili o con le parti sotto tensione; nel caso di un'estremità dell'albero non usata, l'incastro a maschio e bloccato contro la sua eiezione (viz B 3.2.5).
- l'eventuale raffreddamento esterno e funzionale è collegato bene e se non ostacola l'andamento tranquillo della macchina.

N.B.: Questo elenco non è completo. Altri controlli si rivelano necessari, secondo le istruzioni supplementari o secondo le condizioni specifiche per l'impianto nel luogo di esercizio.

B 3.5.2 Azionamento:

Per una normale messa dei motori in esercizio, dopo l'installazione o dopo le revisioni, bisogna rispettare le seguenti raccomandazioni:

- avviate la macchina a vuoto, accendendo l'interruttore di carico, e non spegetela troppo presto.
- controllate durante l'andamento il rumore o le vi-brazioni nei cuscinetti e negli scudi del supporto, durante l'andamento.

tionsmotstandsvärdet, maste vindningen torkas upp, eventuellt med demonterad rotorn ordentligt rengöras och torkas. Om det uppmätta värdet närmar sig det kritiska värdet, är det nödvändigt att i fortsättningen kontrollera isolationsmotstand i kortare intervaller eller rengöra vindningen.

Under mätningen gäller föreskrifter för område med explosionsfara av gaser och angor.

B 3.5 Igangsättning

B 3.5.1 Förberedelser:

Efter uppställning eller revisioner kontrollera eller ta reda på om :

- montering och verksamhetsföreskrifter stämmer med uppgifterna på märkplaten (spänning, ström, frekvens, anslutning, form, skydd, kylnings o.s.v.) och eventuellt med levererad dokumentation.
- maskinen är rätt monterad, uppställd och utbalanserad.
- deviationselementen har rätt inställning (t.ex. remspänning, utbalansering och utvägning av kopplingar, radialspel och axial ledning, rätt axialspel och position för kopplingar).
- det minimala värdet för isolationsmotstand stämmer (se B 3.4, gäller efter längre verksamhetsavbrott).
- maskinen är ansluten med rätt rotationsriktning (se B 3.3.3).
- ingenting hindrar kylluftsingang (se B 3.2.3), rotorn kan cirkulera utan hinder.
- alla fastställande skruvar och föreningselement inklusive elektriska anslutningar är fastskruvade (se B 3.3.5).
- jordningsledningar och potentialbalanserings-ledningar är rätt genomförda.
- lager är beroende på versionen rätt smörjda, eventuellt har tillräcklig mängd av smörningsmedel enligt uppgiften på märkplaten (se bruksanvisning avsnitt D).
- eventuell lagerisolering inte är överbryggd (lagerisolationsotyp finns på en kompletterande märkplat).
- eventuella tillsatsanordningar (värmesensor i vindningen eller i lager, antikondensersupp-värming o.s.v.) är rätt installerade och fungerande.
- alla atgärder för skydd mot beröring av rörliga delar eller delar under spänning är genomförda; hos eventuell andra axellänta är passkilen säkrad mot utsvängning (se B 3.2.5).
- eventuella främmande kylningsar är verksamma och rätt anslutna och under gang gar inte mot lugn maskinengang.

NOTERA: Den här listan är inte komplett. Andra kontroller är nödvändiga enligt kompletterande bruksanvisningarna eller specifika förhållanden pa anläggningarna.

B 3.5.2 Pasättning :

Efter uppställning eller revisioner rekommenderas följande för en normal pasättning av motorer i verksamhet:

- starta maskin utan belastning med effektbrytare och stäng inte av för tidigt.
- under gang kontrollera oväsen eller vibrationer på lager och lagerplatrar.
- i fall gangen inte är lugn eller oväsen för stor, stäng av maskinen och ta reda pa orsaken inna maskinen star stilla.
- i fall mekanisk gang blir bättre direkt efter avstängning, handlar det om magnetiska eller elektriska orsaker. Om mekanisk gang efter avstängning inte blir bättre, är det mekaniska orsaker: t.ex. fallande utbalansering av elektriska maskiner eller arbetsmaskinen, otillräcklig utbalansering av maskinsystemet.
- vid gang utan brister kan maskinen belastas. kontrollera lugn gang, läs av värden för spänning, ström och effekt och anteckna också motsvarande värden för arbetsmaskinen.
- efter att ha uppnatt stabiliserad gang, protokollföra lager och vindningstemperatur om användna maskiner gör detta möjligt.

B 3.5.3 Avstängning

Stänga av motorernas effektbrytare och låt maskinen avsluta gang utan att bromsa.

Om maskinen inte har automatisk köring, sätt pa antikondensersuppvarmning.

- nel caso dell'andamento turbolento o nel caso di rumorosità eccessiva, spegnete la macchina e individuate la causa durante l'arresto.
- qualora l'andamento meccanico migliori immediatamente dopo l'arresto, si tratta di una causa di carattere elettrico o magnetico. Se l'andamento meccanico non migliora dopo l'arresto, poi le cause sono di carattere meccanico: per es. lo sibilanciamento del rotore del motore o della macchina azionata oppure l'allavallazione insufficiente dell'aggregato.
- nel caso dell'andamento meccanico corretto, caricate la macchina. Controllate l'andamento e segnate i valori della tensione, della corrente e la potenza. Se possibile, segnate anche i valori corrispondenti della macchina azionata.
- dopo il raggiungimento dello stato costante, controllate e segnate la temperatura dei cuscinetti e degli avvolgimenti, se gli apparecchi usati lo permettono.

B 3.5.3 Arresto

Spegnete gli interruttori di carico e lasciate la macchina arrestarsi senza frenarla.

Se la macchina non è dotata di comando automatico, accendete il riscaldamento anticondensante.

Andamento

B 4.1 Istruzioni di sicurezza

 **AMMONIMENTO** *Rispettate accuratamente le „Istruzioni generali di sicurezza“ nel paragrafo B 1.2 del presente manuale d'uso, e le conoscenze tecniche indispensabili per il lavoro sugli impianti di corrente industriale.*

I coperchi che proteggono dal contatto con le parti scoperte o rotanti, o quelli che sono necessari per l'afflusso dell'aria e per il raffreddamento efficace, non possono aprirsi durante l'andamento (vedi anche il paragr. B 5.1).

Con il comando disegnato appropriatamente e con il controllo delle rotazioni deve essere garantito che le rotazioni non oltrepassino il valore indicato sulla targa dei dati di funzionamento.

B 4.2 Avviamento, arresto

Si presume che l'avviamento e l'arresto si svolgano normalmente attraverso il comando automatico.

I dettagli tecnici si possono trovare nel capitolo B 3.5, in cui vengono descritti i provvedimenti fondamentali effettuati dopo l'installazione o dopo le revisioni.

 **AMMONIMENTO** *Delle anomalie rispetto all'andamento normale (valori Vozu maggiori della potenza as-sorbita, di temperatura o di oscillazioni, suoni o odori inconsueti, attivazione di impianti di protezione e di sicurezza, ecc.) indicano il malfunzionamento della macchina. Su questo fatto deve essere avvisato immediatamente il personale responsabile per la manutenzione, al fine di prevenire dei danni materiali o delle gravi lesioni di persone.*

NEL CASO DI DUBBI, SPEGNETE SUBITO IL RELATIVO PROPULSOR!

B 4.3 Intervalli nell'andamento

I generali provvedimenti indispensabili da effettuare con le macchine a riposo pronte per l'andamento:

- tramite il riscaldamento anticondensante, assicurate che la macchina rimanga asciutta.
- nel caso di intervalli nell'andamento prolungati, regolarmente, almeno una volta al mese, mettete la macchina in esercizio o almeno fate girare il rotore.

Nel caso delle macchine dotate dei cuscinetti a rulli, c'è rischio di deterioramento dei cuscinetti a causa di vibrazioni agenti dall'esterno. Per il chiarimento sui provvedimenti adeguati bisogna rivolgersi al produttore.

Qualora le macchine vengano messe fuori esercizio per un periodo più lungo, effettuate provvedimenti adeguati finalizzati a proteggerle dalla corrosione, come sono per esempio la conservazione, l'imballaggio, la protezione contro inumidimento (vedi le istruzioni in B 1.2).

Dopo intervalli nell'andamento più lunghi, effettuate i provvedimenti indicati nel paragrafo B 3.5 adeguatamente alla lunghezza dell'intervalle.

Verksamhet

B 4.1 Säkerhetsregler

 **VARNING** *Var vänlig och följ noggrant „Allmän säkerhetsinformation“ i avsnittet B 1.2 av den här bruksanvisningen och nödvändiga professionella kunskaper för arbete inom starkströmsanläggningar-na.*

Skydd som skyddar mot kontakt med aktiva eller roterande delar eller som är nödvändiga för rätt luftingang och följande fungerande kylning far ej öppnas under maskinens gang (se också avsnitt B 5.1).

Med rätt programmerad styrning och varvantskontroll maste man försäkra sig om att varvantal inte överstiger värdet som star pa märkplaten.

B 4.2 Paslagning, avstängning

Det är förutsett att paslagning genomförs vanligtvis genom automatisk styrning.

Tekniska detaljer kan möjligtvis hittas i avsnittet B 3.5, som beskriver grundtgärder efter uppsättning eller revisioner.

 **VARNING** *Avvikelse från normal verksamhet (högre effektförlust, temperaturer eller vibrationer, oväsen eller lukt, aktivering av skydds- eller kontrollanordningar o.s.v.) tyder på maskinens funktionshinder och fara. Kompetent personal ansvarig för underhåll maste informeras omedelbart för att förebygga stora direkta eller indirekta fysiska skador pa personer eller egendom.*

I TVIVELAKTIGA FALL STÄNG AV OMEDELBART MOTSVARANDE DRIFT!

B 4.3 Verksamhetspauser

Nödvändiga allmänna atgärder för icke verksamma maskiner som är förberedda för verksamhet:

- antikondensationsuppvärmning ska halla maskinen torr.
- under längre verksamhetspauser maste maskinen regelbundet, atminstone en gang i manaden sättas i gang eller vrida runt rotorn.

Hos maskiner med rullager är det nödvändigt att tänka på eventuella skador av lager som följd av vibrationer från omgivning. För att vidta lämpliga atgärder rekommenderar vi att kontakta tillverkaren.

Efter längre verksamhetspauser var noggran med att genomföra lämpliga atgärder som skydd mot korrosion, som till exempel konservering, omslagning och atgärder mot upporkning (se föreskrifter i B 1.2).

Efter längre verksamhetspauser atgärder som finns i avsnittet B 3.5 maste genomföras i utsträckning som motsvarar längden av verksamhetspaus.

Underhall

B 5.1 Säkerhetsföreskrifter

 **VARNING** *Var vänlig och följ noggrant „Allmän säkerhetsinformation“ i avsnittet B 1.2 av den här bruksanvisningen och nödvändiga professionella kunskaper för arbete i starkströmsanläggningarna.*

Innan pabörjelse av vilket som helst arbete pa maskinen, framför allt innan öppning av täckning av aktiva delar, var säker att maskinen resp. anordningen är enligt föreskrifter avkopplad från spänning. Bredvid huvudströmkretsar var observant med kompletterande och hjälptrömkretsar, framför allt antikondensations-uppvärmning.

De vanliga „fem säkerhetsreglerna“ :

- **stänga av**
- **försäkra mot aterpaslagning**
- **kontrollera att maskinen är utan spänning**
- **jordning och kortslutning (hos spänning över 1000 V)**
- **omöjliggöra kontakt eller täcka näraliggande aktiva delar**

NOTERA: Grafisk forteckning över konstruktionsvariabler och system innehåller huvudinformation om standard maskinkonstruktion och konstruktionsgrupperna som maste respekteras.

Manutenzione

B 5.1 Istruzioni di sicurezza

Rispettate accuratamente le „Istruzioni generali di sicurezza“ nel paragr. B.1.2 del presente manuale d'uso e le conoscenze professionali necessarie per il lavoro sugli impianti di corrente industriale.

Prima di procedere a svolgere qualunque operazione sulle macchine, assicuratevi, soprattutto prima di aprire i coperchi delle parti attive, se la macchina, risp. il dispositivo, sono spenti secondo le regole. Accanto ai principali circuiti della corrente, è inoltre necessario fare attenzione ai circuiti supplementari ed ausiliari, in particolare al riscaldamento anticondensante.

Le solite "cinque regole di sicurezza" :

- spegnere
- provvedere ad impedire il riavviamento
- verificare che la macchina non sia sotto tensione
- connettere a terra e cortocircuitare (nel caso della tensione al di sopra di 1000 V)
- rendere le parti attive adiacenti inaccessibili o coprirle

N.B.: Le raffigurazioni delle composizioni e delle parti delle macchine contengono la maggior parte delle informazioni relative alla costruzione delle macchine standard e dei gruppi costruttivi che bisogna rispettare.

ATTENZIONE: Le versioni speciali e le varianti costruttive possono però differenziarsi nei dettagli tecnici dalle versioni standard. Nel caso dei dubbi vi raccomandiamo di consultare il produttore, indicando il tipo e il numero della matricola della macchina, o, per i lavori legati alla manutenzione, di rivolgervi a uno dei centri di servizio autorizzati dalla ditta SIEMENS a svolgere tale attività.

B 5.2 Intervalli per la manutenzione

B 5.2.1 Generalità

La manutenzione accurata e regolare, le ispezioni e le revisioni sono necessarie per individuare in tempo gli eventuali guasti e per eliminarli prima che essi possano causare immensi danni.

Poiché le condizioni di andamento sono molto varie, è possibile riportare solo gli intervalli generali per la manutenzione che assicurano l'andamento corretto. È inoltre necessario adattare gli intervalli alle condizioni locali (impurità, frequenza di avviamimenti, carico, ecc.). Nello stesso tempo bisogna osservare anche i dati indicati nelle altre parti del manuale di servizio.

Durante le revisioni e nel corso della manutenzione preventiva vanno rispettate le esigenze di EN 60079-17.

Nel caso dei guasti o delle condizioni straordinarie che presentano un eccessivo sforzo elettrico o meccanico della macchina (per es. sopraccarico, cortocircuito, ecc.) bisogna procedere subito all'ispezione della macchina.

B 5.2.2 Intervalli, provvedimenti e periodi

- a) La prima ispezione (vedi B 5.3.1):
dopo circa 500 ore di funzionamento, ma non oltre un anno.
- b) Lubrificazione ulteriore (vedi B 5.2.3):
a seconda del tipo dei cuscinetti e secondo il carattere del servizio, dopo il periodo di circa 1000 - 20 000 ore di funzionamento, ma non oltre 3 anni.
- c) Pulizia (vedi B 5.2.4):
a seconda del grado di inquinazione locale.
- d) Ispezioni seguenti (vedi B 5.3.1):
nel caso delle condizioni di funzionamento favorevoli, i periodi sono uguali come quelli per la lubrificazione ulteriore, risp. per la sostituzione del lubrificante.
- e) Ispezioni generali (vedi B 5.3.2):
circa dopo ogni periodo di 16 000 ore di funzionamento, ma non oltre 2 anni (oppure ogni volta dopo 20 000 ore di funzionamento, risp. dopo 3 anni se esso è ammissibile per il periodo di lubrificazione ulteriore).

B 5.2.3 Periodi per lubrificazione ulteriore

Valgono i dati indicati sulla targa dei dati di lubrificazione della macchina, event. i dati indicati nella parte del manuale relativa ai cuscinetti. I periodi dipendono dalle dimensioni e dalla costruzione del cuscinetto e dalle condizioni di andamento:

OBSERVERA: Speciella genomföranden och konstruktionsvarianter kan dock skiljas i tekniska detaljer från standardkonstruktionsvarierna. I tvivelaktiga fall konsultera tillverkaren samtidigt som du uppger maskintyp och produktionsnummer eller låt ett av kompetenta serviscentren SIEMENS genomföra underhållarbete.

B 5.2 Underhållsintervaller

B 5.2.1 Allmänt

Noggrant och regelbundet underhall, kontroller och revisioner är nödvändiga för tidigt igenkännande och reparation av eventuella felaktigheter inna dessa orsakar stora skador.

Eftersom verksamhetsvillkor kan vara mycket olika, kan man konstatera bara allmänna villkor för verksamhet utan störningar. Det är också viktigt att anpassa verksamhetsvillkor till lokala omständigheter (förorening, inkopplingsfrekvens, belastning o.s.v.). Samtidigt måste uppgifterna i motsvarande kompletterande bruksanvisningar respekteras.

Under revisioner och preventivt underhall följ föreskrifter enligt EN 60079-17.

I fall störningar eller utomordentliga omständigheter uppstar som betyder högre elektrisk eller mekanisk maskinebelastning (t.ex. överbelastning, kortslutning o.s.v.) genomför omedelbart maskininspektion.

B 5.2.2 Intervaller, atgärder och limiter

- a) Första inspektionen (se B 5.3.1):
etter ca 500 verksamhetstimmar, senast efter ett år.
- b) Eftersmörgning (se B 5.2.3):
beroende på lagertypen och verksamhetsbelastning efter ca 1000 till 20 000 verksamhetstimmar, senast efter 3 år.
- c) Rengöring (se B 5.2.4):
beroende på den lokala föroreningsgraden.
- d) Följande inspektioner (se B 5.3.1):
under gynnsamma förhållanden som limiter för eftersmörgning resp. fetväxling.
- e) Huvudinspektioner (se B 5.3.2):
ca efter varje 16 000 verksamhetstimmar, senast efter 2 år (eller efter varje 20 000 verksamhets-timmar resp. efter 3 år om limiter för eftersmörgning möjliggör detta).

B 5.2.3 Eftersmörgningslimiter

Specifika uppgifter på eftersmörgningsplaten gäller resp. det som star i kompletterande anvisningen för lager. Limiterna beror på lagerstorleken, lagertyp och verksamhetsförhållanden :

- med eftersmörgningsanordning mellan ca 1 000 verksamhetstimmar upp till 16 000 verksamhets-timmar.
- utan eftersmörgningsanordning mellan ca 7 000 verksamhetstimmar upp till 20 000 verksamhets-timmar.

B 5.2.4 Rengöring

Kanaler för kylfluten maste rengöras regelbundet, eftersom den sugas in från omgivningen, t.ex. genom torr komprimerad luft. Rengöringsintervaller beror på niva av lokal förorening.

När man rengör med komprimerad luft maste man vara noggrann med att använda personliga skyddsmedel (skyddsglasögon, andningsfilter, osv.) !

 **VARNING** *I fall man använder kemiska rengöringsmedel, följ uppgifter som finns på motsvarande säkerhetsdataflistan (se odst. B 1.2). Kemiska medel maste vara ofarliga för konstruktionsdelar, framför allt för plastmaterialer (plaster).*

B 5.3 Inspektioner

B 5.3.1 Den första och följande inspektioner

Den första inspektionen ska i vanliga fall genomföras efter ca 500 verksamhetstimmar, limiterna för följande inspektioner se B 5.2.2.

Under maskinens gang kontrollera om :

- alla tekniska uppgifter stämmer (ineffekt, vindningstemperatur, lagertemperatur, kylningsmedel o.s.v.).
- ingen läckage förekommer (olja, fet eller vatten).
- maskingangen är lugn, lagergang utan oväsen. När maskinen står still kontrollera om:
- det har inte uppkommit några sänkningar eller sprickor i fundamentet.

- con il dispositivo di lubrificazione ulteriore, il periodo è tra circa 1 000 e 16 000 ore di funzionamento.
- senza il dispositivo di lubrificazione ulteriore, il periodo è tra circa 7 000 e 20 000 ore di funzionamento.

B 5.2.4 Pulizia

Pulite regolarmente, per es. tramite l'aria compressa secca, i percorsi dell'aria di raffreddamento aspirata dall'ambiente circostante. Gli intervalli per la pulizia vanno regolati a seconda del grado dell'inquinazione locale.

Quando si effettua la pulizia tramite l'aria compressa, bisogna provvedere alla deareazione e all'uso dei mezzi di protezione personale (occhiali protettivi, respiratore, ecc.)!

 **AMMONIMENTO** *Nel caso dell'eventuale uso di detersivi chimici, rispettate anche le istruzioni indicate sul foglio allegato (vedi paragr. B 1.2). I detersivi chimici devono essere innocui per le parti costruttive, soprattutto per le parti di plastica.*

B 5.3 Ispezioni

B 5.3.1 La prima ispezione e le ispezioni seguenti

La prima ispezione va fatta, ad andamento normale, dopo circa 500 ore di funzionamento. Per i periodi delle ispezioni seguenti, vedi B 5.2.2.

Durante la marcia, controllate se:

- sono rispettati i dati tecnici (potenza assorbita, temperatura degli avvolgimenti, dei cuscinetti, del mezzo di raffreddamento, ecc.).
- non effluisce un mezzo (olio, lubrificante o acqua).
- l'andamento della macchina è tranquillo, i cuscinetti sono silenziosi.

A riposo, controllate se:

- non sono apparsi sprofondamenti o fessure nella base.

N.B.: Questo elenco non può essere esaurente. Altri test si rivelano necessari, secondo le istruzioni indicate nelle altre parti del manuale (per es. istruzioni relative ai cuscinetti, ecc.) o in condizioni di andamento particolari. Le anomalie rivelate durante l'ispezione vanno eliminate immediatamente.

B 5.3.2 Le ispezioni generali

Durante le ispezioni generali, accanto ai provvedimenti indicati nel paragr. B 5.3.1, bisogna controllare e assicurare che:

- la sistemazione della macchina sia nei limiti di tolleranza ammisible.
- tutte le viti dei giunti meccanici ed elettrici siano ben stretti.
- i valori della resistenza di isolazione dell'avvolgimento siano sufficientemente alti.
- l'isolazione dei cuscinetti non sia accavalcata (se c'è, secondo il dato indicato sulla targa).
- i conduttori e le parti isolate (se sono accessibili) siano in stato ordinario e non dimostrino nessun colorito.

Durante le ispezioni normali, non è di norma necessario smontare le macchine. Lo smontaggio si rivela necessario solo durante la pulizia o durante il cambio dei cuscinetti e del lubrificante.

B 5.4 Riparazioni

B 5.4.1 Riparazioni ammissibili

Per le modifiche e le riparazioni dei motori antidefla-granti valgono le normative per gli impianti elettrici applicati negli ambienti a rischio di esplosione.

Qualora le riparazioni o le modifiche influiscano sulla protezione contro esplosioni, poi andrebbero effettuate nell'impresa del produttore. Se queste operazioni vengono effettuate in altre officine, poi il motore deve essere dotato di una targa supplementare sulla quale verranno indicati la data, il tipo e il volume della modifica o della riparazione e da chi esse sono state effettuate. Questi lavori devono inoltre essere collaudati dall'esperto perito e approvati nel suo certificato scritto dei test di verifica.

Le operazioni che, effettuate in modo professionale, non influiscono sulla protezione contro esplosioni, sono per es. la sostituzione delle parti d'attacco, dei morsetti di uscita dei cavi, il cambio dei cuscinetti, dei ventilatori, ecc.

NOTERA: Den här listan behöver inte vara komplett. Ytterligare provningar är eventuellt nödvändiga enligt befintliga kompletterande bruksanvisningar (t.ex. lager o.s.v.) eller beroende på specifika förhållanden på anläggningen. Avvikelse från standard verksamhet upptäckta under inspektionen maste atgärdas omedelbart.

B 5.3.2 Huvudinspektioner

Vid huvudinspektionerna ska man brevidt atgärder som star under B 5.3.1 kontrollera och försäkra sig också om att :

- maskinensupprökning är inom tillaten tolerans.
- alla fastsättningsskruvar för mekaniska och elektriska förbindelser är fastskruvade.
- värden av isolationsmotstånd för vindningar är tillräckligt stora.
- lagerisolering inte är överbryggt (om den existerar enligt märkplatessuppgifter).
- ledningar och isolerade delar (om de är tillgängliga) är i ordning och visar ingen färgändring.

Vid normala inspekioner brukar det inte vara nödvändigt att demontera maskinerna. Demontering är nödvändig först under rengöring eller lagerförnyande.

B 5.4 Reparationer

B 5.4.1 Tillatna reparationer

För ändringar och reparationser för icke explosiva motorer gäller reglering för elektriska anordningar för område med explosionsfara.

Om ändringar eller reparationser paverkar skydd mot explosionen, bör dessa genomföras i tillverkarens anläggning. I fall en sådan reparation genomförs i en annan verkstad, maste motorn markeras med en kompletterande plat där det kommer att sta reparations datum, typ och omfattning av ändringen eller reparationsen samt vem som genomförde den. Dessutom maste de här arbeten inspekteras av certifierad expert och godkänna med hans skriftlig provcertifikat.

Arbeten som inte paverkar explosionsskyddet vid professionellt genomförande är till exempel ersättning av klämmdelar, kabelinföringar, lager, ventilatorer o.s.v.

B 5.4.2 Demontering

De vanliga grafiska ritningarna och delförteckning innehåller ingen detaljerad information om typ och omfattning av fastsättningselementen o.s.v. Därför är det nödvändigt att ta reda på under demontering motsvarande placering av dessa element och markera den för följande montering.

För demontering av centerade delar använd bräcksruvar resp. lämplig anordning. Innan fastskruvade delarna trycks bort ersätts två ut av övre fastsättningsskruvar med mycket långa skruvar eller gängboltar som efter borttryckning kommer att hälla motsvarande del.

Vertikala maskiner kan demonteras i horizontal position. Hos maskiner med individuella axiella rullager med rotorstopmekanism maste först rotorn försäkras.

OBSERVERA: Stödja rotorn varje gang ett arbete utförs på styr-lager hos maskiner i den vertikala positionen.

OBSERVERA vid vertikal hägnning av rotoren.

Centreringar på axeländar (DIN 332) har tillbakasätta vindningar d.v.s. ringskruvar enligt DIN 580 är inte lämpliga eftersom det skulle funnits vid ingreppt för lite gangar. Beroende på rotorvikt och belastningsriktning är det eventuellt nödvändigt att använda andra lämpliga element med inskruningslängd >0.8 gänggenomsnitt.

Motorer har på axelganger smala hall. Därför är det viktigt att man stödjer axelända innan man tar ner lagerskylen för att undvika förstöring av hallsytor av rotorn. Det här stödet far tas bort bara efter att ha underlagd rotorn mellan statos- och rotorsvindning med en lämplig underlag t.ex. fran papper, eller när även andra lagerskytet har tagits ner från skapet.

Likadana atgärder maste hallas under ateruppsättning.

För att bevara explosionsskyddsgrad maste rätt placering av delar ske, framför allt när under ett vanligt underhall flera likadana maskiner demonteras. Delar som gör den fasta avslutningen maste markeras med motorsproduktionsnummer (t.ex. med färg). Fransett detta maste hos likadana delar (t.ex. lagerlock) markeras motsvarande sida (D för D sida, N för N sida). Det kompletta produktionsnumret star på märkplaten och dessutom på axeländas framsida (D sida).

B 5.4.2 Smontaggio

Le normali riproduzioni dei disegni e gli elenchi dei pezzi non contengono dati dettagliati relativi al tipo e alle dimensioni degli elementi di fissaggio, ecc. Durante lo smontaggio e perciò necessario marcare le singole parti al fine del loro rimontaggio corretto.

Durante lo smontaggio delle parti centrali, usate le viti di pressione, event. un altro dispositivo adeguato. Prima di spingere via il pezzo, è necessario sostituire le due delle viti di fissaggio superiori con viti lunghe o con due bulloni, che dopo sosterranno il pezzo relativo.

Le macchine di forma verticale sono smontabili in posizione orizzontale. Nel caso delle macchine con un cuscinetto a una fila di sfere con piano di separazione inclinato, è necessario bloccare prima il rotore.

ATTENZIONE: Durante il lavoro sul cuscinetto fisso, nel caso delle macchine in posizione verticale, bisogna appoggiare il rotore.

ATTENZIONE durante la sospensione verticale dei rotori.

Gli orifici di centraggio nelle estremità degli alberi (DIN 332) sono muniti di filettature recesse, e cioè l'uso dei perni ad anello secondo DIN 580 non è adeguato perché vi sarebbero solo poche filettature in presa. A seconda del peso del rotore e a seconda della direzione del carico, bisogna usare altri elementi adeguati a lunghezza di avvitamento maggiore di 0,8 del diametro della filettatura.

Nei motori, vi sono degli interstizi stretti nei passaggi degli alberi. Perciò è necessario appoggiare il capo dell'albero, ancora prima del ritiro dello scudo del supporto, al fine di evitare un detimento dei piani degli interstizi provocato dal rotore. Questo appoggio va tolto solo quando il rotore viene appoggiato, tra il pacco statorico e il pacco del rotore, con un supporto adeguato, per es. di cartone, oppure quando anche l'altro scudo del supporto viene ritirato dall'incastellatura dello statore.

Gli stessi provvedimenti vanno rispettati anche durante il rimontaggio.

Per conservare il tipo della protezione contro esplosioni bisogna rispettare la sistemazione dei pezzi corretta, soprattutto quando vengono smontate contemporaneamente più macchine dello stesso tipo, durante la manutenzione ordinaria. I pezzi che costituiscono la chiusura ferma vanno marcati con il numero di matricola del motore (per es. tramite i colori). Inoltre, nei pezzi uguali (per es. coperchi dei cuscinetti) bisogna marcare il lato corrispondente (D per il lato D, N per il lato N). Il numero di matricola completo viene indicato sulla targa dei dati di funzionamento ed è indicato anche sulla parte frontale dell'estremità dell'albero (lato D).

B 5.4.3 Montaggio

Guarnizione:

Durante il montaggio bisogna far attenzione alla qualità ordinaria di tutti i piani di tenuta. I piani di tenuta devono essere privi di segni di deterioramento, puliti e coperti di lubrificante. Il montaggio di guarnizione aggiuntiva nella chiusura ferma è ammesso solo a patto che il motore fosse costruito per il suo uso (per es. anelli-O).

Qualora siano usati elementi di tenuta, è necessario testarli e, se non sono sufficientemente efficienti, vanno sostituiti.

Bloccaggio delle viti:

Le viti o i dadi che sono dotati di rondelle di sicurezza elastiche e di altri elementi (per es. lamiera di sicurezza, rondella elastica, molla a disco, ecc.), vanno muniti di nuovo, nel rimontaggio, degli stessi elementi funzionali.

I pezzi di sicurezza elastiche devono essere sostituiti ogni volta.

Le viti di fissaggio a lunghezza "di stretta" ≥ 25 mm vanno avvitati sempre con gli adeguati elementi di sicurezza (per es. rondella elastica, ecc.), event. con l'uso di mezzo di sicurezza adeguato per la giuntura smontata (per es. LOCTITE). Per la lunghezza "di stretta" si considera la distanza tra la testa della vite e il punto dell'avvitamento.

Momenti di serraggio a fondo

Qualora non sia indicato diversamente, poi valgono, per i i giunti normali delle viti di fissaggio e dei dadi, i seguenti momenti di serraggio a fondo:

Momenti di serraggio a fondo [Nm], tolleranza $\pm 10\%$

	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
A	1,2	2,5	4,0	8,0	13	20	40		
B	1,3	2,6	4,5	10	20	34	83	160	280
C	3,0	5,0	8,0	20	40	70	170	340	600

B 5.4.3 Uppsättning

Tätningsatgärder:

Under uppsättning maste ordentlig kvalitet av alla tätningsytteria garanteras. Alla tätningsytorna maste vara oskadade, metallrena och smörjda med smörjningsfet. Uppsättning av tillsattstötningar i den fasta anslutningen far göras bara i fall motorn har konstruerats för deras användning (t.ex. O-ringar).

I gall tätningselementen har använts, maste dessa igenkontrolleras och om de inte har tillräcklig verkan, deras byte är nödvändigt.

Säkring av skruvar:

Skruvar eller mutter som har försäkrings, fjädrande och andra underlag och element (t.ex. säkringsplatar, fjädrande underlag, tallriksfjäder o.s.v.) maste vid åter uppsättningen bli utrustade med likartade funktionella element.

Fjädrande säkringselementen maste bytas ut varje gang.

Fastsättningsskruvar med „klämmlängden“ ≥ 25 mm ska under återuppsättning alltid monteras med lämpliga säkringselementen (t.ex. fjädrande underlag o.s.v.) eventuellt med lämplig säkringsmedel för löslös förbindelse (t.ex. LOCTITE). Med „klämmlängden“ menar man distans som mäts mellan skrughuvud och inskrivningsställe.

Ansättningsmomenten:

Om inga andra specifika uppgifter finns, gäller för normala förbindelser av fastsättningsskruvar och mutter följande ansättningsmomenten:

Ansättningsmomenten [Nm] tolerans $\pm 10\%$									
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
A	1,2	2,5	4,0	8,0	13	20	40		
B	1,3	2,6	4,5	10	20	34	83	160	280
C	3,0	5,0	8,0	20	40	70	170	340	600

Ansättningsmoment A :

- för elektriska anslutningar som har tillaten moment vanligtvis limiterad med skruvarnas material och/eller isolatorernas belastningsförmaga (med undantag för strömskenors anslutning enligt B).

Ansättningsmoment B :

- för skruvar fr o m halfasthetsklass 5.6 eller
- för skruvar i konstruktionsdelarna med mindre halfasthetsklass (t.ex. Al).

Ansättningsmoment C :

- för skruvar med halfasthetsklass 8.8 (eller A4-70), dock bara för anslutningar gjorda av materialer med högre halfasthet (t.ex. gjutjärn, stal eller gjutstål).

Uppsättningsanvisningar:

Under återuppsättning av maskinen följ noggrant på uppsättningsställe instruktioner som är angivna i avsnittet B 3

B 5.5 Reservdelar

Med undantag för standarddelar som finns vanligtvis fritt på marknaden (t.ex. lager o.s.v.) är det tillatet att användabara originala reservdelar.

Vid beställningen av reservdelen var vanliga och noga alltid den exakta markeringen av delen, men också maskintyp och produktionsnummer. Typ och produktionsnummer framkommer från uppgifterna på märkplaten samt på axeländasfarmsida DE (bara produktionsnummer). Markering maste stämma med förteckning på listan av reservdelar (om den är tillgänglig) och bör kompletteras med motsvarande delnummer.

Exempel : Lagerskylt, DE (del 5.00)

för typ 1MJ7 , prod. nummer UC

Hos reservdelar maste man från organisatoriska och tekniska anledningar leverera vissa konstruktionsgrupper som en komplett funktionsenheter.

Standarddelar far köpas direkt på marknaden i fall man erhåller exakt indikering av konstruktionstyp, omfattning, halfasthetsklass o.s.v.

Den kompletta markeringen hos rullager kan läsas från det uppmärkta lagret hos vanliga motorer och kan dessutom hittas i katalogen. Hos eftersmörjnings-lager finns lagermarkering också på eftersmörjningsplaten.

Momento di serraggio a fondo, caso A:

- per i giunti elettrici, per i quali il momento ammissibile è normalmente limitato dal materiale dei bulloni o dalla resistenza degli isolanti (con eccezione dei listelli della corrente secondo il caso B).

Momento di serraggio a fondo, caso B:

- per le viti della classe di resistenza a partire da 5.6, oppure
- per le viti nelle parti costruttive a bassa resistenza (per es. Al).

Momento di serraggio, caso C:

- per le viti della classe di resistenza 8.8 (o A4-70), ma solo per i giunti dei materiali ad alta resistenza (per es. ghisa grigia, acciaio o acciaio colato).

Istruzioni relative all'assestamento:

Lavorando sul luogo dell'assestamento della macchina, dopo il suo rimontaggio, rispettate le istruzioni indicate nel paragrafo B 3 . . .

B 5.5 Pezzi di ricambio

Con eccezione dei pezzi a norma, facilmente trovabili in mercato (per es. cuscinetti, ecc.), possono essere usati solo pezzi di ricambio originali.

Nell'ordinazione del pezzo di ricambio indicate sem-pre, accanto alla definizione precisa del pezzo, anche il tipo della macchina e il suo numero di matricola che sono indicati sulla targa dei dati di funzionamento, event. sul piano frontale del capo dell'albero, parte posteriore (solo il numero di matricola). La designazione deve corrispondere con la designazione nell'e-lenco dei pezzi di ricambio (se esso c'e) e deve essere completata dal numero del pezzo relativo.

Esempio: Scudo del supporto, lato post. (n. 5.00)

per il tipo 1MJ7 , n. matricola UC . . .

Nel caso dei pezzi di ricambio, per ragioni organizzative e tecniche, è auspicabile consegnare alcuni gruppi costruttivi come un'unità funzionale complessa.







I pezzi a norma si possono comprare in mercato a patto che si rispettino la forma costruttiva, le dimensioni, la classe di resistenza, ecc.

La definizione completa dei cuscinetti a rotolamento è indicata sul cuscinetto montato e, nel caso dei motori standard, anche nel catalogo. Nel caso delle macchine con il dispositivo di lubrificazione ulteriore, la definizione del cuscinetto si trova sulla targa di lubrificazione ulteriore.

Appendice

B 6.1 Guasti

Nella tabella seguente sono descritti i generali guasti meccanici ed elettrici. I guasti dei cuscinetti sono descritti nella parte D . . . del manuale d'uso relativa ai cuscinetti.

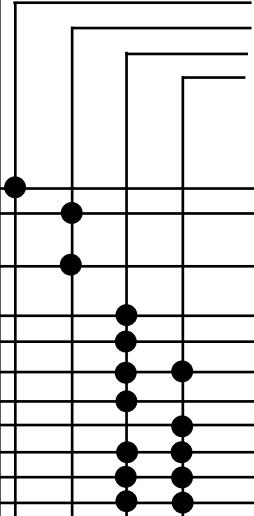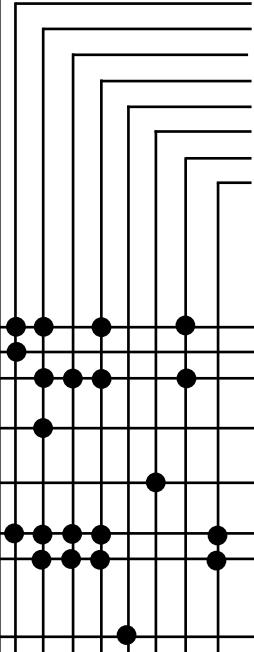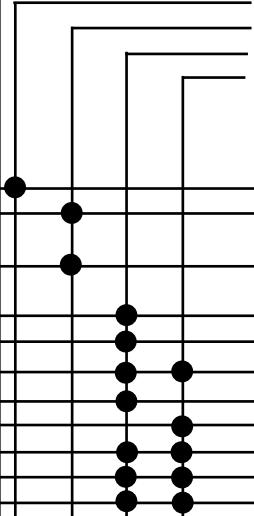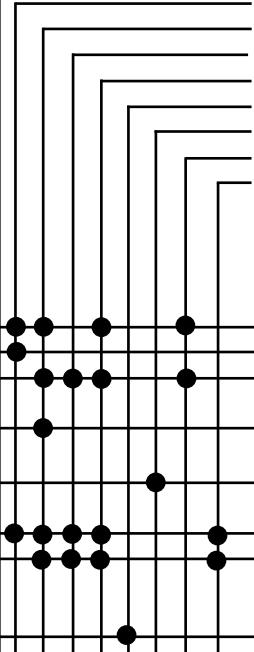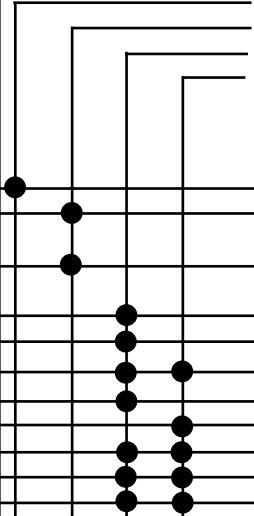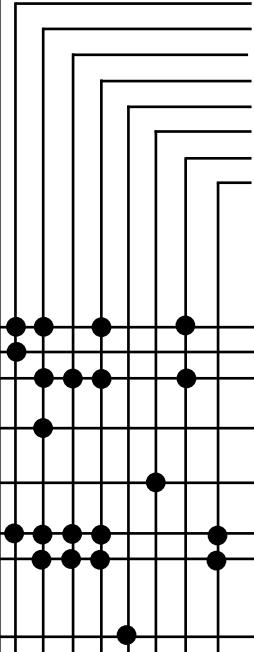	INDIZI DEI GUASTI MECCANICI:	
	<ul style="list-style-type: none"> - rumore durante la frenatura - sovratemperatura elevata - oscillazioni radiali - oscillazioni assiali 	
	POSSIBILI CAUSE DEI GUASTI:	
	<ul style="list-style-type: none"> - le parti del rotore frenano - adduzione dell'aria di raffredd. intoppiata, filtro inquinato, event. direzione di rotazione errata - potenza del radiatore troppo bassa - - - - - - rotore non bilanciato - rotore asimmetrico, albero incurvato - allivellazione errata - la macchina avviata non è bilanciata - scosse dalla macchina avviata - risonanze della base - anomalie nella base 	
	ELIMINAZIONE	
	<p>¹⁾ individuare la causa ed eliminarla controllare i percorsi dell'aria di raffredd., pulire il filtro, event. sostituire il ventilatore pulite il radiatore, disareate il radiatore combinato aria-acqua, controllare lo stato dell'acqua bilanciate il rotore consultate il produttore allivellate la macchina, controllate l'innesto ²⁾ bilanciate la macchina avviata controllate la macchina avviata dopo la consultazione rinforzare la base scoprire la causa delle anomalie, eliminarle, riallivellare la macchina</p>	
	INDIZI DEI GUASTI ELETTRICI:	
	<ul style="list-style-type: none"> - motore non si avvia - motore si avvia con difficolta - suono ringhioso durante l'avviamento - suono ringhioso durante la doppia frequenza di scorrimento - sovratemperatura elevata durante la marcia a vuoto - sovratemperatura elevata con il carico - sovratemperatura elevata nelle individuali parti dell'avvolgimento - - - - - 	
	POSSIBILI CAUSE DEI GUASTI:	
	<ul style="list-style-type: none"> - sovraccarico - interruzione di una fase nell'alimentazione - interruzione di una fase dopo azionamento - - - - - - corrente della rete troppo bassa, frequenza troppo alta - corrente della rete troppo alta, frequenza troppo bassa - collegamento dell'avvolgimento errato - cortocircuito della filettatura o della fase nell'avvolgimento 	
	ELIMINAZIONE	
	<p>abbassate il carico controllate l'interruttore e le adduzioni controllate l'inerruttore e le adduzioni</p> <p>controllate la rete controllate la rete</p> <p>controllate il collegamento della rete rilevare le resistenze degli avvolgimenti e le resistenze di isolazione, riparate dopo la consultazione con il produttore</p>	

¹⁾ Oltre alla causa del guasto, si devono eliminare, riparare e sostituire anche i pezzi danneggiati in conseguenza al guasto.

²⁾ Prendete in considerazione gli eventuali cambiamenti di riscaldamento, la dilatazione termica.

Bilaga

B 6.1 Störningar

I följande tabellen finns beskrivning pa alla allmänna fel och störningar som kan uppsta pa grund av mekaniska och elektriska störningar. Lagerfel beskrivs i den kompletterande lagerbruksanvisningen i D delen.

INDIKATIONER FÖR MEKANISKA STÖRNINGAR:	
	<ul style="list-style-type: none"> – gnidningsljud – hög uppvärmning – radial vibration – axial vibration
MÖJLIGA STÖRNINGSORSAKER:	
●	<ul style="list-style-type: none"> – rotationsdelarna bromsar – hinder för kyl. luftingang, smutsig filter – event. fel rotationsriktning – för lag kylareffekt
●	<ul style="list-style-type: none"> – inte uppriktag rotor – ickesymmetrisk rotor, förvriden axel..... – felaktig utbalansering..... – icke utbalanserad driftmaskin – stöten från driven maskin – resonans i fundamentet – ändringar i fundamentet
BORTTAGNING ¹⁾	
	<ul style="list-style-type: none"> ta reda på orsaken, ta bort orsaken kontrollera kylningsluftsvägar, rengöra filter eventuellt byta ventilatorn rensa kylare, rensa kylare luft-vatten kontrollera vattenniva genomförför rotoruppriktning konsultera tillverkaren balansera ut maskinen, kontroll av växeln ²⁾ genomförför driftens utbalansering kontrollera den drivna maskinen efter konsultation genomförför fastsättning av fundamentet ta reda på ändringarnas orsaker, eliminera dem och upprikta maskinen på nytt
INDIKATIONER FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR:	
	<ul style="list-style-type: none"> – motor kan inte starta – motor startar med problem – surrande ljud vid starten – surrande ljud vid dubbeldrakningsfrekvens – hög uppvärmning vid gang utan belastning – hög uppvärmning vid belastning – hög uppvärmning av individuella vindningsdelar
MÖJLIGA STÖRNINGSORSAKER:	
●	<ul style="list-style-type: none"> – överbelastning – avbrytning av en införingsfas – avbrytning av en införingsfas efter paslagning – för lag nätspänning, för hög nätfrekvens – för högnätspänning, för lag nätfrekvens – felaktig vindingsanslutning – vindnings eller faskortsutslutning i statorvindning
BORTTAGNING	
	<ul style="list-style-type: none"> reducera belastningen kontrollera strömbrytare och införingar kontrollera strömbrytare och införingar efter paslagning kontrollera nätförhållanden kontrollera nätförhållanden kontrollera nätanslutning ta reda på vindningsmotstands och isolationsmotstandsverden, reparation efter konsultation med tillverkaren

¹⁾ Tillsammans med borttagning av störningsorsaken maste man reparera, borta och byta ut skadade ställen som uppstatt vid störningen pa maskinen.

²⁾ Tänk pa eventuella uppvärmningsändringar, temperaturdilatation.

Morsettiero 1XC1

con passanti in chiusura ferma per bassa tensione

Anslutningslador 1XC1

med bussningar i fast avslutning för låg spänning

Manuale d'uso / Bruksanvisning

n° / n. 3503 7000000102

SEF 2926

Per le macchine elettriche con le morsettiero indicate sopra vale,
come supplemento al manuale d'uso, il seguente:

För elektriska maskiner med ovannämnda anslutningslador gäller
som kompletterande bruksanvisning följande:

Indice	Pagina	Innehall	Sida
Generalità		Allmänt	
C 1.1 Trasporto, magazzinaggio	C2	C 1.1 Transport, lagring	C2
Descrizione		Beskrivning	
C 2.1 Applicazione, tipo costruttivo	C2	C 2.1 Användning, konstruktion	C2
C 2.2 Protezione	C2	C 2.2 Skyddstyp	C2
C 2.3 Pezzi d'attacco per i morsetti principali	C2	C 2.3 Anslutningsdelar för huvudklämmor	C2
Montaggio		Uppsättning	
C 3.1 Rotazione della scatola della morsettiera	C2	C 3.1 Ändring i anslutningsladansriktning	C2
C 3.2 Collegamento	C2	C 3.2 Anslutning	C2
C 3.3 Collegamento senza teste di cavo	C3	C 3.3 Anslutning utan kabelskor	C3
C 3.4 Morsetti di uscita di premistoppa	C3	C 3.4 Kabelinföringar och deras läggning	C3
C 3.5 Attacco dei conduttori di alluminio	C4	C 3.5 Anslutning av aluminiumledningar	C4
C 3.6 Attacco al convertitore	C4	C 3.6 Anslutning till frekvensomformare	C4
C 3.7 Andamento con il convertitore nella rete connessa a terra	C4	C 3.7 Verksamhet med frekvensomformare i jordat nät	C4
C 3.8 Provvedimenti conclusivi	C7	C 3.8 Finala atgärder	C7
Andamento		Verksamhet	
C 4.1 Istruzioni di sicurezza	C7	C 4.1 Säkerhetsföreskrifter	C7
Manutenzione		Underhall	
C 5.1 Istruzioni di sicurezza	C7	C 5.1 Säkerhetsföreskrifter	C7
C 5.2 Tenuta ermetica, carico della corrente	C7	C 5.2 Täthet, strömbelastning	C7
C 5.3 Smontaggio della macchina	C7	C 5.3 Demontering av maskinen	C7
C 5.4 Disegni, elenco dei pezzi	C7	C 5.4 Ritningar, delförteckning	C7

Generalità

C 1.1 Trasporto, magazzinaggio

Durante il trasporto e il magazzinaggio, il coperchio e i morsetti di uscita di premistoppa vanno sempre chiusi ben fermi.

Descrizione

C 2.1 Applicazione, tipo costruttivo

Le scatole della morsettiera si applicano per l'attacco dei circuiti di corrente principali dei motori trifase a bassa tensione con il tipo di protezione contro esplosioni „Chiusura ferma“ con designazione EEx de. Inoltre sono eventualmente dotate di morsetti per l'attacco dei circuiti ausiliari. Per i dettagli tecnici, vedi la figura e l'elenco dei pezzi.

Qualora per certi circuiti di corrente ausiliari sia predisposto spazio di attacco separato, e poi possibile attaccare al lato della scatola della morsettiera una morsettiera ausiliare di tipo 1XB3 020.

C 2.2 Protezione, tipo di protezione

Le scatole della morsettiera corrispondono al minimo alla protezione IP55 secondo EN 60034-5 (risp. IEC 60034-5). Sono fabbricate per il tipo di protezione contro esplosioni EEx e „versione assicurata“ e modificate per il montaggio sulle macchine con il tipo di protezione contro esplosioni „chiusura ferma“, designazione EEx de IIC.

C 2.3 Pezzi d'attacco per i morsetti principali

I pezzi d'attacco sono adatti per l'attacco dei fili adduttori senza teste di cavo (vedi la tabella).

Montaggio

C 3.1 Rotazione della scatola della morsettiera

A seconda del bisogno, le scatole della morsettiera possono girarsi di 90°. L'assestamento della tavola dei morsetti non cambia.

Nel caso delle scatole della morsettiera con la parete separata o inclinata dei morsetti di uscita di premistoppa, la parete può girarsi di 180°.

C 3.2 Collegamento

Nel collegamento è necessario rispettare i dati indicati sulla targa dei dati di funzionamento (tensione, corrente, risp. direzione della rotazione) e sullo schema di collegamento che si trova nella scatola della morsettiera. Per la segnalazione dei morsetti e le eventuali istruzioni circa limitazione della direzione della rotazione, vedi il paragr. B 3.3

Nello schema del collegamento è indicato l'attacco dei fili adduttori che corrisponde all'assestamento normale della scatola della morsettiera con i fili adduttori da destra (dal punto di vista della parte D, per il tipo costruttivo del motore IM B3).

I fili adduttori si selezionano in conformità alle norme e ai regolamenti di installazione, nonché alle norme relative vigenti con rispetto all'altezza della corrente e alle condizioni di lavoro dell'impianto (per es. temperatura dell'am-biente circostante, modo di installazione, lunghezza della condutture, ecc.).

Per le tecniche di collegamento possibili, gli ammissibili profili dei fili adduttori, le dimensioni dei morsetti dei bulloni di giunzione del passante e anche per i corrispondenti momenti di serraggio a fondo, vedi la tabella.

Per gli esempi delle varianti dell'attacco e del collegamento, vedi le figg. C 5.4 a, C 5.4 b.

Per il collegamento dei circuiti di corrente ausiliari sono eventualmente installati passanti ausiliari.

I morsetti per l'attacco dei circuiti di corrente ausiliari sono indicati per i seguenti profili dei conduttori:

■ fino a 4 mm²

Spelate i capi dei conduttori così che l'isolazione residua arrivi quasi fino al morsetto.

C 3.3 Collegamento senza teste di cavo

La costruzione dei morsetti permette l'attacco dei conduttori a più fili senza l'uso dei terminali tubulari. I terminali si possono usare solo quando sono ordinariamente pressati sul conduttore affinché possano trasmettere praticamente tutta la forza di contatto del

Allmänt

C 1.1 Transport, lagring

Lock och öppningar för införingar är alltid tät stängda under transport och lagring.

Beskrivning

C 2.1 Användning, konstruktion

Anslutningsladorna används för anslutnings från huvudströmkretsar hoslagspänningars trefas motorer med explosionsskyddstyp „fast avslutning“ enligt markering EEx de. De kan eventuellt ha klämmor för anslutning av hjälpkretsar. För tekniska detaljer se bilder och delförteckning.

I fall för vissa hjälptrömkretsar finns föreskriven separat anslutningsutrymme, är det möjligt att sätta fast på sidan av anslutningslada ytterligare en hjälpanslutningslada av typ 1XB3 020.

C 2.2 Skyddstyp

För anslutningsladorna gäller minst skyddstyp IP55 enligt EN 60034-5 (resp. IEC 60034-5). De är gjorda för skyddstyp mot explosion EEx och „säkrad version“ och anpassade för uppsättning pa maskinerna med explosionsskyddstyp „fast avslutning“ med markering EEx de IIC.

C 2.3 Anslutningsdelar för huvudklämmor

Anslutningsdelarna är lämpliga för anslutning av ledningar utan kabelskor (se tabellen).

Uppsättning

C 3.1 Ändring av anslutningsladansriktning

Anslutningslador kan vid behov vridas med 90°. Anordning pa isolatorplatta behöver man inte ändra pa.

För anslutningslador med delad eller snett vägg med kabelinföringar gäller att väggen kan vridas med 180°.

C 3.2 Anslutning

För anslutning maste uppgifter som finns pa märkplaten respektivas (nätspänning, ström, eventuell rotations-riktning) och de som finns pa anslutningsschema som är placerat i anslutningsladan. För klämmorsmarkering och eventuella regler för hinder för rotationsriktning se avsnitt B 3.3

Pa anslutningsschema framstar ledningarnas anslutning som motsvarar den vanliga placeringen av anslutningslada med ledningsanslutning från höger (när man ser från sida D, gäller för motorform IM B3).

Anslutningsledningar ska väljas enligt gällande normer och motsvarande regleringar och anläggningsföreskrifter med tanke pa strömkraft och anläggningsförhållanden (t.ex. omgivningstemperatur, uppsättningssätt, ledningens längd o.s.v.).

För möjliga anslutningstekniker, tillatna lednings-tvärsnitten, klämmstorlek och också motsvarande fästande momenten se tabellen.

För exempel pa anslutnings och brädningsvarianter se bild C 5.4 a, C 5.4 b.

För anslutning av hjälptrömkretsar finns tillgängliga hjälpbussningar.

Klämmorna för anslutning av hjälptrömkretsar är avsedda för följande ledningstvärsnitten:

■ upp till 4 mm²

Ledningsändar ska isoleras pa sadant sätt sa att ledningarnas isolation räcker nästan till klämmman.

C 3.3 Anslutning utan kabelskor

Klämmornas konstruktion möjliggör anslutning av flersträngiga ledningar utan att använda rörstycken. Stycken far användas bara i fall de är ordentligt pressade sa att de praktiskt taget genomför hela kontaktstyrkan hos klämmman (flexibla, inte pressade stycken reducerar kontaktstyrka pa ledningen och förstör anslutningskvalitet).

För ledningsanslutning utan kabelsko till skarvkämma maste man enligt ledningstvärsnitten respektera rätt placering av skarvkämmorna (se tabellen).

morsetto (i terminali rigidi e non pressati riducono la forza di contatto sul conduttore e con ciò peggiorano la qualità del giunto.).

Nel caso del collegamento del conduttore senza testa di cavo sul morsetto dell'accusa, fate attenzione alla giusta sistemazione delle accuse, a seconda del profilo del conduttore (vedi la tabella).

Nel caso del collegamento a forma di triangolo, i conduttori spesi sono attaccati nella morsettiera solo alla seconda catena dei morsetti.

Nel caso del collegamento a stella, i fili adduttori nella morsettiera si attaccano alla catena dei morsetti anteriore. La catena dei morsetti posteriore deve girarsi di 90° e collegarsi attraverso l'interfaccia di rame a profilo circolare (pezzo 22.55).

Nel caso del collegamento parallelo (per es. avviamento Y/D, commutazione dei poli o inserimento dell'avvolgimento a collegamento parallelo), viene attaccato un conduttore di corrente a ciascuno dei 6 morsetti. Se sono a disposizione, poi si usano i morsetti per garantire la linea graduata dei conduttori – i morsetti bassi davanti e i morsetti alti dietro (vedi C.3.2).

Qualora i bulloni di serraggio del corpo dei morsetti di accusa, sistemati in diagonale, siano sbloccati, devono bloccarsi di nuovo.

Per il collegamento parallelo, rispettate le istruzioni indicate nel catalogo del produttore.

C 3.4 Morsetti di uscita dei cavi e la loro sistemazione

Accanto all'adeguata selezione del conduttore e della sua preparazione, valgono, a seconda del tipo costruttivo e del principio dell'attacco, le seguenti istruzioni specifiche:

Al fine di garantire il grado di protezione minimo IP, i morsetti di uscita di premistoppa devono essere guarniti adeguatamente (con anello di tenuta, attraverso un adesivo) nei fori filettati. Lo stesso vale anche per gli eventuali turaccioli incollati.

I morsetti di uscita montati dal produttore e omologati in conformità alla norma 94/9/EG sono assicurati contro il loro sbloccaggio attraverso il mezzo LOCTITE e guarniti secondo il grado della protezione IP 55. Sono dotati di accuse supplementari incollate come chiusura per il trasporto.

Il diametro del cavo connesso deve corrispondere ai diametri ammissibili indicati sul morsetto di uscita del cavo.

Per l'attacco dei conduttori che non sono fissati fermi sono usati i morsetti di uscita di premistoppa omologati con alleggerimento di tratto che impediscono lo scontorcimento dei conduttori.

Nel caso del morsetto di uscita diviso, i fili adduttori si guarniscono con premistoppa che si può intagliare, a seconda del bisogno, e si fissano attraverso il dispositivo per alleggerimento di tratto.

I fili adduttori e soprattutto il conduttore protettivo vanno sistemati liberamente nella scatola della morsettiera e la loro lunghezza dovrebbe essere la più grande possibile, affinché si eviti l'origine di graffiature sui conduttori.

Nel caso del morsetto di uscita diviso con l'anello di tenuta si raccomandano i seguenti procedimenti:

- intagliate l'anello di tenuta così che il suo foro sia minore di alcuni milimetri del diametro del conduttore e inseritelo poi sul conduttore.
- inserite il conduttore nel morsetto di uscita diviso – se esiste - e fissatelo attraverso le staffe per l'arresto del tratto sul conduttore.
- avvitate provvisoriamente la parte superiore del morsetto di uscita diviso e controllate se l'attacco sulle superfici flangiate e sul passante è perfettamente guarnito. Nel caso contrario svitate la parte superiore del morsetto di uscita e intagliate l'accusa di tenuta così che sia raggiunta la guarnizione desiderata. Dopo le viti di fissaggio vanno gradatamente e alternativamente serrate a fondo.

I fori di uscita non usati si chiudono con adeguate accuse incollate.

Esse devono per es.:

- essere di un materiale resistente ammissibile
- garantire la protezione IP 55
- montate così che possono essere sbloccate solo con l'uso di un arnese.

Vid triangelanslutning är bara ledningar dragna dragna till anslutningslada till den andra raden av klämmorna.

Vid stjärnanslutning anslutas nättledningar i anslutningslada till den främsta klämmraden. Den andra klämmraden maste vridas med 90° och ansluta med kopparförbindelse med cirkeltvärsnitt (del 22.55).

För parallel ledning (t.ex. starten Y/D, polomkoppling eller vindningsanslutning med parallel anslutning) maste till varje ut av 6 klämmor ledas en nättledning. Om det finns tillgängliga användas klämmor för graderad anslutning av nättledningar - framme laga och bakom höga klämmor (se C 3:2).

I fall vertikalt dragna fastsättningsskruvarna på elementet med bilagade klämmor frigjorda maste de aterfastsättas.

Respektera alla föreskrifter i tillverkarens katalog för den parallella anslutningen.

C 3.4 Kabelinföringar och deras läggning

Förutom ett lämpligt val av ledning och dess förberedelse gäller - beroende på införingskonstruktion och princip - följande specifika föreskrifter:

För garanterad minimal skyddsgrad IP maste kabelutlopp i vindningsöppningarna tätas ordentligt och på ett lämpligt sätt (tätningssring, klistring). Det samma gäller för eventuella slutstysken.

Hos kabelutlopp som monteras hos tillverkaren och certifikeras enligt regleringen 94/9/EG gäller säkring med hjälp av medel LOCTITE mot släppning och tätning enligt skyddsgrad IP 55. De är kompletterade med ytterligare avslutningscirklar som transportavslutning.

Diameter av kabelinföringen maste motsvara de tillatna diametrarna på kabelinföringen.

För anslutning av ledningar som inte är fastställda används tillatna kabelutlopp med dragavlastning som skyddar mot ledningarnas förvridning.

Hos delad utlopp tätas införingsledningar med tätning som kan enligt behov skäras bort och de fixeras med anordning för dragavlastning.

Anslutningsledningar och framför allt skyddsledning ska placeras fritt i anslutningsladan och med den längsta möjliga reservlängden så att slitning av ledningsisolering uteslutas.

För delad införing med tätningsring rekommenderas följande arbetsprocess :

- tätning ska skäras ut så att en öppning uppstar bara några millimeter större än ledningsdiameter och dra på ledningen.
- ledning placeras i muffen - om den finns – och fixeras med dragavlastningsbygel på ledningen.
- övre delen av införingsmuff fastskruvas provisoriskt och kontrollera i fall felfri tätning uppnas på båda fläsnytorna och ingångsstället. Om inte så införingen ska skruvas bort och tätningsringen skäras ut så att önskad tätnings uppnas. Fastsättningsskruvarna ska sedan gradvis och växelvis tilldras.

Oanvända införingsöppningar maste absolutas stängas med lämpliga tätningsinsatser.

Dessa maste t.ex.:

- tillverkas av beständig, attesterad material
- garantera skyddsgrad IP 55
- monteras sa att man kan lösa dem bara med hjälp av redskap.

C 3.5 Anslutning till frekvensomformare

Vid verksamhet med frekvensomformare maste maximalt varvantal hallas vilket star på märkplaten eller i den tekniska dokumentationen. Om motorutläggning kräver speciell anslutning av frekvensomformare, finns motsvarande uppgifter också på märkplaten.

Motorer med frekvensomformareverksamhet har vanligtvis - på grund av reducerad ventilationsverkan vid lägre varvantal och lägre tillaten uppvärmning (kabelinföring 70 °C, ledarförsgrening 80 °C) - ytterligare temperatursensorer som vaktar både vindningstemperatur och temperatur inne i anslutningsladan. PTC termistorer är anslutna i serien med sensorer i vindningen.

Temperatursensorernas krets maste anslutas till lämplig huvudenhet (hos PTC termistorer t.ex. markerad med provningsmärke av autoriserad provningsenhet enligt regleringen 94/9/EG).

C 3.5 Attacco al convertitore

Nell'andamento con il convertitore devono essere rispettati i giri massimi „nmax“ indicati sulla targa dei dati di funzionamento o nella documentazione tecnica. Qualora bisogni alimentare il motore, rispetto al suo dimensionamento, dal convertitore, poi i dati necessari sono indicati sulla targa dei dati di funzionamento.

I motori adatti per l'andamento con il convertitore sono inoltre normalmente dotati – per causa della potenza effettiva del raffreddamento ridotta durante i giri bassi e un riscaldamento ammissibile più basso (filo adduttore 70 °C, biforazione delle anime 80 °C) – di tastatori di temperatura che controllano, accanto alla temperatura dell'avvolgimento, anche la temperatura nella morsettiera. I termistori PTC sono collegati in serie con i tastatori nell'avvolgimento.

Il circuito dei tastatori di temperatura deve essere collegato all'unità di comando adeguata (nel caso dei termistori PTC essa è per es. indicata con un segno di prova dell'officina prove autorizzata secondo la norma 94/9/EG).

Nel caso dei motori con la morsettiera con il tipo di protezione contro esplosioni „Versione assicurata“ (motori con il tipo di protezione contro esplosioni, designazione EEx de), il valore della tensione di cresta (umax) non può oltrepassare il valore indicato nella tabella.

C 3.6 Andamento con il convertitore nella rete connessa a terra

Nei convertitori a limitazione di corrente senza protezione contro cortocircuito a terra, possono svilupparsi nel conduttore protettivo, nel caso di cortocircuito a terra sulla parte di uscita, delle correnti fino al multiplo di 1,7 della corrente dei fili di fase.

Né il conduttore PE del filo adduttore multiplo normalmente dimensionato e neanche il morsetto per il suo attacco alla scatola della morsettiera normale sono sufficienti in questo caso. In queste condizioni di lavoro è necessario addurre un conduttore protettivo parallelo sufficientemente dimensionato che si attacca al morsetto di messa a terra sull'in-castellatura del motore.

C 3.8 Provvedimenti conclusivi

Per i provvedimenti conclusivi raccomandati prima della chiusura della scatola della morsettiera, vedi B 3.3.

Nel caso della scatola della morsettiera, controllate se la tavola dei morsetti di uscita dei cavi è avvitata correttamente e ben ferma e se si trova sullo stesso livello con l'area per la guarnizione del coperchio della scatola della morsettiera.

Andamento

C 4.1 Istruzioni di sicurezza

 **AMMONIMENTO** Rispettare le istruzioni nel paragr. B 4.1!

Manutenzione

C 5.1 Istruzioni di sicurezza

 **AMMONIMENTO** Rispettare le istruzioni nel paragr. B 5.1!

C 5.2 Tenuta ermetica, carico della corrente

Controllate regolarmente la tenuta ermetica della scatola della morsettiera, l'integrità dell'isolazione dei conduttori e la resistenza dei giunti dei morsetti di uscita e dei fili adduttori.

Qualora la scatola della morsettiera fosse esposta a un carico di corrente elevata, poi si raccomanda di controllare gli isolanti, i pezzi di giunzione ed i giunti dei conduttori.

Se nella morsettiera entra la polvere o l'umidità, pulite, risp. asciugate, la morsettiera e soprattutto gli isolanti. Controllate dopo la guarnizione e i piani di tenuta ed eliminate la causa della permeabilità.

C 5.3 Smontaggio della macchina

Se la macchina deve essere smontata (per es. per le riparazioni), si raccomanda di scollegare i fili adduttori dai morsetti e di smontare la tavola asportabile dei morsetti di uscita o di smontare i morsetti di uscita dei cavi divisi smontabili dalla scatola della morsettiera. Così rimangono intatte la posizione reciproca corrispondente dei fili adduttori e anche la guarnizione dei fili adduttori nei morsetti di uscita.

För motorer med anslutningslada med explosionsskyddsgrad „Säkrad version“ (motorer med explosionsskyddsgrad, markering EEx de) gäller att nätspänningsstorlek (umax) får inte bli större än värde i tabellen.

C 3.6 Verksamhet med frekvensomformare i jordat nä

Hos frekvensomformare med strömbegränsning utan skydd mot jordad kortslutning kan i fall av jordad kortslutning uppstå på utgangssida i skyddsledningen strömmar upp till värde av 1,7 gång av fasledningarnas ström.

Varken PE ledning av den standard dimenserade flerledande införing eller klämman för dennes (ledningen PE) anslutning på standard anslutningslada är tillräckliga i sadana fall. Under sådana verksamhetsförhållanden är det nödvändigt att leda tillräckligt dimenserad parallell skyddsledning som anslutas till jordningsklämma pa motorensskap.

C 3.8 Finala atgärder

Rekommenderade atgärder innan ladans stängning kan du hitta i avsnittet B 3.3.

Hos anslutningslada kontrollera om platta med kabelinföringar är ordentligt och rätt fastskruvad och att den finns i samma niva som anslutningsladans yta för tätnings av anslutningslock.

Verksamhet

C 4.1 Säkerhetsföreskrifter

 **VARNING** Följa föreskrifter i B 4.1!

Underhall

C 5.1 Säkerhetsföreskrifter

 **VARNING** Följa föreskrifter i B 5.1!

C 5.2 Tätning, strömbelastning

Kontrollera regelbundet anslutningsladans täthet, bra kvalitet av ledningarnas isolation och fasthet på utföringars samt införingars anslutningar.

I fall anslutningslada genomgått en stark strömbelastning rekommenderas att kontrollera isolatorer, anslutningsdelarna och ledningarnas anslutningar.

I fall det kan komma damm eller fuktighet, rensa event. torka anslutningslada och framför allt isolatorer. Vidare kontrollera tätning och tätningsytan och ta bort orsaken på felaktig tätning.

C 5.3 Demontering av maskinen

I fall maskinen maste demonteras (t.ex. pa grund av reparatio-nen) rekommenderas att avkoppla införingar från klämmor och demontera den flytbara plattan med utlopp eller demonterbara delade kabelutlopp från anslutningsladan. På det viset bevaras motsvarande placering av införingarna och också införingarnas tätning i utloppen.

C 5.4 Ritningar, delförteckning

För ritningar och delförteckning se bild C 5.4 ,C 5.4 b och C 5.4c.


C 5.4 Disegni, elenco dei pezzi

Per i disegni e l'elenco dei pezzi, vedi le figg. C 5.4 ,C 5.4 b e
C 5.4c.

Klemmenkasten-Typ Terminal box type fügung)	Anschließbarer Netzleiterquerschnitt (ggf. reduziert durch Größe der Leitungsein- Supply conductor cross-section (possibly limited due to size of cable entry)		
1XC1 31., 38., 39.	2,5 ... 25 mm ²	16 ... 35 mm ²	16mm ²
10.01	Incavatura dello statore Statorsskap	20.30	Coperchio della morsettiera Anslutningsladanslock
20.14	Divisori dei passanti Bussningarnas mellanplatta	20.36	Protezione contro la perdita (anello-O) Skydd mot förlust (O-ring)
20.20	Scatola della morsettiera Anslutningsladansskap	20.38	Guarnizione Tätning
20.28	Guarnizione Tätning	20.50	Parete dei morsetti di uscita dei cavi Kabelinföringsplatta
		20.58	Guarnizione Tätning
20.85	Morsetto di uscita di premistoppa (filo adduttore principale) Tätningsutlopp (huvudinföring)	21.10	Bullone del passante Bussningsklämma
20.86	Morsetto di uscita di premistoppa (conduttore ausiliare) Tätningsutlopp (hjälpledning)	21.10.1	Dado esagonale ISO 4032 Sexkantigt mutter ISO 4032
20.88	Acclusa incollata Slutstycke	21.30	Passante completo, per l'attacco dei conduttori di forza Komplett bussning, för kraftledningar- nas anslutning
21.10	Bullone del passante Bussningsklämma	21.32	Passante - isolante Bussning - isolatorn
21.10.1	Dado esagonale ISO 4032 Sexkantigt mutter ISO 4032	21.34	Acclusa contro rotazione parziale Tätning mot förvridning
21.30	Passante completo, per l'attacco dei circuiti ausiliari Komplett bussning, för hjälpkretsarnas anslutning	21.70	Passante completo, per l'attacco dei circuiti ausiliari Komplett bussning, för hjälpkretsarnas anslutning
21.32	Passante - isolante Bussning - isolatorn	21.71	Bullone del passante Bussningsklämma
21.34	Acclusa contro rotazione parziale Tätning mot förvridning	21.73	Passante - isolante Bussning - isolatorn
21.70	Passante completo, per l'attacco dei circuiti ausiliari Komplett bussning, för hjälpkretsarnas anslutning	21.74	Acclusa contro rotazione parziale Tätning mot förvridning
21.71	Bullone del passante Bussningsklämma	21.75	Pezzi di attacco Anslutningsdelar
21.73	Passante - isolante Bussning - isolatorn	22.02	Morsetto di acclusa basso Skarvklämma lag
21.74	Acclusa contro rotazione parziale Tätning mot förvridning	22.05	Corpo del morsetto Klämmanselement
21.75	Pezzi di attacco Anslutningsdelar	22.05.1	Vite esagonale ISO 4017 Skrub med sexkantigt huvud ISO 4017
22.02	Morsetto di acclusa basso Skarvklämma lag	22.06	Acclusa del morsetto Skarvklämma
22.05	Corpo del morsetto Klämmanselement	22.06.1	Dado esagonale ISO 4032 Sexkantigt mutter ISO 4032
22.05.1	Vite esagonale ISO 4017 Skrub med sexkantigt huvud ISO 4017	22.55	Collegamento a stella (Bullone di rame a profilo circolare) Stjärnanslutning (Cu-klämma pa cirkel tvärsnittet)
22.06	Acclusa del morsetto Skarvklämma	22.71	Acclusa del conduttore protettivo Skarvklämma pa skyddsledningen
22.06.1	Dado esagonale ISO 4032 Sexkantigt mutter ISO 4032	22.90	Conduttore di rete Nätledning
22.55	Collegamento a stella (Bullone di rame a profilo circolare) Stjärnanslutning (Cu-klämma pa cirkel tvärsnittet)		
22.71	Acclusa del conduttore protettivo Skarvklämma pa skyddsledningen		
22.90	Conduttore di rete Nätledning		

Typen / Types

1XC1 31./ 38./ 39.

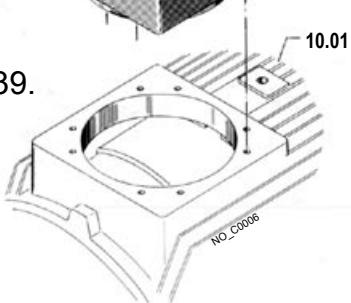

¹⁾ Assicurato tramite Loctite
Säkrad med Loctite


²⁾ Esempio; la sistemazione obbligatoria dei fili adduttori e delle interfacce è indicata nello schema di collegamento
Exempel: förpliktig placering av ledningar och förbindelser i anslutningsschemat

³⁾ Die Ersatzteile der Bolzendurchführungen müssen beim Hersteller der Motoren bestellt werden.
Spare parts of bushing fitting complete must be order in producer of motors.

Fig. C 5.4 a: Scatola della morsettiera del tipo 1XC1 (esempio; le versioni consegnate possono differenziarsi nei dettagli)
Bild C 5.4 a: Anslutningsladanstyper 1XC1 (exempel, levererade konstruktionsvarianter kan skiljas i detaljer)

Fig. C 5.4 b: Scatole della morsettiera del tipo 1XC1 (esempio; le versioni consegnate possono differenziarsi nei dettagli)
 Bild C 5.4 b: Anslutningslådanstyper 1XC1 (exempel, levererade konstruktionsvarianter kan skiljas i detaljer)

Typ / Typen 1XC1 48.

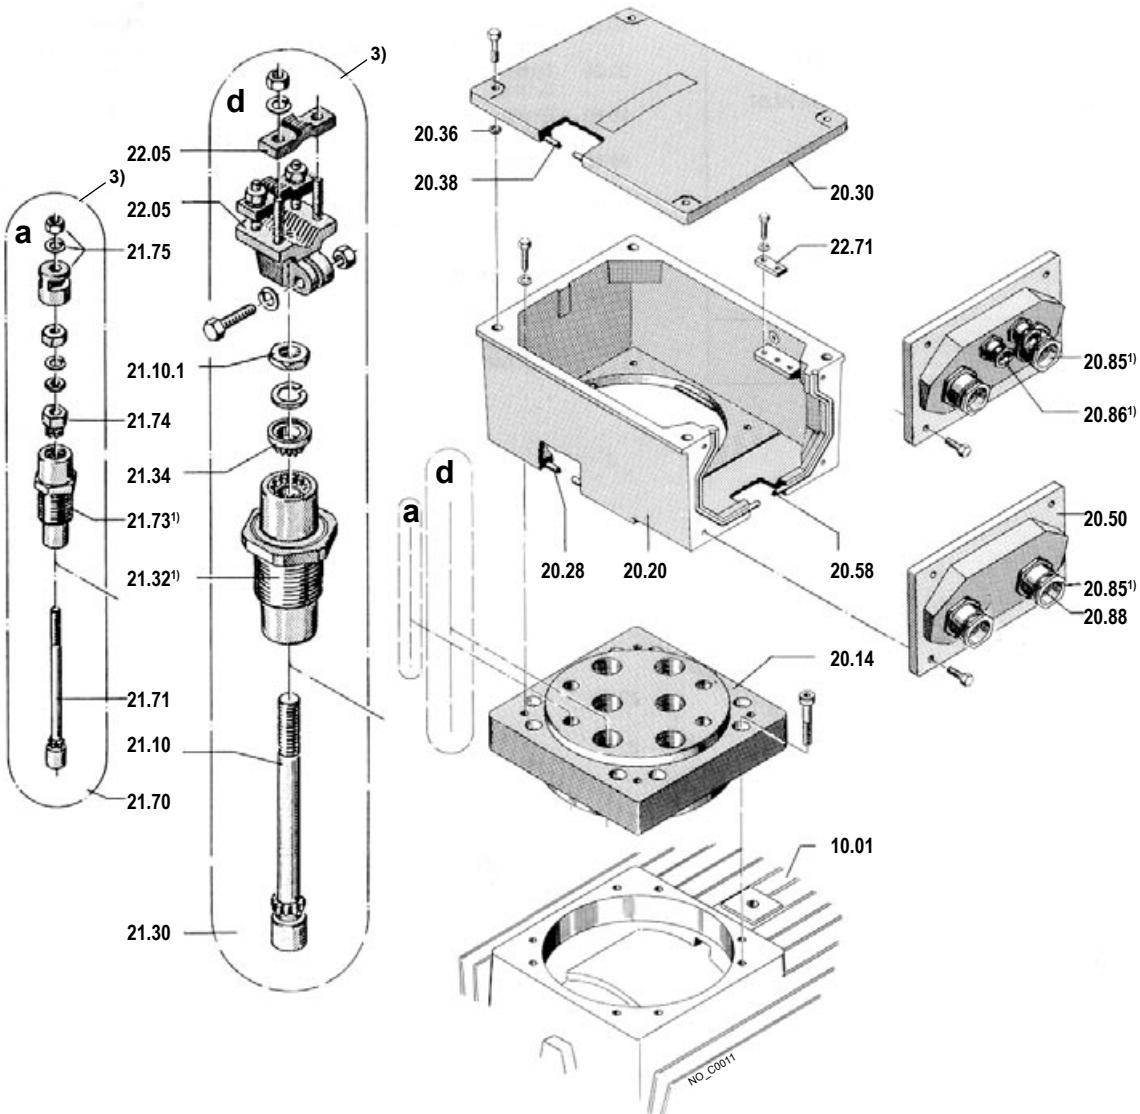

¹⁾ Assicurato tramite Loctite
 Säkrad med Loctite

²⁾ Esempio; la sistemazione obbligatoria dei fili adduttori e delle interfacce è indicata nello schema di collegamento

Exempel: förpliktig placering av ledningar och förbindelser i anslutningsschemat

³⁾ Die Ersatzteile der Bolzendurchführungen müssen beim Hersteller der Motoren bestellt werden.

Spare parts of bushing fitting complete must be order in producer of motors.


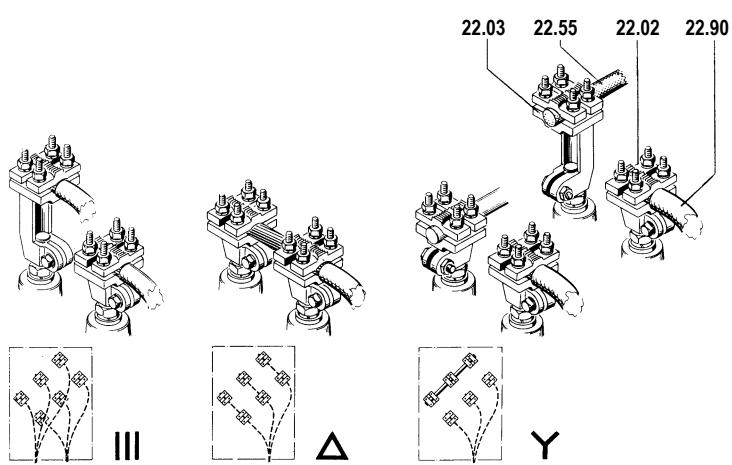


Fig. C 5.4 c: Scatole della morsettiera del tipo 1XC1 (esempio; le versioni consegnate possono differenziarsi nei dettagli)
 Bild C 5.4 c: Anslutningslådanstyper 1XC1 (exempel, levererade konstruktionsvarianter kan skiljas i detaljer)

Typ / Typen 1XC1 58.

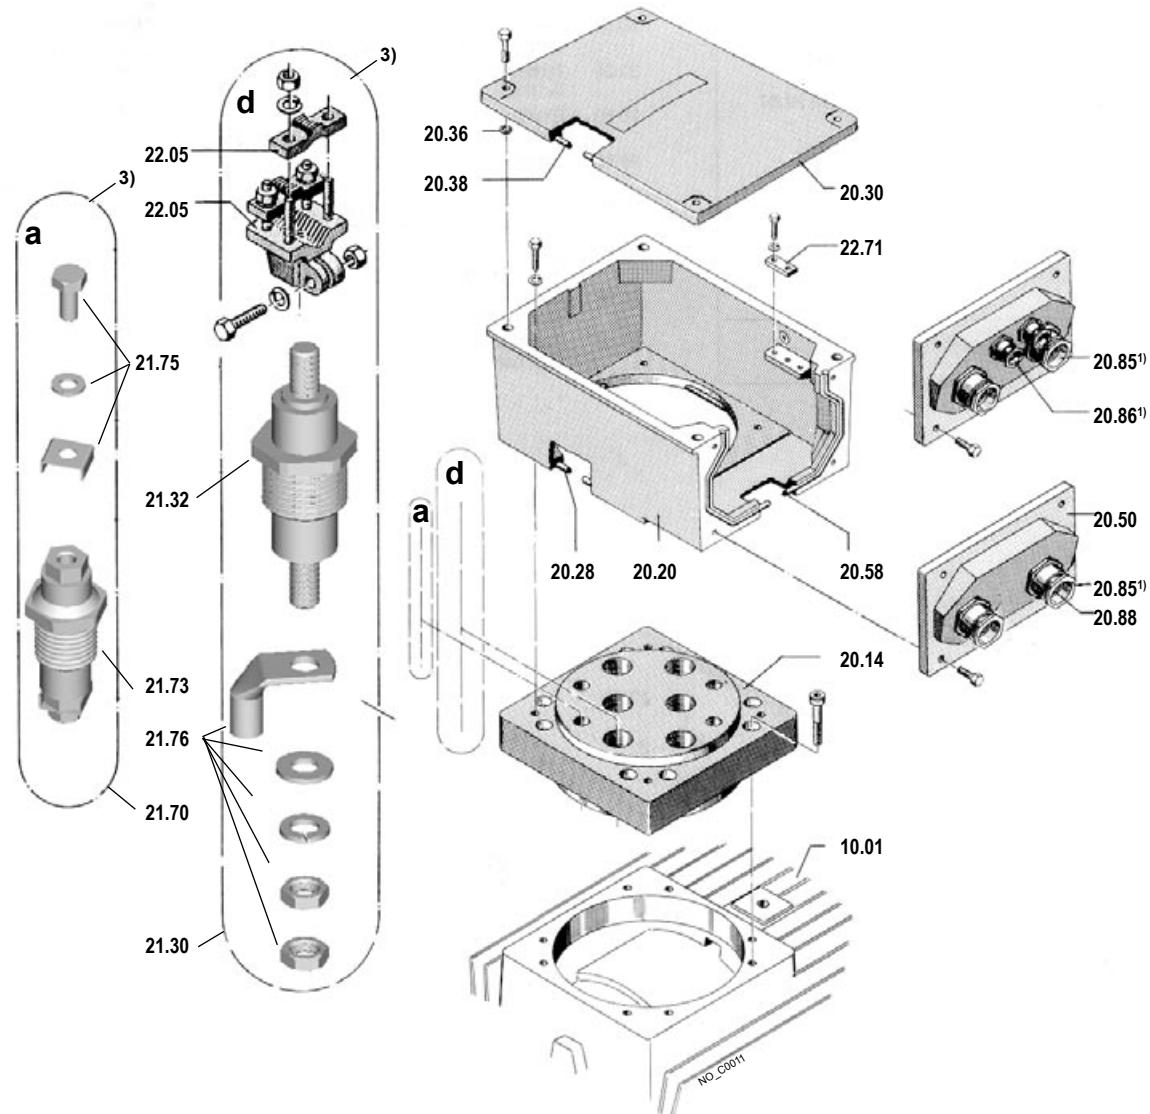


¹⁾ Assicurato tramite Loctite
 Säkrad med Loctite

²⁾ Esempio; la sistemazione obbligatoria dei fili
 adduttori e delle interfacce è indicata nello
 schema di collegamento


Exempel: förpliktig placering av ledningar
 och förbindelser i anslutningsschemat

³⁾ Die Ersatzteile der Bolzendurchführungen
 müssen beim Hersteller der Motoren bestellt
 werden.

Spare parts of bushing fitting complete must
 be order in producer of motors.

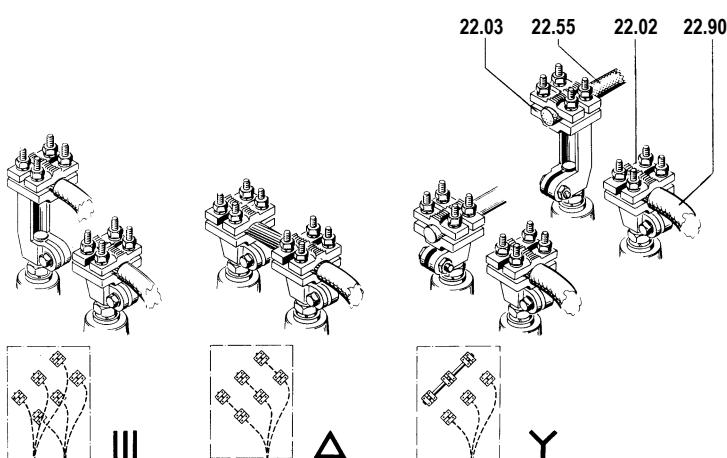

Schaltungen und Anschlußmöglichkeiten²⁾
 Connections²⁾

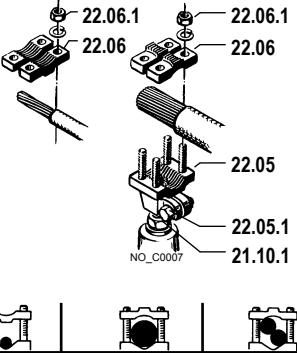Klemmenkasten-Typ Terminal box type fürleitung) Supply conductor cross-section (possibly limited due to size of cable entry)	
1XC1 48.	10 ... 95 mm ²
1XC1 58.	25 ... 135 mm ²
	50 ... 120 mm ²
	95 ... 240 mm ²
	35mm ²
	70mm ²

Dati tecnici / Tekniska uppgifter

Klemmenkastentyp (Grauguß-Gehäuse)/Terminal box type (Cast-iron box)

1XC1 48

1XC1 58

Bemessungsspannung / Rated insulation voltage:

1,1 kV

1,1 kV

Zulässige EExell-UmrichterSpitzenspannung Ümax

1,63 kV*)

1,63

kV*)

Permissible peak voltage of EExell-converter Ümax

1,72 kV**)

1,72 kV**)

Haupt einführung Teil 20.85 (Verschraubung DIN EN 50 014)

Main cable entry part 20.85 (Screwed
Größe (Normalzuordnung) / Size (Standard)
Leitungsdurchmesser / Cable diameter

gland	DIN	EN	50	014)
M 63 x 1,5	M	63	x	1,5
32 ... 42 mm		40 ... 48 mm		

Gewindegröße (Anzugsmoment) / Size of thread (torques):

21.10.1 Muttern an Hauptklemme, Nuts for main terminal, part 21.10	Teil M 10 (13 Nm)	21.10
22.05.1 Schrauben an Klemmenkörpern, Screws for terminal bodies, part 22.05	Teil M 6 (4,5 Nm)	22.05
22.06.1 Muttern an Schellen, Nuts for clamps, part 22.06	Teil M 6 (4 Nm)	22.06

*) Spitzenspannung Phase gegen Masse / Peak voltage phase to earth

**) Spitzenspannung Phase gegen Phase / Peak voltage phase to phase

10.01	Incavatura dello statore Statorsmellanskap	20.88	Acclusa incollata Slutstykke	21.75	Pezzi di attacco Anslutningsdelar
20.14	Divisorio dei passanti Bussningarnas mellanplatta	21.10	Bullone del passante Bussningsklämma	22.02	Morsetto di acclusa basso Skarvklämma lag
20.20	Scatola della morsettiera Anslutningsladansskap	21.10.1	Dado esagonale ISO 4032 Sexkantigt mutter ISO 4032	22.03	Morsetto di acclusa alto Skarvklämma hög
20.28	Guarnizione Tätning	21.30	Passante completo, per l'attacco dei conduttori di forza	22.05	Corpo del morsetto Klämannselement
20.30	Coperchio della morsettiera Anslutningsladanslock		Komplet bussning för kraftlednin- garnas anslutning	22.05.1	Vite esagonale ISO 4017 Skruv med sexkantigt huvud ISO 4017
20.36	Protezione contro la perdita (anello-O) Skydd mot förlust (O-ring)	21.32	Passante - isolante Bussning - isolatorn	22.06	Acclusa del morsetto Skarvklämma
20.38	Guarnizione Tätning	21.34	Acclusa contro rotazione parziale Tätning mot förvidning	22.06.1	Dado esagonale ISO 4032 Sexkantigt mutter ISO 4032
20.50	Parete dei morsetti di uscita dei cavi Kabelinföringsplatta	21.70	Passante completo, per l'attacco dei circuiti ausiliari	22.55	Collegamento a stella (Bullone di rame a profilo circolare) Stjärnanslutning (Cu-klämma pa cirkel tvärsnittet)
20.58	Guarnizione Tätning		Komplet bussning för anslutning av hjälpkretsar	22.71	Acclusa del conduttore protettivo Skarvklämma pa skyddsledningen
20.85	Morsetto di uscita di premistoppa del filo adduttore principale Tätningsutlopp huvudinföring	21.71	Bullone del passante Bussningsklämma	22.90	Conduttore di rete Nätledning
20.86	Morsetto di uscita di premistoppa del filo adduttore ausiliare Tätningsutlopp hjälpledning	21.73	Passante – isolante Bussning - isolatorn		
		21.74	Acclusa contro rotazione parziale Tätning mot förvidning		

- 20.09 Zusatz-Hilfsklemmenkasten 1XB3 020
Supplementary auxiliary terminal box 1 XB3 020
- 22.83 Gummitülle
Rubber sleeve
- 20.20 Gehäuse
Housing

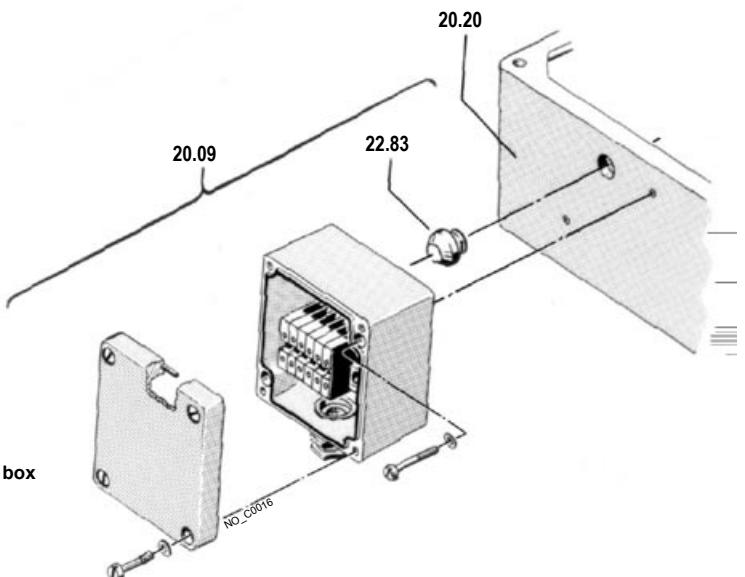


Bild C 5.4 d: Anbau eines Klemmenkastens 1XB3 020
Fig. C 5.4 d: Arrangement of supplementary auxiliary terminal box
1XB3 020

Cuscinetti a rotolamento Rullager


per motori asincroni con scudi del supporto fusi con coperchi del cuscinetto interni

för asynkronna motorer med lagerskyltarna pagjutna med inre lagerlock

Manuale d'uso / Bruksanvisning

n° / n. 3503 7000000102

SEF 2928

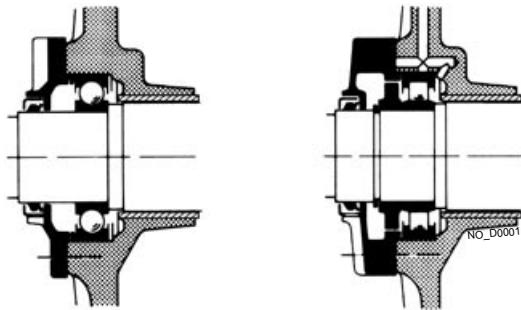

Per i motori elettrici con cuscinetti menzionati sopra, vale, come supplemento al „Manuale di servizio“ e alle „Istruzioni generali“, quanto segue:

För elektriska maskiner med ovannämnda rullager gäller som komplettering av „Bruksanvisning“ och „Allmänna regler för användning“ följande:

Indice	pagina	Innehall	sida
Generalità		Allmänt	
D 1.1 Trasporto	D2	D 1.1 Transport	D2
Descrizione		Beskrivning	
D 2.1 Varianti costruttive	D2	D 2.1 Konstruktionsvarianter	D2
Montaggio		Uppsättning	
D 3.1 Assegnazione dei cuscinetti	D2	D 3.1 Lageruppsättning	D2
D 3.2 Lubrificazione prima della messa in esercizio	D3	D 3.2 Smörjning innan igångsättning	D 3
Andamento		Verksamhet	
D 4.1 Guasti	D3	D 4.1 Störningar	D3
Manutenzione		Underhall	
D 5.1 Lubrificazione	D3	D 5.1 Smörjning	D3
D 5.2 Smontaggio, rimontaggio	D4	D 5.2 Demontering, uppsättning	D4
D 5.3 Guasti	D6	D 5.3 Störningar	D6
D 5.4 Disegni, elenco dei pezzi	D6	D 5.4 Bilder, delförteckning	D6

Generalita

D 1.1 Trasporto

Per il trasporto delle macchine con cuscinetti a rulli o con un cuscinetto a sfere con piano di separazione in-clinato, vedi il paragr. B 1.3.

Descrizione

D 2.1 Varianti costruttive

Varianti costruttive standard (vedi le figg. D 2.1a, D 5.4a):

Come cuscinetti fissi vengono usati i cuscinetti a sfere.

Come cuscinetti assialmente liberi sono usati i cuscinetti a sfere o i cuscinetti a rulli.

A seconda del tipo della costruzione, per limitare il gioco assiale degli anelli esterni del cuscinetto, vengono usate le molle di trazione. Nel caso del cuscinetto a sfere da una parte, mentre che nel caso del cuscinetto a rulli da ambedue le parti dell'anello esterno.

Varianti costruttive speciali:


Altri cuscinetti (o dettagli relativi alla sistemazione dei pezzi o event. al loro fissaggio) sono possibili, ma non vengono menzionati in questo manuale d'uso. Vedi gli event. dati relativi ai tipi nel manuale d'uso principale.

Nel caso dei motori consegnati con il cuscinetto isolato sulla parte anteriore del motore, è necessario osservare le istruzioni speciali per il montaggio affinché si eviti un detimento dell'isolazione ceramica dell'anello esterno del cuscinetto.

Indicazione dei cuscinetti:

Nel caso dei cuscinetti a lubrificazione ulteriore, le indicazioni complete del cuscinetti (l'indicazione del tipo di cuscinetto e l'indicazione supplementare della versione del cuscinetto) vengono presentate, insieme con i dati relativi alla lubrificazione, sulla „Targa di lubrificazione“.

I nodi dei cuscinetti dei formati 225 e 250 non sono normalmente dotati del dispositivo di lubrificazione ulteriore, potendo però, nel caso della corrispondente versione dello scudo del supporto, essere dotati di canali di lubrificazione ulteriore nello scudo del supporto e di nippelli di lubrificazione. I nodi dei cuscinetti dei formati 280 a 315 (con coperchi esterni dei cuscinetti) sono normalmente dotati del dispositivo di lubrificazione ulteriore.

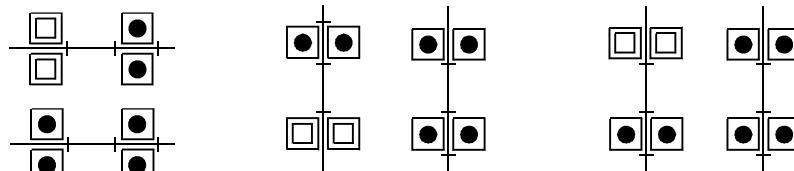

■ Rillenkugellager
Deep-groove ball bearing
□ Zylinderrollenlager
Cylindrical roller bearing

NO_D0004

Fig. D 2.1 a: Esempi di combinazione dei cuscinetti
Bild D 2.1 a: Exempel pa lagerkombinationer

Montaggio

D 3.1 Assegnazione dei cuscinetti

L'assegnazione della versione del cuscinetto corrispondente viene effettuata ottimamente con riguardo alla direzione e all'altezza del carico (forma, forze agenti nell'asse) e perciò non deve essere cambiata. I valori ammissibili delle forze assiali e radiali sono indicati nel catalogo o li fornisce il produttore a richiesta.

D 3.2 Lubrificazione prima della messa in esercizio

Se tra la consegna della macchina e della sua messa in esercizio, in condizioni favorevoli per il magazzinaggio (in un ambiente asciutto, privo di polvere e senza vibrazioni), passano più di 3 anni o, nel caso di condizioni sfavorevoli, più di 2 anni, poi è necessario lubrificare di nuovo i cuscinetti (vedi anche D5..).

Andamento

D 4.1 Guasti

Nel caso di guasti ai cuscinetti è necessario spegnere subito il comando e avvisare i tecnici responsabili per la manutenzione (vedi anche l'art. B 4.2)

Allmänt

D 1.1 Transport

Vad det gäller transporten av maskinen med rullager eller med enstaka kullager som upptar bade axiellt och radiellt tryck se avsnitt B 1.3.

Beskrivning

D 2.1 Konstruktionsvarianter

Normala konstruktionsvarianter (se bild D 2.1a, D 5.4a):

Som styrslager använder man sparkullager.

Som axiellt fria rullager använder man sparkullager eller cylindrullager.

Beroende på konstruktionstypen använder man för begränsning av axiellt tryck av ytter lagerringar utjämningsskivorna. De finns hos rullager från sida och hos cylindrullager från båda sidorna av ytter ringen.

Speciella konstruktionsvarianter:

Andra lagervarianter (eller detaljer av delanordning resp. delfastsättning) är möjliga men finns inte beskrivna i detalj i den här bruksanvisningen. Se eventuella specifika uppgifter i huvudbruksanvisningen.

Hos motorer levererade med ett isolerat lager på NDE sida är det viktigt att följa specifika angivningar för uppsättning så att förstörning av keramisk isolation på den ytter ringen inte skulle förekomma.

Lagermarkering:

Hos eftersmörjningslager är fullständninga lagerbeteckningarna (beteckning över typ och kompletterande beteckning över lagerkonstruktion) tillsammans med uppgifter för smörjning angivna på „Smörjningsplaten“.

Lagerisättningar i storlekar 225 och 250 har vanligtvis inget eftersmörjningstillbehör, de kan dock vara hos motsvarande lagerskultkonstruktion eventuellt utrustade med eftersmörjningskanaler i lager skultern och med smörjningsnippelerna. Lagerisättningar i storlekarna 280 och 315 (med ytter lagerlock) brukar vanligtvis vara utrustade med eftersmörjningstillbehör.

Uppsättning

D 3.1 Lageruppsättning

Uppsättning av motsvarande lagerkonstruktioner är optimalt genomförd beroende på belastningsriktning och belastningsstörlek (formen, axelkrafterna) och därför är det inte tillatet att ändra på den. Tillatna värden av axiella och radiella krafter är synliga från katalogen eller så kan dessa uppges om man frågar producenten.

D 3.2 Smörjning innan igångsättning

I fall perioden mellan maskinleverans och dess igångsättning blir under gynnsamma lagringsomständigheter (i torka och dammlösa utrymmen utan skakningar) längre än 3 år eller under ogynnsamma omständigheter längre än 2 år, då maste lagren smörjas på nytt (se också D5..).

Verksamhet

D 4.1 Störningar

Vid lagerstörningar stäng av omedelbart driften och informera personal för underhall (se också avsnitt B 4.2)

Manutenzione

D 5.1 Lubrificazione

D 5.1.1 Tipo del grasso, condizioni dell'esercizio

Per la prima lubrificazione dei cuscinetti si usa normalmente il grasso di lubrificazione Esso Unirex N3.

I seguenti dati relativi ai grassi lubrificanti sono ordinari:

Dati sulla targa di lubrificazione	lubrificanti ammissibili
■ targa non c'e (costruzione senza il dispositivo di lubrif. ulteriore)	Esso Unirex N3
■ Esso Unirex N3	K3P-20 K3P-20, secondo il manuale di servizio

Le macchine con il dispositivo di lubrificazione ulteriore sono sempre dotate della targa di lubrificazione contenente i dati relativi al tipo di lubrificante, agli intervalli di lubrificazione e alla quantità del lubrificante applicabile su un punto lubrificato.

I termini stabiliti per la sostituzione del lubrificante, indicati in questo manuale, nonché i periodi di lubrificazione indicati sulle targhe di lubrificazione valgono per il carico normale, giri corrispondenti ai dati sulla targa, andamento tranquillo, aria dell'ambiente quasi neutrale e (nel caso del risp. K3P-20), con l'uso di lubrificanti solo di un'alta qualità. Questi grassi contengono il sapone di litio complesso come addensante e l'olio minerale come olio di base. Con le loro caratteristiche essi corrispondono assolutamente alle esigenze della norma DIN 51825, consentendo così lo svolgimento del regime nei periodi prestabiliti di lubrificazione.

In condizioni sfavorevoli o nel caso di andamento con convertitore a giri più alti, bisogna abbreviare i periodi di lubrificazione in modo adeguato.

I grassi con un altro tipo di addensante e con un altro tipo di olio di base non vanno mescolati insieme.

Altri tipi di grasso a richiesta nella fabbrica del costruttore di motori.

D 5.1.2 Lubrificazione con il dispositivo di lubrificazione ulteriore

Qualora entro tre anni non si raggiunga il numero di ore di andamento necessario per la lubrificazione dei cuscinetti, secondo la targa di lubrificazione, poi bisogna procedere alla lubrificazione ulteriore innanzi tempo durante l'ispezione generale.

Il grasso usato viene espulso dal cuscinetto e va eliminato dopo alcune lubrificazioni, non più tardi del momento della lubrificazione precedente quando il grasso è asceso all'albero.

Nel momento della lubrificazione, è necessario pulire ogni volta i nippelli di lubrificazione sulla parte posteriore e sulla parte anteriore e riempirli con il grasso prefissato secondo il dato sulla targa e secondo la tabella so-pra indicata. Contemporaneamente, l'albero deve girare, affinché il grasso si distribuisca nel cuscinetto. All'inizio, la temperatura del cuscinetto si alza notevolmente e dopo l'espulsione del grasso superfluo dal cuscinetto, si abbassa fermandosi sul valore normale.

D 5.1.3 Lubrificazione senza il dispositivo di lubrificazione ulteriore

A seconda della serie dimensionale del cuscinetto e a seconda dei giri della macchina, valgono, nelle condizioni di andamento normali indicate sopra, i seguenti periodi per la sostituzione del grasso:

- per i cuscinetti della classe dimensionale 02 (per es. NU2..., 62... o 72...):
giri fino a 1800 min-1: 20 000 ore di esercizio
giri sopra 1800 min-1: 10 000 ore di esercizio
- per i cuscinetti della classe dimensionale 03 (per es. NU3..., 63... nebo 73...):
giri fino a 1800 min-1: 15 000 ore di esercizio
giri sopra 1800 min-1: 7 500 ore di esercizio

qualora il catalogo dei prodotti non indichi altri periodi di lubrificazione ulteriore.

Indipendentemente dal numero di ore di esercizio, per motivo di invecchiamento dopo la messa in esercizio, il grasso dovrebbe sostituirsi almeno durante le ispezioni generali (circa ogni tre anni).

Durante la sostituzione del grasso, bisogna sempre smontare la

Underhall

D 5.1 Smörjning

D 5.1.1 Typ av smörjningsmedel, verksamhetsförhållanden

För den första lagersmörjning använder man vanligtvis smörjningsfett Esso Unirex N3.

Följande uppgifter om smörjningsmedel är vanliga:

Uppgifter på smörjningsplaten tillatna	smörjningsmedel
■ platen finns inte (konstruktion utan eftersmörjningsanordning)	K3P-20
■ Esso Unirex N3 fett K3P-20 enligt bruksanvisningen	K3P-20

Maskiner med eftersmörjningsanordning brukar alltid ha en smörjningsplat med uppgiften om smörjningsfettparten, eftersmörjningsintervaller och fettmängden som behövs pa smörjningsstället.

Intervaller för fettutbyte som finns i den här bruksanvisningen eller eftersmörjningsintervaller pa platen gäller för normal belastning, platvarvantal, gang med sma svängningar, nästan neutral omgivningsluft och (för resp. K3P-20) med användning av fettet av hög kvalitet för rullager som star angivna. De här fetterna innehåller lithiumsapa som tjockningsmedel och mineralolja som grundolja. Under normala omständigheter motsvarar de kraven enligt DIN 51825 och möjliggör därför verksamhet inom föreskrivna eftersmörjningsintervaller.

Under ognynsamma omständigheter resp. vid verksamheten med frekvensomformare med högre varvantal maste eftersmörjningsintervallerna förkortas pa ett motsvarande sätt.

Fettet med andra tjockningsmedel och grundoljer far ej blandas. Andra fettsorter vid förfragan till motortillverkaren.

D 5.1.2 Smörjning med eftersmörjningsanordning

I fall inom tre år har man inte uppnatt verksamhetstimmarsantal som star pa smörjningsplaten, maste lager eftersmörjas i förtid vid huvudinspektionen.

Det använda fettet trycks ut och samlas utanför lagret och maste efter nagra eftersmörjningar tas bort, senast när efter föregående eftersmörjning fettet trädde in till axeln.

Vid eftersmörjning rengör alltid smörjningsnippilar pa sidorna DE och NDE och fyll i dessa med föreskrivet fett enligt uppgiften pa platen och den ovannämnda tabellen. Axeln maste samtidigt rotera sa att fettet i lagret fördelas jämnt. Lagertemperatur först stiger markant och sedan gar tillbaka till normalt värde efter att överflödigt fett trängs ut från lagret.

D 5.1.3 Smörjning utan eftersmörjningsanordning

Beroende pa dimensionsserie för lager och maskinens varvantal gäller under ovannämnda verksamhets-omständigheterna följande intervaller för fettutbyte:

- för lager av dimensionsserie 02 (t.ex. NU2..., 62... eller 72...):
för varvantal upp till 1800 min-1: 20 000 verksamhetstimmar
för varvantal över 1800 min-1: 10 000 verksamhetstimmar
- för lager av dimensionsserie 03 (t.ex. NU3., 63... eller 73...):
för varvantal upp till 1800 min-1: 15 000 verksamhetstimmar
för varvantal över 1800 min-1: 7 500 verksamhetstimmar
om produktskatalogen inte anger andra eftersmörjningsintervaller.

Oberoende pa verksamhetstimmarna är det nödvändigt att byta fett efter maskinens igångsättning eftersom fettet aldras och detta ska göras alltid vid huvudinspektionen (ungefärlig var tredje ar).

Vid fettförryelse ska maskinerna demonteras sa mycket det behövs, lagren ska rengöras eventuellt bytas ut och smörjas pa nytt. Lagers halrum ska fyllas tillräckligt med smörjningsfett. Lagerlock ska lämnas utan fettfyllning sa att överflödig smörjning av lagerinsatser uteslutas.

D 5.2 Demontering och uppsättning

Framför allt när man sätter i lagren av samma storlek pa sidan DE och NDE maste man under demontering och ny uppsättning tänka pa rätt placering av enstaka delar och utesluta deras utbyte (lager, utjämningsskivor, lock med olika centreringslängd o.s.v.).

Om det behövs sa kan man markera delarna för att underlätta senare uppsättning.

Vid vilket som helst arbete pa styrslager hos maskiner med vertikal

macchina, nel volume necessario, e poi pulire o sostituire i cuscinetti e rilubrificarli. Gli spazi vuoti del cuscinetto vanno riempiti sufficientemente con il lubrificante. I coperchi dei cuscinetti rimarranno vuoti affinché il cuscinetto non sia lubrificato eccessivamente.

D 5.2 Smontaggio e rimontaggio

Soprattutto nel caso di sistemazione di cuscinetti uguali sulla parte posteriore e sulla parte anteriore del motore, si rivela necessario far attenzione, durante lo smontaggio e il rimontaggio, a non scambiare i singoli pezzi (cuscinetti, molle, coperchi a varia sistemazione, ecc.).

Se è necessario, segnate i pezzi per un loro corretto rimontaggio.

Durante il lavoro sul cuscinetto fisso delle macchine a posizione verticale è necessario appoggiare il rotore o alleggerirlo.

Prima del rimontaggio del cuscinetto bisogna assicurarsi se i pezzi interni del cuscinetto sono situati sull'albero! Il rimontaggio va effettuato accuratamente, rispettando la pulizia. I cuscinetti a sfere o gli anelli interni dei cuscinetti a rulli vanno riscaldati induttivamente, con l'aria o con l'olio per una temperatura pari a 80 - 90 °C, e poi vanno inseriti sull'albero. Non applicate colpi sui cuscinetti per non guastarli.

I cuscinetti vanno riempiti adeguatamente del grasso prefissato (vedi D 5.1).

Nel rimontaggio bisogna far attenzione all'inserimento corretto degli anelli di tenuta (dettaglio, vedi la fig. D 5.2 a):

- la sistemazione degli anelli-V nella posizione assiale corretta si raggiunge quando la superficie frontale del coperchio del cuscinetto e il bordo esterno dell'anello-V sono a stesso piano. A questo scopo si raccomanda usare l'anello di montaggio ausiliare.
- qualora per la protezione dell'anello-V sia usato un anello protettivo di lamiera nel coperchio del cuscinetto (o nello scudo del supporto), e poi necessario assicurarsi, durante il suo montaggio, se è ancora capace di una precompressione sufficiente e se una delle scanalature bislunghe abbocca con la corrispondente scanalatura per il deflusso dell'acqua appie del coperchio del cuscinetto (o dello scudo del supporto).

position maste rotorn stödjas resp. avlastas.


Innan panyttlageruppsättning observera tt man sätter upp först delarna som finns inne bakom lager placerat pa axeln! Under uppsättning tänk pa maximal noggranhet och renhet. Rullager eller inre rullagerringar ska värmas upp induktivt, med luft eller i olja pa ca 80 - 90 °C och sedan sättas pa axeln. Undvik slagningar annars skador pa lager kan förekomma.

Lagren ska fyllas tillräckligt med föreskriven smörjningsmedel (se D 5.1).

Under uppsättning maste man tänka pa att tätningsringar ska monteras upp pa rätt sätt och ställe (detaljen se. bild D 5.2 a):


- uppsättning av V-ringar i det rätta axiella läget kan uppnas genom att ha framtyta pa lagerlock och ytter kanten av V-ringen pa samma nivan. För att uppnå detta rekommenderas användning av motsvarande monterings hjälpskiva.
- om det finns för V-ringens skydd i lagerlock (resp. i lagerskyllt) inbyggd hjälpskyddsring, maste man under dess uppsättning tänka pa att ringen har tillräcklig förspänning och en av dess boda längdsparen ska träffas med motsvarande spar för vattenavlopp nere i lagerlocket (resp. lagerskyllen).

Fig. D 5.2 a: Istruzioni di montaggio
Bild D 5.2 a: Uppsättningsföreskrifter

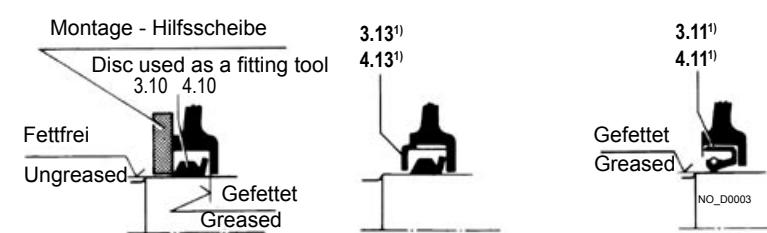

¹⁾ Nur für besondere Betriebsverhältnisse
for special operating conditions

Varianti per cuscinetti liberi
Varianter för lösa lager

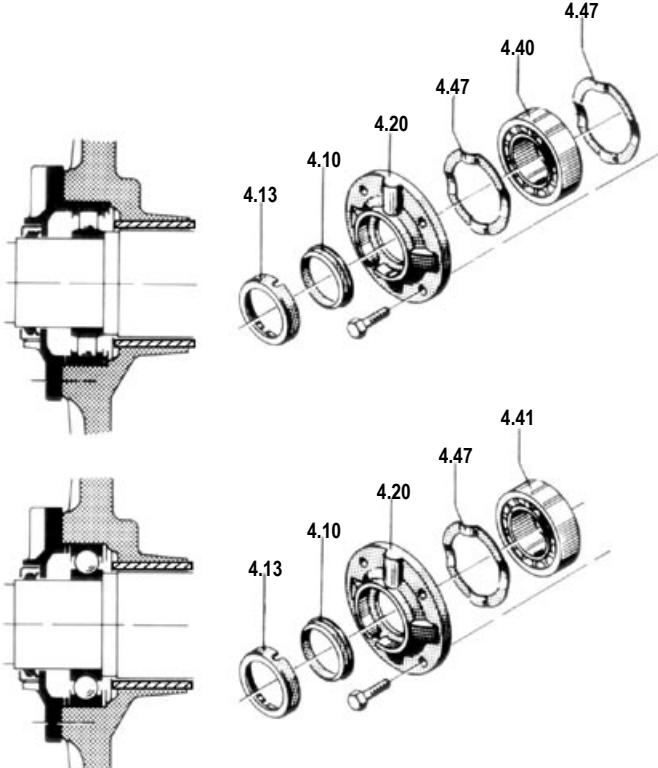

Varianti per cuscinetti fissi
Varianter för styrläger

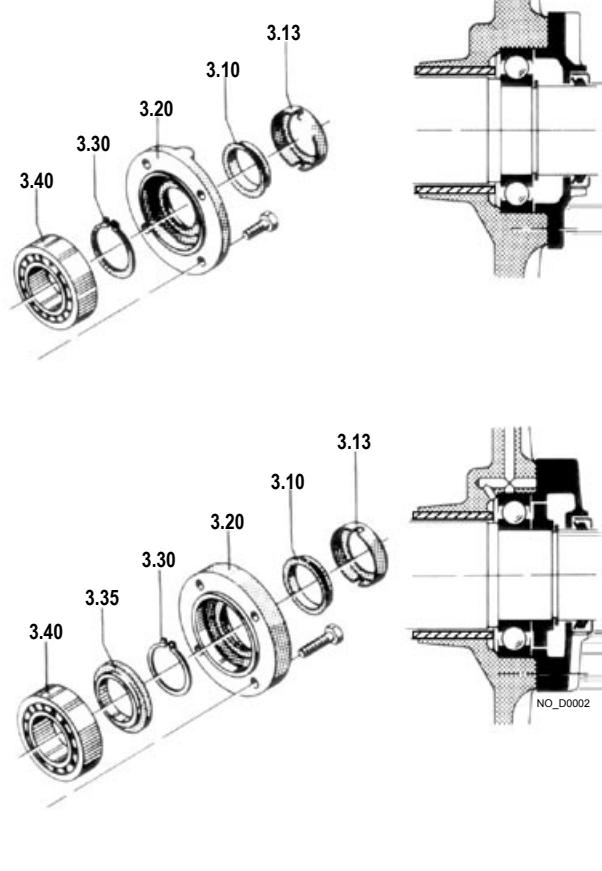


Fig. D 5.4a: Cuscinetti a rotolamento (esempi, le versioni consegnate possono differenziarsi in dettagli)
Bild D 5.4a: Rullager (exempel, levererade konstruktioner kan skiljas i detaljer)

3.10	Anello-V V-ringen	3.40	Cuscinetto a sfere (cuscinetto fisso) Sparkullager (styrläger)	4.35	Anello paraolio Slirningsring
3.11	Anello di tenuta radiale dell'albero Radiell axeltätningsring	4.10	Anello-V V-ringen	4.40	Cuscinetto a rulli (cuscinetto libero) Cylinderkullager (löslager)
3.13	Anello protettivo (stazionario) Skyddsring (inte igangsatt)	4.11	Anello di tenuta radiale dell'albero Radiell axeltätningsring	4.41	Cuscento a sfere (cuscinetto libero) Sparkullager (löslager)
3.20	Coperchio esterno del cuscinetto Ytter lagerlock	4.13	Anello protettivo (stazionario) Skyddsring (inte igangsatt)	4.47	Molla di trazione Utjämningsfjäder
3.30	Anello di sicurezza Säkringsring	4.20	Coperchio esterno del cuscinetto Ytter lagerlock		
3.35	Anello paraolio Slirningsring	4.30	Anello di sicurezza Säkringsring		

D 5.3 Guasti

La tabella seguente aiuta a individuare le cause dei guasti e ad eliminarli

D 5.3 Störningar

Följande tabell ska hjälpa att upptäcka orsaken till störningar och deras borttagning.

INDIZI DEI GUASTI: STÖRNINGSTECKEN :	
POSSIBILI CAUSE DEL GUASTO: MÖJLIGA STÖRNINGSORSAKER:	
ELIMINAZIONE: BORTAGNING :	
Il cuscinetto è troppo caldo	Rimuovere il grasso eccedente
Övervärmning av lager	Ta bort överflödigt fett
Il cuscinetto fischia	Allivellare più precisamente la macchina, mantere il gioco assiale
Lager visslar	Balansera ut maskinen bättre, hålla axiellt tryck
Il cuscinetto batte	Alleggerire la tensione della cinghia
Lager knackar	Reducera bygelspänning
Troppo grasso nel cuscinetto	Pulire il cuscinetto o sostituirlo, controllare la guarnizione ¹⁾
För mycket fett i lager	Rengör lager eller byt ut, kontrolera tätnings ¹⁾
L'innesto preme	Applicare un lubrificante adatto per temperature elevate
Koppling trycker	Använd fett för högre temperaturer
La cinghia è troppo tesa	Lubrificare secondo le regole
För stor bygelspänning	Genomförf smörjnning enligt föreskrifter
Il cuscinetto è inquinato	Controllare il cuscinetto, inserire più leggermente l'anello esterno ¹⁾
Förorenat lager	Kontrollera lagersinbyggnng, ytterring sätts lättare ¹⁾
La temperatura ambiente eccede 40 °C	Usare un cuscinetto con gioco più alto ²⁾
Omgivningens temperatur överstiger 40 °C	Använd lager med större spelrum ²⁾
La lubrificazione non è sufficiente	Sostituire il cuscinetto, controllare la guarnizione ¹⁾
Otillräcklig smörjning	Byt ut lage, kontrollera tätning ¹⁾
Il cuscinetto è inceppato	Sostituire il cuscinetto ¹⁾
Lager är snett	Byt ut lager ¹⁾
Il gioco nel cuscinetto è troppo basso	Sostituire il cuscinetto, prevenire le percosse nello stato di riposo ¹⁾
För litet lagerspelrum	Byt ut lager, utesluta vibrationer i lugn gang ¹⁾
Il cuscinetto è arrugginito	Sostituire il cuscinetto per un altro con gioco più basso ²⁾
Lager är korroderat	Byt ut för ett lager med mindre spelrum ²⁾
Ci sono graffiate nel circuito del cuscinetto	¹⁾ Att ta reda pa lagerslitningar kan vara svart ibland. I tvivelaktiga fall rekommenderas för det mesta lagerutbyte.
Skrapade ställen i lagersrotationsspar	²⁾ Ändring pa lagerspelrum är möjliget bara efter konsultation med tillverkaren.
Ci sono righe nel cuscinetto	
Sparslitningar i lager	
Il gioco nel cuscinetto è troppo alto	
För stort lagerspelrum	

¹⁾ Il detimento del cuscinetto è di solito difficilmente riconoscibile. Nel caso dei dubbi si raccomanda sostituire il cuscinetto.

²⁾ Il gioco nel cuscinetto si cambia solo dopo una consultazione con il produttore.

¹⁾ Att ta reda pa lagerslitningar kan vara svart ibland. I tvivelaktiga fall rekommenderas för det mesta lagerutbyte.

²⁾ Ändring pa lagerspelrum är möjliget bara efter konsultation med tillverkaren.

Tabella D 5.3 a: Guastii
Tabell D 5.3 a: Störningar

Siemens AG
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik
Standard Drives
Postfach 3269
91050 Erlangen

Siemens AG
Automation & Drives
Standard Drives
Postbox 3269
91050 Erlangen