



MANUALE DI RIPARAZIONE

Genesis 282/352
Genesis 282/352 TLE

5) SCHEMI ELETTRICI E DI COLLEGAMENTO

I generatori della serie Genesis 282/352 MMA sono composti dalle stesse schede elettroniche, eventualmente con alcune differenze di configurazione e/o taratura (cfr. nel successivo capitolo 8 le sezioni dedicate alle singole schede).

Le differenze sostanziali tra le due taglie di generatore (282 e 352) sono invece:

- diversa taglia della sonda di corrente ad effetto Hall
- diversa taglia dei moduli IGBT di potenza dell'inverter primario
- diverso numero di diodi di potenza del raddrizzatore secondario.


Infatti i codici dei ricambi relativi ai gruppi primario e secondario sono diversi per le due taglie (cfr. anche successiva sez. 6 "Dislocazione delle schede")

La versione TLE differisce dalla versione MMA per il pannello frontale, la scheda interfaccia pulsante torcia e l'elettrovalvola del gas (non presenti nella versione MMA).

**VEDI SCHEMA ELETTRICO
"GENESIS 282/352 MMA"**

**VEDI SCHEMA ELETTRICO
"GENESIS 282/352 TLE"**

5.3) Connessioni pulsante torcia [solo versione TLE] e comando a distanza [MMA & TLE]

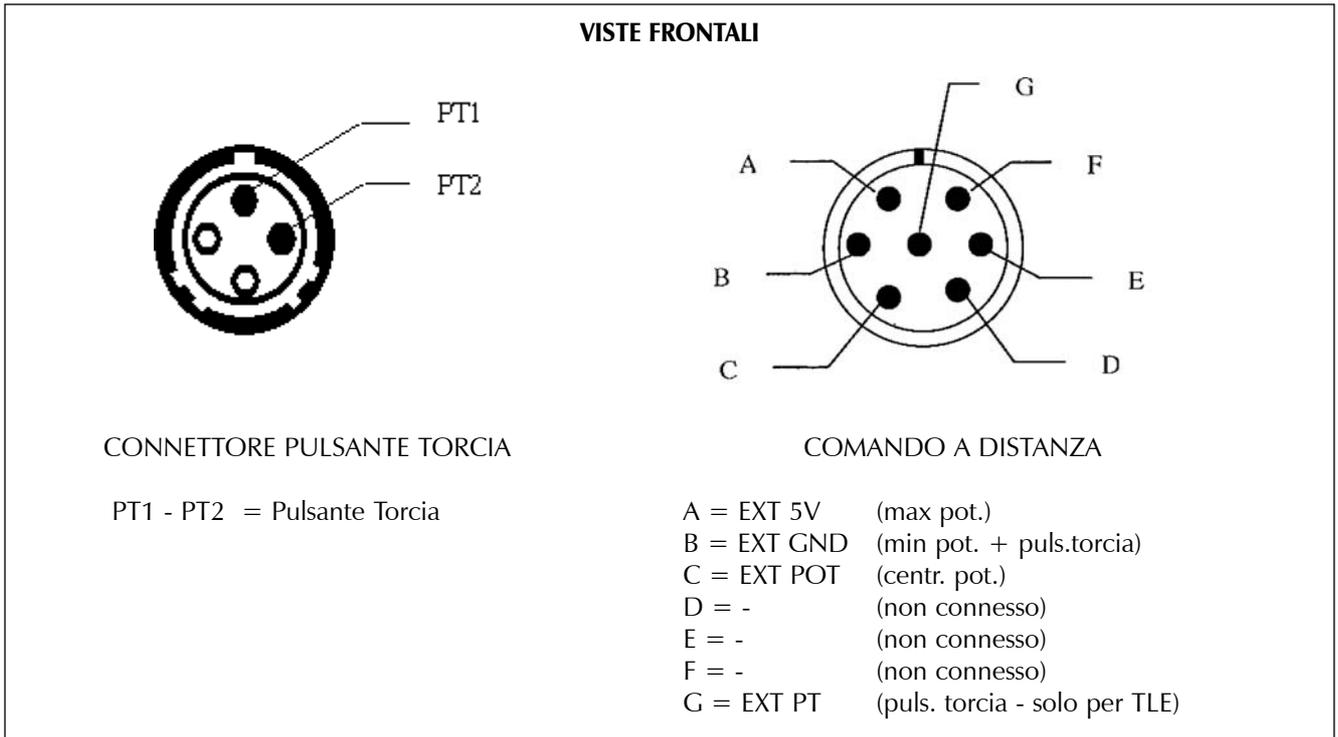


Attenzione:




- per la connessione del pulsante presente sulla torcia utilizzare solo l'apposito connettore!
- il connettore militare serve solo per collegare il pulsante eventualmente presente sul comando a distanza (es.:RC12)!
- l'eventuale potenziometro deve avere un valore compreso nel range [2.5 ~ 10] k Ω .

5.4) Schemi elettrici comandi a distanza

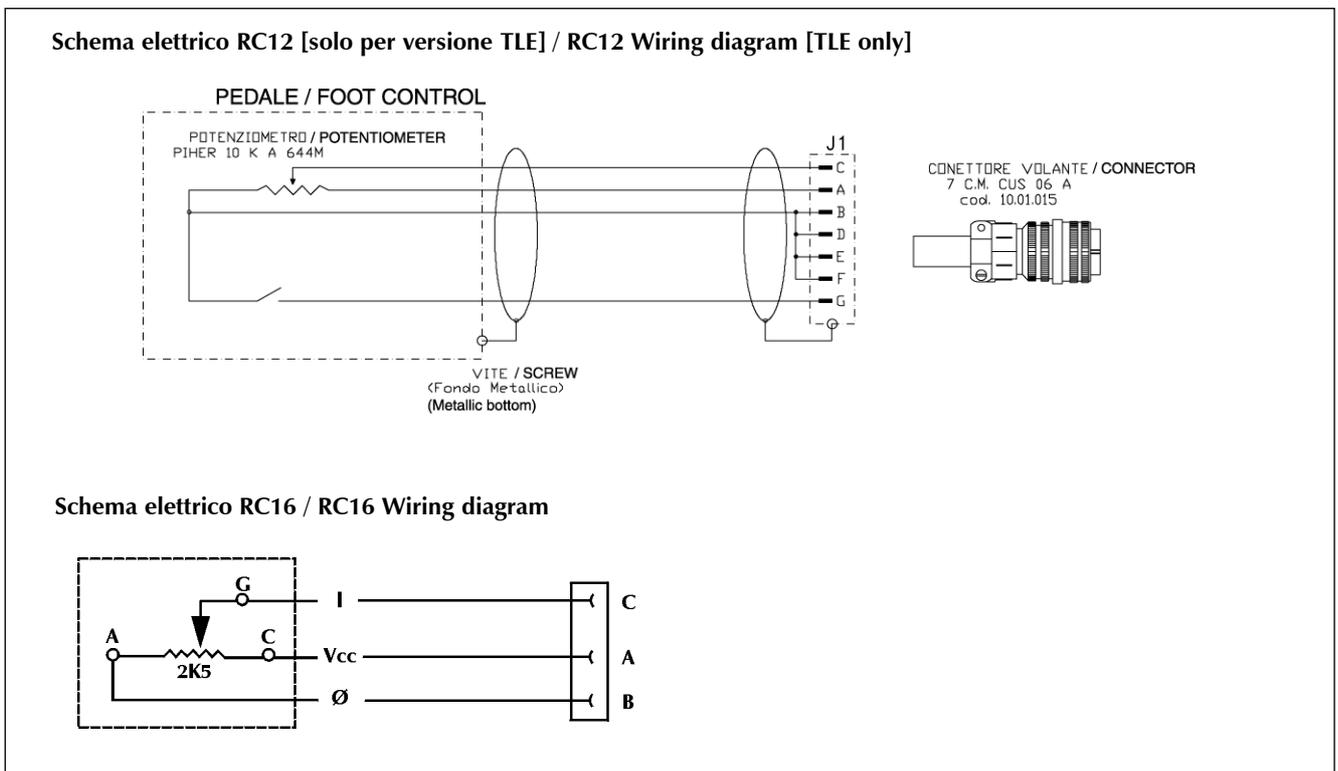


6) DISLOCAZIONE DELLE SCHEDE

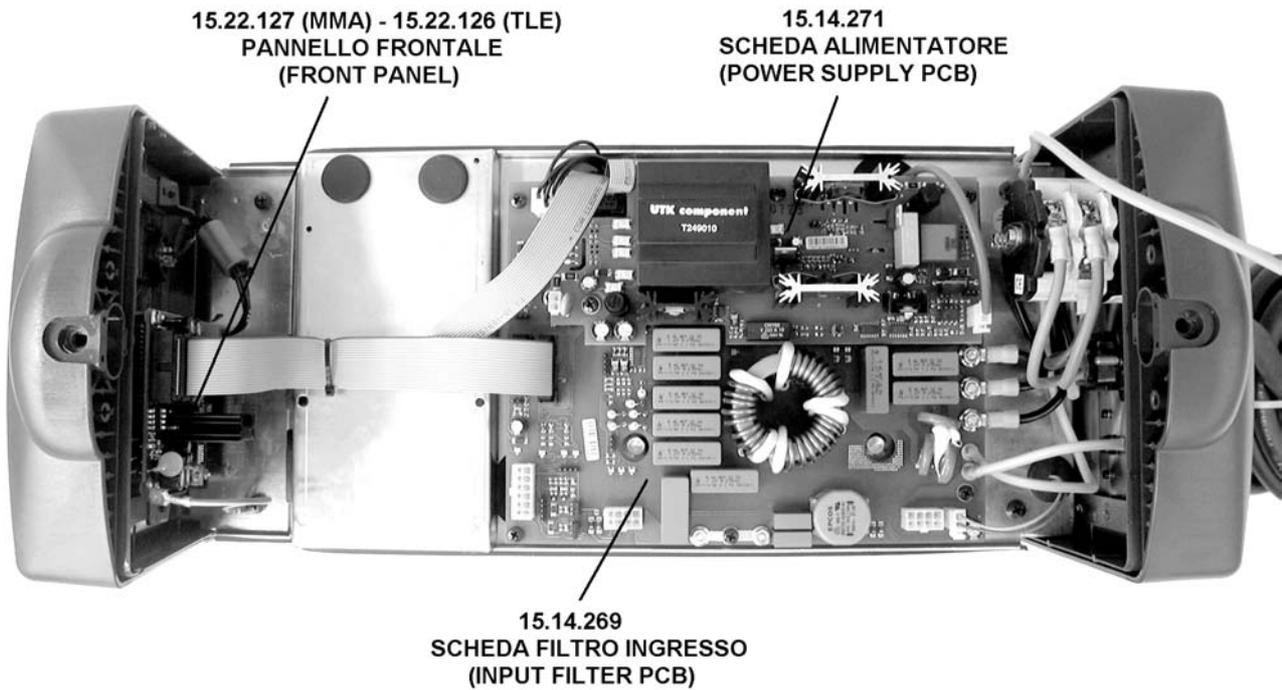


14.60.070 G282 MMA/TLE
14.60.069 G352 MMA/TLE

GRUPPO INVERTER PRIMARIO
[GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO, INCLUDE:
DISSIPATORE DI ALLUMINIO, MODULI IGBT,
SCHEDA 15.14.152 (G282) / 15.14.15201 (G352),
SCHEDA 15.14.200, SCHEDA 15.14.176,
SCHEDA 15.14.24101 + ALETTA METALLICA,
PROTETTORE TERMICO, CAVI FLAT]

PRIMARY INVERTER GROUP
[ALREADY ASSEMBLED & TESTED, IT INCLUDES:
ALUMINIUM HEATSINK, IGBT POWER MODULES,
15.14.152 (G282) / 15.14.15201 (G352) PCB, 15.14.200
PCB, 15.14.176 PCB, 15.14.24101 PCB + METAL FIN,
THERMAL SWITCH, FLAT CABLES]

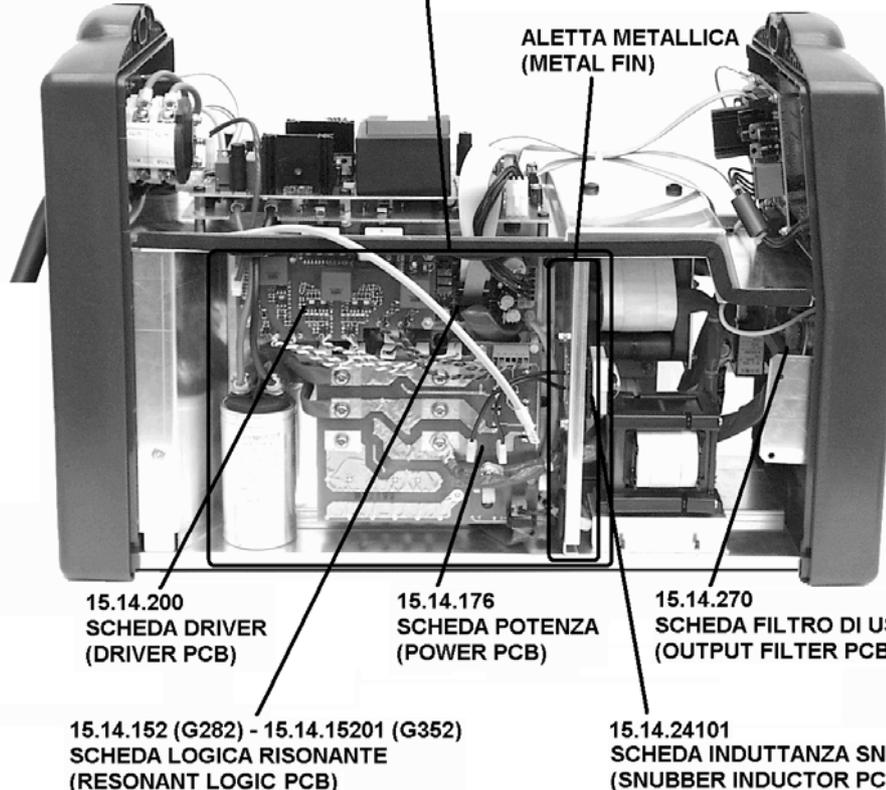

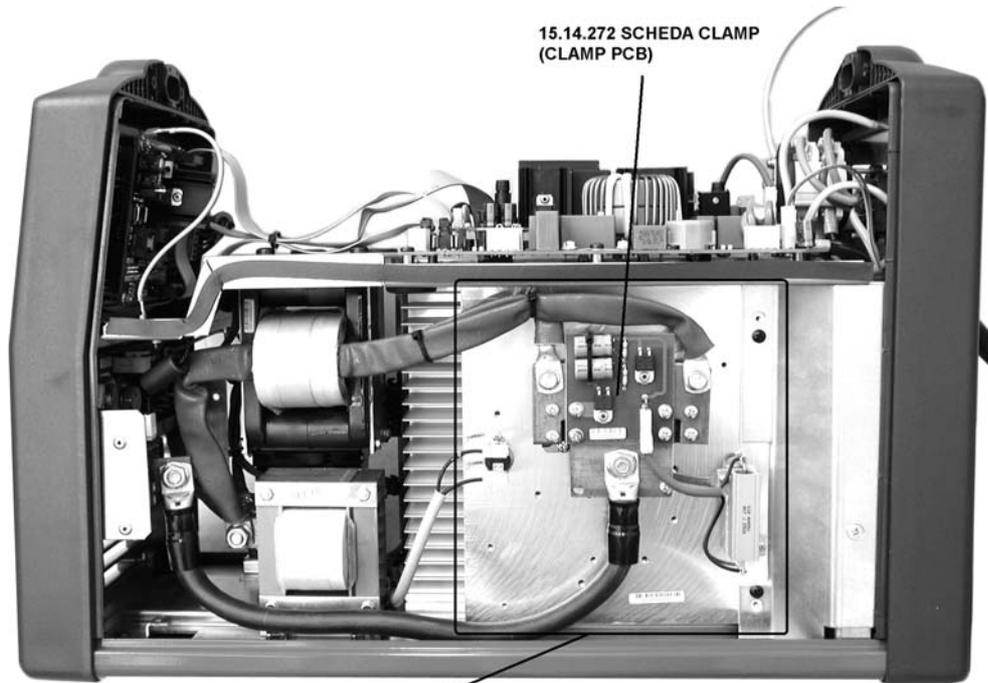


15.14.272 SCHEDA CLAMP
(CLAMP PCB)

14.60.068 G282 MMA/TLE

GRUPPO RADDRIZZATORE SECONDARIO
[GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO, INCLUDE:
DISSIPATORE DI ALLUMINIO, SCHEDA
15.14.272, PROTETTORE TERMICO,
RADDRIZZATORE SECONDARIO,
RESISTORE DI POTENZA, BARRE RAME]

SECONDARY RECTIFIER GROUP:
[ALREADY ASSEMBLED & TESTED, IT INCLUDES:
ALUMINIUM HEATSINK, 15.14.272 PCB, THERMAL
SWITCH, SECONDARY RECTIFIER, POWER RESISTOR,
COPPER BARS]

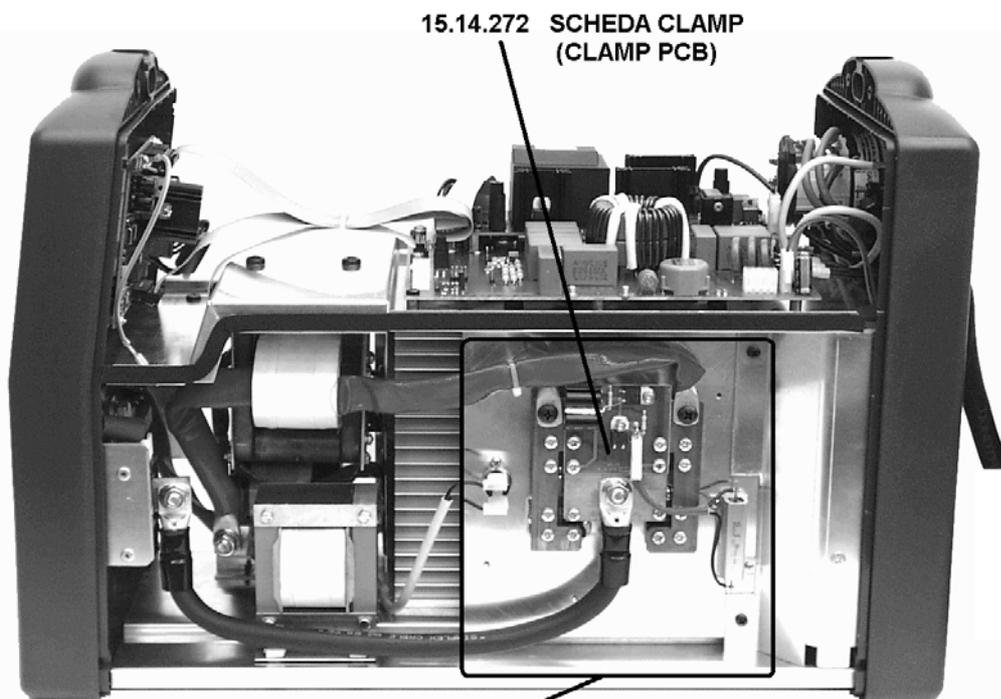

15.14.272 SCHEDA CLAMP
(CLAMP PCB)

14.60.067 G352 MMA/TLE

GRUPPO RADDRIZZATORE SECONDARIO
[GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO, INCLUDE:
DISSIPATORE DI ALLUMINIO, SCHEDA 15.14.272,
PROTETTORE TERMICO, RADDRIZZATORE
SECONDARIO, RESISTORE DI POTENZA, BARRE
RAME]


SECONDARY RECTIFIER GROUP
[ALREADY ASSEMBLED & TESTED, IT INCLUDES:
ALUMINIUM HEATSINK, 15.14.272 PCB, THERMAL
SWITCH, SECONDARY RECTIFIER, POWER
RESISTOR, COPPER BARS]

7) DESCRIZIONE DELLE INDICAZIONI DIAGNOSTICHE

Per il significato e l'uso dei vari comandi si rimanda alla precedente sezione 4.1 "Uso e manutenzione ordinaria", in questa sezione si considerano solo le segnalazioni diagnostiche.

La serie Genesis 282-352 MMA/TLE compensa automaticamente le variazioni nella tensione di alimentazione, cioè variazioni di $\pm 15\%$ rispetto alla tensione di alimentazione nominale non producono variazioni apprezzabili nella corrente di saldatura.

7.1) Indicazioni diagnostiche esterne

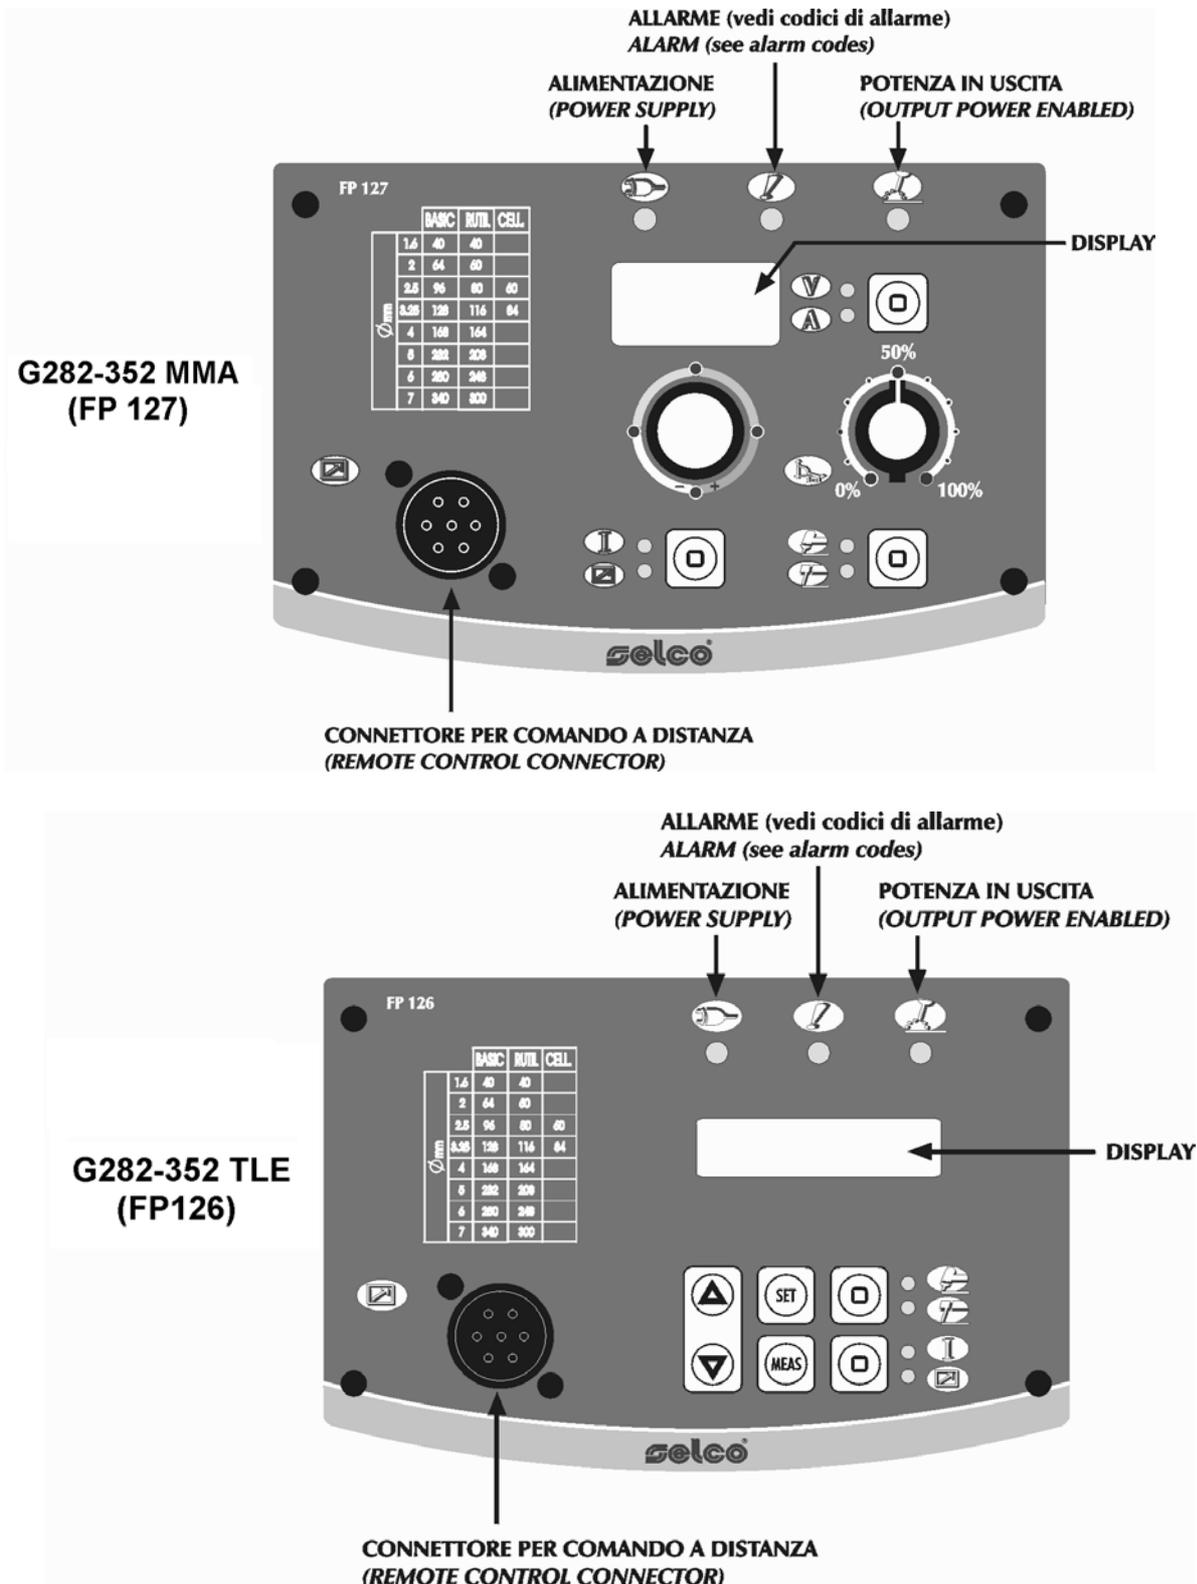

Il microprocessore presente sulla scheda pannello frontale controlla lo stato dell'apparecchio e lo comunica all'operatore attraverso i led ed il display presenti sul pannello stesso.

Led alimentazione (VERDE)

Indica lo stato di accensione della macchina. Sempre presente se il pannello, e quindi la macchina, è correttamente alimentato.

Led termico + protezioni (GIALLO)

Indica uno stato di allarme dell'apparecchio. Non è mai acceso se non in presenza di un problema.

Il tipo di allarme viene indicato tramite un codice nel display stesso (vedi seguito).

Display

All'accensione il generatore esegue un "autotest" durante il quale il display visualizza la taglia del generatore "282" o "352"; immediatamente dopo, il display indica brevemente la versione del software installato (es. 1.0).

Il display indica i parametri di saldatura richiesti dall'operatore (con l'ausilio dei vari tasti) e immediatamente dopo l'innesco dell'arco si porta in lettura, fornendo il valore reale della corrente erogata.

In concomitanza all'accensione del led giallo, indica attraverso dei codici uno stato di allarme:

Indicaz.	Tipologia d'errore	Azione
E01, E02 (FP 127) MEM ERR (FP 126)	Errore di memoria pannello frontale	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, la macchina lavora ma non è più in grado di memorizzare i parametri modificati né di richiamare l'ultima configurazione utilizzata in saldatura: sostituire il pannello frontale.
E03 (FP 127) ALARM (FP 126)	Allarme generico (sovratensione, sottotensione, mancanza fase, sovratemperatura)	Verificare le tensioni di alimentazione 400Vac \pm 15% sulla scheda 15.14.269 (vedi successiva sez. 7.2). Se le alimentazioni sono corrette, allora considerare la possibilità che il generatore sia surriscaldato. Lasciare raffreddare il generatore. Se l'errore permane: rimozione cofani, controllo temperatura interna, controllo ventilatore, controllo capsula termica a primario e secondario (vedi successiva sez. 7.3).

Quando le cause di allarme sono state rimosse il led giallo sul pannello si spegne, mentre nel display rimane visualizzato il codice di allarme. In questa situazione è sufficiente premere uno dei tasti sul pannello frontale per uscire dallo stato di allarme (in alternativa: spegnere e riaccendere il generatore): la macchina esegue un nuovo ciclo di autotest e quindi riprende il funzionamento normale.

In caso di Allarme Generico, verificare le tensioni di alimentazione sulla "scheda filtro di ingresso" 15.14.269 (vedere anche la successiva sezione 7.2 "Indicazioni diagnostiche interne"), con riferimento alla tabella seguente:

Soglie di Sovra / Sottotensione		
Tensione di alimentazione nominale	Sottotensione	Sovratensione
3x400 V (50-60Hz)	340V	460V

Nel caso in cui le verifiche precedenti non diano alcun esito, verificare lo stato dei dispositivi di protezione termica come nella successiva sezione 7.3 "Dislocazione delle protezioni termiche".


In caso di reale surriscaldamento, per effetto della ventilazione il raffreddamento del generatore è ottimizzato lasciando accesa la macchina.

Lampeggio del led "Potenza in uscita"

In caso di lampeggio del led "Potenza in uscita" in modalità MMA, eseguire le verifiche seguenti:

- tensione di uscita troppo bassa:
può essere dovuto a un cortocircuito esterno (pinze di saldatura, torcia, cavi di saldatura) oppure interno al generatore (raddrizzatore secondario, connessioni di potenza);
può essere anche dovuto ad una lettura errata della tensione di uscita da parte del pannello di controllo (verificare scheda filtro di uscita, scheda filtro di ingresso, pannello frontale e le relative interconnessioni)
- tensione di uscita sotto carico troppo alta (non succede a vuoto):
potrebbe essere dovuto ad un uso errato di un eventuale carico statico (valore resistivo eccessivo, vedi anche sez. 3.3).


7.2) Indicazioni diagnostiche interne

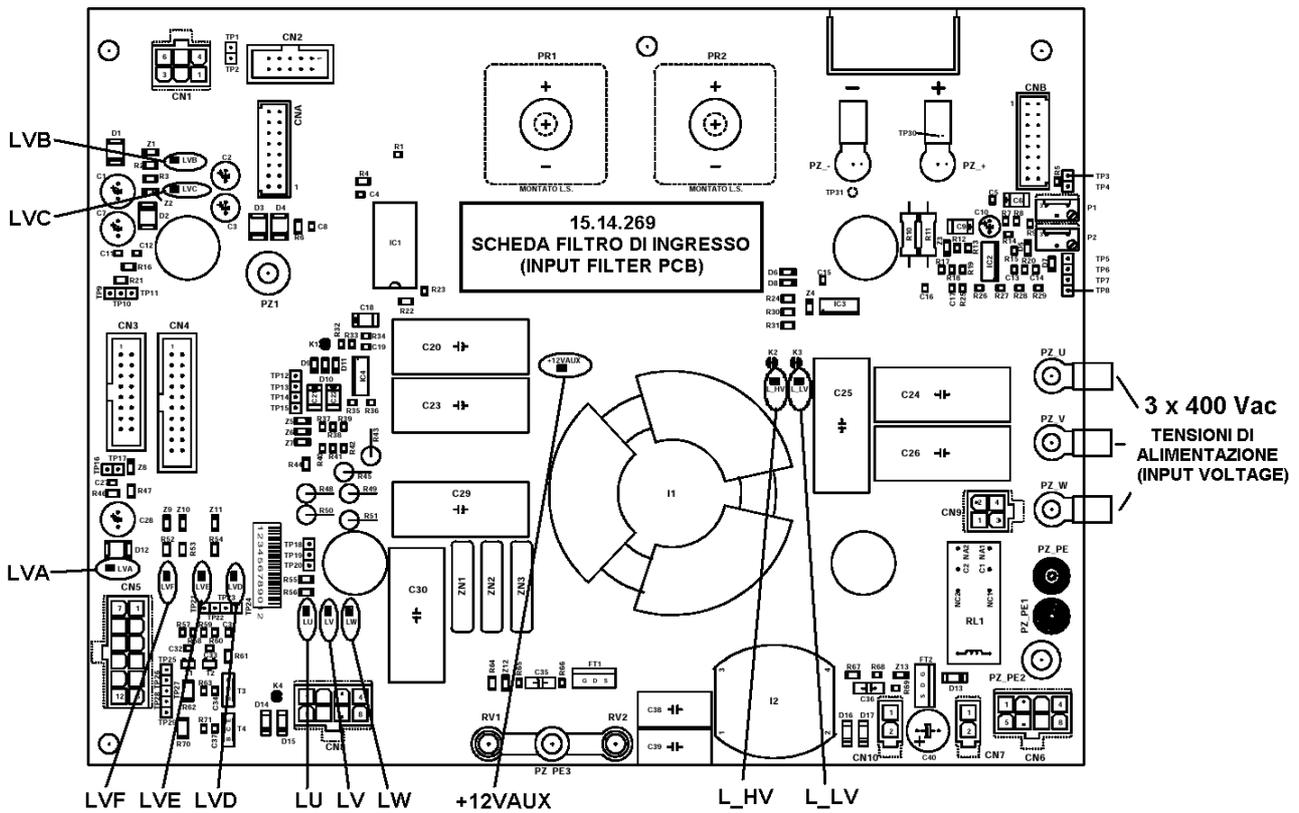


Led	Funzione	Stato in condizioni normali
LVA	+30Vdc Alimentazione circuito pulsante torcia (solo per TLE)	ACCESO
LVB	+24Vdc Alimentazione comando a distanza	ACCESO
LVC	-24Vdc Alimentazione comando a distanza	ACCESO
LVD	+26Vdc Alimentazione ausiliaria principale positiva	ACCESO
LVE	+10Vdc Alimentazione microprocessore	ACCESO
LVF	-20Vdc Alimentazione ausiliaria principale negativa	ACCESO
+12VAUX	+12Vdc Alimentazione logica a primario	ACCESO
LU	Allarme: mancanza fase!	SPENTO
LV	Allarme: mancanza fase!	SPENTO
LW	Allarme: mancanza fase!	SPENTO
L_HV	Allarme: sovratensione!	SPENTO
L_LV	Allarme: sottotensione!	SPENTO

Nota: tutte le alimentazioni ausiliarie sopra riportate sono generate dalla Scheda Alimentatore 15.14.271!

7.3) Dislocazione delle protezioni termiche

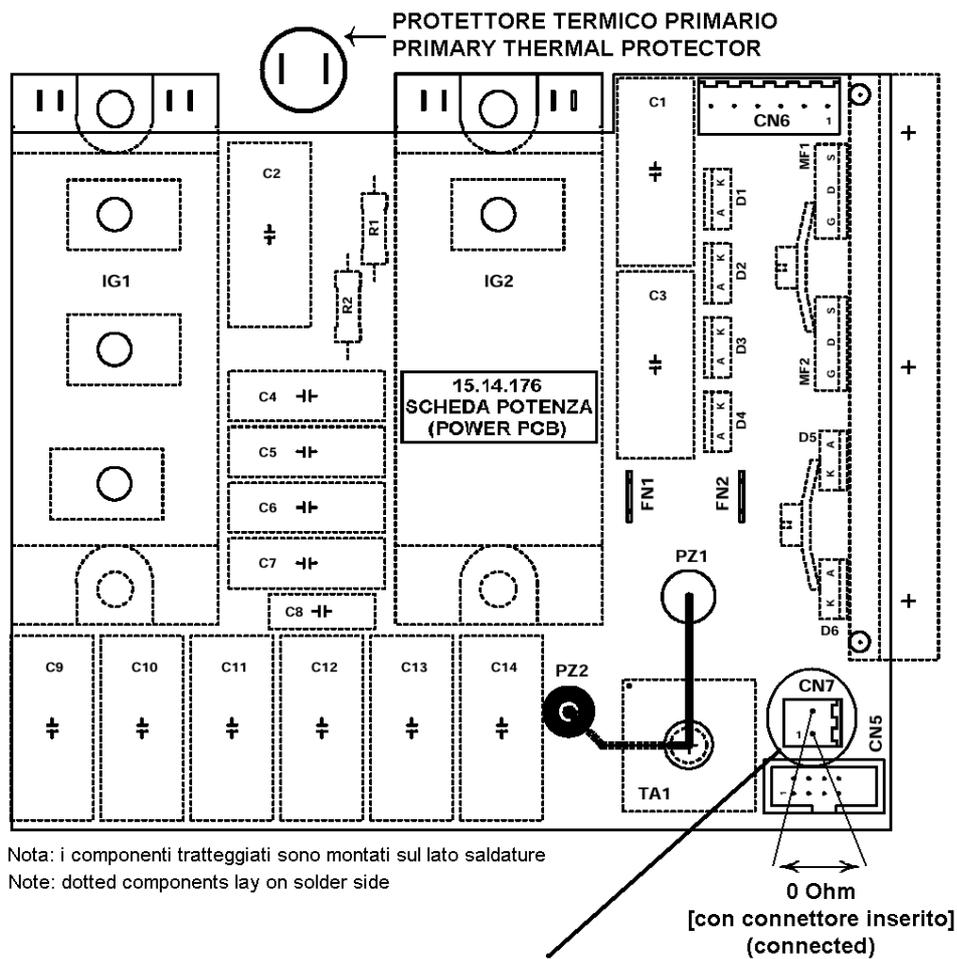

**CONNETTORE PROTEZIONI TERMICHE [N.C. - PRIMARIA E SECONDARIA IN SERIE]
THERMAL PROTECTION CONNECTOR [N.C. - PRIMARY & SECONDARY IN SEQUENCE]**

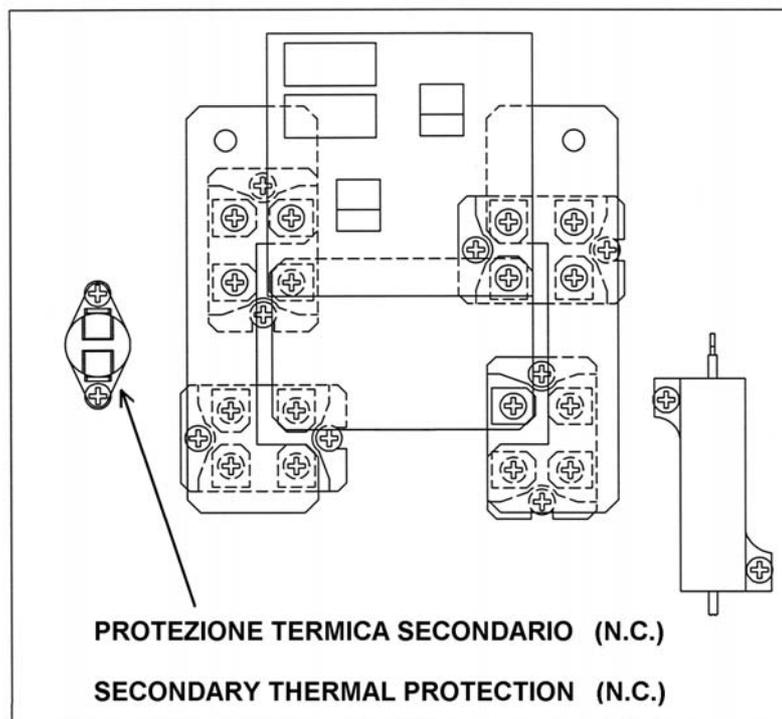

8) DESCRIZIONE, TEST E SOSTITUZIONE DELLE SCHEDE ELETTRONICHE, CALIBRAZIONE DELLA CORRENTE

Introduzione

Le origini di un malfunzionamento di una macchina possono essere varie.

Innanzitutto occorre sincerarsi che la macchina sia stata correttamente installata e allacciata alla rete di alimentazione (uso di moto-generatore, prolunghe, spine, presenza di altre grosse apparecchiature che possono causare disturbi nell'alimentazione elettrica, ecc.).

Secondariamente è opportuno verificare se le modalità di utilizzo sono congrue con la tipologia di generatore e se il problema può essere originato all'esterno del generatore stesso (gas, riduttori di pressione, torce, consumabili, pinze di massa, cavi di saldatura, comandi a distanza, ecc.).

Quindi è da valutare se il problema può essere generato da una impostazione non corretta dei parametri di saldatura.

Solo a questo punto è opportuno rivolgere la propria attenzione al generatore, aprendo i cofani ed effettuando una prima ispezione visiva. Se necessario, effettuare la manutenzione ordinaria (soffiatura del generatore).

A volte un malfunzionamento riscontrato su una macchina può essere dovuto a contatti incerti nei cablaggi e nelle connessioni interne che è pertanto opportuno ispezionare almeno visivamente.

In altri casi il difetto sembra provenire da una scheda elettronica guasta.

Per velocizzare la ricerca del guasto ed ottimizzare i tempi di intervento è consigliabile procedere come segue:

1. controllo visivo e verifica connessioni
2. a macchina spenta: verifica strumentale delle parti di potenza e delle eventuali schede sospese guaste; se vengono rilevati guasti, effettuare la sostituzione con ricambi equivalenti (attenzione ad eventuali configurazioni/tarature da effettuare su ricambi polivalenti!); nuovo controllo strumentale a macchina spenta
3. a macchina accesa: verifica strumentale delle parti di potenza e di quelle eventualmente sostituite
4. test del generatore per verificare l'effettiva scomparsa del difetto
5. nel caso sia stata sostituita una scheda elettronica, può essere opportuno effettuare la seguente verifica:
togliere la scheda appena messa e sostituirla con la scheda tolta precedentemente, quindi ritestare la macchina per verificare la ricomparsa del difetto:
 - se il problema originale non ricompare reinstallando la scheda originale, allora il problema non è dovuto a quella scheda; la ricerca del guasto deve continuare;
 - se il problema originale ricompare, allora effettivamente il difetto è dovuto a quella scheda; reinstallare il ricambio funzionante ed eseguire un test conclusivo sul generatore.



Attenzione! L'esecuzione della verifica di cui al punto 5 precedente richiede particolari cautele e non è necessaria qualora la scheda sotto esame presenti bruciature o guasti comunque evidenti (infatti c'è il rischio che l'installazione della scheda guasta possa causare ulteriori danni alle restanti parti del generatore!).

In accordo con la procedura esposta sopra, nelle sezioni che seguono vengono illustrate le normali condizioni di lavoro delle schede costituenti il generatore e si forniscono i valori standard delle grandezze elettriche rilevabili nei principali punti delle schede stesse, sia con la macchina spenta che con la macchina accesa.

Tutte le misure indicate sono effettuabili con un multimetro digitale.





Si ricorda che il primo test da eseguire è il CONTROLLO VISIVO!
Il controllo visivo diminuisce i tempi di ricerca guasti ed indirizza eventuali passi successivi verso la parte danneggiata!

In generale punti da verificare visivamente sono:

- zona filtro di ingresso
- tracce di fumo rilevabili sulla parte interna del cofano
- connessioni di potenza e di segnale
- stato complessivo delle schede.



Attenzione: quando la macchina è connessa all'alimentazione, l'interruttore principale è in tensione, indipendentemente dal suo stato (aperto o chiuso)! Pertanto, si raccomanda di sconnettere la spina di alimentazione prima di toccare qualunque parte interna al generatore!
E' necessario inoltre, per la possibile presenza di condensatori carichi a tensione elevata, attendere un minuto circa prima di poter operare sulle parti interne!

INDICE

Pag.

8.1) Scheda filtro di ingresso 15.14.269	30
8.2) Scheda alimentatore 15.14.271	32
8.3) Scheda potenza inverter 15.14.176	34
8.4) Scheda controllo inverter risonante 15.14.152	36
8.5) Scheda driver inverter 15.14.200	37
8.6) Scheda filtro di uscita 15.14.270	38
8.7) Scheda pulsante torcia [solo modello TLE] 15.14.177	39
8.8) Raddrizzatore secondario	40
8.9) Scheda clamp 15.14.272	41
8.10) Scheda pannello frontale MMA 15.14.278 (FP127)	42
8.11) Scheda pannello frontale TLE 15.14.279 (FP126)	44
8.12) Taratura della corrente di uscita (erogata e visualizzata)	46




8.1) Scheda filtro di ingresso 15.14.269

Questa scheda realizza le seguenti funzioni:

- filtro EMC di ingresso
- raddrizzatore di ingresso di potenza
- supervisione tensioni di alimentazione
- alimentazioni ausiliarie isolate per i vari circuiti della macchina (vedi tabella a pagina seguente)
- alimentazione ventilatore ed elettrovalvola gas (solo per il modello TLE)
- anche i segnali relativi alla sonda di Hall e al pulsante torcia (solo per il modello TLE) passano per questa scheda.

Le bolle di saldatura presenti sulla scheda sono pre-configurate in fabbrica e non vanno modificate dall'utente.

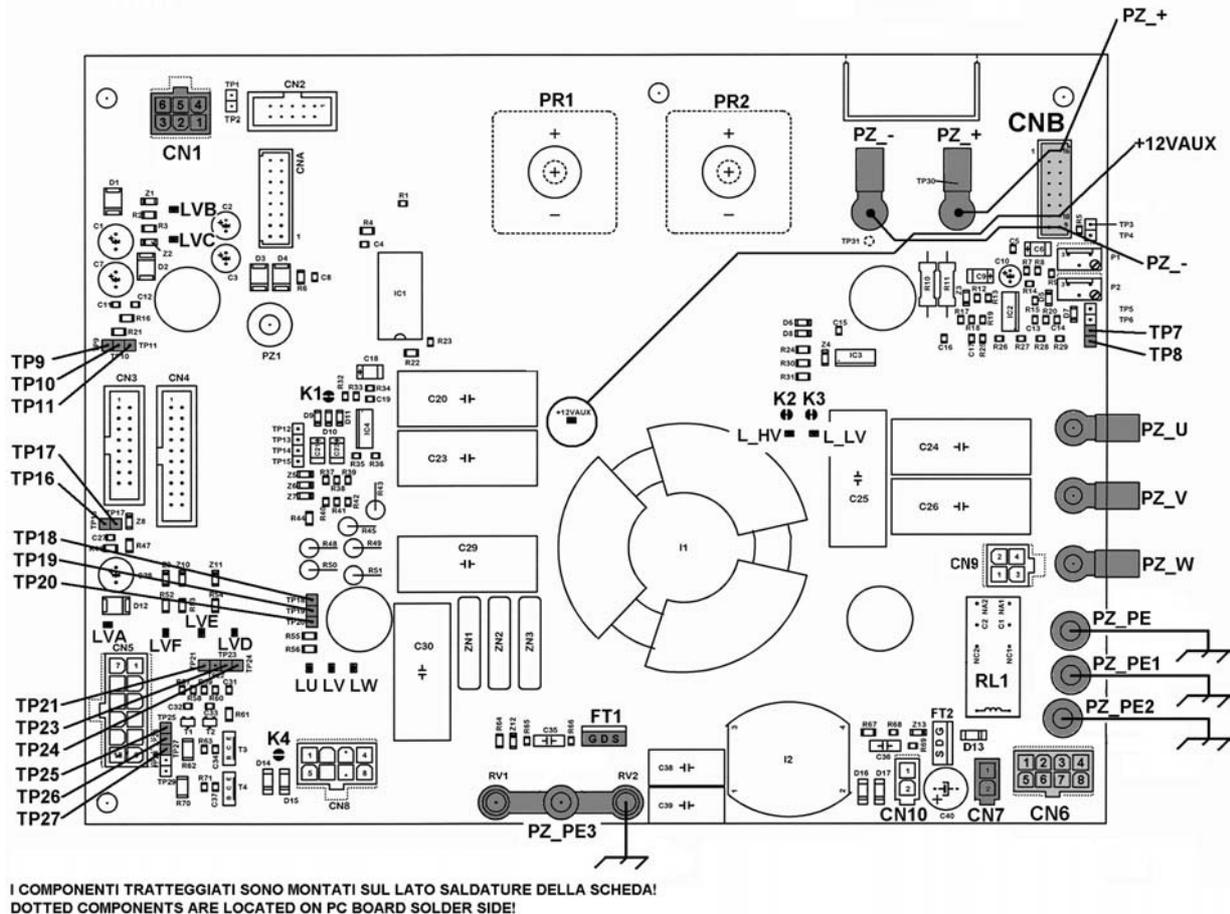

ATTENZIONE!

- PZ_PE, PZ_PE1, PZ_PE2, PZ_PE3 devono essere sempre connessi a terra!
- il ponticello in ottone PZ_PE3 deve essere sempre chiuso!

Configurazione di fabbrica delle bolle di saldatura:

- K1 = CHIUSA
- K2 = CHIUSA
- K3 = CHIUSA
- K4 = APERTA

Istruzioni di sostituzione del ponte a diodi (PR1 & PR2):

- MONTAGGIO: usare cacciavite dinamometrico tarato a 3 Nxm (26 lbxin)
- usare strato di grasso termico.



Parte funzionale	Generatore/Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Raddrizzatore di ingresso	SPENTO	PR1 / PR2	PZ_U ← PZ+ PZ_V ← PZ+ PZ_W ← PZ+ PZ- ← PZ_U PZ- ← PZ_V PZ- ← PZ_W	+ 0.5Vdc ⊕ + 0.5Vdc ⊕ + 0.5Vdc ⊕ + 0.5Vdc ⊕ + 0.5Vdc ⊕ + 0.5Vdc ⊕	
Ventilatore	SPENTO	FT1	S ← G S ← D	+ 0.7Vdc ⊕ + 0.6Vdc ⊕	
Tensioni di alimentazione	ACCESO	-	PZ_U ↔ PZ_V PZ_U ↔ PZ_W PZ_W ↔ PZ_V	400Vac ± 15% ⊕ 400Vac ± 15% ⊕ 400Vac ± 15% ⊕	
Raddrizzatore di ingresso	ACCESO	PR1 / PR2	PZ+ ← PZ-	+560Vdc ± 15% ⊕	V1
Alimentazioni ausiliarie	ACCESO	+12VAUX = acceso	CNB/10 ← CNB/9	+12Vdc ⊕	V2
		LVA = acceso	TP17 ← TP16	+30Vdc ⊕	V3
		LVB = acceso	TP9 ← TP11	+24Vdc ⊕	V4
		LVC = acceso	TP10 ← TP11	-24Vdc ⊕	V5
		LVD = acceso	TP24 ← TP21	+26Vdc ⊕	V6
		LVE = acceso	TP27 ← TP21	+10Vdc ⊕	V7
		LVF = acceso	TP23 ← TP21	-20Vdc ⊕	V8
Allarmi mancanza fasi	ACCESO	LU = spento	TP20 ← CNB/9	+12Vdc ⊕	
		LV = spento	TP19 ← CNB/9	+12Vdc ⊕	
		LW = spento	TP18 ← CNB/9	+12Vdc ⊕	
Allarme sovratensione	ACCESO	L HV = spento	TP7 ← CNB/9	+12Vdc ⊕	
Allarme sottotensione	ACCESO	L LV = spento	TP8 ← CNB/9	+12Vdc ⊕	
Ventilatore	ACCESO	-	CN7/2 ← CN7/1	+26Vdc ⊕	
Sonda Hall	ACCESO	-	CN1/4 ← CN1/5 CN1/1 ← CN1/5 CN1/2 ← CN1/5	+15Vdc ⊕ -15Vdc ⊕ G282: +2.0 Vdc ⊕ G352: +0.9Vdc ⊕ in saldatura a 100A	
Pulsante torcia [solo TLE]	ACCESO	-	TP25 ← TP21	+5Vdc ⊕ 0Vdc ⊕	PT rilasciato PT premuto
			TP26 ← TP21	0Vdc ⊕ +4.9Vdc ⊕	ETV diseccit. ETV eccitata
Elettrovalvola gas [solo TLE]	ACCESO	-	CN6/3 ← CN6/4	0Vdc ⊕ +48Vdc ⊕	ETV diseccit. ETV eccitata

Avvertenze:

- per effettuare le misure suindicate non è necessario rimuovere la scheda Alimentatore 15.14.271 !
- per facilitare le misure, PZ_-, +12VAUX, PZ_+ sono elettricamente connessi a CNB/9, CNB/10, CNB/16 rispettivamente.


Alimentazione	Fusibile*	Circuito correlato
V1	-	Tensione di alimentazione di potenza per inverter
V2	F4	Allarmi tensione di alimentazione (sovratensione, sottotensione, mancanza fase)
V3	F2	Pulsante torcia (solo modello TLE)
V4, V5	F5, F6	Comando a distanza
V6	F9	Alimentazione ausiliaria positiva principale (logica controllo inverter, microprocessore, logica di saldatura, sonda di Hall, allarme termico, ventilatore, elettrovalvola gas [solo TLE])
V7	F8	Alimentazione logica a microprocessore
V8	F7	Alimentazione ausiliaria negativa (logica controllo inverter, logica di saldatura, sonda di Hall, elettrovalvola gas [solo TLE]).

* **Nota:** i fusibili sono dislocati sulla scheda alimentatore 15.14.271 (vedere la sezione relativa nel seguito).



8.2) Scheda alimentatore 15.14.271

Questa scheda realizza le seguenti funzioni:
 - alimentazioni ausiliarie di tutte le schede

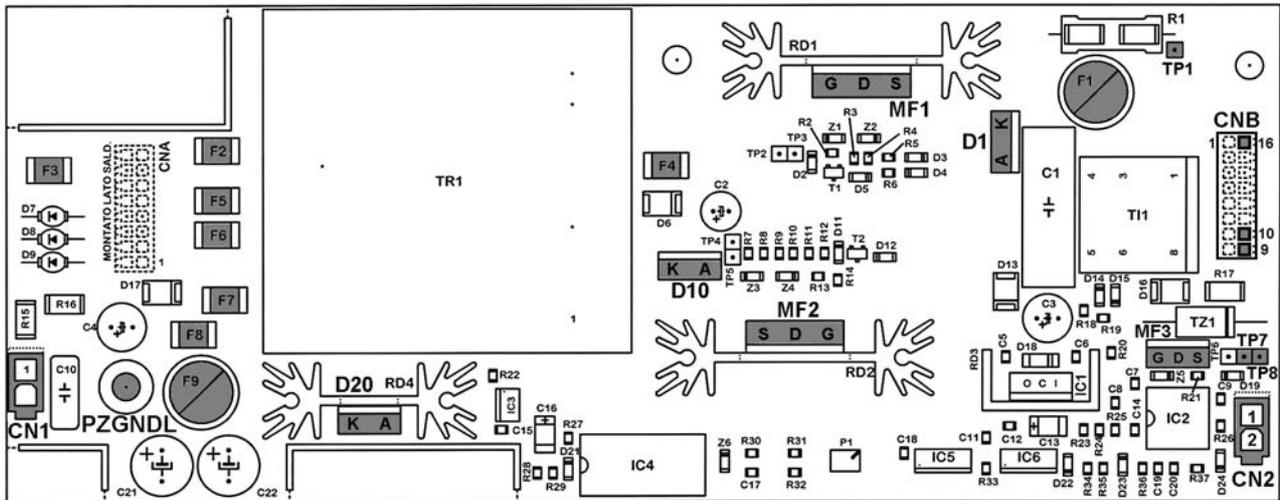

CN1 = uscita ausiliaria in alta tensione, NON USATA!

CN2/1 = segnale di sincronizzazione dal generatore di sincronismo principale

PZGNDL = connessione di massa alla scheda Filtro di Ingresso sottostante, è necessario che questa vite sia ben serrata per garantire un buon contatto elettrico.

Fusibile	Circuito protetto
F1*	Tensione di ingresso dell'alimentatore
F2	Pulsante torcia (solo TLE)
F3	- (uscita alimentatore non usata)
F4	Allarmi tensione di alimentazione (sovra/sotto tensione & mancanza fase)
F5, F6	Logica comando a distanza
F7	Alimentazione ausiliaria negativa (logica controllo inverter, microprocessore, logica di saldatura, sonda di Hall, elettrovalvola gas (solo TLE)).
F8	Alimentazione logica a microprocessore
F9	Alimentazione ausiliaria positiva principale (logica controllo inverter, microprocessore, logica di saldatura, sonda di Hall, allarme termico, ventilatore, elettrovalvola gas (solo TLE))

Nota:

* il fusibile F1 DEVE essere da 2A 250Vac T (ritardato) di tipo ceramico riempito di polvere spegniarco!



Parte funzionale	Generatore/Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Fusibile in ingresso	SPENTO	F1*	-	0 Ω Ω	2A 250Vac GT *
Fusibili sulle uscite	SPENTO	F2	-	0 Ω Ω	1A 250Vac T
		F3	-	0 Ω Ω	1A 250Vac T
		F4	-	0 Ω Ω	1A 250Vac T
		F5	-	0 Ω Ω	1A 250Vac T
		F6	-	0 Ω Ω	1A 250Vac T
		F7	-	0 Ω Ω	1A 250Vac T
		F8	-	0 Ω Ω	1A 250Vac T
		F9	-	0 Ω Ω	5A 250Vac T
Driver	SPENTO	MF3	S \leftarrow G S \leftarrow D	+ 0.3Vdc \oplus + 0.5Vdc \oplus	
Componenti di potenza	SPENTO	MF1	S \leftarrow G	10k Ω Ω	
			S \leftarrow D	+ 0.4Vdc \oplus	
		MF2	S \leftarrow G	10k Ω Ω	
			S \leftarrow D	+ 0.4Vdc \oplus	
Diodi di potenza	SPENTO	D1	A \leftarrow K	+ 0.4Vdc \oplus	
		D10	A \leftarrow K	+ 0.4Vdc \oplus	
		D20	A \leftarrow K	+ 0.4Vdc \oplus	

Tensione di alimentazione	ACCESO	-	CNB/16 \leftarrow CNB/9	+560Vdc \odot	V1
Alimentazione ausiliaria (uscita alimentatore)	ACCESO	-	CNB/10 \leftarrow CNB/9	+12Vdc \odot	V2

Nota:


* il fusibile F1 DEVE essere da 2A 250Vac T (ritardato) di tipo ceramico riempito di polvere spegningarco!

Alimentazione	Fusibile*	Circuito correlato
V1	-	Tensione di alimentazione di potenza per inverter e alimentatore
V2	F4	Allarmi tensione di alimentazione (sovratensione, sottotensione, mancanza fase)



8.3) Scheda potenza inverter 15.14.176

Questa scheda realizza le seguenti funzioni:
 - inverter di potenza

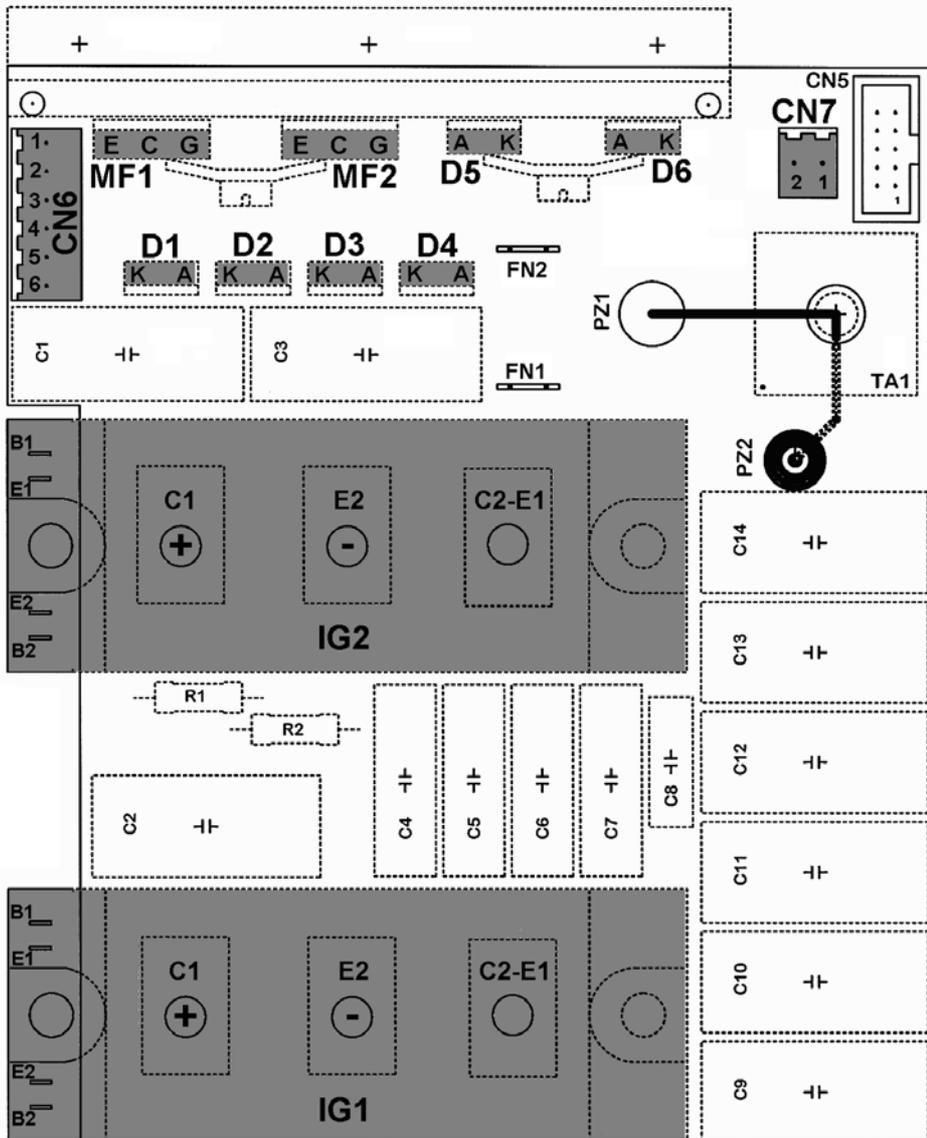

NOTE: DOTTED COMPONENTS ARE PLACED ON SOLDER SIDE!
 NOTA: I COMPONENTI TRATTEGGIATI SONO MONTATI SUL LATO SALDATURE!

Istruzioni di sostituzione moduli IGBT (IG1 & IG2):

- coppie di serraggio viti sui terminali e sul dissipatore: usare cacciavite dinamometrico @ 3 Nxm (26 lbin)
- usare strato di grasso termico.

In caso di guasto all'inverter è consigliabile utilizzare il kit ricambio (vedi anche la precedente sez. "Dislocazione delle schede"):

14.60.070 per G282

14.60.069 per G352

NOTA: i valori riportati in questa tabella sono riferiti al singolo componente testato da solo (senza nessuna connessione); i valori indicati a pagina seguente sono invece riferiti alle condizioni standard (componente montato sulla macchina e con tutte le connessioni al loro posto).

Parte funzionale	Generatore/Modo	Componente	Test point	Valore	Note
MODULO IGBT	-	IG1/IG2	C2-E1 ← C1	+0.4Vdc	⊕
			E2 ← C2-E1	+0.4Vdc	⊕
			B1 ← C2-E1	$\infty \Omega$	⊖
			B1 ← C1	$\infty \Omega$	⊖
			B2 ← E2	$\infty \Omega$	⊖
			B2 ← C2-E1	$\infty \Omega$	⊖



Cod. 92.08.012
Edizione: 10/03
Rev.: 1.0

SELCO s.r.l.

Via Palladio, 19
I - 35010 ONARA DI TOMBOLO (Padova) Italy
Tel. +39 049 9413111
Fax +39 049 9413311
e-mail: info@selco.it

Come contattare l'Assistenza Tecnica Selco:

<p>SELCO s.r.l. Service Department c/o SELCO 2 Via Macello, 61 I - 35010 CITTADELLA (Padova) Italy Tel. +39 049 9413111 Fax +39 049 9413311 e-mail: service.dept@selco.it</p>
--

I diritti di traduzione, riproduzione e di adattamento, totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film ed i micro film) sono riservati e vietati senza l'autorizzazione scritta della Selco s.r.l.

INDICE :

1) FINALITÀ DEL MANUALE	3
2) AVVERTENZE , PRECAUZIONI , AVVISI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA RIPARAZIONE	4
3) STRUMENTI E CONVENZIONI PER EFFETTUARE LA DIAGNOSTICA E LA RIPARAZIONE	5
4) DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEI GENERATORI	7
5) SCHEMI ELETTRICI E DI COLLEGAMENTO	18
6) DISLOCAZIONE DELLE SCHEDE	22
7) DESCRIZIONE DELLE INDICAZIONI DIAGNOSTICHE	24
8) DESCRIZIONE,TEST E SOSTITUZIONE DELLE SCHEDE ELETTRONICHE, CALIBRAZIONE DELLA CORRENTE	28
9) PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI	48

1) FINALITÀ DEL MANUALE

Questo manuale ha lo scopo di fornire ai centri d'assistenza tecnica autorizzati le informazioni di base necessarie per effettuare la riparazione dei modelli Genesis 282 e 352 MMA e TLE.

Allo scopo di evitare gravi danni a persone o cose è indispensabile che tale manuale venga utilizzato solo da tecnici qualificati.

La Selco s.r.l. non si fa carico di danni a persone o cose comunque occorsi durante l'effettuazione delle riparazioni, anche a seguito della lettura o messa in pratica di quanto scritto in questo manuale.

Per la descrizione dettagliata del funzionamento, l'utilizzo e l'ordinaria manutenzione della macchina si rimanda al "Manuale istruzioni d'uso e manutenzione" di cui un estratto è inserito in questo manuale. All'acquirente è fatto espresso obbligo di attenersi alle prescrizioni di detto manuale. In caso contrario Selco declina ogni responsabilità.

Per poter effettuare le operazioni descritte in questo manuale sono richiesti l'uso di un multimetro digitale e di una pinza amperometrica DC ed una conoscenza di base del funzionamento della macchina. Sono richieste anche delle conoscenze elettrotecniche di base.

La riparazione consiste nell'individuazione della parte guasta, essendo tale parte compresa nell'elenco di parti di ricambio disponibili, e nella sua sostituzione.

Nel caso di guasto ad una scheda elettronica, la riparazione prevede la sostituzione della scheda e non la sostituzione del componente elettronico guasto presente sulla scheda stessa.

Per alcuni consigli sempre utili nella ricerca dei guasti, vedere l'Introduzione al capitolo 8.

Non apportate modifiche e non eseguite manutenzioni non previste in questo manuale.

Qualora il problema non potesse essere risolto seguendo le istruzioni descritte in questo manuale, contattare l'Assistenza Tecnica Selco oppure inviare la macchina alla Selco per gli opportuni interventi.

2) AVVERTENZE, PRECAUZIONI, AVVISI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA RIPARAZIONE

La riparazione deve essere effettuata solo da personale qualificato.

E' opportuno che prima di effettuare la riparazione sia stato letto e compreso quanto riportato nel presente manuale, in modo particolare le prescrizioni relative alla sicurezza.

Evitare di effettuare una riparazione senza che sia presente un'altra persona in grado di fornire soccorso in caso d'incidente.

La riparazione di una apparecchiatura richiede l'accesso alle parti interne alla macchina e di conseguenza la rimozione di alcuni pannelli protettivi. Pertanto sono necessarie delle precauzioni aggiuntive rispetto al semplice utilizzo della macchina in saldatura allo scopo di prevenire possibili danni causati dal contatto con

- parti in tensione
- parti in movimento
- parti a temperatura elevata

Parti in tensione :



ATTENZIONE ! : Quando si devono manipolare parti interne della macchina, tenere presente che l'apertura dell'interruttore non evita il pericolo di scosse elettriche e pertanto è indispensabile staccare la spina d'alimentazione.

E' necessario inoltre, per la possibile presenza di condensatori carichi a tensione elevata, attendere un minuto circa prima di poter operare sulle parti interne.



ATTENZIONE ! : Quando si effettuano delle misure, tenere presente che gli strumenti di misura stessi possono essere messi in tensione ed evitare pertanto di toccare loro parti metalliche.

Parti in movimento:



ATTENZIONE ! : Tenere lontane le mani dal ventilatore quando la macchina è collegata all'alimentazione. Accertarsi che la spina d'alimentazione sia scollegata e che il ventilatore sia fermo prima di procedere alla sua sostituzione.

Parti a temperatura elevata :



ATTENZIONE ! : Quando si devono manipolare parti interne della macchina, tenere presente che alcune potrebbero essere a temperatura elevata. In particolare evitare il contatto con radiatori di dissipazione del calore.

3) STRUMENTI E CONVENZIONI PER EFFETTUARE LA DIAGNOSTICA E LA RIPARAZIONE

3.1) Strumenti per la diagnostica di base

Occorrono :

- un multimetro con le seguenti scale :
 - Ohm: da 0 ad alcuni Mohm
 - Test prova diodi
 - Tensioni continue (Vdc) : dai mVdc fino a 1000 Vdc
 - Tensioni alternate (Vac) : da 10 Vac fino a 700 Vac
- NOTA :** E' consigliato uno strumento a scala automatica in quanto, con macchina guasta, non è teoricamente possibile prevedere il livello della grandezza elettrica che ci si accinge a misurare.
- una pinza amperometrica DC almeno in classe 2.5 con f.s. 400A pk
- in alternativa alla pinza amperometrica è possibile utilizzare uno shunt del valore 60 mV @ 400 A.

NOTE :

- * tenere presente che altri tipi di shunt possono andar bene ugualmente, ma con portate maggiori si perde in accuratezza, mentre con portate minori la misura deve essere fatta rapidamente per evitare surriscaldamenti dello shunt
- * **lo shunt, una volta inserito, si trova a potenziale di saldatura !**
- * l'uso della pinza amperometrica è comunque da preferirsi per la sua praticità.

3.2) Strumenti per la riparazione

- set completo di chiavi a forchetta
- set completo di chiavi a tubo per dadi esagonali
- set completo di cacciaviti per viti con intaglio
- set completo di cacciaviti per viti con impronta a croce
- set completo di chiavi maschio esagonali
- un cacciavite dinamometrico a croce per viti M3 con possibilità di tarare la coppia di serraggio da 1 a 3 Nxm con accuratezza di 0.1 Nxm .
- una pinza crimpatrice per capocorda isolati (blu, rossi e gialli)
- una pinza per contatti AMP
- una pinzetta ed un tronchese di uso comune con la componentistica elettronica
- una tenaglia (dimensioni adatte per chiusura fascette tubi gas)
- un saldatore per componenti elettronici di potenza minima 50 W
- un trapano elettrico portatile per hobbistica

3.3) Carico statico

L'utilizzo di un carico statico può facilitare la ricerca guasti e il collaudo del generatore.

Bisogna però ricordare che una resistenza fissa applicata in uscita del generatore è all'incirca equivalente ad un arco elettrico ma solo finché si rimane entro un ristretto intervallo di tensione, il cui valore centrale può essere determinato con le formule:

SALDATURA TIG:

$$V_{OUT} \approx 10 + 0.04 \times I_{OUT}$$

Es.: 12Vdc @ 50A
14Vdc @ 100A
18Vdc @ 200A etc.

SALDATURA MMA:

$$V_{OUT} \approx 20 + 0.04 \times I_{OUT}$$

Es.: 22Vdc @ 50A
24Vdc @ 100A
28Vdc @ 200A etc.

Se la tensione di uscita è troppo alta o troppo bassa rispetto al valore previsto, il generatore potrebbe saturare oppure potrebbero intervenire alcune funzioni particolari (es.: antiflash): in entrambi i casi la corrente reale potrebbe essere molto diversa dal valore atteso e il generatore potrebbe anche mostrare un funzionamento intermittente (lampeggio del led "potenza in uscita", cfr. anche successiva sez. 7.1).

Anche la potenza delle resistenze del carico statico è importante, infatti a 100A / 24Vdc un carico statico produce 2400W che devono essere dissipati in aria per ventilazione forzata.



Pertanto, quando si usa un carico statico, fare attenzione alla corrente ma anche alla tensione di uscita del generatore e usare resistori di valore corretto e con potenza adeguata!

3.4) Convenzioni

Per convenzione, quando si richiede di effettuare una misura tra due punti, per esempio $a \leftarrow b$, la punta della freccia indica dove applicare il **puntale rosso** del multimetro (a), mentre il **puntale nero** si applica all'altra estremità (b).

Quando invece compare una doppia freccia tra due punti di misura (es.: $c \leftrightarrow d$), la tensione da misurare è alternata (di norma a 50 Hz) e pertanto l'ordine di applicazione dei terminali del multimetro è indifferente.

In disegni e tabelle, quando compare una misura di tensione riferita a terminali di componenti come DIODI, BJT, MOSFET e IGBT si fa riferimento all'utilizzo del multimetro in modalità "prova diodi" (queste misure si effettuano sempre a macchina spenta e danno normalmente valori nel range +0.10 ... +0.90 Vdc). In questo caso di fianco al valore da misurare viene apposto il simbolo

 Misura di giunzione (multimetro in modalità "prova diodi")

Analogamente verranno utilizzati i seguenti simboli:

 Misura di tensione ac o dc (multimetro in modalità voltmetro)

 Misura di resistenza (multimetro in modalità ohmmetro)

 Misura di corrente (pinza amperometrica o shunt + multimetro in modalità millivoltmetro)

Le condizioni di misura (generatore acceso/spento, modalità di funzionamento MMA/TIG, ecc.) sono sempre indicate chiaramente di fianco ai valori da misurare.

Nelle tabelle le varie tensioni di alimentazione ausiliarie sono contrassegnate con una sigla V1, V2, ecc. per consentire la loro identificazione quando sono presenti in più schede. Quando una tensione di alimentazione è derivata da un'altra, la seconda prende il nome della prima con l'aggiunta di una lettera progressiva (es.: V1a, V1b, ecc.). In questi casi, tutte le tensioni derivate hanno in comune la stessa massa.

I terminali dei connettori vengono indicati con il nome del connettore stesso seguito da una barra e dal numero del terminale; per esempio CN1/2 indica il terminale 2 del connettore CN1.

Se non diversamente specificato, tutte le misure vanno eseguite con le schede inserite al loro posto, con le relative connessioni.

 **In questo manuale viene presa inconsiderazione la versione ultima aggiornata dei generatori e delle schede elettroniche che li compongono. Poichè le modifiche introdotte sono molto lievi, non dovrebbero esserci problemi nell'individuare i corrispondenti punti da testare anche nelle schede di versione precedente a quella attuale. Comunque, in caso di difficoltà contattare il Service Selco.**



Si ricorda che il primo dei test da eseguire è il CONTROLLO VISIVO!

Il controllo visivo diminuisce i tempi di ricerca guasti ed indirizza eventuali test successivi verso la parte danneggiata!

4) DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEI GENERATORI

4.1) Uso e manutenzione ordinaria (estratto del manuale "Istruzioni per l'uso" in dotazione a ciascun generatore).

4.1.1 SICUREZZA



ATTENZIONE



Prima di iniziare qualsiasi operazione siate sicuri di aver ben letto e compreso questo manuale.

Non apportate modifiche e non eseguite manutenzioni non descritte. Per ogni dubbio o problema circa l' utilizzo della macchina, anche se qui non descritto, consultare personale qualificato .

Il produttore non si fa carico di danni a persone o cose, occorrendo per incuria nella lettura o nella messa in pratica di quanto scritto in questo manuale.

4.1.1.1 Protezione personale e di terzi

Il processo di saldatura è fonte nociva di radiazioni, rumore, calore ed esalazioni gassose. I portatori di apparecchiature elettroniche vitali (pace-maker) devono consultare il medico prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura ad arco o di taglio al plasma. In caso di evento dannoso, in assenza di quanto sopra, il costruttore non risponderà dei danni patiti.

Protezione personale:

- Non utilizzare lenti a contatto!!!
 - Provvedere ad un'attrezzatura di pronto soccorso.
 - **Non sottovalutare scottature o ferite.**
 - Indossare indumenti di protezione per proteggere la pelle dai raggi dell'arco e dalle scintille o dal metallo incandescente, ed un casco oppure un berretto da saldatore.
 - Utilizzare maschere con protezioni laterali per il viso e filtro di protezione idoneo (almeno NR10 o maggiore) per gli occhi.
 - Utilizzare cuffie antirumore se il processo di saldatura diviene fonte di rumorosità pericolosa.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza con schermi laterali specialmente nell'operazione manuale o meccanica di rimozione delle scorie di saldatura.
- Interrompere immediatamente le operazioni di saldatura se si avverte la sensazione di scossa elettrica.

Protezione di terzi:

- Sistemare una parete divisoria ignifuga per proteggere la zona di saldatura da raggi, scintille e scorie incandescenti.
- Avvertire le eventuali terze persone di non fissare con lo sguardo la saldatura e di proteggersi dai raggi dell'arco o del metallo incandescente.
- Se il livello di rumorosità supera i limiti di legge, delimitare la zona di lavoro ed accertarsi che le persone che vi accedono siano protette con cuffie o auricolari.

4.1.1.2 Prevenzione incendio/scoppio

Il processo di saldatura può essere causa di incendio e/o scoppio.

- Le bombole di gas compresso sono pericolose; consultare il fornitore prima di manipolarle.
- Sistemarle al riparo da:
- esposizione diretta a raggi solari;
 - fiamme;
 - sbalzi di temperatura;
 - temperature molto rigide.
- Vincolarle con mezzi idonei a pareti od altro per evitarne la caduta.
- Sgomberare dalla zona di lavoro e circostante i materiali o gli oggetti infiammabili o combustibili.
 - Predisporre nelle vicinanze della zona di lavoro un' attrezzatura o un dispositivo antincendio.

- Non eseguire operazioni di saldatura o taglio su recipienti o tubi chiusi.
- Nel caso si siano aperti, svuotati e puliti accuratamente i recipienti o tubi in questione, l'operazione di saldatura dovrà essere fatta comunque con molta cautela.
- Non saldare in atmosfera contenente polveri, gas o vapori esplosivi.
- Non eseguire saldature sopra o in prossimità di recipienti in pressione.
- Non utilizzare tale apparecchiatura per scongelare tubi.

4.1.1.3 Protezione da fumi e gas

Fumi, gas e polveri prodotti dal processo di saldatura possono risultare dannosi alla salute.

- **Non usare ossigeno per la ventilazione.**
- Prevedere una ventilazione adeguata, naturale o forzata, nella zona di lavoro.
- Nel caso di saldature in ambienti angusti è consigliata la sorveglianza dell'operatore da parte di un collega situato esternamente.
- Posizionare le bombole di gas in spazi aperti o con un buon ricircolo d'aria.
- Non eseguire operazioni di saldatura nei pressi di luoghi di sgrassaggio o verniciatura.

4.1.1.4 Posizionamento generatore

Osservare le seguenti norme:

- Facile accesso ai comandi ed ai collegamenti.
- Non posizionare l'attrezzatura in ambienti angusti.
- Non posizionare mai il generatore su di un piano con inclinazione maggiore di 10° dal piano orizzontale.

4.1.1.5 Installazione apparecchiatura

- Rispettare le disposizioni locali sulle norme di sicurezza nell'installazione ed eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura secondo le disposizioni del costruttore.
- L'eventuale manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.
- E' vietata la connessione (in serie o parallelo) dei generatori.
- Disinserire la linea di alimentazione dall'impianto prima di intervenire all'interno del generatore.
- Eseguire la manutenzione periodica dell'impianto.
- Accertarsi che rete di alimentazione e messa a terra siano sufficienti e adeguate.
- Il cavo di massa va collegato il più vicino possibile alla zona da saldare.
- Rispettare le precauzioni relative al grado di protezione del generatore.
- Prima di saldare controllare lo stato dei cavi elettrici e della torcia, se danneggiati non effettuare la saldatura prima della eventuale riparazione o sostituzione.
- Non salire o appoggiarsi al materiale da saldare.
- **Si raccomanda che l'operatore non tocchi contemporaneamente due torce o due pinze portaelettrodo.**

Non attemperando puntualmente ed inderogabilmente a quanto sopra descritto, il produttore declina ogni responsabilità.

4.1.2 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)



ATTENZIONE



Questo apparecchio è costruito in conformità alle indicazioni contenute nella norma armonizzata EN50199 a cui si rimanda l'utilizzatore di questa apparecchiatura.

- **Installare ed utilizzare l'impianto seguendo le indicazioni di questo manuale.**
- **Questo apparecchio deve essere usato solo a scopo professionale in un ambiente industriale. Si deve considerare che vi possono essere potenziali difficoltà nell'assicurare la compatibilità elettromagnetica in un ambiente diverso da quello industriale.**

4.1.2.1 Installazione, uso e valutazione dell'area

- L'utilizzatore deve essere un esperto del settore ed in quanto tale è responsabile dell'installazione e dell'uso dell'apparecchio secondo le indicazioni del costruttore. Qualora vengano rilevati dei disturbi elettromagnetici, spetta all'utilizzatore dell'apparecchio risolvere la situazione avvalendosi dell'assistenza tecnica del costruttore.
- In tutti i casi i disturbi elettromagnetici devono essere ridotti fino al punto in cui non costituiscono più un fastidio.
- Prima di installare questo apparecchio, l'utilizzatore deve valutare i potenziali problemi elettromagnetici che si potrebbero verificare nell'area circostante e in particolare la salute delle persone circostanti, per esempio: utilizzatori di pacemaker e di apparecchi acustici.

4.1.2.2 Metodi di riduzione delle emissioni

ALIMENTAZIONE DI RETE

- **La saldatrice deve essere collegata all'alimentazione di rete secondo le istruzioni del costruttore.**

In caso di interferenza potrebbe essere necessario prendere ulteriori precauzioni quali il filtraggio dell'alimentazione di rete. Si deve inoltre considerare la possibilità di schermare il cavo d'alimentazione.

MANUTENZIONE DELLA SALDATRICE

La saldatrice deve essere sottoposta ad una manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del costruttore.

Tutti gli sportelli di accesso e servizio e i coperchi devono essere chiusi e ben fissati quando l'apparecchio è in funzione.

La saldatrice non deve essere sottoposta ad alcun tipo di modifica.

CAVI DI SALDATURA E TAGLIO

I cavi di saldatura devono essere tenuti più corti possibile e devono essere posizionati vicini e scorrere su o vicino il livello del suolo.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Il collegamento a massa di tutti i componenti metallici nell'impianto di saldatura e nelle sue vicinanze deve essere preso in considerazione.

Tuttavia, i componenti metallici collegati al pezzo in lavorazione andranno ad aumentare il rischio per l'operatore di subire uno choc toccando questi componenti metallici e l'elettrodo contemporaneamente.

L'operatore deve perciò essere isolato da tutti questi componenti metallici collegati a massa.

Rispettare le normative nazionali riguardanti il collegamento equipotenziale.

MESSA A TERRA DEL PEZZO IN LAVORAZIONE

Dove il pezzo in lavorazione non è collegato a terra, per motivi di sicurezza elettrica o a causa della dimensione e posizione, un collegamento a massa tra il pezzo e la terra potrebbe ridurre le emissioni.

Bisogna prestare attenzione affinché la messa a terra del pezzo in lavorazione non aumenti il rischio di infortunio degli utilizzatori o danneggi altri apparecchi elettrici.

Rispettare le normative nazionali riguardanti la messa a terra.

SCHERMATURA

La schermatura selettiva di altri cavi e apparecchi presenti nell'area circostante può alleviare i problemi di interferenza.

La schermatura dell'intero impianto di saldatura può essere presa in considerazione per applicazioni speciali.

4.1.3 ANALISI DI RISCHIO

Pericoli presentati dalla macchina	Soluzioni adottate per prevenirli
Pericolo di errore di installazione.	I pericoli sono stati rimossi predisponendo un manuale di istruzioni per l'uso.
Pericoli di natura elettrica.	Applicazione della norma EN 60974-1.
Pericoli legati ai disturbi elettromagnetici generati dalla saldatrice e indotti sulla saldatrice.	Applicazione della norma EN 50199.

Quanto esposto in questo capitolo, è di vitale importanza e pertanto necessario affinché le garanzie possano operare. Nel caso l'operatore non si attenesse a quanto descritto, il costruttore declina ogni responsabilità.

4.1.4 PRESENTAZIONE DELLA SALDATRICE

Questi generatori ad inverter a corrente costante sono in grado di eseguire in modo eccellente i procedimenti di saldatura:

- MMA ;
- TIG (con riduzione della corrente in corto circuito)

Nelle saldatrici ad inverter la corrente di uscita è insensibile alle variazioni della tensione di alimentazione e della lunghezza dell'arco ed è perfettamente livellata fornendo la migliore qualità nella saldatura.

Sul generatore sono previsti:

- una presa positivo (+) e una presa negativo (-),
- un pannello frontale,
- un pannello comandi posteriore.

I modelli Genesis 282-352 TLE presentano in più :

- una presa per il collegamento dei fili del pulsante torcia
- una presa per l'attacco gas della torcia

4.1.4.1 Pannello comandi frontale FP126 (Fig. 1) per Genesis 282-352 TLE

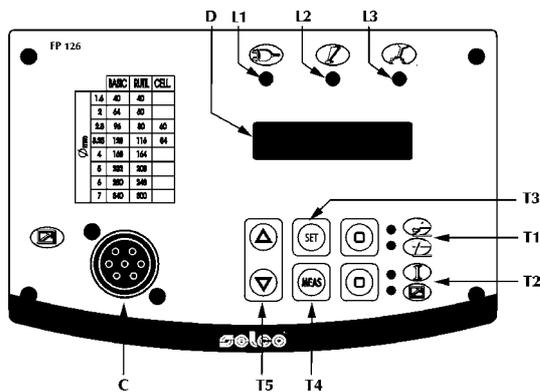


Fig.1

* **L1 : Spia presenza tensione led verde.**

Si illumina con l'interruttore di accensione sul pannello posteriore (Fig. 3) "I1" in posizione "I". E' indice di impianto acceso e in tensione.

* **L2: Spia dispositivo di protezione led giallo.**

Indica l'avvenuto intervento del dispositivo di protezione termica o del dispositivo elettronico di protezione da sottotensione e sovratensione (interviene quando la tensione di rete è fuori dai limiti definiti al capitolo 4.1.6.1 e può diventare pericolosa per i componenti elettronici interni).

Con "L2" acceso il generatore rimane collegato alla rete ma non fornisce potenza in uscita e su "D" appare una sigla di allarme. "L2" rimane acceso fino a quando le temperature interne o la tensione non sono rientrate nella normalità (in tal caso è necessario lasciare acceso il generatore per sfruttare il ventilatore in funzione e diminuire il tempo di inattività).

Per resettare l'allarme premere uno qualsiasi dei tasti. In caso l'allarme non sia rientrato il display dopo il reset iniziale ripresenterà l'errore.

* **L3: Spia potenza in uscita.**

Indica la presenza di tensione in uscita; è sempre acceso in saldatura MMA, mentre in TIG segue il ciclo di saldatura.

* **C: Connettore.**

E' la presa utilizzata da tutti i comandi a distanza per la saldatura MMA e TIG.

Esso viene attivato tramite selezione sulla tastiera; nel caso sia attivato e nessun dispositivo sia inserito, la corrente si manterrà 6A.

* **D: Display alfanumerico a cristalli liquidi.**

Visualizza i parametri di saldatura impostati.

* **T1: Tasto selezione tipo di saldatura.**

Saldatura TIG  e saldatura MMA .

* **T2: Tasto selezione controllo della corrente di saldatura.**

Controllo da tastiera  o da comando a distanza .

* **T3: Tasto selezione e modifica dei parametri di saldatura.**

Nel procedimento MMA consente di commutare tra due diverse modalità di impostazione parametri (automatica, con la selezione del tipo di elettrodo e relativo diametro; o manuale).

* **T4: Tasto misure.**

Permette di visualizzare la misura della corrente e della tensione di saldatura.

* **T5: Tasti UP/DOWN.**

Tasti per l'incremento ed il decremento dei dati visualizzati sul display. Nella saldatura di tipo MMA permettono l'incremento o il decremento del diametro dell'elettrodo selezionato, nonché la selezione del tipo di elettrodo preimpostato.

* **Accensione della macchina.**

All' accensione della macchina, il display visualizza informazioni relative al modello ed alla versione software installata.

Trascorsi alcuni secondi la macchina è operativa nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell'ultimo spegnimento.

In qualsiasi momento è possibile:


- premere il tasto T1 per attivare il procedimento di saldatura desiderato.
- premere il tasto T2 per impostare la corrente di saldatura tramite tastiera oppure comando a distanza.

* **Impostazione dei parametri per la saldatura MMA.**

È possibile effettuare l'impostazione della saldatura MMA in due modi distinti:


- 1) impostazione del tipo e diametro di elettrodo con calcolo automatico dei parametri di saldatura.
- 2) Impostazione manuale della corrente di saldatura, Hot-start, ed Arc-force.

Per passare da una modalità di inserimento all'altra mantenere premuto il tasto "SET" per circa 4 secondi.

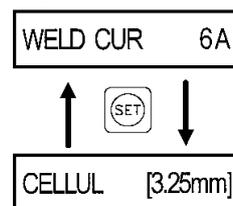

* **Impostazione manuale.**

Premere il tasto SET per selezionare, in successione, i parametri di saldatura.

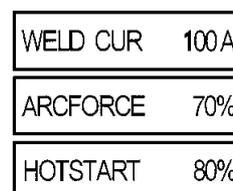

Premere i tasti T5 per incrementare o decrementare il parametro selezionato.

* **Impostazione automatica.**

Premere il tasto SET per passare dalla selezione dei diametri alla selezione del tipo di elettrodo.

Premere i tasti T5 per visualizzare la voce desiderata all'interno del campo prescelto, individuato dalle parentesi quadre.

*** Impostazione dei parametri per la saldatura TIG.**

Premere il tasto SET per selezionare, in successione, i parametri di saldatura.

WELD CUR 6A

SLOPE DN 10.0 S

POSTGAS 10.0 S

Premere i tasti T5 per incrementare o decrementare il parametro selezionato.

*** Attivazione misure.**

In qualunque istante, durante la saldatura, è possibile premere il tasto T4 per visualizzare gli attuali valori misurati di corrente e tensione di saldatura.

4.1.4.2 Pannello comandi frontale FP127 (Fig. 2) per Genesis 282-352

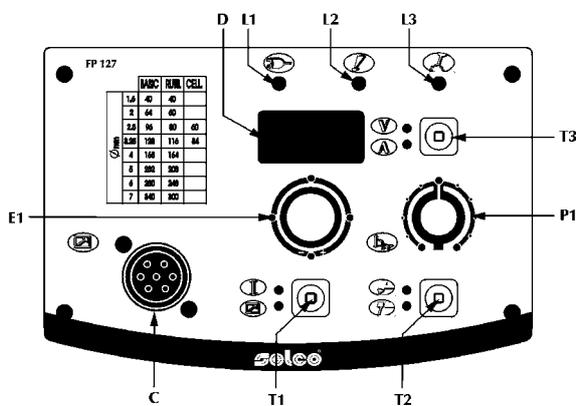


Fig. 2

- * **L1:** vedi 4.1.4.1.
- * **L2:** vedi 4.1.4.1.
- * **L3:** vedi 4.1.4.1.
- * **E1: Encoder.**
Varia la corrente di saldatura se con T1 si è selezionato il funzionamento in interno.
- * **C:** vedi 4.1.4.1.
- * **T1:** vedi 4.1.4.1.
- * **T2: Tasto selezione procedimento MMA-TIG.**
Se è acceso il LED allora il funzionamento selezionato è l'ELETTRODO (MMA): sono così abilitate le funzioni di HOT-START, ANTI-STICK e ARC-FORCE .
Se è acceso il LED invece si è in funzionamento TIC DC: sono disabilitate le funzioni di HOT-START, ARC-FORCE ed ANTI-STICK e si abilita l'innesco dell'arco LIFT-ARC.
- * **P1 : Potenziometro di impostazione dell' Arc-Force.**
E' abilitato solo in saldatura MMA . Come indicato dalla scala graduata, regola il valore della corrente di ARC-FORCE (cioè la percentuale della corrente di saldatura che si somma a questa quando la goccia fusa che si stacca dall'elettrodo corto-circuata il bagno di fusione con l'elettrodo stesso) dallo 0% al 100% della corrente di saldatura.
In ogni caso, anche con HOT-START ed ARC-FORCE la massima corrente fornibile dalla saldatrice non supera mai la massima corrente nominale della stessa.

*** T3: Tasto misure.**

Se è acceso il LED "V" viene visualizzata l'ultima misura di tensione eseguita nell'ultima saldatura. Se entro 5 sec. non si inizia a saldare avviene la commutazione automatica in A visualizzando la corrente impostata. Viceversa se si inizia a saldare entro tale intervallo, viene visualizzata la tensione durante tutto il processo di saldatura, terminato il quale la misura rimane visualizzata per ulteriori 5 secondi.

Se è acceso il LED "A" sul display viene visualizzata la corrente impostata o quella di saldatura se il processo è in atto. Tale visualizzazione viene mantenuta per i 5 secondi successivi al termine di quest'ultimo.

4.1.4.3 Pannello comandi posteriore (Fig. 3)

*** I1 : Interruttore di accensione.**

Comanda l'accensione elettrica della saldatrice. Ha due posizioni "O" spento; "I" acceso.

ATTENZIONE

* Con I1 nella posizione "I" acceso , la saldatrice è operativa e presenta tensione tra le prese positivo (+) e negativo (-).

* La saldatrice collegata alla rete anche se con I1 nella posizione "O", presenta parti in tensione al suo interno. Attenersi scrupolosamente alle avvertenze presentate da questo manuale.

*** 1 : Cavo di alimentazione.**

*** 3 : Attacco gas.**

Presente solo sui modelli Genesis 282-352 TLE.

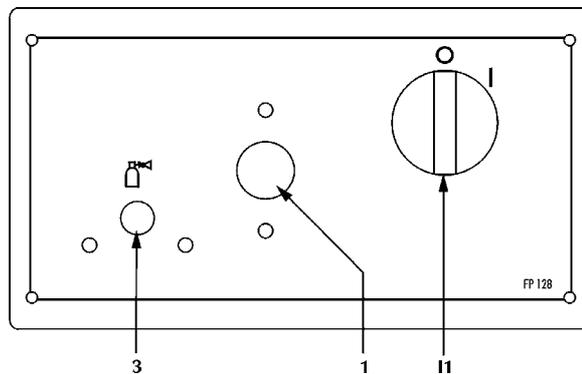


Fig.3

4.1.4.4 Identificazione

La targa dati conforme alle normative internazionali EN 60974-1 e EN 50199, è posta sul cofano e riporta le seguenti informazioni:

- * (a) Nome e indirizzo del costruttore
- * (b) Marchio
- * (c) Designazione del modello
- * (N°) Numero di matricola
- * (S) La saldatrice è composta da un convertitore di frequenza seguito da trasformatore e rettificatore che dalla tensione di ingresso fornisce corrente continua.
- * (EN 60974-1/EN 50199) Norme applicate.
- * (—) Corrente continua.
- * (x) Fattore d'utilizzo espresso in percentuale di lavoro utile su di un ciclo di 10 minuti ad una temperatura ambiente di 40°C.
- * (I2) Corrente di saldatura nominale.
- * (U2) Tensione convenzionale a carico.
- * (U0) Tensione a vuoto nominale.
- * (S) Saldatura TIG.
- * (M) Saldatura MMA.
- * (D) 3 Fasi in ingresso.
- * (IP 23C) Grado di protezione dell'involucro in conformità alla EN 60529:
 - IP2XX Involucro protetto contro l'accesso a parti pericolose con un dito e contro corpi solidi estranei di diametro maggiore/uguale a 12.5 mm.
 - IPX3X Involucro protetto contro pioggia a 60° sulla verticale.
 - IPXXC Involucro protetto contro il contatto di un calibro di prova di 2.5 mm di Ø lungo 100 mm con le parti attive pericolose.
- * (U1) Tensione d'alimentazione nominale.
- * (50/60 Hz) Frequenza nominale di alimentazione.
- * (I1max) Corrente massima d'alimentazione.
- (I1eff) Corrente efficace d'alimentazione.
- * (S) Generatore utilizzabile in ambienti con rischio accresciuto di scossa elettrica.
- * (CE) Conforme alle vigenti normative europee.

4.1.4.5 Caratteristiche tecniche

	G 282 G 282 TLE	G 352 G 352 TLE
Tensione di alimentazione (50/60Hz)	400 V ±15%	400 V ±15%
Potenza massima assorbita	(x=60%) 10.6 KVA	(x=50%) 14.7 KVA
Corrente massima assorbita	(x=60%) 15.4 A	(x=50%) 21.3 A
Corrente assorbita (x=100%)	11.3 A	13.1 A
Rendimento (x=100%)	0.87	0.88
Fattore di potenza	0.94	0.94
Cosφ	0.99	0.99
Corrente di saldatura (x=50%)	/	350 A
(x=60%)	280 A	320 A
(x=100%)	220 A	250 A
Gamma di regolazione	6 A/280 A	6 A/350 A
Tensione a vuoto	81V	
Grado di protezione	IP 23C	
Classe di isolamento	H	
Norme di costruzione	EN 60194-7; EN 50199	
Dimensioni (lpxh)	215x561x406 mm	
Peso	23.8 kg	

Dati a 40°C di temperatura ambiente

TARGHE DATI

selco		SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
Type	GENESIS 282	N°					
EN 60974-1		EN 50199					
S	U ₀ V	I ₂	6A/10V - 280A/21.2V				
			60%				
			100%				
S	U ₂	I ₂	280A				
			220A				
			21.2V				
S	U ₀ V	I ₂	6A/20V - 280A/31.2V				
			60%				
			100%				
S	U ₂	I ₂	280A				
			220A				
			31.2V				
D> 3-50/60 Hz		U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff}	A
IP 23 C		400		15.4		12	

selco		SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
Type	GENESIS 352	N°					
EN 60974-1		EN 50199					
S	U ₀ V	I ₂	6A/10V - 350A/24V				
			50%				
			100%				
S	U ₂	I ₂	350A				
			320A				
			24V				
S	U ₀ V	I ₂	6A/20V - 350A/34V				
			50%				
			100%				
S	U ₂	I ₂	350A				
			320A				
			34V				
D> 3-50/60 Hz		U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff}	A
IP 23 C		400		21.3		15.1	

4.1.5 TRASPORTO - SCARICO



Non sottovalutare il peso dell'impianto, vedere 4.1.4.4.



Non far transitare o sostare il carico sospeso sopra a persone o cose.



Non lasciare cadere o appoggiare con forza l'impianto o la singola unità.



Una volta tolto l'imballo, il generatore è fornito di una cinghia allungabile che ne permette la movimentazione sia a mano che a spalla.

4.1.6 INSTALLAZIONE



Scegliere l'ambiente adeguato seguendo le indicazioni delle sezioni "4.1.1 SICUREZZA" e "4.1.2 COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC)".



Non posizionare mai il generatore e l'impianto su di un piano con inclinazione maggiore di 10° dal piano orizzontale. Proteggere l'impianto contro la pioggia battente e contro il sole.

4.1.6.1 Allacciamento elettrico alla rete

L'impianto è dotato di un unico allacciamento elettrico con cavo di 4m posto nella parte posteriore del generatore.
Tabella dimensionamento dei cavi e dei fusibili in ingresso al generatore:

Tensione nominale	400 V \pm 15%
Range di tensione	340 - 460 V
Fusibili ritardati	16 A 500 V
Cavo alimentazione	4x6 mm ²



ATTENZIONE



- * L'impianto elettrico deve essere realizzato da personale tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali specifici e in conformità alle leggi dello stato in cui si effettua l'installazione.
- * Il cavo rete della saldatrice è fornito di un filo giallo/verde, che deve essere collegato SEMPRE al conduttore di protezione a terra. Questo filo giallo/verde non deve MAI essere usato insieme ad altro filo per prelievi di tensione.
- * Controllare l'esistenza della "messa a terra" nell'impianto utilizzato ed il buono stato della presa di corrente.
- * Montare solo spine omologate secondo le normative di sicurezza.

4.1.6.2 Collegamento attrezzature



Attenersi alle norme di sicurezza riportate nella sezione "4.1.1 SICUREZZA".



Collegare accuratamente le attrezzature per evitare perdite di potenza.

GENESIS 282-352

Collegamento per saldatura MMA (Fig. 4)



Il collegamento in figura dà come risultato una saldatura con polarità inversa. Per ottenere una saldatura con polarità diretta, invertire il collegamento.

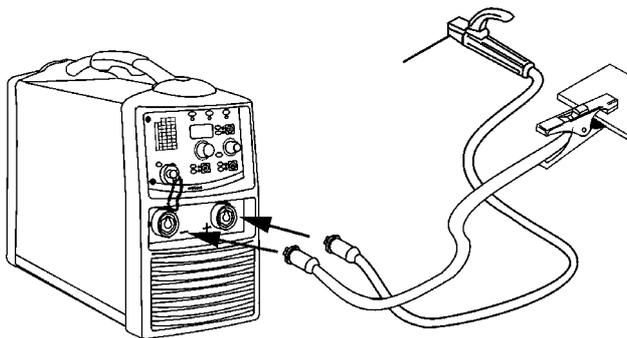


Fig.4

Collegamento per saldatura TIG (Fig. 5)

- Collegare separatamente il connettore del tubo del gas della torcia alla distribuzione del gas stesso.



La regolazione del flusso del gas di protezione si attua agendo su un rubinetto generalmente posto sulla torcia.

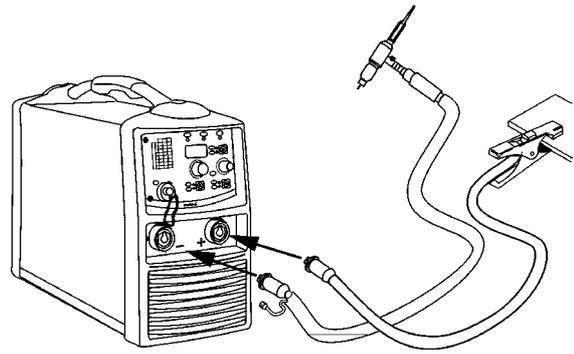


Fig.5

GENESIS 282-352 TLE

Collegamento per saldatura MMA (Fig. 6)



Il collegamento in figura dà come risultato una saldatura con polarità inversa. Per ottenere una saldatura con polarità diretta, invertire il collegamento.

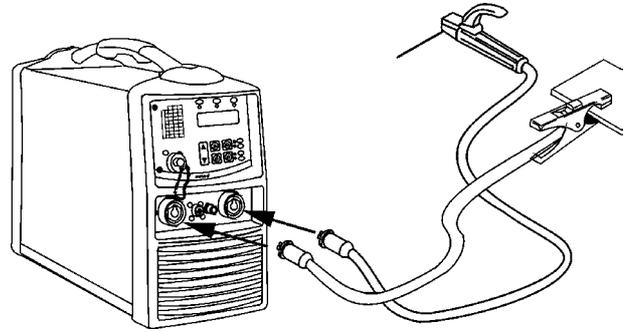


Fig.6

Collegamento per saldatura TIG (Fig. 7)

- Collegare il connettore del tubo del gas della torcia al raccordo gas sul generatore.
- Collegare il connettore del pulsante torcia al connettore 4 poli corrispondente.
- Collegare il connettore del tubo gas proveniente dalla distribuzione gas all'attacco gas 3 del pannello posteriore della saldatrice.

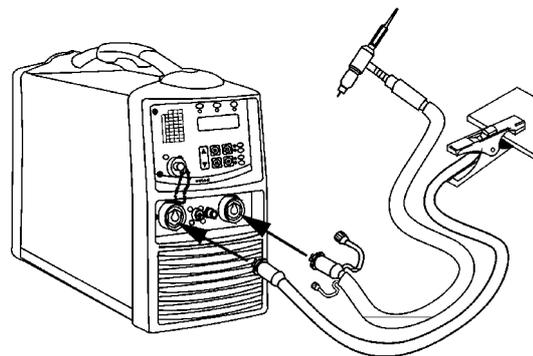


Fig.7

4.1.7 PROBLEMI-CAUSE

4.1.7.1 Possibili difetti di saldatura in MMA

Problema	Causa
Spruzzi eccessivi	1) Arco lungo. 2) Corrente elevata.
Crateri	1) Allontanamento rapido dell'elettrodo in staccata.
Inclusioni	1) Cattiva pulizia o distribuzione delle passate. 2) Movimento difettoso dell'elettrodo.
Insufficiente penetrazione	1) Velocità di avanzamento elevata. 2) Corrente di saldatura troppo bassa. 3) Cianfrino stretto. 4) Mancata scalpellatura al vertice.
Incollature	1) Arco troppo corto 2) Corrente troppo bassa
Soffiature e porosità	1) Umidità nell'elettrodo 2) Arco lungo
Cricche	1) Correnti troppo elevate 2) Materiali sporchi 3) Idrogeno in saldatura (presente sul rivestimento dell'elettrodo)

4.1.7.2 Possibili difetti di saldatura in TIG

Problema	Causa
Ossidazioni	1) Gas insufficiente. 2) Mancata protezione a rovescio.
Inclusioni di tungsteno	1) Affilatura scorretta dell'elettrodo. 2) Elettrodo troppo piccolo. 3) Difetto operativo (contatto della punta con il pezzo).
Porosità	1) Sporczia sui lembi. 2) Sporczia sul materiale d'apporto. 3) Velocità di avanzamento elevata. 4) Intensità di corrente troppo bassa.
Cricche	1) Materiale d'apporto inadeguato. 2) Apporto termico elevato. 3) Materiali sporchi.


4.1.7.3 Possibili inconvenienti elettrici

Difetto	Causa
Mancata accensione della macchina. (Led verde spento)	1) Tensione non presente sulla presa di alimentazione. 2) Spina o cavo di alimentazione difettoso. 3) Fusibile interno bruciato.
Erogazione di potenza non corretta. (LED verde acceso)	1) Selettore MMA/TIG in posizione scorretta. 2) Parametri di setup errati.
Assenza di corrente in uscita. (Led verde acceso)	1) Apparecchio surriscaldamento (Led giallo acceso). Attendere raffreddamento con saldatrice accesa. 2) Tensione di alimentazione fuori range led giallo acceso.

Per ogni dubbio e/o problema non esitare a consultare il più vicino centro di assistenza tecnica .


4.2) Principio di funzionamento - Schemi a blocchi

Vista generale

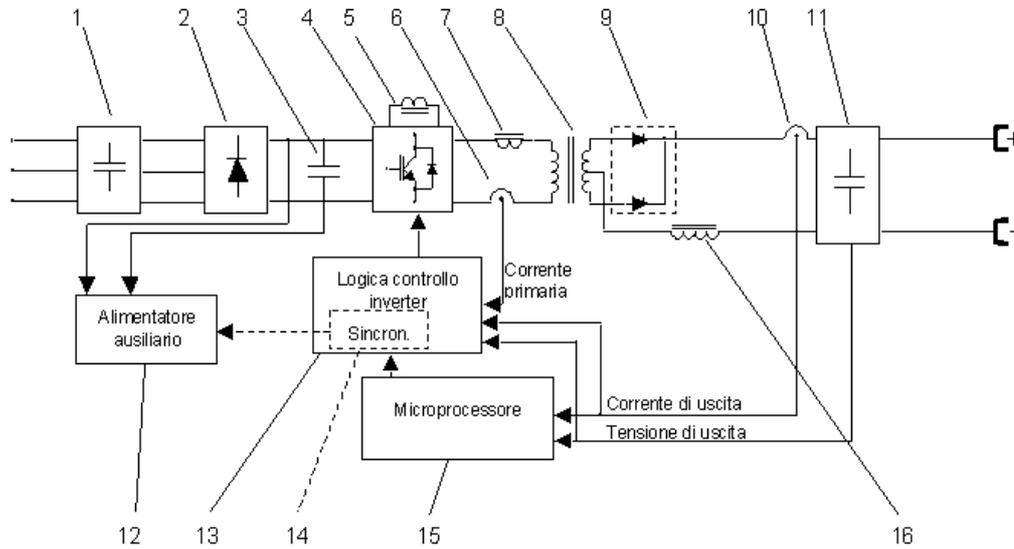

1. Filtro di ingresso EMI
2. Raddrizzatore di ingresso trifase
3. Condensatore di livellamento
4. Inverter a ponte intero risonante
5. Induttanza dello snubber risonante
6. T.A.
7. Induttanza di risonanza
8. Trasformatore di potenza
9. Raddrizzatore di potenza secondario
10. Sonda corrente di uscita ad effetto Hall
11. Filtro di uscita
12. Alimentatore ausiliario switching multiuscita
13. Logica inverter risonante
14. Unità di sincronizzazione
15. Logica a microprocessore
16. Induttanza di livellamento


Inverter di potenza a ponte intero risonante

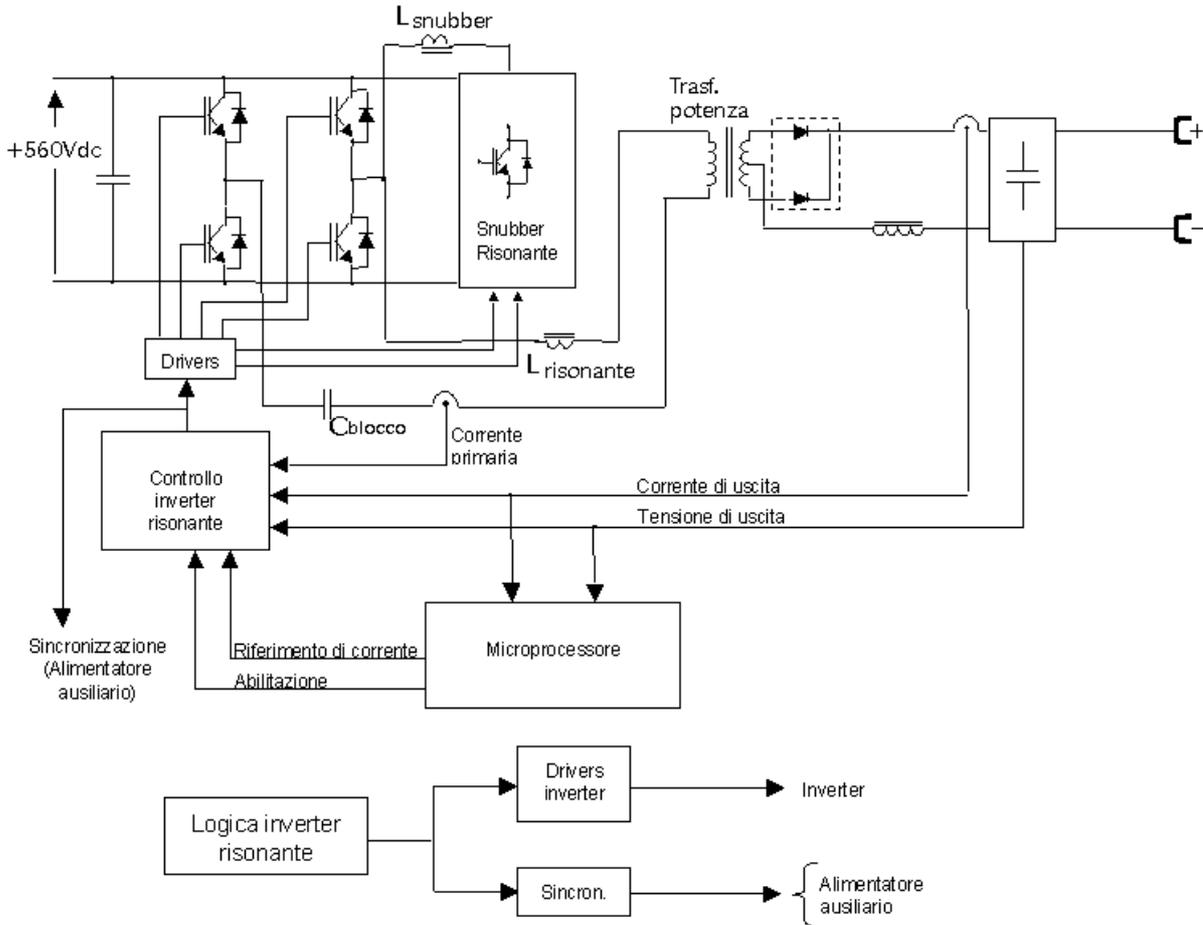

- Frequenza di commutazione 30kHz*
= risposta veloce del controllo di corrente
= alta stabilità d'arco
- ZVS/ZCS per gli interruttori di potenza (IGBT)
= maggior efficienza + riduzione disturbi EMI
= ingombri ridotti
= pesi ridotti
- Protezione istantanea da sovracorrente primaria
- Frequenza dell'alimentatore "switching" ausiliario derivata dalla logica di controllo dell'inverter primario
= sincronizzazione delle commutazioni di potenza per ottenere un arco TIG silenzioso
(si evita la generazione nell'arco TIG di subarmoniche a frequenze acustiche)

* Nota: data la topologia risonante dell'inverter di potenza primario, la frequenza di lavoro non è costante: essa varia nel range [27 ... 33]kHz, a seconda della potenza istantanea erogata dal generatore; grazie alla topologia a ponte intero dell'inverter, il raddrizzatore secondario lavora a frequenza doppia di quella dell'inverter primario, cioè 55...65kHz, consentendo un controllo molto accurato dell'arco elettrico.


Alimentatore ausiliario "switching"

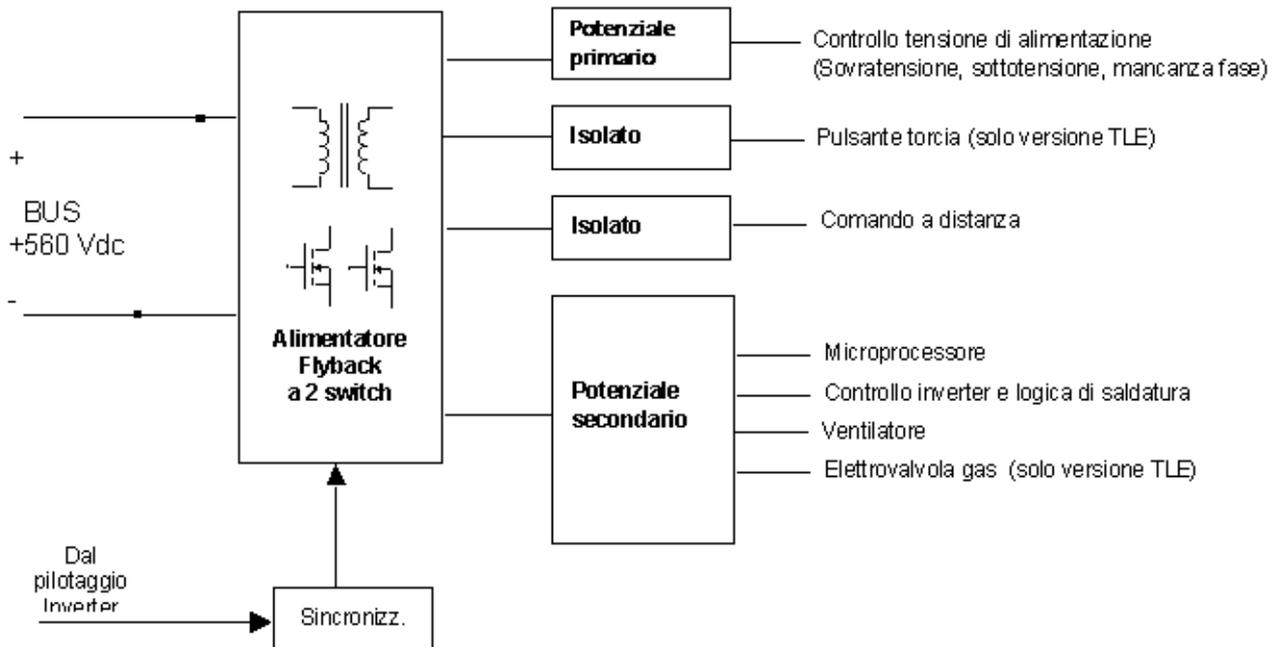

- Topologia Flyback @ 30kHz*
- Derivazione diretta dal Bus a +560V DC
- Alimentazioni ausiliarie post-regolate per i circuiti a potenziale primario
- Alimentazioni ausiliarie post-regolate per i circuiti a potenziale secondario
- Circuito di sincronizzazione per un arco TIG silenzioso

* Nota: data la presenza del circuito di sincronizzazione, la frequenza di lavoro dell'alimentatore segue quella dell'inverter e pertanto non è costante: essa varia nel range [27 ... 33]kHz, a seconda della potenza istantanea erogata dal generatore.

Supervisione e controllo a Microprocessore

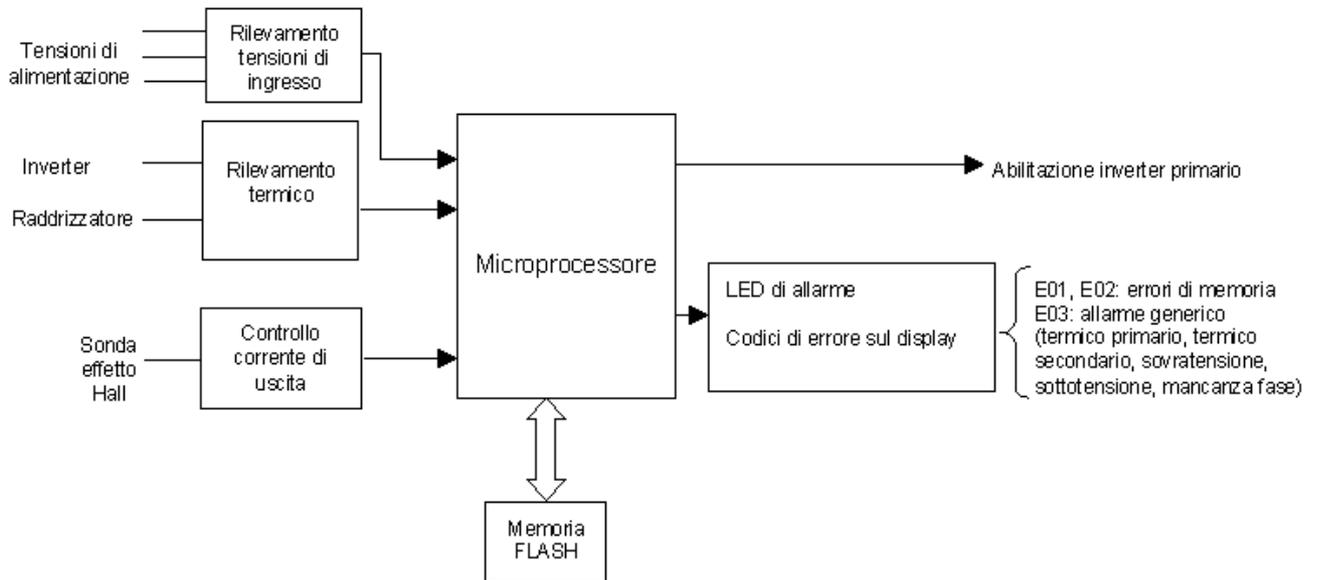

- Allarmi di sovratensione, sottotensione e mancanza fase per un funzionamento in sicurezza
- Controllo di temperatura stadi di potenza: inverter e raddrizzatore secondario
- Riconoscimento a microprocessore degli stati di allarme = allarmi codificati sul display

Parte funzionale	Generatore / Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Inverter a ponte intero	SPENTO	IG1	C2-E1 ← C1 E2 ← C2-E1 B1 ← E1 B2 ← E2	0.40 Vdc ⊕ 0.40 Vdc ⊕ 10kΩ ⊕ 10kΩ ⊕	
		IG2	C2-E1 ← C1 E2 ← C2-E1 B1 ← E1 B2 ← E2	0.40 Vdc ⊕ 0.40 Vdc ⊕ 10kΩ ⊕ 10kΩ ⊕	
Snubber risonante	SPENTO	D1	A ← K	0.40 Vdc ⊕	
		D2	A ← K	0.40 Vdc ⊕	
		D3	A ← K	0.40 Vdc ⊕	
		D4	A ← K	0.40 Vdc ⊕	
		D5	A ← K	0.40 Vdc ⊕	
		D6	A ← K	0.40 Vdc ⊕	
		MF1 (G ← E)	CN6/5 ← CN6/6	22Ω ⊕	
		MF2 (G ← E)	CN6/1 ← CN6/2	22Ω ⊕	
Protezioni termiche	SPENTO	-	CN7/1 ← CN7/2	0Ω ⊕	
Alimentazione di potenza inverter	ACCESO / MMA	IG1 or IG2	C1 ← E2	+560Vdc ⊕	V1
Tensione di uscita	ACCESO / MMA		Vout	+80Vdc ⊕	

AVVERTENZA:


per testare in condizioni di sicurezza il funzionamento dell'inverter, può essere utile disconnettere i cavi di potenza da C1 ("+" rosso) e E2 ("- " nero) di IG2, serrare nuovamente le viti e alimentare lo stadio di potenza dell'inverter con una sorgente di alimentazione esterna isolata a bassa tensione e a corrente limitata (protetta contro il corto circuito); in questo caso accendendo il generatore in MMA tutto funziona regolarmente, ma la lettura della tensione di uscita va opportunamente scalata (per es.: collegando a C1 ed E2 un alimentatore esterno da +48Vdc si dovrebbero ottenere circa 7Vdc di tensione a vuoto); in questo modo è possibile testare in sicurezza il corretto funzionamento dell'inverter e del raddrizzatore di potenza secondario.

ATTENZIONE! E' necessario che la sorgente di alimentazione esterna sia elettricamente isolata dall'alimentazione trifase 400Vac del generatore!



8.4) Scheda controllo inverter risonante 15.14.152

Questa scheda realizza le seguenti funzioni:
 - logica di controllo dell'inverter risonante
 - lettura delle corrente di saldatura

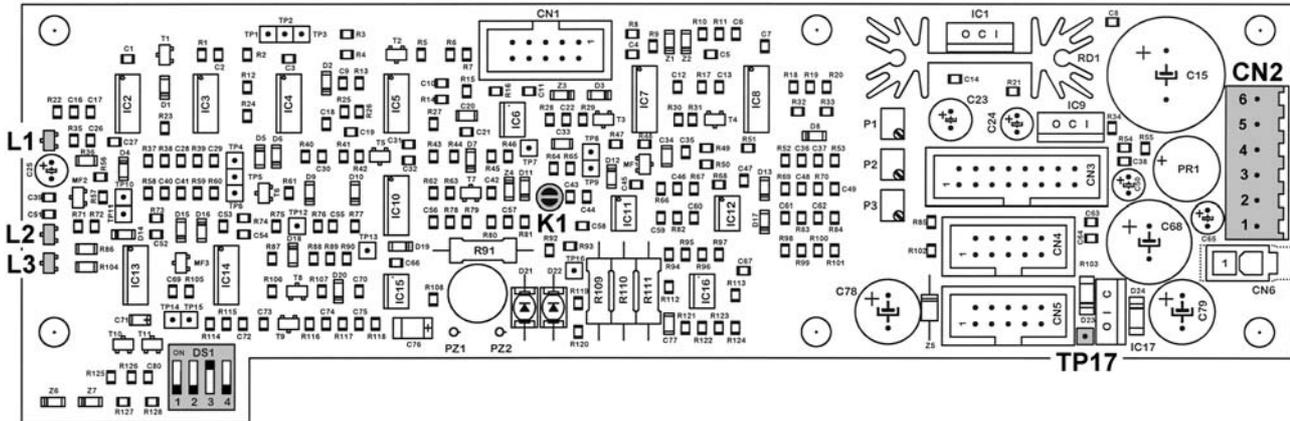

Configurazione bolle di saldatura (impostazioni di fabbrica):
K1 = APERTA

Dip-switch (preimpostati in fabbrica):

DS1	G282	G352
1	OFF	ON
2	OFF	OFF
3	ON	OFF
4	OFF	OFF

Parte funzionale	Generatore/Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Alimentazioni ausiliarie	ACCESO	-	CN2/6 ← CN2/3	+26Vdc (V)	V6
		-	TP17 ← CN2/3	-10Vdc (V)	V8a
Controllo inverter	ACCESO / MMA (in stato di allarme)*	L1	-	ACCESO	
		L2	-	SPENTO	
		L3	-	ACCESO	
Controllo inverter	ACCESO / MMA	L1	-	SPENTO	
		L2	-	ACCESO	
		L3	-	SPENTO	
Corrente di uscita (sonda di Hall)	ACCESO	-	CN2/4 ← CN2/3	+15Vdc (V)	V6a
		-	CN2/1 ← CN2/3	-15Vdc (V)	V8b
	ACCESO / TIG	-	CN2/2 ← CN2/3	G282: +2.0 Vdc (V) G352: +0.8Vdc in saldatura a 100A	

* **Nota:** per eseguire questa prova bisogna scollegare uno dei terminali del protettore termico secondario, onde generare una situazione di allarme; dopo aver verificato lo stato di L1, L2 e L3, riconnettere il protettore termico e resettare la condizione di allarme premendo uno dei tasti sul pannello frontale del generatore.

Note:

L1 = Inverter Disabilitato (nessuna potenza in uscita), dovuto al segnale "POT" o sottotensione dell'alimentazione ausiliaria oppure sovracorrente primaria

L2 = Inverter Abilitato (potenza in uscita)

L3 = segnale "POT", cioè Inverter disabilitato da specifico comando proveniente dal microprocessore sul pannello frontale.

Alimentazione	Fusibile*	Circuito correlato
V6a	F9	Logica controllo inverter risonante, sonda di Hall, allarme termico.
V8a, V8b	F7	Alimentazione ausiliaria negativa (logica controllo inverter, logica di saldatura, sonda Hall).


* **Nota:** i fusibili sono posizionati sulla Scheda alimentatore 15.14.271 (vedi sezione relativa precedente).



8.5) Scheda driver inverter 15.14.200

Questa scheda realizza le seguenti funzioni:

- pilotaggio dei componenti di potenza dell'inverter risonante

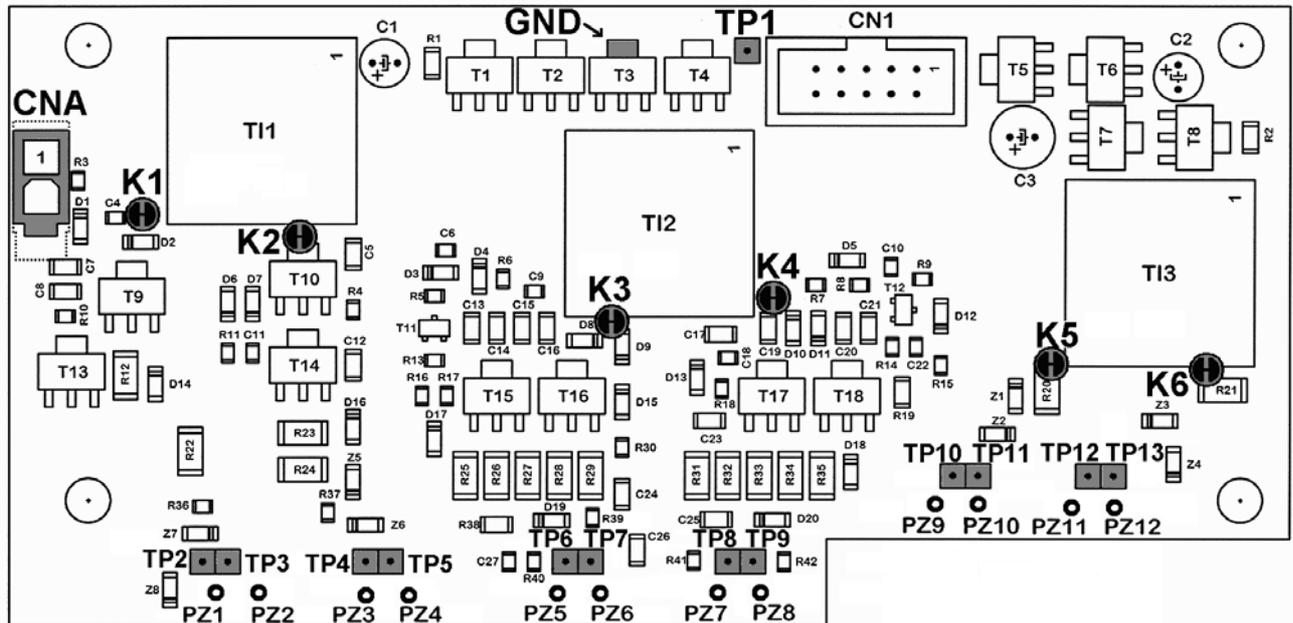

Configurazione bolle di saldatura (impostazioni di fabbrica, tutte le bolle si trovano sul lato saldature della scheda):

- K1 = CHIUSA
- K2 = CHIUSA
- K3 = CHIUSA
- K4 = CHIUSA
- K5 = CHIUSA
- K6 = CHIUSA


CNA/1 = segnale di sincronizzazione

Parte funzionale	Generatore/Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Uscite driver (verso l'inverter)	SPENTO	-	TP2 ← TP3	10k Ω	
		-	TP4 ← TP5	10k Ω	⊗
		-	TP6 ← TP7	10k Ω	⊗
		-	TP8 ← TP9	10k Ω	⊗
Uscite driver (verso lo snubber risonante)	SPENTO	-	TP10 ← TP11	22 Ω	⊗
		-	TP12 ← TP13	22 Ω	⊗



8.6 Scheda Filtro di Uscita 15.14.270

Questa scheda contiene una serie di filtri ai fini EMC ed un connettore per la Scheda Pulsante Torcia (solo modello TLE).

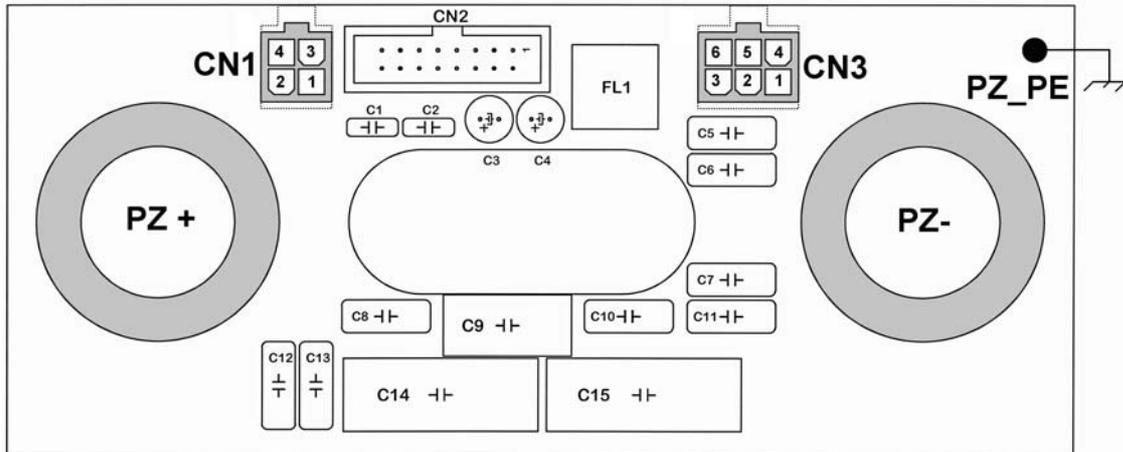

ATTENZIONE!

PZ_PE deve essere sempre connesso a terra!

CONNETTORE SONDA EFFETTO HALL CN1:


pin 1 filo n° 3 Uscita
 pin 2 filo n° 4 GND
 pin 3 filo n° 2 -15Vdc
 pin 4 filo n° 1 +15Vdc

Parte funzionale	Generatore/Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Pulsante torcia [solo TLE]	ACCESO	-	CN3/5 ← CN3/6	+30Vdc (V)	V3
	ACCESO (puls. torcia rilasciato)	-	CN3/2 ← CN3/3	+5Vdc (V)	
	ACCESO (puls. torcia premuto)	-	CN3/2 ← CN3/3	0Vdc (V)	
Tensione di uscita a vuoto	ACCESO/MMA	-	PZ+ ← PZ-	+80Vdc ± 15% (V)	
Corrente di uscita	ACCESO/TIG	Sonda ad effetto Hall	CN1/4 ← CN1/2 CN1/3 ← CN1/2 CN1/1 ← CN1/2	+15Vdc (V) -15Vdc (V) G282: +2.0 Vdc (V) G352: +0.8Vdc in saldatura a 100A	V6a V8b



8.7) Scheda Pulsante Torcia [solo modello TLE] 15.14.177

Questa scheda contiene un relè di interfaccia per il pulsante torcia ed alcuni filtri.

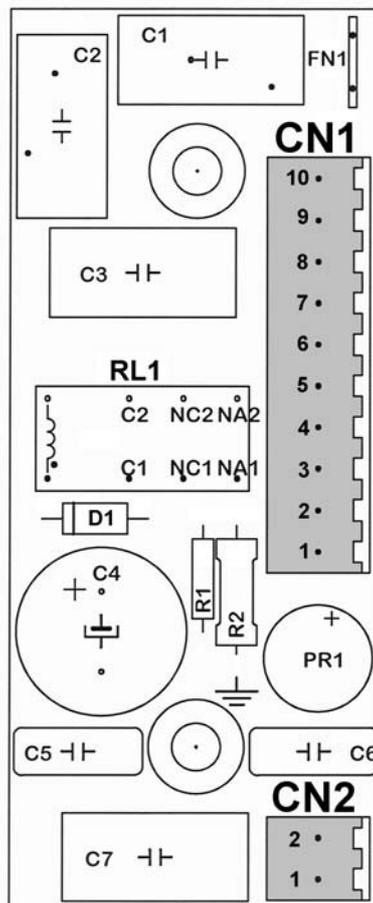


Parte funzionale	Generatore/Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Pulsante torcia	ACCESO * (puls. torcia rilasciato)	-	CN2/1 ← CN2/2	+30Vdc 	V3
	ACCESO (puls. torcia rilasciato)	-	CN1/4 ← CN1/5	+5Vdc 	
	ACCESO (puls. torcia premuto)	-	CN1/4 ← CN1/5	0Vdc 	



* **Nota:** questa misura si può effettuare anche direttamente tra i pin PT1 ← PT2 del connettore pulsante torcia (vedi precedente sez. 5.3).




8.8) Raddrizzatore secondario

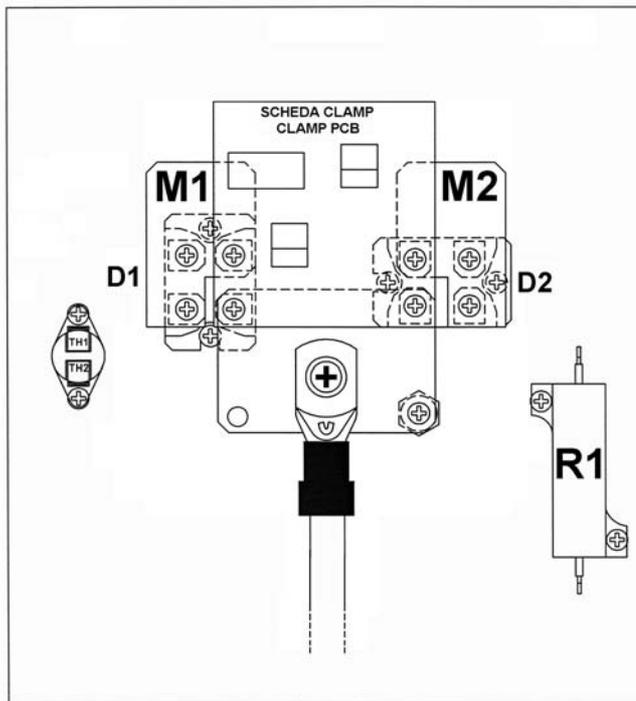

GENESIS 282

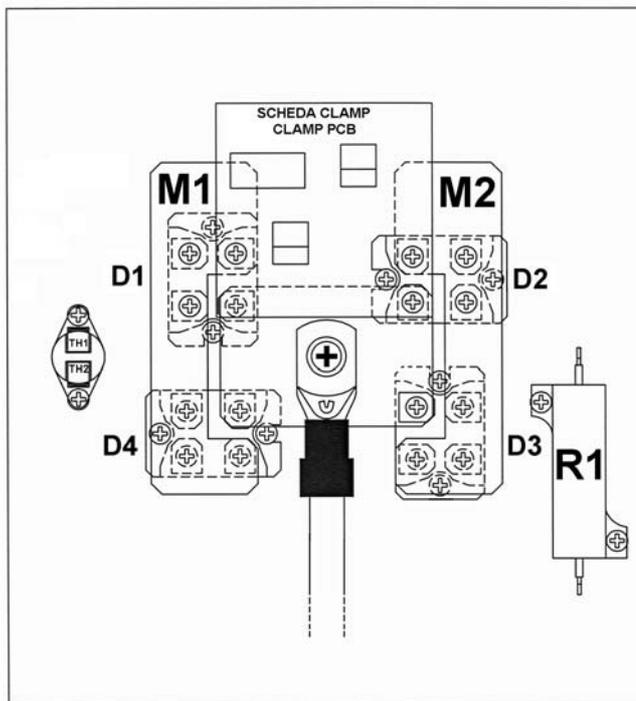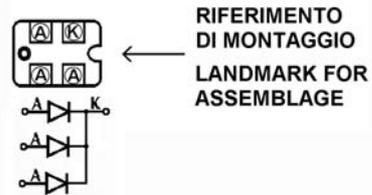

GENESIS 352

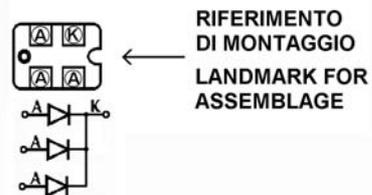

Istruzioni di sostituzione diodi di potenza:


- MONTAGGIO SU DISSIPATORE: usare cacciavite dinamometrico @ 1.7 Nxm (15 lbxin)
- MONTAGGIO BARRE RAME: usare cacciavite dinamometrico @ 2.0 Nxm (18 lbxin)
- usare strato di grasso termico.



Parte funzionale	Generatore / Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Raddrizzatore secondario	SPENTO	D1...D4	M1 ← + M2 ← +	+0.2Vdc ⊕ +0.2Vdc ⊕	
Resistenza clamp	SPENTO	R1		4.7k Ω ⊕	
Protettore termico	SPENTO		TH1 ← TH2	0 Ω ⊕	
Raddrizzatore secondario	ACCESO/MMA	D1...D4	+ ← - (tensione di uscita a vuoto)	+81Vdc ± 15% ⊕	
NOTA: i valori riportati nella tabella qui sotto sono riferiti al singolo componente testato da solo (senza alcuna connessione); ogni altro valore in questa pagina è riferito alle condizioni standard (con tutte le connessione al loro posto).					
DIODO	D1...D4	A ← K	+0.3Vdc	⊕	

8.9) Scheda Clamp 15.14.272

Questa scheda protegge i diodi secondari da sovratensioni impulsive.

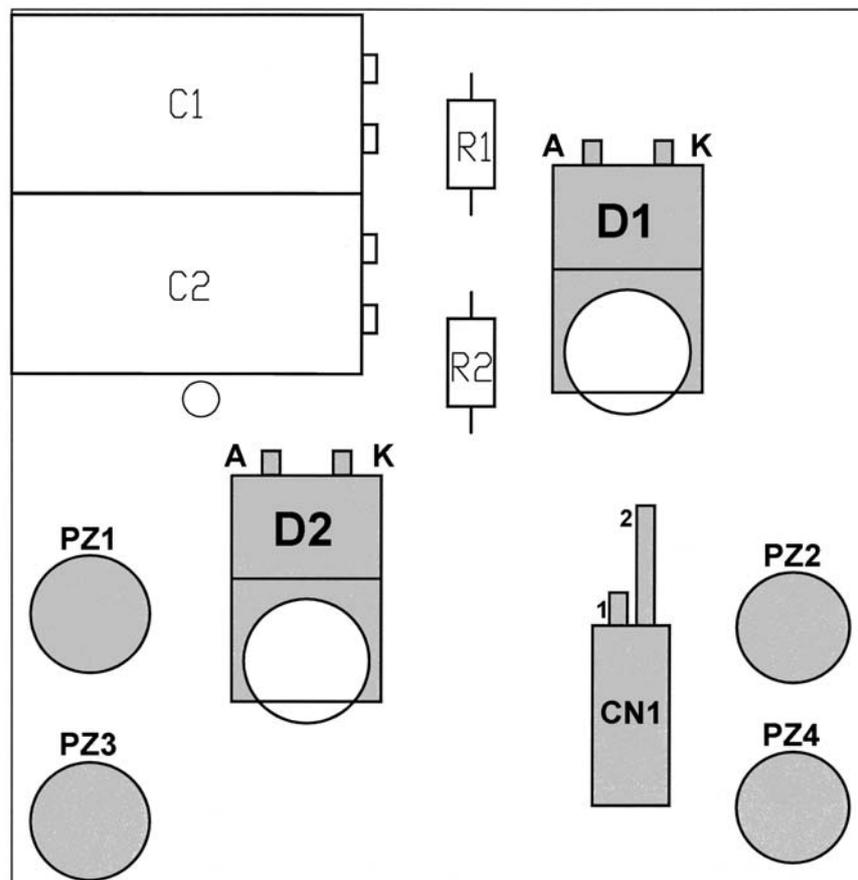

NOTE:

- PZ1, PZ2, PZ3, PZ4: usare cacciavite dinamometrico @2.0 Nxm (18 lbfxin)


Parte funzionale	Generatore / Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Diodi Clamp	SPENTO	D1 D2	A ← K A ← K	+0.4Vdc ⊕ +0.4Vdc ⊕	
Resistenza di clamp	SPENTO		CN1/1 ← CN1/2	4.7 KΩ ⊕	



8.10) Scheda pannello frontale MMA 15.14.278 (FP127)

Questa scheda realizza le seguenti funzioni:

- controllo a microprocessore di tutta la macchina
- interfaccia per comando a distanza.

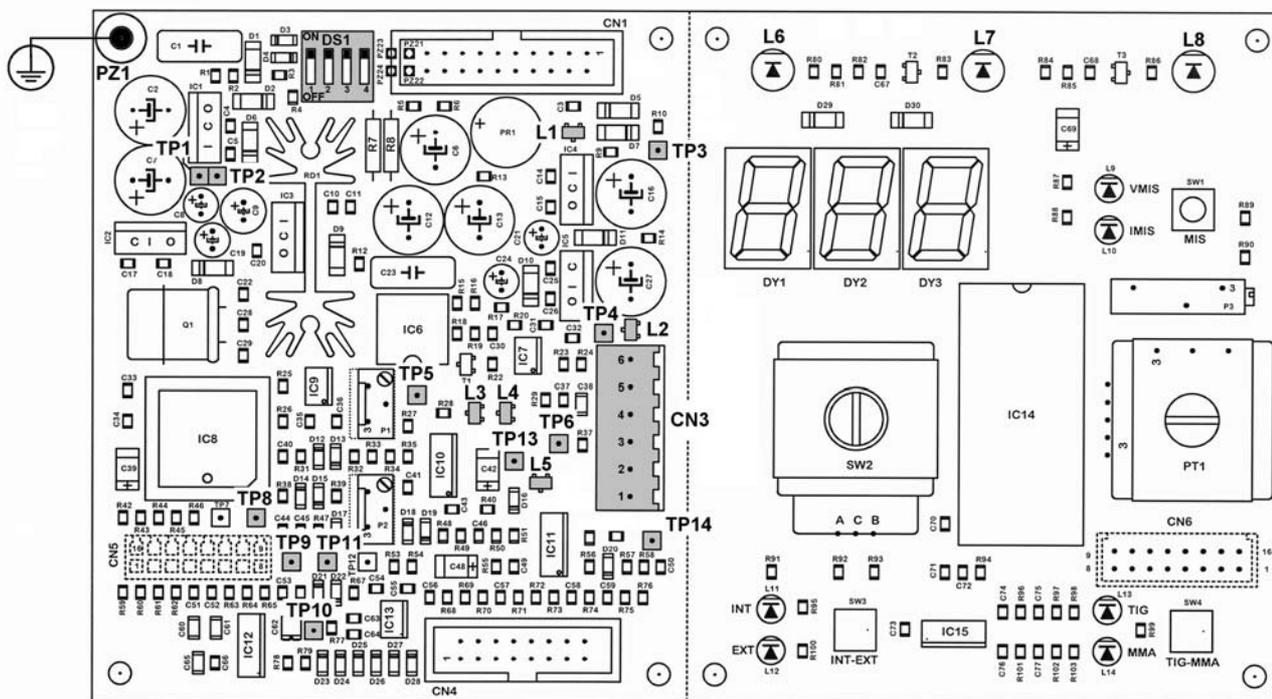

I COMPONENTI TRATTEGGIATI SONO MONTATI SUL LATO SALDATURE

DOTTED COMPONENTS LAY ON SOLDER SIDE

Dip-switch (preimpostati in fabbrica):

DS1	G282	G352
1	ON	OFF
2	ON	ON
3	X	X
4	X	X

Nota: X = indifferente

CONNETTORE PER COMANDO A DISTANZA CN3:

pin 1	filo n° 45	B	GND (al min. pot. + puls. torcia)
pin 2	filo n° 46	C	Potenzimetro (al centrale pot.)
pin 3	filo n° 47	G	(non usato nella versione MMA)
pin 5	filo n° 48	A	+15Vdc (al max del pot.)

ATTENZIONE!

- PZ1 deve essere sempre elettricamente connesso alla terra di protezione!



Parte funzionale	Generatore / Modo	Componente	Test point	Valore	Note
Alimentazioni ausiliarie	ACCESO	L1 = acceso	TP3 ← TP6	+15Vdc (V)	V4a
		L2 = acceso	TP4 ← TP6	-15Vdc (V)	V5a
		L3 = acceso	TP5 ← TP1	-15Vdc (V)	V8c
		L4 = acceso	TP13 ← TP1	+15Vdc (V)	V6b
		L5 = acceso	TP2 ← TP1	+5Vdc (V)	V7a
		L6 = acceso			
Allarme (generico)	ACCESO	L7 = spento L7 = acceso	TP10 ← TP1	+5Vdc (V) +0.5Vdc (in allarme)	
Sblocco potenza inverter	ACCESO/MMA	L8 = acceso	-	-	
Riferimento per il controllo dell'inverter	ACCESO/MMA		TP14 ← TP1	+1.0 Vdc (V) in saldatura a 100A	
Tensione di uscita	ACCESO/MMA (TENSIONE A VUOTO)		TP9 ← TP1	+4.0 Vdc (V)	
Corrente di uscita	ACCESO/MMA		TP8 ← TP1	+1.0 Vdc (V) in saldatura a 100A	
Comando a distanza	ACCESO		CN3/5 ← CN3/1	+15Vdc (V)	V4a
			CN3/2 ← CN3/1	0...+5Vdc (V) (POTENZIOMETRO)	
			TP11 ← TP1	0...+5Vdc (V) (POTENZIOMETRO)	

Alimentazione	Fusibile*	Circuito correlato
V6b	F9	Alimentazione ausiliaria positiva
V7a	F8	Alimentazione ausiliaria positiva (logica a microprocessore, led, comandi e display pannello frontale)
V8c	F7	Alimentazione ausiliaria negativa (logica a microprocessore)
V4a, V5a	F5, F6	Comando a distanza


* **Nota:** i fusibili sono posizionati sulla scheda Alimentatore 15.14.271(vedi sezione relativa precedente).



8.11) Scheda pannello frontale TLE 15.14.279 (FP126)

Questa scheda realizza le seguenti funzioni:

- controllo a microprocessore di tutta la macchina
- interfaccia per comando a distanza.

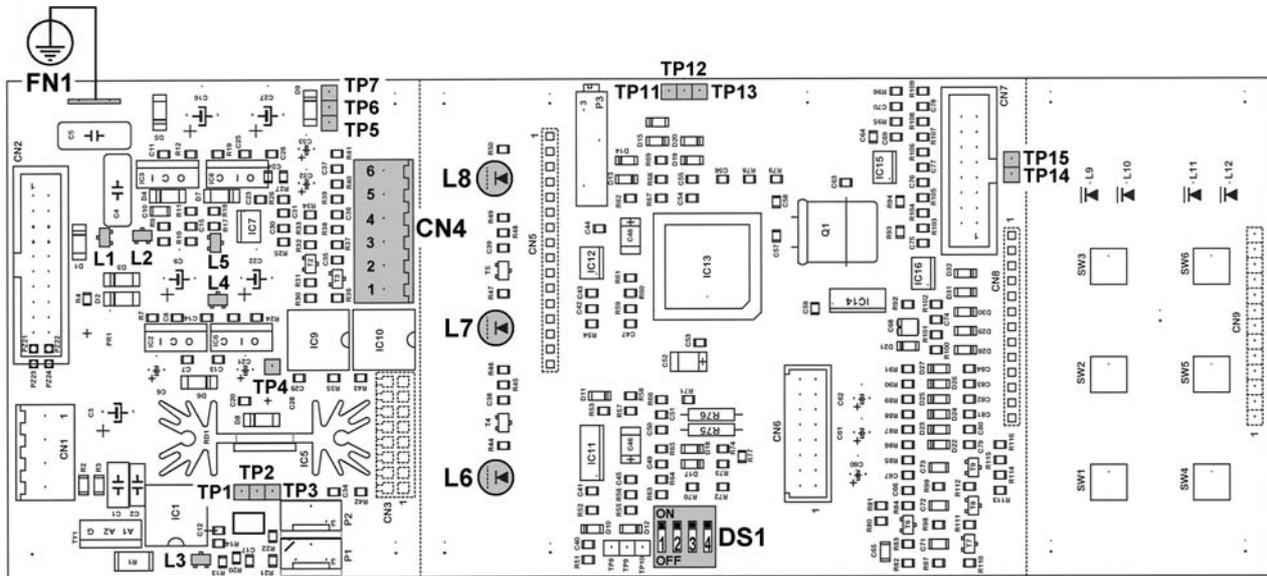

Dip-switch (preimpostati in fabbrica):

DS1	G282	G352
1	ON	OFF
2	OFF	ON
3	X	X
4	X	X

Nota: X = indifferente

CONNETTORE PER COMANDO A DISTANZA CN4:

pin 1	filo n° 45	B	GND (al min. pot. + puls. torcia)
pin 2	filo n° 46	C	Potenzimetro (al centrale pot.)
pin 3	filo n° 47	G	Pulsante torcia remoto
pin 5	filo n° 48	A	+15Vdc (al max del pot.)

ATTENZIONE!

- FN1 deve essere sempre elettricamente connesso alla terra di protezione!



Parte funzionale	Generatore / Modo	Componente	Test point	Valore	Note	
Alimentazioni ausiliarie	ACCESO	L1 = acceso	TP2 ← TP3	+15Vdc 	V6b	
		L2 = acceso	TP7 ← TP6	+15Vdc 	V4a	
		L3 = acceso	TP4 ← TP3	+5Vdc 	V7a	
		L8 = acceso				
		L4 = acceso	TP1 ← TP3	-15Vdc 	V8c	
		L5 = acceso	TP5 ← TP6	-15Vdc 	V5a	
Allarme (generico)	ACCESO	L7 = spento	TP14 ← TP3	+5Vdc 		
		L7 = acceso		+0.5Vdc (in allarme)		
Sblocco potenza inverter	ACCESO/MMA	L6 = acceso	-	-		
Riferimento per il controllo dell'inverter	ACCESO/MMA		TP15 ← TP3	+1.0 Vdc  in saldatura a 100A		
Tensione di uscita	ACCESO/MMA (TENSIONE A VUOTO)		TP13 ← TP3	+4.0 Vdc 		
Corrente di uscita	ACCESO/MMA		TP13 ← TP3	+1.0Vdc  in saldatura a 100A		
Comando a distanza	ACCESO		CN4/5 ← CN4/1	+15Vdc 	V4a	
			CN4/2 ← CN4/1	0...+15Vdc  (POTENZIOMETRO)		
			TP12 ← TP3	0...+5Vdc  (POTENZIOMETRO)		
			CN4/3 ← CN4/1	+13.5Vdc  (pulsante remoto rilasciato)		

Alimentazione	Fusibile*	Circuito correlato
V6b	F9	Alimentazione ausiliaria positiva
V7a	F8	Alimentazione ausiliaria positiva (logica a microprocessore, led, comandi e display pannello frontale)
V8c	F7	Alimentazione ausiliaria negativa (logica a microprocessore)
V4a, V5a	F5, F6	Comando a distanza

* **Nota:** i fusibili sono posizionati sulla scheda Alimentatore 15.14.271 (vedi sezione relativa precedente).



8.12) Taratura della corrente di uscita (erogata e visualizzata)

ATTENZIONE!



La taratura della corrente di uscita del generatore richiede l'uso di un carico statico o l'innesco di un arco TIG!

E' necessaria una misura di precisione della corrente di uscita!

Si suggerisce di utilizzare una pinza amperometrica almeno di classe 2 e accuratamente calibrata (certificato di calibrazione non antecedente i 12 mesi).

Qualora si usi un carico statico, è necessario misurare anche la tensione di uscita del generatore.

AVVERTIMENTO!

La taratura della corrente di uscita può essere necessaria solo in uno dei casi seguenti:


- sostituzione del gruppo inverter primario
- sostituzione del pannello frontale
- sostituzione della sonda di corrente ad effetto Hall.

Poichè tutti i ricambi sono collaudati e pre-tarati in fabbrica, la taratura va effettuata solo dopo che il guasto è stato eliminato, il generatore è stato testato con esito positivo e si riscontra una deviazione di oltre 10A nella corrente effettiva **erogata o mostrata dal display del generatore.**



In caso di erronea taratura, durante la saldatura la macchina erogherà una corrente di uscita di valore errato che può danneggiare la macchina stessa!



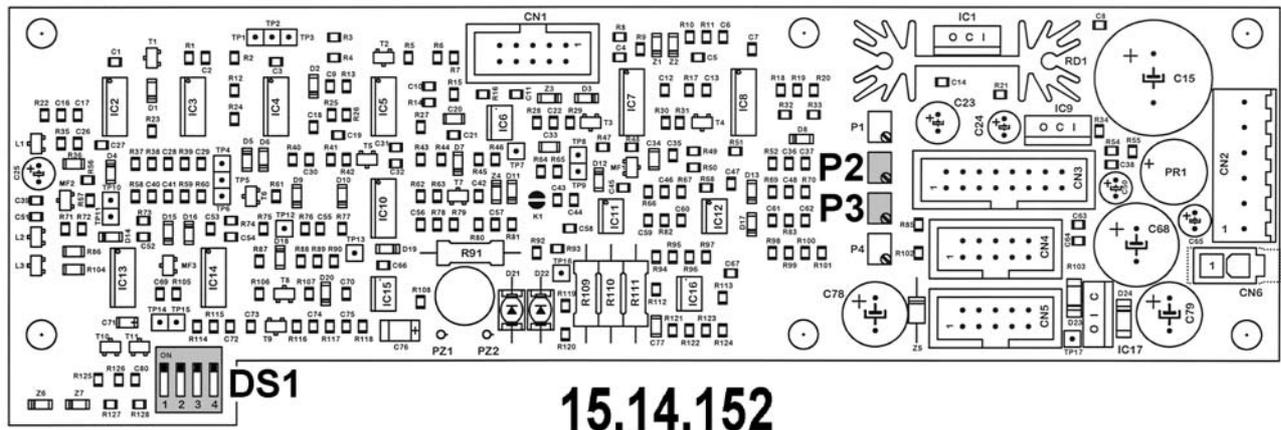

Per effettuare la taratura del generatore G282 [i dati fra parentesi sono riferiti al caso del G352], seguire la procedura seguente:

1. assicurarsi di avere sostituito correttamente tutte le parti guaste e che il generatore sia stato efficacemente riparato e testato (in caso di sostituzione della scheda logica risonante 15.14.152 verificare il corretto settaggio dei dip-switch DS1 - vedi sez. 8.4 precedente)
2. collegare la macchina all'alimentazione elettrica
3. accendere il generatore
4. selezionare il modo di funzionamento TIG e impostare sul pannello frontale 280A [350A] come corrente di uscita
5. connettere un carico statico di circa 0.070Ω 10'000W (20V@280A) [25V@350A] o innescare un arco TIG con partenza a striscio (innescare su un pezzo di ferro di dimensioni opportune, per prevenirne il surriscaldamento, e poi fissare la torcia ad un supporto per tenerla in posizione): il generatore dovrebbe erogare circa 280 [350] \pm 10 A e circa "280" ["350"] dovrebbe essere visualizzato sul display come corrente di uscita reale
6. misurare la corrente di uscita effettiva con una pinza amperometrica accuratamente calibrata

ATTENZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE CORRETTA DEI TRIMMER: P4 PUO' NON ESSERE MONTATO!


7. **corrente visualizzata:** in questa fase la lettura del display sul pannello frontale rimane fissa ed agendo su P3 si varia la corrente effettiva erogata: tarare il trimmer P3 sulla scheda controllo inverter risonante 15.14.152 fino ad allineare la lettura della pinza amperometrica con il valore visualizzato sul display del pannello frontale (NB: questo valore corrisponde alla corrente effettiva erogata e potrebbe essere diverso dai 280 o 350 A impostati)
8. **corrente erogata:** in questa fase la lettura del display del generatore e quella della pinza amperometrica variano assieme (restando allineate) ed agendo su P2 si regola la corrente massima effettiva erogata: tarare il trimmer P2 sulla scheda controllo inverter risonante 15.14.152 fino a leggere 280A [350A] sia sul display che sulla pinza amperometrica esterna
9. scollegare l'eventuale carico statico o spegnere l'arco TIG
10. spegnere il generatore, sigillare i trimmer P2 & P3, richiudere il generatore.
11. effettuare alcune prove di saldatura MMA e TIG per verificare il buon funzionamento complessivo del generatore.

ATTENZIONE!

P2 & P3 sono trimmer molto sensibili, pertanto loro piccole variazioni causano grandi scostamenti della corrente di uscita!




9) PARTI DI RICAMBIO DISPONIBILI

55.02.028 GENESIS 282 3x400V
55.02.035 GENESIS 352 3x400V

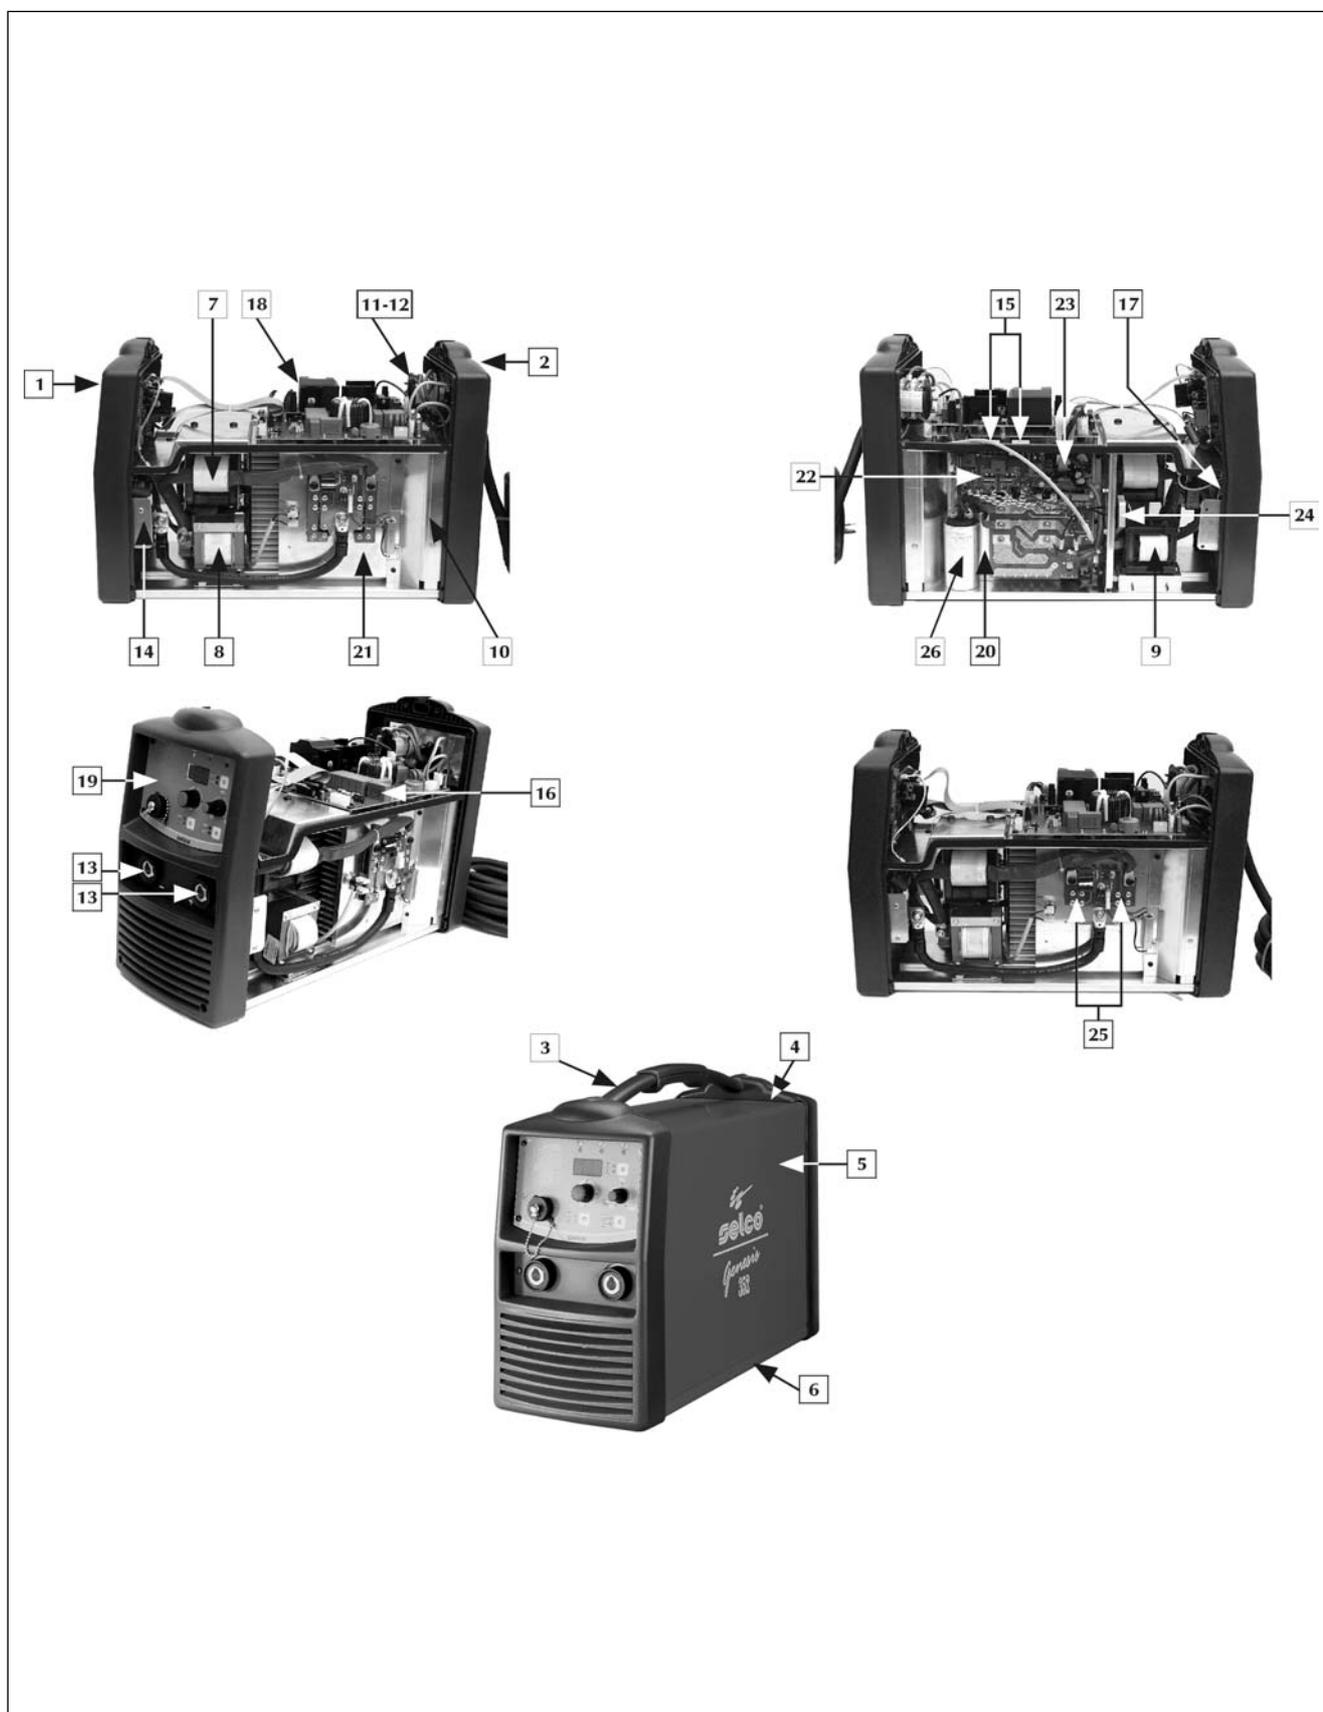

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPANOL
POS. DESCRIZIONE	POS. DESCRIPTION	POS. BESCHREIBUNG	POS. DESCRIPTION	POS. DESCRIPCION
Genesis 282-352	Genesis 282-352	Genesis 282-352	Genesis 282-352	Genesis 282-352
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
1 Pannello frontale plastico	1 Plastic front panel	1 Stimsseitiges Plastikpaneel	1 Panneau avant plastique	1 Panel front plástico
2 Pannello posteriore plastico	2 Plastic back panel	2 Hinteres Plastikpaneel	2 Panneau arriere plastique	2 Panel posterior plástico
3 Maniglia	3 Handle	3 Griff	3 Poignée	3 Mango
4 Chiusura maniglia	4 Handle closing	4 Griffverschluss	4 Fermeture poignée	4 Cierre de la manija
5 Cofano superiore (G 282)	5 Upper cover (G 282)	5 Obere Haube (G 282)	5 Capot supérieur (G 282)	5 Cofre superior (G 282)
6 Cofano inferiore (G 352)	6 Lower cover (G 352)	6 Untere Haube (G 352)	6 Capot inférieur (G 352)	6 Cofre inferior (G 352)
7 Trasformatore	7 Transformer	7 Transformator	7 Transformateur	7 Transformador
8 Induttanza di livellamento	8 Leveling inductor	8 Resonanzdrosselspule	8 Inductance d'écrêtage	8 Bobina de inductancia
9 Induttanza risonante	9 Resonant inductor	9 Resonanzdrosselswule	9 Inductance résonnante	9 Bobina de inductancia resonante
10 Ventilatore	10 Fan	10 Ventilator	10 Ventilateur	10 Ventilador
11 Interruttore	11 Switch	11 Schalter	11 Interrupteur	11 Interruptor
12 Manopola	12 Turn-knob	12 Drehknopf	12 Bouton	12 Boton
13 Presa fissa	13 Fixed socket	13 Feste Steckdose	13 Prise fixe	13 Toma fija
14 Sensore Hinode (G 282)	14 Hinode sensor (G 282)	14 Sensor Hinode (G 282)	14 Détecteur Hinode (G 282)	14 Captador Hinode (G 282)
15 Ponte a diodi	15 Diode jumper	15 Diodenbrücke	15 Pontet diodes	15 Puente diodos
16 Scheda filtro ingresso	16 Input card	16 Eingangskarte	16 Carte d'entrée	16 Tarjeta entrada
17 Scheda filtro uscita	17 Output filter board	17 Ausgangsfilterkarte	17 Carte filtre sortie	17 Tarjeta filtro salida
18 Scheda alimentatore	18 Power supply board	18 Speisekarte	18 Carte alimentateur	18 Tarjeta alimentador
19 Pannello comandi FP127	19 Control panel FP127	19 Bedienungsfeld FP127	19 Panneau de réglage FP127	19 Panel de control FP127
20 Gruppo inverter primario (G 282)	20 Primary inverter unit (G 282)	20 Einheit Primärinverter (G 282)	20 Groupe inverseur primaire (G 282)	20 Grupo inversor primario (G 282)
21 Gruppo inverter secondario (G 352)	21 Secondary inverter unit (G 352)	21 Einheit Sekundär (G 352)	21 Groupe inverseur secondaire (G 352)	21 Grupo inversor primario (G 352)
22 Scheda driver	22 Driver card	22 Driver-karte	22 Carte unité de contrôle	21 Grupo secundario (G 352)
23 Scheda logica risonante (G 282)	23 Resonant logic card (G 282)	23 Resonanzlogikkarte (G 282)	23 Carte logique résonnante (G 282)	22 Tarjeta conductora
24 Scheda logica risonante (G 352)	24 Resonant logic card (G 352)	24 Resonanzlogikkarte (G 352)	24 Carte logique résonnante (G 352)	23 Tarjeta lógica resonante (G 282)
25 Induttanza Snubber (G 282-352)	25 Inductance Snubber (G 282-352)	25 Drosselspule Snubber (G 282-352)	25 Inductance Snubber (G 282-352)	24 Bobina de inductancia
26 Condensatore	26 Capacitor	26 Kondensator	26 Diode (G 282-352)	25 Snubber (G 282-352)
				26 Diodo (G 282-352)
				12.03.020
				14.05.076
				15.14.24121
				15.14.15201
				15.14.2694
				15.14.2713
				15.22.127
				14.60.070
				14.60.069
				14.60.068
				14.60.067
				15.14.2003
				15.14.1529
				15.14.15201
				15.14.24121
				14.05.076
				12.03.020

55.07.028 GENESIS 282 TLE 3x400V
 55.07.035 GENESIS 352 TLE 3x400V

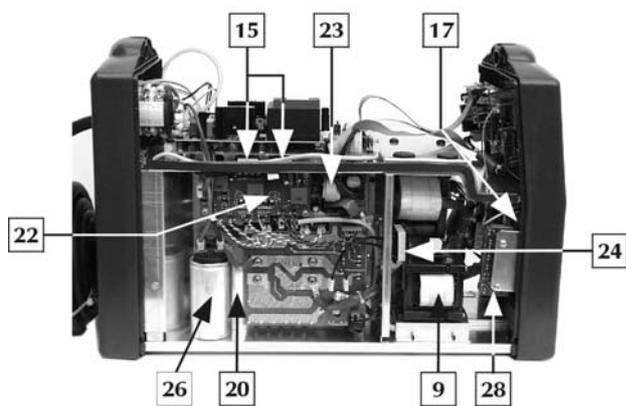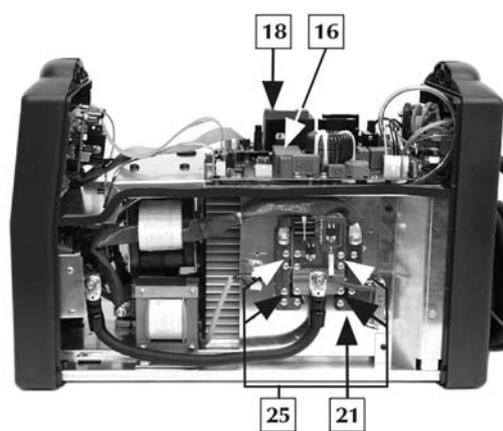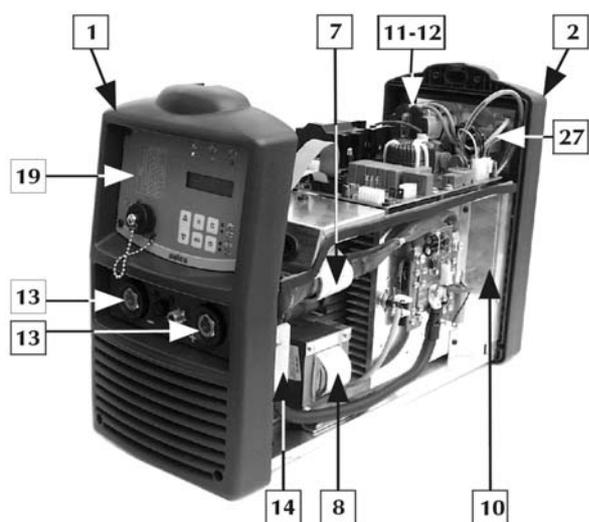



SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35010 ONARA DI TOMBOLO (PADOVA) ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - <http://www.selcoweld.com> - E-mail: info@selco.it
SELCO 2 - Via Macello, 61 - 35013 CITTADELLA (PADOVA) ITALY