



HEIDENHAIN



Manuale utente


ND 1200R Radial

Versione software
2.8.x

Italiano (it)
10/2013

Introduzione ND 1200R


- 1 Schermo LCD
- 2 Softkey
- 3 Tasti asse
- 4 Tasti di comando
- 5 Tasti freccia
- 6 Tasti grandi
- 7 Tastiera numerica
- 8 Tasto Invia/Stampa
- 9 Tasto On/Off LCD

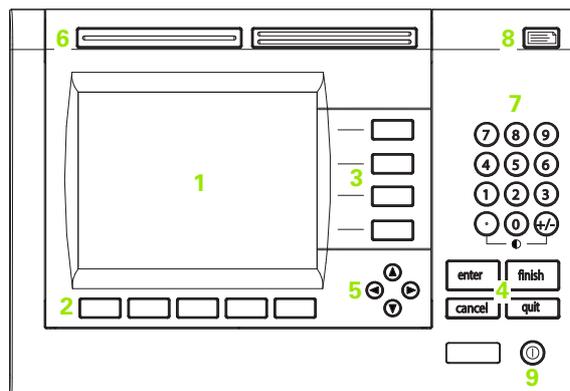

Tasti del pannello ND 1200R


I tasti del pannello vengono utilizzati per inserire le coordinate delle posizioni dei punti, inviare dati tramite interfacce RS-232 e USB e configurare i parametri operativi.

Tasti funzione del pannello	Tasto del pannello
Softkey: funzioni programmabili in relazione alle attività visualizzate sullo schermo LCD.	
Tasti asse: utilizzati per inserire posizioni dei punti.	
Tasti di comando: controllo dei processi di immissione punti e dati.	
Tasti freccia: scorrimento delle liste, navigazione nei menu e nei campi delle videate di configurazione.	

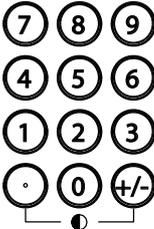Tasti funzione del pannello	Tasto del pannello
<p>Tasti grandi: due tasti grandi programmabili per eseguire funzioni di impiego frequente. Tali tasti possono essere facilmente localizzati al tatto senza dover distogliere lo sguardo dal pezzo. Per default al tasto di scelta rapida di sinistra è assegnata la funzione INVIA 2 mentre a quello di destra la funzione ZERO 2. Gli operatori possono programmare il tasto grande come descritto di seguito nella sezione Assegnazione dei tasti del capitolo 2: Installazione, configurazione e specifiche.</p>	
<p>Tastiera numerica: immissione di dati numerici. Inoltre, il tasto del punto decimale e il tasto +/- vengono impiegati per regolare il contrasto del display LCD.</p>	
<p>Tasto Invia/Stampa: invio dei dati dei punti a un computer o a una stampante USB.</p>	
<p>Tasto On/Off LCD: premere il pulsante On/Off LCD per spegnere lo schermo LCD senza interrompere l'alimentazione al visualizzatore ND 1200R. Premere il pulsante una seconda volta per riaccendere lo schermo LCD. Inoltre, il tasto On/Off LCD può essere impiegato per cancellare dati dei punti, origini e allineamenti.</p>	


Pannello posteriore ND 1200R

- 1 Interruttore di accensione
- 2 Connettore cavo di alimentazione e portafusibili
- 3 Messa a terra
- 4 Sensore di tastatura universale HEIDENHAIN a 15 poli
- 5 Connettori assi di misura
- 6 Connettore interfaccia seriale RS-232
- 7 Non supportato in ND 1200R
- 8 Sistema di regolazione meccanica dell'inclinazione

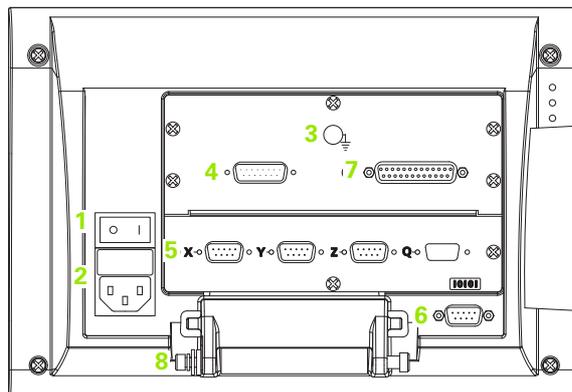

Pannello laterale ND 1200R

- 1 Jack audio/cuffie
- 2 Connettore USB tipo A
- 3 Connettore RJ-45 per interruttore a pedale/interruttore manuale/tastiera

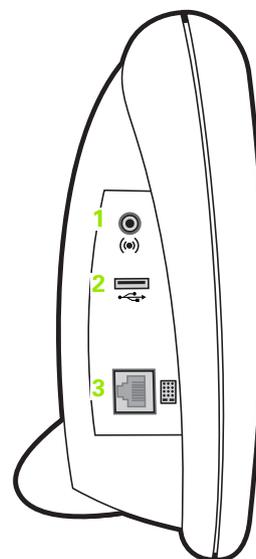

Informazioni contenute nel presente manuale

Il presente manuale utente descrive il funzionamento, l'installazione, la configurazione e le specifiche del visualizzatore ND 1200R. Le informazioni relative al funzionamento sono riportate nel capitolo 1, mentre le istruzioni di installazione e configurazione nonché le specifiche nel capitolo 2.

Font utilizzati nel presente manuale

Per indicare i comandi dell'operatore o sottolineare alcuni punti si impiegano i seguenti font.

- Comandi dell'operatore: **SOFTKEY** e altri **TASTI DEL PANNELLO** sono riportati in lettere maiuscole.
- Punti da sottolineare: **argomenti** o **concetti di particolare interesse** per l'operatore sono riportati in grassetto.

Descrizione di sequenze di azionamento dei tasti

L'operatore del visualizzatore ND 1200R aziona sequenze di softkey e tasti del pannello per completare le funzioni. Queste sequenze sono indicate utilizzando il testo come nell'esempio seguente.

- Premere il softkey **MENU**, premere il softkey **ORIGINE** e quindi premere il softkey **ZERO**; questa sequenza a volte viene abbreviata in:
- Premere **MENU>ORIGINE>ZERO**

Simboli delle avvertenze

Le avvertenze sono contrassegnate da simboli sul lato sinistro che specificano il tipo o la relativa importanza.



Informazioni generali

Questa è un'informazione aggiuntiva o supplementare riguardo l'attività o il concetto.



Attenzione

Questa è un'avvertenza relativa a una situazione o condizione che potrebbe comportare errori di misura, malfunzionamenti o danni allo strumento. Non proseguire prima di aver letto e compreso il messaggio.



Pericolo - Pericolo di scosse elettriche

Questa è un'avvertenza relativa a una situazione o condizione che potrebbe comportare scosse elettriche e lesioni a persone, anche mortali. Non proseguire prima di aver letto e compreso il messaggio.

Norme di sicurezza

Le norme di sicurezza generalmente riconosciute dovrebbero essere osservate durante il funzionamento del sistema. La mancata osservanza di tali norme potrebbe danneggiare lo strumento o procurare lesioni al personale. Le norme di sicurezza all'interno delle singole aziende sono naturalmente diverse. Se sussiste un conflitto tra quanto riportato nel presente manuale e le norme dell'azienda che utilizza il sistema, sono prioritarie le disposizioni più severe.



Il visualizzatore ND 1200R è dotato di una spina di alimentazione **tripolare 10 A** che comprende il collegamento di terra separato. Collegare sempre la spina di alimentazione a una presa tripolare con messa a terra. L'uso di adattatori per spine bipolari o qualsiasi altro accessorio che rimuove il terzo collegamento a terra mette in serio pericolo la sicurezza e non deve essere ammesso.



Staccare il visualizzatore ND 1200R dalla presa di alimentazione e richiedere l'intervento di un tecnico di assistenza qualificato se:

- il cavo di alimentazione è logoro o danneggiato oppure la presa di alimentazione è danneggiata
- è stato versato o spruzzato del liquido sullo strumento
- il visualizzatore ND 1200R è caduto o è stato danneggiato all'esterno
- il visualizzatore ND 1200R presenta prestazioni inferiori al normale o necessita per altri motivi di assistenza

Assi di misura del visualizzatore ND 1200R

Il visualizzatore ND 1200R DRO è in grado di visualizzare 2 o 3 assi a seconda del modello acquistato. Le immagini delle videate DRO utilizzate all'interno del presente manuale mostrano numeri di assi differenti e sono da intendersi a esclusivo scopo illustrativo.

Versione software

La versione software è riportata nella videata di configurazione Lingua illustrata di seguito nel capitolo 2.

Pulizia

Per pulire le superfici esterne utilizzare soltanto un panno inumidito in acqua e detergente neutro. Non utilizzare mai sostanze abrasive e nemmeno detersivi forti o solventi. Inumidire soltanto il panno, non bagnarlo eccessivamente.

1 Funzionamento

1.1 Panoramica ND 1200R	12
1.2 Funzioni base del visualizzatore ND 1200R	13
Accensione di ND 1200R	13
Definizione di zero macchina ripetibile	14
Spegnimento di ND 1200R	14
Descrizioni dei tasti del pannello	15
Schermo LCD e layout dei softkey	17
Videata modo DRO e softkey	17
Videata e softkey del modo Distanza dal punto	18
Menu ND 1200R	19
1.3 Operazioni preliminari alla foratura	23
Accensione di ND 1200R	23
Definizione dello zero macchina	23
Regolazione del contrasto dello schermo LCD	24
Selezione dell'unità di misura lineare	24
Selezione del sistema di coordinate	24
Misurazione di una posizione	25
Selezione del diametro del tastatore	26
Allineamento del pezzo a un asse	27
Definizione dell'origine	29
Impostazione di un'origine da un punto misurato	29
Impostazione di un'origine da una linea di allineamento	29
Impostazione dell'origine sul centro di un foro	29
Spostamento dell'origine	30
1.4 Punto	31
Immissione di un punto	31
Immissione di una posizione assoluta del punto	31
Immissione di una posizione incrementale del punto	33
Modifica e cancellazione di punti	35
Modifica di un punto	35
Cancellazione di un punto	35
Cancellazione della lista dei punti	35
Marcatura di un punto	36
1.5 Matrici dei punti	37
Matrice	38
Matrice rettangolare	39
Matrice lineare	40
Matrice circolare	41
1.6 Programmi dei punti	42
Salvataggio di un programma	42
Esecuzione di un programma	43
Rappresentazione speculare di un programma	44
Cancellazione di un programma	45
1.7 Spostamento su un punto	46

2 Installazione, configurazione e specifiche

2.1 Standard di fornitura del visualizzatore ND 1200R.....	48
Articoli allegati al visualizzatore ND 1200R.....	48
Articoli opzionali.....	48
Reimballaggio del visualizzatore ND 1200R	49
2.2 Installazione dell'hardware.....	50
Assemblaggio del supporto di montaggio.....	50
Posizionamento e fissaggio	50
Montaggio su braccio (opzionale).....	51
Collegamento dell'alimentazione.....	52
Collegamento di encoder e tastatori	53
Collegamento di un computer	54
Collegamento di una cuffia.....	55
Collegamento di una stampante USB	55
Collegamento di un interruttore a pedale o di una tastiera remota opzionali	56
2.3 Configurazione del software	57
Menu di configurazione	58
Esempio di configurazione: inserimento della password del supervisor	59
Ordine di configurazione.....	61
Selezione della lingua e versione del prodotto	62
Password supervisor	63
Configurazione encoder.....	65
Videata Encoders	65
Videata Altro.....	68
Configurazione del tastatore.....	69
Videata Radial.....	69
Correzione errore.....	71
Correzione errore lineare (LEC)	71
Formattazione della visualizzazione	74
Maschera di visualizzazione	74
Assegnazioni dei tasti.....	76
Videata Tasti.....	76
Formattazione della stampa	79
Videata Stampa	79
Configurazione dell'interfaccia.....	81
Videata Porte.....	81
Volume audio.....	85
Videata Altro.....	85
Regolazione della frequenza di ripetizione dei tasti	86
Videata Altro.....	86
Attivazione salvaschermo	87
Videata Altro.....	87
Impostazioni di ora e data.....	88
Videata Orologio.....	88
2.4 Specifiche	89
Dimensioni	91
Braccio di montaggio	92

1


Funzionamento

1.1 Panoramica ND 1200R

L'ND 1200R è un sistema di visualizzazione digitale avanzato (DRO) per foratrici radiali con sistemi di misura analogici o TTL. Il sistema consente all'operatore di inserire direttamente le coordinate cartesiane o polari per posizioni dei punti. Questo mitiga i requisiti dei fori preforati o una precedente lavorazione per svuotare i fori su una macchina costosa. Il sistema imposta di default le coordinate cartesiane all'immissione delle posizioni dei punti e le coordinate polari quando ci si sposta su un punto.

Nel visualizzatore ND 1200R sono disponibili le seguenti funzioni.


- Superamento indici di riferimento per sistemi di misura con indici singoli o a distanza codificata
- Correzione errore lineare
- Interfaccia utente LCD multilingua: la lingua viene selezionata dall'utente
- Funzioni softkey programmabili per supportare le diverse attività dell'utente
- Tasti freccia per massima semplicità di navigazione in liste e menu
- Compensazione per allineamento del pezzo eliminando la necessità del complesso attrezzaggio
- Definizione punto assoluto e incrementale
- Azzeramento asse per definizione origine
- Tastiera numerica con:
 - tasti numerici per immissione dati
 - punto decimale e tasti +/- per immissione dati e regolazione del contrasto dello schermo LCD
- Tasti personalizzabili che programmano i tasti del pannello e remoti opzionali per inizializzare le funzioni di uso comune
- Programmi personalizzati per salvare le sequenze dei punti
- Immissione diretta di coordinate cartesiane o polari dei punti
- Matrici di foratura personalizzate per:
 - Matrice
 - matrice rettangolare
 - matrice lineare
 - matrice circolare
- Uscite jack audio per ambienti silenziosi o rumorosi
- Interruttore a pedale e tastiera remoti opzionali facilitano la misurazione quando l'utente non è in prossimità del pannello frontale

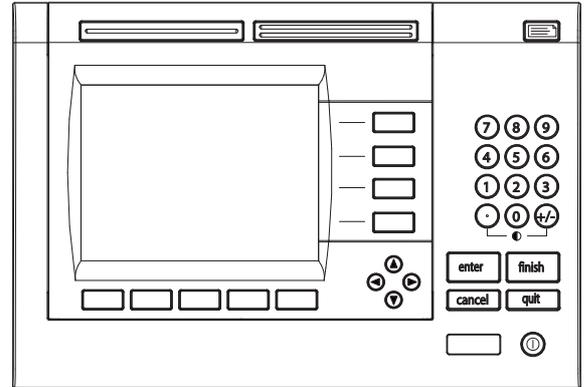

Pannello frontale ND 1200R

1.2 Funzioni base del visualizzatore ND 1200R

Accensione di ND 1200R

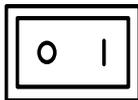

Accendere il visualizzatore ND 1200R. L'interruttore di ACCENSIONE è disposto sul retro dello strumento. Dopo aver inserito l'alimentazione o in seguito ad una caduta di alimentazione, viene visualizzata la videata di accensione.



Premere il tasto FINISH per passare dalla videata di accensione alla videata DRO.

Il visualizzatore ND 1200R è ora pronto per lavorare in modo Posizione Attuale. I valori di posizione del sistema di misura saranno visualizzati per tutti gli assi.



Videata di accensione

Posizione	Attuale	MM	ASS	P ---
	X		1.455	
	Y		4.120	
DRO				
Goto	IN	Origine	R/A	Menu

Videata DRO

Definizione di zero macchina ripetibile

Se il visualizzatore ND 1200R è stato configurato per definire uno zero macchina all'accensione, viene visualizzato un messaggio che richiede di superare gli indici di riferimento o posizionare manualmente gli assi di misura sul punto di arresto asse. Lo zero macchina è impiegato dall'ND 1200R per applicare dati di correzione dell'errore. Per definire uno zero macchina ripetibile è necessario eseguire la seguente procedura.

- ▶ Muovere la tavola per superare gli indici di riferimento dell'encoder su ciascuno asse **oppure**
- ▶ Muovere la tavola nella posizione di riferimento dell'arresto e premere ENTER su ciascun asse quando non è presente alcun indice di riferimento del sistema di misura.



Se la richiesta di superare gli indici viene bypassata premendo il softkey CANCEL, **non vengono applicati** i dati di correzione errore che possono essere memorizzati nel visualizzatore ND 1200R.

Spegnimento di ND 1200R




Spegnere il visualizzatore ND 1200R. Le impostazioni dei parametri, le tabelle di compensazione errore e i programmi registrati salvati durante il funzionamento vengono conservati in memoria.

Descrizioni dei tasti del pannello



Le descrizioni delle funzioni dei tasti del pannello sono riportate nelle seguenti pagine per tasti di COMANDO, ASSE, TASTI GRANDI, INVIA/STAMPA, ON/OFF LCD e tasti FRECCIA. Le funzioni dei softkey sono inoltre descritte di seguito alla sezione successiva come parte della videata e descrizioni del layout dei softkey.

Tasti di comando	Funzione
	Inserisci dati: premere il tasto enter per impostare valori nei campi di configurazione. Premere il tasto enter per indicare che i dati in un campo sono pronti per essere utilizzati.
	Concludi immissione punto: premere il tasto finish per completare l'immissione di un punto o selezionare il punto successivo in un programma.
	Cancella dati o punti: premere il tasto cancel per cancellare dati nei campi di configurazione oppure qualsiasi punto evidenziato dalla relativa lista.
	Abbandona attività attuale: premere il tasto quit per abbandonare l'attività attuale e ritornare alla videata DRO o per uscire dalla lista dei punti.

Tasti ASSE	Funzione
	Inserisci un punto: premere un tasto asse per impostare le coordinate della posizione del punto.
	
	

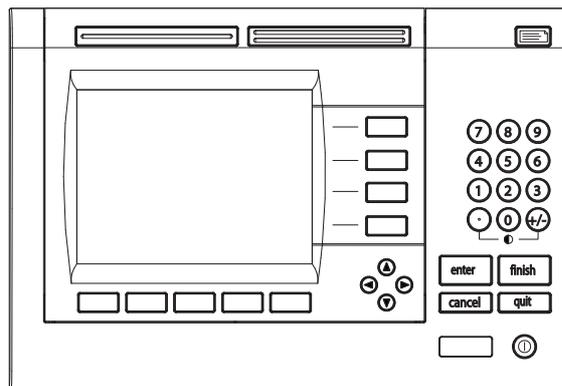

Tasti del pannello ND 1200R

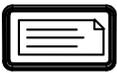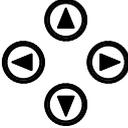TASTI GRANDI	Funzione
	Funzione di uso frequente sinistra: premere il tasto GRANDE sinistro per inizializzare la funzione programmata per tale tasto. La funzione impostata di fabbrica per questo tasto è INVIA 2. Vedere "Assegnazioni dei tasti" a pagina 76 per informazioni supplementari.
	Funzione di uso frequente destra: premere il tasto GRANDE destro per inizializzare la funzione programmata per tale tasto. La funzione impostata di fabbrica per questo tasto è ZERO 2. Vedere "Assegnazioni dei tasti" a pagina 76 per informazioni supplementari.
Tasto di INVIO	Funzione
	Trasmetti dati dei punti: premere il tasto INVIA/STAMPA per trasmettere i dati dei punti a un computer o a una stampante USB.
Tasto ON/OFF LCD	Funzione
	Spegni LCD o cancella dati: premere il tasto ON/OFF LCD per passare da On LCD a Off LCD e viceversa oppure per cancellare i dati dei punti, origini o allineamenti del pezzo.
Tasti FRECCIA	Funzione
	Naviga nei menu e nei campi di dati delle videate di configurazione.

Schermo LCD e layout dei softkey

Lo schermo LCD dell'ND 1200R visualizza informazioni in uno dei tre modi operativi:

- **Modo DRO** visualizza le posizioni attuali degli assi
- **Modo Distanza dal punto** visualizza la distanza da una posizione del punto
- **Modo di configurazione:** visualizza le videate di configurazione dell'ND 1200R

I softkey cambiano per supportare le attività riportate sulle videate.



Le videate e i softkey di configurazione sono descritti nel capitolo 2: Installazione, configurazione e specifiche.

Videata modo DRO e softkey

La videata DRO indica:

- lista dei punti sul lato sinistro
- unità di misura, origine attuale e numero del programma nell'angolo in alto a destra
- posizione attuale di tutti gli assi
- stato di allineamento del pezzo: un piccolo rettangolo sopra la lettera dell'asse indica che il pezzo è allineato all'asse di misura (è stato eseguito un allineamento)
- funzioni softkey per selezione punto, unità di misura, definizione origini, coordinate cartesiane o polari e menu

Posizione	Attuale	MM	ASS	P ---
1	R	1.350		
2				
3				
	A	3°782		
DRO				
Goto	IN	Origine	X/Y	Menu

Videata DRO con visualizzazione posizioni assi attuali


Softkey DRO	Funzione
Goto	Premere il softkey GOTO per selezionare un punto da raggiungere.
MM o IN	Commuta tra unità di misura in millimetri e inch. L'unità di misura attuale viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Origine	Premere il softkey Origine per misurare, azzerare, spostare o allineare un'origine.
R/A o X/Y	Commuta tra coordinate cartesiane e polari visualizzate sullo schermo LCD.
Menu	Premere il softkey MENU per accedere ai menu Programma, Origine, Matrice e Setup.

Videata e softkey del modo Distanza dal punto

La videata Distanza dal punto visualizza:

- lista dei punti sul lato sinistro
- unità di misura, origine attuale e programma nell'angolo in alto a destra
- distanza dalla posizione del punto
- stato di allineamento del pezzo: un piccolo rettangolo sopra la lettera dell'asse indica che il pezzo è allineato all'asse di misura (è stato eseguito un allineamento)
- funzioni softkey per selezione punto, editing di un punto, selezione distanza assoluta o incrementale, coordinate cartesiane o polari e accesso menu

Softkey DRO	Funzione
Goto	Premere il softkey GOTO per selezionare un punto da raggiungere.
Edit	Premere il softkey EDIT per accedere alla videata di modifica del punto e per modificare le coordinate del punto selezionato.
INC o ABS	Commuta la distanza tra incrementale e assoluta.
R/A o X/Y	Commuta le coordinate tra cartesiane e polari.
Menu	Premere il softkey MENU per accedere ai menu Programma, Origine, Matrice e Setup.

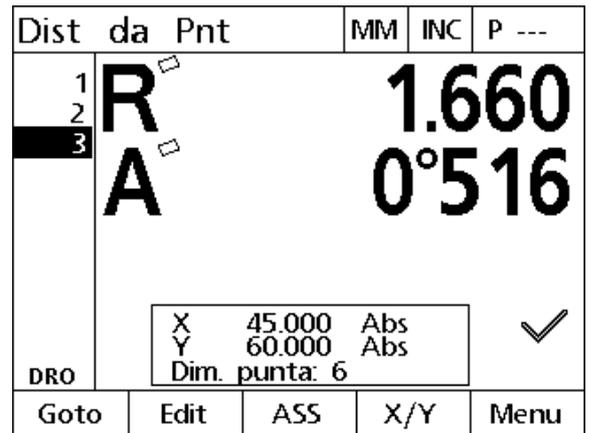

La videata Distanza dal punto visualizza la distanza dalla posizione attuale alla posizione del punto

Menu ND 1200R

Menu Premere il softkey MENU per visualizzare i titoli dei menu sopra i softkey sulla parte inferiore dello schermo LCD. Premere un softkey menu per visualizzare la videata corrispondente. I menu comprendono:

MENU PROGRAMMI FUNZIONI PROGRAMMI

Programmi	MM	ASS	
1			
2			
3			
Esegui	Salva	Specul.	Elimina Stampa

Premere il softkey PROG per visualizzare la videata PROGRAMMI e i softkey per le funzioni del programma. I softkey includono:

- Esegui** Premere il softkey ESEGUI per eseguire un programma di posizioni registrate dei punti.

- Salva** Premere il softkey SALVA per salvare un programma che può essere eseguito in seguito.

- Specul.** Premere il softkey SPECUL. per rappresentare in speculare ed eseguire un programma.

- Elimina** Premere il softkey ELIMINA per cancellare il programma selezionato.

- Invia/Stampa** Premere il softkey INVIA/STAMPA per trasmettere un programma a un computer o a una stampante USB.

Posizione	Attuale	MM	ASS	P ---
1	R A	1.410 3°953		
2				
3				
DRO		Prog	Origine	Matrice Setup

I titoli dei menu sono visualizzati sopra i softkey sulla parte inferiore dello schermo LCD

MENU ORIGINE			FUNZIONI ORIGINE		
Dist	da	Pnt	MM	ASS	P ---
1	R		24.000		
2	A		41°070		
3					
DRO					
Sonda	Zero	Sposta 0	Skew		

Premere il softkey ORIGINE per visualizzare i softkey di selezione per azzerare, spostare e allineare l'origine. I softkey includono:

Sonda	Premere il softkey SONDA per inserire il diametro della sonda utilizzando il tastierino numerico.
Zero	Premere il softkey ZERO per selezionare un asse, gli assi o il foro per azzerare l'origine.
Sposta 0	Premere il softkey SPOSTA 0 per spostare l'origine in una nuova posizione.
Skew	Premere il softkey SKEW per compensare elettronicamente l'allineamento del pezzo non riferito all'asse primario.

MENU MATRICE

FUNZIONI MATRICE

Posizione	Attuale	MM	ASS	P ---
R		48.000		
A		86°907		
DRO				
Frame	Rett	Linea	Cerchio	

Premere il softkey **MATRICE** per selezionare una matrice di foratura. I softkey includono:

Matrice

Premere il softkey **MATRICE** per inserire i parametri per definire una matrice di foratura. Vedere "Matrice" a pagina 38

Rett

Premere il softkey **RETT** per inserire i parametri per definire una matrice di foratura rettangolare. Vedere "Matrice rettangolare" a pagina 39

Linea

Premere il softkey **LINEA** per inserire i parametri per definire una matrice di foratura lineare. Vedere "Matrice lineare" a pagina 40

Cerchio

Premere il softkey **CERCHIO** per inserire i parametri per definire una matrice di foratura circolare. Vedere "Matrice circolare" a pagina 41

Menu SETUP		Funzioni SETUP	
Lingua	MM ASS	Premere il softkey del menu SETUP per visualizzare l'insieme delle videate SETUP utilizzate per configurare il visualizzatore ND 1200R. L'uso del menu Setup è descritto nel capitolo 2: Installazione, configurazione e specifiche.	
Lingua	Lingua English		
Display			
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC	v2.8.4 Beta 1		
Forat. Radiale	XYD, Ext. Bordo MO BL 3.00		

 L'accesso ai campi dei dati di configurazione del menu Setup è protetto da password e riservato a supervisor e personale tecnicamente qualificato. Errori di configurazione possono comportare gravi errori di misura.

1.3 Operazioni preliminari alla foratura

Accensione di ND 1200R

- ▶ Accendere il visualizzatore ND 1200R. L'interruttore di ACCENSIONE è disposto sul retro dello strumento. Dopo aver inserito l'alimentazione o in seguito ad una caduta di alimentazione, viene visualizzata la videata di accensione. Vedere "Accensione di ND 1200R" a pagina 13.
- ▶ Premere il tasto FINISH per passare dalla videata di accensione alla videata DRO.

Se il visualizzatore ND 1200R è stato configurato per definire uno zero macchina all'accensione, viene visualizzato un messaggio che richiede di superare gli indici di riferimento o specificare i riferimenti degli assi manualmente.

Definizione dello zero macchina

Lo zero macchina ripetibile è richiesto dal DRO per applicare correttamente il protocollo di misura alla geometria della macchina.



Non è consigliato utilizzare la macchina senza aver attivato la calibrazione. Questo comporterebbe errori di posizione sconosciuti.

Solitamente la calibrazione è basata sulla definizione dei riferimenti mediante indici sui sistemi di misura. Per definire lo zero macchina dopo l'accensione:

- ▶ Muovere la tavola per superare gli indici di riferimento su ciascuno asse.

Se l'azzeramento macchina è determinato con arresti:

- ▶ Muovere la tavola nella posizione di azzeramento e premere ENTER su ciascun asse.


Regolazione del contrasto dello schermo LCD

Se necessario, regolare il contrasto dello schermo LCD utilizzando il punto decimale e i tasti +/- disposti sulla tastiera numerica.




- ▶ Premere il tasto PUNTO DECIMALE per incrementare il contrasto.
- ▶ Premere il tasto +/- per diminuire il contrasto.

Selezione dell'unità di misura lineare

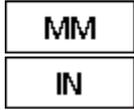

- ▶ Premere il softkey MM o IN per commutare tra millimetri e inch.

Selezione del sistema di coordinate

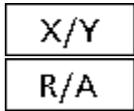

- ▶ Premere il tasto X/Y o R/A per commutare tra sistema di coordinate cartesiane e polari.

Misurazione di una posizione


Una posizione può essere rilevata con utensile o tastatore.

Per misurare un punto con utensile:


- ▶ Toccare uno spigolo del pezzo con il tastatore.
- ▶ Premere il tasto ENTER.
- ▶ Inserire il diametro del tastatore.
- ▶ Premere il tasto FRECCIA che indica la direzione di compensazione del tastatore.

Per misurare un punto con tastatore:

- ▶ Toccare uno spigolo del pezzo con il tastatore. Il punto e la direzione di tastatura vengono immessi automaticamente.

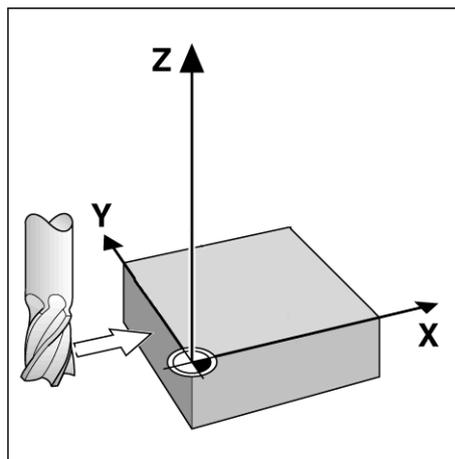

Misurazione di una posizione con utensile

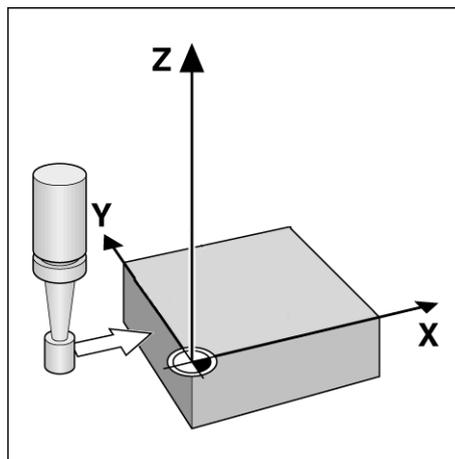

Misurazione di una posizione con tastatore

Selezione del diametro del tastatore

È richiesta soltanto un tastatore per azzerare gli assi su un pezzo il cui diametro del tastatore può essere impostato. Questa operazione è necessaria per compensare l'offset del pezzo dal bordo del tastatore in uso. Tale diametro è il diametro del tastatore o dell'utensile.

Per assegnare il diametro del tastatore:

- ▶ Premere il softkey ORIGINE.
- ▶ Premere il softkey TASTA.
- ▶ Inserire il diametro del tastatore.
- ▶ Premere il tasto FINISH.

Allineamento del pezzo a un asse

Forature accurate richiedono che il pezzo sia perfettamente allineato all'asse. Parti disallineate comportano errori di definizione dei punti. Utilizzare la funzione SKEW per convertire le coordinate macchina alle coordinate pezzo e per compensare il disallineamento del pezzo. Eseguire un allineamento tutte le volte che un nuovo pezzo viene montato.

Misurare una linea di allineamento rilevando un bordo diritto del pezzo su un asse di misura principale o tastando due o più fori preforati.



Il bordo o la linea di allineamento devono essere orientati entro i 45° dell'asse di misura.

Allineamento di un bordo del pezzo a un asse

Per allineare un bordo del pezzo a un asse:


- ▶ Allineare il pezzo sulla tavola.
- ▶ Premere ORIGINE>SKEW.
- ▶ Misurare un minimo di due punti lungo il bordo del pezzo. Nell'esempio illustrato qui, il pezzo è allineato all'asse X misurando tre punti lungo il bordo inferiore del pezzo.
- ▶ Premere il tasto FINISH.



Il pezzo può essere allineato alternativamente lungo il bordo verticale dell'asse Y.



L'orientamento del sistema di coordinate cartesiane dipende dal tipo di macchina. Può essere modificato dal supervisor (richiesta password).

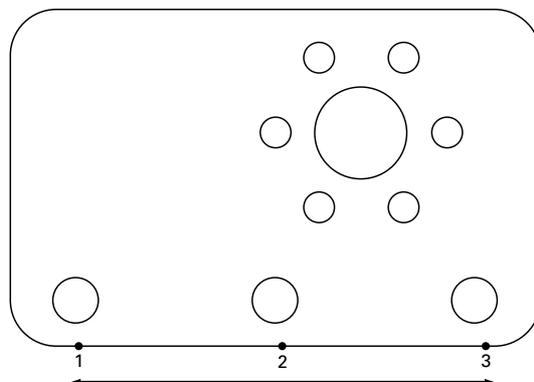

Vengono misurati tre punti per allineare il bordo inferiore del pezzo all'asse X

Allineamento di un paio di fori a un asse


Certe volte il pezzo deve essere allineato sul centro di due fori preforati.

Per allineare un paio di fori a un asse:

- ▶ Allineare il pezzo sulla tavola.
- ▶ Premere **ORIGINE>SKEW>FORO**.
- ▶ Misurare un minimo di tre punti intorno al bordo del primo foro da utilizzare nell'allineamento.
- ▶ Premere il tasto **FINISH** per completare la misurazione del primo foro.
- ▶ Premere il softkey **FORO**.
- ▶ Misurare un minimo di tre punti intorno al bordo del secondo foro da utilizzare nell'allineamento.
- ▶ Premere il tasto **FINISH** per completare la misurazione del secondo foro.
- ▶ Premere il tasto **FINISH** per completare l'allineamento.



Distribuendo i punti misurati in modo uniforme intorno alla circonferenza del foro è possibile ottenere un posizionamento più accurato del centro del foro.

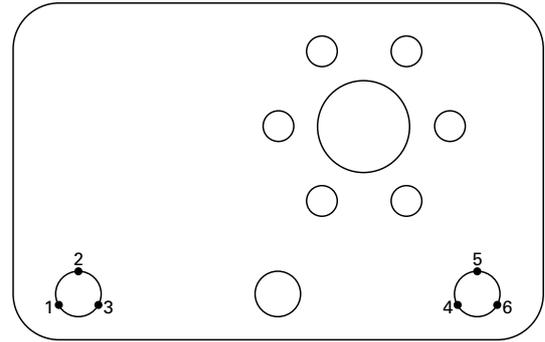

Vengono misurati tre punti per ciascun foro per allineare il centro dei fori all'asse X

Definizione dell'origine

L'origine può essere creata da un punto misurato, dal centro di un foro misurato oppure da un punto creato dall'intersezione della linea di allineamento e un'altra linea perpendicolare alla linea di allineamento.

Impostazione di un'origine da un punto misurato

Per impostare un'origine da un punto misurato:

- ▶ Premere ORIGINE>ZERO>XY.
- ▶ Misurare la posizione desiderata dell'origine.

Impostazione di un'origine da una linea di allineamento

Il primo punto di una linea di allineamento è impostata automaticamente come origine. L'origine è principalmente creata da un punto che è l'intersezione della linea di allineamento e una seconda linea del bordo del pezzo.

Per impostare l'origine da una linea di allineamento:

- ▶ Eseguire un allineamento.
- ▶ Premere ORIGINE>ZERO.
- ▶ Premere il softkey dell'asse per azzerare (lo stesso asse utilizzato per la linea di allineamento).
- ▶ Misurare un punto sul bordo del pezzo perpendicolarmente alla linea di allineamento. L'origine è ora impostata sull'intersezione della linea di allineamento e del bordo del pezzo rilevato.

Impostazione dell'origine sul centro di un foro


Il centro di un foro viene trovato rilevando un minimo di tre punti sul bordo del foro.

Per impostare l'origine dal centro di un foro:


- ▶ Premere ORIGINE>ZERO>FORO.
- ▶ Misurare un minimo di tre punti intorno al bordo di un foro.
- ▶ Premere il tasto FINISH.



Distribuendo i punti misurati in modo uniforme intorno alla circonferenza del foro è possibile ottenere un posizionamento più accurato del centro del foro.

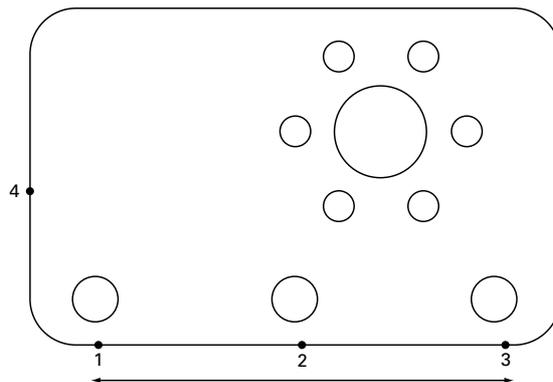

L'allineamento è eseguito lungo la base e un punto è rilevato sul lato perpendicolare alla linea di allineamento.

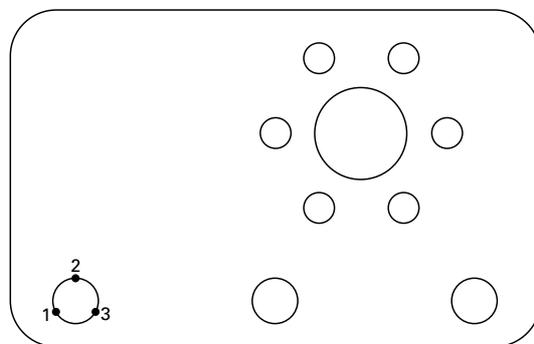

Un minimo di tre punti è rilevato intorno al bordo di un foro.

Spostamento dell'origine

Se l'origine del pezzo non è raggiungibile da un tastatore, può essere spostata inserendo le coordinate da un punto che è stato rilevato.


Per spostare l'origine:

- ▶ Premere ORIGINE>SPOSTA 0.
- ▶ Inserire la distanza X in relazione al punto dell'origine rilevato.
- ▶ Premere il tasto ENTER.
- ▶ Inserire la distanza Y in relazione al punto dell'origine rilevato.
- ▶ Premere il tasto FINISH.

1.4 Punto

Immissione di un punto

Il visualizzatore ND 1200R consente la semplice immissione delle coordinate della posizione del punto. Inserendo le coordinate della posizione del punto si crea una lista dei punti. La lista dei punti è illustrata sul lato sinistro della videata LCD.

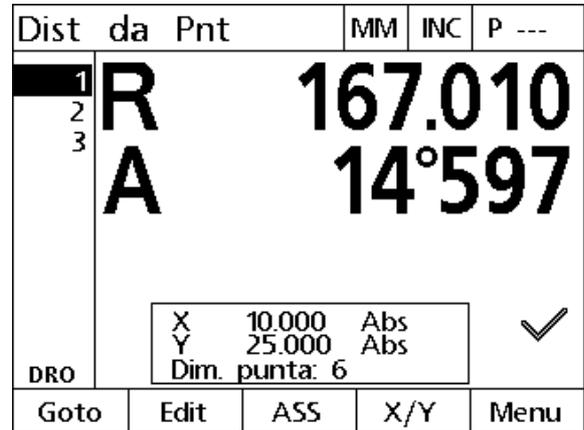


Lista dei punti illustrata sul lato sinistro della videata


Immissione di una posizione assoluta del punto

Per immettere una posizione assoluta del punto:

- ▶ Selezionare l'asse X premendo il relativo tasto.
- ▶ Inserire la coordinata X del punto.
- ▶ Premere il tasto ENTER.
- ▶ Inserire la coordinata Y del punto.
- ▶ Premere il tasto FINISH.

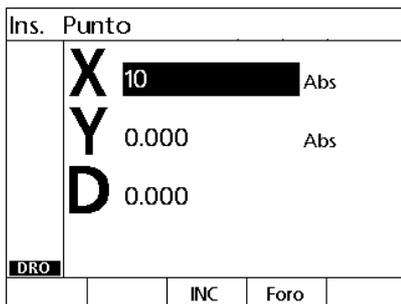

Immissione della coordinata X del punto

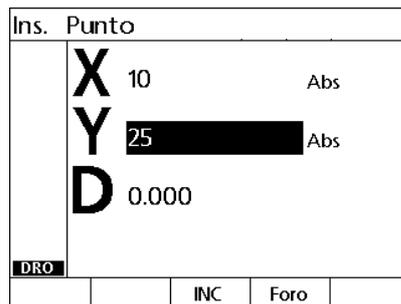

Immissione della coordinata Y del punto

Immissione di una posizione incrementale del punto

Per immettere una posizione incrementale del punto:

- ▶ Selezionare l'asse X premendo il relativo tasto.
- ▶ Inserire la coordinata X del nuovo punto relativamente al punto immesso precedentemente.
- ▶ Premere il softkey ABS/INC per passare alla modalità incrementale.
- ▶ Inserire il numero del punto immesso precedentemente.
- ▶ Premere il tasto ENTER.

Ins. Punto				
1	X	30	Abs	
	Y	0.000	Abs	
	D	0.000		
DRO				
		INC	Foro	

Inserire la coordinata X del nuovo punto relativamente al punto immesso precedentemente

Ins. Punto				
1	X	30	Inc	1
	Y	0.000	Abs	
	D	0.000		
DRO				
		ASS	Foro	

Premere il softkey ABS/INC per passare alla modalità incrementale

Ins. Punto				
1	X	30	Inc	1
	Y	0.000	Abs	
	D	0.000		
DRO				
		ASS	Foro	

Inserire il numero del punto immesso precedentemente

1.4 Punto

- ▶ Inserire la coordinata Y del nuovo punto relativamente al punto immesso precedentemente.
- ▶ Premere il softkey ABS/INC per passare alla modalità incrementale.
- ▶ Inserire il numero del punto immesso precedentemente.
- ▶ Premere il tasto FINISH.

Opzionale: prima di premere il tasto FINISH è possibile inserire un diametro di foratura. Il diametro è utilizzato soltanto come riferimento per l'utente e non influisce sul calcolo della posizione del punto.

- ▶ Premere il tasto ENTER.
- ▶ Inserire il diametro di foratura.
- ▶ Premere il tasto FINISH.

Ins. Punto				
1	X	30	Inc	1
	Y	15	Abs	
	D	0.000		
DRO				
		INC	Foro	

Inserire la coordinata Y del nuovo punto relativamente al punto immesso precedentemente

Ins. Punto				
1	X	30	Inc	1
	Y	15	Inc	1
	D	0.000		
DRO				
		ASS	Foro	

Premere il softkey ABS/INC per passare alla modalità incrementale

Ins. Punto				
1	X	30	Inc	1
	Y	15	Inc	1
	D	0.000		
DRO				
		ASS	Foro	

Inserire il numero del punto immesso precedentemente

Modifica e cancellazione di punti

Modifica di un punto

Per modificare un punto:

- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per selezionare un punto nella relativa lista.
- ▶ Premere il softkey EDIT. Viene visualizzata la videata Edit punto.
- ▶ Per modificare le coordinate della posizione del punto, seguire le istruzioni precedenti per inserire una posizione del punto.

Edit Punto				
1	X	30.000	Inc	1
2	Y	15.000	Inc	1
	D	0.000		
DRO				
		ASS	Foro	

Videata di modifica punto

Cancellazione di un punto

Per cancellare un punto:

- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per selezionare un punto nella relativa lista.
- ▶ Premere il tasto CANCEL. Un messaggio sulla videata LCD chiede "Confermare cancellazione di questo punto?".
- ▶ Premere il softkey SI.

Cancellazione della lista dei punti

Per cancellare la lista dei punti:

- ▶ Premere il tasto ON/OFF LCD. Un messaggio della videata LCD segnala "Il display viene spento in 15 secondi o premere uno dei softkey riportati sotto per cancellare punti e origini."
- ▶ Premere il softkey ELIMINA.

Dist da Pnt		MM	INC	P ---
1	R	1994	560	
Cancellare questo punto?				
DRO		X 30.000 Inc 1	Y 15.000 Inc 1	✓
		Dim. punta: 0.000		
No	Si			

Cancellazione di un punto dalla lista

Marcatura di un punto

Le posizioni nella lista dei punti possono essere marcate con un segno di spunta al fine di identificare il punto per il funzionamento futuro.

Per marcare un punto:

- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per selezionare un punto nella relativa lista.
- ▶ Premere il tasto ASSE accanto al simbolo del segno di spunta per marcare un punto.

Dist	da Pnt	MM	INC	P ---
✓ 1	R	108.785		
2	A	56°498		
3				
DRO		X 10.000 Abs Y 25.000 Abs Dim. punta: 6		✓
Goto	Edit	ASS	X/Y	Menu

Punti marcati per successive lavorazioni

1.5 Matrici dei punti

Le matrici dei punti consentono di creare rapidamente punti immettendo parametri per coordinate dei punti disposte in una delle quattro matrici.

Le matrici disponibili sono:

- Matrice
- rettangolo
- linea
- cerchio

Matrice


Per creare una matrice:

- ▶ Premere MENU>MATRICE>MATRICE.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per spostarsi tra i campi di dati parametrici e inserire i valori parametrici richiesti dalla matrice.
- ▶ Premere il tasto FINISH. I punti nella matrice sono sommati alla lista dei punti e viene visualizzata la videata Posizione Attuale.
- ▶ Premere di nuovo il tasto FINISH per spostarsi sul primo punto nella matrice.

Parametri	Descrizione
X iniz.	Coordinata asse X del centro del primo foro nella matrice.
Y iniz.	Coordinata asse Y del centro del primo foro nella matrice.
Colonne	Numero di colonne nella matrice.
Righe	Numero di righe nella matrice.
Distanza X	Distanza tra il centro di ciascun foro lungo l'asse X prima di un angolo applicato alla matrice.
Distanza Y	Distanza tra il centro di ciascun foro lungo l'asse Y prima di un angolo applicato alla matrice.
Angolo di matrice	Angolo applicato alla matrice in relazione all'asse X.
Diametro di foratura	Diametro della punta.

Frame	MM	ASS
X iniz.	50.00000	
Y iniz.	50.000	
Colonne	6	
Righe	6	
Distanza X	25.000	
Distanza Y	25.000	
Ang. di matrice	15.000	
Diam. di foratura	6	

Videata Matrice

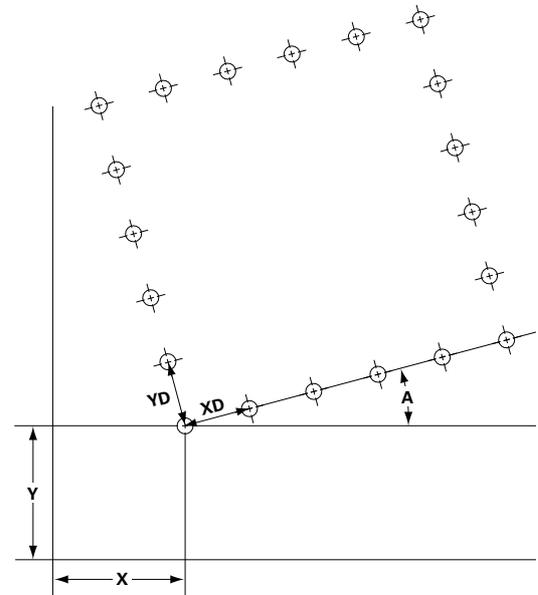

Matrice

Matrice rettangolare


Per creare una matrice rettangolare:

- ▶ Premere MENU>MATRICE>RETT.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per spostarsi tra i campi di dati parametrici e inserire i valori parametrici richiesti dalla matrice.
- ▶ Premere il tasto FINISH. I punti nella matrice sono sommati alla lista dei punti e viene visualizzata la videata Posizione Attuale.
- ▶ Premere di nuovo il tasto FINISH per spostarsi sul primo punto nella matrice.

Parametri	Descrizione
X iniz.	Coordinata asse X del centro del primo foro nella matrice.
Y iniz.	Coordinata asse Y del centro del primo foro nella matrice.
Colonne	Numero di colonne nella matrice.
Righe	Numero di righe nella matrice.
Distanza X	Distanza tra il centro di ciascun foro lungo l'asse X prima di un angolo applicato alla matrice.
Distanza Y	Distanza tra il centro di ciascun foro lungo l'asse Y prima di un angolo applicato alla matrice.
Angolo di matrice	Angolo applicato alla matrice in relazione all'asse X.
Diametro di foratura	Diametro della punta.

Rettangolo	MM	ASS		
X iniz.	50.0000			
Y iniz.	50.000			
Colonne	6			
Righe	6			
Distanza X	25.000			
Distanza Y	25.000			
Ang. di matrice	15.000			
Diam. di foratura	6			

Videata Matrice rettangolare

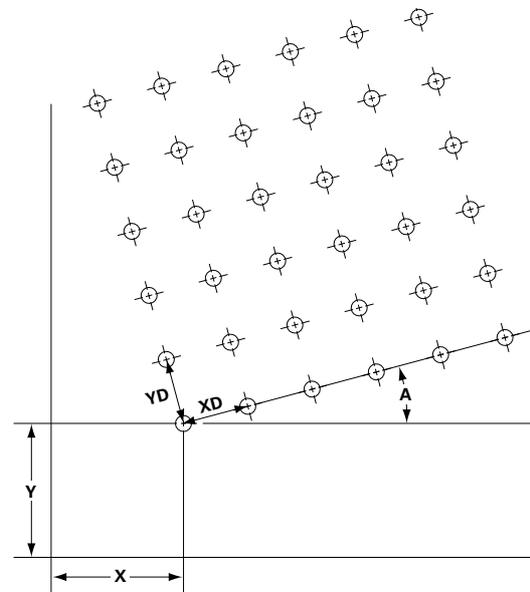

Matrice rettangolare

Matrice lineare


Per creare una matrice lineare:

- ▶ Premere MENU>MATRICE>LINEA.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per spostarsi tra i campi di dati parametrici e inserire i valori parametrici richiesti dalla matrice.
- ▶ Premere il tasto FINISH. I punti nella matrice sono sommati alla lista dei punti e viene visualizzata la videata Posizione Attuale.
- ▶ Premere di nuovo il tasto FINISH per spostarsi sul primo punto nella matrice.

Parametri	Descrizione
X iniz.	Coordinata asse X del centro del primo foro nella matrice.
Y iniz.	Coordinata asse Y del centro del primo foro nella matrice.
Num di Fori	Numero di fori nella matrice.
Dist. foro	Distanza tra il centro di ciascun foro lungo l'asse X prima di un angolo applicato alla matrice.
Angolo di inclinazione linea	Angolo applicato alla matrice in relazione all'asse X.
Diametro di foratura	Diametro della punta.

Linea	MM	ASS
X iniz.	50.00000	
Y iniz.	50.000	
Num di Fori	6	
Dist. foro	25.000	
Ang.di incl.linea	15.000	
Diam. di foratura	6	

Videata Matrice lineare

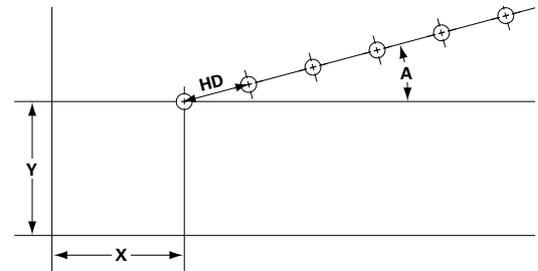

Matrice lineare

Matrice circolare


Per creare una matrice circolare:

- ▶ Premere MENU>MATRICE>CERCHIO.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per spostarsi tra i campi di dati parametrici e inserire i valori parametrici richiesti dalla matrice.
- ▶ Premere il tasto FINISH. I punti nella matrice sono sommati alla lista dei punti e viene visualizzata la videata Posizione Attuale.
- ▶ Premere di nuovo il tasto FINISH per spostarsi sul primo punto nella matrice.

Parametri	Descrizione
Centro X	Coordinata asse X del centro della matrice.
Centro Y	Coordinata asse Y del centro della matrice.
Diametro	Diametro del cerchio della matrice.
Num di Fori	Numero di fori nella matrice.
Angolo del 1° foro	Angolo applicato al primo foro nella matrice in relazione all'asse X.
Diametro di foratura	Diametro della punta.

Cerchio	MM	ASS	
Centro X	75.0000		
Centro Y	75.000		
Diametro	100.000		
Num di Fori	8		
Angolo del 1° foro	30.000		
Diam. di foratura	6		

Videata Matrice circolare

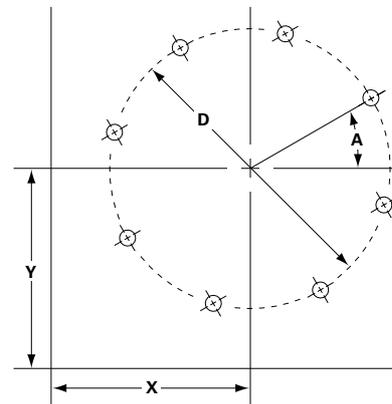

Matrice circolare

1.6 Programmi dei punti

I programmi dei punti permettono all'utente di salvare ed eseguire sequenze della lista dei punti per utilizzi futuri. Questo consente all'utente di passare da pezzi a programmi e viceversa senza dover reinserire condizioni dei punti.


I programmi dei punti possono essere:

- salvati
- eseguiti
- rappresentati in speculare
- stampati
- cancellati


Salvataggio di un programma

Per salvare un programma dei punti:


- ▶ Creare una sequenza dei punti.
- ▶ Premere MENU>PROG>SALVA.
- ▶ Inserire il numero del programma. Il numero può essere composto da un massimo di 12 cifre.
- ▶ Premere il softkey OK.

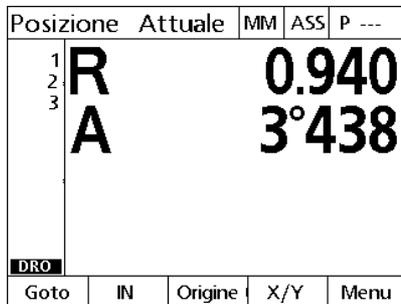

Creare una lista dei punti

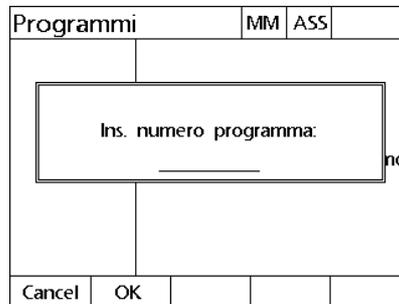

Premere MENU>PROG>SALVA

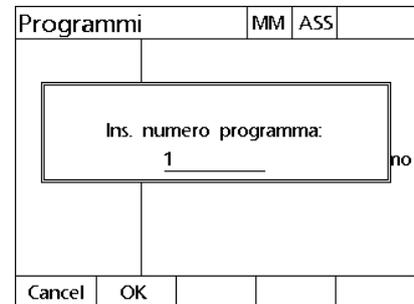

Inserire il numero del programma e premere il softkey OK

Esecuzione di un programma

Per eseguire un programma dei punti:

- ▶ Premere MENU>PROG.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per selezionare un programma.
- ▶ Premere il softkey ESEGUI. Viene visualizzata la videata Distanza dal punto e il numero del programma viene visualizzato nell'angolo in alto a destra sullo schermo.

Programmi		MM	ASS
1			
2			
3			
Esegui		Salva	Specul. Elimina Stampa

Premere MENU>PROG, selezionare un programma e quindi premere il softkey ESEGUI

Dist da Pnt		MM	INC	P 3
1	R	-13.540		
2				
3	A	31°463		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
DRO	X 10.000 Abs	Y 25.000 Abs	Dim. punta: 6	✓
Goto	Edit	ASS	X/Y	Menu

Viene visualizzata la videata Distanza dal punto

Rappresentazione speculare di un programma

Per rappresentare in speculare un programma dei punti:


- ▶ Premere MENU>PROG.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per selezionare un programma.
- ▶ Premere il softkey SPECUL.
- ▶ Premere il tasto ASSE dell'asse per rappresentare in speculare il programma. Viene visualizzata la videata Distanza dal punto.

Programmi		MM	ASS
1			
2			
3			
Esegui	Salva	Specul.	Elimina Stampa

Premere MENU>PROG e selezionare un programma

Seleziona asse speculare.	
	X
	Y

Premere il softkey SPECUL.

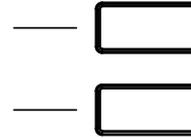

Premere il tasto dell'asse per selezionare un asse da rappresentare in speculare

Cancellazione di un programma

Per cancellare un programma dei punti:

- ▶ Premere MENU>PROG>.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU e GIÙ per selezionare un programma.
- ▶ Premere il softkey ELIMINA.
- ▶ Premere il softkey SÌ per confermare la cancellazione del programma.

Programmi		MM	ASS
1			
2			
3			
Esegui	Salva	Specul.	Elimina
			Stampa

Premere MENU>PROG e selezionare un programma

Programmi		MM	ASS
1			
2			
3			
Cancellare pgm selezionato?			
No	Si		

Premere il softkey ELIMINA e il softkey SÌ per confermare la cancellazione del programma

1.7 Spostamento su un punto

Il visualizzatore ND 1200R visualizza tutte le posizioni immesse dei punti come una distanza R (raggio) e A (angolo) dalla posizione attuale. Lo spostamento su un punto viene eseguito muovendo la testa di foratura sullo zero direttamente sopra la posizione desiderata del punto, per il posizionamento diretto o da una funzione Matrice.

Per spostarsi su un punto:

- ▶ Selezionare un punto. Viene visualizzata la videata Distanza dal punto.
- ▶ Spostare l'utensile avanti e indietro lungo l'asse R fino a visualizzare lo zero sul display R.
- ▶ Ruotare il braccio radiale finché compare lo zero sul display A. L'utensile è ora posizionato sul centro di un punto.
- ▶ Bloccare la testa ed eseguire il foro.



È importante azzerare prima l'asse R. Se viene prima azzerato l'asse A e l'utensile viene spostato avanti e indietro lungo l'asse R, lo zero sull'asse X va perso.

Dist	da Pnt	MM	INC	P ---
1	R	-12.230		
2				
3	A	-0°685		
4				
DRO		X 10.000 Abs	Y 25.000 Abs	Dim. punta: 6 ✓
Goto	Edit	ASS	X/Y	Menu

Spostare l'utensile avanti e indietro fino a visualizzare lo zero sul display R

Dist	da Pnt	MM	INC	P ---
1	R	-12.230		
2				
3	A	-0°685		
4				
DRO		X 10.000 Abs	Y 25.000 Abs	Dim. punta: 6 ✓
Goto	Edit	ASS	X/Y	Menu

Muovere il braccio radiale finché compare lo zero per l'asse A

2

**Installazione,
configurazione e
specifiche**

2.1 Standard di fornitura del visualizzatore ND 1200R

Lo standard di fornitura del visualizzatore ND 1200R è descritto di seguito. Sono allegate anche le istruzioni di imballaggio per resi per distributori e utenti OEM che configurano il visualizzatore ND 1200R e lo spediscono all'utente finale.



Conservare il materiale di imballaggio del visualizzatore ND 1200R per eventuali resi o spedizioni all'utente finale.

Articoli allegati al visualizzatore ND 1200R

I seguenti articoli sono allegati all'imballaggio del visualizzatore ND 1200R.

- Visualizzatore di quote ND 1200R
- Supporto di montaggio
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida ND 1200R
- Scheda di registrazione per garanzia

Articoli opzionali

I seguenti articoli potrebbero essere allegati al visualizzatore ND 1200R, a seconda delle opzioni e degli accessori ordinati al momento dell'acquisto:

- interruttore a pedale
- tastiera remota
- copertura protettiva ND 1200R
- software di comunicazione QC-Wedge



Se durante il trasporto si danneggia uno qualsiasi dei componenti, conservare l'imballaggio per l'ispezione e contattare lo spedizioniere per accordarsi. Contattare la filiale Heidenhain di competenza per i ricambi.

Reimballaggio del visualizzatore ND 1200R

Per la spedizione del visualizzatore ND 1200R all'utente finale, reimballare tutti i componenti ND 1200R nell'imballaggio originale come ricevuto dalla fabbrica.



L'imballaggio originale deve essere conservato e il display LCD deve essere inserito con la parte frontale rivolta verso l'alto per evitare di danneggiare lo schermo.



Non è necessario inviare il supporto di montaggio e la minuteria con il visualizzatore ND 1200R quando lo si rende per scopi di assistenza.

- Collegare le viti di montaggio e la rondella al visualizzatore ND 1200R.
- Ripristinare il contenuto inserito nella scatola di cartone se si spedisce il visualizzatore ND 1200R ad un utente finale. La scatola di cartone può essere vuota se si rende il visualizzatore ND 1200R alla fabbrica per scopi di assistenza.
- Reimballare visualizzatore, protezioni e inserto della scatola di cartone come inviato originariamente dalla fabbrica. Il visualizzatore deve essere inserito nel cartone con la parte frontale rivolta verso l'alto.
- Sostituire la scheda di garanzia e i fogli originariamente presenti sulla parte superiore del cartone quando si spedisce il visualizzatore a un utente finale. Il foglio "Prima di iniziare" deve essere inserito per ultimo.

2.2 Installazione dell'hardware

Il visualizzatore di quote ND 1200R è di semplice installazione. Questa sezione descrive le procedure di installazione dell'hardware ND 1200R.

Assemblaggio del supporto di montaggio


Il visualizzatore ND 1200R è fissato alle aperture orientabili del supporto di montaggio con vite di spallamento, vite con cappuccio e relative rondelle.

- ▶ Fissare il visualizzatore ND 1200R al supporto di montaggio come illustrato sulla destra
- ▶ Stringere la vite di spallamento (1).
- ▶ Stringere la vite con cappuccio (5) e le rondelle (3 & 4) affinché il visualizzatore ND 1200R sia ben fissato quando si regola nell'inclinazione desiderata.
- ▶ Regolare il visualizzatore ND 1200R nell'inclinazione desiderata.
- ▶ Stringere a fondo la vite con cappuccio (5) per fissare il visualizzatore ND 1200R.


Posizionamento e fissaggio

Posizionare il visualizzatore ND 1200R su una superficie piana e stabile o fissarlo su una superficie stabile dalla parte inferiore utilizzando quattro viti da 10/32 di pollice secondo la sagoma a destra.

Le dimensioni sono riportate in millimetri.

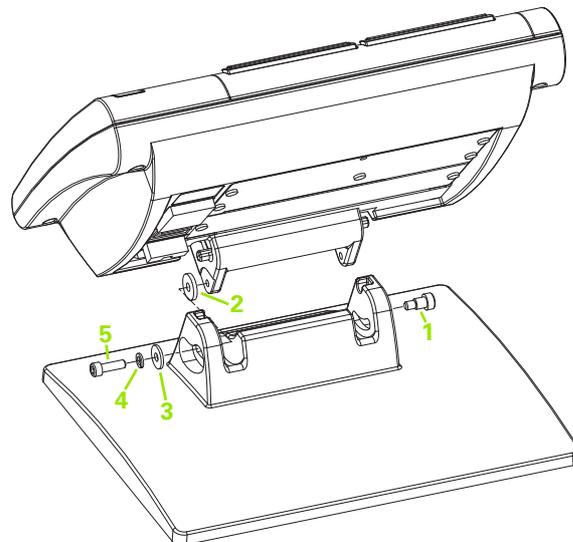


Assemblaggio del supporto di montaggio

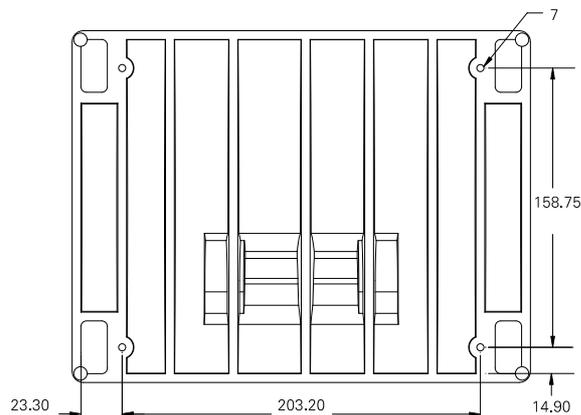

Sagoma dei fori di montaggio

Montaggio su braccio (opzionale)

Fissare l'adattatore di montaggio del braccio al visualizzatore ND 1200R e bloccare l'adattatore e il visualizzatore ND 1200R al braccio come illustrato a destra.

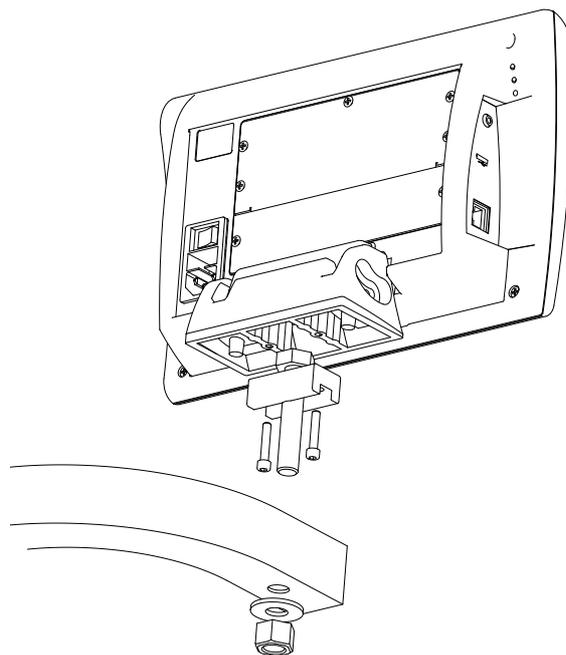

Montaggio opzionale su braccio

Collegamento dell'alimentazione

Collegare il visualizzatore ND 1200R all'alimentazione attraverso soppressori di disturbo di elevata qualità. I soppressori di disturbo limitano l'ampiezza dei transienti di linea potenzialmente dannosi causati da macchinari elettrici o illuminazione e proteggono il visualizzatore ND 1200R da molti transienti di linea che possono corrompere la memoria del sistema o danneggiare i circuiti.

Non collocare il cavo di alimentazione in posizioni in cui possa essere calpestato o rischi di far inciampare. Collegare unicamente la spina di alimentazione tripolare ad una presa tripolare con messa a terra.




Non collegare mai adattatori da 2 a 3 conduttori al cavo di alimentazione o non rimuovere mai il terzo conduttore di terra per inserire la spina in una presa elettrica bipolare. Se si modifica o si bypassa la messa a terra, si mette in serio pericolo la sicurezza e non deve essere permesso.

Il modulo di alimentazione comprende:

- 1 interruttore di accensione
- 2 vano fusibili
- 3 connettore del cavo di alimentazione



Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione AC prima di staccarlo dal connettore di alimentazione ND 1200R. La tensione AC presente sulle prese elettriche è estremamente pericolosa e può causare gravi lesioni o essere letale.

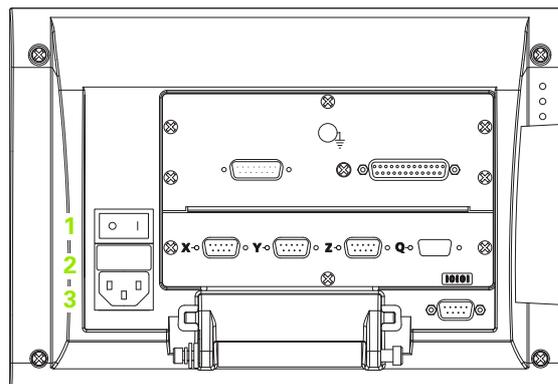

Interruttore di accensione, fusibile e connettore

Collegamento di encoder e tastatori

Gli encoder e i tastatori degli assi sono collegati ai connettori di interfaccia sul retro del visualizzatore ND 1200R. Molte interfacce degli encoder sono disponibili per adattarsi alla grande varietà di encoder che possono essere impiegati con il visualizzatore ND 1200R. Il tipo e il numero di connettore degli encoder assi varia in funzione dell'applicazione. Il visualizzatore ND 1200R raffigurato in questa foto prevede connettori per gli assi X, Y e Z e un tastatore. Gli ingressi degli encoder sono specificati quali analogici o TTL al momento dell'acquisto e non possono essere modificati in seguito.




Non collocare i cavi degli encoder in posizioni in cui possano essere calpestati o rischiano di far inciampare.

Le posizioni dei connettori degli encoder sono:

- 1 asse X
- 2 asse Y
- 3 asse Z
- 4 tastatore

Per collegare i cavi degli encoder e del tastatore:

- ▶ Verificare che il visualizzatore ND 1200R non sia alimentato.
- ▶ Collegare bene gli encoder degli assi ai relativi connettori. Un'etichetta dell'asse è presente accanto ad ogni connettore. Se i connettori presentano viti di montaggio, non serrarle eccessivamente.

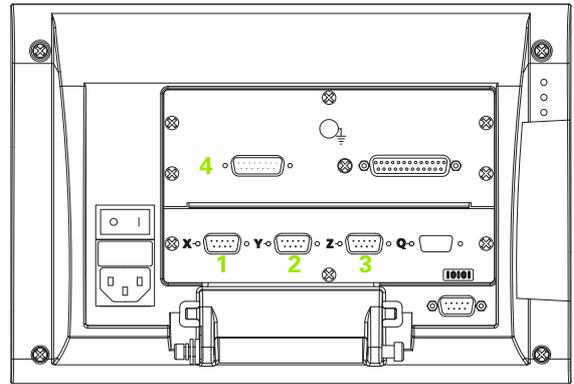

Connettori degli assi degli encoder


Collegamento di un computer

I dati dei risultati di misura possono essere inviati a un computer tramite l'interfaccia RS-232 (1) utilizzando un cavo seriale "pin to pin". Per collegare un computer:

- ▶ Verificare che il visualizzatore ND 1200R e il computer non siano alimentati.
- ▶ Collegare la porta COM del computer all'interfaccia seriale (1) RS-232 del visualizzatore ND 1200R utilizzando un cavo seriale standard "diritto". Assicurarsi che i connettori del cavo sia ben fissati, senza serrare eccessivamente le viti.
- ▶ Accendere il computer e quindi il visualizzatore ND 1200R. Le impostazioni di default del visualizzatore ND 1200R per la comunicazione tramite l'interfaccia seriale RS-232 (1) sono:

Baud rate	115.200
Lunghezza parola	8 bit
Bit di stop	1 bit
Parità	nessuna

- ▶ Lanciare l'applicazione del computer da utilizzare per comunicare con il visualizzatore ND 1200R e configurare le proprietà di comunicazione della porta COM per adattare a quelle dell'ND 1200R.

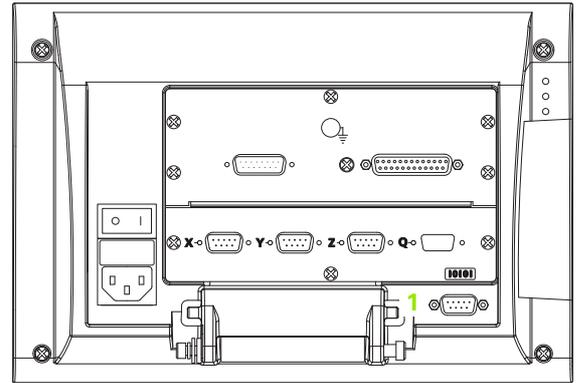

Connettore RS-232


Collegamento di una cuffia

Gli allarmi audio possono essere inviati in cuffia in aree rumorose o in cui è difficile rilevarli oppure in aree tranquille in cui gli allarmi audio potrebbero costituire un disturbo.

Il jack audio (1) è disposto sul lato del visualizzatore ND 1200R.

Per collegare una cuffia:

- ▶ Verificare che l'alimentazione del visualizzatore ND 1200R sia disinserita. Inserire la cuffia nella presa jack audio (1) sul lato dello strumento.
- ▶ Assicurarsi che la spina della cuffia sia completamente inserita.

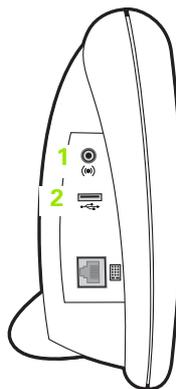

Connettori per cuffia, USB

Collegamento di una stampante USB

L'ND 1200R supporta alcune stampanti USB. I relativi modelli sono specificati da Heidenhain al momento dell'acquisto o approvati da Heidenhain successivamente.

L'interfaccia USB (2) è disposta sul lato del visualizzatore ND 1200R.

Per collegare una stampante USB:

- ▶ Verificare che il visualizzatore ND 1200R e la stampante non siano alimentati. Collegare la stampante USB all'interfaccia USB tipo A (2) sul lato dello strumento.
- ▶ Assicurarsi che la spina del cavo USB sia completamente inserita.

Collegamento di un interruttore a pedale o di una tastiera remota opzionali

L'interruttore a pedale e la tastiera remota opzionali sono collegati al connettore RJ-45 sul lato del visualizzatore ND 1200R.

Spesso si utilizza soltanto l'interruttore a pedale o la tastiera remota opzionale. Tuttavia, le due opzioni possono essere collegate simultaneamente utilizzando uno splitter RJ-45.

Il connettore e lo splitter RJ-45 sono illustrati qui:

- 1 Connettore RJ-45
- 2 Splitter RJ-45



Gli splitter RJ-45 sono disponibili presso i principali rivenditori di elettronica.

L'interruttore a pedale e la tastiera remota opzionale possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione:

- interruttore a pedale
- tastiera remota
- interruttore a pedale e tastiera remota


Quando l'interruttore a pedale e la tastiera remota sono collegati utilizzando lo splitter RJ-45, sono attive tutte le funzioni operative di ciascuna unità. Tuttavia, l'interruttore condivide la mappatura dei tasti con i numeri 7 e 8 della tastiera remota. Ne risulta che le funzioni assegnate ai due contatti switch sono mappate ai numeri della tastiera remota 7 e 8.




I tasti sono descritti in seguito nel presente capitolo in Configurazione software/Assegnazione dei tasti. Vedere "Assegnazioni dei tasti" a pagina 76.

Per collegare l'interruttore a pedale o la tastiera remota:

- ▶ Verificare che il visualizzatore ND 1200R non sia alimentato.
- ▶ Inserire uno splitter RJ-45 nel connettore RJ-45 ND 1200R se si utilizzano unità multiple.
- ▶ Collegare la spina RJ-45 delle unità nello splitter RJ-45 se si utilizzano unità multiple oppure direttamente nel connettore RJ-45 ND 1200R se si utilizza una sola unità.

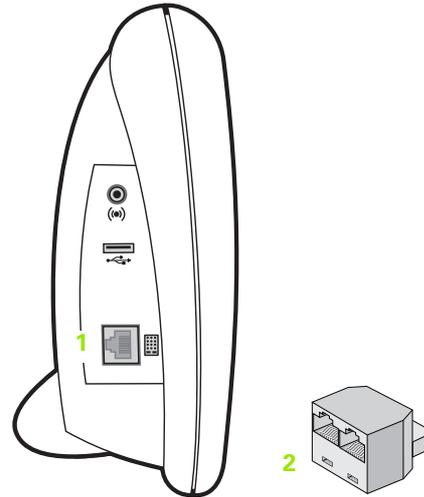

Connettore RJ-45 e splitter RJ-45

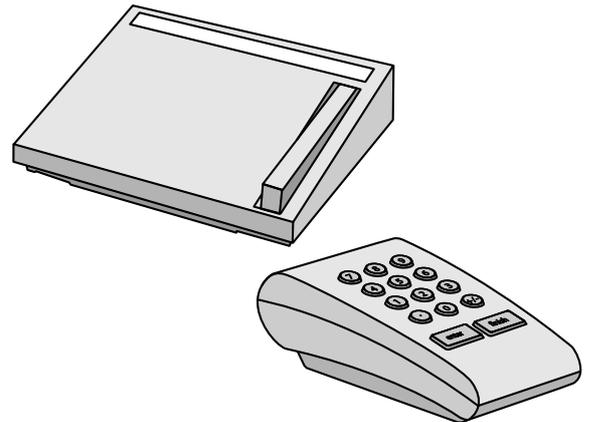

Interruttore a pedale e tastiera remota opzionale

2.3 Configurazione del software

I parametri operativi del visualizzatore ND 1200R devono essere configurati prima di utilizzarlo per la prima volta e ogni volta che cambiano i requisiti di foratura e di comunicazione. L'impiego quotidiano del visualizzatore ND 1200R non richiede la riconfigurazione delle impostazioni del software.



Le modifiche apportate ai parametri in una qualsiasi delle videate di configurazione possono influenzare il funzionamento del visualizzatore ND 1200R. Per tale ragione i parametri di configurazione sono protetti da password. Soltanto personale qualificato deve essere a conoscenza della password per accedere alle videate di configurazione. La modalità per sbloccare le funzioni di configurazione protette da password è descritta a pagina 63.

Il software è configurato manualmente utilizzando le videate dei menu di configurazione.

I parametri configurati nelle videate di configurazione sono attivi finché:

- si cambia la batteria di backup dei dati
- i dati e le impostazioni vengono cancellati dal personale di assistenza
- i parametri vengono modificati utilizzando le videate dei menu di configurazione
- vengono eseguiti certi aggiornamenti software

Menu di configurazione

La maggior parte dei parametri operativi del visualizzatore ND 1200R vengono configurati utilizzando videate e campi di dati cui si accede dal menu di configurazione. Evidenziando le voci del menu di configurazione sul lato sinistro della videata di configurazione si visualizzano i corrispondenti campi di dati dei parametri di configurazione e i campi di selezione sul lato destro della videata.

- 1 Voce del menu: nome della videata di configurazione
- 2 Campo di dati: immissione dei dati di configurazione
- 3 Campo di selezione: selezione delle opzioni di configurazione

Il menu di configurazione è di semplice uso:

- ▶ Premere il softkey MENU e quindi premere il softkey SETUP.
- ▶ Spostarsi all'interno del menu per evidenziare la voce di menu desiderata utilizzando i tasti FRECCIA SU/GIÙ.
- ▶ Spostarsi dal menu (lato sinistro) ai campi di configurazione (lato destro) utilizzando i tasti FRECCIA A SINISTRA/DESTRA.
- ▶ Spostarsi su o giù per evidenziare i dati o il campo di selezione desiderato utilizzando i tasti FRECCIA SU/GIÙ.
- ▶ Inserire i dati di configurazione utilizzando la TASTIERA NUMERICA o selezionare l'opzione desiderata del parametro di configurazione dai softkey disponibili o dalla lista che viene visualizzata evidenziando il campo.
- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare i dati immessi e ritornare al menu di configurazione.
- ▶ Premere di nuovo il tasto FINISH per ritornare alla videata DRO.

Un esempio dell'impiego del menu di configurazione per inserire la password del supervisor è riportato alla pagina successiva.

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse		<u>R</u>
Display	Ris	2	<input type="text" value="0.0010000000"/>
Encoder 1	Tipo	3	<u>TTL</u>
Tasti	Riferimenti		<u>Nessuno</u>
Stampa	Offs 0 Macc.		<input type="text" value="0"/>
Porte	Invertito		<u>No</u>
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

Voci di menu della videata di configurazione, campi di dati e campi di selezione

Esempio di configurazione: inserimento della password del supervisor

I parametri di configurazione critici sono protetti da password. Soltanto personale qualificato deve essere a conoscenza della password per accedere ai parametri della videata di configurazione. In questo esempio il menu di configurazione passa alla videata Supervisor e viene immessa la password del supervisor.

Per inserire la password del supervisor:

- ▶ Premere il softkey MENU per visualizzare i softkey dei menu.
- ▶ Premere il softkey SETUP per visualizzare il menu di configurazione.
- ▶ Spostarsi all'interno del menu per evidenziare la voce di menu Supervisor utilizzando i tasti FRECCIA SU/GIÙ.

Posizione	Attuale	MM	ASS	P	---
	R				12.220
	A				3°037
DRO					
	Prog	Origine	Matrice	Setup	

Viene premuto il softkey MENU per visualizzare i softkey dei menu

Lingua	MM	ASS
Lingua		<u>English</u>
Display		
Encoder		
Tasti		
Stampa		
Porte		
Supervisor		
LEC		v2.8.4 Beta 1
Forat. Radiale		XYD, Ext. Bordo
		MO BL 3.00

Viene premuto il softkey SETUP per visualizzare il menu di configurazione

Supervisor	MM	ASS
Supervisor		
Display		Zero avvio
Encoder		No
Tasti		
Stampa		
Porte		
Supervisor		
LEC		
Forat. Radiale		

I tasti FRECCIA SU/GIÙ vengono impiegati per evidenziare la voce di menu Supervisor

- ▶ Spostarsi dal menu al campo di configurazione Password utilizzando il tasto FRECCIA A DESTRA.
- ▶ Inserire la password del supervisor utilizzando la TASTIERA NUMERICA.

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password		
Display	Zero avvio		No
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
Carica...	Salva...	Avvio	

Il tasto FRECCIA A DESTRA viene impiegato per evidenziare il campo di dati Password

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password		XXXXXX
Display	Zero avvio		No
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
Carica...	Salva...	Avvio	

La password del supervisor viene inserita utilizzando la TASTIERA NUMERICA

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password		XXXXXX
Display	Zero avvio		No
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
Carica...	Salva...	Avvio	

Premere il tasto FINISH per salvare la password e ritornare al menu di configurazione

- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare la password e ritornare al menu di configurazione.
- ▶ Premere il tasto FINISH per ritornare alla videata DRO.

Ordine di configurazione

Il software di configurazione del visualizzatore ND 1200R prevede fino a 12 videate in funzione della configurazione hardware. È possibile che non tutte le videate di configurazione descritte nel presente capitolo siano attive nel sistema in uso. Non considerare le descrizioni delle videate che non si applicano al visualizzatore ND 1200R in uso.

Le funzioni di configurazione iniziali del visualizzatore ND 1200R devono essere eseguite nell'ordine riportato qui. Le istruzioni sono riportate in questo ordine nelle pagine successive.

Funzioni di configurazione iniziali	Videate di configurazione
1: Selezione lingua e informazioni su versione prodotto	Lingua
2: Immissione password supervisor e sbloccaggio programma	Supervisor
3: Configurazione encoder	Encoders e Altro
4: Configurazione tastatore	Radial
5: Correzione errore	LEC
6: Formattazione visualizzazione	Display

Le altre funzioni di configurazione possono essere eseguite in qualsiasi ordine.

Restanti funzioni di configurazione	Videate di configurazione
Assegnazioni dei tasti	Tasti
Formattazione della stampa	Stampa e Pre Pagina
Configurazione interfaccia RS-232 e USB	Interfacce
Volume audio	Altro
Ritardo ripetizione tasto	Altro
Attivazione salvaschermo	Altro
Ora e data	Orologio

Selezione della lingua e versione del prodotto

La videata Lingua contiene opzioni per modificare la lingua del testo visualizzato sullo schermo e incluso nei dati trasmessi o stampati. Anche le informazioni su software e hardware del prodotto sono riportate nella videata Lingua.



Le informazioni sulla versione software e hardware del prodotto saranno richieste in caso di necessità di supporto tecnico.

Per selezionare la lingua:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Lingua.
- ▶ Premere il tasto FRECCIA A DESTRA per evidenziare il primo campo di selezione della lingua.
- ▶ Utilizzare i tasti FRECCIA SU/GIÙ per selezionare la lingua desiderata.
- ▶ Premere il softkey SI.

Lingua	MM	ASS	
Lingua	Lingua	English	
Display			
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC	v2.8.4 Beta 1		
Forat. Radiale	XYD, Ext. Bordo		
	MO BL 3.00		

Evidenziare la voce di menu Lingua

Lingua	MM	ASS	
Lingua	Lingua	English	
Display			
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC	v2.8.4 Beta 1		
Forat. Radiale	XYD, Ext. Bordo		
	MO BL 3.00		
Lista			

Evidenziare il primo campo di selezione della lingua

Lingua	MM	ASS	
Lingua	Lingua	English	
Display			
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC	v2.8.4 Beta 1		
Forat. Radiale	XYD, Ext. Bordo		
	MO BL 3.00		
Lista			

Evidenziare la lingua desiderata e premere il tasto SI

- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare la lingua e ritornare al menu di configurazione.

Password supervisor

La videata Supervisor contiene il campo di dati Password e il campo di selezione della procedura di azzeramento all'avvio.

La maggior parte dei parametri di configurazione è protetta da password e la configurazione può essere eseguita solo dopo aver immesso la password. Per inserire la password del supervisor:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Supervisor.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Password.
- ▶ Inserire la password del supervisor.

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password		
Display	Zero avvio		No
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

Evidenziare la voce di menu Supervisor

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password		
Display	Zero avvio		No
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
Carica...	Salva...	Avvio	

Evidenziare il campo di dati Password

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password		XXXXXX
Display	Zero avvio		No
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
Carica...	Salva...	Avvio	

Inserire la password

Per abilitare Zero avvio:

- ▶ Evidenziare il campo di selezione Zero avvio.
- ▶ Premere il softkey SI.

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password	XXXXXX	
Display	Zero avvio	No	
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
No	Si		

Evidenziare il campo di selezione Zero avvio.

Supervisor		MM	ASS
Lingua	Password	XXXXXX	
Display	Zero avvio	Si	
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
No	Si		

Premere il softkey SI

- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare i parametri e ritornare al menu di configurazione.

Configurazione encoder

Le videate Encoders e Altro contengono campi di dati e di selezione per la configurazione degli encoder.

Videata Encoders

I campi di configurazione della videata Encoders comprendono:

- Selezione asse
- Risoluzione encoder
- Tipo encoder (TTL, analogico o seriale)
- Selezione indice di riferimento
- Offset zero macchina (Offs 0 Macc.)
- Inversione direzione di conteggio encoder

Per configurare le impostazioni dell'encoder nella videata Encoders:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Encoders.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Asse e premere il softkey per selezionare l'asse desiderato.

 Il processo di configurazione è identico per tutti gli assi.

- ▶ Evidenziare il campo di dati Risoluzione e quindi inserire la risoluzione encoder nelle unità visualizzate nel campo di selezione Unità.

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse		R
Display	Ris	0.0010000000	
Encoder	Tipo	TTL	
Tasti	Riferimenti	Nessuno	
Stampa	Offs 0 Macc.	0	
Porte	Invertito	No	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

È evidenziata la voce di menu Encoders

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse		R
Display	Ris	0.0010000000	
Encoder	Tipo	TTL	
Tasti	Riferimenti	Nessuno	
Stampa	Offs 0 Macc.	0	
Porte	Invertito	No	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
R	A		

Premere il softkey di un asse

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse		R
Display	Ris	0.0010000000	
Encoder	Tipo	TTL	
Tasti	Riferimenti	Nessuno	
Stampa	Offs 0 Macc.	0	
Porte	Invertito	No	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

Inserire la risoluzione dell'encoder

- ▶ Evidenziare il campo di selezione Tipo e premere il softkey per selezionare il tipo di encoder.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Riferimenti e premere il softkey per selezionare il tipo di indice di riferimento dell'encoder.

Il campo di dati Offs 0 Macc. (offset zero macchina) viene impiegata di rado per specificare un offset dalla posizione zero macchina creata superando gli indici di riferimento dell'encoder.

Gli zero macchina personalizzati sono utilizzati di rado in quanto le origini vengono sempre definite prima di eseguire le misurazioni.

- ▶ Per specificare uno zero macchina personalizzato, evidenziare il campo di dati Offs 0 Macc. e inserire l'offset zero macchina in counts come determinato da: counts macchina = valore DRO/risoluzione encoder.

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse	R	
Display	Ris	0.0010000000	
Encoder	Tipo	TTL	
Tasti	Riferimenti	Nessuno	
Stampa	Offs 0 Macc.	0	
Porte	Invertito	No	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
TTL	Analog	Seriale	

Selezionare il tipo di encoder

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse	R	
Display	Ris	0.0010000000	
Encoder	Tipo	TTL	
Tasti	Riferimenti	Nessuno	
Stampa	Offs 0 Macc.	0	
Porte	Invertito	No	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
Nessuno	Rif	Abs AC	Abs HH Manuale

Selezionare un tipo di indice di riferimento encoder

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse	R	
Display	Ris	0.0010000000	
Encoder	Tipo	TTL	
Tasti	Riferimenti	Nessuno	
Stampa	Offs 0 Macc.	0	
Porte	Invertito	No	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

Inserire i counts di offset zero macchina se richiesto

- Evidenziare il campo di selezione Invertito e premere il softkey Sì per invertire la direzione di conteggio dell'encoder.

Encoder		MM	ASS
Lingua	Asse	R	
Display	Ris	0.0010000000	
Encoder	Tipo	TTL	
Tasti	Riferimenti	Nessuno	
Stampa	Offs 0 Macc.	0	
Porte	Invertito	No	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
No	Si		

Selezionare la direzione di conteggio

- Premere il tasto FINISH per salvare i parametri e ritornare al menu di configurazione.

Videata Altro

I campi di configurazione dell'encoder della videata Altro comprendono:

- Cont. Auto Vis.: è il numero di counts DRO meno significativi richiesto per aggiornare la videata DRO con nuovi valori degli assi.
- Limite di velocità per gli assi: le elevate velocità in ingresso risultanti dal movimento rapido degli encoder in ingresso possono comportare misurazioni errate. Le misurazioni errate si evitano visualizzando le avvertenze di errore dell'encoder quando i suoi valori variano molto rapidamente.

Per configurare le impostazioni dell'encoder nella videata Altro:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Altro.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Cont. Auto Vis e inserire il numero di counts DRO (movimento asse) nella posizione numerica meno significativa richiesta per aggiornare automaticamente i valori degli assi DRO.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Limite Velocità e inserire il limite di velocità (incrementi di risoluzione al secondo). Ad esempio, con una risoluzione di canale di 0,001 mm, un limite di velocità di 50,000 comporterà messaggi di allarme con movimenti dell'encoder maggiori di 50 mm al secondo.

Altro		MM	ASS
▲	Ritardo tasto		6
Tasti	Volume		10
Stampa	Min salvaschermo		10
Porte	Rip. Parallel.		0
Supervisor	Cont. Auto Dro		20
LEC	Limite Velocità		50000
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
Orologio			
Altro			
▼			

Inserire il valore in Cont. Auto Vis.

Altro		MM	ASS
▲	Ritardo tasto		6
Tasti	Volume		10
Stampa	Min salvaschermo		10
Porte	Rip. Parallel.		0
Supervisor	Cont. Auto Dro		20
LEC	Limite Velocità		50000
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
Orologio			
Altro			
▼			

Inserire il limite di velocità in counts al secondo dell'encoder

- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare i parametri e ritornare al menu di configurazione.

Configurazione del tastatore

La videata del radial contiene i campi di dati e di selezione per configurare un tastatore.

Videata Radial

I campi di configurazione della videata Radial comprendono:

- Tipo tastatore
- Dimensione sonda
- Prompt per foratura
- Funzionamento laterale
- Livello sonda
- Debounce sonda

Per configurare le impostazioni del tastatore nella videata Radial:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Radial.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Tastatore e premere il softkey per selezionare il tipo di tastatore.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Dimensione sonda e inserire il diametro del tastatore.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Prompt forat. e premere il softkey per selezionare il prompt per le modifiche di foratura.

Forat. Radiale		MM	ASS
▲	Tastatore:	Nessuno	
Display	Dim. sonda:	0	
Encoder	Prompt forat.:	No	
Tasti	Funz. lat.:	Si	
Stampa	Livello Sonda:	High	
Porte	Debounce S.:	1	
Supervisor	Comp. Sonda:	0.500	
LEC			
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
▼			
Nessuno	TS24x	KT130	

Selezionare il tipo di tastatore

Forat. Radiale		MM	ASS
▲	Tastatore:	Nessuno	
Display	Dim. sonda:	0	
Encoder	Prompt forat.:	No	
Tasti	Funz. lat.:	Si	
Stampa	Livello Sonda:	High	
Porte	Debounce S.:	1	
Supervisor	Comp. Sonda:	0.500	
LEC			
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
▼			

Inserire la dimensione del tastatore

Forat. Radiale		MM	ASS
▲	Tastatore:	Nessuno	
Display	Dim. sonda:	0	
Encoder	Prompt forat.:	No	
Tasti	Funz. lat.:	Si	
Stampa	Livello Sonda:	High	
Porte	Debounce S.:	1	
Supervisor	Comp. Sonda:	0.500	
LEC			
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
▼			
No	Si		

Selezionare la visualizzazione dei prompt per foratura

- ▶ Evidenziare il campo di selezione Funz. lat. e premere il softkey per selezionare il funzionamento laterale.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Livello sonda e premere il softkey per selezionare il livello del tastatore High o Low.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Debounce sonda e inserire il tempo minimo che un tastatore deve essere stabile in secondi.

Forat. Radiale		MM	ASS
Lingua	Tastatore:	Nessuno	
Display	Dim. sonda:	0	
Encoder	Prompt forat.:	No	
Tasti	Funz. lat.:	Si	
Stampa	Livello Sonda:	High	
Porte	Debounce S.:	1	
Supervisor	Comp. Sonda	0.500	
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
No	Si		

Selezionare il funzionamento laterale

Forat. Radiale		MM	ASS
Lingua	Tastatore:	TS24x	
Display	Dim. sonda:	0	
Encoder	Prompt forat.:	No	
Tasti	Funz. lat.:	Si	
Stampa	Livello Sonda:	High	
Porte	Debounce S.:	1	
Supervisor	Comp. Sonda	0.500	
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
Low	High		

Selezionare il livello del tastatore

Forat. Radiale		MM	ASS
Lingua	Tastatore:	TS24x	
Display	Dim. sonda:	0	
Encoder	Prompt forat.:	No	
Tasti	Funz. lat.:	Si	
Stampa	Livello Sonda:	High	
Porte	Debounce S.:	1	
Supervisor	Comp. Sonda	0.500	
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

Inserire il tempo di debounce del tastatore in secondi

- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare i parametri e ritornare al menu di configurazione.

Correzione errore

Il visualizzatore ND 1200R prevede la correzione dell'errore lineare per l'asse R. LEC compensa le variazioni di traslazione di encoder e macchina con coefficienti di correzione errore. I coefficienti sono determinati dalla comparazione delle misurazioni attuali di uno standard rispetto ai valori nominali stampigliati su di esso.

Correzione errore lineare (LEC)

La Correzione errore lineare viene eseguita nella videata di configurazione LEC e compensa le variazioni lungo l'asse R utilizzando un coefficiente di correzione per l'intero campo di movimento sull'asse. Ad esempio, un coefficiente LEC di 0.0002 per pollice applicato ad una misurazione di 6 pollici lungo un asse fornisce un risultato di 6.0012 pollici. Per applicare la correzione LEC all'asse R:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione.
- ▶ Evidenziare la voce di menu LEC e verificare che tutti i valori di correzione siano impostato su 1.0.

Lingua		MM	ASS
Lingua	Lingua		English
Display			
Encoder			
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC	v2.8.4 Beta 1		
Forat. Radiale	XYD, Ext. Bordo		
	MO BL 3.00		

Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione.

LEC		MM	ASS
Lingua	Correzione Errore Lineare		
Display	R Standard		1.000
Encoder	R Rilevato		1.000
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			

Evidenziare la voce di menu LEC e verificare che tutti i valori di correzione siano impostati su 1.0.


- ▶ Posizionare il master lungo l'asse R.
- ▶ Allineare il master il più possibile vicino all'asse ed eseguire un allineamento come descritto nel capitolo 1 (vedere "Allineamento del pezzo a un asse" a pagina 27).
- ▶ Eseguire una singola misurazione dell'intero campo di movimento utilizzando il master standard e annotare il risultato.



Utilizzare un master che consenta misurazioni della maggior parte possibile del campo di movimento dell'asse.

In questo esempio dell'applicazione della correzione LEC, un punto all'estremità del campo di misura dell'asse viene rilevato utilizzando un master da 8 pollici.

Numero	Descrizione
1: Lunghezza master	Viene misurata l'intera lunghezza di 8 pollici master
2: Valori master	Lunghezza certificata master
3: Valori rilevati	Lunghezza misurata master
4: Grafico di deviazione	Differenza tra valori standard e rilevati (non inseriti in ogni videata)

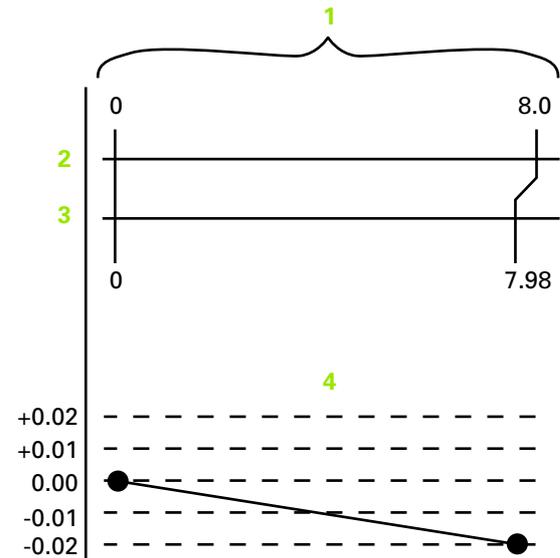

Esempio LEC utilizzando un master da 8 pollici

Per eseguire la correzione errore lineare nella videata LEC:

- ▶ Evidenziare la voce di menu LEC.
- ▶ Inserire il valore del master e il valore rilevato misurato dal visualizzatore ND 1200R per l'asse R.

 I valori standard e rilevati per gli assi devono essere 1.000 se non è applicata alcuna correzione LEC.

LEC	MM	ASS
Lingua	Correzione	Errore Lineare
Display	R Standard	1.000
Encoder	R Rilevato	1.000
Tasti		
Stampa		
Porte		
Supervisor		
LEC		
Forat. Radiale		
▼		

Evidenziare la voce LEC

LEC	MM	ASS
Lingua	Correzione	Errore Lineare
Display	R Standard	8.00000
Encoder	R Rilevato	7.89000
Tasti		
Stampa		
Porte		
Supervisor		
LEC		
Forat. Radiale		
▼		

Inserire i valori master e rilevati per l'asse R

- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare i parametri e ritornare al menu di configurazione.

Formattazione della visualizzazione

La videata Display contiene i campi di dati e di selezione per configurare i parametri di risoluzione della visualizzazione e altri parametri di visualizzazione.

Maschera di visualizzazione

I campi di configurazione della videata Display comprendono:

- avvio unità lineari di misura
- selezione di una radice decimale con virgola o punto decimale
- risoluzione per misurazioni lineari e angolari

Per configurare le impostazioni di visualizzazione:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Display.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Unità avvio e premere un softkey per specificare un'unità di misura lineare impostata dal visualizzatore ND 1200R all'avvio. I softkey disponibili sono:

Softkey	Risultato
MM	Unità di misura lineare: millimetri
Pollici	Unità di misura lineare: pollici
Ultimo	L'unità di misura lineare non viene modificata

- ▶ Evidenziare il campo di selezione Radice decimale e premere il softkey per selezionare un separatore decimale Punto o Virgola.

Display		MM	ASS
Lingua	Avvio lineare	MM	
Display	Base	Punto	
Encoder	Asse	R	
Tasti	Ris. Display MM	0.005	
Stampa	Ris. Display In	0.0002	
Porte	Ris. Display Ang.	0.001	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

Evidenziare la voce di menu Display

Display		MM	ASS
Lingua	Avvio lineare	MM	
Display	Base	Punto	
Encoder	Asse	R	
Tasti	Ris. Display MM	0.005	
Stampa	Ris. Display In	0.0002	
Porte	Ris. Display Ang.	0.001	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
MM	Pollici	Ultimo	

Specificare un'unità di misura lineare impostata all'avvio

Display		MM	ASS
Lingua	Avvio lineare	MM	
Display	Base	Punto	
Encoder	Asse	R	
Tasti	Ris. Display MM	0.005	
Stampa	Ris. Display In	0.0002	
Porte	Ris. Display Ang.	0.001	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
Punto	Virgola		

Selezionare una radice decimale con punto o virgola

- ▶ Evidenziare il campo di dati Ris. Display MM e inserire l'indice di risoluzione del display. Ad esempio, un indice di 0.001 arrotonda la visualizzazione di 3 cifre alla destra del carattere della radice decimale.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Ris. Display Inch e inserire l'indice di risoluzione del display. Ad esempio, un indice di 0.001 arrotonda la visualizzazione di 3 cifre alla destra del carattere della radice decimale.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Ris. Display Ang. e inserire l'indice di risoluzione del display. Ad esempio, un indice di 0.001 arrotonda la visualizzazione di 3 cifre alla destra del carattere della radice decimale.

Display		MM	ASS
Lingua	Avvio lineare	MM	MM
Display	Base		Punto
Encoder	Asse		R
Tasti	Ris. Display MM	0.005	
Stampa	Ris. Display In	0.0002	
Porte	Ris. Display Ang.	0.001	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			

Inserire la risoluzione del display MM

Display		MM	ASS
Lingua	Avvio lineare	MM	MM
Display	Base		Punto
Encoder	Asse		R
Tasti	Ris. Display MM	0.005	
Stampa	Ris. Display In	0.0002	
Porte	Ris. Display Ang.	0.001	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			

Inserire la risoluzione del display Inch

Display		MM	ASS
Lingua	Avvio lineare	MM	MM
Display	Base		Punto
Encoder	Asse		R
Tasti	Ris. Display MM	0.005	
Stampa	Ris. Display In	0.0002	
Porte	Ris. Display Ang.	0.001	
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			

Inserire la risoluzione del display Ang.

- ▶ Evidenziare il campo di selezione dell'asse.
- ▶ Selezionare l'asse A e ripetere le operazioni di immissione della risoluzione del display.
- ▶ Premere il tasto FINISH per salvare i parametri e ritornare al menu di configurazione.

Assegnazioni dei tasti

La videata di configurazione Tasti è utilizzata per mappare le funzioni di impiego frequente in tasti del pannello frontale, tasti della tastiera remota o tasti dell'interruttore a pedale. I tasti così mappati consentono di risparmiare tempo eliminando la necessità di navigare nei menu per inizializzare una funzione o per rendere una funzione più accessibile dall'interruttore a pedale o dalla tastiera remota.

I tasti e gli interruttori ND 1200R disponibili per la mappatura sono illustrati qui:

Numero	Descrizione
1	Tasti grandi
2	Tasti numerici
3	Tasti remoti
4	Interruttore a pedale 1
5	Interruttore a pedale 2




L'interruttore a pedale e la tastiera remota sono accessori opzionali acquistabili separatamente.


Videata Tasti

I campi di configurazione della videata Tasti comprendono:

- il tipo di tasto o interruttore
- tasto o interruttore specifico per l'assegnazione
- funzione da assegnare a un tasto o interruttore

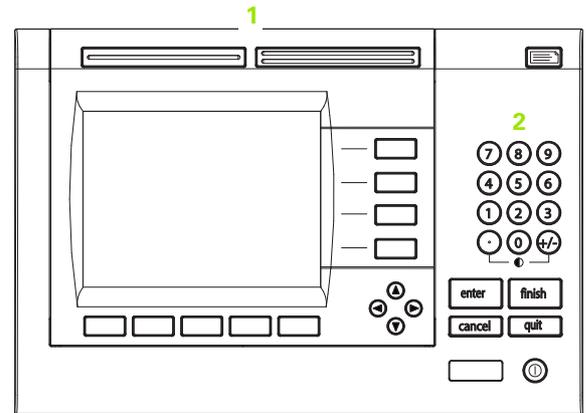

Tasti del pannello frontale disponibili per la mappatura

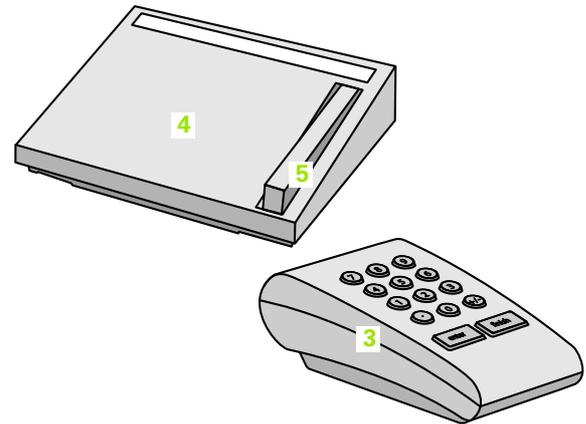

Tasti e interruttori remoti disponibili per la mappatura

Per assegnare una funzione a un tasto:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Tasti.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Tasti e premere il softkey per selezionare il tipo di tasto o interruttore desiderato. In questo esempio è selezionato il tipo di interruttore a pedale.
- ▶ Evidenziare un tasto o un interruttore specifico. In questo esempio è selezionato il tipo di interruttore a pedale 2.
- ▶ Premere un softkey per assegnare un tipo di funzione da assegnare. In questo esempio viene assegnata una funzione speciale.

Tasti		MM	ASS
Lingua	Tasti	Pedale	
Display	1)	Nessuno	
Encoder	2)	Nessuno	
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
Unità	Remoto	Pedale	Grandi

Premere il softkey per selezionare un tipo di tasto o interruttore

Tasti		MM	ASS
Lingua	Tasti	Pedale	
Display	1)	Nessuno	
Encoder	2)	Nessuno	
Tasti			
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
Nessuno	Tasto	Special	Prog

Evidenziare un tasto o un interruttore specifico per l'assegnazione

Tasti		MM	ASS
Lingua	DMS/DD	le	
Display	Zero 2	uno	
Encoder	Invia X	uno	
Tasti	Invia Y		
Stampa	Invia D		
Porte	Invia 2		
Supervisor	Invia 3		
LEC	CI Orig.		
Forat. Radiale	MCS		
Nessuno	Tasto	Special	Prog

Premere il softkey per selezionare un tipo di funzione

- Evidenziare la funzione specifica e premere il tasto ENTER per completare l'assegnazione. In questo esempio la funzione Zero 2 è assegnata all'interruttore a pedale 2. Dopo l'assegnazione, premere l'interruttore a pedale 2 per azzerare l'asse X e Y.

Tasti	MM	ASS
Lingua	DMS/DD	due
Display	Zero 2	uno
Encoder	Invia X	uno
Tasti	Invia Y	
Stampa	Invia D	
Porte	Invia 2	
Supervisor	Invia 3	
LEC	Cl Orig.	
Forat. Radiale	MCS	
Nessuno	Tasto	Special
		Prog

Evidenziare una funzione specifica da assegnare

Tasti	MM	ASS
Lingua	DMS/DD	due
Display	Zero 2	uno
Encoder	Invia X	uno
Tasti	Invia Y	
Stampa	Invia D	
Porte	Invia 2	
Supervisor	Invia 3	
LEC	Cl Orig.	
Forat. Radiale	MCS	
Nessuno	Tasto	Special
		Prog

Premere il tasto ENTER per completare l'assegnazione

- Premere il tasto FINISH per ritornare al menu di configurazione.

Le funzioni incluse nel menu Special sono illustrate qui:

Funzione menu Special	Descrizione
DMS/DD	Commuta la visualizzazione degli angoli tra gradi, minuti, secondi e gradi decimali
Zero 2	Azzerare gli assi X e Y
Invia X	Invia i dati attuali dell'asse X a una stampante o a un computer
Invia Y	Invia i dati attuali dell'asse Y a una stampante o a un computer
Invia Z	Invia i dati attuali dell'asse Z a una stampante o a un computer
Invia D	Invia i dati attuali del diametro a una stampante o a un computer
Invia 2, 3, 4	Invia i dati attuali degli assi X-Y, X-Y-Z o X-Y-Z-D alla stampante o al computer
Cancella orig.	Cancella le origini
MCS	Cancella le origini e ristabilisce le coordinate macchina

Formattazione della stampa

I campi di dati e di selezione per la formattazione della stampa sono contenuti nella videata Stampa.

Videata Stampa

I campi di configurazione della videata Stampa comprendono:

- tipo fine linea
- stampa di unità ed etichette degli assi
- Invio di dati tramite interfaccia RS-232 o USB.
- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Stampa.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Fine Linea e premere un softkey per selezionare un carriage return (CR) o carriage return/line feed (CR/LF) per terminare ogni linea di dati inviati a un computer o a una stampante.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Stampa Etich. asse e premere il softkey SI o NO per includere o escludere le etichette degli assi nei dati inviati a un computer o a una stampante.

Stampa		MM	ASS
Lingua	Fine Linea	CR/LF	
Display	Stampa etich. Ass	SI	
Encoder	Stampa unità Ass	SI	
Tasti	Destinazione	USB	
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			

Evidenziare il menu Stampa

Stampa		MM	ASS
Lingua	Fine Linea	CR/LF	
Display	Stampa etich. Ass	SI	
Encoder	Stampa unità Ass	SI	
Tasti	Destinazione	USB	
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
CR	CR/LF	Tab	

Selezionare il fine linea

Stampa		MM	ASS
Lingua	Fine Linea	CR/LF	
Display	Stampa etich. Ass	SI	
Encoder	Stampa unità Ass	SI	
Tasti	Destinazione	USB	
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
No	Si		

Premere il softkey per abilitare o disabilitare la stampa delle etichette degli assi

- ▶ Evidenziare il campo di selezione Stampa Unità asse e premere il softkey Sì o NO per includere o escludere le unità degli assi nei dati inviati a un computer o a una stampante.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Destinazione e premere il softkey per selezionare l'interfaccia RS-232 o USB per inviare i dati.

Stampa		MM	ASS
Lingua	Fine Linea		CR/LF
Display	Stampa etich. Assi	Sì	
Encoder	Stampa unità Assi	Sì	
Tasti	Destinazione	USB	
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
No	Sì		

Premere il softkey per abilitare o disabilitare la stampa delle unità degli assi

Stampa		MM	ASS
Lingua	Fine Linea		CR/LF
Display	Stampa etich. Assi	Sì	
Encoder	Stampa unità Assi	Sì	
Tasti	Destinazione	USB	
Stampa			
Porte			
Supervisor			
LEC			
Forat. Radiale			
▼			
RS232	USB		

Selezionare una destinazione

- ▶ Premere il tasto FINISH per ritornare al menu di configurazione.

Configurazione dell'interfaccia

La videata RS232 contiene i campi di dati e di selezione per configurare i parametri di comunicazione dell'interfaccia seriale RS-232 e USB.

Videata Porte

I campi di configurazione della videata Porte comprendono:

RS232

- Baud rate
- Lunghezza parola
- Bit di stop
- Parità
- Tipo di dati inviati sull'interfaccia seriale
- Ritardo EOC e ritardo EOL

USB

- Tipo di dati inviati sull'interfaccia USB

Per configurare le interfacce:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Porte.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Baud e premere il softkey per incrementare (INC) o diminuire (DEC) il baud rate.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Lunghezza e premere il softkey per selezionare una lunghezza di 7 o 8 bit.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Bits stop e premere il softkey per selezionare 1 o 2 bit di stop.

Porte		MM	ASS
Lingua	RS232		
Display	Baud	115200	
Encoder	Lunghezza	8	
Tasti	Bits stop	1	
Stampa	Parita	Nessuno	
Porte	Handshake	Hardw.	
Supervisor	Dati	Nessuno	
LEC	Ritardo EOC	0	
Forat. Radiale	Ritardo EOL	0	
	USB		
	Dati	Nessuno	
Dec	Inc		

Premere il softkey DEC o INC per diminuire o incrementare il baud rate

Porte		MM	ASS
Lingua	RS232		
Display	Baud	115200	
Encoder	Lunghezza	8	
Tasti	Bits stop	1	
Stampa	Parita	Nessuno	
Porte	Handshake	Hardw.	
Supervisor	Dati	Nessuno	
LEC	Ritardo EOC	0	
Forat. Radiale	Ritardo EOL	0	
	USB		
	Dati	Nessuno	
7	8		

Premere il softkey per selezionare la lunghezza di 7 o 8 bit

Porte		MM	ASS
Lingua	RS232		
Display	Baud	115200	
Encoder	Lunghezza	8	
Tasti	Bits stop	1	
Stampa	Parita	Nessuno	
Porte	Handshake	Hardw.	
Supervisor	Dati	Nessuno	
LEC	Ritardo EOC	0	
Forat. Radiale	Ritardo EOL	0	
	USB		
	Dati	Nessuno	
1	2		

Premere il softkey per selezionare 1 o 2 bit di stop

- ▶ Evidenziare il campo di selezione Parità e premere il softkey per selezionare DISP., PARI o NESSUNO.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Dati e premere un softkey per selezionare i dati da stampare utilizzando l'interfaccia RS-232. I dati disponibili comprendono:
 - Nessuno: non viene inviato alcun dato
 - Posizione: posizione attuale

Porte		MM	ASS
Lingua	RS232		
Display	Baud	115200	
Encoder	Lunghezza	8	
Tasti	Bits stop	1	
Stampa	Parità	Nessuno	
Porte	Handshake	Hardw.	
Supervisor	Dati	Nessuno	
LEC	Ritardo EOC	0	
Forat. Radiale	Ritardo EOL	0	
	USB		
	Dati	Nessuno	
Nessuno	Disp	Pari	

Premere il softkey DISP o PARI per selezionare la parità

Porte		MM	ASS
Lingua	RS232		
Display	Baud	115200	
Encoder	Lunghezza	8	
Tasti	Bits stop	1	
Stampa	Parità	Nessuno	
Porte	Handshake	Hardw.	
Supervisor	Dati	Nessuno	
LEC	Ritardo EOC	0	
Forat. Radiale	Ritardo EOL	0	
	USB		
	Dati	Nessuno	
Nessuno	Posiz.		

Premere il softkey NESSUNO o POSIZIONE per selezionare una scelta di dati RS-232

- ▶ Evidenziare i campi di dati Ritardo EOC (end of character) e Ritardo EOL (end of line) e inserire qualsiasi ritardo in millisecondi che può essere richiesto per ottimizzare le negoziazioni di comunicazione RS-232 con i dispositivi esterni.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Dati USB e premere un softkey per selezionare i dati da stampare utilizzando l'interfaccia USB. I dati disponibili comprendono:
 - Nessuno: non viene inviato alcun dato
 - Posizione: posizione attuale

Porte		MM	ASS
Lingua	RS232		
Display	Baud	115200	
Encoder	Lunghezza	8	
Tasti	Bits stop	1	
Stampa	Parita	Nessuno	
Porte	Handshake	Hardw.	
Supervisor	Dati	Nessuno	
LEC	Ritardo EOC	0	
Forat. Radiale	Ritardo EOL	0	
	USB		
	Dati	Nessuno	

Inserire un ritardo EOC o EOL

Porte		MM	ASS
Lingua	RS232		
Display	Baud	115200	
Encoder	Lunghezza	8	
Tasti	Bits stop	1	
Stampa	Parita	Nessuno	
Porte	Handshake	Hardw.	
Supervisor	Dati	Nessuno	
LEC	Ritardo EOC	0	
Forat. Radiale	Ritardo EOL	0	
	USB		
	Dati	Nessuno	
Nessuno	Posiz.		

Premere il softkey NESSUNO o POSIZIONE per selezionare una scelta di dati USB

- ▶ Premere il tasto FINISH per ritornare al menu di configurazione.

Volume audio

Viene emesso un beep dal visualizzatore ND 1200R quando si preme un tasto sul pannello frontale.

Videata Altro

La videata Altro contiene il campo di dati per regolare il volume dei suoni. Per regolare il volume:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Altro.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Volume e inserire un valore da 0 a 10. Il valore 0 disattiva i suoni.

Altro		MM	ASS
▲	Ritardo tasto		6
Tasti	Volume		10
Stampa	Min salvaschermo		10
Porte	Rip. Parallel.		0
Supervisor	Cont. Auto Dro		20
LEC	Limite Velocita		50000
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
Orologio			
Altro			
▼			

Inserire un valore per regolare il volume

- ▶ Premere il tasto FINISH per ritornare al menu di configurazione.

Regolazione della frequenza di ripetizione dei tasti

Se un tasto del pannello frontale viene premuto e tenuto premuto, la funzione si ripete. La frequenza di autoripetizione dei tasti del pannello frontale può essere regolata.

Videata Altro

La videata Altro contiene il campo di dati per regolare la frequenza di ripetizione dei tasti. Per regolare la frequenza di ripetizione dei tasti:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Altro.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Ritardo tasto e inserire un valore tra 5 e 25. Inserire valori ridotti per la ripetizione veloce o valori maggiori per una ripetizione lenta.



Valori inferiori a 5 e maggiori di 25 possono rendere difficoltoso l'utilizzo della tastiera e sono da evitare.

Altro		MM	ASS
↑	Ritardo tasto		6
Tasti	Volume		10
Stampa	Min salvaschermo		10
Porte	Rip. Parallel.		0
Supervisor	Cont. Auto Dro		20
LEC	Limite Velocità		50000
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
Orologio			
Altro			
↓			

Inserire un valore per regolare la frequenza di ripetizione dei tasti

- ▶ Premere il tasto FINISH per ritornare al menu di configurazione.

Attivazione salvaschermo

Videata Altro

La videata Altro contiene il campo di dati per regolare il tempo richiesto prima di attivare il salvaschermo. Per regolare il tempo di attivazione del salvaschermo:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Altro.
- ▶ Evidenziare il campo di dati Scr Saver Min e inserire il numero di minuti di inattività del visualizzatore ND 1200R prima che si attivi il salvaschermo. Il salvaschermo è disabilitato se viene inserito il valore 9999.

Altro		MM	ASS
▲	Ritardo tasto	6	
Tasti	Volume	10	
Stampa	Min salvaschermo	10	
Porte	Rip. Parallel.	0	
Supervisor	Cont. Auto Dro	20	
LEC	Limite Velocità	50000	
Forat. Radiale			
Calibrazioni			
Orologio			
Altro			
▼			

Inserire i minuti che il DRO è inattivo prima di attivare il salvaschermo

- ▶ Premere il tasto FINISH per ritornare al menu di configurazione.

Impostazioni di ora e data

Videata Orologio

La videata Orologio contiene campi di dati per impostare ora e data.
Per impostare ora e data:

- ▶ Premere MENU>SETUP per visualizzare il menu di configurazione ed evidenziare la voce di menu Orologio.
- ▶ L'ora e la data vengono impostate utilizzando lo stesso metodo: evidenziare il campo di dati ora e data e inserire il valore.
- ▶ Evidenziare il campo di selezione Formato Data e premere il softkey per selezionare il formato desiderato.
- ▶ Evidenziare Formato Ora e premere il softkey per selezionare il formato di 12 o 24 ore.

Orologio		MM	ASS
▲	Anno		0
Tasti	Mese		0
Stampa	Giorno		0
Porte	Ore		0
Supervisor	Minuti		0
LEC	Secondi		0
Forat. Radiale	Formato Data		M/G/A
Calibrazioni	Formato Ora		12
Orologio			
Altro			
▼			

Inserire i valori di ora e data

Orologio		MM	ASS
▲	Anno		2013
Tasti	Mese		7
Stampa	Giorno		5
Porte	Ore		10
Supervisor	Minuti		25
LEC	Secondi		45
Forat. Radiale	Formato Data		M/G/A
Calibrazioni	Formato Ora		12
Orologio			
Altro			
▼			
M/G/A	G/M/A		

Selezionare il formato della data

Orologio		MM	ASS
▲	Anno		2013
Tasti	Mese		7
Stampa	Giorno		5
Porte	Ore		10
Supervisor	Minuti		25
LEC	Secondi		45
Forat. Radiale	Formato Data		M/G/A
Calibrazioni	Formato Ora		12
Orologio			
Altro			
▼			
12	24		

Selezionare il formato dell'ora

- ▶ Premere il tasto FINISH per ritornare al menu di configurazione.




2.4 Specifiche

Specifiche	
Assi	da 2 a 3 assi
Ingressi encoder	<ul style="list-style-type: none"> ■ Encoder lineari e angolari <ul style="list-style-type: none"> ■ analogico 1 V_{PP} ■ TTL
Display	LCD bianco e nero <ul style="list-style-type: none"> ■ 14,48 cm (5.7") ■ 1,27 cm 0 (.50") (dimensione cifra visualizzata) ■ risoluzione 0,00001 mm (0.000004")
Compensazione errore	lineare (LEC)
Interfacce dati	interfacce seriali <ul style="list-style-type: none"> ■ RS-232-C ■ USB 2.0 tipo A full-speed
Accessori opzionali	<ul style="list-style-type: none"> ■ interruttore a pedale ■ tastiera remota ■ copertura protettiva ND 1200R ■ software di comunicazione QC-Wedge
Collegamento di rete	AC 100 V ... AC 240 V (-15% ... +10%) 50 Hz ... 60 Hz (±2%)
Fusibile di linea	T1,6 A, 250 V, 5 mm X 20 mm
Test ENC	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61326: 1998 EMC per apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio ■ EN 61010: requisiti di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio
Categoria di installazione	II

Specifiche	
Requisiti ambientali	<ul style="list-style-type: none">■ temperatura: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) senza formazione di condensa■ umidità relativa dell'aria: 90%■ altitudine: 2000 metri (6562 feet)
Supporto	supporto da tavolo pressofuso
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">■ strumento (L x H x P): 29,21 cm X 19,05 cm X 6,99 cm (11.5" X 7.5" X 2.75")■ base (L x H x P): 25,4 cm X 5,8 cm X 19,81 cm (10" X 2" X 7.8")
Peso	<ul style="list-style-type: none">■ strumento: 1,6 kg (3.5 lbs)■ base: 7 lbs (3,2 kg)


Dimensioni

Le dimensioni di strumento ND 1200R, supporto e braccio di montaggio sono illustrate nel formato: mm.

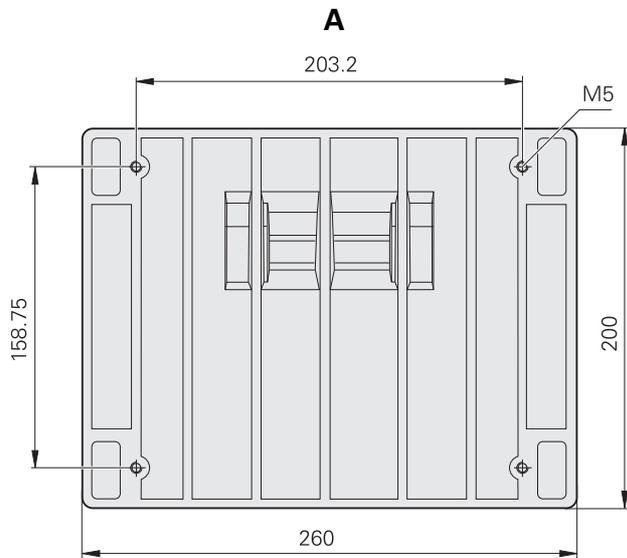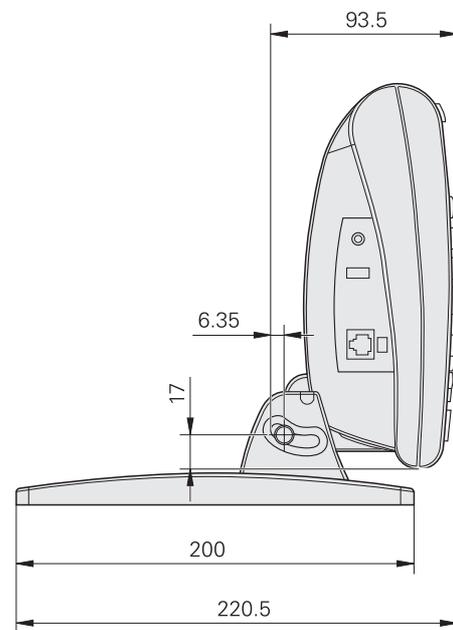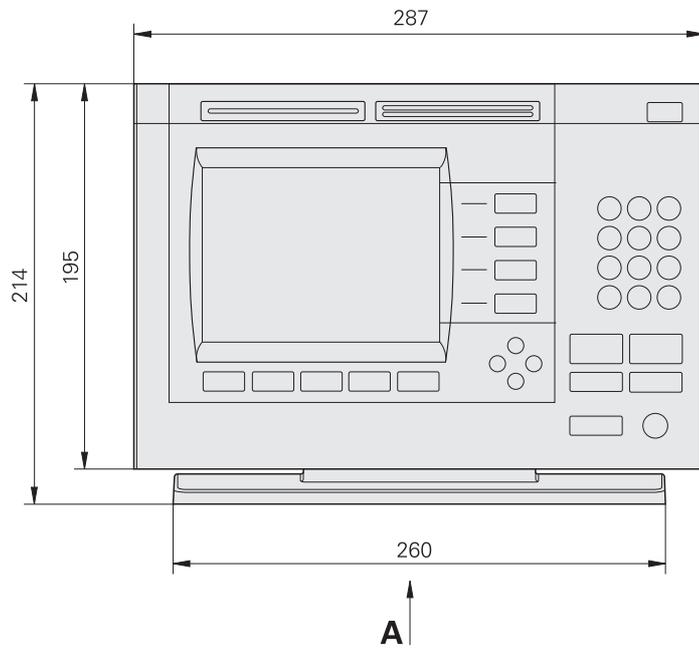

2.4 Specifiche

Braccio di montaggio

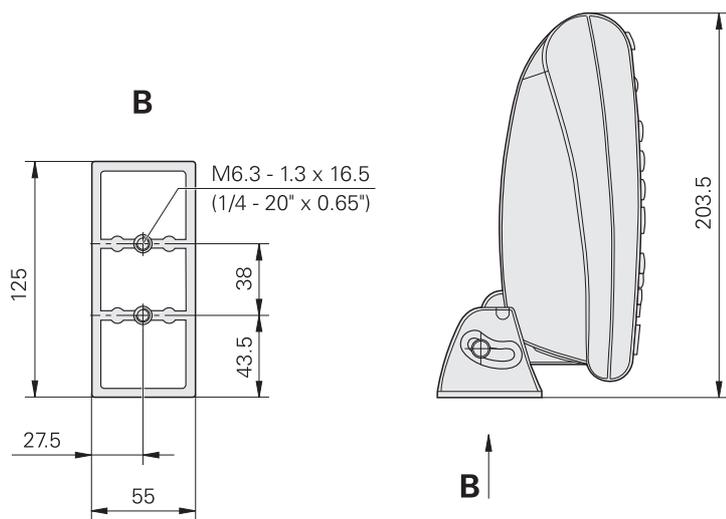

A

- Alimentazione
 - Collegamento ... 52
 - Off ... 14
 - on ... 13, 23
- Allinea pezzo ... 27
- Allineamento del pezzo ... 27
 - Allineamento bordo all'asse ... 27
 - Allineamento fori all'asse ... 28
- Articoli
 - allegati ... 48
 - opzionali ... 48

C

- Cancellazione punto ... 35
- Cerchio
 - Softkey ... 21
- Circolare
 - Matrice ... 41
- Collegamenti
 - Alimentazione ... 52
 - Computer ... 53
 - Cuffia ... 55
 - Encoder ... 53
 - Interruttore a pedale ... 56
 - Sonda ... 53
 - Stampante USB ... 55
 - Tastiera remota ... 56
- Collegamento del computer ... 53
- Collegamento di un interruttore a pedale ... 56
- Collegamento di una cuffia ... 55
- Collegamento di una stampante USB ... 55
- Collegamento di una tastiera remota ... 56
- Configurazione del software ... 57
- Configurazione display ... 74
- Configurazione interfacce ... 81
- Configurazione orologio ... 88
- Configurazione ripetizione tasto ... 86
- Configurazione salvaschermo ... 87
- Configurazione videata tasti ... 76
- Correzione errore ... 71
- Correzione errore lineare ... 71

D

- Dimensioni
 - Braccio di montaggio ... 92
 - Strumento ... 91
 - Supporto ... 91

E

- Edit
 - Punto ... 35
 - Softkey ... 18
- Elimina
 - Programma ... 45
 - Punto ... 35
 - Softkey ... 19
 - Tasto ... 15
- Encoder
 - Collegamento ... 53
 - Setup ... 65
- Esegui
 - Programma ... 43
 - Softkey ... 19

I

- Immissione punto assoluto ... 31
- Immissione punto incrementale ... 33
- Installazione dell'hardware ... 50
- Invia/Stampa
 - Softkey ... 19

L

- LCD
 - Tasto On/Off ... 16
 - Videata ... 17
- LEC ... 71
- Linea
 - Softkey ... 21
- Lineare
 - Matrice ... 40

M

- Matrice ... 38
 - Circolare ... 41
 - Lineare ... 40
 - Matrice ... 38
 - Rettangolo ... 39
- Matrice rettangolare ... 39
- Menu
 - Matrice ... 21
 - Origine ... 20
 - Programmi ... 19
 - Setup ... 22, 58
- Menu Matrice ... 21
- Misurazione di una posizione ... 25
- Montaggio
 - Banco ... 50
 - Braccio ... 51
 - Supporto ... 50
- Montaggio su banco ... 50
- Montaggio su braccio ... 51

O

- Operazioni preliminari alla foratura ... 23
- Origine
 - Definizione ... 29
 - Menu ... 20
 - Softkey ... 17
 - Spostamento ... 30

P

- Panoramica ... 12
- Password ... 59, 63
- Programmi ... 42
 - Elimina ... 45
 - Esegui ... 43
 - Menu ... 19
 - Salva ... 42
 - Specul. ... 44
- Punto
 - Assoluta ... 31
 - Cancellazione ... 35
 - Elimina ... 35
 - Enter ... 31
 - Incrementale ... 33
 - Modifica ... 35
 - navigazione ... 46
 - Programmi ... 42

- R**
 Regolazione del contrasto ... 24
 Reimballaggio ... 49
- S**
 Salva
 Programma ... 42
 Softkey ... 19
 Selezione
 Sistemi di coordinate ... 24
 Unità di misura ... 24
 Selezione lingua ... 62
 Setup
 Display ... 74
 Encoder ... 65
 Esempio ... 59
 Interfacce ... 81
 Menu ... 22, 58
 Ordine ... 61
 Orologio ... 88
 Ripetizione tasto ... 86
 Salvaschermo ... 87
 Software ... 57
 Sonda ... 69
 Stampa ... 79
 Tasti ... 76
 Videata ... 17
 Volume ... 85
 Softkey
 abs ... 18
 Cerchio ... 21
 Edit ... 18
 Elimina ... 19
 Esegui ... 19
 Goto ... 17, 18
 in ... 17
 inc ... 18
 Invia/Stampa ... 19
 Linea ... 21
 Matrice ... 21
 Menu ... 17, 18, 19
 mm ... 17
 Origine ... 17
 r/a ... 17, 18
 Rett ... 21
 Salva ... 19
 Skew ... 20
 Sonda ... 20
 Specul. ... 19
 Sposta zero ... 20
 X/Y ... 17, 18
 Zero ... 20
- S**
 Softkey Abs ... 18
 Softkey Goto ... 17, 18
 Softkey in ... 17
 Softkey Inc ... 18
 Softkey Matrice ... 21
 Softkey Menu ... 17, 18, 19
 Softkey MM ... 17
 Softkey R/A ... 17, 18
 Softkey Rett ... 21
 Softkey Skew ... 20
 Softkey Sposta zero ... 20
 Softkey X/Y ... 17, 18
 Softkey Zero ... 20
 Sonda
 Collegamento ... 53
 Posizione ... 25
 Selezione diametro ... 26
 Setup ... 69
 Softkey ... 20
 Tastatore ... 25
 Tastatura ... 25
 Specifiche ... 89
 Specul.
 Programma ... 44
 Softkey ... 19
 Spostamento su un punto ... 46
 Stampa
 Setup ... 79
 Standard di fornitura ... 48
- T**
 Tastatore ... 25
 Tasti
 Asse ... 15
 Comando ... 15
 Elimina ... 15
 Enter ... 15
 Finish ... 15
 Freccia ... 16
 Grandi ... 16
 Invia ... 16
 Quit ... 15
 Tasto On/Off LCD ... 16
 Tasti del pannello ... 15
 Tasti freccia ... 16
 Tasti grandi ... 16
 Tasto Enter ... 15
 Tasto Finish ... 15
 Tasto Invia/Stampa ... 16
 Tasto Quit ... 15
- U**
 Unità di misura ... 24
 Utensile ... 25
- V**
 Versione prodotto ... 62
 Videata Distanza dal punto ... 17, 18
 Videata DRO ... 17
 Videate
 Distanza dal punto ... 17, 18
 DRO ... 17
 LCD ... 17
 Setup ... 17
 Videate di configurazione
 Altro ... 68, 85, 86, 87
 Display ... 74
 Encoder ... 65
 Interfacce ... 81
 Orologio ... 88
 Radial ... 69
 Stampa ... 79
 Tasti ... 76
 Volume ... 85
- Z**
 Zero macchina ... 14, 23

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 (8669) 31-0

FAX +49 (8669) 5061

e-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 (8669) 31-1000

e-mail: service@heidenhain.de

Measuring systems ☎ +49 (8669) 31-3104

e-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 (8669) 31-3101

e-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 (8669) 31-3103

e-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 (8669) 31-3102

e-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 (711) 952803-0

e-mail: service.hsf@heidenhain.de

www.heidenhain.de