

# Krautkramer DynaMIC

Durómetro  
Manual de Operación

Parte No.  
Rev. 20.10.06\_OK



# CONTENIDO

## 1. Introducción

- 1.1 DynaMIC Krautkramer
- 1.2 Información sobre este manual
- 1.3 Presentación de este manual
- 1.4 Condiciones para pruebas de dureza
  - Entrenamiento del operador
  - Requisitos técnicos de la prueba
  - Selección de la configuración adecuada de la prueba
- 1.5 Notas importantes de pruebas de dureza con el DynaMIC
  - Material de prueba
  - Método de rebote
  - Conversión de valores de dureza
  - Protección contra humedad
  - Uso paralelo de la tarjeta de memoria en el MIC 10 y el DynaMIC

## 2. El alcance de suministro y accesorios

- 2.1 Alcance del suministro
- 2.2 Accesorios recomendables
- 2.3 Piezas de repuesto requeridas

## 3. Preparación para la operación

- 3.1 Suministro de baterías
- 3.2 Conectando los dispositivos de impacto

## 4. Temas fundamentales de operación

- 4.1 Pantalla
- 4.2 Teclado
- 4.3 Concepto Operacional
  - Nivel de medición
  - Cambiando entre niveles
  - Configuración de nivel
  - Variación de las configuraciones
  - Reiniciando funciones de configuración
  - Función de bloqueo
- 4.4 Manejo del dispositivo de impacto

## 5. Operación

### 5.1 Medición de dureza

- Encendiendo el instrumento y leyendo el No. de versión del programa
- Apagando el instrumento
- Desconectando el instrumento automáticamente
- Ajustando la luz de fondo en pantalla
- Seleccionando el valor de medición en pantalla
- Seleccionando la escala de dureza
- Ajustando los umbrales de alarma
- Llevando a cabo la medición
- Eliminando el último valor medido
- Visualización de la última lectura promedio
- Visualización de la medición ajustada y eliminando alguna lectura

### 5.2 Almacenamiento de datos (solamente para DynaMIC DL)

- Conectando el registrador de datos
- Almacenando una medición en el registrador de datos o en la tarjeta de memoria
- Visualización del ajuste de medición y eliminando lecturas sencillas
- Eliminando un ajuste de medición almacenado
- Eliminando la memoria completa
- Cambiando el número de la tarjeta de memoria
- Usando la tarjeta de memoria como una tarjeta de parámetro
- Uso paralelo de la tarjeta de memoria en MIC 10 y en el DynaMIC

## 6. Configuración

- Procedimiento básico
- Seleccionando el idioma para el reporte impreso (solo DynaMIC DL)
- Seleccionando el formato de reporte (solo DynaMIC)
- Inhabilitando las escalas de dureza
- Seleccionando el tipo de conversión
- Inhabilitando la variación de calibración
- Inhabilitando la variación de los grupos del material
- Inhabilitando los umbrales de alarma
- Ajustando el periodo de tiempo para la luz de fondo de la pantalla
- Desconectando el registrador de datos (solo DynaMIC DL)
- Desconectando la tarjeta de memoria (solo DynaMIC DL)

## 7. Documentación (solo DynaMIC DL)

### 7.1 Impresión de datos

- Preparando la impresora
- Imprimiendo todos los ajustes de medición
- Imprimiendo un ajuste sencillo de medición
- Seleccionando el idioma del reporte

- Seleccionando el formato del reporte
- Impresión completa de un ajuste de medición
- Pequeña impresión del ajuste de medición
- Impresión de todos los ajustes de medición como una lista
- Impresión en formato DIN A4

7.2 Transferencia de datos con la aplicación del programa UltraDOC

## **8. Mantenimiento y Servicio**

### **8.1 Mantenimiento**

- Mantenimiento del instrumento
- Mantenimiento de las baterías
- Cargando las baterías
- Manejo de las baterías AIMn

### **8.2 Servicio**

- Dispositivo de impacto

## **9. Función de verificación y localización de fallas**

9.1 Verificando la función

9.2 Localización de fallas

## **10. Datos Técnicos**

## **11. La interfaz y periféricos (solo DynaMIC DL)**

11.1 La interfaz RS 232

- Esquema de los pines
- Formato de datos

11.2 Transferencia de datos a la impresora

11.3 Comunicación de datos con la computadora

- La operación remota del DynaMIC DL
- Lista de códigos para la operación remota

## **12. Método de rebote para las pruebas de dureza**

12.1 Información General

12.2 Conversión de valores de dureza

Aspectos especiales de conversión con el DynaMIC

Grupos de material

Posibilidades de conversión y rangos

12.3 Preparación del material de prueba

Terminación de la superficie

Superficies curvas

Midiendo pequeñas piezas de prueba

Espesor de pared mínimo

12.4 Notas en la evaluación estadística

Calculando los datos estadísticos

12.5 Creando tablas de conversión (solo DynaMIC DL)

Condiciones

Operación

**13. Apéndice**

13.1 EC certificado de conformidad considerando la compatibilidad electromagnética

13.2 Direcciones de servicio

**14. Cambios**

**15. Índice**

**16. Instrucciones del montaje, listas de piezas de repuesto**



# INTRODUCCION

1

## 1.1 DynaMIC Krautkramer

El DynaMIC de Krautkramer es un medidor de dureza de rebote que opera manual y fácilmente, permitiendo llevar a cabo los resultados de forma rápida y sin ninguna dificultad. El DynaMIC puede ser usado para mediciones en cualquier parte y en cualquier dirección: La dirección de impacto no tiene que ser ajustado de antemano.

El DynaMIC es conveniente principalmente:

- Para mediciones de dureza en acero de baja aleación o sin aleación.
- Para mediciones de dureza en acero de alta aleación.
- Para mediciones de dureza de metales no ferrosos.

El DynaMIC está disponible en dos versiones:

- Versión básica.
- Versión con registrador de datos.


En oposición a la versión básica, la versión con registrador de datos tiene funciones adicionales para el almacenamiento de datos:

Usted puede almacenar lecturas en el instrumento para subsecuentemente imprimirlo en una impresora conectada o usando un programa especial, transfiriéndolo a la computadora. Con la tarjeta de memoria adicional se puede tener acceso a posibilidades de almacenamiento sin límites y a un procesamiento de datos flexible.

El DynaMIC es un medidor de dureza que opera de acuerdo al método por rebote. En este método, un cuerpo de impacto es impulsado contra una superficie de prueba por un salto de dureza; las velocidades de fase por rebote e impacto son medidas en un modo sin contacto y el valor de dureza es calculado desde esas dos lecturas.

El valor medido de dureza es mostrado digitalmente, además, una gran reproducibilidad de los resultados de la prueba es asegurada.

Nosotros trabajamos constantemente en desarrollar más allá nuestros instrumentos. Por lo tanto esperamos que ustedes respeten nuestro derecho para realizar cambios técnicos.

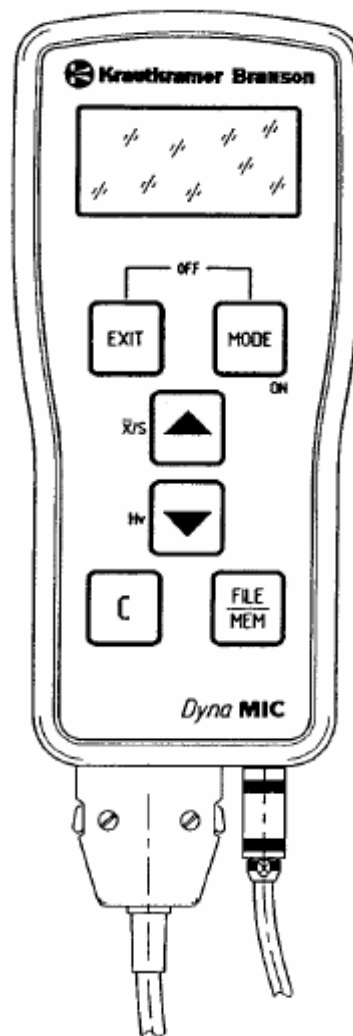



El más cercano Centro de Venta de Krautkramer está listo para ayudarlo a lo referente al servicio de preguntas. Además para eso usted puede contactarnos después del servicio de venta o en el centro de servicio de nuestra compañía directa. Usted podrá encontrar las direcciones en el Capítulo 13.2.

## 1.2 Información sobre este Manual

**Atención:** Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para ser capaz de operar todas las funciones del DynaMIC rápida y confiablemente.

Esto le permitirá tener ventajas en los rangos de las funciones del instrumento. Al mismo tiempo usted también evitará el mal funcionamiento y errores de operación, de lo contrario causarían incorrectos resultados de prueba. A la larga esos errores pudieran causar daños a personas o daños materiales.

### Información importante

Aún si usted tiene experiencia en pruebas de dureza, debe siempre observar la información dada en los Capítulos 1.4 y 1.5.

El Capítulo 1.4 contiene limitaciones y condiciones importantes para las pruebas de dureza (Entrenamiento del operador, conocimiento de los requisitos técnicos especiales y los límites de prueba, selección de la prueba adecuada). En el Capítulo 1.5 encontrará detalladamente información acerca de las pruebas de dureza con el DynaMIC.

Es absolutamente necesario que usted ponga atención a esta información para asegurar resultados de la medición correctos. Por favor, observe en el Capítulo 14 si existen cambios actuales. Este Capítulo describe correcciones las cuales han sido añadidas como notas adjuntas y que aún no han sido incluidos en el manual general. Si no existen correcciones adicionales el Capítulo permanece vacío.

La operación del DynaMIC es fácil y rápida de aprender. Para ser capaz de usar el instrumento tan rápidamente como sea posible. Usted debería familiarizarse por sí mismo con la preparación así como con las funciones básicas del DynaMIC. Al hacer esto lea cuidadosamente los siguientes Capítulos:

### Capítulo 3- Preparación para la operación

Aquí usted encontrará todos los pasos preparatorios necesarios para la aplicación del instrumento.

### Capítulo 4- Temas fundamentales de Operación

Este le da a usted un concepto operacional del DynaMIC y una visión general de algunos pasos importantes que ocurren una y otra vez durante la operación.

## **Capítulo 5-1 Medición de dureza**

Todos los pasos de operación requeridos durante el procedimiento de medición son mostrados aquí.

## **Capítulo 5-2 Almacenamiento de Datos (Solamente para DynaMIC DL)**

La versión básica del DynaMIC no tiene estas funciones. Usted aprende cómo almacenar datos y cómo examinar, editar y borrar datos almacenados. Usando la Tarjeta de Memoria Especial usted puede también recargar los datos almacenados en el DynaMIC DL.

## **Capítulo 6- Configuración**

Este le da a usted información sobre posibilidades adicionales referente al ajuste del instrumento.

## **Capítulo 7- Documentación**

Usted puede documentarse sobre los valores medidos conectándose a la impresora o transfiriéndolos a la computadora usando un programa especial y luego evaluarlos. Varias posibilidades son disponibles para su salida impresa.

## **Capítulo 11- Interfaz y periféricos. (Solamente para DynaMIC DL)**

En este Capítulo usted aprenderá todo, usted necesita conocer sobre la conexión del DynaMIC a la computadora o a la impresora. Usted puede con el control remoto trabajar por una computadora.

## **Capítulo 12- Método de rebote para las pruebas de dureza**

El apéndice le suministra con información ir más allá de las instrucciones operativas reales y trata con hechos acerca de la conversión de valores de dureza en otra escala, método rebote, tratamiento del material de prueba así como también la evaluación estadística de la medición.

### **1.3 Presentación de este Manual**

Para hacer más fácil el uso de este Manual, los pasos de operación, listas, notas, etc. son siempre puestos de la misma forma. Por esta vía usted será capaz de encontrar rápidamente información individualmente.

Los pasos de operación en las funciones individuales son siempre completamente descritos de manera que usted inmediatamente será capaz de trabajar con la función que requiera.

## Pasos de operación

Los pasos de operación son mostrados en la siguiente forma:

- ...
- ...

## Listado

El listado es hecho como sigue:

- ...
- ...

## Nota y símbolos de atención

Usted encontrará el símbolo siguiente cuando exista algo especial para ser observado al operar con el instrumento.

### NOTA:

La información requerida como aviso de cualquier error será identificada con el símbolo:

### Atención:

## 1.4 Condiciones para pruebas de dureza

El presente manual de operaciones proporciona las instrucciones esenciales para la operación del DynaMIC. Además existen series de factores las cuales afectan los resultados de la prueba. Como una descripción de estos factores podría elevar más el ámbito de este manual, dejando describir solamente las 3 condiciones más importantes como siguen a continuación.

- Entrenamiento del operador.
- Conocimiento sobre los requisitos técnicos especiales.
- Selección adecuada de la prueba señalada.

## Entrenamiento del operador

Para la aplicación confiable de una prueba de dureza, el entrenamiento adecuado en el campo de prueba del material es requerido.

La manera adecuada de entrenamiento significa por ejemplo, suficiente conocimiento sobre:

- Pruebas de dureza en materiales metálicos.
- Efectos de las propiedades del material, específicamente en la estructura del material, en la prueba y en la selección conveniente de la prueba de dureza.
- Los problemas de compatibilidad o de diferencia de dureza tales como Vickers, Rockwell y Brinell.
- Efectos en la superficie final del valor de dureza.
- Efectos en el resultado del valor de dureza determinado.

Por favor no olvide además leer las instrucciones en el Capítulo 1.5.

**Atención:** Insuficiente conocimiento sobre los factores antes mencionados pueden causar incorrectos resultados de prueba y así podría tener imprevistas consecuencias.

### **Los requisitos de prueba técnica**

Cada prueba de dureza es sujeta a ciertos requisitos técnicos, los más importantes son:

- Determinación del tipo de prueba.
- Selección de la técnica de prueba adecuada.
- Consideración de las propiedades del material.
- Determinación de los límites de evaluación.

### **Selección adecuada de la configuración de prueba**

Esta es una tarea para una persona responsable de entrenar al operador sobre los requisitos de pruebas técnicas. Además la interpretación clara y completa correspondiendo a especificaciones de prueba es urgentemente requerida.

La información sobre el método y especificaciones de prueba pueden ser entre otras obtenidas desde institutos diferentes, compañías industriales y autoridades.

## **1.5 Notas importantes para la dureza evaluada con el DynaMIC**

En el siguiente bloque de información usted encontrará un resumen de los requisitos de pruebas técnicas más importantes que usted tiene siempre que obedecer para asegurar medidas correctas.

### **Material de prueba**

Las superficies deben siempre estar libres de cualquier impureza (aceite, polvo, etc.) y herrumbre. La superficie áspera no debería exceder 10 micrómetros. Pula todas las superficies ásperas, por ejemplo usando nuestro pulidor MIC 1060 (favor remítase al Capítulo 2.2 Accesorios Recomendados).

Los objetos de prueba pesando por lo menos 5 kilogramos pueden ser probados sin ningún soporte adicional, los objetos de prueba pesando menos necesitan un soporte de base los cuales tienen que ser fijos. Por favor use soportes grandes, inflexible de metal para este propósito.

Los objetos de prueba deberían tener una pared de grosor por lo menos de 20 milímetros. El instrumento MIC 10 UCI es recomendado para objetos de prueba con un grosor más delgado que la pared.

**Atención:** Cualquiera de los objetos de prueba flexibles o estáticos puede causar error en la medida. Por favor también remítase al Capítulo 12.3.

### Método Rebote

El método por rebote es un método dinámico con alta reproducibilidad en las mediciones. El Método por Rebote no reemplaza las pruebas de dureza clásicas según Brinell o cualquier otro método estándar pero el método por rebote forma un complemento, rápido y confiable para ello.

En este Método la energía restante del cuerpo de impacto después del rebote desde la superficie del material es medida. Note que la pérdida de energía ocurrida también depende de las propiedades mecánicas del material en cuestión, principalmente en módulos elásticos de Young.

La comparación directa con los resultados desde las mediciones de dureza estandarizadas de acuerdo al material es por lo tanto imperativo para la evaluación de precisión de las mediciones en el método por rebote, esto significa:

**Atención:** Es absolutamente necesario calibrar el DynaMIC para el material de prueba en base a los grupos de material interno.

Para este propósito, la calibración solamente tiene que ser realizada una vez, para almacenar y renombrar o situar la calibración.

El grupo de material para aceros de baja aleación o sin aleación se encuentra presente en el instrumento como un ajuste predeterminado. Se debe verificar la calibración de vez en cuando (remítase al Capítulo 9.1. *Verificaciones de la función*).

Para más detalle del método por rebote, por favor también lea el Capítulo 12.1.

**Atención:** No es recomendable realizar dos mediciones de dureza en la misma posición de prueba, de lo contrario errores de medición pueden ocurrir debido al endurecimiento de la superficie. La distancia entre las posiciones de prueba debe ser por lo menos de 3 mm.

## Conversión del valor de dureza

La conversión del valor HL en escala estándar de dureza es realizada dependiendo del grupo del material, en un inicio se definió en tablas de conversión. La conversión de los valores de tensión está hecha según el DIN 50150.

El usuario deberá realizar conversiones si:

- El método de prueba especificado no puede ser aplicado (Ejemplo: porque este no es el adecuado instrumento de prueba).
- No es posible tomar las muestras requeridas para el método de prueba especificado.

Por favor observe las restricciones para conversión en DIN 50150. Para más detalles lea el Capítulo 12.2.

**Atención:** Las calibraciones equivocadas u inaceptables o ilegales conversiones pueden causar errores graves en la interpretación del resultado de medición.

## Protección contra humedad

**Atención:** Solamente use el DynaMIC DL (Versión del registrador de datos) en un medio ambiente seco y solamente limpio con un paño seco.

## Uso paralelo de la tarjeta de Memoria en MIC 10 y el DynaMIC

**Atención:** Si usted está trabajando con ambos, con el DynaMIC y con nuestro probador de dureza UCI MIC 10, por favor ponga atención a lo siguiente cuando esté usando la tarjeta de memoria.

Con el software versión 01.01.05 del MIC 10, una tarjeta de memoria que se encuentra por escrito, usando el DynaMIC serán sobrescritas por el MIC 20 sin ningún problema. Todos los datos almacenados serán perdidos.

Como el programa de versión 01.01.06 del MIC 10, un mensaje de error es mostrado cuando se usa la tarjeta de memoria del DynaMIC: el dato no puede ser leído o sobrescrito; puede decidir si quiere o no borrar el dato. Este también tiene aplicación en caso contrario al trabajar con el DynaMIC y usar una tarjeta de memoria escrita por el MIC 10.



# SUMINISTRO Y ACCESORIOS

2

Este Capítulo le informa a usted acerca de los accesorios disponibles para el DynaMIC (Básico y versión DL). Describe:

- Accesorios incluyendo el paquete estándar
- Accesorios recomendados
- Piezas de repuestos requeridas

## 2.1 Alcance del suministro

Símbolo de código de Producto	Descripción	Orden No.
DynaMIC D	Medidor de dureza portátil por rebote con despliegue digital incluyendo dispositivo de impacto Dyna D y el bloque de referencia de dureza MIC G38 con indicación de valor medido en HL, HV, HS, HB, HRB, HRC, N/mm <sup>2</sup>  o:  En adición:	34 658
DynaMIC D-DL	El equipo estándar incluye interfaz para la conexión de una impresora o la computadora así como también un registrador de datos con la tarjeta de lector de tarjetas y de memoria  o:	34 659
DynaMIC E	Medidor de dureza portátil por rebote con despliegue digital incluyendo dispositivo de impacto Dyna E y el bloque de referencia de dureza MIC D 62 con indicación de valor medido en HL, HV, HS, HB, HRB, HRC, N/mm <sup>2</sup>  o:  En adición:	34 662
DynaMIC E-DL	El equipo estándar incluye interfaz para la conexión de una impresora o la computadora así como también un registrador de datos con la tarjeta de lector de tarjetas y de memoria  o:	34 663
DynaMIC G	Medidor de dureza portátil por rebote con despliegue digital	34 660



incluyendo dispositivo de impacto Dyna G y el bloque de referencia de dureza MIC G38 con indicación de valor medido en HL, HV, HS, HB, HRB, HRC, N/mm<sup>2</sup>

o:

En adición:

DynaMIC G-DL	El equipo estándar incluye interfaz para la conexión de una impresora o la computadora así como también un registrador de datos con la tarjeta de lector de tarjetas y de memoria	34 661
	Cada uno incluyendo:	
DynaMIC	El instrumento básico	34 247
	o:	
DynaMIC DL	El instrumento básico con registrador de datos	34 358
Dyna D	Dispositivo de impacto con 3 mm (0.1") con punta de prueba esférica de carburo de tungsteno	34 248
	o:	
Dyna G	Dispositivo de impacto con 5 mm (0.2") punta de prueba esférica de carburo de tungsteno	34 549
	o:	
Dyna E	Dispositivo de impacto con punta de prueba de diamante	34 588
	o:	
Dyna 50	Conectando el cable para el dispositivo de impacto	34 329
	Prueba Ø 13.5 mm (0.5") para Dyna D and Dyna E	34 656
	o:	
	Prueba Ø 50 mm (2.0") para Dyna G	34 656
	Cepillo limpiador para Dyna D y Dyna E	34 634
	o:	
	Cepillo limpiador para Dyna G	34 618
MIC D 62	Bloque de referencia de dureza 620 HV 100 para Dyna D y Dyna E	34 393

	o:	
MIC G 38	Bloque de referencia de dureza 380 HV 100 para Dyna G	34 631
TZ 1-2	1 set ( 2 piezas) de celda seca Estuche de transporte	34 107 17 424
ZG	Botella de acoplante (100 cm <sup>3</sup> ) Instrucciones de operación en Alemán Informe de instrucciones de operación en Alemán o como una alternativa: Instrucciones de operación en Ingles Informe de instrucciones de operación en Ingles  Solamente para DynaMIC DL:	29 017 28 595 28 599  28 597 28 600
MIC 1000	Tarjeta de Memoria (1 pieza)	34 125

## 2.2 Accesorios recomendados

Símbolo de código de Producto	Descripción	Orden No.
Dyna 40	Porta equipo y Soporte de apoyo	34 526
TZ 1-2	1 set (2 piezas) de baterías de AlMn	34 107
NiMH 1-2	1 set (2 piezas) de celdas de NiMH, recargables	34 109
MIC 1090	Cargador rápido para baterías de NiMH y/o NiCd	34 212
MIC 300	Libro técnico en pruebas de dureza	28 837
MIC 1060	Conjunto pulidor para el tratamiento de la superficie	34 380
Dyna 41	1 set (5 piezas) de prueba para superficies cilíndricas	34 536
Dyna 42	1 set (5 piezas) de prueba para superficies esféricas  Solamente para DynaMIC DL:	34 539
TGDL/PC	Cable de transferencia de datos	13 647
GCH 1	Adaptador (Cambiador de Genero) para la conexión del cable TGDL/PC para una impresora en serie.	13 648
GCH 2	Adaptador (Cambiador de Genero) para la conexión del cable TGDL/PC para una impresora en serie Seiko DPU 411.	17 776
DynaSoft	Programa para generación y almacenamiento de tablas de conversión para los grupos de materiales	34 897

MIC 230 W	Programa para el almacenamiento del registrador de datos, generación para una tabla de calibración (Windows)	33 930
	Cada una incluyendo instrucciones de operación (Alemán/ Ingles)	28 535
MIC 1000	Tarjeta de Memoria (1 pieza)	34 125
MIC 1001	1 set (5 piezas) de Tarjeta de Memoria	34 126

### 2.3 Piezas de Repuesto requeridas

Símbolo de código de Producto	Descripción	Orden No.
	Cuerpo impacto D, nuevo	34 443
	Cuerpo impacto G, nuevo	34 596
	Cuerpo impacto E, nuevo	34 593
	Cuerpo impacto D o cuerpo impacto E, reposición en el cambio por el Departamento de Servicio	34 572
MIC D 62	Bloque de referencia para dureza 620 HV100	34 393
MIC D 62-MPA	Bloque de referencia para dureza 620 HV100, Certificado MPA	34 573
MIC G 38	Bloque de referencia para dureza 380 HV100	34 631
MIC G 38-MPA	Bloque de referencia para dureza 380 HV100, Certificado MPA	34 657
Dyna 50	Cable de conexión para el dispositivo de impacto	34 329
	Cepillo limpiador para Dyna D y Dyna E	34 420
	Cepillo limpiador para Dyna G	34 618
	Prueba Estándar para dispositivo de impacto D y E	34 312
	Prueba para dispositivo de impacto D y E, $\varnothing$ 13.5 mm (0.5")	34 656
	Prueba para dispositivo de impacto G	34 569
	Prueba para dispositivo de impacto G, $\varnothing$ 50 mm (2.0")	34 634
ZG	Botella de acoplante (100 cm <sup>3</sup> )	29 017



# PREPARACION PARA LA OPERACIÓN

# 3

Para preparar el DynaMIC para la operación, se debe realizar lo siguiente:

- Verificar el suministro de batería.
- Conectar el dispositivo de impacto.

## 3.1 Suministro de Batería

El DynaMIC es operado con baterías o acumuladores. Para esto se necesitan dos baterías de 1.5V AA (Mignon):


- No – recargable (AlMn) o
- Recargable (Niquel- Cadmio o Niquel- Metal- Híbrido)

Nosotros recomendamos el uso de baterías Niquel- Cadmio o Niquel- Metal- Híbrido porque el tiempo de operación es aumentado al 60 %.

### El uso de baterías o acumuladores

Usted puede insertar baterías (AlMn) o acumuladores (NiCD, NiMH) en el compartimiento de la batería.

- Afloje los tornillos en el compartimiento de la batería (por ejemplo con una moneda).
- Abrir el compartimiento de la batería.
- Insertar las baterías, observando la polaridad correcta (Este es marcado en el compartimiento de la batería).
- Atornille la cubierta posterior en el compartimiento de la batería.

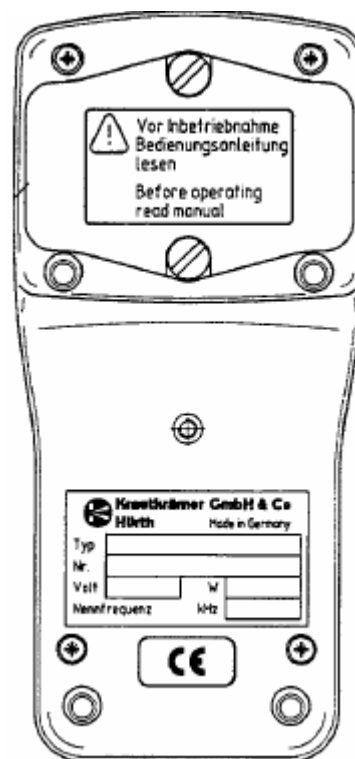

**NOTA:** Si usted no va a usar el instrumento para un más largo periodo de tiempo, remueva las baterías desde el compartimiento.

Cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo, el símbolo siguiente aparecerá en la pantalla del DynaMIC tan pronto como conecte el instrumento:



Si este símbolo aparece, usted debe inmediatamente cambiar las Baterías. El DynaMIC es automáticamente desconectado si las baterías son demasiadas bajas para garantizar una operación de medición confiable.

Cuando las mediciones están hechas en localizaciones remotas, una serie de repuesto de baterías siempre debería estar disponible.

Para más información relacionada con las baterías y los acumuladores, por favor lea el Capítulo 8.1.


**NOTA:** Las baterías usadas o defectuosas son desecho especial y deben ser desechadas como provistos por la ley.

### 3.2 Conectando el Dispositivo de Impacto

Para preparar el DynaMIC para la operación, usted tiene que conectar el dispositivo de impacto adecuado.

Los siguientes dispositivos de impacto están actualmente disponibles:

- **Dyna D.** Dispositivo de impacto estándar para la mayoría de los materiales.
- **Dyna G.** Dispositivo de impacto para prueba de objetos sólidos, ejemplo fundiciones, falsificaciones.
- **Dyna E.** Dispositivo de impacto para rangos de dureza por encima de 650 HV.

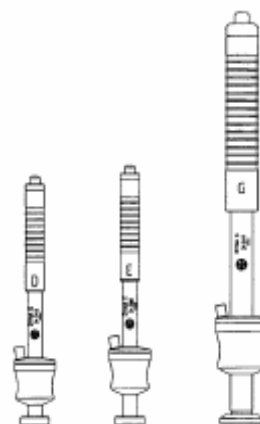

**Atención:** El dispositivo de impacto Dyna G puede ser solamente usado por encima de un máximo valor de dureza en el material de 650 HB, de lo contrario el cuerpo de impacto pudiera ser destruido.

Una prueba de acoplamiento mayor (diámetro 50 mm) está disponible para el dispositivo de impacto Dyna G para una medición estable más grande, y piezas de trabajo planas.

Si usted está midiendo objetos de prueba con las superficies curvas, puede usar diferentes formas de acoplamiento -para radios desde 10 hasta 30 mm cada uno- para mejorar la colocación de los dispositivos de impacto Dyna D y Dyna E:


- **Dyna 41** Para superficies cilíndricas y cilíndricas – hueca.
- **Dyna 42** Para superficies esféricas y esféricas – hueca.

**Atención:** Cuando se usan acoplamientos con los diámetros R 10-15 y R 14,5-30, note que para cargar el dispositivo de impacto: No tensione el dispositivo de impacto presionando el tubo de carga " en el aire " solamente presionándolo contra su dedo por ejemplo colocando el dispositivo de impacto en la superficie del objeto de prueba.


Asegúrese de presionar el dispositivo de impacto en otro punto al intentar la medición (superficie de dureza).

El DynaMIC es desconectado.

- Conecte el cable en el dispositivo de impacto observando los marcadores rojos.

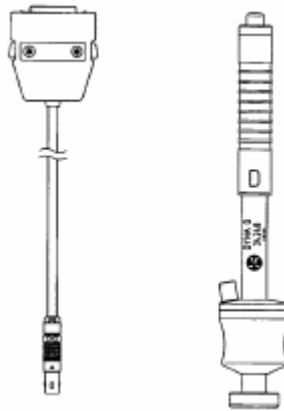

- Atornille el compartimiento adecuado si es necesario , por ejemplo al medir las superficies curvas
- Conecte el enchufe en el dispositivo de impacto al conector del DynaMIC.

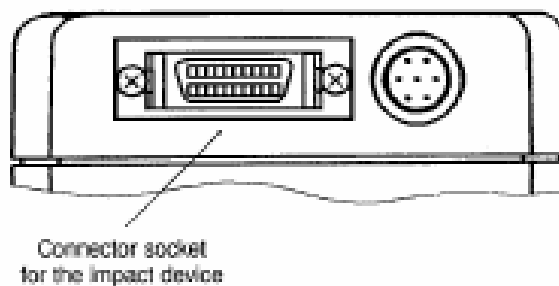

- Encendiendo el instrumento.

El DynaMIC está ahora listo para la operación.

**NOTA:** Siempre desconecte el DynaMIC cuando el dispositivo de impacto es reemplazado o conectado

Usted encontrará todas las funciones de las teclas (ejemplo conectando o desconectando) en el Capítulo 4.2






# TEMAS FUNDAMENTALES DE OPERACIÓN

## 4

Es absolutamente necesario que usted lea el siguiente Capítulo antes de trabajar con el DynaMIC. Este contiene información sobre:

- Pantalla.
- Teclado pequeño.
- El concepto operacional los cuales necesitará una y otra vez.
- Usando el dispositivo de impacto.

### 4.1 Pantalla

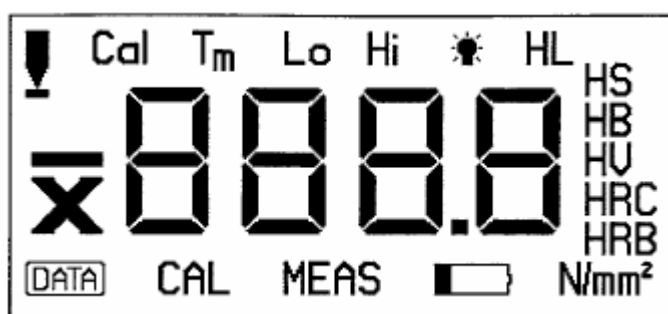

La pantalla consiste en los siguientes campos:

#### El valor medido mostrado

El valor de dureza medido es mostrado en grandes dígitos. Este campo también muestra los valores ajustados, los códigos de error y el texto.

#### Escala de dureza


Las escalas de dureza al ser seleccionadas son mostradas a la derecha del valor medido.

HL  
HS  
HB  
HV  
HRC  
HRB  
N/mm<sup>2</sup>

HL	Leeb
HS	Shore
HB	Brinell
HV	Vickers
HRC	Rockwell C
HRB	Rockwell B
N/mm <sup>2</sup>	Tensión


## Estado mostrado

El estado actual del DynaMIC es mostrado en el campo debajo del valor medido:

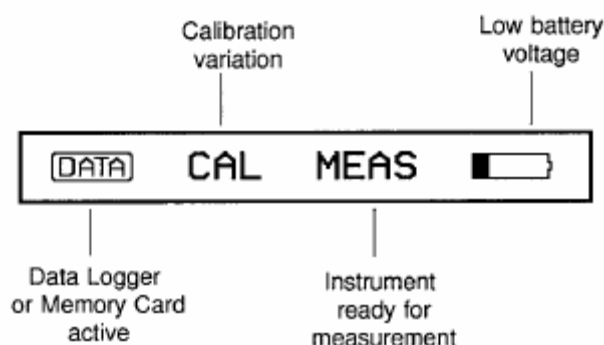

## Pantalla de ajustes

Los ajustes actualmente activos del DynaMIC son mostrados en el campo de arriba del valor medido.

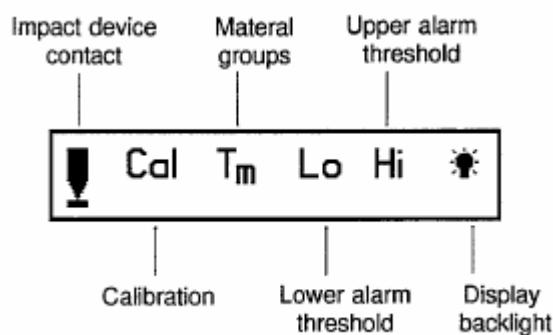

En la izquierda al lado del valor de medición:











Lectura promedio

**NOTA:** Usted encontrará una visión general de todos los símbolos de la pantalla en el plegado fuera de la página.

## 4.2 Teclado

La siguiente tabla proporciona información general de la operación del teclado del DynaMIC, sin embargo, se debe leer la descripción de los pasos de operación individual en el Capítulo 5.

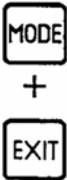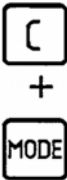Tecla	Descripción
	Encender el DynaMIC / Seleccione el próximo nivel o El siguiente paso del programa
	Valores ajustados (incremento)/ Selección entre la pantalla de una lectura simple y la lectura promedio
	Valores ajustados (decremento) / Selección de la escala de dureza requerida
	Borra las lecturas y los ajustes / Borra los mensajes de error / Reinicia la función a la configuración predeterminada
	Cierra el ajuste de medición / Almacena el ajuste de la medición (Versión DynaMIC DL)/ Regresa al nivel de MEDICION
	Acceso para el ajuste de medición activa / Solamente para DynaMIC DL: Acceso para ajustes de medición almacenados / Salida impresa de datos / Transferencia de datos a la PC
	Apagar el DynaMIC
	Configurar el DynaMIC

### 4.3 Concepto operacional


**NOTA:** Usted encontrará una visión general de los niveles de control del operador que siempre le ofrecerán ayuda rápida de orientación si usted tiene cualquier problema operativo.


#### Nivel de medición

Después de encenderse, el DynaMIC automáticamente se posiciona en el nivel de medida: el instrumento está listo para llevar a cabo las mediciones.


Este estado es indicado por "MEAS" en la pantalla. El valor medido es inmediatamente mostrado después que la medida ha se ha realizado.


### Teclas y en el nivel de medición

En este nivel, usted alternativamente puede cambiar de decisión entre la indicación del valor solo medido y la media aritmética actual (  $\bar{x}$  antes de la lectura) con .

Use  para seleccionar la escala de dureza requerida (mostrado a la derecha de la lectura).

### Cambiando entre Niveles

Con  usted puede cambiar desde la medida para el nivel de conjunto. Un regreso directo para el nivel de medida puede ser hecho desde cualquier función.

- Presionando 
- Simplemente llevando a cabo una medición



### Configuración de Medición

Un número de subniveles son usados por los parámetros de ajuste del instrumento:

- Calibración
- Valor de calibración
- Grupos de material
- Umbral inferior de la alarma (Lo)
- Umbral superior de la alarma (Hi)
- Luz trasera en pantalla

Usted puede seleccionar funciones individuales uno por uno con .



### Teclas y en ajuste de nivel

En estas funciones usted será capaz de cambiar los ajustes con  .





### Variación de las configuraciones

Usted tiene las siguientes posibilidades de ajuste con funciones teniendo un rango amplio (ejemplo: el valor de calibración).

## Variación por 1 paso




- Brevemente presione  ó .
- El ajuste aumenta o disminuye por 1

## Ajuste acelerado o desacelerado

- Mantener  ó  presionado.
- El ajuste es acelerado.
- Si, durante el ajuste acelerado, la tecla es presionada, i.e. presionando ; la tecla  es usada o viceversa, el ajuste es disminuido.
- Tan pronto como usted suelte la tecla, el ajuste estará acelerado otra vez.

## El ajuste sobre un rango amplio

Si se cuenta con amplio rango, se puede también cambiar la configuración en pasos más amplios por igual.

- Mantener  ó  presionadas y simultáneamente presione .

## Reiniciando funciones de configuración

En el nivel de ajuste usted puede reanudar todas las funciones a sus configuraciones predeterminadas después de que usted lo haya cambiado.

- Seleccione la función y presione .

**NOTA:** Las funciones del umbral Hi y Lo de las alarmas no son reanudadas para su ajuste predeterminado pero cambian completamente.

## Función de bloqueo

Para aumentar la confiabilidad operacional del DynaMIC, usted puede desconectar ciertas funciones o inhabilitar su variabilidad si usted usualmente no lo requiere para sus mediciones.

## Desconectando

- Todas las escalas de dureza exceptuando la requerida.
- Función de almacenamiento de datos (Versión DynaMIC DL).
- Tarjeta de Memoria (Versión DynaMIC DL).

### Inhabilitar variación de


- Calibración.
- Grupos de material.
- Umbral Superior (Hi) e Inferior (Lo) de la alarma.

Por favor diríjase al Capítulo 6 *Configuración* para la operación de esta función bloqueada.

## 4.4 Manejo del Dispositivo de Impacto


Asegúrese que usted use el dispositivo de impacto adecuado y la prueba apropiada para su aplicación (por favor también diríjase al Capítulo 3.2).

**Atención:** El dispositivo de impacto Dyna G puede ser solamente usado para un valor máximo de dureza del material de prueba de 650 HB. De lo contrario, el dispositivo de impacto puede ser destruido.

- Encender el DynaMIC con .
- Cargue el dispositivo de impacto empujando el tubo de carga hasta el final directo hasta el límite y moverlo lentamente de regreso a la posición de inicio otra vez.
- Coloque el dispositivo de impacto verticalmente sobre la superficie de prueba y prénselo ligeramente contra la superficie con una mano.
- Presione el botón de liberación encima del dispositivo de impacto con el dedo índice de su otra mano

Tan pronto como el cuerpo de impacto toca la superficie de prueba, el símbolo de contacto aparece en la pantalla:



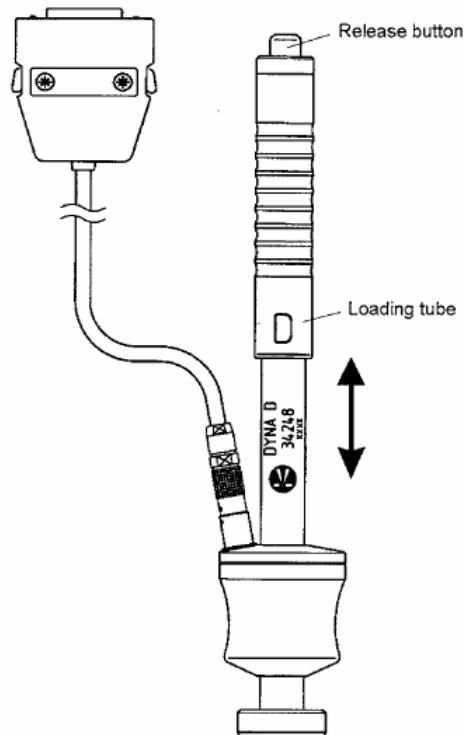

Una señal acústica señala que la medida ha sido efectuada.

El dispositivo de impacto puede ser despegado. Por favor no cargue el dispositivo de impacto en la posición de prueba actual pero si en otro punto (ejemplo: la mesa u otra posición en la prueba objeto). Habiendo hecho esto, coloque el dispositivo de impacto en la posición de medida para una medición más.

**Atención:** No coloque el cuerpo de impacto dos veces en la misma posición de prueba, de lo contrario errores de medición pueden ocurrir debido a la dureza de la superficie. La distancia entre las posiciones de prueba debería ser de al menos de 3 mm.

## Dyna 41 y Dyna 42

El Dyna 41 y Dyna 42 facilitan mejor la colocación de los dispositivos de impacto Dyna 41 y Dyna 42 en superficies curvas. La prueba tiene una geometría especial debido a la independencia de dirección del DynaMIC. Cuando se usan superficies cilíndricas R 10-15 y R 14.5-30 al igual que superficies esféricas R 10-15 y R 14.5-30 por favor note lo siguiente:

No tensione el dispositivo de impacto presionando el tubo de carga " en el aire " solamente presionado contra su dedo por ejemplo colocando el dispositivo de impacto en la superficie del objeto de prueba.

Esto tiene aplicación sólo para los diámetros citados anteriormente.





## 5.1 Medición de Dureza

El siguiente Capítulo le dice cómo hacer mediciones de dureza con el DynaMIC y le informa acerca de los ajustes que usted puede llevar a cabo.

Si usted desea llevar a cabo mediciones en aceros de baja aleación o sin aleación, entonces no necesita ajustar el instrumento porque el DynaMIC es ajustado para este grupo de material como configuración predeterminado.


No obstante, usted debería seleccionar el grupo de material correspondiente en cada caso o llevar a cabo una calibración del instrumento si usted desea medir aceros de aleación alta tales como metales no ferrosos. En lo que a este respecta, favor de referirse a “Midiendo otros materiales”.

Los procesos de medida real y de ajuste (escala de dureza, el umbral de alarma) son los mismos en ambos casos.

### Encendiendo el instrumento y leyendo el número de versión del programa

— Usted puede encender el DynaMIC con .

El DynaMIC automáticamente lleva a cabo un auto chequeo del sistema. Lo siguiente es entonces mostrado por aproximadamente 2 segundos:

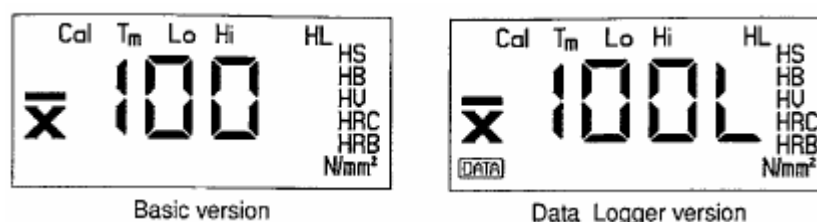


En la mitad de la pantalla usted puede ver el código de versión del programa de su instrumento. Los tres últimos dígitos del número de versión son mostrados, ejemplo: 01.01.00 (los primeros dígitos son los identificadores del hardware que usted no necesita para identificar su instrumento).

L indica la versión del registrador de datos como la versión activa del instrumento. Adicionalmente, usted ve las escalas de dureza en la derecha y los símbolos de pantalla en lo alto de la pantalla.



**NOTA:** Si existe un error en el sistema, este será indicado por un código de error en la pantalla. Usted encontrará la falla de los códigos de error en el Capítulo 9.2 Localización de fallas.

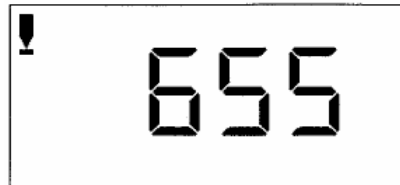Si el dispositivo de impacto es conectado, el DynaMIC subsecuentemente mostrará por aproximadamente 1.5 segundos el número total de medidas llevada a cabo usando este dispositivo de impacto, por ejemplo:




Esta pantalla siempre le da una visión general del estado del dispositivo de impacto correspondiente. Usted puede leer más acerca de éste en el Capítulo 8. Mantenimiento y Reparaciones.

**NOTA:** Usted puede reanudar esta pantalla a 0 por:

- Presionando  mientras el número total está siendo mostrado.
- La pantalla relampaguea.
- Presione  una vez más.
- El mostrador es reanudado a 0.


Después, el instrumento dará un pequeño tono de señal indicando que está listo para la medición:

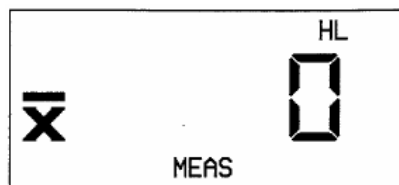

Este estado del instrumento es indicado por MEAS en la pantalla.

Si no está el dispositivo de impacto conectado, el símbolo de contacto en la izquierda de la pantalla relampagueará:



**NOTA:** Si la versión del registrador de datos está siendo usada y el registrador de datos es activado o la tarjeta de Memoria es insertada, aparecerá por el siguiente símbolo de estado en la pantalla: 

Los ajustes de todos los valores de función son los mismos como antes de que el instrumento estuviese apagado.

**NOTA:** Si la tarjeta de parámetro es insertada cuando encienda el DynaMIC, todos los ajustes del instrumento automáticamente serán cargados desde el instrumento. Por favor refiérase a la pág. 30.

## Apagando el instrumento

Usted puede apagar el DynaMIC usando la combinación de la tecla.

— Simultáneamente presione  y .

Los valores de ajuste de la función son salvados.

## Desconectando el instrumento automáticamente


El DynaMIC automáticamente se desconectará después de 3 minutos de poca operación, i.e, ninguna de las mediciones o ajustes han sido llevados a cabo.



Esto ahorra energía y aumenta la vida útil evitando un consumo de corriente innecesario.

## Ajustando la luz de fondo en la pantalla

Usted puede ajustar la luz de fondo en la pantalla.

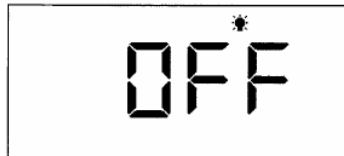Presione  hasta que la indicación siguiente sea mostrada.



— Usted puede conectar la luz de fondo de la pantalla usando  ó .

— Presione  ó  si usted desea regresar al nivel de medición.

La luz de fondo de la pantalla es automáticamente desconectada después de cierto periodo de tiempo, si usted no ha llevado a cabo ninguna medición o ajustes. Usted puede determinar ese periodo de tiempo. Por favor refiérase al Capítulo 6 *Configuración*.


**NOTA:** El tiempo de operación disminuye cuando la luz de fondo de la pantalla es usada!

## Seleccionando el valor de medición en pantalla


En sus medidas usted puede seleccionar entre la pantalla de solo lectura o la pantalla de la media aritmética actual calculada de lecturas continuas.

Usted puede cambiar la pantalla en cualquier momento, aún durante la medida.

— Seleccione el nivel de MEDICION.

— Use  para cambiar entre las dos alternativas.

Si usted selecciona la lectura promedio, usted verá  $\bar{x}$  mostrado antes de la lectura.

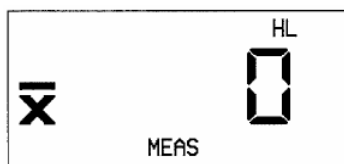

## Seleccionando la escala de dureza

La escala predeterminada por la pantalla de los resultados de la medición es HL.

Además de esto, usted puede tener los valores medidos de dureza mostrados en las siguientes escalas de dureza:

- **HS**          Shore
- **HB**          Brinell
- **HV**          Vickers
- **HRC**        Rockwell C
- **HRB**        Rockwell B
- **N/mm<sup>2</sup>**      Tensión

— Seleccione el nivel de medición.

La escala de dureza actualmente activa (e.g. HL) es mostrada detrás del valor medido.

Usted puede seleccionar la escala de dureza en la secuencia anterior.

— Presione .

La escala de dureza seleccionada nuevamente es indicada en la pantalla.

Usted puede seleccionar otra escala de dureza también durante el proceso de medición. La lectura mostrada es entonces convertida; los umbrales determinados de alarma son también convertidos de acuerdo a la nueva escala de dureza.

**NOTA:** Usted encontrará más información acerca de la conversión en el Capítulo 12.2 *Conversión de valores de dureza*.

**NOTA:** Si la lectura mostrada está fuera del rango de la escala de dureza recientemente seleccionada, el mensaje OFL (desbordamiento) o UFL (subdesbordamiento) estará mostrado y la indicación de la escala de dureza relampagueará.


— Seleccione otra escala de dureza o presione  dos veces para borrar la lectura.


Después la escala de dureza se ha variado, los umbrales determinados son desactivados si el rango correspondiente se excede.



## Ajustando los umbrales de alarma

Esta función es útil para identificar valores medidos que excedan o que caen debajo de valores definidos del límite. Usted puede colocar el umbral de alarma superior e inferior para obtener una señal de alarma visual y acústica siempre y cuando estas tolerancias sean excedidas.

### Umbral inferior de alarma

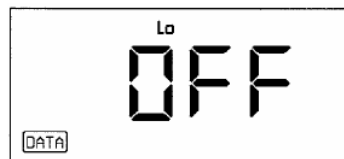Presione  hasta que la función LO (umbral inferior) aparezca en la pantalla.



—   ajusta el umbral de alarma.

Esto es mostrado en la misma escala de dureza como seleccionado en el nivel de medición, por ejemplo:






Si el valor medido cae debajo el umbral de alarma determinado durante el proceso de medición, una señal con tono es dado dos veces y uno relampagueante LO el símbolo aparecerá en la pantalla.

## Umbral de alarma superior

- Presionando  una vez más usted va desde la función LO hasta la función HI (Umbral de alarma superior)




- Coloque el umbral de alarma superior con  , por ejemplo:

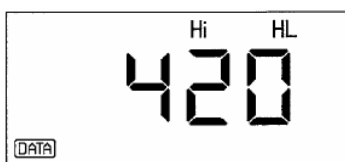

El ajuste está hecho en la misma escala de dureza como fue seleccionado en el nivel de medición.

Si el valor medido excede el umbral de alarma determinado durante el proceso de medida, un tono de señal es dado dos veces y uno relampagueante HI el símbolo aparecerá en la pantalla.

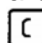**NOTA:** Usted puede cambiar el umbral de alarma completamente de nuevo seleccionando la función correspondiente y presionando .

**NOTA:** Los umbrales de alarma determinados se convierten automáticamente en los valores nuevos correspondientes cuando la escala de dureza es cambiada. Los umbrales de alarma son desactivados si el rango se excede.

**Atención:** Es imperativo que los ajustes del umbral de alarma sean revisados o reajustados en los siguientes casos:

- Si el ajuste de grupo del material se ha variado.
- Si el tipo de conversión (DynMIC, ASTM E 140, DIN 50 150) se ha variado.
- Si el dispositivo de impacto se ha variado.

## Llevando a cabo la medición

Usted puede hacer mediciones en acero de baja aleación o sin aleación directamente con el ajuste predeterminado del instrumento – i.e sin seleccionar otro grupo del material.

Porque los grupos de material son predeterminados para aceros de baja aleación o sin aleación.

- Esté seguro que el dispositivo de impacto se conecte para el DynaMIC.
- Encender el instrumento.
- Cuando el instrumento se enciende al momento, usted puede llevar a cabo la medición de cualquier función sin tener que seleccionar el nivel de medida de antemano.
- Seleccione el valor medido requerido en la pantalla (solo lectura o lectura promedio) y la escala de dureza, y coloque el umbral de alarma si es necesario.
- Empuje el tubo de carga del dispositivo de impacto hasta el límite y coloque el dispositivo de impacto verticalmente encima del material de prueba.
- Presione el botón de liberación.

La punta del cuerpo de impacto es impulsada en contra de la superficie del material y los rebotes desde allí. La señal de contacto en la pantalla muestra el momento del impacto.

Una señal acústica indica el fin de la medición.



El valor de dureza medido es mostrado.

En muchos casos usted llevará a cabo una serie de mediciones y no medidas simples.

- La posición del dispositivo de impacto a otro punto en el material de prueba llevan a cabo una medición.

**Atención:** En esta conexión, por favor esté seguro de no colocar el cuerpo de impacto dos veces en la misma posición de prueba, de lo contrario errores de medición pueden ocurrir debido a la dureza de la superficie. La distancia entre las posiciones de prueba debería ser de al menos de 3 mm.

Además, no cargue el dispositivo de impacto en la posición de prueba real sino en otro punto (e.g. o en otra posición en el objeto de prueba).

- Usando  usted alternativamente puede cambiar entre la lectura sencilla y la lectura promedio.
- Usted puede cerrar una medición presionando .

Si usted está trabajando con la versión DL del DynaMIC y si el registrador de datos se activa, el conjunto de medición es ahora almacenada y el número del configuración de medición es mostrada (por favor refiérase al Capítulo 5.2 Almacenamiento de Datos).



Presione  para regresar al nivel de medición o llevar a cabo una medición nueva.

### Eliminando el último valor medido

Usted puede borrar una sola lectura sin abandonar la medición colocada.

— Presione .

El último valor medido relampagueará. Este aparece en la pantalla aún si usted ha seleccionado el modo promedio determinado.


— Presione  nuevamente.

La lectura se borra. Al mismo tiempo el promedio es automáticamente recalculado. Este se muestra si usted ha seleccionado el promedio de modo determinado.

Usted puede repetir esta secuencia con cada última lectura hasta que todas las lecturas hayan sido borradas.

**NOTA:** Tan pronto como la pantalla relampaguee, usted todavía puede abortar el proceso

— Simplemente llevando a cabo una más medida o también

— Presionando  para cerrar la medición ajustada.

### Visualización de la última lectura promedio


Usted puede también recordar el último promedio calculado después de la terminación de una medición ajustada.

Debido al hecho de que los últimos ajustes están siempre salvados en el instrumento, la lectura promedio está también salvada dentro del alcance del ajuste de calibración

— Presione .

La lectura promedio de la última medición aparece en la pantalla.


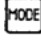

### Visualización de la medición ajustada y eliminando alguna lectura

Usted puede examinar la medición activa determinada durante la medida. No obstante, esto solamente tiene aplicación si usted todavía no ha cerrado el ajuste con .

**NOTA:** Con la versión DL del DynaMIC usted tiene acceso a los ajustes de medición ya almacenados. Por favor lea el Capítulo 5.2 *Almacenamiento de Datos*.

La pantalla muestra solo lecturas así como también su número total, sus lecturas excediendo el umbral, desviación estándar relativa absoluta y la lectura promedio actual. Usted tiene la posibilidad para directamente seleccionar y borrar una sola lectura. La desviación estándar y promedio es entonces recalculada.

## El procedimiento básico


Usted obtiene esta función vía ; seleccione todos los pasos individuales uno por uno para describir debajo usando . Si usted desea abortar la función y a continuar su medida, presione  o simplemente lleve a cabo otra medida.

La siguiente indicación de estado relampaguea en la pantalla con todos los pasos de esta función para indicar que ha interrumpido la medida y que puede continuar:


MEAS

## Verificando la lectura

Presione .

**NOTA:** Si el DynaMIC DL se usa y el almacenamiento de datos se activa, el número actual de archivo se muestra en este punto. Presione la tecla .


El número previo de lecturas aparece en la pantalla:

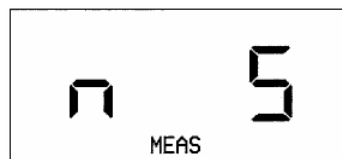




**Ejemplo:** 5 lecturas previas.

Presione .

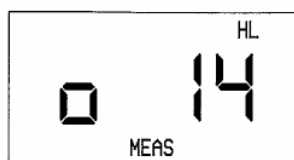La desviación estándar absoluta actual aparece en la pantalla:



Usted puede examinar la desviación estándar relativa (en por ciento) presionando  o :

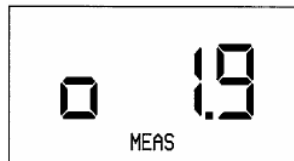


Usando  o , usted puede alternar el interruptor de un estado a otro entre ambas pantallas:




Más información de la desviación estándar usted la encontrará en el Capítulo 12.4.

— Presione .

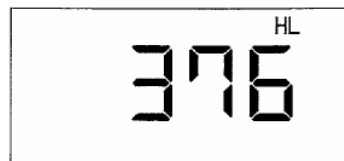La primera lectura de la medida activa determinada aparece en la pantalla:



Usted ahora puede examinar lecturas individuales en la secuencia de medida:

— Usted puede navegar a través de la medición ajustada con  . Usando  usted será capaz de recordar las lecturas consecutivamente hasta la última de ella.

El final de la medición ajustada se indica por un tono.

— Usted puede navegar hacia atrás con .

Si usted tiene el umbral de alarma determinado para su medida, su violación por la lectura recordada será indicada por un relampagueo del símbolo LO o HI.

## Eliminando lecturas


Usted puede borrar alguna lectura mostrada. El promedio entonces será recalculado.

— Cuando la pantalla muestra la lectura que usted desea borrar, presione .

La lectura mostrada relampaguea.

— Si usted presiona  otra vez, la lectura se borra.

Este se muestra en la pantalla como sigue:

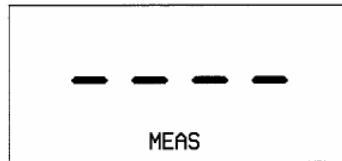


Después de esto, la lectura siguiente de la medición ajustada es mostrada.

### Cancelando la eliminación

Usted puede recuperar la lectura borrada.

- Navegue a través de la medición ajustada con hasta que la indicación para la lectura borrada reaparezca en la pantalla:

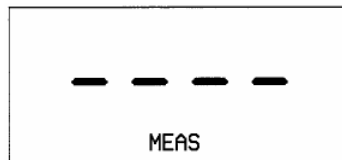

- Presione .


La lectura borrada aparece en la pantalla y relampaguea.

- Presione una vez más.

La lectura es ahora rescatada.


### Selección directa de una lectura desde la medición ajustada

- Si usted presiona nuevamente, el índice (posición en la medición ajustada) de la última lectura seleccionada será mostrada:

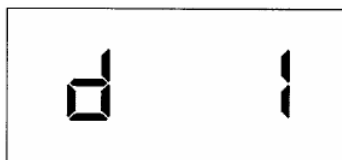


- Use para seleccionar el índice de la lectura que usted desea que sea mostrado.
- Luego presione .

La lectura seleccionada aparece.

— Presione  nuevamente.

El índice de la lectura que fue la última seleccionada reaparece.

### **Mostrando la lectura promedio**

— Si usted presiona  nuevamente, la lectura promedio actual de la medición ajustada aparecerá.

Si usted desea examinar la medida ajustada una vez más:

— Presione .

Usted regresará al primer paso dentro de la función (número de lecturas previstas).

Si usted desea salir de la función:

— Presione  o simplemente continúe con su medición.

### **Midiendo otro material**

Si usted desea llevar a cabo mediciones en acero de alta aleación o de otros materiales, e.g. metales no ferrosos, entonces usted debería ajustar el DynaMIC para el material requerido.

Para hacer esto, seleccione el grupo material adecuado de los 9 disposiciones en el DynaMIC (por favor refiérase a la visión general opuesta). Para mediciones de precisión, usted debería entonces llevar a cabo una calibración para el ajuste correcto.

Para la calibración usted necesitará una pieza de prueba hecha del mismo material teniendo una dureza conocida. En el curso del proceso de calibración, usted determina el valor de calibración los cuales usted necesitará para más medidas en ese material específico.

El valor de calibración es un valor adicional que hace un cambio subsecuente del ajuste de calibración más fácil. Como el valor de calibración no tiene relación física, este no tiene designación tampoco.

Debido al hecho de que usted pueda entrar directamente a este valor de calibración, solamente necesita para llevar a cabo la calibración una vez para un cierto material.

### **Seleccionando un grupo de material**

Los siguientes 9 grupos de materiales están disponibles (dependen desde el dispositivo de impacto usado, refiérase también a la página 12-5):


**NOTA:** Para el grupo de material 1 usted puede también hacer la conversión de acuerdo a DIN 50 150 o ASTM E 140.


Por favor diríjase al Capítulo 6, página 42. Para más información en conversiones, por favor lea el Capítulo 12.2 *Conversión de valores de dureza*.





No.	Grupo de material	Dispositivo de Impacto
1	Acero de baja aleación o sin aleación y acero de molde	D E G
2	Acero de herramienta	D E
3	Acero resistente a la corrosión	D
4	Hierro fundido de gris	D G
5	El hierro de molde esferoidal de grafito	D G
6	Aleaciones de molde de aluminio	D
7	Cobre	D
8	Bronce	D
9	Aleaciones de cobre forjado	D


**NOTA:** Con números 10-14 usted será capaz de ubicar sus propios grupos de materiales. Refiérase al Capítulo 12.5.

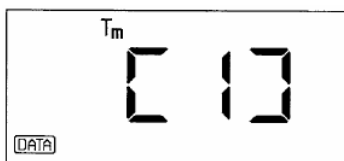
Primero usted tiene que seleccionar el grupo de material adecuado de los disponibles:

- Presione la tecla  para ir al nivel determinado y a obtener los grupos del material de la función de ahí (indicado por T<sub>m</sub>):



- Seleccione el número requerido con  .
- Presione  para regresar al nivel de medición.
- Llevar a cabo una medición ajustada de aproximadamente 5 mediciones sencillas en su material de prueba (correspondiendo a la medida descrita anteriormente en acero de baja aleación).
- Presione  para ir al nivel determinado y luego seleccionar la calibración de la función (indicado por Cal)

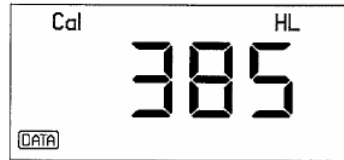



**NOTA:** Con la versión DL del DynaMIC (si el registrador de datos se activa) la medida ajustada es almacenada al principio después de presionar . Después de eso la pantalla citada anteriormente aparece.

El promedio actual de sus mediciones serán mostradas.

Sin embargo, este valor no es propio del valor conocido, el valor estándar real del material porque usted todavía no ha calibrado el instrumento.

Usted debe ahora hacer buena pareja del valor mostrado a los valores de dureza conocidos de su material de prueba.


— Con   usted puede aumentar o disminuir el valor mostrado (por favor refiérase al Capítulo 4, página 17, *Ajuste acelerado*).

Cuando el valor correcto está ajustado, el instrumento es calibrado por el material para ser medido.

El valor de calibración es automáticamente calculado de acuerdo al valor de dureza determinado.

— Presione .

El valor de calibración es mostrado:

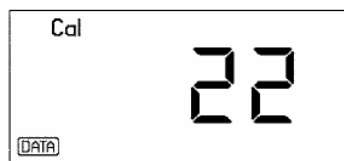


— Note abajo este valor de calibración.

Si usted tiene que llevar a cabo una calibración nueva para este material, usted puede entrar el valor directamente sin tener que llevar a cabo mediciones nuevas.

**Atención:** El valor de calibración solamente aplica para grupo de material seleccionado.

**NOTA:** La tarjeta de memoria hace la recalibración con la versión DL del DynaMIC considerablemente más fácil. Todos los parámetros de calibración y ajuste pueden ser almacenados en una Tarjeta de Memoria y han podido cargar en cualquier posterior tiempo insertando esta tarjeta (por favor refiérase a la página 37).

La variación de calibración es indicada por el símbolo de estado CAL en el modo de medición:

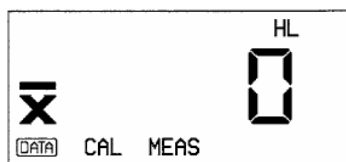

La calibración se salva cuando el instrumento es apagado.

Después de que usted haya ajustado el DynaMIC para el material a ser medido, usted puede llevar a cabo la medición como se describió anteriormente.

### Reanudando la calibración

Si usted desea reanudar los parámetros de calibración para la medición de acero de baja aleación después de haber calibrado para otro material, proceda como sigue:

- Presione hasta que el valor de calibración se muestre.
- Presione para reanudar el valor de calibración a 0.
- Presione una vez más y seleccione el grupo de material 1 en la función Tm.
- Presione si usted desea reanudar para el nivel de medición, o simplemente llevar a cabo una medición.


El instrumento es ahora calibrado para una medición estándar; el símbolo de estado CAL ya no es mostrado.

Si usted desea entrar a los parámetros de calibración para un material cuyo valor de calibración es conocido para usted, proceda como sigue:

- Presione hasta que el valor de calibración se muestre.
- Entre el valor de calibración conocido con .
- Seleccione el grupo de material correspondiente, e.g. [2]. Note que los grupos de material no están completamente disponibles para todos los dispositivos de impacto (refiérase a la página 29).



La variación de calibración es mostrada correspondientemente en el nivel de medida por CAL.

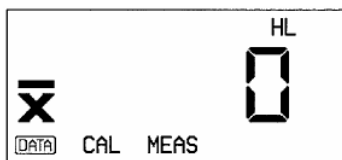

## 5.2 Almacenamiento de Datos (Solamente para DynaMIC DL)


El DynaMIC DL tiene un registrador de datos el cual permite almacenar directamente valores medidos y mostrarlo en el instrumento.

El dato almacenado de la medición ajustada puede ser:

- Visto en la pantalla.
- Eliminado
- Impreso por una impresora.
- Transferido a la PC con un programa especial.

Aparte de esto, las Tarjetas de Memoria le ofrecen a usted capacidades de almacenamiento ilimitadas ya que puede usar tantas Tarjetas de Memoria como usted requiera. A distinción del registrador interno de datos, la tarjeta de Memoria, usado como una tarjeta de parámetro, también le da la posibilidad adicional para:

- Cargar los ajustes del instrumento en el DynaMIC sin tener que llevar a cabo recalibración para las pruebas repetitivas.

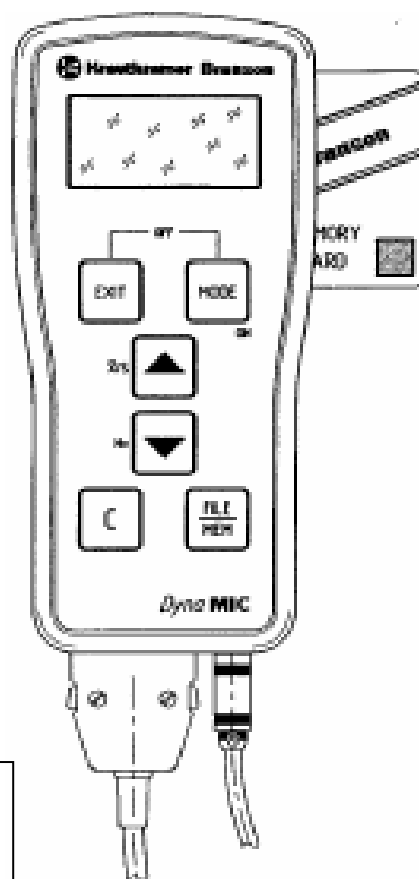


**NOTA:** Las posibilidades de imprimir los datos almacenados y transferirlos luego a la PC están descritas en el Capítulo 7 *Documentación*.



### Conectando el registrador de datos


En el ajuste predeterminado del DynaMIC DL el registrador de datos se desconecta. Para almacenar datos en el registrador de datos usted debe primero activarlo.


— Presione .

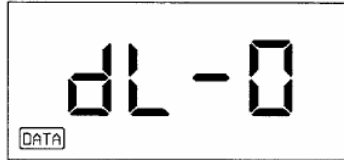Verá la siguiente en la pantalla:



— Con  ó  usted puede cambiar el ajuste.

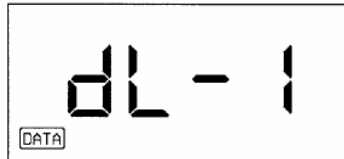

— Presione  para volver al nivel de medición, o simplemente lleve a cabo una medición

El registrador de datos es ahora activado. Ese ajuste es salvado aún después de que el instrumento haya sido desconectado. Usted puede reconocer que el registrador de datos es activado por la indicación de estado DATA en el modo de medida:



Si usted no desea almacenar toda la medición ajustada pero le gustaría llevar a cabo mediciones de prueba, entonces desconecte el registrador de datos nuevamente:

— Presione  y con   coloque dL-0 de nuevo.

**NOTA:** El DynaMIC no necesita ser activado cuando trabaja con la tarjeta de memoria. Simplemente inserte la tarjeta de Memoria.

Ambas posibilidades de almacenamiento (el registrador de datos y la tarjeta de memoria) pueden también ser inhabilitadas si usted no las requiere. Para más información, por favor diríjase al Capítulo 6 *Configuración*, pagina 44.

### **Almacenando una medición en el registrador de datos o en la tarjeta de memoria**

Con el DynaMIC DL usted puede llevar a cabo varias mediciones dentro de una medición ajustada y almacenarlas.


— Asegúrese que el registrador de datos se active.

Si usted desea trabajar con la tarjeta de memoria:

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que cierre correctamente.

El DynaMIC DL automáticamente almacena los datos en la tarjeta de memoria. El instrumento solamente accede al registrador interno de datos si no detecta alguna Tarjeta de Memoria.

**Atención:** Nunca use la tarjeta de memoria escrita por el DynaMIC cuando trabaja con el MIC 10 (levanta el programa de versión 01.01.05). Los datos son sobrescritos sin alguna advertencia. Por favor también refiérase a la pagina 39 de este Capitulo.

- Lleve a cabo sus mediciones.
- En el final de la medición ajustada presione .

La medición ajustada, incluida en el instrumento, se almacena en un archivo. El número de la medición ajustada aparecerá en la pantalla, por ejemplo:



El DynaMIC DL siempre almacena los datos para la siguiente localización libre de memoria.

Usted puede almacenar 255 mediciones en una medición ajustada. El registrador de datos tiene capacidad de almacenamiento por arriba de 1350 mediciones y la tarjeta de memoria una capacidad de 590 mediciones (con un número promedio de 10 lecturas por medición ajustada).

**NOTA:** Antes que los datos sean almacenados, el DynaMIC DL automáticamente inspecciona la capacidad de la memoria. Un mensaje de error aparecerá si existe insuficiente capacidad en la memoria. Por favor diríjase al Capítulo 9.2 *Localización de fallas*.

**Atención:** No remueva la tarjeta de Memoria mientras usted tiene acceso a los datos. La tarjeta pudiera ser dañada por eso.



### Visualización de la medición ajustada y eliminando las lecturas sencillas

Usted puede tener datos almacenados de una medición ajustada mostrada. Los datos siguientes son mostrados:

- La lectura promedio.
- El número de las lecturas sencillas
- Lecturas sencillas.
- La desviación estándar, absoluta y relativa.
- El rango, absoluto y relativo.
- El valor de calibración.
- Grupo de material.
- El umbral de alarma inferior (LO).
- El umbral de alarma superior (HI).
- El dispositivo de impacto.

Usted tiene la posibilidad de borrar las lecturas sencillas desde la medición ajustada, el promedio, la desviación estándar, y el rango son luego recalculados.

### El procedimiento básico

Usted tiene acceso a los conjuntos de medición almacenados por . Usted puede consecutivamente seleccionar individualmente datos de la medición ajustada almacenada con .

El símbolo de estado DATA relampaguea durante los datos examinados.

Usted puede regresar para el nivel de medición en cualquier tiempo simplemente para hacer otra medición.

### Seleccionando una medida ajustada



— Presione .

El número de la tarjeta aparecerá en la pantalla si la tarjeta de Memoria se activa (e.g. C001); dL – 1 es mostrado si el registrador de datos se activa.

— Presione .

El número de la medición ajustada que fue la última almacenada aparecerá.





— Con   seleccione la medición ajustada que a usted le gustaría ver.

## Mostrando la lectura promedio

— Presione  nuevamente.

El promedio, calculado en la base de todas las mediciones hechas en la medición ajustada, se muestra en la escala de dureza los cuales fueron seleccionados al almacenar:

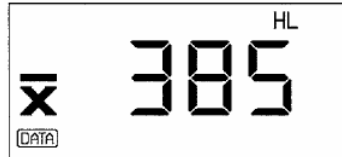


— La escala de dureza puede ser cambiada con . La nueva escala de dureza es almacenada.

— Con  usted puede reanudar la escala de dureza de regreso al ajuste original.

## Examinado solo las lecturas

— Presione  nuevamente.


La indicación para el número de mediciones almacenadas en la medición ajustada aparece en la pantalla:

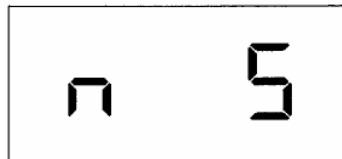


Ejemplo: 5 lecturas dentro de una medición ajustada.


— Presione  nuevamente.

La primera lectura de la medición ajustada almacenada se muestra en la misma escala de dureza como la lectura promedio:

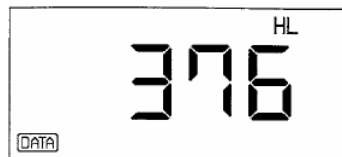

— Con  ó  usted puede mirar todas las lecturas de la medición ajustada:

 Muestra la lectura siguiente en la secuencia almacenada. Tan pronto como usted alcance la lectura de la medición ajustada, un tono se escuchará.

Con  usted puede seleccionar las lecturas en la dirección opuesta hasta que usted regrese al primer valor medido.

Si los umbrales de alarma fueron determinados durante la medición, se muestran con la lectura correspondiente (Lo o Hi encima de la pantalla).

### Eliminando las lecturas sencillas

Usted puede borrar una lectura mostrada. El promedio es luego recalculado.


— Presione .

La lectura mostrada relampaguea.

— Presione  nuevamente.

La lectura se borra.

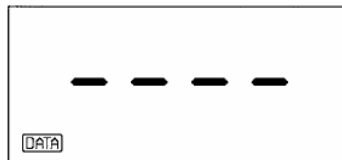

Esto es indicado por la siguiente pantalla:




Después de esto, la lectura próxima de la medición ajustada se muestra.

### Cancelando la eliminación

Usted puede rescatar la lectura borrada.

— Navegue a través de la medición ajustada con   hasta que la indicación de la lectura borrada aparezca en la pantalla nuevamente:

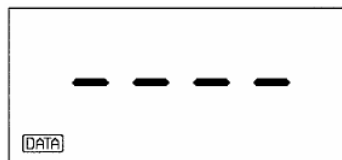

— Presione .

La lectura aparece en la pantalla y relampaguea.


— Presione  nuevamente.



### La lectura es ahora rescatada.

Selección directa de una lectura desde la medición ajustada

— Presione  nuevamente.

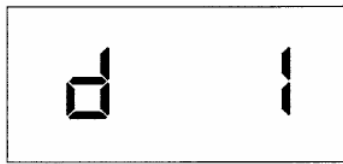El índice (posición en la medición ajustada) de la lectura que estaba seleccionada aparece.



— Con   seleccione el índice de la lectura que usted tiene el deseo de mostrar.

— Presione .

La lectura seleccionada aparece.


— Presione  una vez más.


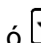
El índice de la lectura seleccionada de último aparecerá nuevamente.

### Mostrando la desviación estándar



— Presione  nuevamente.

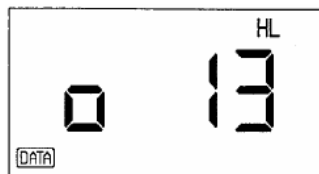La desviación estándar absoluta se muestra:



— Si usted presiona  ó , la desviación estándar relativa es mostrada en por ciento:




— Usando  ó  usted puede cambiar entre ambas pantallas.


### Mostrando el rango



— Presione  nuevamente.

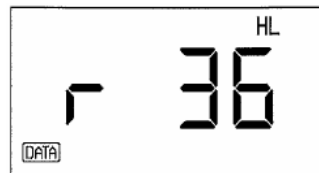El rango absoluto se muestra.

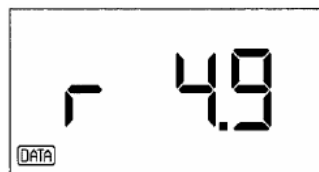

— Si usted presiona  ó , el rango relativo es mostrada en por ciento:



Usando  ó , usted puede cambiar entre ambas pantallas.

La información sobre la desviación estándar y el rango puede ser encontrada en el Capítulo 12.4.


### Examinando los ajustes del instrumento


En los pasos siguientes de esta función, los ajustes del instrumento aplicable para la medición son mostrados.

— Presione .


El valor de calibración se muestra e.g. para el invariado, La calibración predeterminada para acero sin impurezas y de aleación bajo.



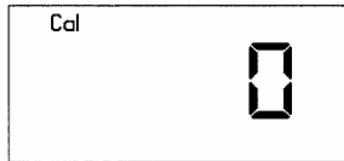


— Presione .

El grupo de material determinado se muestra:

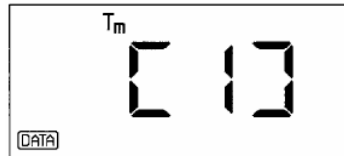


— Presione .

El umbral de alarma inferior se muestra, e.g.

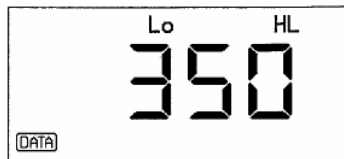


— Presione .

El umbral de alarma superior se muestra, e.g.

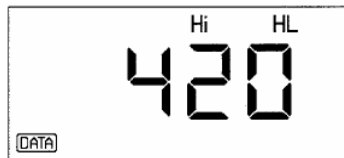


— Presione .


El dispositivo de impacto usado para la medición se muestra:

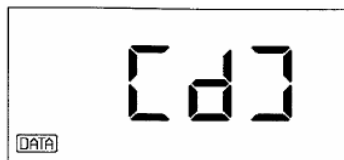





- Dispositivo de impacto Dyna D


- Si usted ahora presiona , el archivo siguiente es mostrado y usted puede mirar el dato correspondiente:



- Si usted desea regresar para el nivel de medición, presione  ó simplemente lleve a cabo otra.

### Eliminando un ajuste de medición almacenado

- Cierre su medición ajustada si lo requiere.
- Presione  y luego .
- Seleccione con   el número de la medición ajustada que usted desea borrar, e.g:

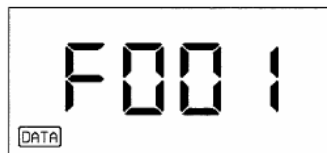


- Presione .


La pantalla relampaguea.

- Presione  nuevamente.


Todos los datos de la medición ajustada seleccionada son borrados.

**NOTA:** Tan pronto como la pantalla relampaguea, usted puede aún abortar el proceso borrado presionando la tecla .

### Eliminando la memoria completa

- Si es necesario, cierre su medición ajustada.
- Presione .


Con un registrador de datos en la siguiente pantalla aparece:

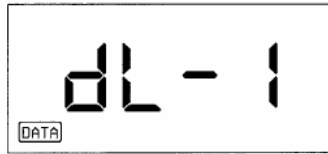

Con una Tarjeta de Memoria insertada, e.g. en la siguiente pantalla aparece:



— Presione  y subsecuentemente la Tecla  hasta que lo siguiente aparezca en la pantalla.

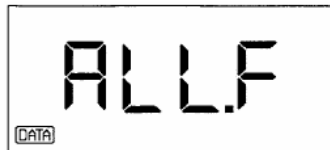


— Presione .

La pantalla relampaguea.

— Presione  nuevamente.

**Atención:** Todos los datos almacenados son borrados.

**NOTA:** Tan pronto como la pantalla relampaguea, usted puede aún abortar el proceso borrado presionando la tecla .

### Cambiando el número de la tarjeta de Memoria


La tarjeta de Memoria tiene un número de identificación el cual también aparece en el reporte impreso. (Por favor diríjase al Capítulo 7.1, página 47).


Usted puede cambiar ese número para identificar tarjetas de Memoria diferentes. Para hacer esto, la tarjeta de Memoria debe estar vacía. Usted debe primero borrar algún dato almacenado en la tarjeta para pueden cambiar el número.

— Inserte la tarjeta Memoria vacía en la ranura de la tarjeta.

— Presione .

El número de la tarjeta último almacenado aparecerá en la pantalla, e.g:

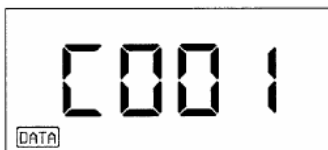

— Cambie el número de la tarjeta Memoria usando  .

La tarjeta se marca con el nuevo número cuando usted regresa para el modo de medida.

### Usando la tarjeta de Memoria como una Tarjeta de Parámetro

Usted puede usar la tarjeta de Memoria para instrumento de calibración. Para hacer esto, usted requiere una Tarjeta de Memoria vacía donde usted almacenará un cierto ajuste del instrumento.

Cuando almacene, usted identifica esa tarjeta como una tarjeta de parámetro. Cuando usted inserte esa tarjeta de parámetro en el DynaMIC, los ajustes del instrumento serán automáticamente cargados en el instrumento.

Usted puede cambiar la tarjeta de parámetro en la tarjeta de Memoria nuevamente eliminando los ajustes del instrumento almacenados.

### Almacenando parámetros

— Hacer sus ajustes de instrumento, e.g. calibración para otro material, selección de umbral y grupo de material.

— Inserte la tarjeta Memoria vacía en el DynaMIC.

— Presione . Usted aún debe estar en el nivel determinado durante eso.

La siguiente indicación relampaguea en la pantalla:



— Presione .

La tarjeta de Memoria es ahora identificada como una tarjeta de parámetro. Sus ajustes activos son almacenados.

— Note abajo la información necesaria sobre sus ajustes almacenados.


### Cargando parámetros

Los ajustes almacenados en la tarjeta de parámetro pueden ser cargados atrás en el DynaMIC en cualquier tiempo.

— Cierre su medición ajustada activa si usted quiere salvar ese dato.

— Simplemente inserte la tarjeta de parámetro en el DynaMIC.

La siguiente pantalla aparece:

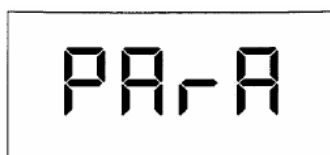

El instrumento carga los ajustes almacenados.

**Atención:** En el momento que la tarjeta de parámetro es insertada, la medida actual se termina y los ajustes del instrumento actualmente activos son sobrescritos. El instrumento no advierte para cualquier confirmación haga seguro lo que quiera decir.

Usted debería por lo tanto siempre cerrar su medición ajustada actual antes de insertar la tarjeta de parámetro si usted quiere salvar los datos.

### Eliminando parámetros

Usted puede después borrar los ajustes almacenados y nuevamente usar la tarjeta de parámetro como una Tarjeta de Memoria para almacenar sus conjuntos de medida.

— Cierre su actual medición ajustada si usted quiere salvar el dato correspondiente.

— Inserte la tarjeta de parámetro en el DynaMIC.

Sus ajustes de instrumento son sobrescritos por los ajustes almacenados en la tarjeta.

— Presione .

La siguiente pantalla aparece:



— Presione .

La pantalla relampaguea.

— Presione  una vez más.

Todos los parámetros almacenados son borrados. El DynaMIC regresa para el nivel de medición.

Esta tarjeta es ahora una tarjeta vacía de memoria nuevamente, i.e. usted puede usarla para almacenar ambos conjuntos de medición y ajustes de instrumento.

## Uso Paralelo de la tarjeta de Memoria en MIC 10 y en el DynaMIC

### El DynaMIC y MIC 10 hasta el programa de versión 01.01.05.

**Atención:** Si usted usa la tarjeta de Memoria que está escrito por el DynaMIC cuando trabaja con el MIC 10 el programa de versión 01.01.05. Los datos almacenados son sobrescritos sin alguna advertencia. Por favor no haga el intercambio de la memoria o las Tarjetas de Parámetro en este caso. Use el campo de etiquetado previsto en la tarjeta para hacer una distinción entre los instrumentos.

### El DynaMIC y MIC 10 como un programa de versión 01.01.06.

Usted puede usar las Tarjetas de Memoria paralelamente para uno u otro en los dos instrumentos sin los datos estando perdido.

Si usted inserta una tarjeta escrita por el DynaMIC en el MIC 10 o, viceversa, en la tarjeta MIC 10 en el DynaMIC, un mensaje de error E 2.1 se muestra. La tarjeta no es reorganizada por el instrumento correspondiente y los datos no pueden ser almacenados.

Usted puede borrar el dato almacenado en la tarjeta si usted quiere escribir un nuevo dato en el.

— Presione la llave .

La pantalla relampaguea:

— Presione la llave  una vez más.

Los datos son limpiados. Usted puede escribir nuevos datos en la tarjeta.









## CON FIGURACIÓN


## 6

El DynaMIC le ofrece varias posibilidades para la configuración del instrumento usando un modo especial. El DynaMIC posibilita a compilar el rango de función para el instrumento según sus requisitos individuales. Usted puede

- Seleccione el idioma para el reporte impreso.
- Seleccionar el formato para el reporte impreso.
- Inhabilitar escalas de dureza individuales.
- Inhabilitar posibilidad de variación de calibración,
- Inhabilitar la posibilidad de variación para los grupos de materiales.
- Inhabilitar la posibilidad para los umbrales de alarma determinados.
- Ajuste del período del fondo de luz de la pantalla.
- Inhabilitar la función del registrador de datos o la tarjeta de memoria.

### Procedimiento Básico

- Seleccione el nivel de configuración presionando simultáneamente  y  cuando el instrumento es apagado.
- Seleccione una por una las funciones diferentes en el nivel de configuración con .
- Lleve a cabo los ajustes de función con  .
- Usted puede reanudar cada función de regreso para el ajuste que fue el último almacenado presionando .

Usted puede salir del nivel de configuración desde cualquier función y regresar al nivel de medición presionando .

El instrumento es automáticamente desconectado después de 3 minutos si la tecla no se presiona.

Mientras usted está en el nivel de configuración, este relampaguea en la pantalla.

### Seleccionando el idioma para el reporte impreso (Solamente para el DynaMIC DL)

Usted puede seleccionar el idioma en el cual los datos almacenados son impresos.

Después que usted ha desconectado el modo de configuración, esa función será la primera en aparecer en la pantalla:



A rectangular LCD display showing the text '- En6' in a digital font.

Usted tiene las siguientes opciones:

- EnG      English
- FrA      French
- dEU     German
- ItAL     Italian
- ESP     Spanish

— selecciona le idioma requerido, por ejemplo:

A rectangular LCD display showing the text 'dEU' in a digital font.

### Seleccionando el formato del reporte (Solamente para el DynaMIC DL)

Usted puede imprimir los datos almacenados en seis formas diferentes. Para mas detalles, por favor lea el *Capitulo 7, Documentación*.

— Presione hasta que la siguiente pantalla aparezca:


A rectangular LCD display showing the text 'P[3]' in a digital font.



— Usando seleccione una de las formas de reporte (1 a 6).

### Inhabilitando las escalas de dureza

Usted puede desconectar las escalas de dureza individuales.

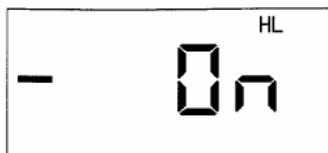— Presione hasta que la escala aparezca, la cual usted tiene el deseo de desconectar, por ejemplo:



— Con   situé la escala de dureza seleccionada para apagarla.

Además de la que función inhibe, usted puede seleccionar la resolución cuando use las escalas de dureza HS, HRC y HRB:

- OFF
- 0.1
- 0.5
- 1

**NOTA:** Una escala de dureza por supuesto siempre debe permanecer conectada, si usted desconecta todas las escalas de dureza del DynaMIC automáticamente conectará la escala HL nuevamente.


### Seleccionando el tipo de conversión



El DynaMIC ofrece las siguientes posibilidades de conversión para valores de dureza:

- DynaMIC – específico (ajuste básico).
- DIN 50 150
- ASTM E 140


Las conversiones aplican de acuerdo a DIN 50 150 y ASTM E 140 solamente para el grupo de material (acero de aleación baja / liso). Por favor refiérase también a la visión general de los rangos de conversión en el Capítulo 12.2.

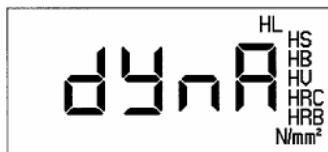— Presione la llave  hasta que la siguiente pantalla aparezca:




— Use   para seleccionar una de las otra posibilidades de conversión:

DIN 50 150:

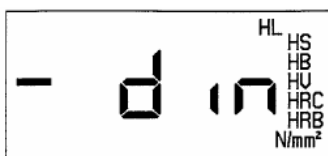


o ASTM E 140:

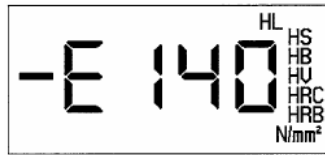




### Inhabilitando variación de calibración

Usted puede inhabilitar la posibilidad para variaciones de calibración. Eso es específicamente útil cuando quiera.

- o Usted solamente medir en un tipo de material.
- o Usted tiene la intención de llevar a cabo la calibración solamente usando la tarjeta de parámetro.

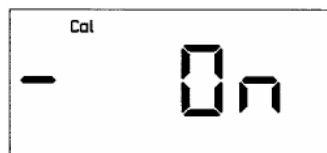
— Presione  hasta que la siguiente pantalla aparezca:






— Con   cambia la función completamente. ojo

La calibración ahora ya no puede ser variada.

### Inhabilitando la variación de los grupos del material

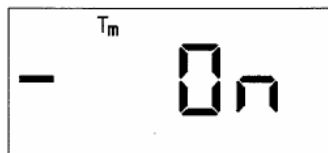— Presione  hasta que la siguiente pantalla aparezca:




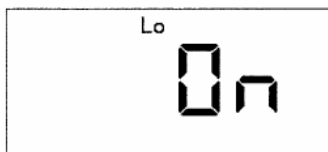
— Usando   usted puede cambiar la función completamente.



El grupo de material ahora ya no puede ser variado.

### Inhabilitando los umbrales de alarma

Usted puede inhabilitar la posibilidad para colocar el umbral de alarma superior (Hi) e inferior (Lo).

- Presione  hasta que la pantalla requerida aparezca, e.g. para el umbral de alarma inferior (Lo):



- Usando   usted puede cambiar la función completamente.


El umbral de alarma inferior ahora ya no puede ser variado.


### Ajustando el periodo de tiempo para la luz de fondo de la pantalla




Usted puede seleccionar el periodo de tiempo para la cual la iluminación de fondo de la pantalla se desconecte si el instrumento no es usado. Un tiempo determinado desde 5 a 60 segundos es posible. Usted puede también colocar una iluminación de fondo permanente.

La iluminación de fondo de la pantalla se activa y desactiva en el nivel determinado (por favor refiérase al Capítulo 5.1, página 21).

**NOTA:** Operación con la iluminación de fondo reduce la vida útil de las baterías!

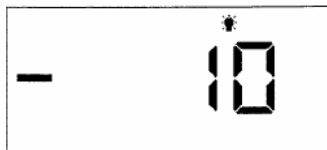- Presione  hasta que la siguiente pantalla aparezca:




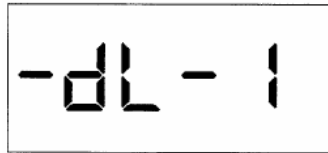
- Usando   coloque el tiempo requerido.
- Usando  usted puede colocar la función para encender.



Este coloca la iluminación de fondo de la pantalla permanente, la cual significa que la iluminación de fondo ya no es automáticamente desconectada después de un cierto periodo de tiempo.

### Desconectando el registrador de datos (Solamente DynaMIC DL).

Usted puede desconectar el registrador interno de datos del DynaMIC DL si usted no tiene la intención de almacenar medidas.


— Presione  hasta que la siguiente pantalla aparezca:




— Usted puede desconectar el registrador de datos con  .

### **Desconectando la Tarjeta de Memoria (Solamente DynaMIC DL).**

Usted puede desconectar la posibilidad para usar la Tarjeta de Memoria si usted no lo necesita.

Presione  hasta que la siguiente pantalla aparezca:

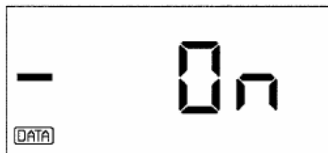

Usando   usted puede desconectar la opción de la Tarjeta de Memoria.

**NOTA:** Usted puede usar el registrador de datos y la Tarjeta de Memoria independientemente de cada uno, cual significa que usted también puede desconectar solamente una de dos opciones.



## 7.1 Impresión de datos

En conexión con una impresora con interfase serial, (ejemplo EPSON serie FX), el DynaMIC DL le ofrece la posibilidad de imprimir fuera del ajuste almacenado y los datos de medición incluyendo datos estadísticos.

Además usted puede imprimir todo el conjunto de medidas, el contenido completo del registrador de datos o la tarjeta de memoria o simplemente un conjunto de medidas. Usted puede seleccionar diferentes formatos de reporte, así como diversos lenguajes para las impresiones.

Usted requiere:

- Una impresora con interfase serie RS 232.
- Un cable de datos TGDL/PC y un cambiador del adaptador/ generador GCH1 para conectar el DynaMIC a la impresora.

**NOTA:** Si usted desea imprimir un conjunto de medidas más larga (mayor de una página), se necesita una impresora con alimentación automática de papel o alimentador conducido en arrastre dentado porque la impresión pudiera interrumpirse con una simple alimentación de papel.

### Preparando la impresora

— Conecte la impresora al DynaMIC a través de la interfase serie.

La transferencia de datos es hecha en el siguiente formato fijo de datos para lo cual usted también debe colocar su impresora conectada:






- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ○ Índice de Baudio                   | 9600      |
| ○ Número de bits de inicio           | 1         |
| ○ Número de bits de parada           | 1         |
| ○ Número de bits de datos            | 8         |
| ○ Paridad                            | ninguna   |
| ○ Enlace con el programa establecido | encendido |

Para más información sobre como establecer la transferencia de parámetros, puede leer el manual de operaciones de su impresora.


### Imprimiendo todos los ajustes de medición

— Pulse .

La pantalla para el activo registrador de datos (dL-1) o la tarjeta de memoria si es insertada aparece.

- Si el registrador de datos está apagado (dL-0), usted puede activarlo con  .
- Pulse  y después use la tecla  hasta que “ALL.F” aparezca en la pantalla.
- Pulse .

El siguiente mensaje aparece en la pantalla:

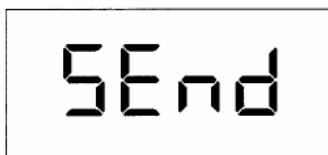

- Pulse  otra vez.




Todos los datos son impresos desde el registrador de datos o desde la tarjeta de memoria.

El formato y lenguaje de la impresión depende de la programación hecha en el nivel de configuración del DynaMIC (puede ver las siguientes páginas).




### Imprimiendo un ajuste sencillo de medición

- Pulse .

La pantalla para el activo registrador de datos (dL-1) o la tarjeta de memoria si es insertada aparece.


- Si el registrador de datos está apagado (dL-0), usted puede activarlo con  .
- Pulse .

El número del conjunto de mediciones que fue almacenado por última vez aparecerá.

- Con   seleccione la medición ajustada que usted desea imprimir.
- Pulse .

El siguiente mensaje se muestra:



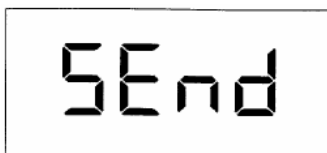

— Presione  otra vez.

Los datos seleccionados serán impresos.

El formato y lenguaje de la impresión depende de la programación hecha en el nivel de configuración del DynaMIC (puede ver las siguientes páginas).

### Seleccionando el idioma del reporte

Usted puede seleccionar el lenguaje en el cual el reporte será impreso:

- Inglés (predeterminado)
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Español

La selección es hecha en el nivel de configuración. Proceda como se describe en el Capítulo 6 *Configuración*, páginas 41.

### Seleccionando el formato de reporte

Usted puede seleccionar unos de los cinco formatos preprogramados en los que el reporte puede ser impreso.

Los siguientes están diferenciados:

- Impresión completa (datos ajustados, datos estadísticos, lecturas simples)
- Impresión completa en formato DINA4 con encabezamiento de datos e información adicional.
- Impresión pequeña (datos ajustados, datos estadísticos)
- Una lista (con la impresión completa de la memoria: número del conjunto de mediciones con una lectura promedio)

Un conjunto de mediciones puede ser impreso completamente o en un pequeño formato, la memoria completa así como la lista con los conjuntos de mediciones en mayor o menor formato. En las siguientes páginas se detalla la impresión de los diferentes formatos.

La preprogramación se puede hacer en el nivel de configuración del DynaMIC, como se describe en el Capítulo 6 *Configuración* páginas 42.

Se pueden seleccionar las siguientes combinaciones con los números del 1 al 6:

	<b>Un conjunto de medidas</b>	<b>Todos los conjuntos de medidas</b>
1	Pequeña impresión	Lista
2	Pequeña impresión	Pequeña impresión de un conjunto de medidas
3	Impresión completa	Lista
4	Impresión completa	Pequeña impresión de un conjunto de medidas
5	Impresión completa	Impresión completa de un conjunto de medidas
6	Impresión completa en formato DINA4 con encabezamiento de datos e información adicional.	

La combinación 3 es usada como predeterminada. La misma significa que usted recibirá una impresión completa cuando imprima un conjunto de medidas y una lista cuando imprima el contenido completo de la memoria. Seleccione el correspondiente número si necesita otra combinación.

### **Impresión completa de un ajuste de mediciones**

Una impresión completa contiene los siguientes datos:

- Encabezamiento con la versión del programa del DynaMIC.
- **Date:** Campo para la entrada de datos.
- **Instrument SN:** Número de serie del DynaMIC.
- **Data Source (Fuente de datos):** Registrador de datos (DL-1) o tarjeta de memoria (número de Tarjeta de Memoria).
- **File #:** Número de conjuntos de mediciones almacenados.
- **Datos de ajuste:**
  - Cal Value**
  - Material** (grupo de materiales)
  - Lo Alarm** (umbral bajo de alarma)
  - Hi Alarm** (umbral superior de alarma)
- **Probe Sn:** Número de serie del dispositivo de impacto usado.
- **Probe Type:** Tipo de dispositivo de impacto usado.
- **# of Readings:** Número de lecturas en el conjunto de mediciones.
- **Avg. Reading:** Significado aritmético de las medidas en el conjunto de mediciones.
- **Min. Value:** Menor valor.
- **Max. Value:** Mayor valor.
- **Range:** Rango entre el menor y el mayor valor (absoluto y relativo).

```

-----
      DynaMIC (01.01.00)
-----
Date: __.__.__
Instrument SN  500
Data Source   DL-1
File #        F001

Cal Value     0
Material      2
Lo Alarm      OFF
Hi Alarm      OFF
Probe SN      618
Probe Type    D

# of Readings  3
Avg. Value    414  HV
Min. Value    405  HV
Max. Value    424  HV
Range         19   HV
              4.6  %
Standard Dev. 10   HV
              2.3  %

Readings
  1         412  HV
  2         424  HV
  3         405  HV

* deleted readings
+ or - out of tolerance

```

- **Standard Dev.:**  
Desviación estándar (absoluta y relativa)
- **Measurements:**  
Lista de todas las lecturas  
Las lecturas que caen por debajo del umbral bajo de alarma son marcadas con “-“ y las que están por encima del umbral superior de la alarma son marcados con “+”
- **Deleted readings:**  
Las lecturas borradas del conjunto de mediciones son marcadas con “\*”. Las mismas no son tomadas en cuenta en el cálculo estadístico.

**NOTA:** Información sobre el cálculo de promedio, rangos y desviaciones estándares, puede ser encontrada en el Capítulo 12.4 *Información sobre la evaluación estadística.*

### Pequeña impresión del ajuste de medición

Se extrae de la impresión completa:

```

-----
      DynaMIC (01.01.00)
-----
Date: __.__.__

Instrument SN  500
Data Source   DL-1
File #        F001

Cal Value     0
Material      2
Probe SN      618
Probe Type    D

# of Readings  3
Avg. Value    414  HV
Min. Value    405  HV
Max. Value    424  HV
Range         19   HV
              4.6  %
Standard Dev. 10   HV
              2.3  %

```

### Impresión de todos los ajustes de medición como una lista

Todo el conjunto de datos almacenados en el Registrador de datos o la Tarjeta de Memoria, son impresos con la siguiente información:

- Encabezado con la versión del programa del DynaMIC.
- Fuente de datos
- Número de conjunto de medidas
- Número de lecturas
- Promedio

```

-----
      DynaMIC (01.01.00)
-----
Data source   DL-1
F001  ( 3)   414  HV
F002  ( 5)   407  HV
F003  ( 6)   404  HV
F004  ( 4)   392  HV

```

### Impresión en formato DIN A4

La impresión en formato DIN A4, (refiérase a la siguiente pagina) contiene toda la información de la impresión completa (pagina 47). Adicionalmente tiene un encabezado y pie de datos que pueden ser llenados por el operador para obtener una información más completa.

**Encabezado de datos:**

- Objeto de prueba.
- Número de orden/dibujo número.
- Ordenamiento de parte.
- Material.
- Condición de tratamiento.
- Comentarios.

**Pie de datos:**

- Marcando posibilidades de ver si:
  - ( ) la dureza determinada se encontró
  - ( ) la dureza determinada excedida
  - ( ) la dureza determinada no alcanzada
- Persona que prueba (firma)
- Fecha

```

Hardness testing
Test object:                Treatment condition:
Order No./Drawing No.      Remarks:
Party ordering:
Material:

DynaMIC (01.02.04)
Instrument SN 500
Data source DL-1
File #      P001

Cal Value      0
Material       1
Lo Alarm      OFF
Hi Alarm      OFF
Probe SN      618
Probe type    D

# of Readings  4
Avg. Value     597 HV
Min. Value     536 HV
Max. Value     627 HV
Range          91 HV
              15.2 %
Standard Dev.  42 HV
              7.0 %

Readings
  1      536 HV
  2      605 HV
  3      620 HV
  4      627 HV

*      deleted readings
+ or - out of tolerance

( ) Set hardness is met      ( ) Set hardness exceeded
( ) Set hardness not reached

Person testing: _____ Date: _____

```

**7.2 Transferencia de datos con la aplicación del programa UltraDOC**

Usando el programa de aplicación UltraDOC de KrautKramer, usted tiene la posibilidad de transferir la mediciones almacenada a una computadora, editarlos y luego los procesa ahí. Además usted puede controlar de forma remota del DynaMIC con este programa.

El programa ofrece la opción de varios dialogo de lenguajes que tienen una interfaz de usuario uniforme de gráficos así como también un editor de texto interno para los lenguajes diversos de diálogo, todos los archivos pueden ser adicionalmente tratados con procesamiento de texto disponible o programa DTP.

Se puede encontrar más información sobre el uso de este programa en el manual de uso.

Para la transferencia de datos con UltraDOC se necesita:

- Una computadora compatible con IBM con EGA o VGA tarjeta de gráficos y en ultima instancia una interfase de serie.
- Sistema operativo DOS, versión 3.3 o mayor o un sistema operativo WINDOWS, versión 3.0 o mayor.
- Un cable de datos TGDL/PC y un cambiador del adaptador/generador GCH1 para conectar el DynaMIC a la computadora.



# MANTENIMIENTO Y SERVICIO

# 8

## 8.1 Mantenimiento

### Mantenimiento del instrumento

Limpie el instrumento y los accesorios con un tejido seco.

**Atención:** Nunca use agua para limpiar el DynaMIC. El no cuenta con ninguna protección contra la humedad. Nunca use solventes. Las partes plásticas pueden quebrarse u otro tipo de daño.

### Mantenimiento de las baterías

La vida y capacidad de las baterías depende de un correcto uso. Para ello observe los siguientes recomendaciones:

Las baterías deben ser cargadas en los siguientes casos:

- Antes de usarlas por primera vez.
- Después de un tiempo de almacenamiento de 3 meses o mayor.
- Después de frecuentes descargas parciales.

### Cargando las baterías

Para cargar las NiMH o INCD baterías use el cargador rápido de baterías MIC 10090 (refiérase al Capítulo 2.3 *Accesorios recomendados*). Con este cargador, el tiempo de carga es de 1-2.5 horas.

**Atención:** Use solo las baterías recomendadas por nosotros. Cualquier manipulación incorrecta en el cargador o las baterías puede causar peligro de explosión.

**NOTA:** Puede utilizar un cargador de batería comercial disponible. Asegúrese de usar el cargador adecuado para el tipo de batería que esté usando.

### Manejo o utilización de las baterías AIMn

Debido a que un uso incorrecto de las baterías puede causar daños en el instrumento, debe observar lo siguiente:

- Solo use baterías herméticas.
- Cambie las baterías del instrumento si no piensa usarlas por un largo periodo de tiempo.



**Atención:** Nunca trate de cargar las baterías AIMn (peligro de explosión)!

**NOTA:** Baterías descargadas o defectuosas son clasificadas como desecho especial y debe ser eliminado en conformidad con el reglamento de suministros. Si es posible siempre use baterías recargables por el bienestar del medio ambiente.

## 8.2 Servicio

### DynaMIC

Básicamente, el instrumento no requiere de reparaciones.


**Atención:** Cualquier trabajo de reparación, solo puede ser realizado por personal autorizado de Krautkramer.

### Dispositivo de impacto

El dispositivo de impacto debe ser limpiado después de aproximadamente 1000 mediciones. El número de mediciones es indicado continuamente por el instrumento (refiérase al Capítulo 5, página 20 y 21).

- Desenrosque el anillo del soporte y quite el cuerpo de impacto del tubo guía.
- Limpie el anillo del soporte, el cuerpo de impacto y la punta del colocador con un tejido seco.
- Limpie el tubo guía con una brocha (orden no 34 420)

**Atención:** Nunca use lubricantes para limpiar el cuerpo de impacto.

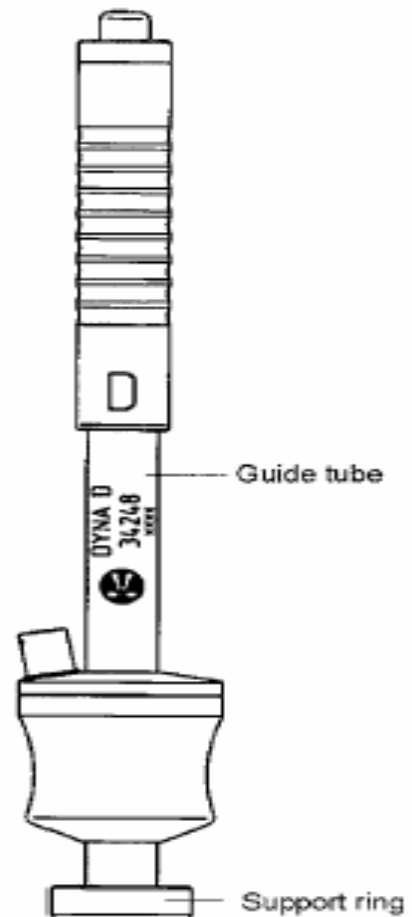



# FUNCION DE VERIFICACION Y LOCALIZACION DE FALLAS

## 9

### 9.1 Verificando la función

Antes de usar el instrumento por primera vez, y de vez en cuando después (después de cada 1000 impactos desde el último), controle el funcionamiento del dispositivo de impacto y el probador de dureza, mediante la lectura del valor de dureza HL, en las correspondientes referencias de dureza.

- Para ello tome 3 o 5 mediciones del bloque de referencias de dureza. Con respecto a esto compruebe que la distancia entre las posiciones de las mediciones sea al menos de 6mm.
- Lea el promedio y compare con el valor nominal en el bloque de referencias de dureza.

Las desviaciones menores del valor nominal equivaliendo a  $\pm 5$  HL puede ser compensados por la función de calibración (Cal función).

Si ocurren desviaciones mayores, entonces la terminal esférica de carburo de tungsteno tiene que ser reemplazada.



### 9.2 Localización de fallas

Después de que el DynaMIC ha sido encendido, está funcionando un sistema automático de control.

Además el DynaMIC, tiene una función que se auto monitorea y está activa mientras está funcionando.

Cuando ocurren errores de operación o sistema, los mismos son indicados por el correspondiente código de error en la pantalla.

**NOTA:** Si no tiene éxito con los procedimientos descritos usted puede inicializar el instrumento, reanudar con los parámetros de fábrica.

- Apague el instrumento.
- Mantenga ambos  y  presionando al mismo tiempo mientras enciende el instrumento otras vez con de encendido.

**Atención:** Todos los cambios o ajustes serán borrados. Los datos almacenados serán salvados.

<b>Código de Error</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
E 0.0	Error interno en el EPROM	Reinicie el instrumento. Si el error se mantiene contacte a los Servicios.
E 0.1	Bajo voltaje en las baterías	Reemplace o recargue las baterías
E 0.2	Error encontrado durante el chequeo automático	Reinicie el instrumento. Si el error se mantiene contacte a los Servicios.
E 1.0	Error en el dispositivo de impacto	Contacte a los Servicios.

<b>Código de Error</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
E 1.1	Error en la manipulación del dispositivo de impacto durante la medición	Repita la medición
E 1.2	La medición no puede ser evaluada, ejemplo cuando el dispositivo de impacto no es adecuado para el material antes analizado	Repita la medición. Si es necesario use otro dispositivo de impacto.
E 2.0	Error en la lectura de la tarjeta de memoria, ejemplo insertarla de forma incorrecta	Quite la tarjeta de memoria e insértela nuevamente. Si el error se mantiene use otra tarjeta de memoria.
E 2.1	Tarjeta de memoria escrita por MIC 10 (Krautkramer UCI probador de dureza) ha sido insertada	Si no necesita los datos puede borrarlos. Puede usar otra tarjeta.
E 2.2	Insuficiente capacidad de almacenaje para las tablas de conversión	Borre una o más de las tablas de conversión que no necesite más.
E 2.3	Usted trata de borrar la tabla de conversión en uso en el registrador de datos	Elimine la respectiva entrada al registrador de datos o todo el contenido del mismo.
E 3.0	La interfaz no está lista	Revise si su impresora o PC están correctamente conectados (la transferencia de datos se detiene a los 10 seg. de interrupción)
El DynaMIC muestra además otros mensajes de error:		
OFL/UFL	Overflow / Underflow Desbordamiento/Subdesbordamiento Fuera de rango cuando la escala de dureza es cambiada	Seleccione otra escala de dureza.
Full	Insuficiente capacidad de almacenaje para los datos almacenados	Borre el contenido del registrador de datos o de la tarjeta de memoria (si es necesario después de transferirlos al PC) o puede usar otra tarjeta de memoria.



# DATO

<b>Método de medición</b>	Prueba de dureza por rebote, DynaMIC método de medición en la base del radio de la fase de rebote (Rp) y la fase de impacto (Ip), velocidades con salida de dureza en HL=1000 Rp/Ip
<b>La carga de prueba</b>	Dispositivo de impacto Dyna D, con terminal esférica de carburo de tungsteno.
<b>Materiales de prueba</b>	Materiales metálicos, materiales lanzados.
<b>Tolerancias de medida</b>	±5 HL desviación de la lectura promedio desde el valor nominal del bloque de referencia de dureza con 3 a 5 lecturas.
<b>Medida / rangos de conversión</b>	Depende del grupo de material Leeb: 150 a 1000 HL Shore: 30 a 100 HS Brinell: 75 a 700 HB Vickers: 75 a 1000 HV Rockwell C: 20 a 70 HRC Rockwell B: 35 a 100 Fuerza extensible: 250 a 2200 ( para aleaciones bajas de acero)
<b>Resolución de pantalla</b>	HL HV HB 5.0 N/mm <sup>2</sup> 1.0/0.5/0.1 HS 1.0/0.5/0.1 HRB 1.0/0.5/0.1 HRC
<b>Pantalla</b>	Cuatro dígitos LCD, con iluminación de fondo cambiable, tiempo de programación variable (5 a 60 segundos o de forma permanente)
<b>Suministro de fuerza</b>	Mediante baterías con 2 piezas de 1.5 V AA (Mignon) Baterías: AIMn Clima a 20° C (68° F) y máx. 500 Mediciones/8 horas: Al menos 24 horas Acumuladores: NiCd: al menos 24 horas de tiempo de operación. NiMH: al menos 30 horas de tiempo de operación.

<b>Dimensiones del instrumento</b>	Aproximadamente 160 mm x 70 mm x 45 mm / 6.3" x 2.8" x 1.8" (L x W x H)
<b>Peso</b>	Aproximadamente 300 g (incluyendo baterías)
<b>Temperatura ambiente permisible</b>	-15° C a +50° C (5° F a 122° F)
<b>Temperatura de almacenamiento y transportación</b>	-40° C a +70° C (-40° F a 158° F)
<b>Almacenamiento de dato (solamente DynaMIC DL)</b>	Registrador de datos interno: típicamente 1350 mediciones. Tarjeta de memoria: Típicamente 590 mediciones. (depende del número de mediciones por conjunto) Advertencia dada por memoria por debajo
<b>Interfaz</b>	RS 232 bidireccional para impresora y PC
<b>Clase de protección</b>	IP 40 para DL versión IP 42 para versión básica
<b>El choque</b>	De acuerdo a IEC 68-2-27, 6 choques 65 g, 6 ms De acuerdo a IEC 68-2-29, 1000 choques 10 g, 11 ms Medio seno en cada uno de los 3 ejes principales
<b>Vibración</b>	De acuerdo a IEC 68-2-6 Fc, 5-150-5 Hz, 5 g 1 octavo por minute en cada uno de los 3 ejes principales
<b>Inmunidad de ruido y interferencia emitida.</b>	De acuerdo a EN 55011/1991, Klasse B, Grupo 1 y EN 50082-2/1994






# INTE IFERICOS (

## 11.1 Interfaz RS 232

El DynaMlc, tiene una interfase bidireccional RS232 (Lemo 0), que le permite transferir datos desde el instrumento y los periféricos, ejemplo la impresora o la PC.

Un completo control remoto del DynaMIC DL desde un PC es posible a través del RS 232.

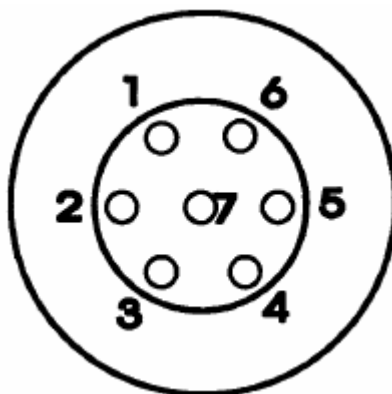

Esquema de los pines

No PIN	Nombre del Símbolo	Descripción	Especificaciones eléctricas	Dirección de señal	Tipo de señal
1	GND	Tierra			Alimentación
2	+5 V	Alimentación de voltaje	+5 V $\pm$ 5 %		Alimentación
3	TXD	Interfaz de serie,	HCMOS	Salida	
4	SER_ON	Interfaz conectada, reconocimiento	HCMOS	Entrada	Digital, punto activo bajo.
5	RXD	Interfaz de serie, "recibir"	HCMOS	Entrada	
6	N.C				
7	N.C				

### Formato de datos

La transferencia física de datos a través de la interfase RS232 del DynaMIC es hecha con el siguiente formato fijo de datos.

- o Índice de Baudio 9600
- o Número de bits de inicio 1
- o Número de bits de parada 1

- Número de bits de datos 8
- Paridad ninguna
- Enlace con el programa establecido encendido

Asegúrese que los parámetros de transferencia de los equipos conectados correspondan con los preestablecidos.

**NOTA:** Mientras los datos son transferidos el interruptor automático del instrumento es desactivado.

## 11.2 Transferencia de datos a la impresora

Con el DynaMIC DL usted tiene la posibilidad de imprimir fuera del ajuste y los datos de medida incluyendo datos estadísticos.

Para ello usted requerirá:

- Una impresora con interfaz de serie RS 232.
- Un cable de datos TGDL/PC y un cambiador adaptador/generador GCH1 para conectar el instrumento a la impresora.

Usted puede elegir entre varias opciones. Por favor lea el *Capítulo 7.1 Impresión de Datos*, para más detalles.

## 11.3 Comunicación de Datos con la computadora

Cuando conecte el DynaMIC DL a la PC, usted puede:

- Controlar de forma remota el instrumento desde la PC.
- Transferir los conjuntos de medida almacenadas a la PC, editarlas y luego procesarlos ahí (usando el software de aplicación UltraDOC, refiérase al *Capítulo 7.2 Transferencia de datos con la aplicación el programa UltraDOC*)

Usted necesita:

- Una PC con interfase estándar RS232, ejemplo una IBM compatible PC.
- Un cable de datos TGDL/PC para conectar el instrumento al PC.
- La aplicación del software UltraDOC es necesaria.

### La operación remota del DynaMIC DL

La transferencia de datos desde la PC es hecha por códigos de control remoto. Estos códigos representan instrucciones que describen las funciones individuales del DynaMIC DL. Los códigos son introducidos a través de varias sintaxis por el teclado de la PC conectada.

**NOTA:** El control remoto además puede ser hecho usando el software UltraDOC.

### Información general acerca de los comandos de control remoto

Todos los comandos de control remoto son iniciados con <ESC> e inician con un código de función que consiste en dos letras. Los comandos son terminados con <CR>.

Estos son los dos tipos de comandos de control remoto.

- Exploración (lectura), del valor o estado de la función del DynaMIC DL con la estructura de comandos:

<ESC><CODE><CR>

- Entrada (setting) de un nuevo valor o estado para la función con la estructura de comandos:

<ESC><CODE><PARAMETER><CR>

Los códigos de función y parámetros pueden ser separados por un espacio o un signo de igualdad, de todas maneras eso no es absolutamente necesario. El espacio puede ser usado de cualquier manera sin los parámetros, ejemplo entre el valor numérico y la unidad, entre el signo y el valor numérico o por la estructura del valor numérico.

Ejemplo:

<ESC>CA= -2000<CR>(Ajustando el valor de calibración)

<ESC>HI= 580 HV<CR>(Ajustando el limite superior)

Todos los comandos, incluyendo <ESC> y <CR> no deben contener más de 16 caracteres. Cuando el DynaMIC DL opera en el modo de eco, él reportará todos los caracteres dentro de la secuencia de comando anterior. Los valores de regreso son terminados por <CR> y <LF>. El carácter del comando iniciador es devuelto como "\*" y el carácter del comando final <CR> como un espacio.

Con el modo de eco desactivado, los caracteres recibidos no se devuelven otra vez.

Con un comando erróneo, el retorno del DynaMIC DL es:

"?"<CR><LF>

### Secuencia de tiempo de la interfaz (ejemplo recordar el valor activo de cálculo)

Modo de eco encendido:

Rx (DynaMIC)	ESC		C		A		CR								
TX (DynaMIC)		*		C		A		␣	-	2	0	0	0	0	CR LF

Modo de eco apagado:

Rx (DynaMIC)	ESC	C	A	CR							
TX(DynaMIC)					-	2	0	0	0	CR	LF

Lista de código de la operación remota

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
AV	Lectura/ Determina el modo de pantalla
CA	Lectura/ Determina el valor de calibración
CF	Cierra la determinación de datos
CM	Selecciona el formato impreso de reporte
CO	Lectura/ Determina la configuración del instrumento
CU	Habilita/ Deshabilita las escalas de dureza
DL	Activa/ Desactiva el registrador de datos, lectura del estado del mismo.
DG	Selecciona el lenguaje de impresión.
EC	Enciende/ Apaga el modo de eco.
HI	Lectura/ Determina el valor del umbral superior
IL	Lectura/ Determina las condiciones de la iluminación de fondo de la pantalla.
IN	Carga los parámetros de fábrica.
KB	Operación con el teclado.
LO	Lectura/ Determina el valor del umbral inferior.
MR	Lectura del número de conjuntos de mediciones almacenados.
NF	Lea la posición actual de la línea base.
OE	Salida de los mensajes de error encendida/apagada Lectura del estado de la salida de errores.
OH	Salida de la dureza medida encendida/apagada Lectura del estado de salida de la dureza medida.
PN	Lectura del número de serie de prueba.
PT	Lectura del tipo de prueba.
SN	Lectura del número de serie del DynaMIC.
TL	Lectura/ Determina el tiempo de apagado de la iluminación de fondo.
TM	Lectura/ Determina el grupo de materiales
TP	Lectura/ Determina el tiempo de apagado del instrumento.
UN	Lectura/ Selecciona la escala de dureza.
VE	Lectura de la versión del programa DynaMIC

## Descripción de las funciones individuales

A continuación usted podrá encontrar una detallada descripción de cada una de las funciones de control remoto, ordenadas de forma alfabética.

## Explicación de los caracteres usados

n,m	Números decimales.
<xxx>	ASCII control de caracteres
<ESC>	=1B(Hex) - Escape
<CR>	=0D(Hex) -Cambio de línea.
<LF>	=0A(Hex) -Línea de alimentación.
[...]	El contenido de los corchetes puede ser entrado, no obstante eso no es absolutamente necesario.
(a\b) a o b	

### AV- Lectura/ Determina el modo de pantalla

<b>Sintaxis:</b>	<ESC>AV[01]
<b>Descripción:</b>	Alterna entre mostrar un valor único y una lectura promedio o lea el modo de pantalla activo.

#### Ejemplos:

<ESC>AV<CR>	Lee el modo de pantalla
0<CR><LF>	Resultado: Muestra un solo valor
<ESC>AV 1<CR>	Determina mostrar promedio

<b>Advertencia:</b>	El conjunto de medidas actual es cerrado.
---------------------	---

### CA- Lectura/ Determina el valor de calibración

<b>Sintaxis:</b>	<ESC>CV[ [ (+ -) ] n ]<CR>
<b>Descripción:</b>	Determina el valor de calibración o lee el valor activo. Rango: -5000 a +5000

#### Ejemplo:

<ESC>CA 5000<CR>	Determina el valor de calibración a 5000
<ESC>CA -2000<CR>	Determina el valor de calibración a -2000
<ESC>CA<CR>	Lee valor de calibración
-2000<CR>	Resultado: -2000

**Atención:** Cuando usted cambie el valor de calibración, el conjunto de mediciones actualmente activo estará terminado de antemano.

**CF-Cierra el conjunto de datos****Sintaxis:** <ESC>CF<CR>**Descripción:** Cierra la determinación de los datos activos.**CM- Selecciona el formato impreso de reporte****Sintaxis:** <ESC>CM [n]<CR>**Descripción:** Selección del formato para la impresión del reporte. Posibles configuraciones:

- 1 = Reporte simple: Pequeño/Impresión completa: Lista
- 2 = Reporte simple: Pequeño/Impresión completa: Pequeño
- 3 = Reporte simple: Grande/Impresión completa: Lista
- 4 = Reporte simple: Grande/Impresión completa: Pequeño
- 5 = Reporte simple: Grande/Impresión completa: Grande

**Ejemplos:**

&lt;ESC&gt;CM&lt;CR&gt;

Lee el formato de impresión del reporte

3&lt;CR&gt;

Resultado: 3

&lt;ESC&gt;CM 5&lt;CR&gt;

Nuevo formato: 5

**CO-Lectura/ Determina la configuración del instrumento****Sintaxis:** <ESC><CO> [n]<CR>**Descripción:** Leyendo así como se activan y desactivan las diferentes configuraciones del instrumento.

Un número de código n es dado como parámetro. Él mismo es calculado de la siguiente manera:

$$n = c(\text{Cal}) + 2 * c(\text{Tm}) + 4 * c(\text{Lo}) + 8 * c(\text{Hi}) + 16 * c(\text{Logger}) + 32 * c(\text{Card}) + 128 * c(\text{E140}) + 256 * c(\text{Dyna})$$

Significado de los factores individuales:

c(Cal) =0 El valor de calibración no puede modificarse

c(Cal) =1 El valor de calibración puede modificarse

c(Tm) =0 El grupo de materiales no puede modificarse

c(Tm) =1 El grupo de materiales puede modificarse

c(Lo) =0	La alarma de umbral bajo no puede modificarse
c(Lo) =1	La alarma de umbral bajo puede modificarse
c(Hi) =0	La alarma umbral superior no puede modificarse
c(Hi) =1	La alarma de umbral superior puede modificarse
c(Logger) =0	La función del registrador de datos desactivada
c(Logger) =1	La función del registrador de datos activada
c(Card) =0	La función de la tarjeta de memoria desactivada
c(Card) =1	La función de la tarjeta de memoria activada
c(E140) =0	Conversión de acuerdo a DIN 50 150
c(E140) =1	Conversión de acuerdo ASTM E 140 ( si Dyna=0)
c(Dyna) =0	Conversión de acuerdo a DIN/ASTM
c(Dyna) =1	Conversión estándar del DynaMIC

Por ejemplo, para hacer el valor de calibración y desactivar las funciones del registrador de datos y la tarjeta de memoria, el código es:

$$n = 1 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 8 \cdot 0 + 16 \cdot 0 + 32 \cdot 0 = 1$$

El comando de control remoto CO sin ningún parámetro resulta en la configuración actual del instrumento con la codificación descrita anteriormente.

### Ejemplos:

<ESC>CO<CR>	Lee el código de configuración
63<CR><LF>	Resultado: 63
<ESC>CO 1<CR>	Determina la configuración como se muestra en el ejemplo anterior.

### CU-Habilita/ Deshabilita las escalas de dureza

**Sintaxis:** <ESC>CO [n]<CR>

**Descripción:** Activa y desactiva las escalas de dureza, con escalas rock-well, definición de la resolución de pantalla.

Un número de código n es dado como parámetro. Él mismo es calculado de la siguiente manera:

$$n = c(\text{N/mm}^2) + 4 * c(\text{HB}) + 16 * c(\text{HV}) + 64 * c(\text{HRC}) + 256 * c(\text{HRB}) + 1024 * c(\text{HS}) + 4096 * c(\text{HL})$$

Significado de los factores individuales:

c(N/mm <sup>2</sup> ) =0	La escala N/mm <sup>2</sup> es desactivada
c(N/mm <sup>2</sup> ) =1	La escala N/mm <sup>2</sup> es activada
c(HB) =0	La escala HB es desactivada
c(HB) =1	La escala HB es activada
c(HRC) =0	La escala HRC es desactivada
c(HRC) =1	La escala HRC: resolución 1 HRC
c(HRC) =2	La escala HRC: resolución 0.5 HRC
c(HRC) =3	La escala HRC: resolución 0.1 HRC
c(HRB) =0	La escala HRB es desactivada
c(HRB) =1	La escala HRB: resolución 1 HRB
c(HRB) =2	La escala HRB: resolución 0.5 HRB
c(HRB) =3	La escala HRB: resolución 0.1 HRB
c(HS) =0	La escala HS es desactivada
c(HS) =1	La escala HS: resolución 1 HS
c(HS) =2	La escala HS: resolución 0.5 HS
c(HS) =3	La escala HS: resolución 0.1 HS
c(HL) =0	La escala Leeb es desactivada
c(HL) =1	La escala Leeb es activada

Por ejemplo si solamente HV y HRC deben ser activadas con resolución de 0.1 HRC, entonces:

$$n = 0 + 4 * 0 + 16 * 1 + 64 * 3 + 256 * 0 = 208$$

El comando de control remoto CU sin ningún parámetro resulta en el número de código actualmente activo.



**Ejemplos:**

<ESC>CU<CR>	Lee la escala de dureza activada
16<CR><LF>	Resultado: Solo HV
<ESC>CU 208<CR>	Activa además la escala HRC (resolución 0.1 HRC)

**DL - Activa/ Desactiva el registrador de datos, lectura del estado del mismo**

**Sintaxis:** <ESC>DL [ (011) ]<CR>

**Descripción:** Activa o desactiva el registrador de datos, o lee el estado del mismo. Solo los valores 0 y 1 están disponibles para las configuraciones, la lectura del estado puede resultar en 2(tarjeta de memoria).

**Ejemplos:**

<ESC>DL<CR>	Lee el estado del registrador de datos
0<CR><LF>	Resultado: Inactivo
<ESC>DL 1<CR>	Activa el registrador de datos

**DG - Selecciona el idioma del reporte de impresión.**

**Sintaxis:** <ESC>DG [ n ]<CR>

**Descripción:** Selección del idioma del reporte de impresión:

0= Alemán  
1= Inglés  
2= Francés  
3= Italiano  
4= Español

En la memoria sin parámetros, el idioma del reporte seleccionado actualmente es devuelto en el mismo código.

**Ejemplos:**

<ESC>DG<CR>	Lee el lenguaje de impresión
1<CR>	Resultado: Inglés
<ESC>DG 0<CR>	Selecciona el reporte en alemán

**EC-Enciende/ Apaga el modo de eco.**

**Sintaxis:** <ESC>EC [ (011) ]<CR>  
**Descripción:** Alterna el modo eco en encendido o apagado.

**Ejemplos:**

<ESC>EC<CR> Lee modo eco  
 1<CR><LF> Resultado: Modo eco encendido  
 <ESC>EH 0<CR> Modo eco encendido

**HI- Lectura/ determina el valor del umbral superior**

**Sintaxis:** <ESC>HI  
 [ (n[.m] [(HV | HRC | HRB | HB | HS | LH | N/MM2)] | ON | OFF)  
 ]<CR>

**Descripción:** Determina el valor del umbral superior o lee el activo. Si no existe una escala de dureza especificada, la escala activa será asumida. Este valor será desactivado cuando se determine OFF, consecuentemente seleccionando ON se activará nuevamente. Este valor es el último que será determinado.

**Ejemplos:**

<ESC> HI 420HV<CR> Umbral superior: 420 HV  
 <ESC> HI <CR> Lectura de estado  
 420HV<CR><LF> Resultado: 420 HV  
 <ESC> HI OFF <CR> Umbral superior inactivo  
 <ESC> HI <CR> Lectura de estado  
 OFF <CR><LF> Resultado: Inactivo  
 <ESC> HI ON <CR> Umbral superior activo nuevamente  
 <ESC> HI <CR> Lectura de estado  
 420HV<CR><LF> Resultado: 420 HV

**Atención:** Cuando se determina el umbral superior, el conjunto de medida actualmente activo estará terminado de antemano.

**IL-Lectura/ Determina las condiciones de la iluminación de fondo de la pantalla**

**Sintaxis:** <ESC>IL [ (011) ]<CR>

**Descripción:** Lee o determina el estado de la luces de fondo (vea además código TL).

**Ejemplo:**

<ESC> IL <CR> Lee estado de las luces de fondo  
 0 <CR><LF> Resultado: Inactivas  
 <ESC> IL 1 <CR> Encendido de las luces

## IN-Inicialización.

**Sintaxis:** <ESC>IN<CR>

**Descripción:** Los parámetros de fábrica son cargados.

A continuación usted podrá hallar una vista de los parámetros de fábrica de todas las funciones incluyendo los códigos.

<b>Función</b>	<b>Predeterminado</b>	<b>Código</b>
Modo de pantalla	Un solo valor	AV 0
Escala de dureza	HL	UN HL
Valor de calibración	0	CA 0
Tabla de materiales	1	TM 1
Alarma de umbral bajo	Inactiva	LO OFF
Alarma de umbral superior	Inactiva	HI OFF
Luz de fondo de la pantalla	Apagadas	IL 0
Salida de dureza medida	Inactiva	OH 0
Salida de alarma	Inactiva	OA 0
Salida de mensajes de error	Inactiva	OE 0
Lenguaje para la impresión	Ingles	DG 1
Formato de impresión	P(3)	CM 3
Escala de dureza activa:		
HV	Activada	
HRC	Resolución: 0.1	
HRB	Resolución: 0.1	
HB	Activada	
N/MM2	Activada	
HS	Resolución: 0.1	
HL	Activada	CU 8181
Funciones activas:		
Cal	Activada	
tm	Activada	
Lo	Activada	
Hi	Activada	
Registrador de datos	Activada (DynaMIC DL)	
Tarjeta de memoria	Activada (DynaMIC DL)	CO 63
Tiempo para el apagado de las luces de fondo	10s	TL 10

Tiempo para apagado del instrumento 180s









TP 180

### KB-Operación con el teclado.

**Sintaxis:** <ESC>KB  
[ ( 0 | 1 | EX[IT] | MO[DE] | UP | DO[WN] | C | FI[LE/MEM] | OF[F] ) ] <CR>

**Descripción:** Los códigos de control remoto KB activan las siguientes funciones:

- Activan o desactivan la operación del instrumento a través del teclado.
- Indaga si la operación del teclado es activada o desactivada. Con desactivación la respuesta es 0, y 1 si es activada.
- Opere las teclas de función a través del control remoto. La correspondiente designación de teclas es entrada como parámetro para esto:

EXIT	Tecla	
MODE	Tecla	
UP	Tecla	
DOWN	Tecla	
C	Tecla	
FILE/MEM	Tecla	
OFF	Teclas	 +  (el instrumento será desconectado)

Las dos primeras letras son suficientes para todas las designaciones de teclas.

### Ejemplos:

<ESC> KB <CR>	Indaga si el teclado está desactivado
1 <CR><LF>	Resultado: Teclado activo
<ESC> KB 0<CR>	Teclado inactivo
<ESC> KB MODE	Opera la tecla MODE

**NOTA:** Después que el instrumento ha sido apagado, la operación con el teclado esta siempre activa.

### LO-Lectura/ Determina el valor del umbral bajo.

**Sintaxis:** <ESC>LO

[ (n[.m] [(HV | HRC | HRB | HB | N/MM2 | HS | HL)] | ON | OFF)  
]<CR>

**Descripción:** Determina el valor del umbral bajo o lee el activo. Si no existe una escala de dureza especificada, la escala activa será asumida. Este valor será desactivado cuando se determine OFF, consecuentemente seleccionando ON se activará nuevamente. Este valor es el último que será determinado.

### Ejemplos:

<ESC> LO 380HV<CR>	Umbral bajo: 380 HV
<ESC> LO <CR>	Lectura de estado
380HV<CR><LF>	Resultado: 380 HV
<ESC> LO OFF <CR>	Umbral bajo inactivo
<ESC> LO <CR>	Lectura de estado
OFF <CR><LF>	Resultado: Inactivo
<ESC> LO ON <CR>	Umbral bajo activo nuevamente
<ESC> LO <CR>	Lectura de estado
380HV<CR><LF>	Resultado: 380 HV

**Atención:** Cuando se determina el umbral bajo, el conjunto de mediciones actualmente activo estará terminado de antemano.

## MR- Acceso al registrador de datos

**Sintaxis:** <ESC>MR [n]<CR>

**Descripción:** Si un conjunto de mediciones válido es dado como parámetro, el DynaMIC DL emitirá el contenido del mismo en el formato de reporte impreso. Sin ningún parámetro el número del conjunto de mediciones almacenado será devuelto.

### Ejemplos:

<ESC> MR <CR>	Lee el número de conjunto de mediciones
3 <CR><LF>	Resultado: 3
<ESC>MR 3 <CR>	Solicitado el conjunto de mediciones No.3

## NF- Lea la posición actual de la línea base

**Sintaxis:** <ESC>NF<CR>

**Descripción:** Leyendo la colocación de línea base instantáneamente válida.

### Ejemplo:

<ESC> NF <CR>                    Lee la posición de la línea base  
32784 <CR><LF>                    Resultado: 32784

**NOTA:** Este control remoto no es usado para operaciones del instrumento, pero puede ser útil para propósitos de servicio.

## OE-Salida de los mensajes de error

**Sintaxis:**                            <ESC>OE [ (011) ]<CR>

**Descripción:**                    Alterna la activación de salida de los mensajes de error a través de la interfase serie o mostrando el estado activo del mensaje. Cuando la función está activada, cada mensaje de error es mostrado por la interfase serie, e.g.

E 1.1<CR><LF>

### Ejemplos:

<ESC> OE <CR>                    Indaga si la salida de error está activada  
0<CR><LF>                            Resultado: Desactivada  
<ESC> OE 1<CR>                    Activación de la salida de errores

**NOTA:** El último cambio es salvado aun si el instrumento esta desconectado.

## OH-Salida de la medición de dureza

**Sintaxis:**                            <ESC>OH [ (011) ]<CR>

**Descripción:**                    Alterna la activación (encendido/apagado), de la dureza medida o muestra el estado de la salida del valor de dureza. Cuando la función está activada, los datos medidos son transferidos en una escala de dureza seleccionada, por ejemplo:

40.5HRC<CR><LF>  
40.7HRC<CR><LF>

### Ejemplos:

<ESC> OH <CR>                    Indaga si el valor de dureza está activado  
0<CR><LF>                            Resultado: Desactivada  
<ESC> OH 1<CR>                    Activación de la salida del valor de dureza

**NOTA:** El último cambio es salvado aun si el instrumento esta apagado.

**PN-Lectura del número de serie de prueba****Sintaxis:** <ESC>PN<CR>**Descripción:** Lee el número de serie de prueba. Si no ha ninguna prueba conectada, el resultado es 0.**Ejemplo:**

<ESC> PN <CR>	Lee el numero de serie de prueba
1618<CR><LF>	Resultado: 1618

**PT-Lectura del tipo de prueba****Sintaxis:** <ESC>PT<CR>**Descripción:** Lee el tipo de prueba conectado. Si no ha ninguna prueba conectada, el resultado es 0.**Ejemplo:**

<ESC> PT <CR>	Lee el tipo de prueba
D<CR><LF>	Resultado: D

**SN-Lectura del número de serie del DynaMIC****Sintaxis:** <ESC>SN<CR>**Descripción:** Lee número de serie del instrumento**Ejemplo:**

<ESC> SN <CR>	Lee el número de serie
580<CR><LF>	Resultado: 580

**TL-Lectura/ Determina el tiempo de apagado de la iluminación de fondo****Sintaxis:** <ESC>TL [ (n | ON) ]<CR>**Descripción:** Leyendo o configurando el tiempo después del cual la iluminación de fondo es desactivada, si el instrumento no está siendo usado. El rango predeterminado está desde 5s hasta 60s.

**Ejemplo:**

<ESC> TL <CR>	Lee el tiempo para el apagado
10S<CR><LF>	Resultado: 10s
<ESC> TL 20 <CR>	Incrementa el tiempo a 20s

**TM-Lectura/ Determina el grupo de materiales**

**Sintaxis:** <ESC>TM [ n ]<CR>

**Descripción:** Determina el grupo de materiales o lee la configuración activa.  
Rango: 1 a 14, en dependencia del dispositivo de impacto y de los grupos de materiales almacenados (10-14)

**Ejemplos:**

TM 5 <CR>	Selecciona el grupo de materiales No 5
TM <CR>	Lee el grupo de materiales
5 <CR><LF>	Resultado: 5

**TP-Lectura/ Determina el tiempo de apagado del instrumento**

**Sintaxis:** <ESC>TP [ (n | ON) ]<CR>

**Descripción:** Leyendo o configurando el tiempo después del cual el instrumento es apagado si no está siendo usado. El rango de variación es desde 60s hasta 300s. Si se da como parámetro ON, el instrumento estará permanentemente conectado.

**Ejemplo:**

<ESC> TP <CR>	Lee el tiempo para el apagado
180S<CR><LF>	Resultado: 180s
<ESC> TP 300 <CR>	Incrementa el tiempo a 300s

**UN-Lectura/ Selecciona la escala de dureza**

**Sintaxis:** <ESC>UN [ (HV | HRC | HRB | HB | N/MM2) | HS | HL]<CR>

**Descripción:** Selecciona la escala de dureza o la pantalla actualmente activa.

**Ejemplos:**



<ESC> UN <CR>	Lee la escala activa
HRC<CR><LF>	Resultado: HRC
<ESC> UN HV <CR>	Determina la escala HV

**Atención:** Cuando se cambia la escala de dureza, el conjunto de mediciones actualmente activo estará terminado de antemano.

## VE-Lectura de la versión del programa DynaMIC

**Sintaxis:** <ESC>VE<CR>

**Descripción:** Lee la versión del programa del instrumento.

**Ejemplo:**

<ESC> VE <CR>	Lee versión del programa No:
01.01.00<CR><LF>	Resultado: 01.01.00



# METODO DE REBOTE PARA LAS PRUEBAS DE DUREZA

12

## 12.1 Información General

La siguiente sección contiene información útil acerca del método de prueba de dureza del DynaMIC.

El equipo consiste en un cuerpo de impacto, un dispositivo de impacto y una unidad de pantalla. El cuerpo de impacto tiene una terminal esférica de carburo de tungsteno y un imán permanente para la generación de un pulso de voltaje, el dispositivo de impacto tiene un mecanismo de impulso para cargar e impulsar el cuerpo de impacto y una bobina de inducción para detectar el imán en el dispositivo de impacto. En el método de prueba de dureza rebotada, la variación de velocidad causada por el impacto del cuerpo de impacto contra la superficie del material es medida.

La energía de impacto es ajustada por el impulso para la medición. El cuerpo de impacto contenido en el tubo del dispositivo de impacto es impelido contra la superficie de prueba, a través del botón de liberación.

En el transcurso de esto, el imán del cuerpo de impacto induce en la bobina una señal de voltaje cuya altura es proporcional para la velocidad de fase de impacto ( $I_p$ ). El impacto causa una deformación plástica en el material y una indentación esférica permanente es producida en la superficie. Esta deformación plástica conduce a una pérdida de energía en el cuerpo de impacto y de esa manera a una menor velocidad después de la fase actual de rebote ( $R_p$ ).

El valor de dureza se calcula de la proporción de estas dos velocidades y salida como sigue:

$$HL = 1000 R_p / I_p$$

Por favor referirse al reporte VDI No 308 (1978).

La proporción de velocidad es determinada exactamente por el momento de impacto/rebote por medio de una señal especial en proceso. La proporción de velocidad por consiguiente no es afectada por la dirección de impacto. En oposición a esto, otro probador de dureza rebotada requiere de una predeterminación de la dirección de impacto en pasos arreglados (influencia de la gravitación en la proporción de velocidad), lo cual constituye una considerable desventaja con frecuentes cambios de las posiciones de prueba.

DynaMIC no requiere de entrada de la dirección de impacto.

## 12.2 Conversión de valores de dureza

Referente a la conversión de valores de dureza, note lo siguiente (refiérase a DIN 50 150 y ASTM E 140):

Los valores de dureza que pueden ser medidos por diferentes métodos, no puede ser convertido a cada quien en base a la relación generalmente aplicable.

Por una parte, la razón para esto puede ser encontrada en el hecho de que el comportamiento de penetración del material es determinado por el comportamiento de penetración bajo tensión (relaciones de tensión). Por otra parte, la forma y material del marcador, el tamaño de la marca y por consiguiente el área medida varía con el método de dureza probada usado.

Usted por consiguiente debería ser consciente del hecho que la conversión de los valores de dureza ambos para cada otro y en los valores extensibles de fuerza puede ser inexactas e inconfiables a merced del material, su preparación y final de la superficie

Por consiguiente por favor indique el valor de dureza en la escala que fue determinada experimentalmente con el método de dureza usado (ejemplo el método de rebote en HL).

Consecuentemente usted puede hacer las conversiones solo en los casos donde:

- El método de prueba especificado no pueda ser utilizado, por ejemplo porque el equipo de prueba adecuado no esté habilitado.
- No sea posible tomar los ejemplos requeridos para el método de prueba especificado.

### **Aspectos especiales de conversión con el DynaMIC**

La conversión de valores de dureza a otras escalas, las cuales puede seleccionar en el instrumento, es hecha en la configuración básica de acuerdo a las tablas de conversión del instrumento, sin embargo usted además puede hacer una conversión de acuerdo al DIN 50 150 o ASTM E 140.

Todas las limitaciones de conversión, mencionadas en estas normas tendrán aplicación. Además observe que la conversión de acuerdo al DIN 50 150 y ASTM E 140 (escalas Rockwell) solo son aplicables a los materiales del grupo 1 (baja aleación/acero no aleado). Las conversiones del instrumento son usadas por otros grupos de materiales después de selecciones de DIN 50 150 o ASTM E 140.

Existen 9 grupos de materiales disponibles en el DynaMIC de los cuales usted primero debe elegir el más cercano a su material de prueba. Después de esto, usted debería llevar a cabo una calibración del instrumento para su material específico para asegurar medidas precisas (referirse a la pagina 28).

Con respecto a los grupos de materiales de aceros, tenga en cuenta que el valor de dureza en el rango de dureza bajo (hasta 500HL) es menos dependiente en material que esos en los rangos superiores.

Por favor verifique la calibración en el instrumento especialmente si usted trabaja con valores de dureza que exceden los 500HL.

En la siguiente página usted puede encontrar una prospección de las posibilidades de conversión existentes para cada uno de los grupos de materiales y dispositivos de impacto. Debido a una mayor dependencia material, los valores convertidos de dureza en los rangos superiores de dureza muestran considerablemente diferencias mayores.

## Grupos de materiales

No.	Grupo de material	Dispositivo de impacto
1	Baja aleación/acero no aleado y acero fundido	D E G
2	Acero de herramientas	D E
3	Acero resistente a la corrosión	D
4	Hierro fundido gris	D G
5	El hierro de molde esferoidal de grafito	D G
6	Aleaciones de molde aluminio	D
7	Cobre	D
8	Bronce	D
9	Aleaciones de cobre forjado	D

**NOTA:** Concerniente a la fijación de nuestras propias tablas de conversión para los grupos 10-14, referirse al Capítulo 12.5.

## Posibilidades de conversión y rangos

Dispositivo de impacto	Tipo de conversión Grupo de materiales	HV	HB	HRB	HRC	HS	N/mm2
Dyna D	DIN 1	80-1000	80-650	40-106	19-70	30-100	275-2200
	ASTM 1	90-1000	90-560	52-102	19-70	30-100	300-2200
	Dyna 1	75-1000	75-700	35-100	20-70	30-100	250-2200
	2	75-1000			20-70		
	3	75-1000	75-700	35-100	20-72		
	4		90-350				
	5		120-400				
	6		20-180	10-85			
	7		40-180	10-95			
8		45-320					
9		45-320					
Dyna E	DIN 1	80-1000	80-650	40-100	19-70	35-100	250-2200
	ASTM 1	95-1000	90-560	52-100	19-70	35-100	300-2200
	Dyna 1	80-1000	80-700	40-100	20-70	35-100	250-2200
	2	80-1000			20-70		
Dyna G	DIN 1	85-650	80-650	45-103	20-60	30-85	275-2200
	ASTM 1	95-650	90-560	52-100	20-56	30-85	300-2200
	Dyna 1	75-650	75-700	45-100	20-60	30-85	250-2200
	4		90-350				
	5		100-380				

Rango de medidas para las escalas definidas HL: 150-1000

## 12.3 Preparación del material de prueba

Para lograr un resultado fidedigno y reproducible de medida, es importante que usted observe un breve comentario de la calidad y la preparación del material. Por lo tanto lea la siguiente información:

### Terminación de la superficie

La superficie debe estar limpia y libre de aceite, grasa y polvo.

La superficie rugosa (pico para la altura del valle) del material no debe excederse de los 10 micrómetros.

— Triture las superficies más ásperas, ejemplo con la maquina trituradora energizada MIC 1060 (refiérase al Capítulo 2.3).

### Superficies curvas

Con superficies mostrando radios de curvatura de 30 mm (cóncavo o convexo), el correspondiente adjunto de prueba moldeado debe ser usado para asegurar un estable y seguro posicionamiento del dispositivo de impacto.

### Midiendo pequeñas piezas de pruebas

Con pequeños y menos pesados objetos de prueba, el efecto de impacto del dispositivo de impacto puede causar vibraciones, las cuales pueden producir resultados de las mediciones distorsionados.

Los objetos de prueba que pesen menos de 2 Kg deben en cualquier caso ser fijados al soporte usando acoplante para que no existan vibraciones.

Los objetos de prueba que pesen entre 2 Kg y 5 Kg deben ser acomodados en un soporte grande de metal (ejemplo una mesa) en el cual no puedan ser movidos o causa de vibración por el impacto. Si es necesario, use nuestro ZG acoplante (incluido en el paquete estándar) para acoplar los objetos de prueba.

### Espesor Mínimo de pared

Dificultades similares ocurren con objetos de prueba que tienen pequeños espesores de pared. Las paredes pueden ser trituradas dentro de las oscilaciones (ejemplo en los tubos) cuando el dispositivo de impacto golpee en la superficie del mismo ejemplo, como las membranas de golpeo. Esto normalmente causa valores inferiores de dureza.

Por lo tanto para el método de prueba de dureza se recomienda que los objetos sean probados hasta un espesor mínimo de 20 mm.

El probador de dureza UCI MIC 10 puede ser usado para mediciones por debajo de 20mm. Sin embargo, usted al menos debería cotejar el valor medido de dureza con un probador estacionario de dureza.

## 12.4 Notas en la evaluación estadística

El DynaMIC le ofrece la oportunidad de la salida de los siguientes datos estadísticos en el reporte de salida:

- Máximo valor.
- Mínimo valor.
- Lectura promedio.
- Rango absoluto y relativo.
- Desviación estándar absoluta y relativa.

El promedio, el rango y la desviación estándar son además indicadas en la pantalla.

Como esta información es impresa ha sido cubierto en el Capítulo 7.1. *Impresión de Datos*. El promedio puede ser mostrado de forma continua mientras se realizan las mediciones y además pueden ser recordado después de terminado el conjunto de mediciones.

Cada medida tiene una cierta cantidad de inexactitud. En vista a esto los errores de medición consisten en los siguientes errores individuales:

- La inexactitud básica de medida del método aplicado de prueba.
- El manejo de las sondas.
- La preparación del material de prueba (superficie o tratamiento térmico).
- La homogeneidad del material.
- Influencias externas (acumulación de polvo, la humedad, temperatura).

La evaluación estadística le ayuda en sus valoraciones de mediciones y le da más confianza en la decisión de la calidad del material probado.

La información más decisiva se deriva de la desviación estándar, este es el mejor indicador de la calidad del conjunto de mediciones.

El promedio de un conjunto de mediciones es más preciso en la medida que usted hace más mediciones. Por otra parte mientras más mediciones usted hace, más pueden salir mal (mediciones erróneas).

Es por esto que la diferencia entre el mínimo y máximo valor no es aceptable como un indicador confiable para la evaluación del conjunto de mediciones el cual supera los 12 puntos medidos.

## Calculando los datos estadísticos

### Promedio

El promedio (AVG) es calculado con la siguiente expresión:

$$AVG = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{n}$$

Donde            x= mediciones  
                      n= número de mediciones

### Rango de tolerancia relativo

El rango de tolerancia relativo (RNG) es calculado como sigue:

$$RNG[\%] = \frac{(MAX - MIN) \cdot 100}{AVG}$$

### Desviación estándar relativa

La desviación estándar relativa (STD) se calcula de la siguiente forma:

$$STD = \frac{S}{AVG} \cdot 100$$

En el cual        S= Desviación estándar (significa error en una sola medición)

S se calcula de la siguiente manera:

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - AVG)^2 + (x_2 - AVG)^2 + \dots + (x_n - AVG)^2}{(n - 1)}}$$

## 12.5 Creando propias tablas de conversión (Solamente DynaMIC DL).

Si usted trabaja con materiales para los cuales no son aplicables las tablas de conversión, usted tiene la posibilidad de crear sus propias con el uso del programa utilitario especial Krautkramer. La creación de las tablas debe hacerse bajo la condición de que es el conocimiento de cálculo de las curvas de compensación por la regresión no lineal.



**NOTA:** Como servicio, nosotros además podemos crear sus tablas de conversión si usted envía sus tipos de materiales. Para hacer esto contacte nuestro laboratorio de aplicaciones.

El DynaMIC tiene 9 grupos de materiales permanentes. Usted puede definir adicionalmente 5 grupos más, cada uno teniendo hasta 7 tablas de conversión y almacenar en el DynaMIC de 10 a 14 grupos de materiales usando la tarjeta de memoria.

## Condiciones

Usted necesita:

- El DynaMIC DL con la SW versión 01.01.04
- Un cable TGD-L-PC
- Tarjeta de memoria
- Una PC compatible con IBM con sistema operativo MS-DOS versión 3.3, con interfase serie.
- El programa utilitario DynaSoft Krautkramer.
- Una maquina estática de prueba de dureza.

Antes de la creación de los valores de dureza para sus curvas de referencia, usted debe observar lo siguiente:

- La superficie de su ejemplar debe estar cuidadosamente tratada.
- Seleccione los objetos de prueba con grandes dimensiones. Debe pesar al menos 2.5 Kg, dependiendo del dispositivo de impacto, para que el acoplamiento no sea necesario.
- Revise la pantalla del DynaMIC usando un plato de referencia de dureza.
- Solo asigne los valores HL a la dureza determinada estáticamente los que serán inmediatamente anexados.

## Operación

### 1. Determinación del par de valores de dureza


— Determine en una serie de pruebas el par de valores de su material, consistente en el valor de dureza Leeb (HL) y el correspondiente valor de dureza de la escala de dureza, en el cual usted le gustaría convertir (ejemplo HS o HRC).

Recomendamos el promedio de 10-15 mínimo anexando valores HL y al menos 3 valores estáticos como una base para un par de valor.

#### Ejemplo:

- 3 Mediciones Rockwell
- 3 x 5 Mediciones DynaMIC

= 1 par de valor

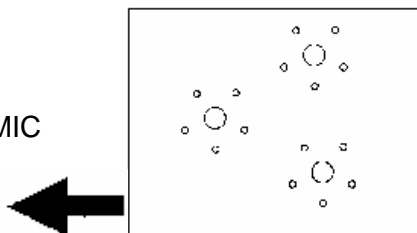

## 2. Cálculo de la curva de compensación

- Calcular la correspondiente curva de compensación por la regresión no lineal, ejemplo usando una polinomial de segundo grado. Polinomiales de tercer y cuarto grado también pueden determinarla.
- Determine el coeficiente de la curva de compensación.

Para esto usted requiere la siguiente regla de conversión. (Ejemplo para HRC):

$$\text{HRC} = C2 \times \text{HLD}^2 + C1 \times \text{HLD} + C0$$

HLD es el valor de dureza Leeb determinado con el dispositivo de impacto D. La fórmula además tiene aplicación en otras escalas de dureza.

- Por ejemplo usted ahora ha determinado los siguientes coeficientes:

$$C0 = -52.98$$

$$C1 = 0.1777$$

$$C2 = -4.4172 \times 10^{-5}$$

## 3. Creación del archivo de definición (Archivo de la fuente)

Usted debe introducir sus coeficientes en el archivo fuente. Este archivo, con el nombre example.scr, está en el disco, suministrado por Krautkramer.

Con el comando edit levante el editor desde MS-DOS y cargue el archivo example.scr. Primeramente la llamada desde MS-DOS indaga si usted trabaja desde Windows.

- Reemplace el dato de ejemplo con sus propios datos, ejemplo:

```

; Conversion table HL-D -> HRC
  for material group 10

Table
  Material      10
  Probe        D
  Scale        HRC
  Lower        630
  Upper        850
  Polynomial
    C0          -52,98
    C1           0,1777
    C2          -4,4172E-5
  EndPolynomial
EndTable
End

```

En esta tabla, consiste en una tabla de conversión de HL (dispositivo de impacto D) hacia HRC el cual es definido aquí como grupo de material 10. Los grupos de materiales 10-14 son seleccionables. El archivo de definición o grupo de materiales puede contener a 7 bloques de tablas.

La primera línea es un comentario. Cada texto después del punto y coma es tratado como un comentario. La descripción de la tabla actual está entre las palabras claves Tabla y Fin de la tabla.

Las tres primeras filas, especifican el código del grupo de material (10), el dispositivo de impacto (D) y la escala de dureza (HRC) en la cual va a ser convertido. Después de esto es la determinación de los límites superiores e inferiores del rango valido en Leeb.

El coeficiente polinomial el cual usted ha determinado será introducido en el bloque entre las palabras claves Polinomial y Fin de la polinomial.

La palabra Fin, finaliza el proceso. El texto que sigue es ignorado.

— Salve el fichero con otro nombre después de ha introducido los datos, el tipo de dato \*.scr debe ser conservado, ejemplo M10.scr (para los materiales del grupo 10).

— Finaliza el editor.

#### **4. Creando y salvando los nuevos grupos de materiales**

Usted requiere el programa utilitario DynaSoft para traducir el archivo de definición y una tarjeta vacía de memoria para salvar los grupos de materiales nuevos.

— Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta del DynaMIC's.

La tarjeta de memoria debe estar vacía. Si hay datos almacenados en la tarjeta estos pueden ser sobrescritos después de consultar.

— Levante el programa DynaSoft para la traslación de su fichero de definición con la siguiente forma de entrada:

```
>dynasoft<scrfile> /w
```

Por consiguiente en nuestro ejemplo:

```
>dynasoft M10.src> /w
```

El grupo de material es creado con esta entrada, el parámetro w significa que el fichero será creado directamente en la tarjeta de memoria.

#### **El programa DynaSoft**

Existen parámetros adicionales disponibles para el control del programa DynaSoft. Los mismos son mostrados si usted acciona el DynaSoft sin parámetros:

Opciones:

```
Options:
  /T[=tabfile] Write table to file, default:
                  source file name, type .TAB
  /I-<incr>     Specify table increment,
                  default 10 HL
  /W           Write to card
  /C={COM1|COM2} Specify serial port,
                  default COM1
```

Si usted acciona el programa con el nombre del fichero de definición pero sin ningún parámetro adicional, ejemplo:

```
>dynasoft M10
```

Entonces el DynaSoft solo comprobará el fichero M10.scr con exactitud pero no producirá una salida.

Si el fichero de definición tiene otro tipo de fichero \*.scr, entonces debe ser entrado el nombre completo. Aun el manejo y paso de los datos son posibles, ejemplo:

```
>dynasoft A:\scr\M10.mgr
```

El parámetro /T archiva la conversión de tablas calculadas en ficheros de textos. Por ejemplo, la entrada:

```
>dynasoft M10 /T
```

Escribe los datos dentro del fichero M10.TAB

Si el fichero de salida trajera otro nombre, ejemplo MAT10.TBL, este debe especificarse adicionalmente:

```
>dynasoft M10 /T=MAT10.TBL
```

El rango de paso de valor de dureza puede ser especificado con el parámetro /I. En la tabla de salida la conexión entre Leeb y la escala de dureza seleccionada dentro de los límites fijos de rango está resuelto en pasos de 10 HL como un estándar. Por ejemplo si usted requiere un rango de pasos de 5 HL, entonces debe entrar:

```
>dynasoft M10 /T /I=5
```

El parámetro más importante es /W, pues con él la tabla de conversión creada es escrita en la tarjeta de memoria en forma que sea legible para el DynaMIC.

```
>dynasoft M10 /W
```

Se ha asumido que el DynaMIC está conectado al puerto COM1. Si se conecta a la interfase COM2 de su computadora, entonces debe ser entrado de forma adicional con el parámetro /C:

```
>dynasoft M10 /W /C=COM2
```

El parámetro /C, puede ser usado para reprogramar el fichero de salida. En lugar de entrar COM1 o COM2, debe entrar el nombre del archivo y si es necesario la identificación del recorrido y el camino.

## 5. Salvando y capacitando los nuevos grupos de materiales en el DynaMIC

Usted ahora transfiere los grupos de materiales almacenados en la tarjeta de memoria dentro de la memoria permanente del DynaMIC.

— Primeramente retire la tarjeta de memoria fuera del instrumento e insértela dentro del lector de tarjetas del DynaMIC.

La indicación “Tabla” aparecerá brevemente en la pantalla del instrumento. El fichero es leído y es ahora disponible en el instrumento.

— Como se describe en las páginas 5-15, seleccione el grupo del material de función y después seleccione el grupo del material requerido, ejemplo TM 10.

La tabla de conversión creada esta ahora activa.

La tabla salvada en los grupos de materiales 10-14 pueden ser sobrescritos si es necesario.

### Eliminando los grupos de materiales

Usted puede borrar los grupos de materiales creados los cuales hayan sido salvados.

— Seleccione el grupo de materiales que desea eliminar y presione la tecla .

La pantalla destellará.

— Presione la tecla  otra vez.

El grupo de materiales será borrado.


### Eliminando la tarjeta de memoria


Usted puede borrar los grupos de materiales salvados en su tarjeta de memoria y usar la misma nuevamente.

Inserte la tarjeta de memoria en el DynaMIC.

Presione la tecla .

Lo siguiente es mostrado en la pantalla:

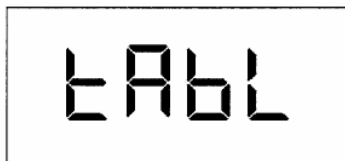

— Presione la tecla .

La pantalla destellará.

— Presione la tecla  otra vez.

Los contenidos de la tarjeta de memoria serán borrados.



### **13.1 EC Certificado de conformidad considerando la Compatibilidad Electromagnética**

El DynaMIC se responsabiliza por los requisitos de protección EMC como se especifica en las líneas directivas del consejo 89/336/EEC y la ley gobernante de la compatibilidad electromagnética de 9.11.92 (EMVG)

### **13.2 Direcciones del Servicio**

El DynaMIC es hecho con componentes de gran calidad y es producido de acuerdo a los más modernos métodos. Un riguroso chequeo intermedio y un sistema de seguridad de calidad certificaron según la DIN ISO9001, una calidad optima de conformidad del instrumento.

No obstante, si existiera cualquier mal funcionamiento, por favor informe a Krautkramer o Krautkramer-Branson Service, dando detalles y la descripción del error (si es posible, además el número del código de error).

Conserve el empaque del instrumento para alguna posible reparación requerida.

Si usted tiene alguna pregunta referente a la aplicación, uso, operación o especificaciones de su DynaMIC, contacte a su agente local de Krautkramer, a través de las direcciones siguientes:





Los cambios existentes o las adiciones son descritos en este capítulo.

De lo contrario este capítulo permanece vacío.



**A**

- Ajuste Acelerado
- Acumuladores
- Umbral de alarma
- Inhabilitando
- Impresión
- Configuración
- Programa de aplicación
- Significado aritmético
- ASTM E 140
- Desconectar el instrumento automáticamente
- Promedio
- Mostrando
- Impresión
- Mirar

**B**

- Baterías
- Carga
- Mantenimiento
- Voltaje de la batería
- Simbología de la pantalla
- Bloqueo
- Funciones
- Bloqueo de funciones

**C**

- Cal
- Llevando a cabo una calibración
- Calibración
- Inhabilitando
- Restituyendo
- Valor de calibración
- Impresión
- Condiciones
- Prueba de dureza con DynaMIC
- Conversión DIN 50 150 / ASTM E 140
- Conversión de valores de dureza
- Posibilidades de conversión
- Visión general
- Tablas de conversión
- Creando sus propias tablas de conversión
- Tipos de conversión
- Configuración
- Superficies curvas

## **D**

Registrador de datos  
Simbología de la pantalla  
Desconectando  
Conectando  
Almacenamiento de datos  
Transferencia de datos  
Eliminando  
Alguna lectura  
Ultimo valor medido  
Conjunto de mediciones  
Memoria  
Parámetros  
Lecturas  
DIN 50 150  
Pantalla  
Visión general  
Iluminación de fondo de pantalla  
Seleccionando periodo de tiempo  
Configuración  
Dyna 41 / 42  
Conjuntos Adjunto de prueba para  
Superficies curvas  
Dyna D  
Conectando el dispositivo de impacto  
Dyna E  
Conectando el dispositivo de impacto  
Dyna G  
Conectando el dispositivo de impacto  
Manipulación  
DynaSoft  
Creando sus tablas de conversión

## **F**

Chequeo de funciones

## **G**

Conjunto pulidor

## **H**

Escala de dureza  
Seleccionando  
Hi  
Umbral de alarma superior

## **I**

Cuerpo de impacto

Dispositivos de impacto  
Grupos de materiales  
Conexión  
Simbología de pantalla  
Manipulación  
Mantenimiento  
Dirección de impacto  
Inicialización  
Configuraciones del instrumento  
Vista

## **K**

Teclado pequeño  
Visión general

## **L**

Lo  
Umbral de alarma bajo  
Acero de baja aleación / sin aleación

## **M**

Material  
Manipulación  
Preparación  
Impresión  
Superficies  
Espesor de muro  
Peso  
Grupos de materiales  
Creando propias tablas de conversión  
Inhibidor  
Visión general  
Seleccionando  
Materiales  
Valor máximo  
Impresión  
Valor medido  
Borrado  
Mostrar valor medido  
Seleccionando  
Mediciones  
Llevando a cabo  
Materiales diferentes  
Acero de baja aleación / sin aleación  
Pequeñas piezas  
Nivel de mediciones  
Conjunto de mediciones  
Borrado

Mirando  
Memoria  
Eliminando  
Tarjeta de memoria  
Como parámetros de tarjeta  
Apagado  
Valor mínimo  
Impresión  
Protección de la humedad

## **N**

Baterías de níquel-cadmio  
Carga  
Níquel-metal-hydride cells  
Carga

## **O**

Niveles de operaciones

## **P**

Parámetro de tarjeta  
Parámetros  
Borrado  
Cargando  
Impresoras  
Transferencia de parámetros  
Imprimiendo  
Todos los conjuntos de mediciones  
Archivos solos  
Imprimiendo datos  
Impresión  
Completa  
Formato DIN A4

## **R**

Rango  
Pantalla  
Impresión  
Lecturas  
Eliminando  
Método de rebote  
Códigos remotos  
Operación remota  
Formato de reporte  
Pequeño  
Reporte de impresión  
DIN A4

Lista  
Seleccionando formato  
Seleccionando lenguaje  
Reconfigurando  
Funciones  
RS 232

## **S**

Escalas  
Auto chequeo  
Número de serie del DynaMIC  
Impresión  
Número de serie del dispositivo de serie usado  
Impresión  
Direcciones de servicio  
Funciones de servicio  
Serviciando  
Determinación de nivel  
Configuraciones de pantalla  
Configuraciones  
Umbrales de alarma  
Pantalla  
Iluminación de fondo  
Sobre un rango grande  
Variación  
Lectura simple  
Mostrando  
Versión de programa del DynaMIC  
Impresión  
Desviación estándar  
Mostrar  
Impresión  
Evaluación estadística  
Despliegues de estado  
Visión general de estado  
Del instrumento  
Capacidad de Almacenamiento  
Medida almacenadas  
Superficies  
Curvas  
Terminación

## **T**

Prueba de adjunto  
Número total de medidas  
Cursos de entrenamiento



**V**

Número de versión del DynaMIC

Mostrando

Versiones del DynaMIC

**W**

Espesores de pared

Protección contra agua



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE, LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 16

Mehrerle oder Verwechslung dieser Uhranlage, Verwechslung und Nachlieferung dieses Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugeordnet. Zusatzenordnungen verfallen zu Schaden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

CREATED BY CAD

siehe / see ES 34247 - 2043

	95	Tag	Name	Blatt sheet 1 von of 3
	2 803457 11/95 Ant	Date	Ant	
1 803472 8/95 Ant	Date	Ant	Ant	
Krautkrämer	Name	Montageanweisung für DYNA MIC Assembly instructions for DYNA MIC No: MA 34247 - 2043		

Mehrfache sowie Vereinfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung und Verbreitung ohne Einverständnis des Herstellers, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, Zuwiderhandlungen verpflichtend zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Erteilung vorbehalten.

CREATED BY CAD

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. All tenders are liable to payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.


### DYNA MIC DL

### DYNA MIC

siehe / see ES 34247 - 2.043

**Montageanweisung für DYNA MIC**  
**Assembly instructions for DYNA MIC**  
 MA 34247 - 2.043

	95	Top	Name	Blatt 2 von 3
	Searb	12.07.	Ant	
1 003457 IS/PSA	Gör	17.11.95	Rof	
grouderl	Name			

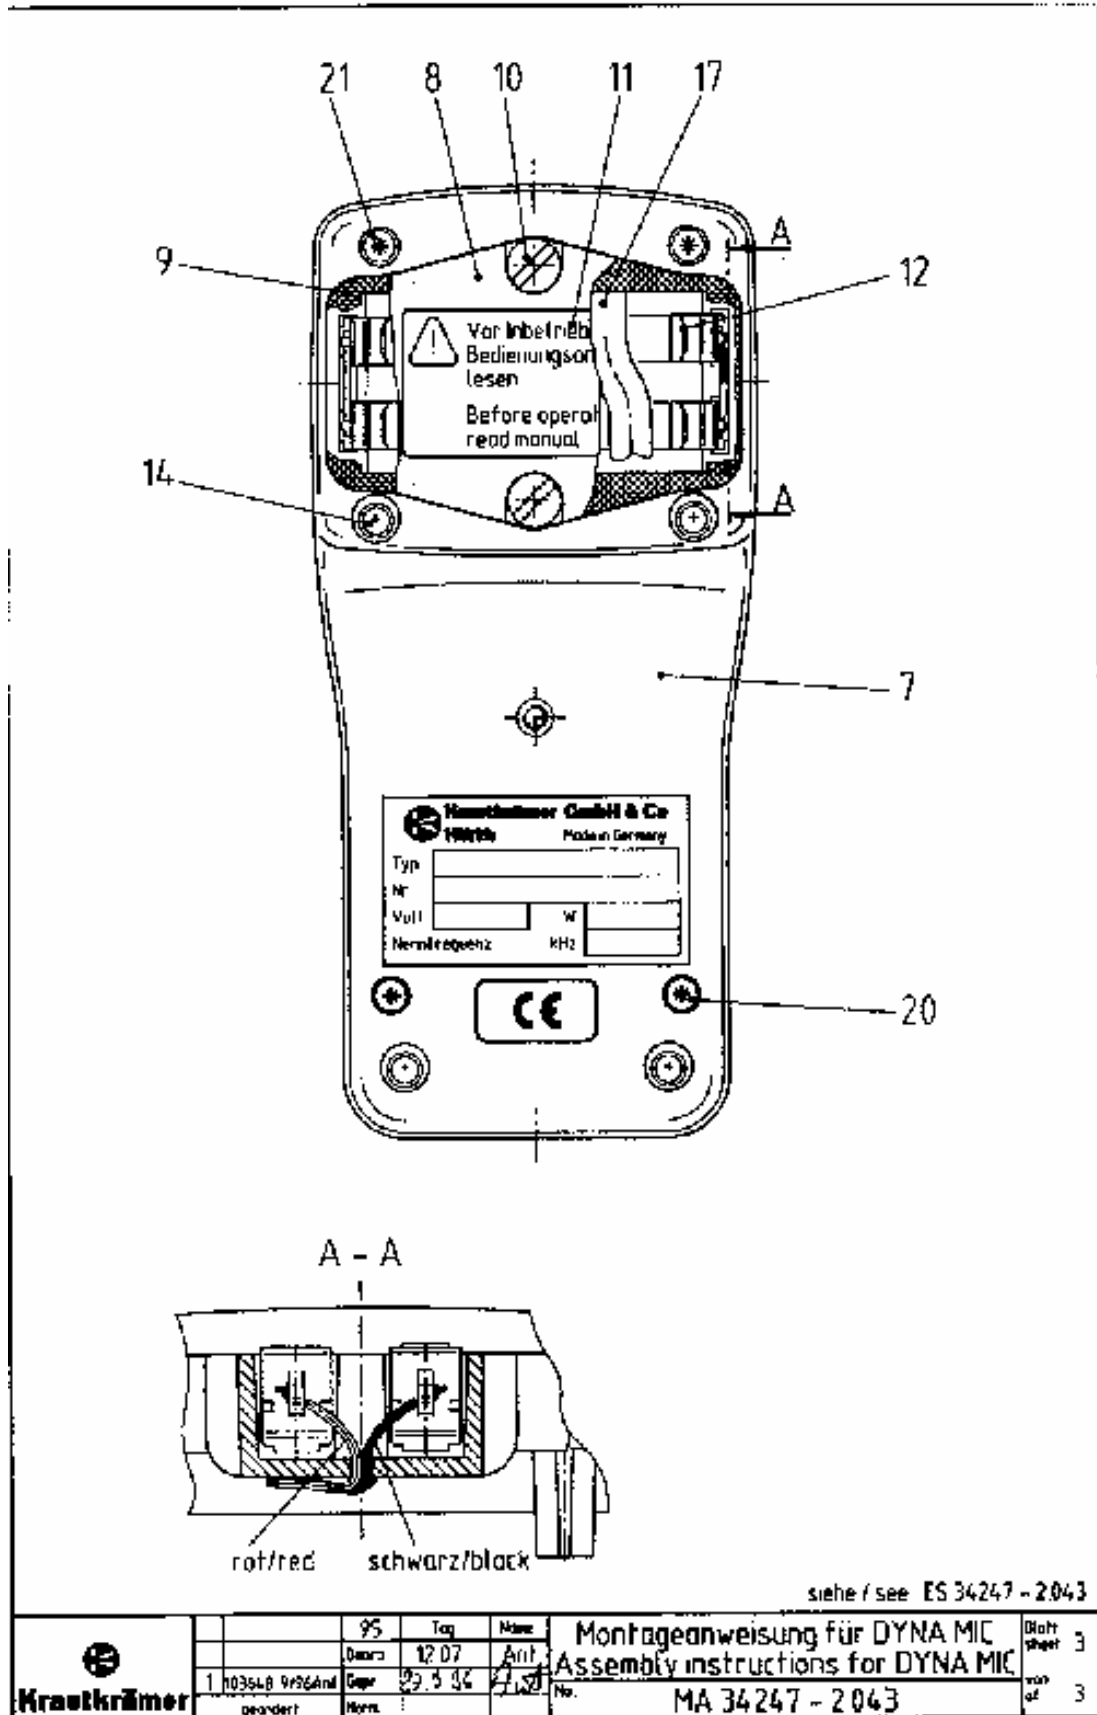

1	2	3	4	5	6
No	Cant.	Designación	No. Parte	Comentarios	Tipo
1		Montaje PCB- MIC D	34292-3.220		
1.1		Eprom, programado por Dyna MIC	34356-3.295		
1.2		Soporte LCD	34026-6.640		
1.3		Pantalla LC	17102-7.232		
1.4		Iluminación de fondo LCD	14117-7.490		
1.5		Conector del instrumento Lemo 0 7Pin	14507-7.137		
2		Membrana teclado pequeño	34298-3.120		
3		Cable de batería	34211-3.180		
6		Tapa, parte superior	34035-6.640		
7		Tapa , parte inferior	34036-6.640		
8		Cobertor de batería	34037-6.640		
9		Sellado de cobertor de batería	34108-6.600		
10		Tornillo	34040-6.070		
11		Signo de información	33667-6.920		
12		Resorte de batería, simple	14516-7.180		
14		Pie caucho	14520-7.820		
15		Cinta	34111-6.600	Solo Dyna MIC	
16		Aislamiento del plato	34238-6.600		
17		Tapa de la batería	34291-6.690		
18		Plato de contacto	34468-6.600		
19		Aislamiento de caucho	04586-8.560	370 mmm lg	
20		Tornillo para plástico 3x18	14518-8.070		
21		Tornillo para plástico 3x25	14519-8.070		
22		Tornillo 2-56 UNC ¼"	11140-8-070		
23		Tornillo para plástico 2,2x4,5	16872-8.070		
24		Arandela del cautivo	00866-8.150		
		Solo para el DYna MIC DL			
29		El lector Chipcard	14503-7.000		
30		Arandela del espaciador	34276-6.660		
31		Tornillo avellanado M2x8	00487-8.020		
32		Resorte de presión	14824-7.850		
33		Cinta	00866-8.150		
		02.10.96 / Berg			