

Actualización del software UC5™ ECHO™ 01.00.01.07

Nota de versión

2 de mayo de 2011

¿Necesito actualizar mi terminal?

Esta actualización del software está recomendada para todos los terminales de pantalla UC5™ ECHO™.

¿Qué archivos se requieren?

El archivo del paquete de actualización de firmware está nombrado como:

ECHO_I_0_I_7.nor

Compatibilidad de actualización

Esta actualización es compatible con todas las pantallas ECHO™. Para usar este software ECHO™, la versión del firmware del módulo de control UC5™ debe ser 0.4.0.0 ó superior. Consulte el Manual del operador de UC5™ para las instrucciones relacionadas con la comprobación de versión del firmware de UC5™.

Mejoras de software

- Soluciona el bloqueo de la pantalla. Es posible que aun se bloquee la pantalla, pero raramente sucede.
- La función de actualización ECHO™ no funcionaba en la versión 1.0.0.0. Esto ha sido solucionado de tal modo que ahora funciona correctamente.
- Mejora la fiabilidad de la finalización de la configuración automática enviando un mensaje de confirmación al sistema UC5™ indicando que deben guardarse todos los ajustes. Esto evita el tener que realizar la alimentación del ciclo después de una configuración automática y la posibilidad de perder todos los ajustes inmediatamente después de realizar la configuración automática.
- Elimina el mensaje de error de depuración que se visualizaba algunas veces al encender el sistema. Este mensaje ya no se visualizará.
- Mejora la pantalla del sensor de rodillo. Al poner en cero las lecturas del sensor de rodillo, algunas veces se borraban los ajustes del sensor de rodillo y en ese momento se tenía que realizar una nueva configuración automática. Esto se ha solucionado, de tal modo que las lecturas del sensor de rodillo se restablecen correctamente.
- Existían situaciones en donde al pulsar el botón de Inicio no se regresaba completamente a la pantalla principal. Esto ha sido solucionado de tal modo que el botón Inicio no regresa a la pantalla principal.
- Durante la configuración o reajuste automático, después de realizar la prueba de empuje de barra el sistema continúa ajustando las válvulas, incluso si no se pulsa el botón. Esto se ha modificado de tal modo que debe pulsarse el botón.

- Durante la configuración automática, después de detectar el sensor el sistema ECHO™ mostraba una pantalla indicándole que soltara el botón y después mostraba rápidamente la siguiente pantalla indicando que mantuviera pulsado el botón.
- Esto ha sido modificado de tal modo que solo se visualiza una única pantalla.
- No se visualizaba un aviso de advertencia cuando los sensores de rodillo no se comunicaban. Los avisos de advertencia ahora se visualizan correctamente.
- Era posible ajustar la sensibilidad a 0, pero el sistema UC5™ no cuenta con este ajuste. Se ha modificado de tal manera que la sensibilidad es de 1 a 10.