

Instrucciones de actualización del firmware UC5

ID de paquete de actualización: Fecha: 1092 4 de febrero de 2011

ADVERTENCIA:

Esta es una actualización importante. La operación de su sistema de control de altura no será posible a menos que se realice una CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA o una CONFIGURACIÓN MANUAL del sistema.

No actualice a menos que esté preparado para configurar el sistema usando uno de estos métodos. Consulte las notas de versión descritas a continuación para determinar si esta actualización es necesaria para usted.

Esta actualización no soluciona problemas, solamente proporciona nuevas funciones.

Procedimiento de actualización

El NORAC UC5TM se puede actualizar a través de las pantallas NORAC ECHOTM o Ag Leader InSightTM, EdgeTM o IntegraTM. Seleccione las instrucciones de actualización que coincidan con el terminal de pantalla en uso.

Procedimiento de actualización	1
NORAC ECHO TM	2
Ag Leader InSight TM	4
Ag Leader Edge TM Ag Leader Integra TM	10



NORAC ECHO[™]

Los pasos para actualizar el sistema NORAC UC5TM a través de una pantalla ECHOTM son los siguientes:

Copie el software de actualización en la tarjeta de memoria SD e inserte la tarjeta en la ranura de la tarjeta de memoria de la pantalla ECHOTM. Las actualizaciones también se pueden realizar usando el adaptador USB suministrado y una unidad de memoria USB.

No apague la alimentación mientras esté actualizando el software. Podría ocasionar daños fatales a los módulos o a la pantalla.

Settings	Navegue por la pantalla de Ajustes (consulte la Sección Error! Reference source not found. del Manual del operador) y seleccione el botón Actualizar de UC5 TM .
Update Update Modules Update Display	Seleccione un botón para actualizar los módulos o la pantalla.
UC5 Programmer – Version 1C NORAC UC5-CM Firmware: 00.03.0B.1E Hardware: 00.03.00.02 Compatible Files: E2UC5-CM_0_3_11_30.fw2 E2UC5-IM_0_3_0_22.fw2 E2UC5-UP1081.fw2	Se visualizará el nombre del archivo de actualización en la tarjeta de memoria SD en la ventana Archivos compatibles. Seleccione el nombre del archivo E2UC5-UP1092.fw2. Seleccione el botón de la marca de selección para iniciar la actualización.





Una vez finalizada la actualización, navegue por la pantalla de diagnóstico y seleccione el botón Versiones.



En esta pantalla se visualizarán las versiones de	Versions
firmware y de hardware del controlador UC5 TM	
(CM) así como de otros módulos UC5 TM tales	Module
como los sensores de altura (HS), sensores de	CM-1737
rodillo (AS), módulo de la válvula (VM) o módulo	(m)
de entrada (IM).	
Para seleccionarlos seleccione el nombre de un	Eirmwara: 03 10 83
módulo deseado y su número de serie de la lista.	Filliwale. 05.10.05
	Hardware: 03.10.83



Compare cada firmware y versión de módulo con las versiones listadas en la siguiente tabla. Si una de las versiones del firmware no coinciden, repita el proceso de actualización.

Módulo	Versión de
	firmware
Controlador	0.4.0.21
Módulo de entrada	0.4.0.0 o 0.4.0.21*
Válvula	0.4.0.0
Sensor de altura	1.1.2.4
Sensor de rodillo	1.2.0.0

* La versión del módulo de entrada depende de la configuración de su sistema. Será uno de los dos números listados arriba.

Ag Leader InSight[™]

Los pasos para actualizar el sistema NORAC UC5TM a través de una pantalla Ag Leader InSightTM son los siguientes:

- 1. Descargue el archivo de actualización (E2UC5-UP1092.fw2) y guárdelo en la tarjeta flash compacta.
- 2. Inserte la tarjeta flash compacta en la pantalla $InSight^{TM}$.
- 3. Encienda los sistemas Insight y NORAC UC5[™]. Si están encendidos los sistemas Insight y NORAC UC5[™], apáguelos, espere 10 segundos y vuelva a encenderlos. Para asegurarse de realizar el ciclo de alimentación de los módulos NORAC UC5[™], la llave de ignición de los vehículos deben también reiniciarse.
- 4. Seleccione la función Actualizar en la pantalla inicial. Desplácese hasta que encuentre el archivo de actualización NORAC E2UC5-UP1092.fw2. La figura de abajo muestra el archivo de actualización E2UC5-UP1037.fw2.





5. Se le preguntará si desea actualizar el UC5_CM de la versión actual a la Desconocida. En el ejemplo mostrado abajo, la versión se actualiza a partir de 0.3.3.8. Seleccione Sí para continuar.

El InsightTM indica que la versión de actualización es desconocida. Esto se debe a que el archivo es una actualización de paquete, con un firmware para más de un módulo de NORAC UC5TM en el mismo. Este mensaje es normal.



6. Iniciará la actualización y se visualizará una barra de progreso.





7. Cuando se haya transferido el archivo de actualización se visualizará Actualización con éxito.



8. También se visualizará un cuadro de diálogo que dice Preparación del sistema con una barra de progreso.





9. Cuando la barra de progreso alcance el 100%, se visualizará otro cuadro de diálogo con una barra de progreso. Este cuadro de diálogo muestra el progreso de cada paso de la actualización. Debido a que éste es un archivo de paquete, existe más de un módulo NORAC UC5[™] que tiene que actualizarse. Si observa el ejemplo de abajo, el diálogo dice Paso 1 de 2. Esto significa que está actualizando el primer módulo y tiene 2 módulos que se deben actualizar. Cada paso moverá la barra de progreso de 0 a 100% antes de iniciar el siguiente paso. Dependiendo de la configuración del sistema, la actualización del paquete 1083 podría tener hasta 5 pasos de actualización.



- 10.Una vez finalizados los pasos de actualización, debe reiniciarse la alimentación de la pantalla InsightTM (y los módulos NORAC UC5TM). Para asegurarse de realizar el ciclo de alimentación de los módulos NORAC UC5TM, la llave de ignición de los vehículos deben también reiniciarse.
- 11.Una vez reiniciado el sistema se visualizará la pantalla de Configuración de NORAC UC5TM. Si no sabe cómo navegar a esta pantalla, consulte el Manual del operador de NORAC UC5TM.



Automatic Setup	NORA	
Soncore and	Controller #1005	-
Valve Drivers	Firmware Version	0.3.0.21
	Hardware Revision	0.3.0.1
Boom Control Module	<u>Spraver Configuration:</u> No Type Set	
	Advanced Settings	Retune

12.Debajo del logotipo de NORAC existe una casilla desplegable con cada uno de los módulos listados. Haga clic en cada módulo y compruebe el firmware para asegurarse de que se haya actualizado a la nueva versión. La nueva versión que debe encontrar se lista en la tabla de abajo:

Módulo	Versión de
	firmware
Controlador	0.4.0.21
Interruptor remoto	0.4.0.0 o 0.4.0.21*
Válvula	0.4.0.0
Sensor de altura	1.1.2.4
Sensor de rodillo	1.2.0.0

* La versión del interruptor remoto depende de la configuración de su sistema. Será uno de los dos números listados arriba.



onfiguration		Norac UC5 Setup			
mplement List Pull Sprayer	Automatic Setup Sensors and Valve Drivers Boom Control Module	Controller #1005 Firmware Version Hardware Revision No Tyr Advanced Settings	NC I 0.3.0.21 0.3.0.1 Infouration: the Set Retune	80.000 5 Rear Drawbar Boom Control	Lista Versión de

- 13.Si el sistema no informa de las nuevas versiones, el procedimiento debe repetirse iniciando en el paso 2. Si los módulos están actualizados se ha completado la actualización de paquete 1090.
- 14.Debido al gran número de mejoras en el sistema NORAC UC5[™], se requerirá la Configuración automática antes de que el sistema pueda tener un estado operacional.



Ag Leader Edge[™] Ag Leader Integra[™]

Las pantallas Ag Leader Edge e Integra usan métodos similares para actualizar el sistema UC5Tm. Las siguientes instrucciones están basadas en el EdgeTM pero el procedimiento para el sistema IntegraTM es el mismo.











Módulo	Versión de
	firmware
Controlador	0.4.0.21
Interruptor remoto	0.4.0.0 o 0.4.0.21*
Válvula	0.4.0.0
Sensor de altura	1.1.2.4
Sensor de rodillo	1.2.0.0

*La versión del interruptor remoto depende de la configuración de su sistema. Será uno de los dos números listados arriba.