


PT



LAI 307

*Retificador para solda
semi-automática*

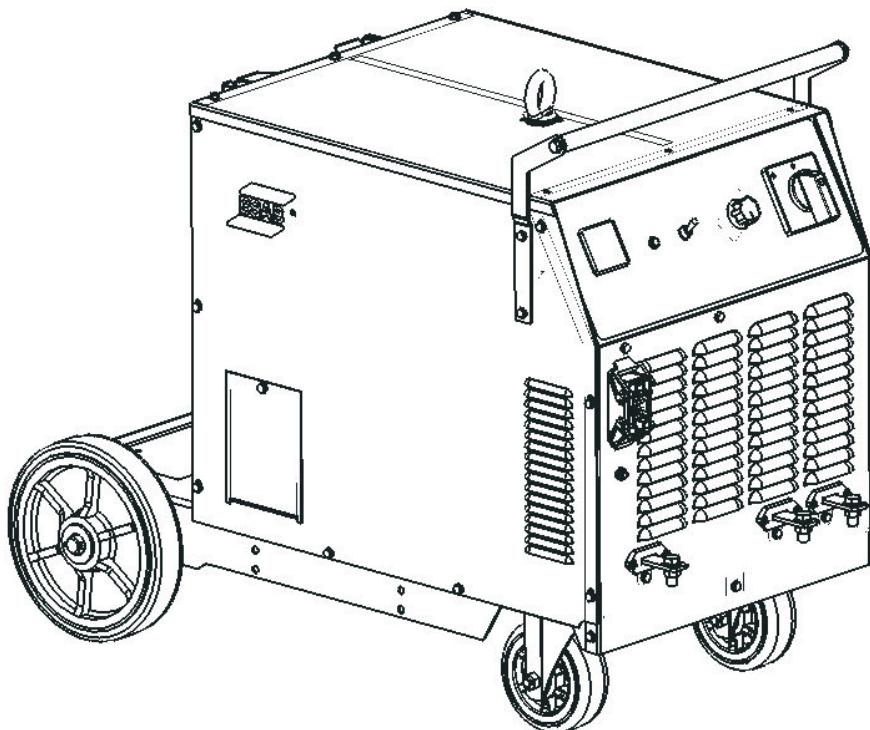

Manual de instruções do usuário e peças de reposição

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | SEGURANÇA..... | 3 |
| 2 | DESCRIÇÃO | 5 |
| 3 | DADOS TÉCNICOS..... | 6 |
| 4 | INSTALAÇÃO..... | 7 |
| 4.1 | Recebimento..... | 7 |
| 4.2 | Local e trabalho | 7 |
| 4.3 | Alimentação elétrica | 8 |
| 4.4 | Círcuito de soldagem | 9 |
| 4.5 | Instalação do alimentador de arame | 9 |
| 5 | OPERAÇÃO | 10 |
| 5.1 | Controles e conexões | 10 |
| 6 | MANUTENÇÃO | 13 |
| 6.1 | Manutenção preventiva..... | 13 |
| 6.2 | Manutenção corretiva | 13 |
| 7 | DETEÇÃO DE DEFEITOS..... | 13 |
| 8 | DIMENSÕES | 14 |
| 9 | ALIMENTADORES DE ARAME..... | 15 |
| 9.1 | Conjunto de cabos para interligação Fonte/Alimentadores de arame | 15 |
| 10 | TOCHAS PARA SOLDAGEM..... | 16 |
| 11 | ACESSÓRIOS | 16 |
| 12 | ESQUEMA ELÉTRICO..... | 16 |
| 13 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 16 |

1 SEGURANÇA

São os usuários de equipamento de soldagem ESAB a quem em última análise cabe a responsabilidade de assegurar que qualquer pessoa que trabalhe no equipamento ou próximo do mesmo observe todas as medidas de precaução de segurança pertinentes. As medidas de precaução de segurança devem satisfazer os requisitos que se aplicam a este tipo de equipamento de soldagem. Além dos regulamentos normais aplicáveis ao local de trabalho, devem observar-se as seguintes recomendações.

Todo o trabalho deve ser executado por pessoal especializado, bem familiarizado com o funcionamento do equipamento de soldagem. O funcionamento incorreto do equipamento pode resultar em situações perigosas que podem dar origem a ferimentos no operador e danos no equipamento.

1. Qualquer pessoa que utilize o equipamento de soldagem deve estar familiarizado com:
 - A operação do mesmo.
 - A localização dos dispositivos de interrupção de funcionamento do equipamento.
 - O funcionamento do equipamento.
 - As medidas de precaução de segurança pertinentes.
 - O processo de soldagem.
2. O operador deve certificar-se de que:
 - Nenhuma pessoa não autorizada se encontra dentro da área de funcionamento do equipamento quando este é posto a trabalhar.
 - Ninguém está desprotegido quando se forma o arco elétrico.
3. O local de trabalho tem de:
 - Ser adequado à finalidade em questão.
 - Não estar sujeito a correntes de ar.
4. Equipamento de segurança pessoal:
 - Use sempre o equipamento pessoal de segurança recomendado como, por exemplo máscara para soldagem elétrica com a lente de acordo com o trabalho que será executado, óculos de segurança, vestuário à prova de chama e luvas de segurança.
 - Não use artigos soltos como, por exemplo, lenços ou cachecóis, pulseiras, anéis, etc., que poderiam ficar presos ou provocar queimaduras.
5. Medidas gerais de precaução:
 - Certifique-se de que o cabo obra está bem ligado.
 - O trabalho em equipamento de alta tensão só será executado por um eletricista qualificado.
 - O equipamento de extinção de incêndios apropriado tem de estar claramente identificado e em local próximo.



AVISO



A SOLDAGEM POR ARCO ELÉCTRICO E O CORTE PODEM SER PERIGOSOS PARA SI E PARA AS OUTRAS PESSOAS. TENHA TODO O CUIDADO QUANDO SOLDAR OU CORTAR. SOLICITE AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO SEU EMPREGADOR QUE DEVEM SER BASEADAS NOS DADOS DE PERIGO FORNECIDOS PELOS FABRICANTES.

CHOQUE ELÉTRICO – Pode matar

- Instale e ligue à terra a máquina de solda de acordo com as normas aplicáveis.
- Não toque em peças elétricas ou em eletrodos com carga com a pele desprotegida, com luvas molhadas ou roupas molhadas.
- Isole-se a si próprio, e à peça de trabalho, da terra.
- Certifique-se de que a sua posição de trabalho é segura.

FUMOS E GASES - Podem ser perigosos para a saúde

- Mantenha a cabeça afastada dos fumos.
- Utilize ventilação e extração junto do arco elétrico, ou ambos, para manter os fumos e os gases longe da sua zona de respiração e da área em geral.

RAIOS DO ARCO ELÉTRICO - Podem ferir os olhos e queimar a pele

- Proteja os olhos e o corpo. Utilize as proteções para soldagem e lentes de filtro corretas e use vestuário de proteção.
- Proteja as pessoas em volta através de proteções ou cortinas adequadas.

PERIGO DE INCÊNDIO

- As faíscas (fagulhas) podem provocar incêndios. Por isso, certifique-se de que não existem materiais inflamáveis na área onde está sendo realizada a soldagem.

RUÍDO - O ruído excessivo pode provocar danos na audição

- Proteja os ouvidos. Utilize protetores auriculares ou outro tipo de proteção.
- Previna as outras pessoas contra o risco.

AVARIAS - Solicite a assistência de um técnico caso o equipamento apresente algum defeito ou avaria.

LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR A UNIDADE.


PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS!

A ESAB pode fornecer-lhe toda a proteção e acessórios de soldagem necessários.



AVISO!

Leia e compreenda o manual de instruções antes de instalar ou utilizar o equipamento.

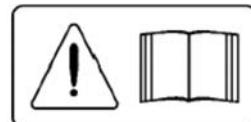

AVISO!

Não utilizar a fonte de soldagem para descongelar tubos congelados.



Este produto foi projetado exclusivamente para soldagem por arco elétrico.



Não elimine equipamento elétrico juntamente com o lixo normal!

De acordo com a Diretiva Européia 2002/96/CE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos de acordo com as normas ambientais nacionais, o equipamento elétrico que atingiu o fim da sua vida útil deve ser recolhido separadamente e entregue em instalações de reciclagem ambientalmente adequadas. Na qualidade de proprietário do equipamento, é obrigação deste obter informações sobre sistemas de recolha aprovados junto do seu representante local.

Ao aplicar esta Norma o proprietário estará melhorando o meio ambiente e a saúde humana!

2 DESCRIÇÃO

LAI 307 são Fontes com controle tiristorizado, circuitos em estado sólido e característica de Tensão Constante que juntamente com os alimentadores de arame modelo Origo™ Feed ou MEF 44N formam um conjunto para soldagem semi-automática ou mecanizada.

As Fontes possuem um medidor digital - volts e Ampères - que mantém os valores da corrente e tensão após a soldagem. Possuem também duas opções de indutância nos terminais negativos (A e B).

Permitem a soldagem com arames sólidos de Aço Carbono, de Aços Inoxidáveis, de Alumínio, de Cobre e com Arames Tubulares.

A tensão em vazio é ajustada pelo controle no painel frontal ou pelo controle remoto no alimentador de arame permitindo um amplo e preciso ajuste da tensão do arco para qualquer aplicação dentro da faixa de utilização do equipamento.

São providas de rodas, rodízios e olhal de levantamento, permitindo sua fácil movimentação no local de trabalho, ou estacionárias para instalações fixas.

Possuem proteção contra sobreaquecimento e uma tomada 110V no painel traseiro para alimentação de equipamentos auxiliares.

3 DADOS TÉCNICOS

Tabela 3.1

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Tensão da rede | 220/380/440V,3~50/60Hz |
| Corrente primária $I_{máx}$ | 26,6 A |
| Corrente primária I_{eff} | 20,8 A |
| Faixa de corrente/tensão | 30 A / 16 V - 250 A / 26,5 V |
| Carga máxima permitida | |
| 60% do fator de trabalho | 250 A / 26,5 V |
| 100% do fator de trabalho | 200 A / 24 V |
| Fator de potência corrente máxima | 0,92 |
| Eficiência corrente máxima | 75 % |
| Tensão em circuito aberto | 18 - 33 V |
| Temperatura de Funcionamento | - 10 °C a + 40 °C |
| Dimensões, C x L x A | 980 x 660 x 750 mm |
| Peso | 117 kg |
| Classe de proteção | IP 23 |
| Classe de aplicação | S |

Fator de trabalho

O fator de trabalho especifica o tempo como uma percentagem de um período de dez minutos durante o qual o equipamento pode soldar com uma carga específica.

Classe de proteção

O código IP indica a classe de proteção, isto é, o grau de proteção contra a penetração de objetos sólidos ou de água. O equipamento marcado IP 23 foi concebido para ser utilizado no interior e no exterior.

Classe de aplicação

O símbolo  indica que a fonte de alimentação foi projetada para ser utilizada em áreas com grandes perigos elétricos.

4 INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efetuada por um profissional treinado e qualificado.



AVISO!

Este produto foi projetado para utilização industrial. Em ambientes domésticos este produto pode provocar interferências de rádio. É da responsabilidade do usuário tomar as precauções adequadas.

N.B.: Caso uma Fonte LAI não seja instalada de imediato, conservá-la na sua embalagem original ou armazená-la em local seco e bem ventilado.

Nota!

Ligar a fonte de alimentação à rede de alimentação elétrica com uma impedância de rede de 0,210 ohm ou inferior. Se a impedância de rede for mais elevada, existe o risco de os dispositivos de iluminação apresentarem falhas.

4.1 Recebimento

Ao receber uma Fonte de energia LAI, remover todo o material de embalagem em volta da unidade e verificar a existência de eventuais danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Quaisquer reclamações relativas a danificação em trânsito devem ser dirigidas à Empresa Transportadora.

Remover cuidadosamente todo e qualquer material que possa obstruir a passagem do ar de ventilação, o que diminuiria a eficiência da refrigeração.

4.2 Local e trabalho

Para se conseguir uma operação segura e eficiente, vários fatores devem ser considerados ao se determinar o local de trabalho de uma máquina de soldar. Uma ventilação adequada é necessária para a refrigeração do equipamento e a segurança do operador. É da maior importância que a área de trabalho seja sempre mantida limpa.

É necessário deixar um corredor de circulação com pelo menos 700 mm de largura em torno de uma Fonte LAI, tanto para a sua ventilação como para acesso de operação, manutenção preventiva e eventual manutenção corretiva no local de trabalho.

A instalação de qualquer dispositivo de filtragem do ar ambiente restringe o volume de ar disponível para a refrigeração da máquina e leva a um sobreaquecimento dos seus componentes internos. A instalação de qualquer dispositivo de filtragem não autorizado pelo Fornecedor anula a garantia dada ao equipamento

4.3 Alimentação elétrica

Os requisitos de tensão de alimentação elétrica são indicados na placa de identificação e na Tabela 4.1. Devem ser alimentados a partir de uma linha elétrica independente e de capacidade adequada de forma a se garantir o seu melhor desempenho.


Para a alimentação elétrica do LAI 307, o usuário pode usar o cabo de entrada fornecido (número de condutores e bitola variáveis conforme o modelo) ou um cabo próprio com a bitola correspondente ao comprimento desejado e com 1 condutor reservado para o aterramento. Em todos os casos, a alimentação elétrica deve ser feita através de uma chave exclusiva com fusíveis ou disjuntor de proteção adequadamente dimensionados.

A Tabela 4.1 abaixo fornece orientação para o dimensionamento dos cabos e dos fusíveis de linha; eventualmente, consultar as normas vigentes.

Tabela 4.1

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------|--------------|
| Tensão da rede | 220/380/440 V ± 10%, trifásica | | |
| Frequência da rede | 50-60 Hz | | |
| Fusível retardado | 220 V 35 A | 380 V 30 A | 440 V 20A |
| Bitola do cabo de rede (cobre) (para comprimento até 5 metros) | 4 x 10 mm ² | | |
| Bitola do cabo obra | 50 mm ² | | |

As fontes LAI são entregues para conexão a uma rede de alimentação de 440V. Caso a tensão de alimentação seja diferente, as conexões primárias deverão ser modificadas como indicado no esquema abaixo. A remoção da tampa na lateral esquerda na LAI 307 proporciona acesso direto à barra de terminais das conexões primárias.

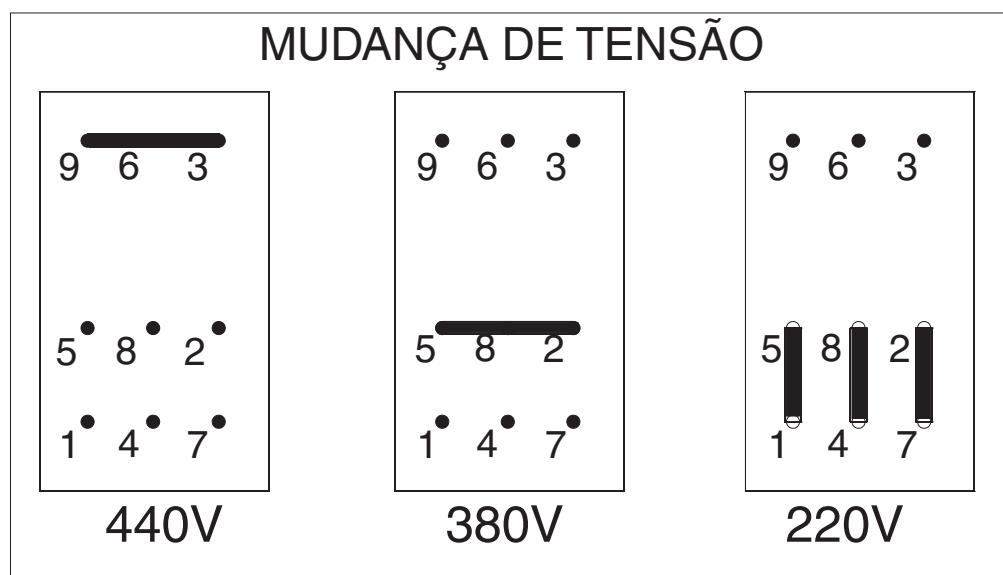

Importante: o terminal de aterramento está ligado ao chassi. Ele deve estar ligado a um ponto eficiente de aterramento da instalação elétrica geral. NÃO ligar o condutor de aterramento do cabo de entrada a qualquer um dos bornes da chave Liga/Desliga, o que colocaria o chassi da máquina sob tensão elétrica.

Todas as conexões elétricas devem ser completamente apertadas de forma a não haver risco de faiscamento, sobre-aquecimento ou queda de tensão nos circuitos.

N.B.: NÃO USAR O NEUTRO DA REDE PARA O ATERRAMENTO.

4.4 Circuito de soldagem

O bom funcionamento de uma Fonte LAI depende também de se usar um cabo Obra de cobre, isolado, com o menor comprimento possível e compatível com a(s) aplicação(ões) considerada(s), em bom estado e firmemente preso nos seus terminais; ainda, as conexões elétricas na peça a soldar ou na bancada de trabalho e no soquete "Negativo" da Fonte devem ser firmes.

Qualquer que seja o seu comprimento total (o qual deve sempre ser o menor possível) e qualquer que seja a corrente de soldagem empregada, a seção do cabo Obra deve corresponder à corrente máxima que a Fonte utilizada pode fornecer no Fator de trabalho de 100%.

A resistência elétrica do circuito de soldagem provoca quedas de tensão que se somam à queda interna natural da própria Fonte e reduz a tensão de arco e a corrente máxima disponíveis, tornando o arco instável.

4.5 Instalação do alimentador de arame

Ligar o cabo Obra (terminal negativo - A ou - B), à peça a ser soldada e certificar-se de que apresenta ótimo contato elétrico. Conectar o plugue do Cabo de comando do conjunto de cabos ao conector localizado no painel frontal e ao Alimentador de Arame.

Ligar o cabo positivo (+) no Alimentador do arame.

Atenção: Antes de instalar uma tocha de soldar, consultar o Manual correspondente e seguir as instruções do fabricante. O uso de tocha inadequada ou incorretamente instalada compromete o desempenho do equipamento, invalidando a garantia do mesmo.

N.B.: Para a interligação e operação do LAI 307 com o Alimentador de Arame consulte o Manual de Instrução do alimentador antes de iniciar a operação.

5 OPERAÇÃO

Os regulamentos gerais de segurança para o manuseamento do equipamento encontram- se na página 3. Leia-os com atenção antes de começar a utilizar o equipamento!



AVISO!

As peças rotativas podem provocar ferimentos. Tenha muito cuidado.




AVISO - PERIGO DE INCLINAÇÃO!


Existe risco de tombamento durante a operação de transporte caso a máquina esteja com uma inclinação superior a 10°. Neste caso providenciar os meios de travamento adequados.

5.1 Controles e conexões

- 1) Chave Liga/Desliga.
- 2) Potenciômetro de regulagem da Tensão de Solda ou Tensão em Vazio.
- 3) Medidor digital mantém os valores da Tensão e Corrente após a soldagem.
- 4) Tomada para conexão do alimentador de arame.
- 5) Chave para seleção do controle de tensão (remoto ou local).
- 6) Terminal de saída negativo (-A): para conexão do cabo Obra. (Indutância mínima).
- 7) Terminal de saída negativo (-B): para conexão do cabo Obra. (Indutância máxima).
- 8) Terminal de saída positivo (+): para conexão do alimentador de arame
- 9) Indicador de parada por sobre temperatura.
- 10) Disjuntor de proteção do circuito de comando.
- 11) Tampa para mudança de tensão.
- 12) Tomada auxiliar 110 volts.

- 13) Disjuntor de proteção da tomada auxiliar.
- 14) Cabo de alimentação.
- 15) Furo para instalação da tomada de conexão do kit para conexão do pressostato do refrigerador (WC8) (opcional).

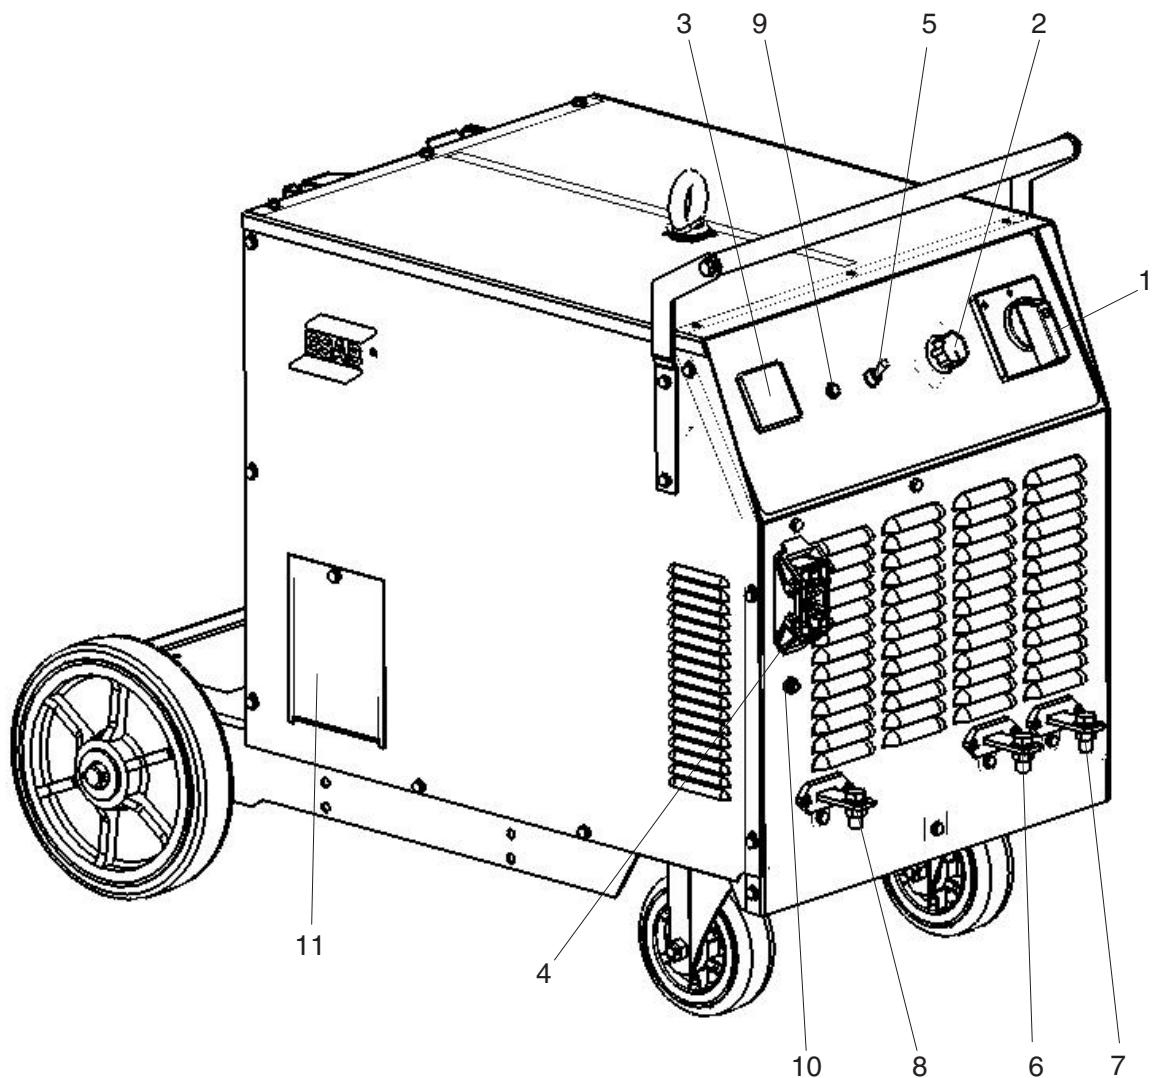

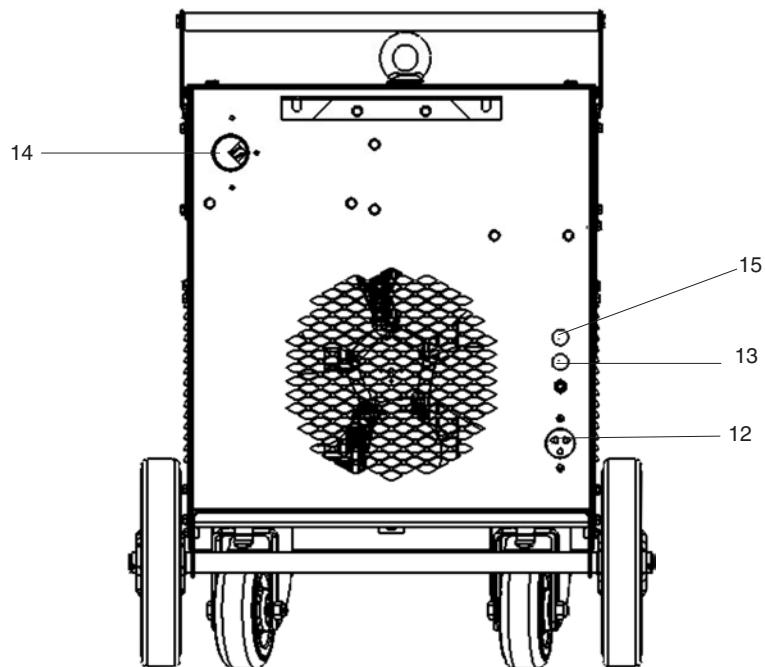

N.B.: O conector para o alimentador de arame é específico para a conexão de Alimentadores de Arame de marca ESAB S.A. Caso se deseje conectar um Alimentador de Arame ou Controle de outra marca, consultar os Manuais de Instruções dos equipamentos envolvidos ou consultar o Departamento de Serviços Técnicos ou um Serviço Autorizado ESAB S.A.

Atenção:

Para assegurar uma operação correta e segura:

- Observar as características do processo de soldagem
- Respeitar a capacidade da tocha de soldagem.
- Apertar firmemente todas as conexões elétricas.

A definição do processo e respectivo procedimento de soldagem dos consumíveis (arame, gás) assim como os resultados da operação e aplicação dos mesmos são de responsabilidade do usuário.

Para preparar os alimentadores de arame e executar os testes iniciais de soldagem, consulte o respectivo Manual de Instruções.

- 1) Colocar a chave do LAI na posição 1 (Liga); o instrumento digital acende, indicando que o equipamento está energizado.
- 2) Posicione a chave REMOTO/LOCAL do LAI em remoto para regular a tensão pelo potenciômetro do alimentador de arame ou em painel para regular a tensão pelo potenciômetro do LAI.
- 3) Acionar o gatilho da tocha e iniciar a soldagem. Reajustar os parâmetros se necessário.

6 MANUTENÇÃO

A manutenção regular é importante para o funcionamento seguro e confiável.

A manutenção deve ser feita por um técnico treinado e qualificado.

Nota!

Todas as condições de garantia do fornecedor deixam de se aplicar se o cliente tentar realizar ele próprio qualquer trabalho no produto durante o período de garantia de forma a reparar quaisquer defeitos.

6.1 Manutenção preventiva

Em condições normais de ambiente de operação, os LAI não requerem qualquer serviço especial de manutenção. É apenas necessário limpá-los internamente pelo menos uma vez por mês com ar comprimido sob baixa pressão, seco e isento de óleo.

Após a limpeza com ar comprimido, verificar o aperto das conexões elétricas e a fixação dos componentes. Verificar a eventual existência de rachaduras na isolação de fios ou cabos elétricos, inclusive de soldagem, ou em outros isolantes e substituí-los se defeituosos.

6.2 Manutenção corretiva

Usar somente peças de reposição originais fornecidas por ESAB S/A. O emprego de peças não originais ou não aprovadas leva ao cancelamento automático da garantia dada.


Peças de reposição podem ser obtidas dos Serviços Autorizados ESAB ou das filiais de Vendas indicadas na última página deste manual. Sempre informar o modelo e o número de série do equipamento considerado.

7 DETECCÃO DE DEFEITOS

Faça estas verificações e inspeções recomendadas antes de chamar um técnico de assistência autorizado.

| Tipo de defeito | Ação |
|---|---|
| Não há arco elétrico | <p>Verificar se a chave liga/desliga está ligada e se os fusíveis ou disjuntor estão corretos.</p> <p>Verificar se o cabo obra está corretamente ligado</p> <p>Verificar se o cabo de comando do alimentador e o cabo de energia estão conectados</p> <p>Verificar se a fonte não está sobreaquecida (a lâmpada laranja está acesa)</p> |
| Não há alimentação de arame | <p>Verificar se o cabo de comando do alimentador de arame está corretamente ligado</p> <p>Verificar se o mecanismo de pressão está corretamente ajustado</p> <p>Verificar o ajuste de pressão do miolo freidor</p> <p>Verificar se o arame corre livremente pelo bico de contato da tocha</p> |
| Maus resultados de soldagem | <p>Verificar se o gás de proteção está de acordo com o arame utilizado, flui pelo bocal da tocha e se a vazão está correta</p> <p>Verificar se a velocidade do arame, a tensão ajustada no potenciômetro está corretamente ajustada.</p> |
| A fonte desliga com freqüência e a lâmpada de superaquecimento está acesa | Verificar se o fator de trabalho está sendo respeitado. |

8 DIMENSÕES

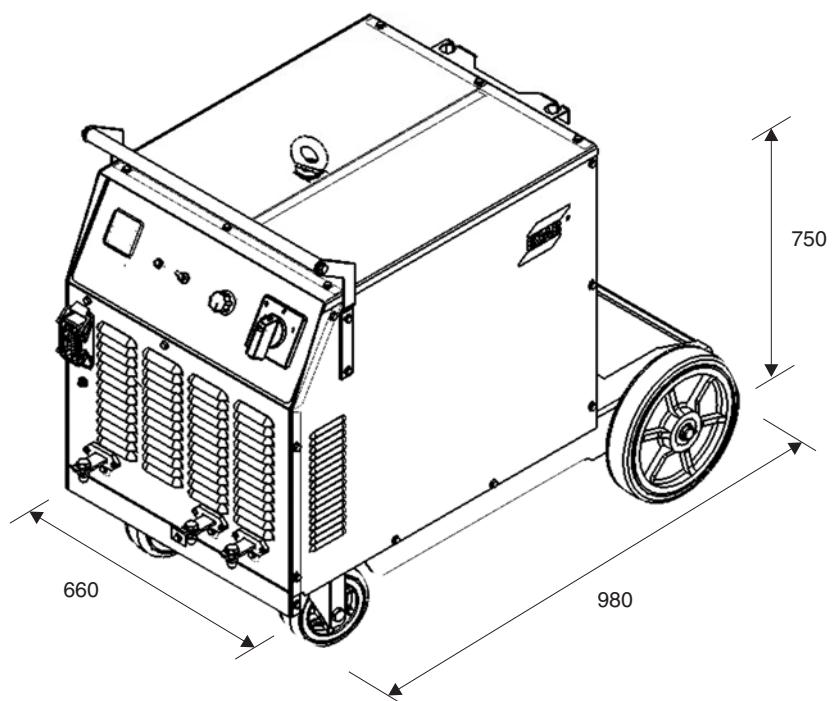

9 ALIMENTADORES DE ARAME

Tabela 9.1

| Descrição | Referência |
|---|------------|
| Alimentador de arame com 2 roldanas | |
| Origo™ Feed 302 P2 (42 volts) | 0401412 |
| Origo™ Feed 302 P3 (42 volts) | 0401411 |
| Origo™ Feed 302 P5 (42 volts) | 0401410 |
| Alimentadores de arame com 4 roldanas | |
| Origo™ Feed 304 P2 (42 volts) | 0401406 |
| Origo™ Feed 304 P3 (42 volts) | 0401409 |
| Origo™ Feed 304 P4 (42 volts) | 0401408 |
| Origo™ Feed 304 P5 (42 volts) | 0401407 |
| Origo™ Feed 354 P3 (42 volts) | 0401174 |
| Origo™ Feed 484 P5 (42 volts) | 0401830 |
| MEF 44 N | 0400715 |
| Alimentadores especiais | |
| Origo™ Feed 304 SPOOL GUN (com tocha tipo Spool) (42 volts) | 0401614 |
| Origo™ Feed 304 TRUCK (com o conjunto alimentador montado em um carro externo) (42 volts) | 0401749 |
| Origo™ Feed PIPE para arames tubulares autoprotegidos (42 volts) | 0401403 |

9.1 Conjunto de cabos para interligação Fonte/Alimentadores de arame

Tabela 9.2

| Descrição | Referência |
|--------------------------------|------------|
| Conjunto de cabos 400 A (02 m) | 0400824 |
| Conjunto de cabos 400 A (10 m) | 0400825 |
| Conjunto de cabos 400 A (15 m) | 0400826 |
| Conjunto de cabos 400 A (20 m) | 0400827 |
| Conjunto de cabos 400 A (25 m) | 0400828 |
| Conjunto de cabos 550 A (02 m) | 0400751 |
| Conjunto de cabos 550 A (10 m) | 0400820 |
| Conjunto de cabos 550 A (15 m) | 0400821 |
| Conjunto de cabos 550 A (20 m) | 0400822 |
| Conjunto de cabos 550 A (25 m) | 0400823 |

Obs.: Os conjuntos de cabos são compostos de:

- 01 Cabo de comando
- 01 Cabo de energia
- 01 Mangueira
- 01 Cabo Obra

10 TOCHAS PARA SOLDAGEM

Tabela 10.1

| Modelos | Referência | Arame | Gás de Proteção | | | | Refrige- ração | Comprimento do Cabo | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------|--------|--------------------|-----|-------------------|------------------------|--|--|
| | | | CO ₂ | | Argônio e misturas | | | | | |
| | | | Corrente (A) | F.t(%) | Corrente (A) | F.t | | | | |
| MXL 200 | 0905980 | 0,6 - 1,0 | 200 | 35 | 170 | 35 | Gás | 3 m | | |
| MXL 270 | 0905981 | 0,8 - 1,2 | 270 | 35 | 260 | 35 | Gás | 3 m | | |
| MXL 340 | 0905982 | 0,8 - 1,2 | 340 | 35 | 320 | 35 | Gás | 3 m | | |
| PMC 400 | 0704915 | 0,8 - 1,6 | 340 | 60 | 320 | 60 | Gás | 3 m | | |
| PMC 450 | 0708322 | 0,8 - 1,6 | 340 | 60 | 320 | 60 | Gás | 3 m | | |
| PMC 500 | 0704916 | 0,8 - 2,4 | 380 | 60 | 360 | 60 | Gás | 4 m | | |
| PLUS 501 RW | 0706668 | 0,8 - 1,6 | 400 | 100 | 350 | 100 | Água | 3 m | | |
| PMC 400 AL | 0707751 | 0,8 - 1,2 | — | — | 300 | 60 | Gás | 2 m | | |

11 ACESSÓRIOS

Tabela 11.1

| Descrição | Referência |
|--|------------|
| Refrigerador para tochas WC8 | 0400722 |
| Kit para conexão pressostato WC8 / LAI | 0401162 |
| Suporte para unidade de refrigeração | 0903286 |

12 ESQUEMA ELÉTRICO

Ver Apêndice A

13 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Ver Apêndice B



CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO

() LAI 307

Nº de série:



INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Empresa: _____

Telefone: (____) _____ Fax: (____) _____ E-mail: _____

Modelo: () LAI 307

Nº de série:

Observações: _____

Revendedor: _____ Nota Fiscal Nº: _____



Prezado cliente,

Solicitamos o preenchimento e envio desta ficha que permitirá a ESAB S.A. conhecê-lo melhor para que possamos lhe atender e garantir a prestação do serviço de assistência técnica com o elevado padrão de qualidade ESAB.

Favor enviar para:

ESAB S.A.

Rua Zezé Camargos, 117 - Cidade Industrial - Contagem - MG

CEP: 32.210-080

Fax: (31) 2191-4440

Att: Departamento de Controle de Qualidade

— página intencionalmente em branco —

TERMO DE GARANTIA

ESAB S/A Indústria e Comércio, garante ao Comprador/Usuário que seus Equipamentos são fabricados sob rigoroso Controle de Qualidade, assegurando o seu funcionamento e características, quando instalados, operados e mantidos conforme orientado pelo Manual de Instrução respectivo a cada produto.

ESAB S/A Indústria e Comércio, garante a substituição ou reparo de qualquer parte ou componente de equipamento fabricado por ESAB S/A em condições normais de uso, que apresenta falha devido a defeito de material ou por fabricação, durante o período da garantia designado para cada tipo ou modelo de equipamento.

A obrigação da ESAB S/A nas Condições do presente Termo de Garantia, está limitada, somente, ao reparo ou substituição de qualquer parte ou componente do Equipamento quando devidamente comprovado por ESAB S/A ou SAE - Serviço Autorizado ESAB.

Peças e partes como Roldanas e Guias de Arame, Medidor Analógico ou Digital danificados por qualquer objeto, Cabos Elétricos ou de Comando danificados, Porta Eletrodos ou Garras, Bocal de Tocha de Solda ou Corte, Tochas e seus componentes, sujeitas a desgaste ou deterioração causados pelo uso normal do equipamento ou qualquer outro dano causado pela inexistência de manutenção preventiva, não são cobertos pelo presente Termo de Garantia.

Esta garantia não cobre qualquer Equipamento ESAB ou parte ou componente que tenha sido alterado, sujeito a uso incorreto, sofrido acidente ou dano causado por meio de transporte ou condições atmosféricas, instalação ou manutenção impróprias, uso de partes ou peças não originais ESAB, intervenção técnica de qualquer espécie realizada por pessoa não habilitada ou não autorizada por ESAB S/A ou aplicação diferente a que o equipamento foi projetado e fabricado.

A embalagem e despesas transporte/frete - ida e volta de equipamento que necessite de Serviço Técnico ESAB considerado em garantia, a ser realizado nas instalações da ESAB S/A ou SAE - Serviço Autorizado ESAB, correrá por conta e risco do Comprador/Usuário - Balcão.

O presente Termo de Garantia passa a ter validade, somente após a data de Emissão da Nota Fiscal da Venda, emitida por ESAB S/A Indústria e Comércio e/ou Revendedor ESAB.

O período de garantia para os retificadores LAI 307 é de 1 ano.


— página intencionalmente em branco —

ES



LAI 307

Rectificador para soldadura Semiautomática

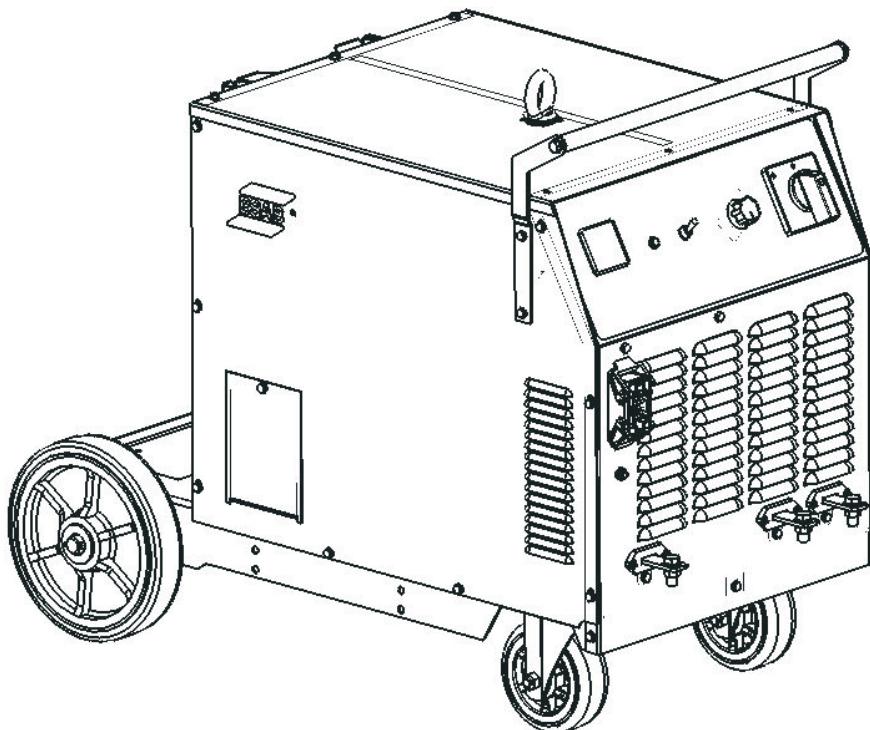

Manual de Instrucciones

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1 | SEGURIDAD..... | .23 |
| 2 | DESCRIPCIÓN | .25 |
| 3 | DATOS TÉCNICOS..... | .26 |
| 4 | INSTALACIÓN..... | .27 |
| 4.1 | Recepción..... | .27 |
| 4.2 | Lugar de trabajo..... | .28 |
| 4.3 | Alimentación eléctrica..... | .28 |
| 4.4 | Círcuito de soldadura..... | .29 |
| 4.5 | Instalación del alimentador de alambre | .29 |
| 5 | OPERACIÓN | .30 |
| 5.1 | Controles y conexiones..... | .20 |
| 6 | MANTENIMIENTO..... | .33 |
| 6.1 | Mantenimiento preventivo | .33 |
| 6.2 | Reparaciones..... | .33 |
| 7 | DETECCIÓN DE DEFECTOS | .34 |
| 8 | DIMENSIONES..... | .35 |
| 9 | ALIMENTADORES DE ALAMBRE | .36 |
| 9.1 | Conjunto de cables para interconexión Fonte/Alimentadores de Alambre | .36 |
| 10 | ANTORCHAS PARA SOLDADURA | .37 |
| 11 | ACCESÓRIOS..... | .37 |
| 12 | ESQUEMA ELÉCTRICO | .37 |
| 13 | REPUESTOS | .37 |

1 SEGURIDAD

A los usuarios del equipo de soldadura ESAB les cabe la responsabilidad de asegurar que cualquier persona que trabaje con el equipo o cerca del mismo observe todas las medidas de precaución y seguridad pertinentes.

Las medidas de precaución y seguridad deben satisfacer los requisitos que se aplican a este tipo de equipos de soldadura. Además de los reglamentos normales aplicables al lugar de trabajo, deben observarse las siguientes recomendaciones.

Todo trabajo debe ser ejecutado por personas especializadas y bien familiarizadas con el funcionamiento del equipo de soldadura. Su funcionamiento o manejo incorrecto puede acarrear situaciones peligrosas, llegando a originar heridas al operador y daños al equipo.

1. Toda persona que utilice el equipo de soldadura debe conocer perfectamente:
 - Como operarlo,
 - La localización de los dispositivos de interrupción de funcionamiento.
 - Su funcionamiento
 - Las medidas de precaución y seguridad pertinentes
 - El proceso de soldadura
2. El operador debe cerciorarse de que:
 - Nadie que no esté autorizado se encuentre dentro del área de funcionamiento del equipo, cuando este está trabajando,
 - Nadie esté desprotegido cuando se forma el arco eléctrico.
3. El lugar de trabajo debe presentar las siguientes condiciones:
 - Ser adecuado para la finalidad prevista,
 - No estar expuesto a corrientes de aire.
4. Equipo de seguridad personal
 - Use siempre el equipo personal de seguridad recomendado como, por ejemplo máscara para soldadura eléctrica con lente para el trabajo que será ejecutado, gafas de seguridad, ropas a prueba de fuego, guantes de seguridad.
 - No use elementos sueltos como, por ejemplo, pañuelos o bufandas, pulseras, anillos, etc., que puedan engancharse o provocar quemaduras.
5. Medidas generales de precaución.
 - Cerciórese de que el cable de masa esté bien conectado.
 - El trabajo en equipos de alta tensión solamente será ejecutado por un electricista.
 - El equipo de extinción de incendios apropiado tiene que estar cerca y claramente identificado.



AVISO



LA SOLDADURA Y CORTE POR ARCO ELÉCTRICO PUEDEN SER PELIGROSOS PARA EL SOLDADOR Y PARA LOS DEMÁS. TENGA MUCHO CUIDADO AL SOLDAR O CORTAR. SOLICITE A SU EMPLEADOR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD BASADAS EN LOS DATOS DE PELIGRO PROVISTOS POR LOS FABRICANTES.

DESCARGA ELÉCTRICA – Puede matar

- Instale y conecte a tierra la máquina de soldar de acuerdo con las normas aplicables.
- No toque piezas eléctricas o electrodos con carga con la piel desprotegida, con guantes o la ropa mojada.
- Aíslese y aíslle la pieza de trabajo, de tierra.
- Cerciórese de que su posición de trabajo es segura.

HUMOS Y GASES – Pueden ser peligrosos para la salud

- Mantenga la cabeza alejada del humo.
- Utilice ventilación y extracción de aire junto al arco eléctrico, para mantener el humo y los gases lejos de su zona de respiración y del área en general.

RAYOS DE ARCO ELÉCTRICO - Pueden dañar los ojos y quemar la piel.

- Proteja los ojos y el cuerpo. Utilice las protecciones para soldadura y lentes de filtro correctas y use ropas de protección.
- Proteja a las personas de su entorno con protecciones o cortinas adecuadas.

PELIGRO DE INCENDIO

- Las chispas pueden provocar incendios. Por eso, cerciórese de que no existan materiales inflamables en el área en que se realiza la soldadura..

RUIDO - El ruido excesivo puede provocar daños en el oído.

- Proteja sus oídos. Utilice protectores auriculares u otro tipo de protección.
- Prevenga a otras personas sobre el riesgo.

AVERÍAS - Solicite la asistencia de un técnico si el equipo presenta algún defecto o avería.

LEA Y ENTIENDA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LA UNIDAD.


¡PROTÉJASE Y PROTEJA A LOS DEMÁS!

ESAB puede darle toda la protección y accesorios necesarios para soldar.



¡AVISO!

Lea y comprenda perfectamente el manual de instrucciones antes de instalar o utilizar el equipo.

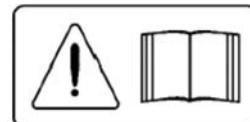

¡AVISO!

No utilice la fuente de soldadura para descongelar tubos congelados.



Este producto fue proyectado exclusivamente para soldar por arco eléctrico.



¡No elimine equipo eléctrico junto con los residuos normales!

De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE y con las normas ambientales nacionales relativa a residuos de equipos eléctricos y electrónicos, el artefacto eléctrico que ha llegado al final de su vida útil debe ser recogido separadamente y entregado a instalaciones de reciclado ambientalmente adecuadas. En su calidad de propietario del equipo, es su obligación obtener informaciones sobre sistemas aprobados de recolección de residuos especiales con su representante local.

¡Al aplicar esta Norma el propietario colaborará con la mejoría del medio ambiente y la salud humana!

2 DESCRIPCIÓN

LAI 307 son Fuentes con control por tiristores, circuitos de estado sólido y característica de Tensión Constante que junto al alimentador de alambre modelo Origo™ Feed o MEF 44N forman un conjunto para soldadura semiautomática o mecanizada.

Poseen un medidor digital - volts y Ampères - que mantiene los valores de corriente y tensión después de soldar. Y cuentan también con dos opciones de inductancia en los terminales negativos (A y B).

Permiten soldar con alambres sólidos de Acero Carbono, de Acero Inoxidable, de Aluminio, de Cobre y con Alambres Tubulares.

La tensión en vacío se ajusta con el control del tablero frontal o mediante el control remoto en el alimentador de alambre permitiendo un amplio y preciso ajuste de la tensión de arco para cualquier aplicación dentro del rango de uso del equipo.

Las Fuentes LAI están equipadas con ruedas, rodillos y un cancamo para levantarlas, que permiten facilidad de desplazamiento en el lugar de trabajo o inmóvil para las instalaciones fijas.

Poseen protección contra recalentamiento y un enchufe de 110V en el tablero posterior para la alimentación de equipos auxiliares.

3 DATOS TÉCNICOS

Tabla 3.2

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tensión de alimentación | 220/380/440V,3~50/60Hz |
| Corriente primaria $I_{máx.}$ | 26,6 A |
| Corriente primaria I_{eff} | 20,8 A |
| Rango de corriente/tensión | 30 A / 16 V - 250 A / 26,5 V |
| Carga máxima permitida | |
| 60% del factor de trabajo | 250 A / 26,5 V |
| 100% del factor de trabajo | 200 A / 24 V |
| Factor de potencia corriente máxima | 0,92 |
| Eficiencia corriente máxima | 75 % |
| Tensión en circuito abierto | 18 - 33 V |
| Temperatura de Funcionamiento | - 10 °C a + 40 °C |
| Dimensiones, L x A x A | 980 x 660 x 750 mm |
| Peso | 117 kg |
| Clase de protección | IP 23 |
| Clase de aplicación | S |

Factor de trabajo

El factor de trabajo especifica el tiempo durante el que el equipo puede soldar con una carga específica como un porcentaje de un período de diez minutos.

Clase de protección

El código IP indica la clase de protección, o sea, el grado de protección contra la penetración de objetos sólidos o de agua. O equipo marcado IP 23 fue concebido para ser utilizado en interiores y exteriores.

Clase de aplicación

El símbolo  indica que la fuente de alimentación fue proyectada para ser utilizada en áreas de grandes riesgos eléctricos.

4 INSTALACIÓN

La instalación debe ser efectuada por un profesional entrenado y calificado.



¡AVISO!

Este producto fue proyectado para uso industrial. En ambientes domésticos puede provocar interferencias de radio. El usuario tiene la responsabilidad de tomar las precauciones adecuadas.

¡Nota!

Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica con una impedancia de red de 0,210 ohms o inferior. Si la impedancia de red es más elevada, existe riesgo de que los dispositivos de iluminación presenten fallas.

4.1 Recepción

Al recibir una Fuente de energía LAI, retire todo el material de embalaje que se encuentra alrededor de la unidad y verifique si existen eventuales daños ocurridos durante el traslado. Los reclamos relativos a daños ocurridos en tránsito deben dirigirse a la Empresa Transportadora.

Elimine con cuidado cualquier elemento que pueda obstruir el paso de aire de ventilación, o que disminuya la eficiencia de la refrigeración.

Nota: En caso de que la Fuente LAI no sea instalada de inmediato, consérvela en su embalaje original o guárdela en un lugar seco y bien arejado.

4.2 Lugar de trabajo

Para obtener una operación segura y eficiente al elegir el lugar de trabajo de una máquina de soldar deben considerarse varios factores. La ventilación debe ser la necesaria y adecuada para la refrigeración del equipo y la seguridad del operador. Es muy importante que el área de trabajo se conserve siempre limpia.

Debe existir un pasillo de circulación de por lo menos 700 mm de ancho alrededor del la Fuente LAI para una mejor ventilación, el acceso del operador y la realización de tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones en el lugar de trabajo.

La instalación de cualquier dispositivo de filtrado de aire ambiente restringe el volumen de aire disponible para la refrigeración de la máquina y provoca el recalentamiento de los componentes internos. La instalación de cualquier dispositivo de filtrado no autorizado por el Proveedor anula la garantía otorgada al equipo.

4.3 Alimentación eléctrica

Los requisitos de tensión de alimentación eléctrica están indicados en la placa de identificación y en la Tabla 4.1. La línea de alimentación eléctrica debe ser independiente y de capacidad adecuada para garantizar el mejor rendimiento.


Para la alimentación eléctrica de su LAI 307, el usuario dispone de un cable de entrada provisto con el equipo (número de conductores y sección variables de acuerdo con el modelo) o un cable apropiado con su sección correspondiente al largo deseado y con 1 conductor reservado para la conexión a tierra. En todos los casos, la alimentación eléctrica debe hacerse a través de una llave exclusiva con fusibles o disyuntor de protección de dimensiones adecuadas.

La Tabla 4.1, que sigue, orienta para dimensionar los cables y fusibles de línea; eventualmente, consulte las normas vigentes.

Tabla 4.1

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| Tensión de alimentación | 220/380/440 V ± 10%, trifásica | | |
| Frecuencia de la red | 50-60 Hz | | |
| Fusible de retardo | 220 V 35 A | 380 V 30 A | 440 V 20 A |
| Sección del cable de alimentación (cobre) (para largos de hasta 5 metros) | 4 x 10 mm ² | | |
| Sección del cable de masa | 50 mm ² | | |

Las fuentes LAI se entregan para ser conectadas a una red de alimentación de 440V. En caso de que la tensión de alimentación sea diferente, las conexiones primarias deben ser modificadas como se indica en el esquema que sigue. Al retirar la tapa del lado izquierdo de la LAI 307 se tiene acceso directo a la barra de terminales de las conexiones primarias.

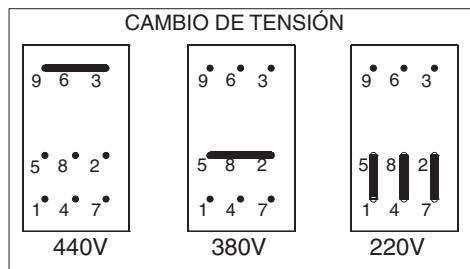

Importante: el terminal de tierra está conectado al chasis y debe conectarse a un punto eficiente de tierra de la instalación eléctrica general. NO conecte el conductor de tierra del cable de entrada a ninguno de los bornes de la llave Encendido / Apagado, ya que provocaría la presencia de tensión eléctrica en el chasis de la máquina.

Todas las conexiones eléctricas deben estar completamente ajustadas para que no haya riesgo de que se produzcan chispas, recalentamiento o caída de tensión en los circuitos.

NOTA: NO USE EL NEUTRO DE LA RED PARA LA CONEXIÓN A TIERRA.

4.4 Circuito de soldadura

El buen funcionamiento de una Fuente LAI depende también de que se use un cable de Masa de cobre, aislado, lo más corto posible y compatible con la(s) aplicación(es) considerada(s), en buen estado y bien ajustado a sus terminales; también las conexiones eléctricas a la pieza a soldar o al banco de trabajo y al zócalo "Negativo" de la Fuente deben estar bien firmes.

Independientemente de su largo total (siempre el menor posible) y cualquiera sea la corriente de soldadura utilizada, la sección del cable masa debe corresponder a la corriente máxima que la Fuente utilizada puede entregar en el Factor de trabajo de 100%.

La resistencia eléctrica en el circuito de soldadura provoca caídas de tensión que se suman a la caída interna natural de la propia Fuente y reduce la tensión de arco y la corriente máxima disponibles, provocando que el arco se vuelva inestable.

4.5 Instalación del alimentador de alambre

Conecte el cable Masa (terminal negativo - A o - B), a la pieza a ser soldada y verifique que presente un perfecto contacto eléctrico. Conecte el "plug" del Cable de comando del conjunto de cables al conector localizado en el tablero frontal y al Alimentador de Alambre.

Conecte el cable positivo (+) al Alimentador de alambre.

Atención: Antes de instalar una antorcha de soldar, consulte el Manual correspondiente y siga las instrucciones del fabricante. El uso de una antorcha inadecuada o incorrectamente instalada comprometerá el rendimiento del equipo, invalidando su garantía.

Nota.: Para la interconexión y operación de las LAI 307 con el Alimentador de Alambre consulte este Manual de Instrucciones antes de iniciar la operación.

5 OPERACIÓN

Los reglamentos generales de seguridad para el manejo del equipo se encuentran en la página 3. ¡Léalos con atención antes de comenzar a utilizarlo!



¡AVISO!

Las piezas en rotación pueden provocar heridas. Tenga mucho cuidado.



¡AVISO - PELIGRO DE INCLINACIÓN!


Existe riesgo de vuelco durante un traslado si la máquina se inclina en un ángulo superior a 10°. En este caso procure los medios de fijación adecuados.


5.1 Controles y conexiones

- 1) Llave Encendido / Apagado.
- 2) Potenciómetro de regulado de la Tensión de Soldadura o Tensión en Vacío.
- 3) Medidor digital que mantiene los valores de Tensión y Corriente después de la soldadura.
- 4) Enchufe para conectar el alimentador de alambre.
- 5) Llave para seleccionar el control de tensión (remoto o local).
- 6) Terminal de salida negativo (-A): para conectar el cable Masa. (Inductancia mínima)
- 7) Terminal de salida negativo (-B): para conectar el cable Masa. (Inductancia máxima)
- 8) Terminal de salida positivo (+): para conectar el alimentador de alambre.

- 9) Indicador de parada por recalentamiento.
- 10) Disyuntor de protección del circuito de comando.
- 11) Tapa para cambio de tensión.
- 12) Enchufe auxiliar de 110 volts.
- 13) Disyuntor de protección del enchufe auxiliar.
- 14) Cable de alimentación.
- 15) Perforación para instalar el enchufe del kit para conectar el presostato del refrigerador (WC8) (opcional).

LAI 307

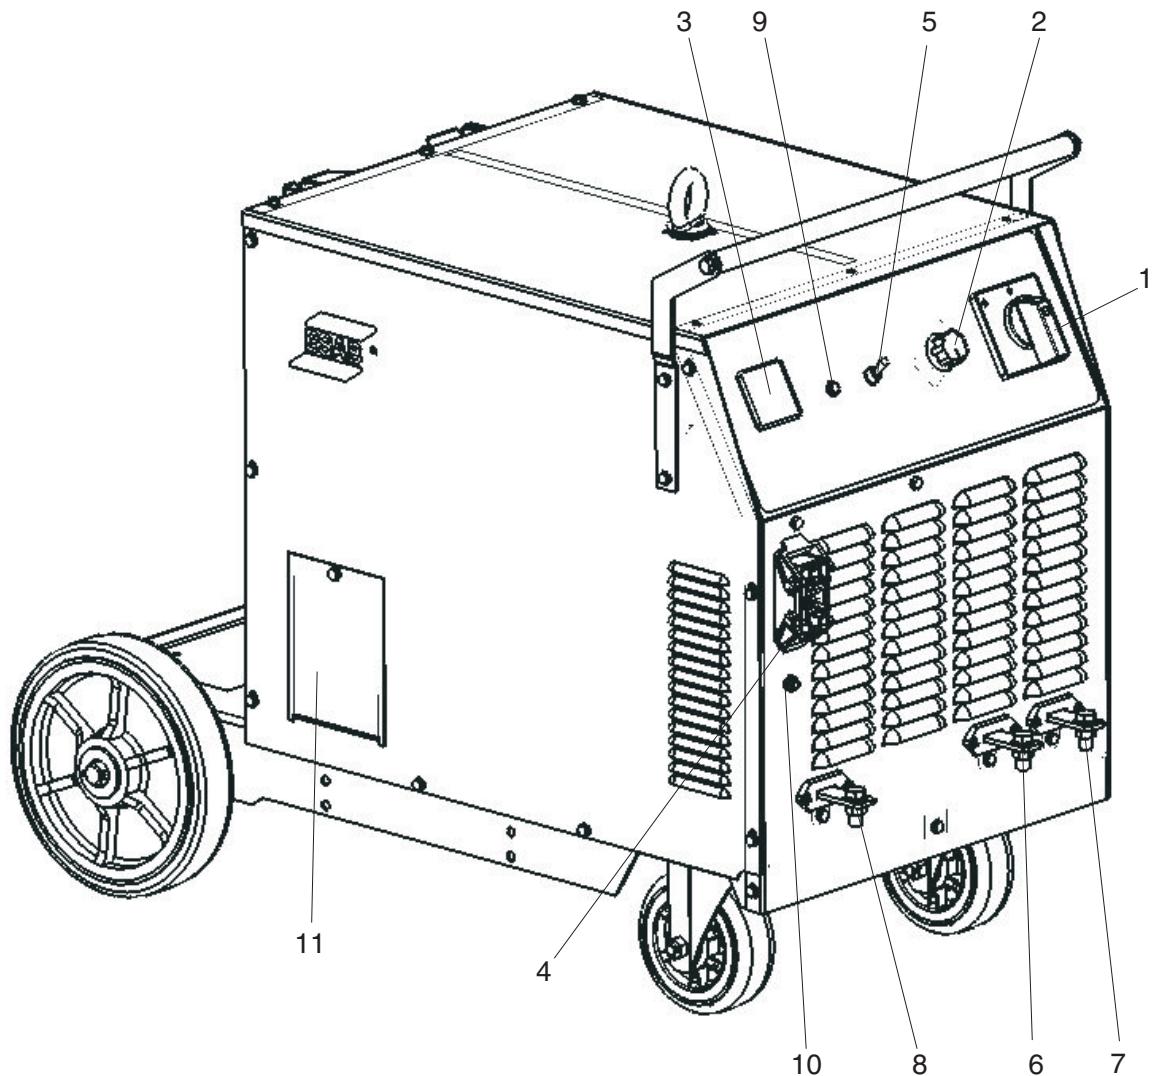

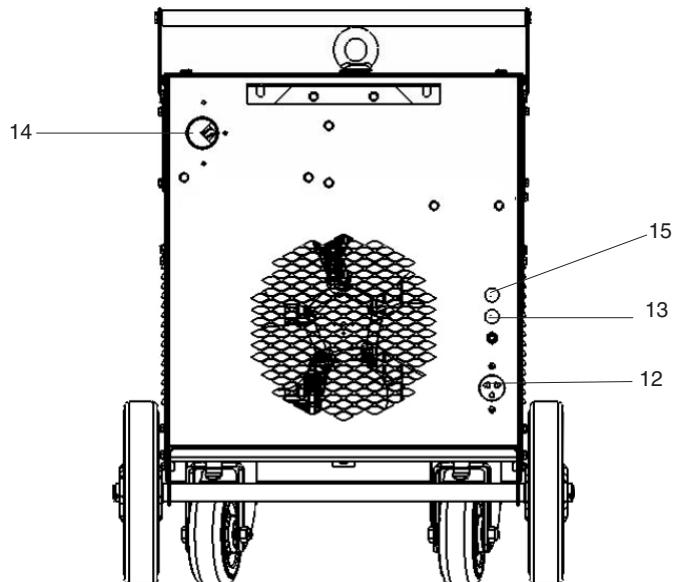

Nota: El conector para el alimentador de alambre es específico para equipos de este tipo de marca ESAB S.A. Si desea conectar un Alimentador de Alambre o Control de otra marca, consulte los Manuales de Instrucciones de los equipos involucrados o al Departamento de Servicios Técnicos o a un Servicio Autorizado ESAB S.A.

Atención:

Para que el manejo del equipo sea correcto y seguro:

- Observe las características del proceso de soldadura.
- Respete la capacidad de la antorcha de soldar.
- Ajuste firmemente todas las conexiones eléctricas.

La definición del proceso y su respectivo procedimiento de soldadura, de los elementos de consumo (alambre, gas) así como los resultados de la operación y aplicación de los mismos son de responsabilidad del usuario.

Para preparar los alimentadores de alambre, y ejecutar las pruebas iniciales de soldadura, consulte el respectivo Manual de Instrucciones.

- 1) Coloque la llave de la LAI en la posición 1 (Encendido); el instrumento digital se enciende, indicando que el equipo está funcionando.
- 2) Ponga la llave REMOTO / LOCAL de la LAI en remoto para regular la tensión con el potenciómetro del alimentador de alambre o en "tablero" para regular la tensión con el potenciómetro de la LAI.
- 3) Accione el gatillo de la antorcha y comience a soldar. Reajuste los parámetros si es necesario.

6 MANTENIMIENTO

Un trabajo de mantenimiento regular es importante para un funcionamiento seguro y confiable.

El mantenimiento debe ser realizado por un técnico entrenado y calificado

¡Nota!

Todas las condiciones de garantía otorgadas por el proveedor caducarán si el cliente intentara realizar por sí mismo cualquier tipo de trabajo en el producto durante el período de garantía de para reparar cualquier tipo de defecto.

6.1 Mantenimiento preventivo

En condiciones normales de ambiente de operación, los equipos LAI no requieren ningún trabajo especial de mantenimiento. Sólo es necesario limpiarlos internamente por lo menos una vez por mes con aire comprimido a baja presión, seco y libre de aceites.

Después de la limpieza con aire comprimido, verifique el ajuste de las conexiones eléctricas y de los componentes. Verifique si eventualmente existen rajaduras en los aislantes de los cables eléctricos, inclusive los de soldadura, o en otros aislantes y substitúyalos si presentan defectos.

6.2 Reparaciones

Use solamente repuestos originales provistos por ESAB S/A. El uso de repuestos no originales o no aprobados provocará la anulación automática de la garantía.

Los Repuestos pueden obtenerse en los Servicios Autorizados ESAB o en las filiales de Venta indicadas en la última página de este manual. Siempre informe el modelo y el número de serie del equipo considerado.


7 DETECCIÓN DE DEFECTOS

Realice estas verificaciones e inspecciones recomendadas antes de llamar a un técnico autorizado.

Tabla 7.1

| Tipo de defecto | Acción |
|--|---|
| No se abre el arco eléctrico | Verifique si la llave Encendido/Apagado está en “Encendido” y si los fusibles o el disyuntor están en buenas condiciones. Verifique que el cable de masa esté correctamente conectado Verifique que el cable de comando del alimentador y el cable de energía estén conectados Verifique si la fuente no está recalentada (lámpara naranja encendida) |
| No hay alimentación de alambre | Verifique que el cable de comando del alimentador de alambre esté correctamente conectado. Verifique si el mecanismo de presión está correctamente ajustado Verifique el ajuste de presión del centro de frenado. Verifique si el alambre corre libremente por el pico de contacto de la antorcha. |
| Malos resultados de soldadura | Verifique si el gas de protección está de acuerdo con el alambre utilizado, fluye por la boquilla de la antorcha y si el flujo está correcto Verifique si la velocidad del alambre, la tensión elegida con la llave selectora, la llave de modo de soldadura, los tiempos de anti-stick y punto o intermitente están correctamente elegidos. |
| La fuente se apaga con frecuencia y la lámpara de recalentamiento se enciende. | Verifique si se respeta el factor de trabajo. |

8 DIMENSIONES

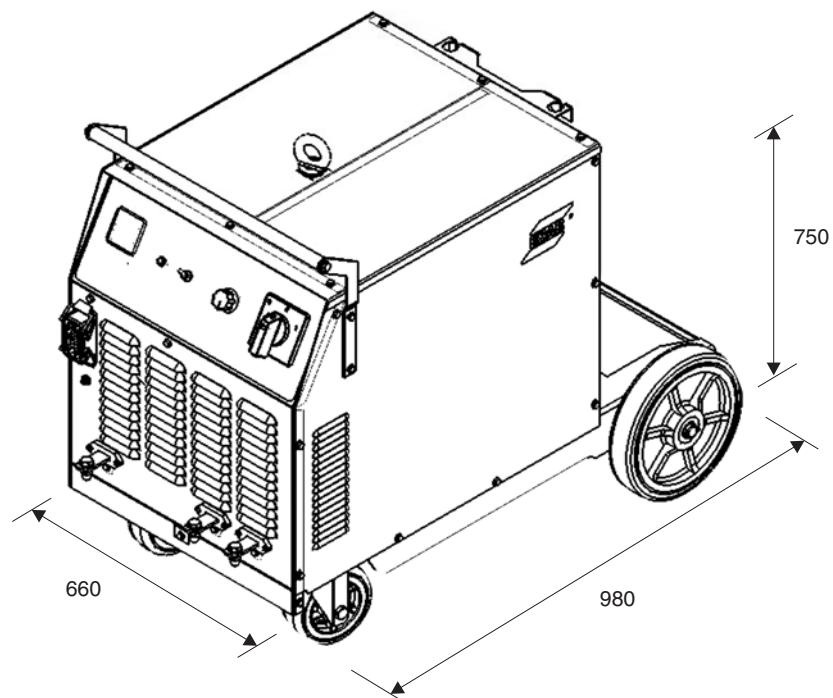

9 ALIMENTADORES DE ALAMBRE

Tabla 9.1

| Descripción | Referencia |
|--|------------|
| Alimentador de alambre con 2 roldanas | |
| Origo™ Feed 302 P2 (42 volts) | 0401412 |
| Origo™ Feed 302 P3 (42 volts) | 0401411 |
| Origo™ Feed 302 P5 (42 volts) | 0401410 |
| Alimentadores de alambre con 4 roldanas | |
| Origo™ Feed 304 P2 (42 volts) | 0401406 |
| Origo™ Feed 304 P3 (42 volts) | 0401409 |
| Origo™ Feed 304 P4 (42 volts) | 0401408 |
| Origo™ Feed 304 P5 (42 volts) | 0401407 |
| Origo™ Feed 354 P3 (42 volts) | 0401174 |
| Origo™ Feed 484 P5 (42 volts) | 0401830 |
| MEF 44N | 0400715 |
| Alimentadores de alambre especiales | |
| Origo™ Feed 304 SPOOL GUN (con torcha tipo spool) (42 volts) | 0401614 |
| Origo™ Feed 304 TRUCK (con el conjunto alimentador en un carrito externo) (42 volts) | 0401749 |
| Origo™ Feed PIPE para alambres tubulares autoprotegidos (42 volts) | 0401403 |

Nota: Para determinar qual alimentador es adequado a la necesidad consultar los manuales de los alimentadores.

9.1 Conjunto de cables para interconexión Fonte/Alimentadores de Alambre

Tabla 9.2

| Descripción | Referencia |
|---------------------------------|------------|
| Conjunto de cables 400 A (02 m) | 0400824 |
| Conjunto de cables 400 A (10 m) | 0400825 |
| Conjunto de cables 400 A (15 m) | 0400826 |
| Conjunto de cables 400 A (20 m) | 0400827 |
| Conjunto de cables 400 A (25 m) | 0400828 |
| Conjunto de cables 550 A (02 m) | 0400751 |
| Conjunto de cables 550 A (10 m) | 0400820 |
| Conjunto de cables 550 A (15 m) | 0400821 |
| Conjunto de cables 550 A (20 m) | 0400822 |
| Conjunto de cables 550 A (25 m) | 0400823 |

Obs.: Los conjuntos de cables se componen de:

- 01 Cable de comando
- 01 Cable de energia
- 01 Manguera
- 01 Cable de masa

10 ANTORCHAS PARA SOLDADURA

Tabla 10.1

| Modelos | Referencia | Alambre (mm) | Gás de Protección | | | | Refrige- ración | |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|--|
| | | | CO ₂ | | Argón y mezclas | | | |
| | | | Corriente (A) | F.t (%) | Corrente (A) | F.t (%) | | |
| MXL 200 | 0905980 | 0,6 - 1,0 | 200 | 35 | 170 | 35 | Gas | |
| MXL 270 | 0905981 | 0,8 - 1,2 | 270 | 35 | 260 | 35 | Gas | |
| MXL 340 | 0905982 | 0,8 - 1,2 | 340 | 35 | 320 | 35 | Gas | |
| PLUS 400 | 0705133 (3 m) 0706250 (4 m) | 0,8 - 1,6 | 340 | 60 | 320 | 60 | Gas | |
| PLUS 500 | 0705134 | 0,8 - 1,6 | 380 | 60 | 360 | 60 | Gas | |
| PLUS 501 RW | 0706668 | 0,8 - 1,6 | 400 | 100 | 350 | 100 | Água | |
| PMC 400 AL | 0707751 | 0,8 - 1,2 | — | — | 300 | 60 | Gas | |

11 ACCESÓRIOS

Tabla 11.1

| Descripción | Referencia |
|--------------------------------------|------------|
| Refrigerador para antorchas WC8 | 0400722 |
| Kit p/ conexión presóstato WC8 / LAI | 0401162 |
| Soporte p/ unidad de refrigeración | 0903286 |

12 ESQUEMA ELÉCTRICO

Ver Apéndice A

13 REPUESTOS

Ver Apéndice B

— página intencionalmente en blanco —



CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO

() LAI 307

Nº de serie:



INFORMACIONES DEL CLIENTE

Empresa: _____

Teléfono: (____) _____ Fax: (____) _____ E-mail: _____

Modelo: () LAI 307 Nº de serie:

Observaciones:

Revendedor: _____ Factura de Venta Nº: _____



Estimado Cliente,

Solicitamos rellenar y enviar esa ficha que permitira a la ESAB S.A. conocerlo mejor para que posamos atenderlo y garantizar a la prestación del servicio de asistencia técnica con elevado patrón de calidad ESAB.

Favor enviar para:

ESAB S.A.
Rua Zezé Camargos, 117 - Cidade Industrial - Contagem - MG
CEP: 32.210-080
Fax: (31) 2191-4440
Att: Departamento de Controle de Qualidade

— página intencionalmente en blanco —

TERMO DE GARANTÍA

ESAB S/A Industria y Comercio, garantiza al comprador y usuario, que sus equipos son fabricados bajo riguroso Control de Calidad, asegurando su funcionamiento y características, cuando instalados, operados y mantenidos de acuerdo a las orientaciones del Manual correspondiente a cada equipo.

ESAB S/A Industria y Comercio, garantiza la sustitución o reparación de cualquier parte o componente del equipo de su fabricación, en condiciones normales de uso, que presente falla debido a defecto de material o de fabricación, durante el período vigencia de garantía indicado para cada tipo o modelo de equipo.

El compromiso de ESAB S/A con las condiciones de la presente Garantía, está limitado solamente, a la reparación o sustitución de cualquier parte o componente del equipo cuando debidamente comprobado por ESAB S/A o SAE - Servicio Autorizado ESAB.

Piezas y partes tales como, poleas y guías de alambre, medidor analógico o digital con daños por cualquier objeto, cables eléctricos o de mando con daños, porta electrodos o garras, boquilla de torcha, pistola de soldadura o corte, torchas y sus componentes, sujetos a desgaste o deterioro por el uso normal del equipo, o cualquier otro daño causado por la inexistencia de mantenimiento preventivo, no están cubiertos por la presente garantía.

La presente garantía no cubre ningún equipo ESAB o parte o componente que haya sido adulterado, sometido a uso incorrecto, sufrido accidente o daño causado por el transporte o condiciones atmosféricas, instalación o mantenimiento inapropiados, uso de partes o piezas no originales ESAB, intervención técnica de cualquier especie realizada por personal no calificado o no autorizado por ESAB S/A, o por aplicación diferente de aquella para la cual el equipo fue proyectado y fabricado.

El embalaje, así como los gastos de transporte y flete de ida y vuelta de los equipos en garantía a instalaciones de ESAB S/A o un SAE, serán por cuenta y riesgo del comprador, usuario o revendedor.


La presente garantía, tendrá vigencia a partir de la fecha de emisión de la factura de venta emitida por ESAB S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO y/o Revendedor ESAB.


El período de garantía para los rectificadores LAI 307 es de 1 año.

APÊNDICE A - ESQUEMA ELÉTRICO

APÉNDICE A - ESQUEMA ELÉCTRICO


LAI 307

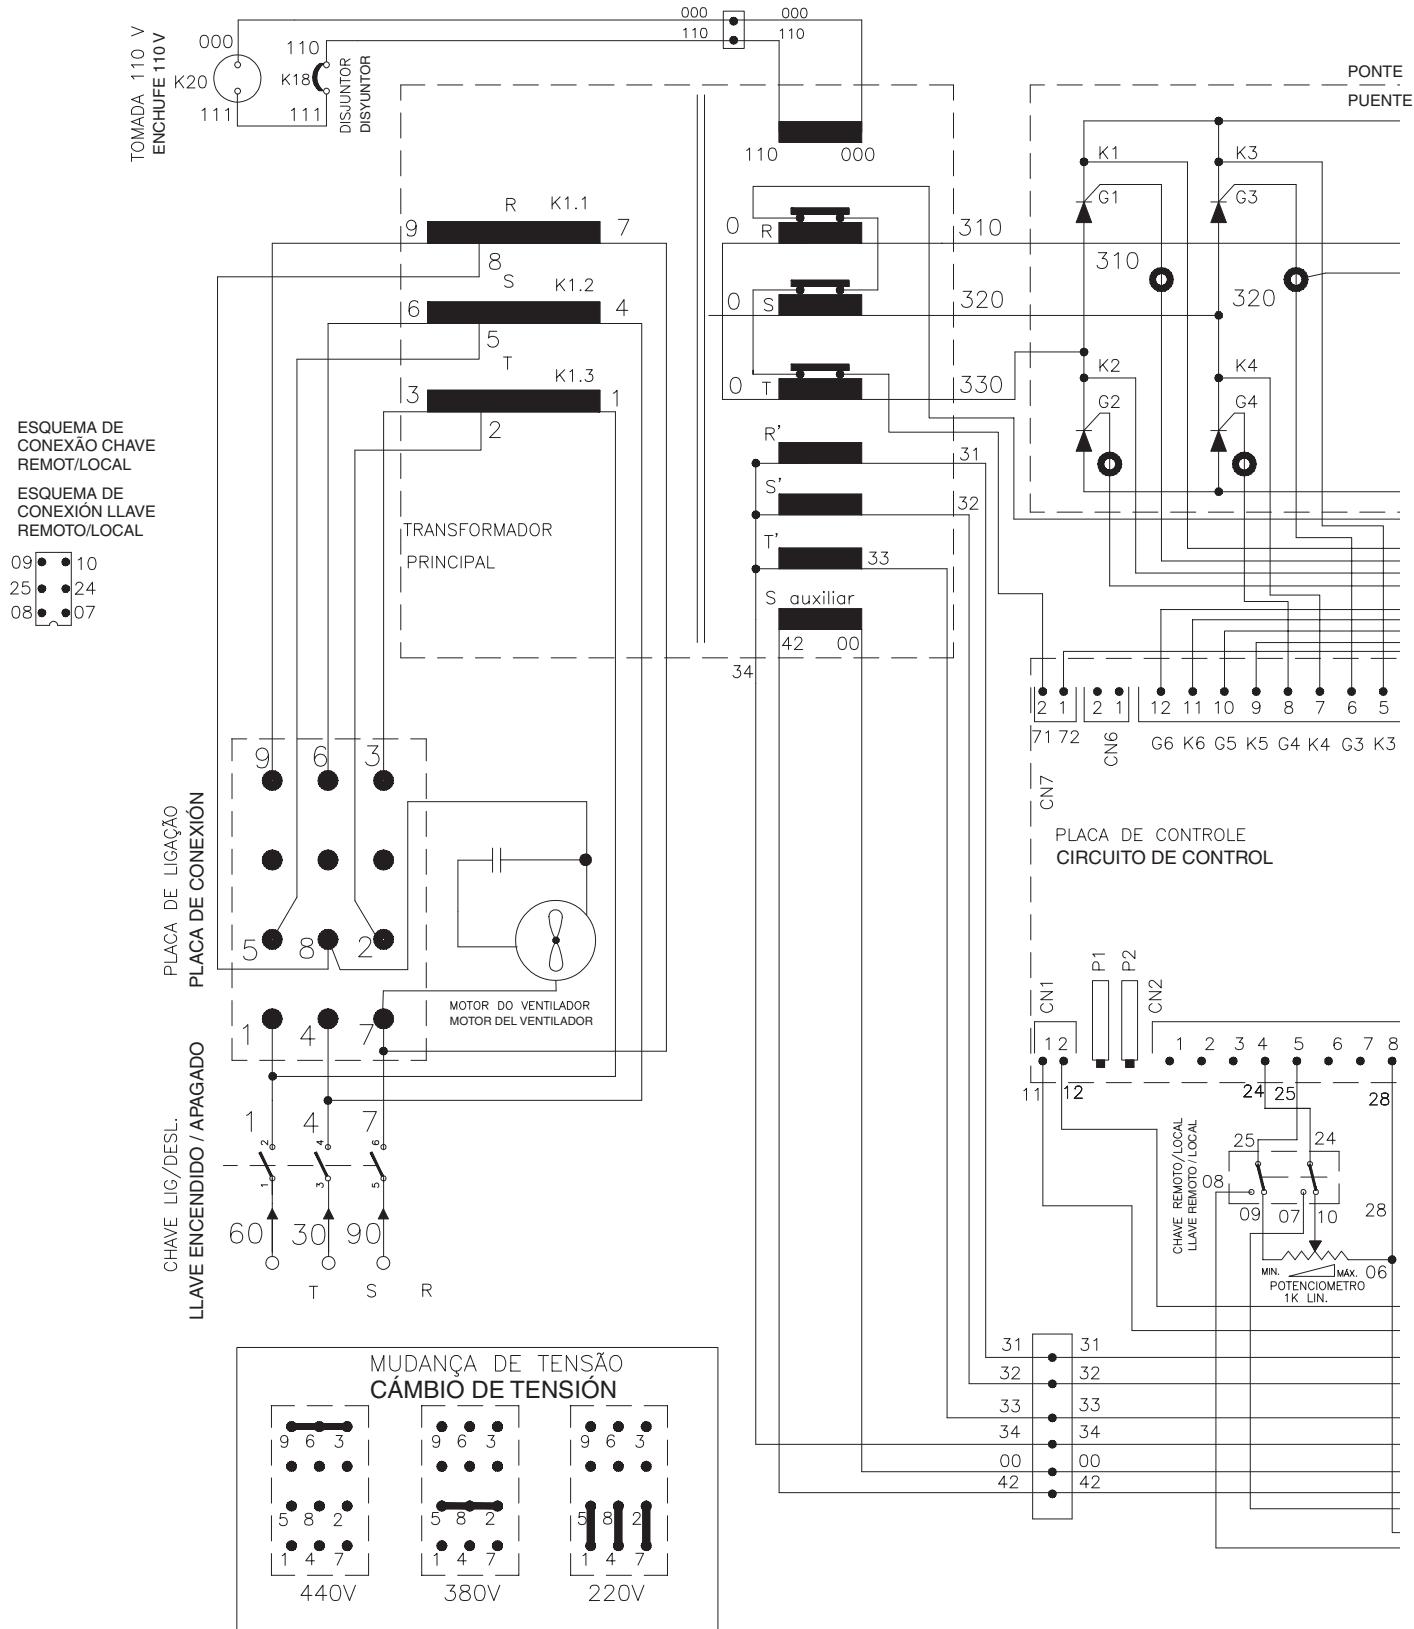

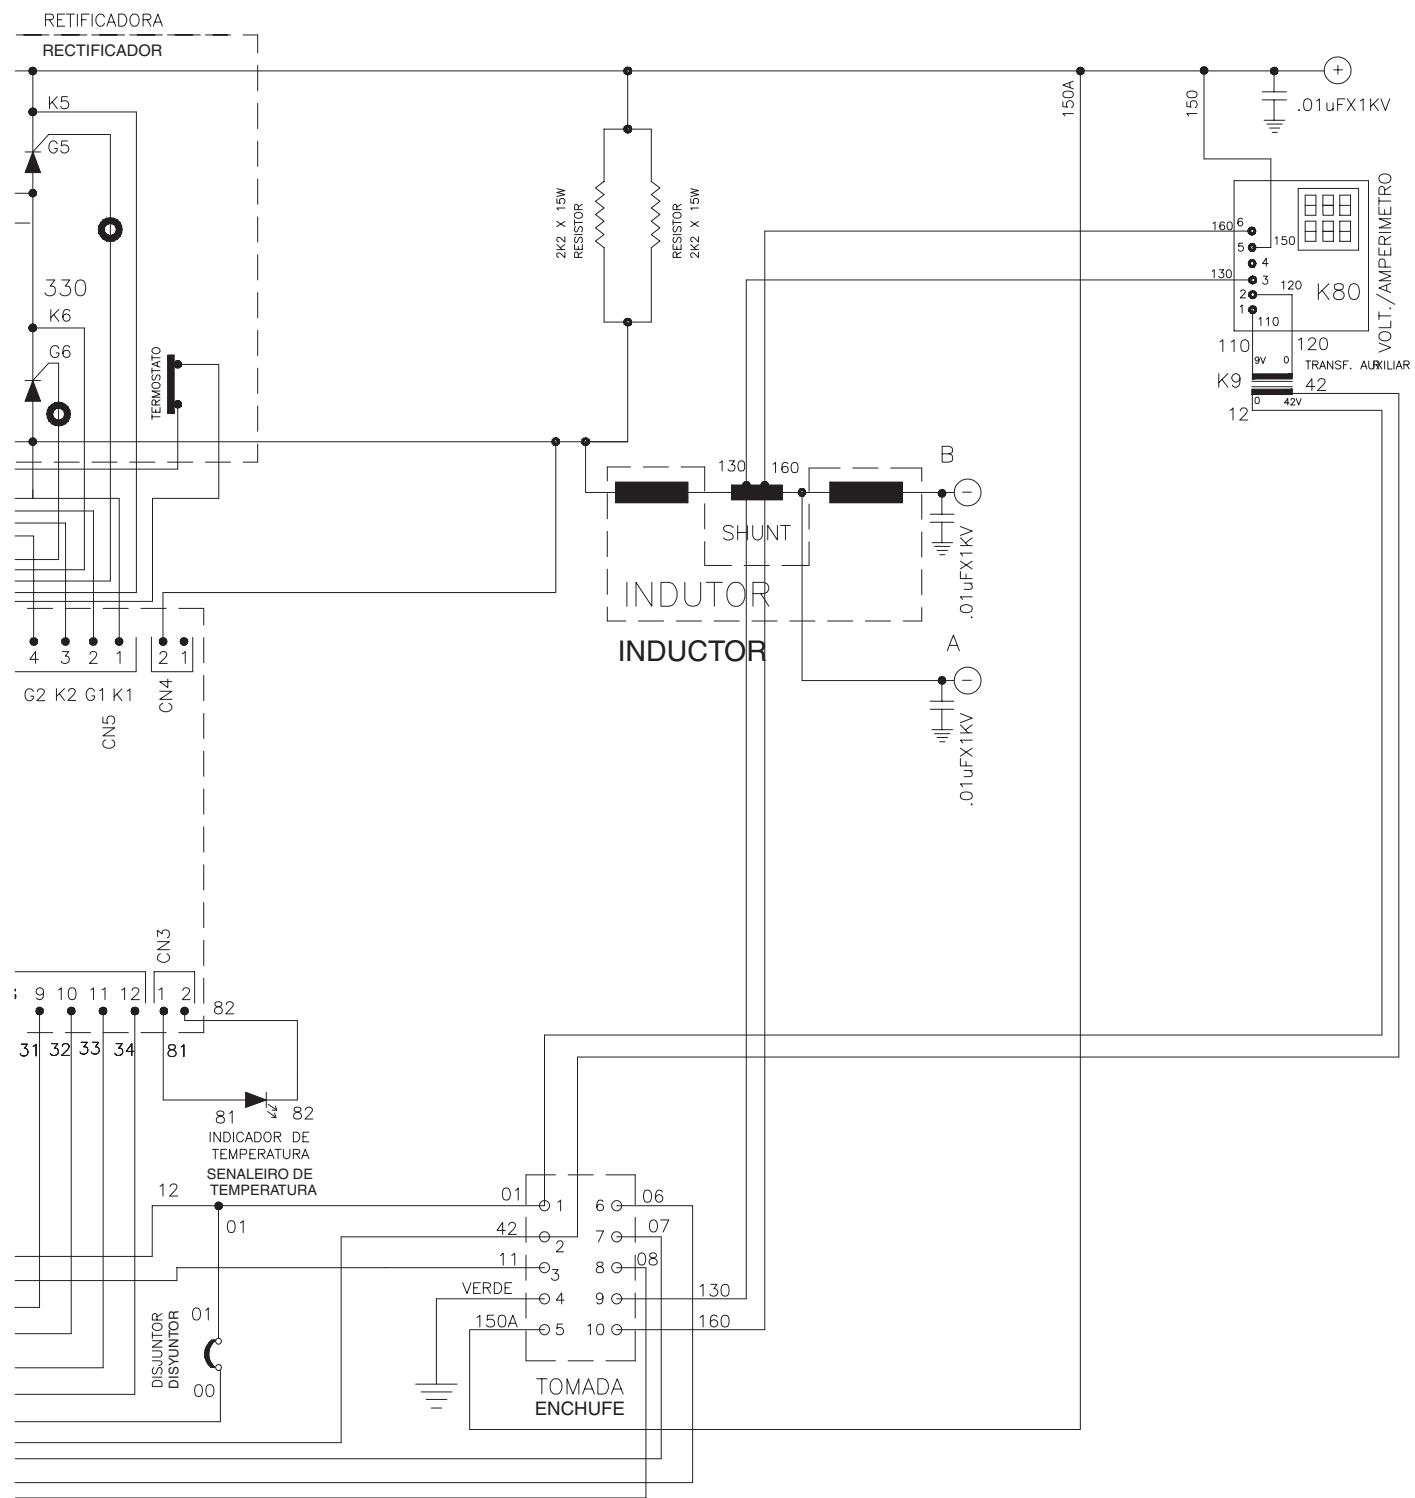


APÊNDICE B - PEÇAS DE REPOSIÇÃO


APÉNDICE B - REPUESTOS

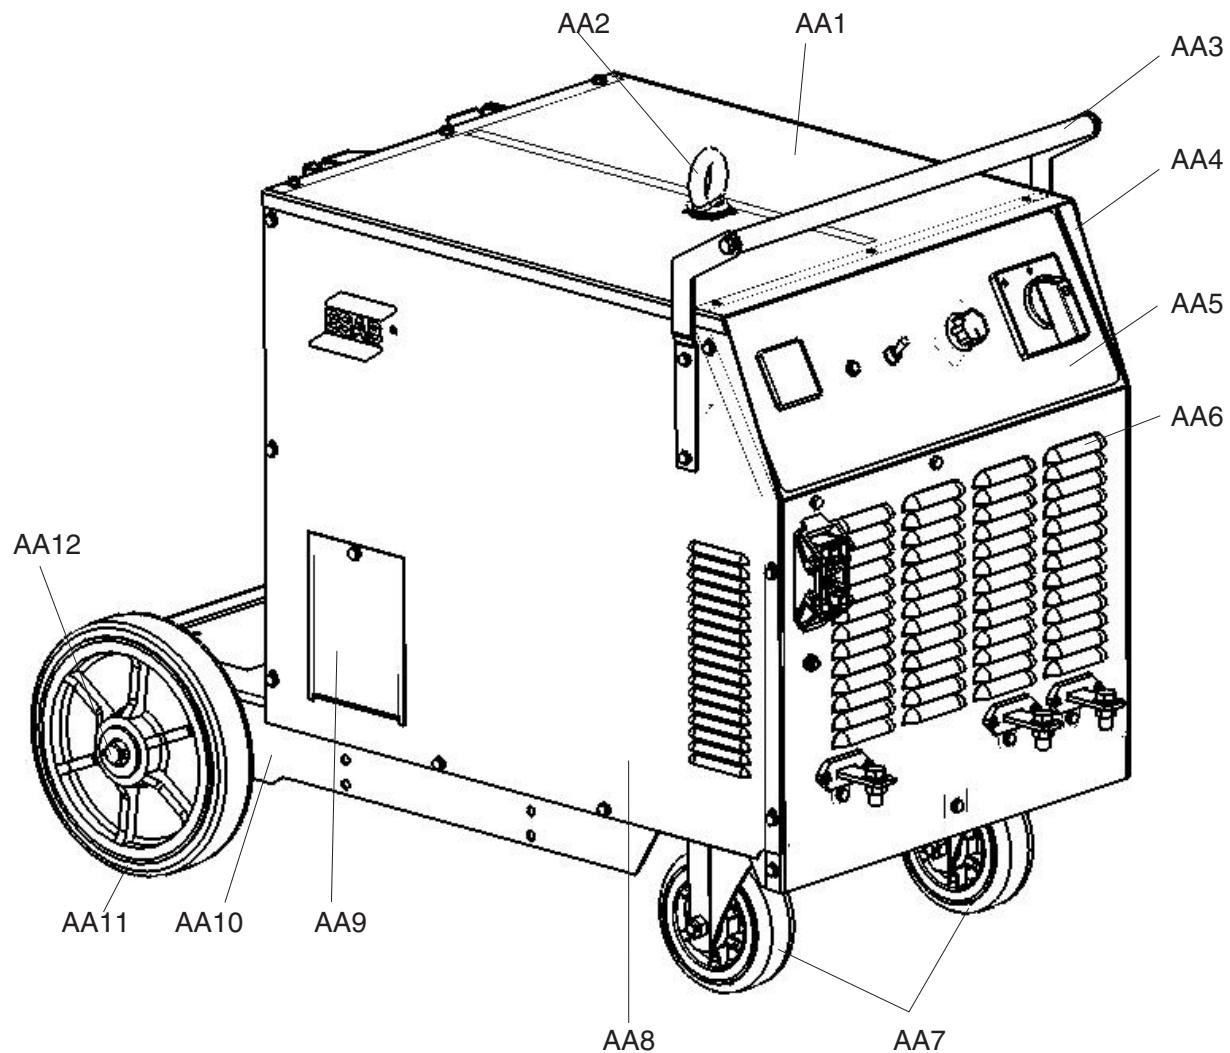


| Pos. | Quant. | Código | Descrição | Descripción |
|------|--------|---------|-------------------------|------------------------|
| AA1 | 1 | 0900338 | Tampa | Tapa |
| AA2 | 1 | 0901912 | Olhal de levantamento | Cancamo |
| AA3 | 1 | 0901423 | Puxador | Manija |
| AA4 | 1 | 0906668 | Lateral direita | Lado derecho |
| AA5 | 1 | 0906665 | Etiqueta frontal | Etiqueta frontal |
| AA6 | 1 | 0901655 | Painel frontal | Tablero frontal |
| AA7 | 2 | 0903277 | Rodízio | Rodillo |
| AA8 | 1 | 0906481 | Lateral esquerda | Lado izquierdo |
| AA9 | 1 | 0906482 | Tampa mudança de tensão | Tapa cambio de tensión |
| AA10 | 1 | 0903285 | Chassi | Chasis |
| AA11 | 2 | 0903278 | Roda | Rueda |
| AA12 | 1 | 0902361 | Eixo da roda | Eje de la rueda |

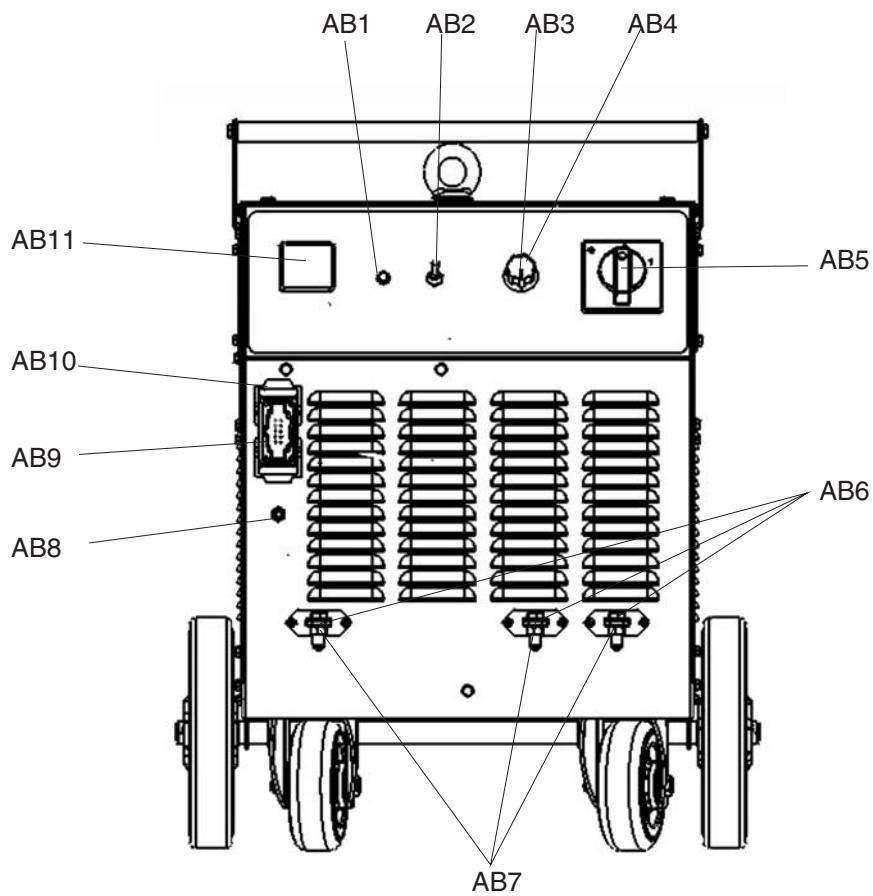


| Pos. | Quant. | Código | Descrição | Descripción |
|------|--------|---------|-------------------------|-------------------------|
| AB1 | 1 | 0901878 | Sinalero de temperatura | Senalero de temperatura |
| AB2 | 1 | 0901893 | Chave remoto/local | Llave remoto/local |
| AB3 | 1 | 0901894 | Potenciômetro | Potenciómetro |
| AB4 | 1 | 0901760 | Knob | Knob |
| AB5 | 1 | 0901872 | Chave liga/desliga | Llave encendido/apagado |
| AB6 | 3 | 0901148 | Isoladores | Aislantes |
| AB7 | 3 | 0900075 | Terminais de saída | Terminales de salida |
| AB8 | 1 | 0901891 | Disjuntor | Disyuntor |
| AB9 | 1 | 0901888 | Tomada | Enchufe |
| AB10 | 1 | 0901680 | Base da tomada | Base del enchufe |
| AB11 | 1 | 0901813 | Visor | Visor |

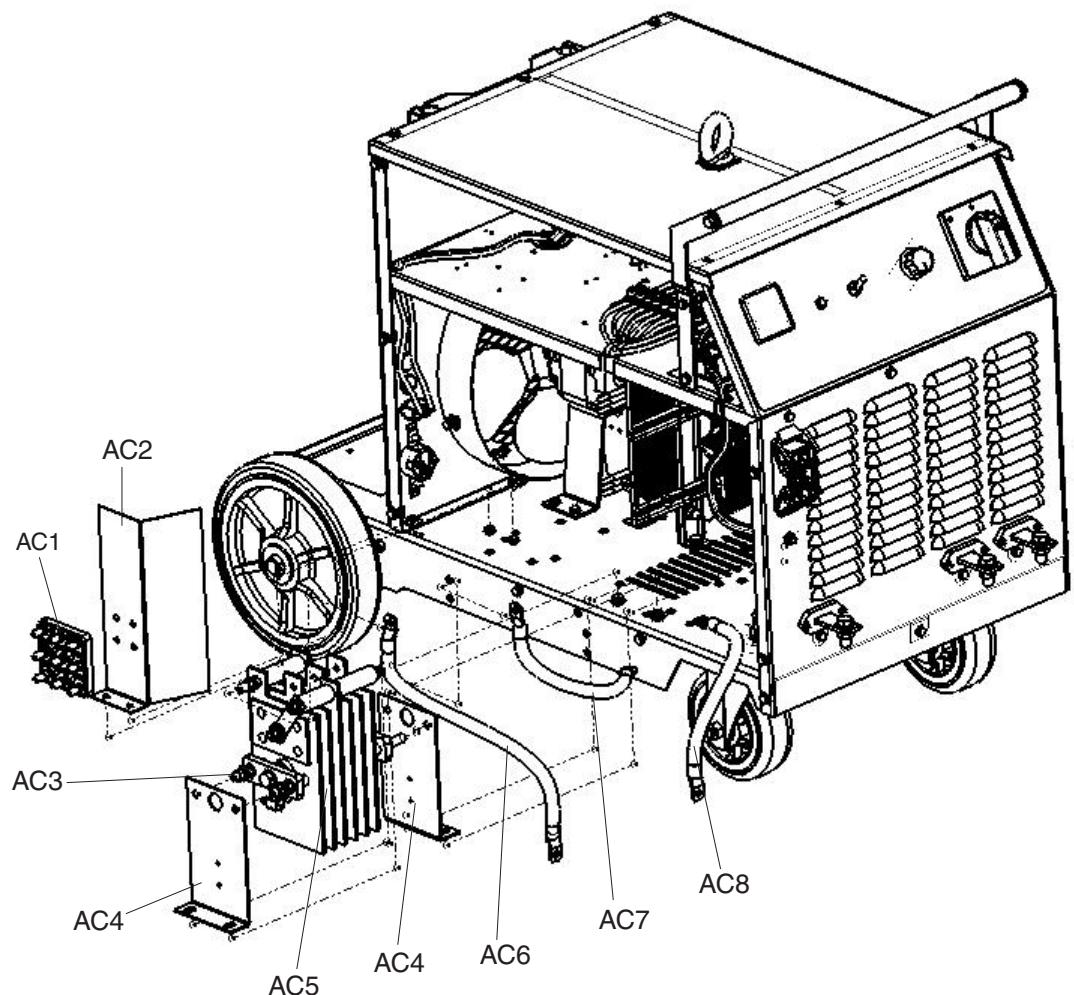


| Pos. | Quant. | Código | Descrição | Descripción |
|------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| AC1 | 1 | 0901873 | Bloco de ligação | Barra de terminales |
| AC2 | 1 | 0906755 | Suporte do bloco de ligação | Soporte de la barra de terminales |
| AC3 | 1 | 0904487 | Termostato da ponte | Termostato del puente |
| AC4 | 2 | 0906234 | Suporte da ponte | Soporte del puente |
| AC5 | 1 | 0904456 | Ponte retificadora | Puente rectificador |
| AC6 | 1 | 0903085 | Cabo | Cable |
| AC7 | 1 | 0906559 | Cabo | Cable |
| AC8 | 1 | 0904552 | Cabo | Cable |

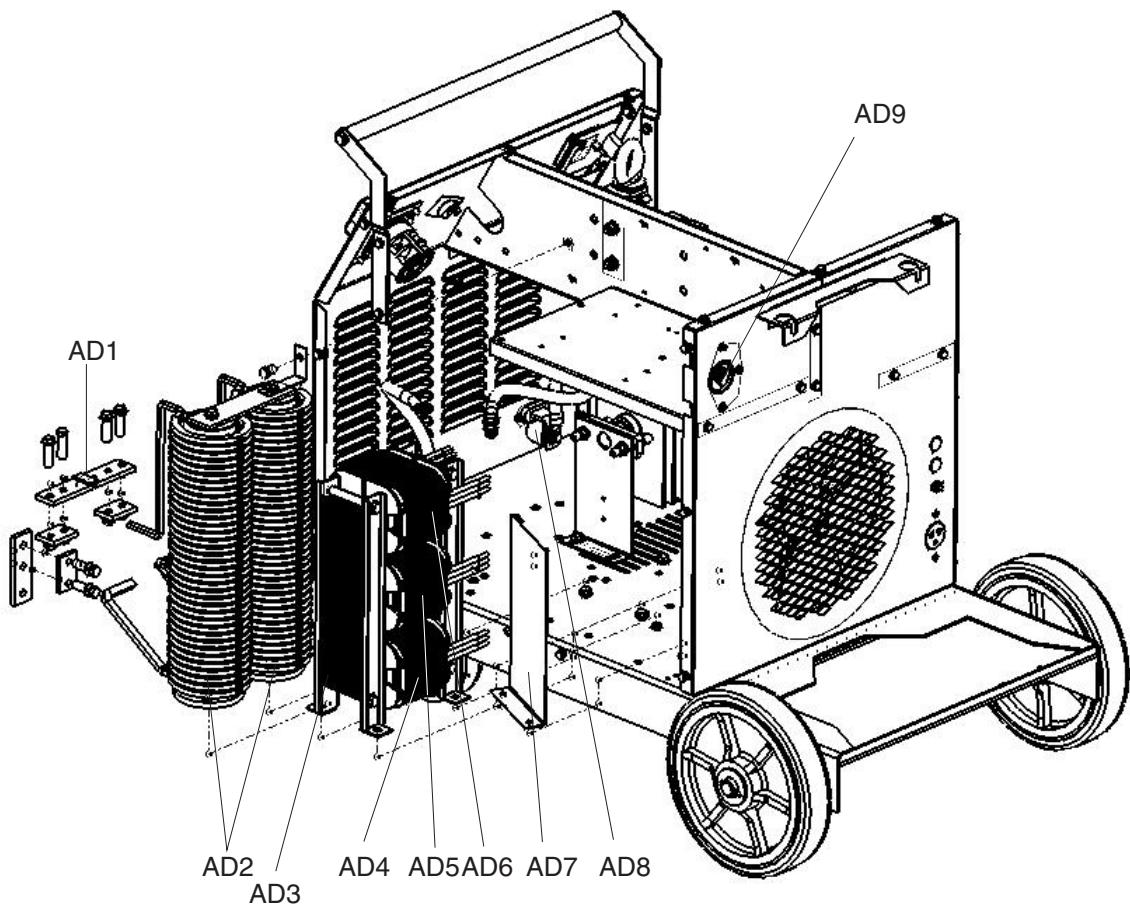


| Pos. | Quant. | Código | Descrição | Descripción |
|------|--------|---------|-------------------------|-------------------------|
| AD1 | 1 | 0901356 | Shunt | Shunt |
| AD2 | 2 | 0906253 | Bobina do indutor | Bobina del inductor |
| AD3 | 1 | 0906661 | Transformador principal | Transformador principal |
| AD4 | 1 | 0906664 | Bobina "C" | Bobina "C" |
| AD5 | 1 | 0906663 | Bobina "B" | Bobina "B" |
| AD6 | 1 | 0906662 | Bobina "A" | Bobina "A" |
| AD7 | 1 | 0906667 | Direcionador de ar | Condutor de aire |
| AD8 | 1 | 0900593 | Isolador | Aislante |
| AD9 | 1 | 0902285 | Cabo de entrada | Cable de alimentación |

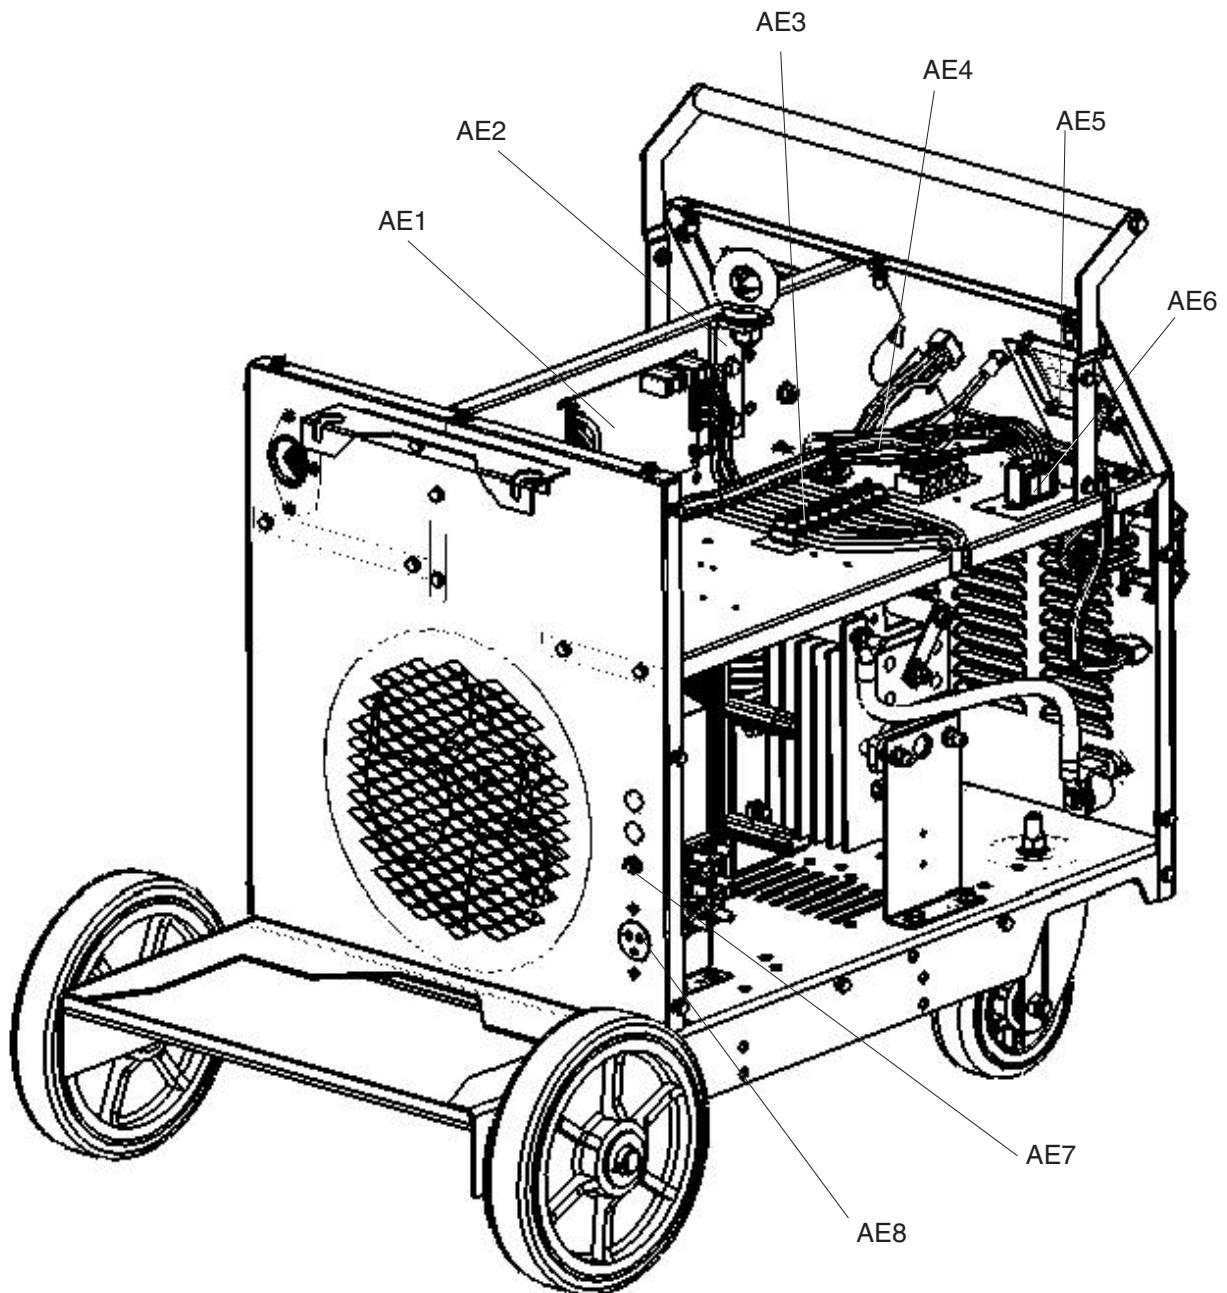

| Pos. | Quant. | Código | Descrição | Descripción |
|------|--------|---------|------------------------------|------------------------------|
| AE1 | 1 | 0900133 | Circuito de controle | Circuito de control |
| AE2 | 1 | 0900078 | Suporte do olhal | Soporte |
| AE3 | 1 | 0901873 | Bloco de conexão | Placa de conexión |
| AE4 | 1 | 0906030 | Chicote | Conjunto de cables |
| AE5 | 1 | 0901881 | Voltímetro/Amperímetro | Voltímetro/Amperímetro |
| AE6 | 1 | 0901812 | Transformador p/ instrumento | Transformador p/ instrumento |
| AE7 | 1 | 0901891 | Disjuntor | Disyuntor |
| AE8 | 1 | 0901887 | Tomada | Enchufe |

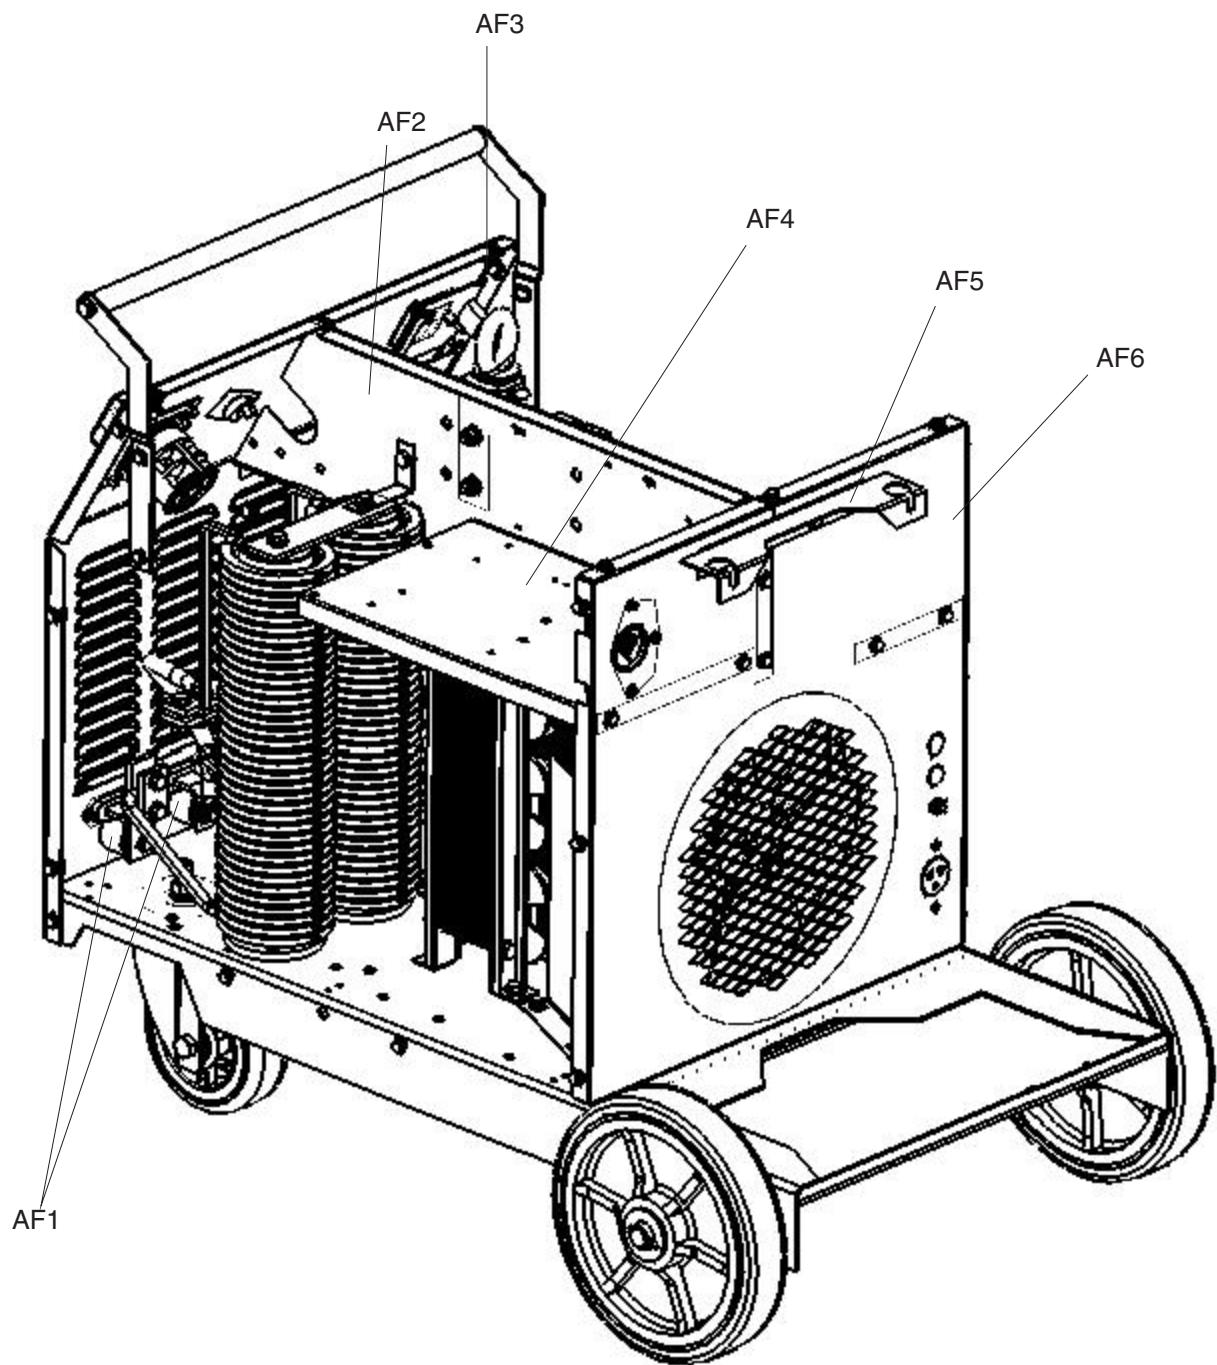

| Pos. | Quant. | Código | Descrição | Descripción |
|------|--------|---------|---------------------|----------------------|
| AF1 | 2 | 0900593 | Isolador | Aislante |
| AF2 | 1 | 0900358 | Intermediária | Intermediaria |
| AF3 | 1 | 0901348 | Suporte do Volt/Amp | Soporte Volt/Amp |
| AF4 | 1 | 0906690 | Bandeja | Bandeja |
| AF5 | 1 | 0901911 | Suporte do cilindro | Soporte del cilindro |
| AF6 | 1 | 0905153 | Painel traseiro | Tablero trasero |

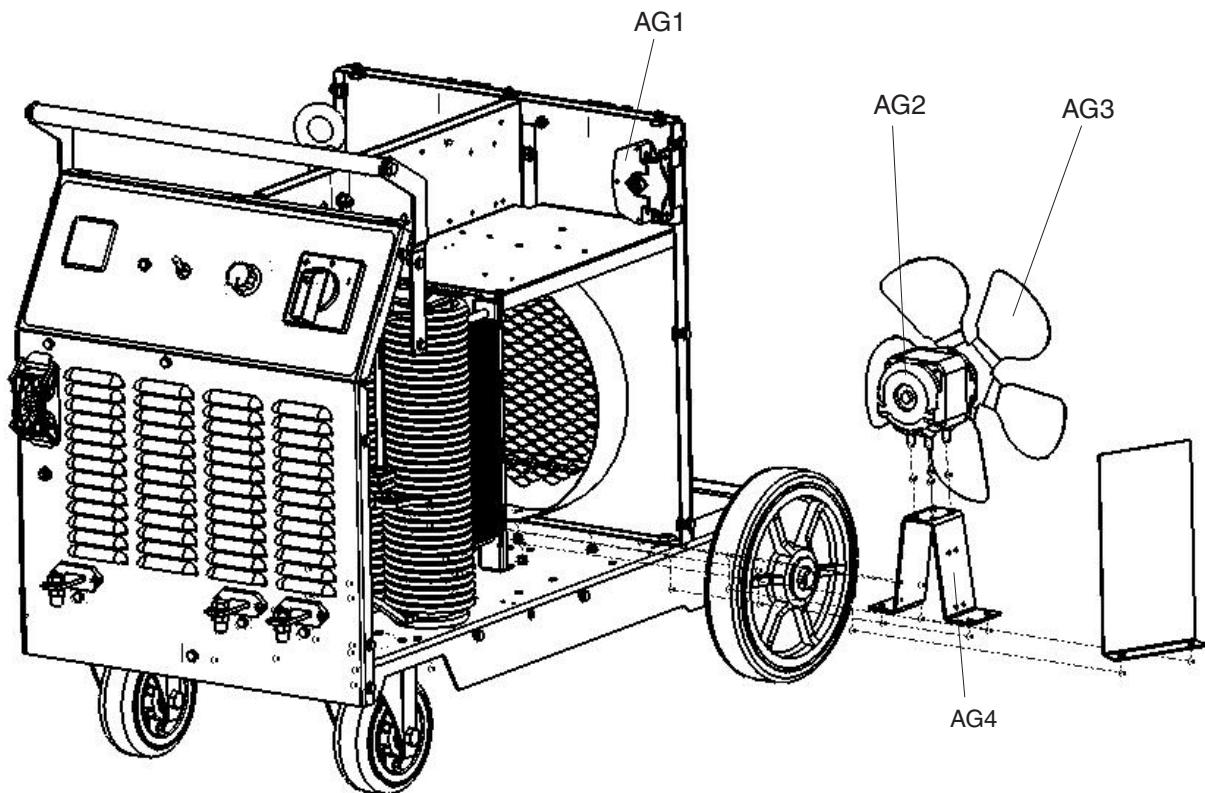

| Pos. | Quant. | Código | Descrição | Descripción |
|------|--------|---------|-----------------------|------------------------|
| AG1 | 1 | 0902339 | Prensa cabo | Prensa cable |
| AG2 | 1 | 0901876 | Motor do ventilador | Motor del ventilador |
| AG3 | 1 | 0902033 | Hélice | Helice |
| AG4 | 1 | 0900622 | Suporte do ventilador | Soporte del ventilador |

— página intencionalmente en blanco —

ESAB

BRASIL

ESAB S.A.
Belo Horizonte (MG)
Tel.: (31) 2191-4970
Fax: (31) 2191-4976
vendas_bh@esab.com.br

São Paulo (SP)
Tel.: (11) 2131-4300
Fax: (11) 5522-8079
vendas_sp@esab.com.br

Rio de Janeiro (RJ)
Tel.: (21) 2141-4333
Fax: (21) 2141-4320
vendas_rj@esab.com.br

Porto Alegre (RS)
Tel.: (51) 2121-4333
Fax: (51) 2121-4312
vendas_pa@esab.com.br

Salvador (BA)
Tel.: (71) 2106-4300
Fax: (71) 2106-4320
vendas_sa@esab.com.br

AMÉRICA LATINA

Filial: Panamá ESAB CENTRO
AMERICA S.A
Avenida Ricardo J. Alfaro - Piso 16,
Oficinas 1617/19
The Century Plaza Apartado
Postal: 0819-06849 El Dorado.
Panama
Rep. de Panama
Fone: 00 507 302-7410

ESAB CHILE
Endereço: Av. Américo Vespúcio
Norte, 2232 Conchali
Santiago do Chile
CEP: 8540000
Tel: 00 562 466 4600

CONARCO - ALAMBRES Y
SOLDADURAS S.A.
Calle 18, nr 4079
1672 Villa Lynch
Buenos Aires
Phone: +54 11 4 754 7000
Telefax: +54 11 4 752 6531 Home
market



www.esab.com.br