



OFFICIAL STEERING & SUSPENSION OF NASCAR®

THE PROBLEM SOLVER®

PROBLÈME :

La rotule inférieure seule n'est pas disponible chez un revendeur de pièces d'origine.

Les Mitsubishi Lancer de 2002-2006 utilisent des bras de suspension inférieurs avec un joint à rotule pressé dedans. Le manuel de service ne contient pas de disposition pour remplacer la rotule seule, mais juste la gaine si elle est déchirée. C'est dû au fait que la rotule inférieure sur ces véhicules n'est pas disponible comme pièce de rechange de celle d'origine (OE). Si la rotule est défaillante, cela nécessite le remplacement de tout le bras de suspension. De plus, le bras de suspension d'origine inclut une rotule qui ne permet pas de dépannage.



SOLUTION :

Joint à rotule inférieur K80373 de MOOG® Problem Solver®


La rotule MOOG® Problem Solver® K80373 fournit aux techniciens une bonne alternative au remplacement de tout le bras de suspension inférieur. Ce composant spécialement étudié comporte un emboîtement moletté, un anneau élastique pour faciliter l'installation et fixer le montage.



Remarque : La rotule d'origine est sertie dans le bras de suspension inférieur.


Dépose : Poussez-la vers le bas pour la sortir du bras de suspension à l'aide d'une presse.

La rotule d'origine est sortie du bras de suspension dans cette direction.

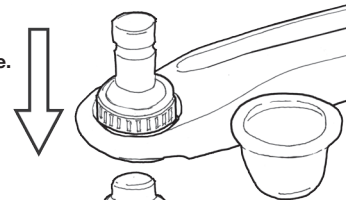

Installation : La pièce MOOG K80373 est sertie dans le bras de suspension depuis le même côté.

La rotule MOOG est installée dans le bras de suspension dans la même direction que celle qui a permis d'ôter la rotule d'origine.

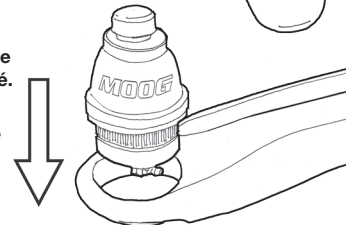

Description	Années	Marque/Modèle	N° de pièce
Joint à rotule inférieur	2002-2006	Mitsubishi Lancer	K80373

Pour voir les pièces, visitez www.FMe-cat.com

Ligne technique : 1-800-325-8886

moogproblemsolver.com

