

**DGAC
BULLETIN DE
RECOMMANDATION**

Edité par : DGAC FRANCE

Le : 1^{ER} FEVRIER 2006

Nota : Ce BR est à rapprocher du BR 2005/27(AB) du 31/08/2005.

**TITRE : DETERIORATION DE LA VOILURE D'UN PARACHUTE
DE SAUVETAGE MODELE FLEXPACK**

MATERIELS CONCERNES :

Voilure de sauvetage P512 (PN 2004710600).

DOCUMENT D'ORIGINE :

- Bulletin de sécurité PARACHUTES DE FRANCE n° 06/001 du 11/01/2006.

RAISON :

Un incident est intervenu en utilisation et a provoqué la détérioration d'une voilure de sauvetage ci-dessus mentionnée.

RECOMMANDATION :

Ce document ne fait pas l'objet d'une consigne de navigabilité en raison de la configuration particulière du parachute de sauvetage lors de l'incident, qui n'était pas la configuration qualifiée. Les conditions de qualification du harnais ne sont donc pas remises en cause.

Cependant, la DGAC considère nécessaire d'attirer l'attention sur ce cas et recommande donc aux propriétaires, utilisateurs et plieurs de parachutes de sauvetage modèle FLEXPACK (PN 80020130 ou 8002013000) de suivre les recommandations du document dont le texte est joint.

PARACHUTES DE FRANCE 2 rue Denis Papin Jouy le Moutier 95031 Cergy Pontoise Tél. 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17	Bulletin Sécurité Destinataires pour application : Plieurs de Parachutes de Sauvetage	N° 06/001 Date: 11/01/06 Page 1/1
--	---	---

Matériels concernés

Voilure de Sauvetage P512 (P/N 2004710600).

Ensemble de parachute de sauvetage modèle FLEXPACK (P/N 80020130 ou 8002013000).

Constatation

Détérioration de la voilure P512 lors d'un test d'ouverture à grande vitesse (150 Kts) dans une configuration autre que la configuration qualifiée.

Analyse

Les détériorations sont dues au coiffage de la voilure par une ou plusieurs suspentes provoquant la détérioration de plusieurs panneaux.

La cause probable de cet incident est le passage d'une ou de plusieurs suspente(s) par dessus le diaper lors de la sortie de sac.

Recommandations (Faisant suite au Bulletin de Sécurité n° 05/001 du 02/06/2005).

Bien que l'incident ait eu lieu dans une configuration autre que la configuration qualifiée, et par mesure de précaution :

- Remplacer les bracelets de lovage actuels par des **mini-élastiques optima**, P/N 2015000600 (photo n° 2).
- Ajouter un mini élastique optima sur la patte d'attache n° 11 (suspente du diaper) afin d'inclure une love supplémentaire en début de lovage (photo n° 1).

Application

Les recommandations sont applicables avant la prochaine utilisation du parachute de sauvetage.

Publication

Ce Bulletin Sécurité est à joindre en additif au manuel d'utilisation et de maintenance P/N 9009113300.

Ces recommandations de pliage seront intégrées dans l'édition suivante du manuel d'utilisation et de maintenance P/N 9009113300.

PHOTO n° 1	PHOTO n° 2
	