



8 Function, 28 Range Digital Multi-Meter

• Read this owners manual thoroughly before use and save.




The Professional's Choice®

Milwaukee, WI 53209

1-800-645-5398

www.sperryinstruments.com

DM6400

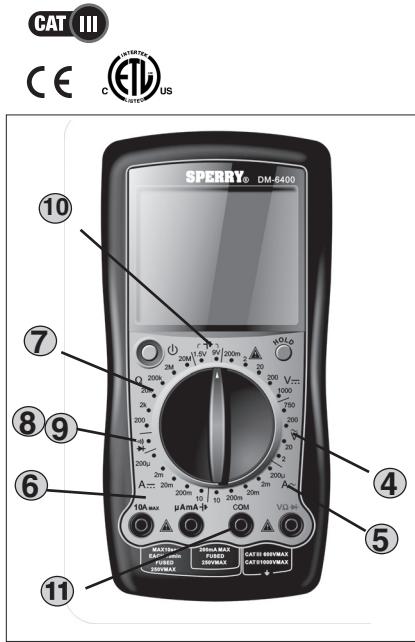

1. 3/12 digit LCD display
2. Test Lead icons on display indicate proper input terminals for easy attachment of test leads
3. 28 position Function/Range dial
4. DC Volts/AC Volts
5. AC Amps
6. DC Amps
7. Audible Continuity Test
8. Diode Test
9. Battery testing
10. Common input jack
11. Positive input jack
12. Durable drop resistant housing

1.0 METER FUNCTIONS

- Meter type: Manual
Functions: 8
Ranges: 28
Display Count: 1999
Test Lead Icons: on display indicate proper input terminals for easy attachment of test leads
Input impedance: 10 Meg Ohms
AC Volt Ranges: 2V, 20V, 200V, 750V, best accuracy (0.8%+5)
DC Volt Ranges: 200mV, 2V, 20V, 200V and 1000V, best accuracy (0.8%+5)
AC Amps: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA and 10A, best accuracy (1.0%+5)
DC Amps: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA and 10A, best accuracy (0.8%+5)
Resistance Ranges: 200ohm, 2kohm, 20kohm, 200kohm, 2M ohm and 20M ohm, best accuracy (0.8%+3)
Battery Testing: (1.5V) 2000mV / (9V), best accuracy (0.8%+5)
Over Range Indication: Displayed value > 1999, displays OL (The safety and specification range may not be guaranteed within the specified range) by the input.
Polarity Indication: "-" is displayed for negative polarity
Electro-Magnetic: When it is under 1V/m frequency / total accuracy = assigned accuracy +5% of the range. When it is over 1V/m frequency, there is no assigned accuracy.
Agency Approvals: ETL, CE (IEC/EN61010, CAT III 600V, Pollution Degree 2

Operating Temperature: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)
Relative Humidity: 32°F - 85°F below <75%, 86°F - 104°F <50%
Storage Temperature: 32°F - 122°F (-20°C - 50°C)

Dimensions: 179mm x 88mm x 39mm

Weight: Around 380g (including battery)

Altitude: Maximum 2000m

Warranty Info: 5 yr.

2.0 READ FIRST: IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read this operators manual thoroughly before using this multimeter. This manual is intended to provide basic information regarding this meter and to describe common test procedures which can be made with this unit. Many types of appliance, machinery and other electrical circuit measurements are not addressed in this manual and should be handled by experienced service technicians.

Use extreme caution when using this multimeter. Improper use of this meter can result in severe damage to personal injury or death. Follow all instructions and suggestions in this operators manual as well as observing normal electrical safety precautions. Do not use this meter if you are unfamiliar with electrical circuits and proper test procedures.

2.1 FOR YOUR SAFETY

WARNING 1. Use extreme caution when checking electrical circuits.

WARNING 2. Do not stand in wet or damp work areas when working with electricity. Wear rubber soled boots or shoes.

WARNING 3. Do not apply more voltage or current than the set range of the multimeter will allow.

WARNING 4. Do not touch the metal probes of the test leads when making a measurement.

WARNING 5. Replace worn test leads. Do not use test leads with broken or tattered insulation.

Replace damaged test leads with identical model number or electrical specifications before using the Meter.

WARNING 6. Before carrying out any measurement, make sure the display is normal after you turn on the meter.

WARNING 7. Before using to check hazardous voltage, always test this Digital Multimeter on a known live circuit to verify that this Digital Multimeter is working properly.

WARNING 8. Use the Meter only as specified in this operating manual, otherwise the protection provided by the Meter may be impaired.

CAUTION Equipment protected throughout by double insulation or reinforced insulation

CAUTION Risk of Danger (See note)

9. Discharge a capacitor before measuring it.

10. Remove the test leads from the circuit being measured as soon as the test is completed. Never reset the function/range switch to another range while the leads are still in contact with a circuit.

11. Do not measure voltage when the function/range switch is set on the resistance (ohms) settings. Do not measure current when the meter is set on the resistance range. Never measure AC voltage when the meter is set on DC voltage. Setting the meter on the incorrect function may burn out some of the internal circuitry and may pose a safety hazard.

SPERRY INSTRUMENTS

8 funciones, 28 rangos

Multímetro digital

• Lea completamente este manual del propietario antes del uso y consérvelo para referencia futura.



- Ampereos de CC: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA y 10A, óptima precisión (0.8%+2)
Rangos de resistencia: 200ohm, 2kohm, 20kohm, 200kohm, 2M ohm y 20M ohm, óptima precisión (0.8%+3)
Prueba de batería: Valor mostrado > 1999, muestra OL (La seguridad y precisión solamente se garantizará dentro del rango de la especificación) por la entrada.
Indicación de sobre rango: Cuando esté en uso el medidor mantenga apagado para que no se descargue la batería.
Indicación de polaridad: La frecuencia de 1V/m: +5% de precisión total = precisión asignada +5% del rango. Cuando está sobre una frecuencia de 1V/m: no hay precisión asignada.
Aprobaciones de agencias: ETL, CE (IEC/EN61010, CAT III 600V, El grado de la contaminación 2)
Temperatura operativa: 0°C - 30°C
Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C
Dimensiones: 179 mm x 88 mm x 39 mm
Peso: 380g (incluyendo la batería)
Altitud: Máxima de 2000 m
Información de garantía: 5 años

2.0 LEER PRIMERO: INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Lea este manual del operador totalmente antes de usar este medidor. Este manual está destinado a brindar información básica referente a este

12. Damaged meters are not repairable nor is calibration possible. Damaged meters should be disposed of properly.

2. OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set the function/range switch to the proper position before making a measurement. When the voltage is not known, it MUST be determined that the capacity of the selected range will handle the amount of voltage in the circuit (see #3 under "For Your Safety")

2. Avoid placing the meter in areas where vibration, dust or dirt are present. Do not store the meter in excessively hot, humid or damp places.

This meter is a sensitive measuring device and should be treated with the same regard as other electrical and electronic devices.

3. When the meter is not in use keep the meter turned off to keep the battery from discharging.

4. When disconnecting the test leads from the unit, always grasp the leads where the input jacks meet the tester housing. Do not pull the leads out of the jacks by the insulated wire or transport the tester using the test leads as a carrying strap.

WARNING 5. Do not immerse the meter in water or solvents. To clean the housing use a damp cloth with a minimal amount of mild soap.

NOTE: With any measurement made by this meter, there will be some fluctuation of the digital display. This is due to the meter's sampling method. This unit samples at a rate of 2 times per second, thus the fluctuation of the readout.

3.0 FUNCTION BUTTONS

3.1 POWER BUTTON TURNS METER ON AND OFF

1. To conserve battery life the meter powers off automatically after 15 minutes of non use.

To disable auto off press the select button while turning the meter.

3.2 HOLD BUTTON

1. Press HOLD once to enter data hold mode to freeze the displayed value.

2. Press HOLD again to exit data hold mode and resume normal measurement mode.

3. DIAL SETTINGS

WARNING To avoid personal injury or damage to the Meter, do not attempt to measure voltages higher than 750V AC.

4.1 AC VOLTS V-

There are four ranges for measuring AC voltage. 2V, 20V, 200V, 750V. For more accurate measurements use the lowest setting possible without exceeding the voltage setting. Use the 2V setting only if the voltage is 2V or less.

1. Set the function/range switch to the appropriate AC V range.

2. Insert the black test lead into the COM input terminal.

3. Insert the red test lead into the V input terminal.

4. Touch the test leads to the circuit under test. With AC voltage, the polarity of the test leads is not a factor.

NOTE: It is best to touch one of the test leads to ground or Neutral first and then touch the 2nd test lead to the hot wire.

5. Read the value of the measurement displayed.

6. Typical AC Voltage measurements include wall outlets, appliance outlets, motors, light fixtures and switches.

4.2 DC VOLTS

WARNING To avoid personal injury or damage to the Meter, do not attempt to measure voltages higher than 1000V DC.

There are five ranges for measuring DC voltage, 200mV, 2V, 20V, 200V and 1000V. For more accurate measurements use the lowest range possible without exceeding the voltage setting.

1. Set the function/range switch 10 Amps AC.

2. Insert the black (negative) test lead into the COM input terminal.

3. Set the red (positive) test lead into the V input terminal.

4. Touch the test leads to the circuit under test. With DC voltage, the polarity of the test leads is a factor. Touch the black (common) test lead to the negative DC source (ground) first and red (positive) test lead to the "live" source second.

5. Read the value of the measurement displayed. If the leads are reversed a "-" indicator will appear on the display.

4.3 DC AMPS A-

WARNING Never attempt an in-circuit current measurement where the open circuit voltage between terminals and ground is greater than 30V AC. If the fuse burns out during measurement, the meter may be damaged or personal injury may occur. Use proper terminals, function, and range for the measurement. When the test leads are connected to the Amp terminals, DO NOT connect them in parallel across any circuit.

WARNING To avoid possible damage to the Meter or to the equipment under test, check the Meter's fuses before measuring current. Use the proper terminals, function, and range for the measurement. Never place the test leads in parallel with any circuit or component when the leads are plugged into the current terminals.

WARNING Do not attempt to measure current exceeding 10Amps AC. If you are not sure if the current exceeds 10Amps do not attempt to measure current with this meter.

1. Set the red (positive) test lead into the COM input terminal.

2. Insert the black test lead into the V input terminal.

3. Insert the red test lead into the 10A max terminal.

4. Turn off power to the circuit to be measured.

5. Open the circuit to be measured.

6. Touch the positive side of the break in circuit and the black test lead to the other side of the break in circuit. For AC Amp measurement the polarity of the leads does not matter.

7. Return power to the circuit.

8. Read the amps on the display.

Notes: When measuring AC Amps this meter displays the effective value of the sine wave (mean value response). When the measured current is <5 amps continuous measurement is acceptable.

WARNING When the measured current is 5-10 amps do not exceed 10 seconds of continuous measurement. Wait 15 minutes before performing additional current measurements.

Always start with the highest 10A measurement range and reduce the range in steps once you know that the current does not exceed the next lower range. The red test lead will be inserted into the JA mA input terminal for measuring amps <200m Amps. Always turn off power to circuit and remove the leads from the circuit before removing and reinserting the leads into the meter's input terminals. Once the measurement is complete, immediately remove the test leads from the circuit under test and remove the test leads from the input terminals of the meter.

4.4 DC AMPS A

WARNING Never attempt an in-circuit current measurement where the open circuit voltage between terminals and ground is greater than 60V DC. If the fuse burns out during measurement, the Meter may be damaged or personal injury may occur. Use proper terminals, function, and range for the measurement. When the test leads are connected to the Amp terminals, DO NOT connect them in parallel across any circuit.

WARNING To avoid possible damage to the Meter or to the equipment under test, check the meter's fuses before measuring current. Use the proper terminals, function, and range for the measurement. Never place the test leads in parallel with any circuit or component when the leads are plugged into the current terminals.

WARNING Do not attempt to measure current exceeding 10Amps DC. If you are not sure if the current exceeds 10Amps do not attempt to measure current with this meter.

1. Set the red (positive) test lead into the COM input terminal.

2. Insert the red test lead into the 10A max terminal.

3. Turn off power to the circuit to be measured.

4. Open the circuit to be measured.

5. Touch the red test lead to the positive side of the break in circuit and the black test lead to the negative side of the break in circuit for DC Amp measurement.

6. Return power to the circuit.

7. Read the amps on the display.

When the measured current is <5 amps continuous measurement is acceptable.

WARNING When the measured current is 5-10 amps do not exceed 10 seconds of continuous measurement. Wait 15 minutes before performing additional current measurements.

Always start with the highest 10A measurement range and reduce the range in steps once you know that the current does not exceed the next lower range. The red test lead will be inserted into the JA mA input terminal for measuring amps <200m Amps. Always turn off power to circuit and remove the leads from the circuit before removing and reinserting the leads into the meter's input terminals. Once the measurement is complete, immediately remove the test leads from the circuit under test and remove the test leads from the input terminals of the meter.

4.5 RESISTANCE Ω

There are six ranges for measuring resistance 200, 2K, 20K, 200K, 2 M, and 20Meg Ohms. For more accurate measurements use the lowest

range possible without exceeding the setting value. When measuring resistance always make sure the power to the circuit is off.

1. Set the function/range switch to the appropriate resistance setting to measure Ω (ohms).

2. Insert the black (negative) test lead into the COM input terminal.

3. Insert the red (positive) test lead into the V input terminal.

4. Touch the test leads to the resistor or non-linear component to be measured. Use the 20 M Ohm range when testing for resistance values in electronic components such as resistors and potentiometers. If the value of the component falls within the range of a lower setting, reset the function/range switch to that setting for a more accurate reading.

alimentación al circuito y retire los conductores del circuito antes de quitar y reinsertar los conductores en los terminales de entrada del medidor. Una vez terminada la medición, desconecte inmediatamente los conductores de prueba del circuito que está probando, además retire los conductores de prueba de los terminales de entrada del medidor.

4.4 AMPERIOS DE CC

ADVERTENCIA Nunca intente hacer una medición de corriente dentro de circuitos donde el voltaje de circuito abierto entre terminales y tierra sea mayor que 60V CC. Si se quema el fusible durante la medición, puede dañarse el medidor o causar lesiones físicas. Use los terminales, la función y el rango que sean adecuados para la medición. Nunca ponga los conductores de prueba en paralelo conectados a los terminales de Amp., NO los conecte en paralelo en ningún circuito.

ADVERTENCIA Para evitar posibles daños al medidor o al equipo a prueba, revise los fusibles del medidor antes de medir la corriente. Use los terminales, la función y el rango que sean adecuados para la medición. Nunca ponga los conductores de prueba en paralelo con ningún circuito o componente cuando los conductores estén enchufados en los terminales de corriente.

ADVERTENCIA No intente medir la corriente que excede 10Amps CC. Si no está seguro de que la corriente excede 10Amps no intente medir la corriente con este medidor.

1. Fije el interruptor rotatorio en 10 A (CC). Inserte el conductor de prueba negro en el terminal de entrada COM.

2. Inserte el conductor de prueba rojo en el terminal de 10A máx.

3. Apague la alimentación al circuito que va a medir.

4. Apague el interruptor que va a medir.

5. Toque el lado positivo del circuito de interrupción con el conductor de prueba rojo y el lado negativo del circuito de interrupción con el conductor de prueba negro para la medición de Amp de CC.

6. Vuelva a encender el circuito.

7. Lea los amperios en la pantalla.

Cuando la corriente medida es <4 amps es aceptable la medición continua.

ADVERTENCIA Cuando la corriente medida es de 5-10 amps no excede 10 segundos de medición continua. Espere 15 minutos antes de realizar mediciones adicionales de corriente.

Siempre emplee el rango más alto de medida de 10A y reduzca el rango en pasos una vez que sepa que la corriente no supera el rango más bajo exigido. Siempre ponga en paralelo el terminal de entrada u&m para medir amperios 200Amp. Siempre apague la alimentación al circuito y retire los conductores del circuito antes de quitar y reinsertar los conductores en los terminales de entrada del medidor. Una vez terminada la medición, desconecte inmediatamente los conductores de prueba del circuito que está probando, además retire los conductores de prueba de los terminales de entrada del medidor.

4.5 RESISTENCIA

Hay seis rangos para medir la resistencia 200, 2K, 20K, 200K, 2M y 20 Meg Ohmios. Para mediciones más precisas use el rango más bajo sin exceder la selección efectuada. Al medir resistencia siempre confirme que esté apagada la alimentación al circuito.

1. Ponga el interruptor de función en la selección de resistencia adecuada para medir Ω (ohmios).

2. Inserte los conductores de prueba negativo (negativo) en el terminal de entrada COM.

3. Inserte el conductor de prueba rojo (positivo) en el terminal de entrada V.

4. Toque con los conductores de prueba el resistor o componente no energizado a medir. Use el rango de 20 M Ohmios al probar valores de resistencia en componentes electrónicos tales como resistores y potenciómetros. Si el valor del componente cae dentro del rango de una selección más baja, restablezca el interruptor de función/rango en esa selección para obtener una lectura más precisa.

5. Lea el valor de la medida mostrada. Con mediciones de resistencia, la polaridad de los conductores de prueba no es un factor.

6. Las mediciones típicas de resistencia/continuidad incluyen resistores, potenciómetros, interruptores, cables de extensión y fusibles.

4.6 CONTINUIDAD

ADVERTENCIA Para evitar daños al medidor o a los dispositivos que prueba, desconecte la alimentación al circuito y descargue todos los capacitores de alto voltaje antes de medir la resistencia.

ADVERTENCIA No ingrese 60V CC ni 30V CA para evitar lesiones físicas.

1. Inserte el electrodo de prueba rojo en el terminal VΩ y el electrodo de prueba negro en el terminal COM.
2. Ponga el interruptor de función en la selección de resistencia.
3. Conecte los conductores de prueba con el objeto que vaya a medir.
4. Suela el zumbido continuamente si la resistencia de un circuito a prueba es " $>10\Omega$ ", indica que el circuito tiene una buena conexión.
5. No suena el zumbido si la resistencia de un circuito a prueba es " $<10\Omega$ ", indicando un posible circuito corto.
6. Lea el valor de resistencia en pantalla.

Nota

- El voltaje de circuito abierto es de alrededor de 3V.

4.7 PRUEBA DE DIODO

Use la prueba de diodo para revisar diodos, transistores y otros dispositivos semiconductores. La prueba de diodo envía una corriente por el empalmado de semiconductores y luego mide la caída de voltaje por el empalmado. Un buen empalmado de silicio cae entre 0.5V y 0.8V.

Para probar un diodo retirado de un circuito, conecte el medidor como se indica a continuación:

1. Ponga el interruptor de función en la posición de diodo "D".
2. Inserte el conductor de prueba rojo (negativo) en el terminal de entrada COM.
3. Inserte el conductor de prueba rojo (positivo) en el terminal de entrada V.
4. Para lecturas de caída de tensión directa en cualquier componente de semiconductor, ponga el conductor de prueba rojo en el ánodo del componente y ponga el conductor de prueba negro en el catodo del componente.
5. Lea el valor más cercano de la caída de tensión directa del diodo como se muestra.

5.0 PRUEBA DE BATERÍA CASERA

Hay seis rangos para medir baterías caseras comunes de 1.5 V y 9 V.

1. Ponga el interruptor de función/rango en la posición de batería adecuada.
2. Inserte el conductor de prueba negro (negativo) en el terminal de entrada COM.
3. Inserte el conductor de prueba rojo (positivo) en el terminal de entrada V.
4. Toque con los conductores de prueba los terminales positivo y negativo de la batería. Con voltaje de CC, la polaridad de los conductores de prueba es un factor. Tocar con el conductor de prueba negro (común) el terminal negativo (-) y con el conductor de prueba rojo el terminal positivo (+).
5. Lea el valor de la medida mostrada. Si los conductores están invertidos aparecerá un indicador "-" en la pantalla.

6.0 CAMBIO DE LA BATERÍA

ADVERTENCIA Para evitar lecturas falsas, las cuales podrían producir posible choque eléctrico o lesiones físicas, reemplace la batería tan pronto aparezca el indicador de la batería

1. Desconecte los conductores de prueba del circuito que está probando, además retire los conductores de prueba de los terminales de entrada del medidor.

2. Apague la alimentación del medidor.

3. Retire el tornillo de la puerta de la batería y separe la puerta de la batería de la parte inferior de la caja.

4. Retire la batería y los contactos, notando la polaridad de terminales y contactos.

5. Reemplace por una batería fresca de 9V (NEDA 1604 6F22 006P).

Nota: No use baterías recargables en esta unidad.

6. Vuelva a colocar con cuidado la cubierta posterior y apriete el tornillo. No apriete demasiado el tornillo porque puede romper los roscaos en el alojamiento del medidor.

7.0 REEMPLAZO DEL FUSIBLE

ADVERTENCIA Para evitar lesiones físicas o daños al medidor, use SOLAMENTE fusibles especificados conforme al procedimiento siguiente.

Para reemplazar el fusible del medidor:

1. Apague el medidor y retire los conductores de prueba de los terminales de entrada.
2. Retire el manguito de caucho del medidor.
3. Retire los 3 tornillos de la parte inferior de la caja y para soltar el exterior luego quite el fusible de su soporte.
4. SOLAMENTE instale fusibles de recambio del tipo y especificación idénticos como se indica a continuación, y compruebe que todos los fusibles se inserten firmemente en sus soportes.

Fusible 1: 10A, H240V, tipo rápido, 6x25 mm.

5. Vuelva a unir la parte inferior y superior de la caja y vuelva a instalar los 3 tornillos. Tenga cuidado de no apretar los tornillos en exceso. Vuelva a instalar el manguito de caucho. Rara vez se necesita cambiar los fusibles. Un fusible quemado sugiere procedimientos operativos indebidos.

A. SERVICIO GENERAL

• Limpie el medidor regularmente con un paño húmedo y detergente suave. No utilice abrasivos ni solventes.

• Apague el medidor cuando no esté en uso.

• Saque la batería cuando el medidor no se vaya a usar por un largo período de tiempo.

• No use ni guarde el medidor en un lugar con humedad o alta temperatura.

facteur à considérer. Appliquer le fil d'essai noir (commun) contre la borne négative (-), et le fil rouge à la borne positive (+).

5. Lire la valeur affichée. Si les fils sont inversés, le message " - " apparaîtra à l'écran.

6.0 REMPLACEMENT DE LA PILE

Afin d'éviter de fausses lectures, lesquelles peuvent entraîner des chocs électriques ou causer des blessures, remplacer la pile dès que l'indicateur de pile s'affiche.

1. Débrancher le fil d'essai du circuit à l'essai, puis enlever les fils d'essai des bornes d'entrée du multimètre.
2. Mettre le multimètre hors tension.
3. Retirer la vis du couvercle de pile, et séparer le couvercle de pile de la partie inférieure du boîtier.
4. Retirer la pile des contacts, en notant la polarité des bornes de la pile et des contacts.
5. Remplacer par une pile neuve de 9 volts (NEDA 1604 6F22 006P).

Remarque : Ne pas utiliser de piles rechargeables avec cet appareil.

6. Remplacer le couvercle de pile avec soin et serrer la vis. Ne pas trop serrer la vis car cela pourrait arracher les filets dans le boîtier du multimètre.

7.0 REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Afin d'éviter les blessures et d'endommager le multimètre, n'utiliser SEULEMENT que les fusibles spécifiés conformément à la procédure suivante.

Pour remplacer le fusible du multimètre :

1. Mettre le multimètre hors tension et enlever les fils d'essai des bornes d'entrée.

2. Retirer la gaine de caoutchouc du multimètre.

3. Débrancher le fil d'essai du circuit à l'essai, puis enlever les fils d'essai des bornes d'entrée du multimètre.

4. Mettre le multimètre hors tension.

5. Retirer la vis du couvercle de pile, et séparer le couvercle de pile de la partie inférieure du boîtier.

6. Installez UNIQUEMENT que des fusibles de remplacement de format et de caractéristiques identiques tel qu'indiqué ci-après et s'assurer que tous les fusibles sont insérés fermement dans le logement de fusible.

Fusible 1 : 10A, H240V, rapide, 6 x 25 mm.

Fusible 2 : 1A, H250V, rapide, 6 x 25 mm.

7. Réébrancher la partie supérieure sur la partie inférieure du boîtier, et réinstaller les 3 vis. Prendre soin de ne pas trop serrer les vis. Réébrancher la gaine de caoutchouc. Il est rarement nécessaire de remplacer un fusible. Un fusible sauté indique une procédure de fonctionnement incorrecte.

A. ENTRETIEN GÉNÉRAL

• Essuyez le boîtier régulièrement avec un chiffon humide et de détergent doux. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants.

• Nettoyer les bornes à l'aide d'une tige de coton douce et de détergent, puisque la saleté et l'humidité dans les bornes peuvent affecter les lectures.

• Mettre le multimètre hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

• Enlever la pile lorsque le multimètre n'est pas utilisé pour une longue période de temps.

• Le multimètre ne doit pas être utilisé en range dans un endroit où l'humidité ou la température sont élevées.

1. Régler le sélecteur de fonction/plage à la plage de tension c.a. appropriée.

2. Insérer le fil d'essai noir dans la borne d'entrée COM.

3. Insérer le fil d'essai rouge dans la borne d'entrée V.

4. Appliquer les fils d'essai sur le circuit à l'essai. Avec la tension c.a., la polarité des fils d'essai n'est pas un facteur.

5. Lire la valeur affichée.

6. Les mesures typiques de tension c.a. comprennent les prises murales, les prises d'électroménagers, les moteurs, les luminaires et les interrupteurs.

4.2 VOLTS C.C.

ADVERTENCIA Afin d'éviter les blessures ou d'endommager le multimètre, ne pas tenter de mesurer des tensions supérieures à 1000 V.c.c. L'appareil comporte cinq plages pour la mesure de la tension c.c., 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V et 1000 V. Pour des mesures plus précises, utiliser la plage la plus basse possible sans pour autant dépasser la valeur.

1. Régler le sélecteur de fonction/plage à la plage de tension c.c. appropriée.

2. Insérer le fil d'essai noir (négatif) dans la borne d'entrée COM.

3. Insérer le fil d'essai rouge (positif) dans la borne d'entrée V.

4. Appliquer les fils d'essai sur le circuit à l'essai. Dans le cas de la tension c.c., la polarité des fils d'essai est un facteur. Tocar con el fil d'essai noir (negativo) en la parte c.a. negativa (-) y con el fil d'essai rojo (positivo) en la parte c.a. positiva (+).

5. Lire la valeur affichée.

6. Les mesures de tension c.c. typiques comprenen les baterías d'automobiles, les interrupteurs d'automobiles y las pilas à usage domestique.

4.3 AMPÈRES C.A. -

ADVERTENCIA Afin d'éviter d'effectuer une mesure en circuit lorsque la tension de circuit ouvert entre les bornes et la mise à la terre est supérieure à 3000 V.c.a. Si les fusibles sautent lors des mesures, cela peut entraîner des dommages au multimètre ou causer des blessures. Utiliser les bornes, la fonction et la plage appropriées pour les mesures. NE JAMAIS les brancher en parallèle sur un circuit lorsque les fils d'essai sont branchés aux bornes Amp.

ADVERTENCIA Afin d'éviter d'endommager le multimètre ou l'équipement à l'essai, vérifier les fusibles du multimètre avant d'effectuer les mesures. Utiliser les bornes, la fonction et la plage appropriées pour les mesures. Ne jamais brancher les fils d'essai en parallèle sur un circuit lorsque les fils d'essai sont branchés aux bornes de courant.

ADVERTENCIA Ne jamais tenter d'effectuer une mesure en circuit lorsque la tension de circuit ouvert entre les bornes et la mise à la terre est supérieure à 3000 V.c.a. Si les fusibles sautent lors des mesures, cela peut entraîner des dommages au multimètre ou causer des blessures. Utiliser les bornes, la fonction et la plage appropriées pour les mesures. Ne jamais brancher les fils d'essai en parallèle sur un circuit lorsque les fils d'essai sont branchés aux bornes de courant.