

FAGOR CNC 800M

MANUEL D'INSTALLATION

Ref. 9705 (fra)

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Le présent manuel s'adresse au constructeur de la machine.

Il contient toute l'information nécessaire aux nouveaux usagers, outre des sujets avancés pour ceux qui connaissent déjà le produit CNC 800M.

Il ne sera pas nécessaire de lire intégralement ce manuel. Consultez la liste des "Nouvelles Prestations et Modifications", ainsi que les appendices ayant trait aux paramètres machine. Tous possèdent des références croisées qui vous indiqueront le chapitre ou section du manuel sur lequel se trouve le paramètre ou le sujet désiré.

Le manuel décrit toutes les fonctions que possède la famille CNC 800M. Consultez le tableau comparatif des modèles afin de connaître les fonctions desquelles votre CNC est munie.

Pour pouvoir installer la CNC sur votre machine, nous vous conseillons de consulter l'appendice ayant trait aux habitacles requis pour la mise en place de la CNC, ainsi que le chapitre 1 "Configuration de la CNC" qui indique les dimensions de la CNC et qui donne le détail de tous les terminaux de ses connecteurs.

Le Chapitre 2 "Interface alimentation et machine" indique le mode de branchement de la CNC au secteur et à l'armoire électrique.

Le Chapitre 3 "Fonctions Auxiliaires" indique le système d'accès aux modes d'utilisation spéciaux.

Pour pouvoir associer la CNC à la machine, il faut personnaliser tous les paramètres machine de la CNC. Nous vous conseillons de consulter les chapitres 4, 5, 6, ainsi que les appendices ayant trait aux paramètres machine.

Il existe 2 appendices, l'un contenant les paramètres ordonnés par sujets, le même ordre qui est employé sur les chapitres 4, 5 et 6, et un autre appendice contenant les paramètres ordonnés par ordre numérique.

Les deux appendices contiennent des références croisées qui vous indiqueront la section du manuel sur laquelle chaque paramètre est expliqué.

Durant l'explication en détail de chaque paramètre, chapitres 4, 5 et 6, il arrive que l'on fasse mention du chapitre 7 "Concepts", car certains paramètres s'y trouvent expliqués plus profondément, du fait qu'ils indiquent comment il faut procéder à de divers ajustements de l'ensemble machine-CNC

Une fois tous les machines définis, nous vous suggérons d'utiliser l'annexe "Tableau de définition des paramètres machine", en y indiquant les valeurs avec lesquelles ils furent tous personnalisés.

Il y a aussi un appendice d'erreurs, qui indique certaines des causes que chacun d'eux peut provoquer.

Notes: L'information décrite dans le présent manuel peut être sujet à de variations provoquées par des modifications techniques.

FAGOR AUTOMATION, S. Coop., se réserve le droit de modifier le contenu du manuel, n'étant pas tenue de notifier les variations.

SOMMAIRE

Section	Page
Tableau comparatif des modèles Fagor CNC 800 M	ix
Nouvelles prestations et modifications	xiii

INTRODUCTION

Déclaration de conformité	3
Conditions de Sécurité	4
Conditions de la Garantie	7
Conditions de Renvoi	8
Notes Complémentaires	9
Documentation Fagor pour la CNC 800M	10
Contenu du présent manuel	11

Chapitre 1 CONFIGURATION DE LA CNC

1.1	Introduction	1
1.2	Dimensions et installation	2
1.3	Connecteurs et interface	3
1.3.1	Connecteurs A1, A2, A3, A4	5
1.3.1.1	Interrupteurs DIP pour connecteurs A1, A2, A3 et A4	6
1.3.2	Connecteur A5	7
1.3.2.1	Interrupteurs DIP pour connecteur A5	8
1.3.3	Connecteur A6	9
1.3.4	Connecteur RS32C	10
1.3.5	Connecteur d'E/S 1	13
1.3.5.1	Entrées du connecteur d'E/S 1	14
1.3.5.2	Sorties du connecteur d'E/S 1	17
1.3.6	Connecteur d'E/S 2	19
1.3.6.1	Sorties du connecteur d'E/S 2	20

Chapitre 2 INTERFACE ALIMENTATION ET MACHINE

2.1	Interface alimentation	1
2.1.1	Alimentation interne	2
2.2	Interface machine	3
2.2.1	Généralités	3
2.2.2	Sorties digitales	5
2.2.3	Entrées digitales	5
2.2.4	Sorties analogiques	6
2.2.5	Entrées de réalimentation	6
2.3	Installation	7
2.3.1	Généralités	7
2.3.2	Précautions	7
2.3.3	Raccordement	8
2.3.4	Test des entrées/sorties du système	9
2.4	Raccordement des entrées/sorties d'urgence	11
2.5	Activation/désactivation des dispositifs externes	14

Chapitre 3 FONCTIONS AUXILIAIRES

3.1	Millimètres/pouces	1
3.2	Compensation de longueur d'outil	1
3.3	Table d'outils	2
3.3.1	Modification des dimensions d'outil	3
3.4	Etalonnage des outils	4
3.5	Exécution/simulation du programme P99996	5
3.5.1	Exécution du programme P99996	5
3.5.1.1	Contrôle des outils	6
3.5.1.2	Modes d'exécution	7
3.5.1.3	Remise à zéro de la CNC	7
3.5.1.4	Affichage des blocs de programme	7
3.5.1.5	Modes d'affichage	8
3.5.2	Simulation du programme 99996	10
3.5.2.1	Fonction ZOOM	11
3.6	Modes auxiliaires	12
3.7	Modes spéciaux	12
3.7.1	Test	13
3.7.2	Paramètres généraux	15
3.7.3	Fonctions "M" décodées	16
3.7.3.1	Fonctions M émises en BCD	18
3.7.4	Compensation d'erreur de vis	19
3.8	Périphériques	21
3.8.1	Mode périphérique	21
3.8.2	Communications DNC	22
3.9	Blocage/débloqué	23
3.10	Edition du programme 99996	24

Chapitre 4 PARAMETRES MACHINE

4.1	Introduction	1
4.2	Fonctionnement d'après les tables de paramètres	2
4.3	Paramètres machine généraux	3
4.3.1	Paramètres d'entrée/sortie	5
4.3.2	Paramètres liés aux manivelles	10
4.3.3	Paramètres liés au mode de fonctionnement	12
4.3.4	Paramètres pour liaison série RS232C	16

Chapitre 5 PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AUX AXES

5.1	Paramètres associés à la résolution des axes	2
5.2	Paramètres associés aux sorties analogiques	5
5.3	Paramètres associés aux limites des courses	6
5.4	Paramètres associés à la vitesse d'avance	7
5.5	Paramètres associés au contrôle des axes	9
5.6	Paramètres associés au zéro de référence machine	11
5.7	Paramètres d'accélération/décélération des axes	13
5.7.1	Accélération/décélération linéaires	13
5.7.2	Accélération/décélération en cloche	14
5.7.3	Gain d'avance par anticipation	15
5.8	Paramètres associés à la vis-mère	16
5.8.1	Jeu de la vis	16
5.8.2	Erreur de vis	17
5.9	Paramètres machine spéciaux	20

Chapitre 6 PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA BROCHE

6.1	Paramètres associés au changement de gamme de vitesses de broche	1
6.2	Paramètres de sortie analogique de vitesse de broche	2
6.3	Paramètres de sortie de vitesse de broche en BCD	3

Chapitre 7 CONCEPTS

7.1	Systèmes de réalimentation	1
7.1.1	Limites de fréquence de comptage	2
7.2	Déplacement par manivelle électronique	3
7.3	Résolution des axes	4
7.4	Réglage des axes	10
7.4.1	Réglage de la dérive (décalage) et de la vitesse d'avance maximum	11
7.4.2	Réglage du gain	13
7.4.3	Réglage du gain proportionnel.....	14
7.4.3.1	Calcul de K1, K2 et du point critique de gain	16
7.4.4	Réglage du gain d'avance par anticipation	18
7.4.4.1	Calcul du gain d'avance par anticipation	18
7.4.5	Compensation d'erreur de vis	19
7.5	Systèmes de référence	21
7.5.1	Points de référence	21
7.5.2	Recherche de référence machine (origine).....	22
7.5.3	Réglage de la valeur correspondant au point de référence machine (origine)	23
7.5.4	Butées de course d'axe définies par logiciel	24
7.5.5	Considérations sur le point de référence machine	25
7.6	Broche.....	26
7.6.1	Changement de gamme de vitesses de broche.....	29
7.7	Traitement des signaux arrêt des avances, inhibition des transferts et exécution de M (M-Done)	31
7.8	Fonctions auxiliaires M, S, T	32
7.8.1	Table des fonctions M décodées	33
7.8.2	Transfert de fonction M, S, T	34
7.8.3	Transfert de fonctions au moyen du signal d'exécution de M (M-Done).....	35

ANNEXES

A	Caractéristiques techniques de la CNC	2
B	Enceintes métalliques	5
C	Entrées et sorties CNC	6
D	Table de conversion de sorties "S" codées BCD à 2 chiffres	7
E	Tableau résumé des paramètres machine	8
F	Liste séquentielle des paramètres machine	11
G	Tableau de définition des paramètres machine	16
H	Tableau de définition des fonctions "M" décodées	18
I	Tableau de définition de la compensation d'erreur de vis	19
J	Entretien	20

CODES D'ERREUR



**TABLEAU COMPARATIF
DES MODELES
FAGOR CNC 800M**

MODELES CNC 800M DISPONIBLES

	CNC 800-MG	CNC 800-MGI
Contrôle d'axes X, Y	1	1
Axe Z Visualisateur	1	1
Axe Z Contrôlé	1	1
Broche	1	1
Outils	99	99
Compensation de rayon de l'outil	1	1
Compensation de longueur de l'outil	1	1
Manivelles Electroniques	3	3
Interface RS 232C	1	1
Automate Intégré (PLCI)		1
Edition du programme en CODE ISO (P99996)	1	1
Exécution du programme en CODE ISO (P99996)	1	1
Représentation Graphique	1	1

NOUVELLES PRESTATIONS ET MODIFICATIONS

<i>Date:</i> Juillet 1995	<i>Version logiciel:</i> 2.1 et suivants
PRESTATION	MANUEL ET SECTION MODIFIEE
Effacer la mémoire de tous les paramètres arithmétiques, en leur attribuant la valeur 0.	Manuel Installation Section. 3.9 Manuel d'Utilisation Section. 3.8 et 6.9
Programmation en CODE ISO.	Manuel Programmation
Edition du programme 99996 dans la CNC	Manuel Installation Section. 3.10 Manuel d'Utilisation Section. 3.9
Lors de l'interruption de l'exécution restent opérantes les touches de broche, réfrigérant 01, 02, 03 et TOOL	Manuel Installation Section. 3.5.1 Manuel d'Utilisation Section. 3.5.1 Manuel d'Utilisation Section. 6.5
Sous-programme associé à l'exécution d'outil (seulement en exécution du programme 99996)	Manuel Installation Section. 4.3 Manuel Programmation Chapitre. 9.

<i>Date:</i> Novembre 1995	<i>Version logiciel:</i> 2.2 et suivants
PRESTATION	MANUEL ET SECTION MODIFIEE
Sous-programmes à exécuter avant et après T (seulement en exécution du programme 99996)	Manuel Installation Section. 4.3 Manuel Programmation Chapitre. 9.
Fonctions "M" associées aux opérations automatiques	Manuel d'Utilisation Section. 4.1.2
Fonctions "M" associées aux opérations d'usinage	Manuel d'Utilisation Section. 5.1.1

INTRODUCTION

Attention:



Avant la mise en service de la Commande Numérique, lire les instructions qui se trouvent au Chapitre 2 du Manuel d'Installation.

Il est défendu de mettre en service la Commande Numérique avant d'avoir vérifié que la machine sur laquelle elle va être installée respecte ce qui est prévenu par la Directive 89/392/CEE.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant: Fagor Automation, S. Coop. Ltda.

Barrio de San Andrés S/N, C.P. 20500, Mondragón -Guipúzcoa- (ESPAGNE)

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive, la conformité du produit:

Commande Numérique Fagor CNC 800 M

auquel a trait la présente déclaration avec les normes:

SÉCURITÉ:

EN 60204-1 Sécurité des machines. Équipement électrique des machines.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE:

EN 50081-2 Émission

EN 55011 Émises. Classe A, Groupe 1.

EN 55011 Conduites. Classe A, Groupe 1.

EN 50082-2 Immunité

EN 61000-4-2 Décharges Electrostatiques.

EN 61000-4-4 Transitoires, Rapides et Rafales.

EN 61000-4-11 Variations et Coupures de Tension.

ENV 50140 Champs électromagnétiques émis en radiofréquence.

ENV 50141 Perturbations conduites par des champs en radiofréquence.

Conformément à ce qui est prévu par les Directives Communautaires:
73/23/CEE concernant Sous-voltage, 89/392/CEE concernant Sécurité des Machines et 89/336/
CEE concernant Compatibilité Électromagnétique.

À Mondragón, le 2 janvier 1997

Fagor Automation, S. Coop. Ltda.
Directeur Gerente

Fdo.: **Julen Busturia**

CONDITIONS DE SÉCURITÉ

Lisez les mesures de sécurité qui suivent, à l'objet d'éviter des lésions aux personnes et à prévenir des dommages à ce produit et aux produits qui y sont raccordés.

L'appareil ne pourra être réparé que par le personnel autorisé par Fagor Automation.

Fagor Automation ne pourra en aucun cas être responsable de tout dommage physique ou matériel qui découlerait du non-respect de ces normes de bases de sécurité

Précautions vis à vis de dommages à des personnes

Utiliser les câbles de secteur appropriés

N'utilisez que des câbles de secteur spécifiquement recommandés pour cet appareil en vue d'éviter des risques.

Éviter les surcharges électriques

Afin d'éviter des surcharges électriques et des risques d'incendie, ne pas appliquer de tension électrique hors du rang sélectionné sur la partie postérieure de l'Unité Centrale de l'appareil.

Prise de terre

Afin d'éviter des décharges électriques, brancher les bornes de prise de terre de tous les modules au point central de prise de terre. De même, avant de procéder au raccordement des entrées et des sorties de ce produit, assurez-vous que la prise de terre a été faite.

Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que vous l'avez mis à la terre.

En vue d'éviter des décharges électriques, vérifiez que vous avez procédé à la prise de terre.

Ne pas travailler dans des ambiances humides.

Pour éviter des décharges électriques, travaillez toujours dans des ambiances à humidité relative inférieure à 90% sans condensation à 45° C.

Ne pas travailler dans des ambiances explosives

Afin d'éviter des risques, des lésions ou des dommages, ne pas travailler dans des ambiances explosives.

Précautions pour éviter l'endommagement du produit

Ambiance de travail

Cet appareil est préparé pour être utilisé dans des Ambiances Industrielles et respecte les directives et les normes en vigueur dans l'Union Européenne.

Fagor Automation ne se responsabilise pas des dommages qu'il pourrait provoquer s'il est monté sous d'autres conditions (ambiances résidentielles ou domestiques).

Installer l'appareil à l'endroit adéquat

Il est recommandé d'installer la Commande Numérique, autant que possible, éloignée de liquides de refroidissement, de produits chimiques, de coups, etc., qui pourraient l'endommager.

L'appareil respecte les directives européennes en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Il est néanmoins conseillé de le tenir éloigné des sources de perturbation électromagnétique, telles que :

- Les charges puissantes branchées au secteur sur lequel est raccordé l'équipement.
- Les émetteurs-récepteurs portatifs proches (radiotéléphones, émetteurs radioamateurs),
- Émetteurs-récepteurs de radio/télévision proches,
- Appareils de soudure à l'arc proches,
- Lignes de haute tensions proches,
- Etc.

Enveloppes

Le constructeur est responsable de garantir que l'enveloppe qui a été montée sur l'équipement respecte toutes les directives en vigueur dans la Communauté Européenne.

Éviter des interférences en provenance de la machine-outil

Tous les éléments de la machine-outil susceptibles de provoquer des interférences doivent être débranchés (bobines des relais, contacteurs, moteurs, etc.).

Utiliser la source d'alimentation adéquate

Utiliser pour l'alimentation des entrées et des sorties une source d'alimentation externe stabilisée à 24 Vcc.

Prise de terre de la source d'alimentation

Le point de zéro volts de la source d'alimentation devra être branché au point principal de terre de la machine.

Raccordement des entrées et des sorties analogiques

Il est recommandé de faire le raccordement au moyen de câbles blindés, en raccordant toutes les mailles à la borne correspondante (Voir 2ème chapitre).

Conditions de l'environnement

La température ambiante qui doit exister au régime de fonctionnement doit être comprise entre +5°C et +45°C.

La température ambiante qui doit exister au régime de non fonctionnement doit être comprise entre -25°C et 70°C.

Dispositif de coupure de l'alimentation

Le dispositif de coupure de l'alimentation doit être situé dans un endroit facilement accessible et à une distance du sol comprise entre 0,7 m. et 1,7 m.

Protections de l'appareil

Il incorpore 2 fusibles extérieurs rapides (F) de 3,15 Amp./ 250 V., pour la protection de l'entrée de secteur.

Toutes les entrées-sorties digitales disposent d'un isolement galvanique à travers d'opto-coupleurs entre la circuiterie de la CNC et l'extérieur.

Elles sont protégées par 1 fusible extérieurs rapides (F) de 3,15 Amp./ 250 V contre l'éventuelle surtension de la source extérieure (plus de 33 Vcc.) et contre le branchement inversé de la source d'alimentation.

Précautions à prendre durant les réparations



Ne pas manipuler l'intérieur de l'appareil

Seul le personnel autorisé par Fagor Automation peut manipuler l'intérieur de l'appareil.

Ne pas manipuler les connecteurs lorsque l'appareil est branché au secteur

Avant de manipuler les connecteurs (entrées/sorties, mesure, etc.), vérifiez que l'appareil est débranché du secteur.

Symboles de sécurité

Symboles pouvant apparaître sur le manuel



Symbole ATTENTION.

Il a un texte associé qui indique les actions ou les opérations pouvant provoquer des dommages aux personnes ou aux appareils.

Symboles que peut présenter le produit



Symbole ATTENTION.

Il a un texte associé qui indique les actions ou les opérations pouvant provoquer des dommages aux personnes ou aux appareils.



Symbole D'ÉLECTROCUTION.

Il indique que le point en question peut être sous tension électrique.



Symbole PROTECTION DE MASSES.

Il indique que le point en question doit être branché au point central de mise à la terre de la machine afin de protéger les personnes et les appareils

CONDITIONS DE LA GARANTIE

GARANTIE

Tout produit fabriqué ou distribué par Fagor Automation a une garantie de 12 mois à partir de la date d'expédition depuis nos magasins.

Ladite garantie couvre tous les frais de matériels et de main d'oeuvre de réparation, sur les installations de FAGOR, utilisés pour réparer des anomalies de fonctionnement des équipements.

Durant la période de garantie, Fagor réparera ou remplacera les produits qu'elle a vérifiés être défectueux.

FAGOR s'engage à réparer ou à remplacer ses produits durant la période comprise entre le début de sa fabrication jusqu'à 8 ans à partir de la date de disparition du produit sur le catalogue.

Il est du ressort exclusif de FAGOR de déterminer si la réparation rentre dans le cadre défini comme garantie.

CLAUSES D'EXCLUSION

La réparation se fera sur nos installations, ladite garantie excluant donc tous frais de transport, ainsi que ceux qui sont provoqués par le déplacement de son personnel technique pour la réalisation de la réparation d'un équipement, malgré que celui-ci se trouve durant la période de garantie ci-dessus exprimée.

Ladite garantie sera appliquée toutefois que les équipements auront été installés conformément aux instructions, qu'ils n'aient pas été malmenés, ni qu'ils aient souffert de dégâts pour cause d'accident ou de négligence et qu'un personnel non autorisé pas FAGOR ne soit pas intervenu sur lesdits équipements.

Si, une fois l'assistance ou la réparation menée à terme, la cause de la panne n'est pas attribuable aux-dits éléments, le client est obligé à prendre en charge tous les frais provoqués, et s'en tiendra aux tarifs en vigueur.

D'autres garanties implicites et explicites ne sont pas couvertes et FAGOR AUTOMATION n'est pas responsable dans aucune circonstance d'autres dégâts ou préjudices qui pourraient être provoqués.

CONTRATS D'ASSISTANCE

Des contrats d'Assistance et d'Entretien sont à la disposition du client et pour la période de garantie et au-delà de ladite période.

CONDITIONS DE RENVOI

Si vous allez envoyer le Moniteur ou l'Unité Centrale, emballez-les dans sa caisse en carton originale avec leur matériel d'emballage original. Si vous ne disposez pas du matériel d'emballage original, emballez-le de la façon suivante :


- 1.- Obtenez une caisse en carton dont les 3 dimensions internes auront au moins 15 cm (6 pouces) de plus que celles de l'appareil, Le carton utilisé pour la caisse doit avoir une résistance de 170 Kg (375 livres).
- 2.- Si vous avez l'intention de l'expédier à un bureau de Fagor Automation pour qu'il soit réparé, veuillez joindre une étiquette à l'appareil en indiquant le nom du propriétaire de l'appareil, son adresse, le nom de la personne à contacter, le type d'appareil, le numéro de série, le symptôme et une description succincte de la panne.
- 3.- Enveloppez l'appareil avec un film de polyéthylène ou d'un matériau semblable afin de le protéger.

Si vous allez expédier le moniteur, protégez tout particulièrement le verre de l'écran.

- 4.- Capitonnez l'appareil dans la caisse en carton, en la remplissant de mousse de polyuréthane de tous côtés.
- 5.- Scellez la caisse en carton avec du ruban d'emballage ou avec des agrafes industrielles.


NOTES COMPLÉMENTAIRES

- * Tenez la CNC hors de portée de liquides de refroidissement, de produits chimiques, de coups, etc., pouvant l'endommager .
- * Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que les connexions à la terre ont été correctement faites. Voir Alinéa 2.2 du présent manuel.
- * Afin d'éviter des risques d'électrocution dans l'Unité Centrale, utilisez la prise de secteur adéquate. Utilisez des câbles de force à 3 conducteurs (l'un d'eux doit être la prise de terre)

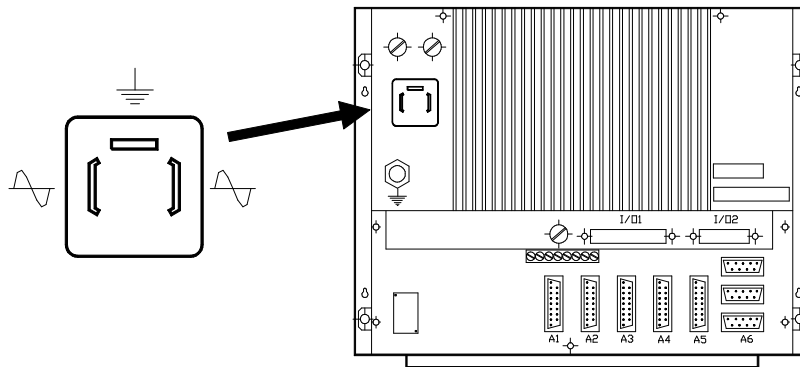

- * Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que le fusible extérieur de ligne de chaque appareil est adéquat.

2 fusibles rapides (F) de 3,15 Amp./250 V.

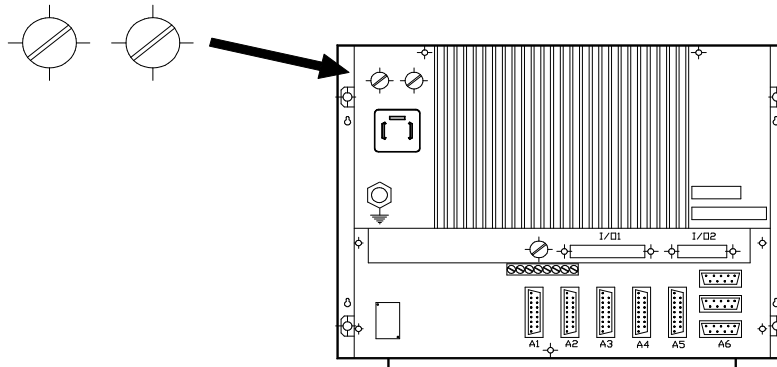

- * En cas de fonctionnement incorrect ou de panne de l'appareil, débranchez-le et appelez le service d'assistance Technique. Ne manipulez surtout pas l'intérieur de l'appareil.

DOCUMENTATION FAGOR

POUR LA CNC 800M

- Manuel CNC 800M OEM** Il s'adresse au constructeur de la machine ou à la personne chargée de réaliser l'installation et la mise au point de la Commande Numérique.
- Le manuel d'installation se trouve à l'intérieur.
Elle peut contenir occasionnellement un manuel ayant trait aux "Nouvelles Prestations" de logiciel récemment introduites.
- Manuel CNC 800M USER.** Il s'adresse à l'utilisateur final, c'est-à-dire, à la personne qui va travailler avec la Commande Numérique.
- Elle contient 2 manuels à l'intérieur :
- Le Manuel d'Utilisation qui décrit comment travailler avec la CNC.
 - Le Manuel de Programmation, qui décrit comment élaborer un programme en code ISO.
- Elle peut contenir occasionnellement un manuel ayant trait aux "Nouvelles Prestations" de logiciel récemment introduites.
- Manuel DNC 25/30** Il s'adresse aux personnes qui vont utiliser l'option de logiciel de communication DNC.
- Manuel Protocole DNC** Il s'adresse aux personnes qui désirent réaliser leur propre communication de DNC, sans utiliser l'option de logiciel de communication DNC 25/30.
- Manuel PLCI** Il doit être utilisé lorsque la CNC est munie d'Automate Intégré.
- Il s'adresse au constructeur de la machine ou à la personne qui se charge de réaliser l'installation et la mise au point de l'Automate Intégré.
- Manuel DNC-PLC** Il s'adresse aux personnes qui vont utiliser l'option de logiciel de communication DNC-PLC.
- Manuel Floppy Disk** Il s'adresse aux personnes qui utilisent le lecteur à disquettes de Fagor. Ce manuel indique comment ledit lecteur à disquettes doit être utilisé.

CONTENU DU PRÉSENT MANUEL

Le Manuel d'Installation se compose des parties suivantes :

Index

Tableau comparatif des modèles Fagor CNC 800T.

Nouvelles Prestations et modifications.

Introduction	Feuille d'avertissement préalable à la mise en route. Déclaration d'Accord. Conditions de Sécurité. Conditions de Garantie. Conditions de Renvoi Notes Complémentaires. Liste de Documents Fagor pour la CNC 800M Contenu du présent Manuel.
Chapitre 1	Configuration de la CNC. Il indique les dimensions de la CNC. La description en détail de tous les connecteurs.
Chapitre 2	Raccordement au secteur et à la machine. Il indique comment procéder au raccordement au secteur. La prise de terre. Les caractéristiques des entrées et des sorties numériques Les caractéristiques de la sortie analogique. Les caractéristiques des entrées de mesure. La mise au point et la mise en route de la CNC. Le test des entrées et des sorties du système. Le raccordement de l'entrée et de la sortie d'Urgence. La manière d'activer et de désactiver les dispositifs externes.
Chapitre 3	Fonctions auxiliaires Il indique comment sélectionner les unités de travail (mm / pouces). La façon de définir la table d'outils. Comment procéder à une mesure et à une inspection d'outil. Comment procéder à un test du système. Le mode d'accès aux paramètres machine. Le mode d'accès et d'opération avec les fonctions "M" décodées. Comment appliquer la compensation des erreurs de pas de vis. Comment travailler avec les périphériques. Comment bloquer et débloquer les paramètres machine et la mémoire de programme. Comment éditer, exécuter et simuler le programme 99996.
Chapitre 4	Paramètres machine. Comment travailler avec les paramètres machine. Comment personnaliser les paramètres machine. Explication en détail des paramètres machines généraux.
Chapitre 5	Paramètres machine des axes. Explication en détail des paramètres machine des axes.
Chapitre 6	Paramètres machine de la broche. Explication en détail des paramètres machine de la broche.

Chapitre 7	Sujets conceptuels Systèmes de mesure, résolution. Ajustage des axes, ajustage des gains. Systèmes de Référence : points de référence, recherche, ajustage. Limite du parcours des axes par logiciel. Accélération / Décélération Broche : contrôle de la vitesse, changement de gammes. Traitement des signaux "Feed-Hold" et M exécutée". Transfert des fonctions auxiliaires M, S, T.
Appendices	A Caractéristiques techniques de la CNC. B Habitacles. C Entrées et sorties de la CNC. D Tableau de conversion pour sortie S BCD en 2 chiffres. E Tableau résumé des paramètres machine. F Liste ordonnée des paramètres machine. G Tableau archive des paramètres machine. H Tableau archive des fonctions auxiliaires "M" décodées I Tableau de compensation d'erreurs de pas de vis. J Entretien
	Codes d'erreur.

1. CONFIGURATION DE LA CNC


Attention:



La CNC est conçue pour une utilisation dans des Ambiances Industrielles, et particulièrement avec des tours.
Elle permet de contrôler les déplacements et les asservissements de la machine.

1.1 INTRODUCTION


La CNC 800M est un module compact étanche dont la face avant comporte:

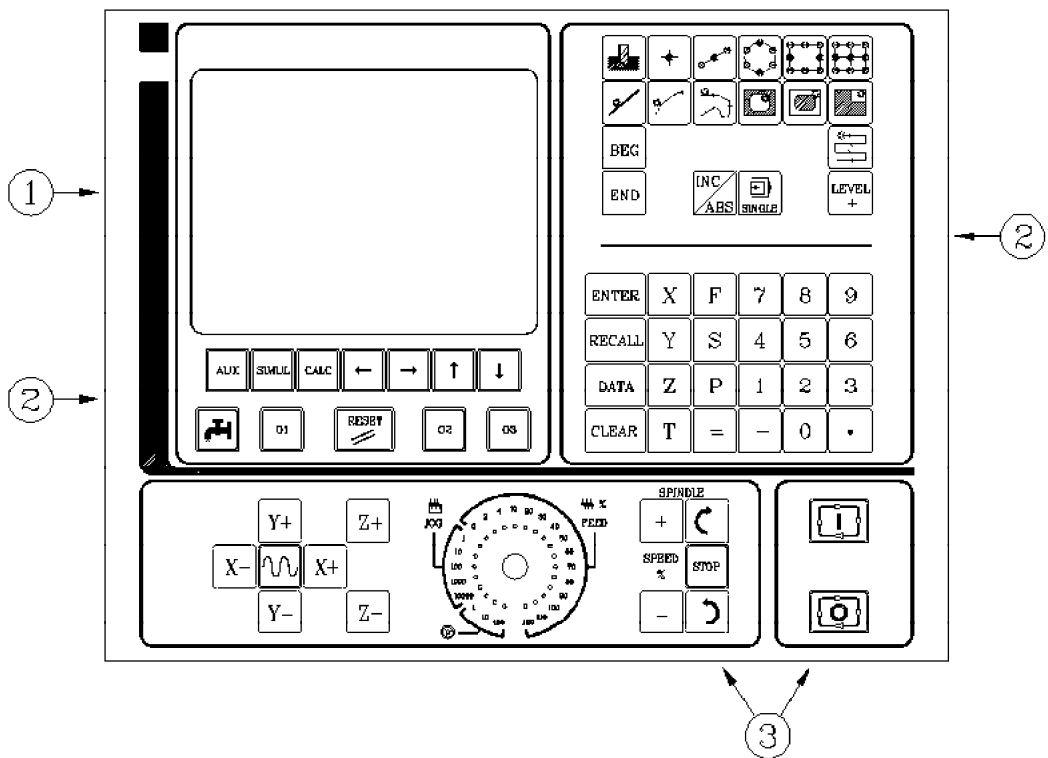

1. Un moniteur ambre monochrome de 8 pouces ou un écran cathodique permettant d'afficher les informations nécessaires relatives au système.
2. Un clavier permettant de communiquer avec la CNC; il est possible de demander des informations ou de changer l'état de la CNC par émission de nouvelles instructions.
3. Un pupitre opérateur comportant les touches nécessaires pour travailler en mode JOG, ainsi que les touches Départ/Arrêt du cycle.


1.2 DIMENSIONS ET INSTALLATION

Cette CNC, qui est installée habituellement sur le pendentif de la machine, comporte 4 trous de montage.

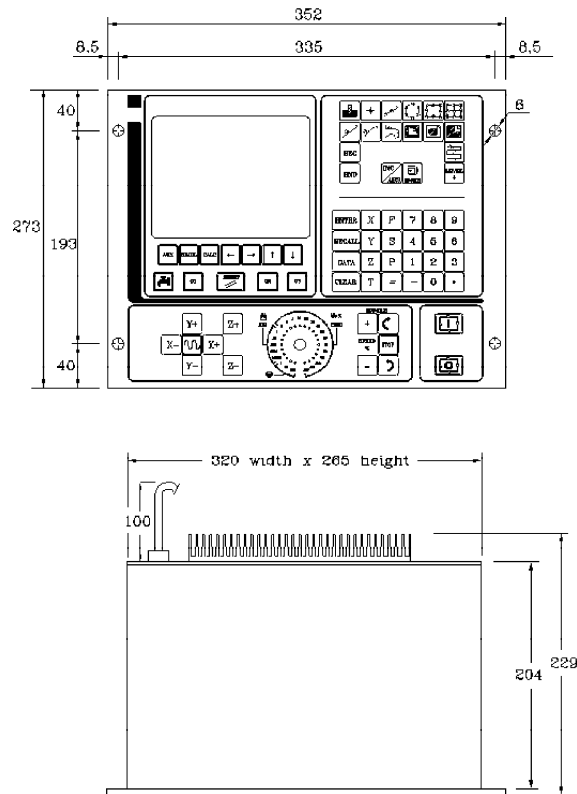


Lors de l'installation, réserver un espace suffisant pour permettre le pivotement du PANNEAU AVANT afin de garantir l'accès à l'intérieur.

Pour ouvrir, démonter les 4 vis Allen situées près des trous de montage de la CNC.

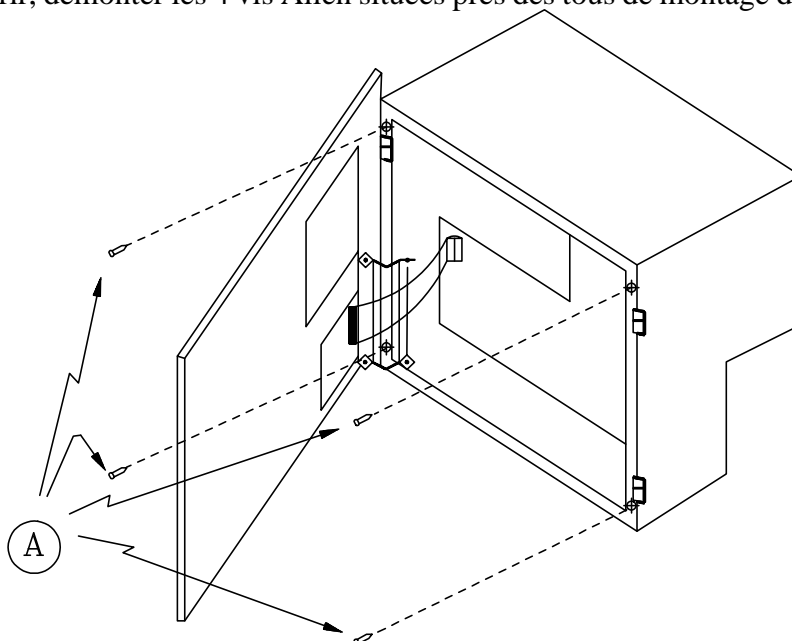

1.3 CONNECTEURS ET INTERFACE

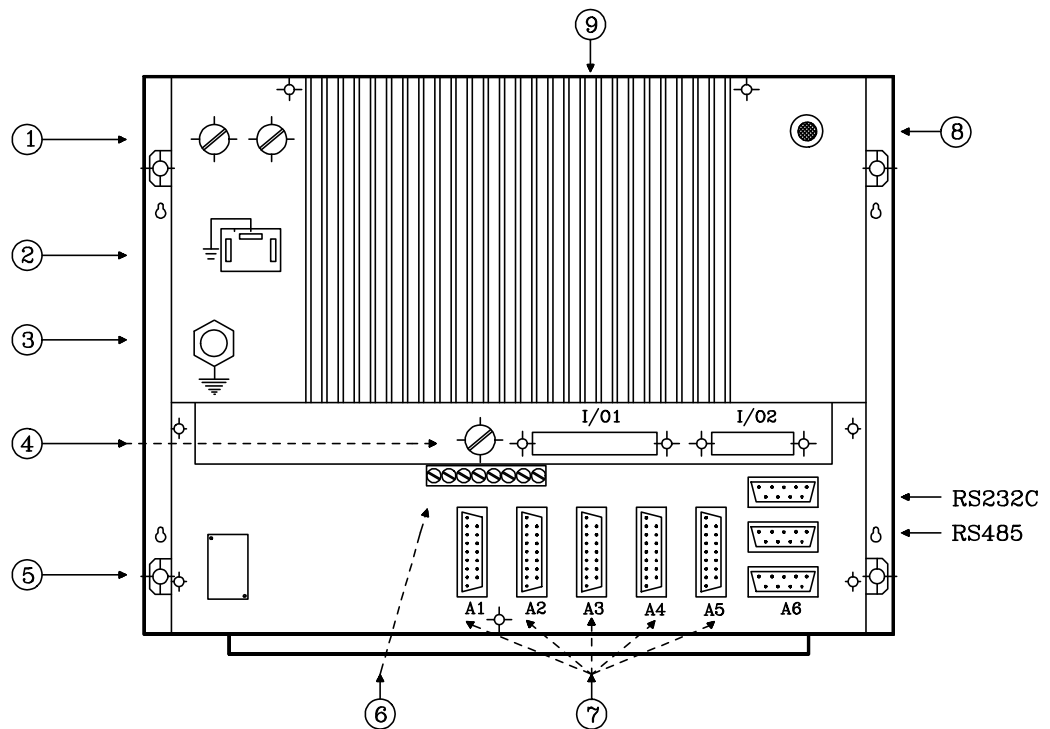

A1 Connecteur femelle type SUB-D à 15 broches pour le raccordement au système de réalimentation d'axe X. Il accepte les signaux sinusoïdaux.

A2 Connecteur femelle type SUB-D à 15 broches pour le raccordement au système de réalimentation d'axe Y. Il accepte les signaux sinusoïdaux.

A3 Connecteur femelle type SUB-D à 15 broches pour le raccordement au système de réalimentation d'axe Z. Il accepte les signaux sinusoïdaux.

A4 Connecteur femelle type SUB-D à 15 broches pour le raccordement de la manivelle associée à l'axe Y. Il accepte les signaux sinusoïdaux.

A5 Connecteur femelle type SUB-D à 15 broches pour le raccordement de la manivelle associée à l'axe Z. Il n'accepte pas les signaux sinusoïdaux.

A6 Connecteur femelle type SUB-D à 9 broches pour le raccordement de la manivelle associée à l'axe X. Il n'accepte pas les signaux sinusoïdaux.

RS485 Connecteur femelle type SUB-D à 9 broches. Inutilisé actuellement.

RS232C Connecteur femelle type SUB-D à 9 broches pour raccordement à la ligne série RS232C.

E/S1 Connecteur femelle type SUB-D à 37 broches d'interface avec l'armoire électrique.

E/S2 Connecteur femelle type SUB-D à 25 broches d'interface avec l'armoire électrique.

Chapitre: 1 CONFIGURATIONDELA CNC	Section: CONNECTEURSETINTERFACE	Page 3
--------------------------------------	------------------------------------	-----------

- 1 - **Fusibles d'alimentation CA** - Un par circuit CA (3 A, 250 V).
- 2 - **Connecteur d'alimentation CA** - Ce connecteur permet la mise sous tension de la CNC et doit être relié au transformateur de puissance ainsi qu'à la terre.
- 3 - **Borne de terre** - Cette borne doit être raccordée au point de mise à la terre générale de la machine. Metric 6.
- 4 - **Fusible 3 A, 250 V** - Ce fusible protège les circuits d'E/S internes de la CNC.
- 5 - **Batterie au lithium** - Cette batterie assure la sauvegarde des données en RAM en cas de coupure d'alimentation du système.
- 6 - **Potentiomètres de réglage pour sorties analogiques** - ILS NE DOIVENT ETRE UTILISES QUE PAR LE PERSONNEL TECHNIQUE APRES-VENTE.
- 7 - **Dix Interrupteurs DIP** - Deux sont installés sous chaque connecteur de réalimentation (A1 à A5) et ils sont utilisés pour configurer la CNC en fonction du type de signal de réalimentation utilisé.
- 8 - **Potentiomètre de réglage de brillance de l'écran.**
- 9 - **Dissipateur de chaleur.**

Attention:



Ne pas manipuler les connecteurs lorsque l'appareil est raccordé au secteur
Avant de manipuler les connecteurs, (entrées/sorties, mesure, etc.), vérifier que l'appareil n'est pas raccordé au secteur.

1.3.1 CONNECTEURS A1, A2, A3, A4

Un ensemble de connecteurs femelle type SUB-D à 15 broches permet de raccorder les signaux de réalimentation.

- * Connecteur A1 pour signaux de réalimentation d'axe X.
- * Connecteur A2 pour signaux de réalimentation d'axe Y.
- * Connecteur A3 pour signaux de réalimentation d'axe Z.
- * Connecteur A4 pour signaux de réalimentation de manivelle électronique pour axe Y.

Le câble doit être à blindage total. Les autres spécifications dépendent du système de réalimentation utilisé et de la longueur de câble nécessaire.

Il est fortement recommandé de poser ces câbles aussi loin que possible des câbles d'alimentation de la machine.

BROCHE	SIGNAL ET FONCTION	
1 2 3 4	$\frac{A}{\bar{A}}$ $\frac{B}{\bar{B}}$	Signaux de réalimentation différentiels quadratiques
5 6	$\frac{I_o}{\bar{I}_o}$	Signaux de référence machine (Impulsions de marquage)
7 8	Ac Bc	Signaux de réalimentation sinusoïdaux
9 10 11 12 13 14	+ 5V 0V - 5V	Alimentation de la réalimentation Non raccordée Alimentation de la réalimentation Non raccordée Alimentation de la réalimentation Non raccordée
15	CHASSIS	Blindage

Attention:



Si des codeurs rotatifs quadratiques sont utilisés, leurs signaux doivent être compatibles TTL. **Les codeurs à sorties sur collecteur ouvert sont INTERDITS.**

Ne pas manipuler les connecteurs lorsque l'appareil est raccordé au secteur
Avant de manipuler les connecteurs, (entrées/sorties, mesure, etc.), vérifier que l'appareil n'est pas raccordé au secteur.

1.3.1.1 INTERRUPTEURS DIP POUR CONNECTEURS A1, A2, A3 et A4

On trouvera deux interrupteurs DIP sous chaque connecteur d'entrée de réalimentation (A1 à A4) pour configurer la CNC selon le type de signal de réalimentation utilisé.

L'interrupteur 1 indique si le signal de réalimentation est sinusoïdal ou quadratique, alors que l'interrupteur 2 indique s'il est simple ou double (différentiel).


Les types de signaux de réalimentation pouvant être fournis aux connecteurs A1 à A4 sont les suivants:

- * Sinusoïdal (Ac, Bc, Io)
- * Quadratique unique (A, B, Io)
- * Quadratique double (différentiel) (A, \bar{A} , B, \bar{B} , Io, Io)

On choisira le type de signaux de chaque axe d'après le tableau ci-dessous:

Interrupteur		SIGNAL ET FONCTION
1	2	
ON	ON	Signal sinusoïdal simple (Ac, Bc, Io)
ON	OFF	Signal sinusoïdal double " Interdit "
OFF	ON	Signal quadratique simple (A, \bar{B} , Io)
OFF	OFF	Signal quadratique double (A, \bar{A} , B, \bar{B} , Io, Io)

Une étiquette est placée près de chaque paire d'interrupteurs DIP pour indiquer la signification de chacun d'eux.

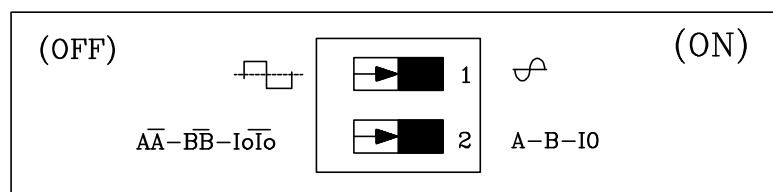

1.3.2 CONNECTEUR A5

Ce connecteur femelle est du type SUB-D à 15 broches et il permet de relier la manivelle électronique associée à l'axe Z. **Il n'accepte pas les signaux sinusoïdaux.**

Lorsque le codeur de broche et une manivelle électronique sont utilisés, la CNC contrôle 4 axes maximum. Ce connecteur est alors utilisé pour le codeur de broche ou la manivelle électronique. (l'autre dispositif est relié au connecteur A6).

Le câble doit être à blindage total. Les autres spécifications dépendent du système de réalimentation utilisé et de la longueur de câble nécessaire.

Il est fortement recommandé de poser ces câbles aussi loin que possible des câbles d'alimentation de la machine.

BROCHE	SIGNAL ET FONCTION	
1 2 3 4	$\frac{A}{A}$ $\frac{B}{B}$	Signal quadratique double.
5 6		Inutilisé actuellement Inutilisé actuellement
7 8		Inutilisé actuellement Inutilisé actuellement
9 10 11 12 13 14	+ 5V 0V - 5V	Alimentation de la réalimentation Non raccordée Alimentation de la réalimentation Non raccordée Alimentation de la réalimentation Non raccordée
15	CHASSIS	Blindage

Attention:



Quand la manivelle émet des signaux quadratiques, ils doivent être compatibles TTL. **Une manivelle à sortie sur collecteur ouvert est INTERDITE.**

Ne pas manipuler les connecteurs lorsque l'appareil est raccordé au secteur
Avant de manipuler les connecteurs, (entrées/sorties, mesure, etc.), vérifier que l'appareil n'est pas raccordé au secteur.

1.3.2.1 INTERRUPTEURS DIP POUR CONNECTEUR A5

On trouvera deux interrupteurs DIP sous ce connecteur d'entrée de réalimentation pour configurer la CNC selon le type de signal de réalimentation utilisé.

L'interrupteur 1 indique si le signal de réalimentation est sinusoïdal ou quadratique, alors que l'interrupteur 2 indique s'il est simple ou double (différentiel).


Les types de signaux de réalimentation pouvant être fournis au connecteur A5 sont les suivants:

- * Quadratique unique (A, B, Io)
- * Quadratique double (différentiel) (\bar{A} , \bar{A} , \bar{B} , \bar{B} , Io, Io)

On choisira le type de signaux de chaque axe d'après le tableau ci-dessous:

Interrupteur		SIGNAL ET FONCTION
1	2	
ON	ON	Signal sinusoïdal simple “Interdit”
ON	OFF	Signal sinusoïdal double “Interdit”
OFF	ON	Signal quadratique simple (A, B, Io)
OFF	OFF	Signal quadratique double (\bar{A} , \bar{A} , \bar{B} , \bar{B} , Io, $\bar{I}o$)

Une étiquette est placée près de chaque paire d'interrupteurs DIP pour indiquer la signification de chacun d'eux.

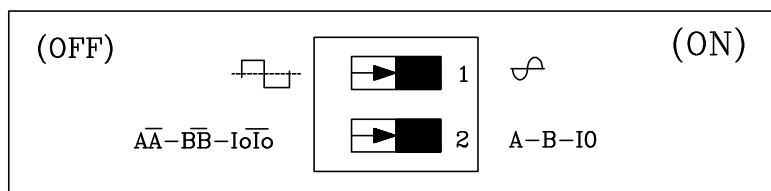

1.3.3 CONNECTEUR A6

Ce connecteur femelle est du type SUB-D à 9 broches et il permet de relier la manivelle électronique associée à l'axe X. **Il n'accepte pas les signaux sinusoïdaux.**

Le câble doit être à blindage total. Les autres spécifications dépendent du système de réalimentation utilisé et de la longueur de câble nécessaire.

Il est fortement recommandé de poser ces câbles aussi loin que possible des câbles d'alimentation de la machine.

BROCHE	SIGNAL ET FONCTION	
1 2	A B	Signal quadratique provenant du codeur de broche ou de la manivelle électronique.
3		Signal de sélecteur d'axe (FAGOR 100P)
4 5	+ 5V 0V	Tension d'alimentation pour la manivelle électronique.
6 7 8		Inutilisé actuellement Inutilisé actuellement Inutilisé actuellement
9	CHASSIS	Blindage

Attention:



Quand la manivelle émet des signaux quadratiques, ils doivent être compatibles TTL. **Une manivelle à sorties sur collecteur ouvert est INTERDITE.**

En cas d'utilisation de la manivelle FAGOR 100P, le signal de sélecteur d'axe doit être raccordé sur la broche 3.

Ne pas manipuler les connecteurs lorsque l'appareil est raccordé au secteur

Avant de manipuler les connecteurs, (entrées/sorties, mesure, etc.), vérifier que l'appareil n'est pas raccordé au secteur.

1.3.4 CONNECTEUR RS232C

Ce connecteur est du type femelle SUB-D à 9 broches et permet la liaison avec le port série RS 232 C.

Le blindage du câble doit être soudé sur la broche 1 côté CNC et sur l'enceinte métallique côté périphérique.

BROCHE	SIGNAL	FONCTION
1	FG	Blindage
2	TxD	Emission de données
3	RxD	Réception de données
4	RTS	Demande d'émission
5	CTS	Libre pour émission
6	DSR	Emission de données prête
7	GND	Terre
8	—	Non raccordé
9	DTR	Terminal de données prêt

SUGGESTIONS RELATIVES A L'INTERFACE RS232C

- * **Connexion/déconnexion des périphériques.** La CNC doit être mise hors tension avant de connecter ou de déconnecter tout périphérique par l'intermédiaire de ce connecteur.
- * **Longueur des câbles.** Les normes EIA RS232C spécifient que la capacité du câble ne doit pas dépasser 2500 pF; comme les câbles courants présentent une capacité comprise entre 130 et 170 pF par mètre, la longueur maximum des câbles ne doit pas dépasser 15 m.

Pour des distances supérieures, il est recommandé d'insérer des convertisseurs de signaux RS232C/RS422A (et vice-versa). On prendra tous conseils utiles auprès du distributeur concerné.

Il est recommandé d'employer des câbles blindés à paires torsadées afin d'éviter toutes interférences dans les communications en cas d'utilisation de câbles de grande longueur.

On utilisera des câbles blindés à 7 conducteurs de 7*0,14 mm² de section.


- * **Vitesse de transmission.** La vitesse de transmission utilisée habituellement avec les périphériques est de 9600 Baud.

Tous les câbles inutilisés devront être mis à la terre afin d'éviter toute erreur dans les signaux de commande et de données.

- * **Mise à la terre.** Il est recommandé de ramener tous les signaux de commande et de données sur le même câble de terre (broche 7 : GND) afin d'éviter de référencer des points sur des tensions différentes, en particulier dans le cas de câbles de grande longueur.

BRANCHEMENTS RECOMMANDES POUR L'INTERFACE RS232C



* Branchement total

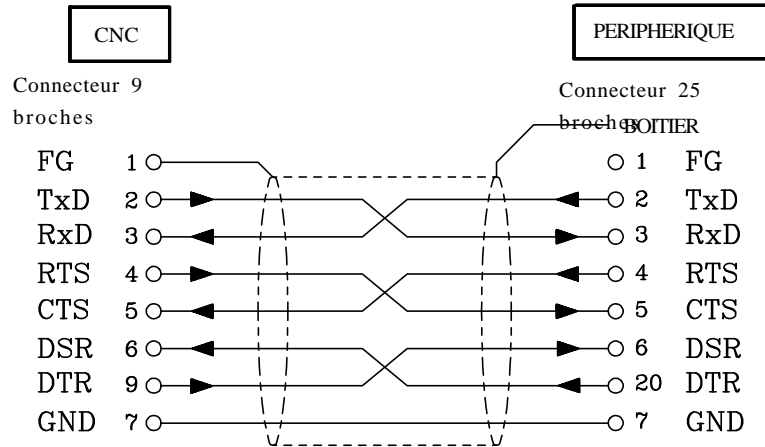

* Branchement simplifié


Ce type de raccordement doit être utilisé quand le périphérique ou l'ordinateur répond à l'une des conditions suivantes:

- Absence de signal RTS.
- Raccordement par une ligne DNC.
- Le récepteur peut recevoir des données à la vitesse sélectionnée.

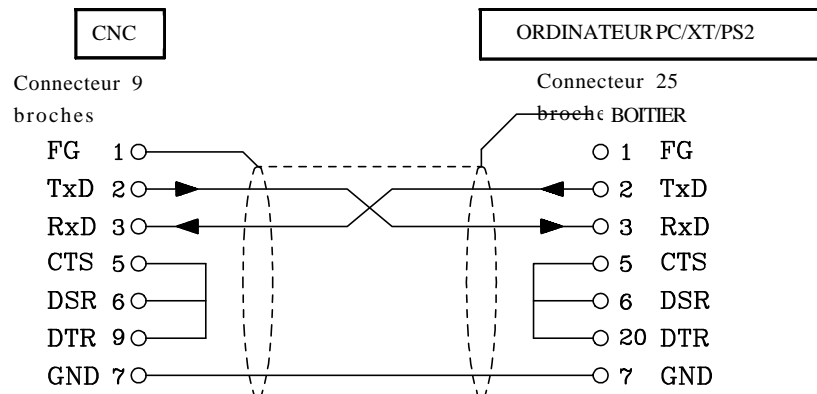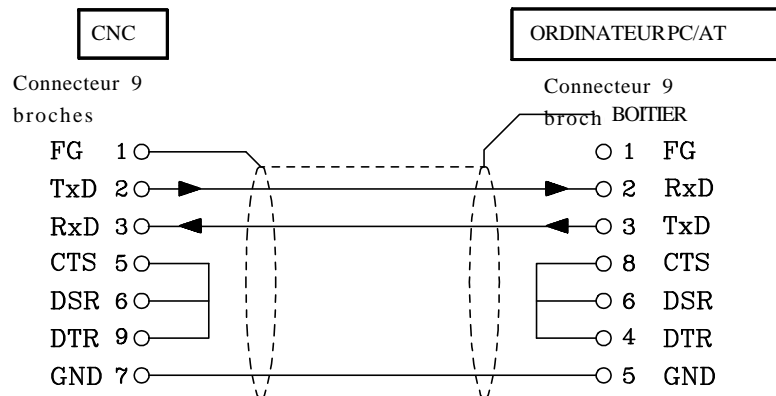

On se rapportera aux manuels techniques du périphérique concerné en cas de difficulté.


ENCEINTE DE LA MACHINE

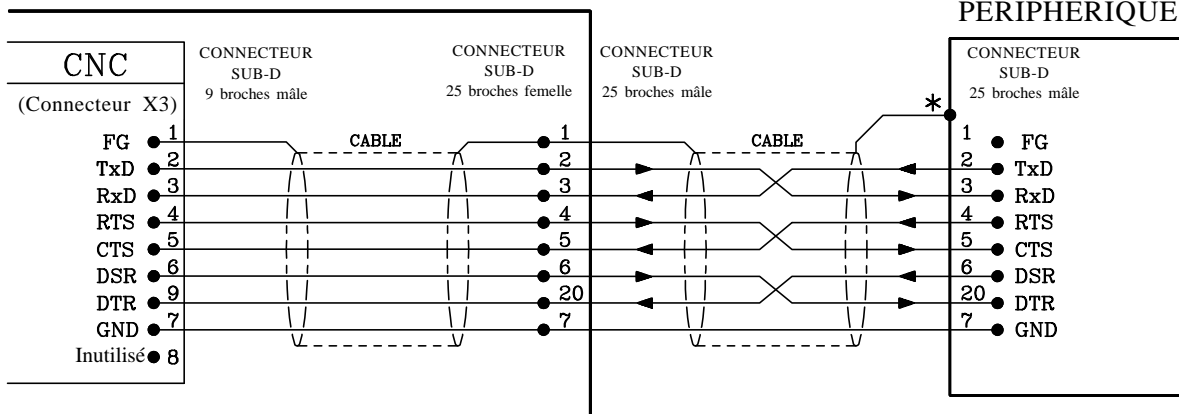

NOTA: ON VERIFIERA LE GENRE DU CONNECTEUR DE PORT SERIE UTILISE SUR LE PERIPHERIQUE DE L'UTILISATEUR AVANT D'ASSEMBLER LE CABLE.

ENCEINTE DE LA MACHINE


ORDINATEUR PC / XT / PS2

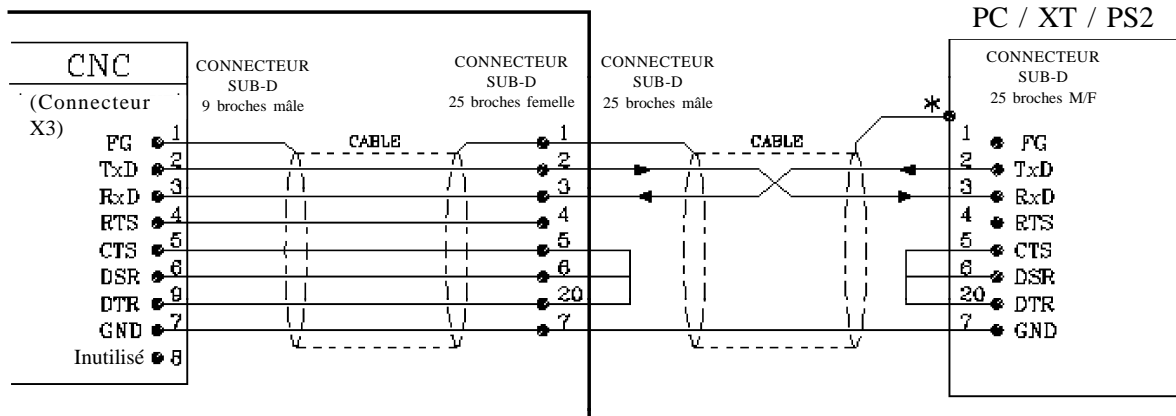

NOTA: ON VERIFIERA LE GENRE DU CONNECTEUR DE PORT SERIE UTILISE SUR L'ORDINATEUR PERSONNEL DE L'UTILISATEUR AVANT D'ASSEMBLER LE CABLE.

ENCEINTE DE LA MACHINE

ORDINATEUR PC / AT

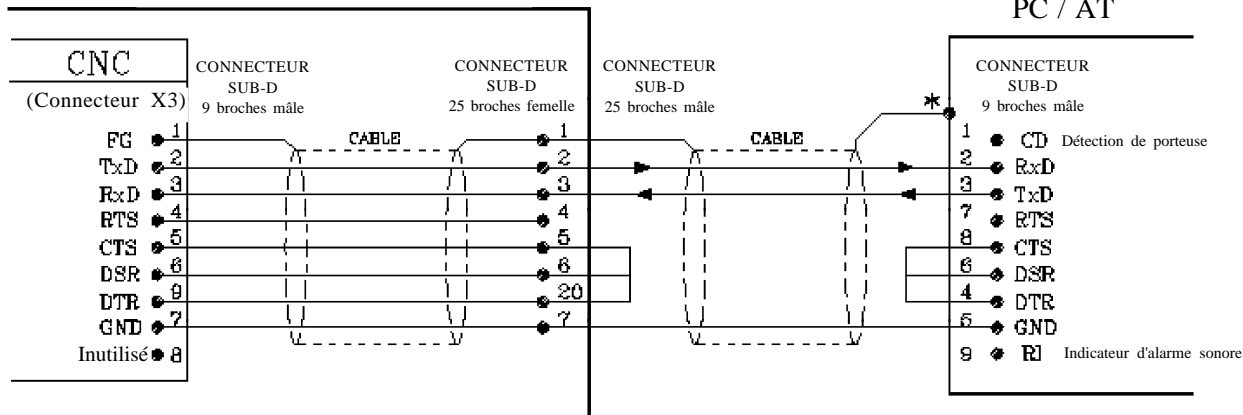

* Il est recommandé de relier le blindage du câble au châssis du périphérique ou de l'ordinateur personnel afin d'améliorer les transmissions.

1.3.5 CONNECTEUR D'E/S 1

Ce connecteur femelle SUB-D à 37 broches réalise l'interface avec l'armoire électrique.

Broche	SIGNAL ET FONCTION	
1	0V	Entrée de l'alimentation externe
2	Echantillonnage T	Sortie. La sortie BCD représente un code d'outil
3	Echantillonnage S	Sortie. La sortie BCD représente un code de vitesse de broche
4	Echantillonnage M	Sortie. La sortie BCD représente un code M
5	Urgence	Sortie
6		<i>Inutilisé actuellement</i>
7	Z activé	Sortie
8	Y activé	Sortie
9	X activé	Sortie
10	Contact origine X	Entrée provenant du contact de référence machine
11	Contact origine Y	Entrée provenant du contact de référence machine
12	Contact origine Z	Entrée provenant du contact de référence machine
13		<i>Inutilisé actuellement</i>
14	<u>Arrêt d'urgence</u>	Entrée
15	<u>Arrêt des avances</u>	Entrée
	<u>Transfert inhibé</u>	
	<u>M-exécuté</u>	
16	Stop	Entrée
17	Démarrage JOG rapide	Entrée
18	Saut de bloc	Entrée conditionnelle
19	DRO	Entrée. La CNC agit comme un visualisateur
20	MST80	Sortie codée BCD, poids: 80
21	MST40	Sortie codée BCD, poids: 40
22	MST20	Sortie codée BCD, poids: 20
23	MST10	Sortie codée BCD, poids: 10
24	MST08	Sortie codée BCD, poids: 8
25	MST04	Sortie codée BCD, poids: 4
26	MST02	Sortie codée BCD, poids: 2
27	MST01	Sortie codée BCD, poids: 1
28	CHASSIS	Raccorder tous les blindages sur cette broche
29	24 V	Entrée provenant de l'alimentation externe
30	± 10V	Sortie analogique pour variateur d'axe X
31	0V	Sortie analogique pour variateur d'axe X
32	± 10V	Sortie analogique pour variateur d'axe Y
33	0V	Sortie analogique pour variateur d'axe Y
34	± 10V	Sortie analogique pour variateur d'axe Z
35	0V	Sortie analogique pour variateur d'axe Z
36	± 10V	Sortie analogique pour commande de broche
37	0V	Sortie analogique pour commande de broche

Attention:



Le constructeur de la machine doit respecter la norme EN60204-1 en ce qui concerne la protection contre le choc électrique face à une panne des contacts d'entrées/sorties avec alimentation extérieure, lorsque ce connecteur n'est pas branché avant de brancher la force à la source d'alimentation.

Ne pas manipuler les connecteurs lorsque l'appareil est raccordé au secteur
Avant de manipuler les connecteurs, (entrées/sorties, mesure, etc.), vérifier que l'appareil n'est pas raccordé au secteur.

1.3.5.1 ENTREES DU CONNECTEUR D'E/S 1

0 V Broche 1

ENTREE provenant de l'alimentation externe.

CONTACT D'ORIGINE D'AXE X Broche 10

Cette ENTREE doit être alimentée (24 V) tant que le contact de référence machine de l'axe X est maintenu.

CONTACT D'ORIGINE D'AXE Y Broche 11

Cette ENTREE doit être alimentée (24 V) tant que le contact de référence machine de l'axe Y est maintenu.

CONTACT D'ORIGINE D'AXE Z Broche 12

Cette ENTREE doit être alimentée (24 V) tant que le contact de référence machine de l'axe Z est maintenu.

ARRET D'URGENCE Broche 14

Cette ENTREE doit normalement être alimentée (24 V).

Quand elle est à 0 V, la CNC désactive les validations d'axe et les tensions analogiques, elle interrompt l'exécution des programmes pièce et affiche l'ERREUR 64 sur l'écran.

Elle **n'implique pas** de sortie d'urgence (broche 5 de ce connecteur)

ARRET DES AVANCES/TRANSFERT INHIBE/M-EXECUTE Broche 15

Cette ENTREE doit normalement être alimentée (24 V) et sa signification dépend du type de bloc ou de fonction exécuté.

* Si, pendant le déplacement des axes, ce signal (ARRET DES AVANCES) passe à 0 V, la CNC maintient la rotation de broche et stoppe les axes en amenant leurs tensions analogiques à 0 V tout en maintenant actives leurs validations.

Quand cette entrée est excitée à nouveau (24 V), le déplacement des axes reprend.

* Si, pendant l'exécution d'un bloc sans déplacement, ce signal (TRANSFERT INHIBE) est désexcité (0 V), la CNC interrompt l'exécution du programme à la fin du bloc en cours d'exécution.

Quand ce signal est excité à nouveau, la CNC reprend l'exécution du programme.


* Le signal "M-EXECUTE est utilisé quand le paramètre machine P605(5) est mis à "1".


La CNC attend que l'armoire électrique exécute la fonction M auxiliaire. En d'autres termes, elle attend que l'entrée "M-exécuté" soit excitée (24 V).

Page 14	Chapitre: 1 CONFIGURATIONDELA CNC	Section: CONNECTEURD'E/S 1 (entrées)
-------------------	---	--

STOP Broche 16

Cette ENTREE doit normalement être excitée (24 V).


Quand elle est désexcitée (0 V), la CNC interrompt l'exécution du programme exactement comme si la touche  était actionnée sur le PUPITRE OPERATEUR.


Pour que l'exécution du programme reprenne, cette entrée doit être excitée à nouveau (24 V) et la touche  doit être frappée sur le PUPITRE OPERATEUR.

DEMARRAGE/JOG RAPIDE Broche 17

Cette entrée doit normalement être désexcitée (0 V).

* Si un front montant (front montant ou transition 0 à 1) de ce signal (DEMARRAGE) est détecté, la CNC considère que la touche DEPART CYCLE externe a été frappée et elle se comporte comme si la touche  avait été frappée sur le PUPITRE OPERATEUR.


Toutefois, pour désactiver la touche  du PUPITRE OPERATEUR afin de n'utiliser que cette entrée, le paramètre machine P618(1) doit être mis à "1".

* Quand le paramètre machine P609(7) a été mis à "1" et quand cette entrée (JOG RAPIDE) est excitée (24 V), la CNC se comporte comme si la touche  avait été frappée.

La CNC exécutera tous les déplacements G01, G02 et G03 à 200% de la vitesse d'avance programmée F. Si la vitesse d'avance obtenue est supérieure au maximum défini par le paramètre machine P708, la CNC émet le message d'erreur correspondant.

Par ailleurs, dans le mode JOG et pendant que cette entrée reste excitée (24 V), tous les déplacements s'effectueront en rapide (G00).

Tant qu'elle est inactive, cette entrée doit être raccordée au 0 V par l'intermédiaire d'une résistance de 10 Kohm.

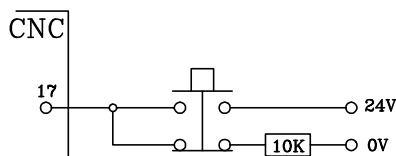

SAUT DE BLOC (Entrée conditionnelle) Broche 18

Chaque fois que la CNC exécute la fonction auxiliaire M01 (arrêt conditionnel), elle analyse l'état de cette entrée. Si elle est excitée (24 V), la CNC interrompt l'exécution du programme.

Sur le même principe, chaque fois que la CNC doit exécuter un bloc conditionnel, elle analyse l'état de cette entrée et elle exécute le bloc si cette entrée est excitée (24 V).

DRO (Mode visualisateur) Broche 19

Si cette entrée est excitée (24 V) pendant que le mode JOG est actif, la CNC se comporte comme un visualisateur.

Page 16	Chapitre: 1 CONFIGURATION DE LA CNC	Section: CONNECTEUR D'E/S 1 (entrées)
-------------------	---	---

1.3.5.2 SORTIES DU CONNECTEUR D'E/S 1

Echantillonnage T Broche 2

La CNC excite cette sortie (24 V) chaque fois qu'elle émet un code d'outil (fonction T) par l'intermédiaire des sorties BCD (broches 20 à 27).

Echantillonnage S Broche 3

La CNC excite cette sortie (24 V) chaque fois qu'elle émet un code de vitesse de broche (fonction S) par l'intermédiaire des sorties BCD (broches 20 à 27).

Echantillonnage M Broche 4

La CNC excite cette sortie (24 V) chaque fois qu'elle émet un code de fonction M par l'intermédiaire des sorties BCD (broches 20 à 27).

URGENCE Broche 5

La CNC active cette sortie chaque fois qu'elle détecte une situation d'alarme ou une urgence interne.

Cette sortie est normalement excitée (24 V) ou désexcitée (0 V) selon le réglage du paramètre machine P605(8).

AXE Z VALIDE Broche 7

La CNC excite cette sortie (24 V) pour activer le variateur d'axe Z.

AXE Y VALIDE Broche 8

La CNC excite cette sortie (24 V) pour activer le variateur d'axe Y.

AXE X VALIDE Broche 9

La CNC excite cette sortie (24 V) pour activer le variateur d'axe X.

Chapitre: 1 CONFIGURATION DE LA CNC	Section: CONNECTEUR D'E/S 1 (sorties)	Page 17
--	--	------------

MST80 Broche 20
MST40 Broche 21
MST20 Broche 22
MST10 Broche 23
MST08 Broche 24
MST04 Broche 25
MST02

MST01 Broche 26
 Broche 27

La CNC utilise ces sorties pour indiquer à l'armoire électrique la fonction M, S ou T qui a été sélectionnée.

Cette information est codée en BCD et l'importance (poids) de chaque sortie est exprimée par la mnémonique correspondante.

Par exemple, pour sélectionner la première gamme de vitesses de broche, la CNC envoie le code M41 vers l'armoire électrique.

MST80 MST40 MST20 MST10 MST08 MST04 MST02 MST01
0 1 0 0 0 0 0 1

En même temps que ces signaux, la CNC activera la sortie "Echantillonnage M", "Echantillonnage T" ou "Echantillonnage S" pour signaler le type de fonction sélectionné.

CHASSIS Broche 28

Cette broche doit être utilisée pour raccorder tous les blindages des câbles au châssis;

Tension analogique pour X ±10V. Broche 30
Tension analogique pour X 0V. Broche 31

Ces sorties fournissent la tension analogique destinée au variateur d'axe X. Le câble utilisé pour cette liaison doit être blindé.

Tension analogique pour Y ±10V. Broche 32
Tension analogique pour Y 0V. Broche 33

Ces sorties fournissent la tension analogique destinée au variateur d'axe Y. Le câble utilisé pour cette liaison doit être blindé.

Tension analogique pour Z ±10V. Broche 34
Tension analogique pour Z 0V. Broche 35

Ces sorties fournissent la tension analogique destinée au variateur d'axe Z. Le câble utilisé pour cette liaison doit être blindé.

Tension analogique de broche ±10V. Broche 36
Tension analogique de broche 0V. Broche 37

Ces sorties fournissent la tension analogique destinée à la commande de broche. Le câble utilisé pour cette liaison doit être blindé.

1.3.6 CONNECTEUR D'E/S 2

Ce connecteur femelle SUB-D à 25 broches réalise l'interface avec l'armoire électrique.

Broche	SIGNAL ET FONCTION	
1	0V	Entrée de l'alimentation externe
2	0V	Entrée de l'alimentation externe
3	Sortie M1 Arrosage	Valeur du bit 1 de table de fonctions M décodées
4	Sortie M2	Valeur du bit 2 de table de fonctions M décodées
5	Sortie M3	Valeur du bit 3 de table de fonctions M décodées
6	Sortie M4	Valeur du bit 4 de table de fonctions M décodées
7	Sortie M5	Valeur du bit 5 de table de fonctions M décodées
8	Sortie M6	Valeur du bit 6 de table de fonctions M décodées
9	Sortie M7	Valeur du bit 7 de table de fonctions M décodées
10	Sortie M8	Valeur du bit 8 de table de fonctions M décodées
11	Sortie M9	Valeur du bit 9 de table de fonctions M décodées
12	Sortie M10	Valeur du bit 10 de table de fonctions M décodées
	Io obligatoire	
13	Sortie M11	Valeur du bit 11 de table de fonctions M décodées
14		<i>Inutilisé actuellement</i>
15		<i>Inutilisé actuellement</i>
16	CHASSIS	Raccorder tous les blindages de câbles sur cette broche
17		<i>Inutilisé actuellement</i>
18		<i>Inutilisé actuellement</i>
19	24V	Entrée de l'alimentation externe
20	24V	Entrée de l'alimentation externe
21	JOG	Sortie. Le mode JOG est sélectionné
22	Sortie M15	Valeur du bit 15 de table de fonctions M décodées
23	Sortie M14	Valeur du bit 14 de table de fonctions M décodées
	Remise à "0"	
24	Sortie M13	Valeur du bit 13 de table de fonctions M décodées Indicatif d'exécution de bloc de programme Indicatif d'exécution de programme P99996 Indicatif d'exécution de positionnement rapide
25	Sortie M12 Axe vertical	Valeur du bit 12 de table de fonctions M décodées

Attention:



Le constructeur de la machine doit respecter la norme EN60204-1 en ce qui concerne la protection contre le choc électrique face à une panne des contacts d'entrées/sorties avec alimentation extérieure, lorsque ce connecteur n'est pas branché avant de brancher la force à la source d'alimentation.

Ne pas manipuler les connecteurs lorsque l'appareil est raccordé au secteur
Avant de manipuler les connecteurs, (entrées/sorties, mesure, etc.), vérifier que l'appareil n'est pas raccordé au secteur.

1.3.6.1 SORTIES DU CONNECTEUR D'E/S 2

Sorties “M décodées” Broches 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25

Ces SORTIES fournissent les valeurs indiquées dans la table correspondant à la fonction M sélectionnée.

Par exemple, si la table correspondant à la fonction M41 a été définie comme suit:

M41 100100100100100 (sorties à activer)
 00100100100100100 (sorties à désactiver)

Chaque fois que la fonction M41 est exécutée, la CNC se comporte comme suit:

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15
Broche d'E/S 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	25	24	23	22
à 24V	x			x			x			x			x		
à 0V			x			x			x			x			x
Non modifié		x			x			x			x			x	

Sorties M01 / Arrosage Broche 3

Cette sortie fournit la valeur du bit 1 de la table de décodage correspondant à la fonction M sélectionnée et agit comme sortie pour l’arrosage.

Quand elle est utilisée comme sortie pour l’arrosage, on veillera à ne pas mettre à “1” le bit de la table de décodage de fonctions M correspondant à cette sortie M1, car la CNC activera la sortie dans les deux cas.

Toutefois, la CNC maintient cette sortie active chaque fois que l’arrosage est activé, même dans le cas de l’exécution d’une fonction M qui devrait la désactiver.

Sorties M10 / Io obligatoire Broche 12

Cette sortie fournit la valeur du bit 10 de la table de décodage correspondant à la fonction M sélectionnée.

Si le paramètre machine P611(2) a été mis à “1”, la CNC excite cette sortie à la mise sous tension et la maintient dans cet état jusqu’à ce que tous les axes aient été référencés (origine).

Lors de l’utilisation de cette option, on veillera à ne pas employer le bit de la table de fonctions M décodées correspondant à cette sortie M10 car la CNC l’activera dans les deux cas.

JOG Broche 21

La CNC excite cette SORTIE (24 V) à chaque sélection du mode JOG.

Sorties M14 / RAZ Broche 23

Cette sortie fournit la valeur du bit 14 de la table de fonctions M décodées correspondant à la fonction M sélectionnée.

Si le paramètre machine P609(3) est mis à "1" pour fournir une impulsion de RAZ, cette impulsion positive de remise à "0" est émise chaque fois que la CNC exécute une RAZ.

Lors de l'utilisation de cette option, on veillera à ne pas employer le bit de la table de fonctions M décodées correspondant à cette sortie M14 car la CNC l'activera dans les deux cas.

Sorties M13 / Exécution de bloc de programme, programme P99996 positionnement rapide Broche 24

Cette sortie fournit la valeur du bit 13 de la table de fonctions M décodées correspondant à la fonction M sélectionnée.

Si le paramètre machine "P611 bit 1" est personnalisé avec la valeur 1, la CNC met cette sortie au niveau logique haut (24 V), chaque fois qu'un bloc de programme soit en cours d'exécution.

Si le paramètre machine "P611 bit 6" est personnalisé avec la valeur 1, la CNC met cette sortie au niveau logique haut (24 V), chaque fois que le programme P99996 soit en cours d'exécution (programme spécial d'utilisateur en code ISO)

Si le paramètre machine P613(4) est mis à "1" afin que la CNC fournisse l'état du signal G00, cette SORTIE sera excitée (24 V) chaque fois que la CNC exécutera un déplacement de positionnement en rapide (G00).

Lors de l'utilisation de l'une de ces options, on veillera à ne pas employer le bit de la table de fonctions M décodées correspondant à cette sortie M13 car la CNC l'activera dans les deux cas.

Sorties M12 / déplacement d'axe vertical Broche 25

Cette SORTIE fournit la valeur du bit 12 de la table de fonctions M décodées correspondant à la fonction M sélectionnée.

Si le paramètre machine P613(2) est mis à "1" afin que la CNC fournisse l'état du déplacement de l'axe vertical, cette sortie indiquera le sens de ce déplacement. Si l'axe se déplace dans le sens positif (comptage), cette sortie est désexcitée (0 V), alors qu'elle est excitée (24 V) en cas de déplacement dans le sens négatif (décomptage).

Lors de l'utilisation de cette option, on veillera à ne pas employer le bit de la table de fonctions M décodées correspondant à cette sortie M12 car la CNC l'activera dans les deux cas.

Chapitre: 1 CONFIGURATION DE LA CNC	Section: CONNECTEUR D'E/S2	Page 21
---	--------------------------------------	-------------------

2. *INTERFACE ALIMENTATION ET MACHINE*

Attention:



Dispositif de coupure de l'alimentation

Le dispositif de coupure de l'alimentation doit être situé dans un endroit facilement accessible et à une distance du sol comprise entre 0,7 m et 1,7 m.

Installer l'appareil dans un endroit adéquat

Il est conseillé, dans la mesure du possible, d'installer la Commande Numérique hors de portée de liquides de refroidissement, de produits chimiques, à l'abri de coups, etc., pouvant l'endommager.

2.1 INTERFACE ALIMENTATION

La face arrière de la CNC 800M comporte un connecteur à 3 fiches pour raccordement à une ligne CA et à la terre.

Ce raccordement doit être réalisé par l'intermédiaire d'un transformateur 110 VA indépendant blindé dont la tension de sortie CA sera comprise entre 100 V et 240 V, +10%, -15%.

La base de prise de secteur pour le raccordement de l'équipement doit être située à proximité de celui-ci et être facilement accessible.


En cas de surcharge ou de surtension, il est recommandé d'attendre 3 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'éventuels dommages à l'alimentation électrique.

Chapitre: 2 INTERFACEALIMENTATIONETMACHINE	Section: INTERFACEALIMENTATION	Page 1
--	--	------------------

2.1.1 ALIMENTATION INTERNE

Une alimentation interne à la CNC 800M fournit les tensions nécessaires.

En plus des 2 fusibles CA externes (une par ligne), la CNC comporte un fusible 5 A interne pour assurer la protection contre les surintensités.

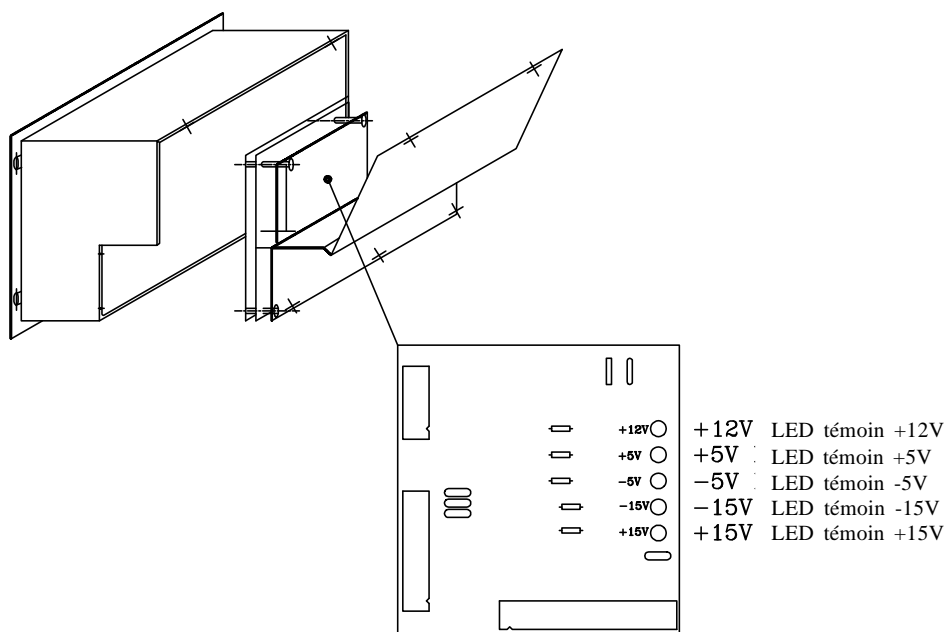

2.2 INTERFACE MACHINE

2.2.1 GENERALITES

La machine-outil doit être découplée de tous les éléments susceptibles de provoquer des interférences (bobines à relais, contacteurs, moteurs, etc...)

* Bobines à relais C.C.

Diode type 1N4000.

* Bobines à relais C.A.

RC raccordée le plus près possible des bobines. Les valeurs approximatives adéquates seront de:

R : 220 Ohm/1 W
C : 0,2 μ F/600 V

* Moteurs C.A.

RC raccordée entre phases avec les valeurs suivantes:

R : 300 Ohm/6 W
C : 0,47 μ F/600 V

Raccordement à la terre

Une mise à la terre correcte est essentielle pour assurer:

- * La protection des opérateurs contre tout choc électrique dû à un fonctionnement défectueux.
- * La protection des équipements électroniques contre toute interférence due à la machine elle-même ou à tout autre appareil électronique voisin et pouvant entraîner un comportement désordonné des équipements.

Il est donc essentiel de prévoir un ou deux points de mise à la terre aux emplacements où les éléments ci-dessus doivent être raccordés.

A cet effet, on utilisera des câbles de grande section afin d'obtenir une faible impédance et d'éviter toute interférence. De cette façon, toutes les parties de l'installation auront la même référence de tension.

Même lorsqu'une **mise à la terre** correcte réduit les effets des interférences électriques (bruits), une protection supplémentaire doit être prévue pour les câbles véhiculant des signaux.

A cet effet, on utilise généralement des câbles à paires torsadées recouverts d'une tresse de blindage antistatique. Ce blindage doit être relié à un point spécifique en évitant les **boucles de terre** dont les effets sont indésirables. Ce raccordement est généralement réalisé sur l'un des points de mise à la terre de la CNC.


Chapitre: 2 INTERFACEALIMENTATIONETMACHINE	Section: INTERFACEMACHINE	Page 3
--	-------------------------------------	------------------

Chaque élément de l'interface machine-outil/CNC doit être relié à la terre par l'intermédiaire des points principaux définis, qui devront être placés judicieusement près de la M.O., et correctement reliés au circuit de terre général (du bâtiment).

Si un second point est nécessaire, il est recommandé de relier les 2 points par un câble de 8 mm² de section.

On vérifiera que l'impédance entre le point central de chaque boîtier de connecteurs et le point de terre central est inférieure à 1 Ohm.

Schéma de mise à la terre

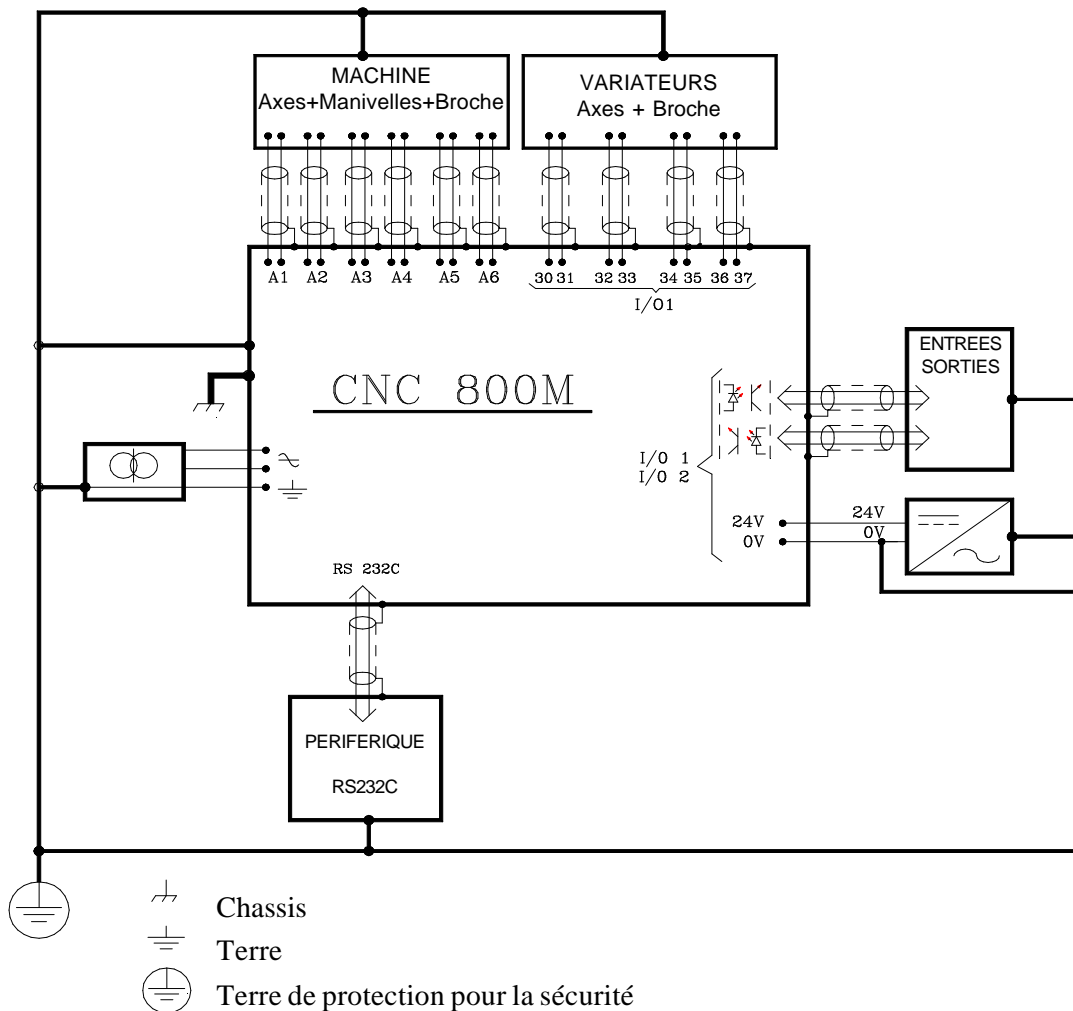

2.2.2 SORTIES DIGITALES

La CNC comporte plusieurs sorties digitales optocouplées permettant d'activer des relais, des alarmes lumineuses, etc...

Ces sorties digitales à isolation galvanique par optocoupleurs permettent de commuter les tensions C.C fournies par l'armoire électrique de la machine.

Les caractéristiques électriques de ces sorties sont les suivantes:

Tension nominale	+24 Vcc
Tension maximale	+30 Vcc
Tension minimale	+18 Vcc
Tension de sortie	Vcc - 2 V
Courant de sortie maximum	100 mA

Toutes les sorties sont protégées par:

Une isolation galvanique à optocoupleurs.

Un fusible 3A externe contre les surcharges (> 125 mA), les surtensions dues à l'alimentation externe (> 33 Vcc) et à l'inversion des phases de l'alimentation externe.

2.2.3 ENTREES DIGITALES

Les entrées digitales de la CNC sont utilisées pour "lire" les dispositifs externes.

Elles sont toutes protégées par isolation galvanique à optocoupleurs.

Les caractéristiques électriques de ces entrées sont les suivantes:

Tension nominale	+24 Vcc
Tension maximale	+30 V
Tension minimale	+18 V
Seuil d'enclenchement (état logique 1):	> 18 V
Seuil de déclenchement (état logique 0):	< 5 V
Consommation type par entrée	5 mA
Consommation maximum par entrée	7 mA

Toutes les entrées sont protégées par:

Une isolation galvanique à optocoupleurs.

Un dispositif contre l'inversion des phases de l'alimentation jusqu'à -30 V.

Attention:



L'alimentation 24 V externe utilisée pour les entrées et les sorties digitales doit être régulée.

Le 0 V de cette alimentation doit être relié au point de terre principal de l'armoire électrique.

2.2.4 SORTIES ANALOGIQUES

La CNC comporte 6 sorties analogiques permettant de commander des variateurs, des commandes de broches et autres dispositifs.

Les caractéristiques électriques de ces sorties sont les suivantes:

Plage de tensions analogiques	$\pm 10 \text{ V}$
Impédance minimum de la commande raccordée	10 kOhm
Longueur maximale de câble non blindé	75 mm

Il est fortement recommandé d'utiliser le câble blindé reliant le blindage à la broche correspondante du connecteur.

Attention:



Il est recommandé de régler les variateurs de façon que leur vitesse d'avance maximale (G00) soit obtenue à $\pm 9,5 \text{ V}$.

2.2.5 ENTREES DE REALIMENTATION

Les entrées de réalimentation permettent de recevoir des signaux sinusoïdaux et des signaux quadratiques simples et doubles provenant des transducteurs linéaires ou rotatifs (codeurs).

Le connecteur A1 reçoit les signaux de réalimentation d'axe X et accepte les signaux sinusoïdaux et quadratiques (différentiels) doubles.

Le connecteur A2 reçoit les signaux de réalimentation d'axe Y et accepte les signaux sinusoïdaux et quadratiques (différentiels) doubles.

Le connecteur A3 reçoit les signaux de réalimentation d'axe Z et accepte les signaux sinusoïdaux et quadratiques (différentiels) doubles.

Le connecteur A4 est destiné à la manivelle associée à l'axe Y et accepte les signaux sinusoïdaux et quadratiques (différentiels) doubles.

Le connecteur A5 est destiné à la manivelle associée à l'axe Z et accepte les signaux quadratiques (différentiels) doubles.

Le connecteur A6 est destiné à la manivelle associée à l'axe X et accepte les signaux quadratiques (non-différentiels) simples.

Les caractéristiques électriques de ces entrées sont les suivantes:

Signaux sinusoïdaux	Tension d'alimentation	$\pm 5 \text{ V}, \pm 5 \%$
	Fréquence de comptage max.	25 kHz
Signaux quadratiques	Tension d'alimentation	$\pm 5 \text{ V}, \pm 5 \%$
	Fréquence de comptage max.	200 kHz

Il est recommandé d'utiliser des câbles blindés et de relier le blindage à la broche correspondante du connecteur.

2.3 INSTALLATION

2.3.1 GENERALITES

On inspectera l'ensemble de l'armoire électrique et on vérifiera les mises à la terre AVANT la mise sous tension.

Cette mise à la terre doit se faire sur un point unique de la machine (Point de terre principal) auquel seront reliés tous les autres points de terre.

On vérifiera que l'alimentation 24 V externe utilisée pour les entrées et les sorties digitales est REGULEE et que son 0 V est relié au point de terre central.

On vérifiera le raccordement des câbles du système de réalimentation à la CNC.

NE PAS connecter ou déconnecter ces câbles à/de la CNC quand elle est sous tension.

On vérifiera la présence éventuelle de courts-circuits dans tous les connecteurs (entrées, sorties, axes, réalimentation, etc...) AVANT leur mise sous tension.

2.3.2 PRECAUTIONS

Il est recommandé de réduire la course des axes en installant des butées de fin de course plus près les unes des autres ou en découplant le moteur de l'axe jusqu'à ce que la CN soit en service.

On vérifiera qu'aucun courant ne circule entre les variateurs et les moteurs.

On vérifiera que les connecteurs des entrées et des sorties digitales sont débranchés.

On vérifiera que les interrupteurs DIP de réalimentation sont positionnés selon le type de signal de réalimentation utilisé.

On vérifiera que le bouton E-STOP est actionné.

Chapitre: 2 INTERFACEALIMENTATIONETMACHINE	Section: INSTALLATION	Page 7
--	---------------------------------	------------------

2.3.3 RACCORDEMENT

Vérifier que la source CA est correcte.

La CNC étant déconnectée, mettre l'armoire électrique sous tension et vérifier qu'elle réagit correctement.

Vérifier que la tension est correcte entre les broches correspondant au 0 V et au 24 V des connecteurs destinés aux entrées et aux sorties digitales.

Appliquer du 24 V sur chaque borne de l'armoire électrique utilisée et correspondant aux sorties digitales de la CNC. Vérifier qu'elles se comportent correctement.

Les moteurs étant découplés des axes, vérifier que l'ensemble composé de l'entraînement, du moteur et du tachogénérateur fonctionne correctement.

Raccorder la source CA à la CNC. Après l'auto-test, la CNC affiche le message "GENERAL TEST PASSED" (test général OK). En cas de problème, la CNC affiche le message d'erreur correspondant.

Page 8	Chapitre: 2 INTERFACEALIMENTATIONETMACHINE	Section: INSTALLATION
------------------	--	---------------------------------

2.3.4 TEST DES ENTREES/SORTIES DU SYSTEME

Cette CNC offre un mode de travail permettant d'activer ou de désactiver chacune des entrées et des sorties logiques de la CNC.

Pour réaliser cet essai, frapper les touches suivantes:

[AUX] (FONCTIONS SPECIALES)
[5] (MODES AUXILIAIRES)
[1] (MODES SPECIAUX)
[0] [1] [0] [1] (Code d'accès) (mot de passe)
[0] (TEST)

Dès que la CNC a réalisé l'auto-test du système, frapper [7] : la CNC affiche l'état des entrées logiques et il est possible de changer l'état des sorties logiques.

Entrées logiques

ENTREE	BROCHE	FONCTION
A	17 (E/S 1)	DEMARRAGE
B	16 (E/S 1)	ARRET
C	15 (E/S 1)	ARRET DES AVANCES
D	14 (E/S 1)	ARRET D'URGENCE
E		Réservée aux services techniques
F	12 (E/S 1)	Contact "origine" d'axe Z
G	11 (E/S 1)	Contact "origine" d'axe Y
H	10 (E/S 1)	Contact "origine" d'axe X
I	19 (E/S 1)	Mode DRO (visualisateur)
J	18 (E/S 1)	Saut de bloc (arrêt conditionnel)
K		Réservée aux services techniques
L		Réservée aux services techniques
M		Réservée aux services techniques
N		Réservée aux services techniques

La CNC affiche en permanence et dynamiquement l'état de toutes ces entrées. Pour vérifier une entrée donnée, il suffit d'actionner le bouton-poussoir ou le contact externe et d'observer son comportement sur l'écran.

Le chiffre "1" sur l'écran signale que l'entrée concernée est alimentée en 24 V, alors qu'un "0" indique qu'elle n'est pas alimentée.

Sorties logiques

SORTIE	RANGEE 1 BROCHE/FONCTION	RANGEE 2 BROCHE/FONCTION
A	(2 E/S 1) Echantillon. T	(3 E/S 2) Sortie 1, M décodée
B	(3 E/S 1) Echantillon. S	(4 E/S 2) Sortie 2, M décodée
D	(5 E/S 1) Urgence	(6 E/S 2) Sortie 4, M décodée
E	(6 E/S 1) Filetage ACTIF	(7 E/S 2) Sortie 5, M décodée
F	(7 E/S 1) Z activé	(8 E/S 2) Sortie 6, M décodée
G	(8 E/S 1) Y activé	(9 E/S 2) Sortie 7, M décodée
H	(9 E/S 1) X activé	(10 E/S 2) Sortie 8, M décodée
I	(27 E/S 1) MST01	(11 E/S 2) Sortie 9, M décodée
J	(26 E/S 1) MST02	(12 E/S 2) Sortie 10, M décodée
K	(25 E/S 1) MST04	(13 E/S 2) Sortie 11, M décodée
L	(24 E/S 1) MST08	(25 E/S 2) Sortie 12, M décodée
M	(23 E/S 1) MST10	(24 E/S 2) Sortie 13, M décodée
N	(22 E/S 1) MST20	(23 E/S 2) Sortie 14, M décodée
O	(21 E/S 1) MST40	(22 E/S 2) Sortie 15, M décodée
P	(20 E/S 1) MST80	(21 E/S 2) CNC en mode JOG

Pour vérifier l'une de ces sorties, amener d'abord le curseur sur la sortie désirée au moyen des touches à flèche droite et gauche.

Dès que la sortie choisie a été sélectionnée, frapper "1" pour l'activer ou "0" pour la désactiver. L'écran affiche le changement d'état.

Il est possible d'avoir plusieurs sorties actives en même temps en amenant le 24 V sur leurs broches respectives.

Dès que le test des ENTREES/SORTIES est terminé, débrancher l'armoire électrique, puis raccorder les connecteurs d'entrées/sorties ainsi que les systèmes de réalimentation des axes à la CNC.

Ensuite, raccorder l'armoire électrique et la CNC à la source de CA et activer les variateurs.

Pour sortir du mode test des E/S, frapper **[END]**.

2.4 RECCORDEMENT DES ENTREES/SORTIES D'URGENCE

L'entrée d'urgence de la CNC porte le nom d'ARRET D'URGENCE (E-STOP) et elle correspond à la broche 14 du connecteur d'E/S 1. Cette entrée doit normalement être alimentée en 24 V.

La CNC traite ce signal directement. En conséquence, dès que le 24 V disparaît, elle émet un message ERREUR D'URGENCE EXTERNE (erreur 64), elle désactive les validations des axes et annule les tensions analogiques de tous les axes ainsi que de la broche. Elle **N'IMPLIQUE PAS** la sortie d'urgence (broche 5).

L'interface de l'armoire électrique doit tenir compte de tous les éléments extérieurs pouvant provoquer cette erreur.

Ces éléments sont, entre autres:

- * La frappe du bouton E-Stop.
- * La frappe d'un fin de course de déplacement d'axe.
- * L'indisponibilité d'un variateur d'axe.

Par ailleurs, dès qu'une CNC détecte une erreur d'urgence interne, elle active la SORTIE D'URGENCE sur la broche 5 du connecteur d'E/S 1.


Cette sortie est normalement à "1" ou à "0" selon le réglage du paramètre machine P605(8).

Quelques causes internes pouvant activer cette sortie sont indiquées ci-dessous.


- * Erreur de poursuite excessive.
- * Erreur de réalimentation sur un axe.
- * Données erronées dans la table de paramètres machine.

Le branchement recommandé quand P605(8) = 1 (sortie normalement à "1") est le suivant:

Type Européen

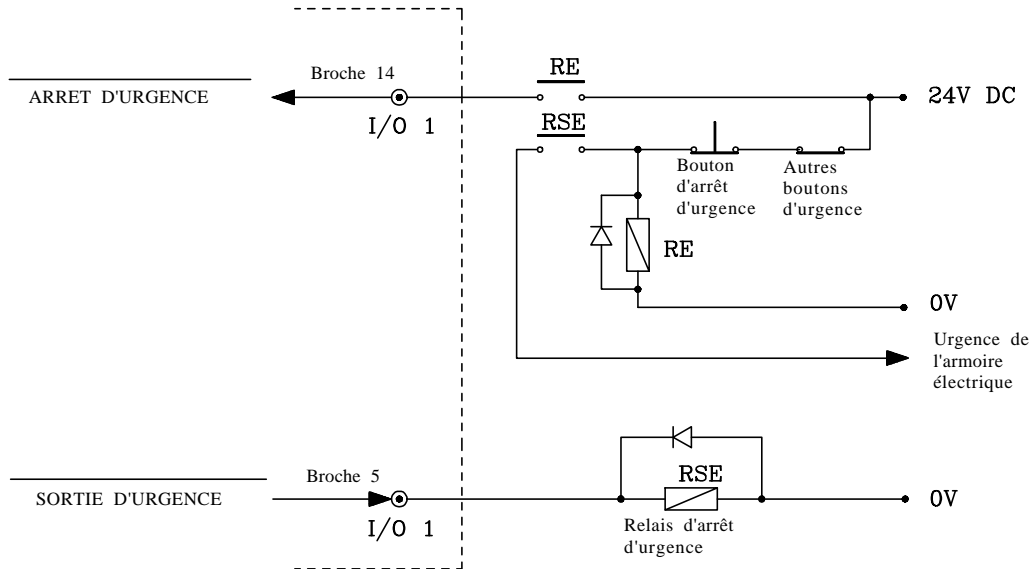


Type U.S.A.

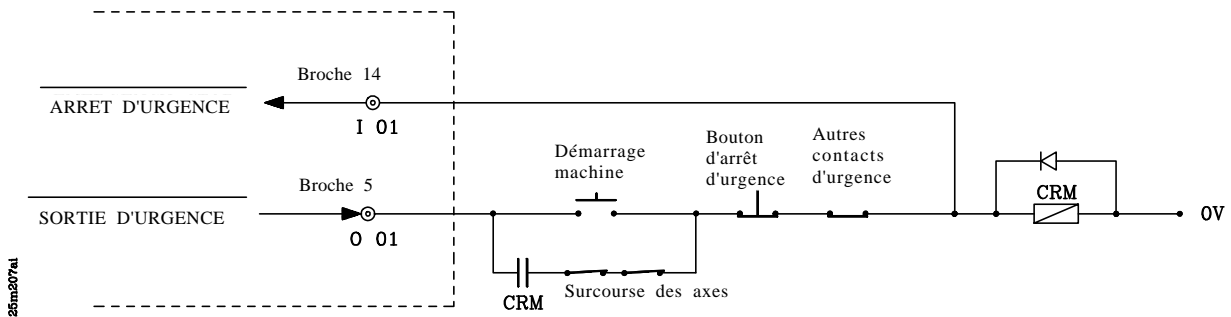


25ma00741

Le branchement recommandé quand P605(8) = 0 (sortie normalement à "0") est le suivant:

Type Européen

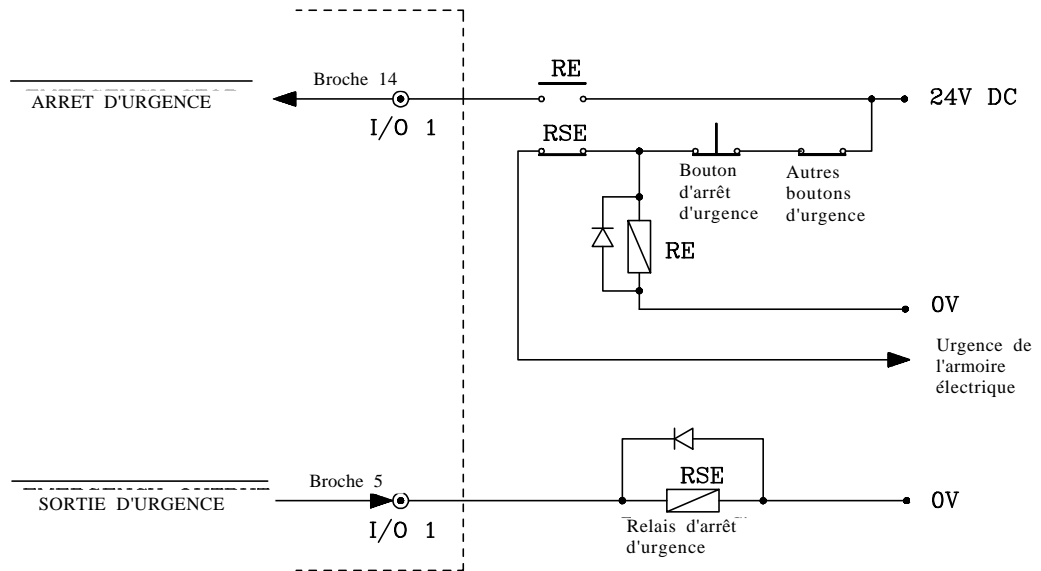

Type U.S.A.

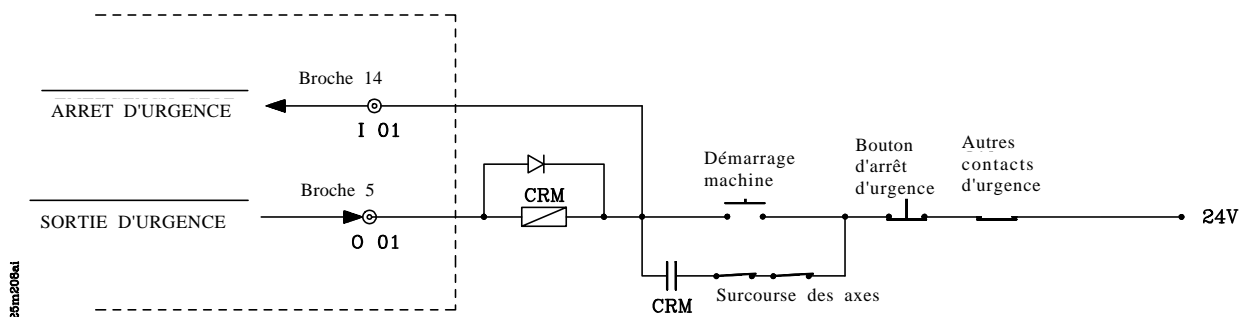

26m20064

2.5 ACTIVATION/DESACTIVATION DES DISPOSITIFS EXTERNES

Cette CNC permet d'activer et de désactiver jusqu'à 4 dispositifs externes, y compris l'arrosage. Les autres dispositifs dépendent du type de machine utilisé.

Les touches suivantes permettent l'activation/désactivation:



Si cette touche est frappée (lampe allumée), la broche 3 du connecteur d'E/S 2 reste excitée (24 V).

Dans le cas contraire (lampe éteinte), la broche 3 du connecteur d'E/S 2 reste déexcitée (0 V).



Quand ce dispositif (O1) est sélectionné, la CNC émet la fonction M10 pour l'activer et M11 pour le désactiver.



Quand ce dispositif (O2) est sélectionné, la CNC émet la fonction M12 pour l'activer et M13 pour le désactiver.



Quand ce dispositif (O3) est sélectionné, la CNC émet la fonction M14 pour l'activer et M15 pour le désactiver.

L'arrosage peut être activé ou désactivé à tout moment, mais les autres dispositifs (O1, O2, O3) ne doivent être activés ou désactivés que lorsque les axes de la machine sont en position.

3. FONCTIONS AUXILIAIRES

Pour accéder à cette option, frapper [AUX].

La CNC affiche une liste d'options. Pour sélectionner une option, il suffit de frapper la touche portant le numéro de l'option désirée.

L'opérateur peut accéder à toutes les options présentées, à l'exception de la dénommée "MODES AUXILIAIRES". Quand cette option est sélectionnée, la CNC demande le mot de passe pour accéder aux diverses tables et aux modes d'exploitation exclusifs du constructeur.

Pour sortir d'une de ces options et repasser à l'affichage standard, frapper [END].

3.1 MILLIMETRES <—> POUCES

Quand cette option est sélectionnée, la CNC fait passer les unités d'affichage de mm à pouces et vice-versa et affiche les coordonnées en X, Y et Z dans les unités sélectionnées.

Les avances des axes s'affichent également avec les nouvelles unités sélectionnées.

Ne pas oublier que les valeurs mémorisées pour BEGIN (début) et END (fin) et que les données relatives à des opérations spéciales ainsi que les coordonnées correspondant aux "déplacements point à point" n'ont pas d'unités. **En conséquence, les valeurs resteront inchangées lors du passage de mm à pouces et vice-versa.**

3.2 COMPENSATION DE LONGUEUR D'OUTIL

Lorsque cette option est sélectionnée, la CNC active ou désactive la compensation de longueur d'outil.

Lorsque la compensation de **longueur d'outil** n'est **PAS** appliquée, la CNC affiche les coordonnées de la base de l'outil.

Lorsque la compensation de longueur d'outil est appliquée, la CNC affiche soit la position de la pointe de l'outil, soit celle de la base de l'outil en fonction de l'état du paramètre machine P626(1).

La partie droite de la fenêtre principale affiche le symbole



chaque fois que la compensation de longueur est active.

3.3 TABLE D'OUTILS

Quand cette option est sélectionnée, la CNC affiche les valeurs affectées à chaque correcteur, c'est-à-dire les dimensions de chaque outil utilisé pour usiner les pièces.

Dès que la table de correcteurs d'outil a été sélectionnée, l'opérateur peut déplacer le curseur sur l'écran une ligne à la fois au moyen des touches à flèche vers le haut et le bas.

Chaque correcteur d'outil se compose de plusieurs champs qui définissent les dimensions de l'outil. Ces champs sont les suivants:

R *Rayon de l'outil*

Le rayon est indiqué dans les unités en vigueur. La valeur maximum est :

R 1.000,000 mm ou R 39,3700 pouces

La CNC applique cette valeur lorsque la compensation de rayon d'outil est active.

L *Longueur de l'outil*

La longueur est indiquée dans les unités en vigueur. La valeur maximum est :

L 1.000,000 mm ou L 39,3700 pouces

La CNC applique cette valeur lorsque la compensation de longueur d'outil est active.

I *Usure du rayon de l'outil*

L'usure est indiquée dans les unités en vigueur. La plage de valeurs est :

I \pm 32,766 mm ou I \pm 1,2900 pouce

La CNC ajoutera cette valeur au "R" nominal pour calculer le rayon réel (R + I).

K *Usure de la longueur de l'outil*

L'usure est indiquée dans les unités en vigueur. La plage de valeurs est :

K \pm 32,766 mm ou K \pm 1,2900 pouce

La CNC ajoutera cette valeur à la longueur nominale pour calculer la longueur (totale) réelle (L + K).

Page 2	Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: TABLE D'OUTILS
-----------	---	-----------------------------------

3.3.1 MODIFICATION DES DIMENSIONS D'OUTIL

Pour initialiser l'ensemble de la table en indiquant "0" dans tous les champs, frapper la séquence suivante: **[F] [S] [P] [ENTER]**.

Cette CNC propose l'option "ETALONNAGE DE L'OUTIL" décrite plus loin. Dès que les outils ont été calibrés, la CNC affecte à chaque correcteur d'outil les dimensions de l'outil correspondant.

Pour modifier les valeurs de la table d'outils (valeurs "R", "L", "T" et "K"), sélectionner le correcteur correspondant au niveau de la CNC en frappant au clavier le numéro d'outil désiré avant de frapper **[RECALL]** (rappel).

La zone d'édition de la CNC affichera les valeurs en cours affectées à ce correcteur d'outil.

Pour changer ces valeurs, amener le curseur sur la valeur en cours au moyen des touches à flèche vers le haut ou le bas. Les nouvelles valeurs doivent "écraser" les valeurs en cours.

Dès que les nouvelles valeurs ont été introduites, frapper **[ENTER]** pour les charger en mémoire.

Pour sortir de ce mode, déplacer le curseur vers la droite jusqu'à ce qu'il sorte de la zone éditée, puis frapper **[END]**.

Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: TABLE D'OUTILS	Page 3
---	-----------------------------------	------------------

3.4 ETALONNAGE DES OUTILS

Cette option permet d'étalonner les outils et de charger les dimensions des outils dans la table de correcteurs d'outils de la CNC.

La CNC affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran un graphique qui sert de guide pour l'utilisateur pendant l'étalonnage en mettant en surbrillance les données à renseigner.

La procédure d'étalonnage est la suivante:

1. La CNC demande la dimension en Z connue de la pièce (point de contact à utiliser pour l'étalonnage).

Inscrire cette valeur et frapper **[ENTER]**.

2. La CNC demande le numéro de l'outil (T) à étalonner.

Inscrire le n° de l'outil et frapper **[ENTER]**.

3. Déplacer les axes au moyen des manivelles mécaniques ou électroniques, ou grâce aux touches JOG jusqu'à ce que l'outil touche la pièce sur l'axe Z.

Frapper **[ENTER]**. La CNC étalonne l'outil en longueur et met à jour le correcteur d'outil correspondant.

La CNC demande si un nouvel outil doit être étalonné. Répéter les opérations 2 et 3 pour chaque nouvel outil à ajouter.

Frapper **[END]** pour quitter ce mode et repasser au mode d'affichage standard.



Attention:



Pendant l'étalonnage d'un outil, il est possible d'utiliser les manivelles électroniques, les touches JOG et les touches de commande de la broche situées sur le pupitre opérateur.

3.5 EXECUTION / SIMULATION DU PROGRAMME P99996

Le programme P99996 est un programme utilisateur spécial en code ISO. Il doit être édité (écrit) sur PC et envoyé à la CNC au moyen de l'option Périphériques.

Quand l'option "Exécution du programme P99996" est activée, il peut être exécuté en frappant  ou simulé en frappant .

3.5.1 EXECUTION DU PROGRAMME P99996

Quand l'option "Exécution du programme P99996" est activée, la CNC affiche les informations suivantes:

```
AUTOMATIQUE      P99996  N0000
N00 G90
N10 G94
N20 T1.1
N30 F2000

      COMMANDE      ACTUELLE      RESTE
X 0000.000  X 0000.000  X 0000.000
Y 0000.000  Y 0000.000  Y 0000.000
Z 0000.000  Z 0000.000  Z 0000.000

F0000.000 %100  S0000 %100  T00.00
G05 01 95
M41
```

La ligne supérieure affiche "AUTOMATIQUE", le n° du programme (P99996) et le n° du premier bloc du programme ou celui du bloc en cours.


L'écran affiche ensuite le contenu des premiers blocs du programme. Si le programme est en cours, le premier bloc de la liste est celui en cours d'exécution à cet instant.

Les valeurs de position en X, Y et Z indiquent les valeurs programmées (COMMANDE), la position actuelle (ACTUELLE) et la distance restante (RESTE) avant que les axes n'atteignent la position "COMMANDE".

La CNC affiche aussi la vitesse de broche sélectionnée, la valeur programmée multipliée par la correction %S active (COMMANDE) et la vitesse de broche réelle (ACTUELLE).

Le bas de l'écran affiche les conditions d'usinage sélectionnées en cours : l'avance F programmée, la correction de F en pourcentage, la vitesse de broche programmée S, la correction de S en pourcentage, l'outil programmé et les fonctions G et M actives.

Pour exécuter le programme P99996, frapper . L'exécution commence toujours à partir du premier bloc.

Si on désire interrompre l'exécution du programme, il faut frapper la touche . L'exécution du programme s'arrête et les touches suivantes sont disponibles:




Pour reprendre l'exécution, frapper .

3.5.1.1 CONTROLE DES OUTILS

Cette option permet d'interrompre l'exécution du programme P99996 et d'inspecter l'outil afin de vérifier son état et de le remplacer si nécessaire.

Pour ce faire, procéder comme suit:

- a) Frapper  pour interrompre le programme.
- b) Frapper [T].

A cet instant, la CNC exécute la fonction auxiliaire M05 pour stopper la broche et elle affiche sur l'écran:

TOUCHES JOG DISPONIBLES
OUT

- c) Amener l'outil à la position désirée au moyen des touches JOG.

Dès que l'outil est "hors trajectoire", la broche peut être démarrée et stoppée à nouveau par les touches correspondantes du pupitre opérateur.

- d) Dès la fin de l'inspection ou du changement de l'outil, frapper [END].

La CNC exécute une fonction M03 ou M04 pour démarrer la broche dans le sens en cours lors de l'interruption du programme.

L'écran affiche alors:


RETOUR
AXES HORS POSITION

"Axes hors position" signifie qu'ils ne se situent pas au même point que lorsque le programme a été interrompu.

- e) Déplacer les axes en manuel jusqu'à la position d'interruption du programme au moyen des touches JOG correspondantes. La CNC interdit le dépassement (surcourse) de cette position.

Lorsque les axes sont en position, l'écran affiche:

RETOUR
AXES HORS POSITION
AUCUN


- f) Frapper  pour reprendre l'exécution du programme P99996.


Page 6	Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: EXECUTION/SIMULATION P99996
-----------	--------------------------------------	--

3.5.1.2 *MODES D'EXECUTION*

Cette CNC permet d'exécuter le programme P99996 du début à la fin sans interruption ou en bloc à bloc par la frappe de 


La ligne supérieure de l'écran affiche le mode de fonctionnement sélectionné, soit "Automatique", soit "Bloc unique".

Pour changer de mode, frapper  à nouveau.

Dès que le mode d'exécution désiré est sélectionné, frapper  pour exécuter le programme.

3.5.1.3 *RAZ DE LA CNC*

Cette option permet de ramener la CNC aux conditions initiales définies par les paramètres machine. Quand vous quittez ce mode de fonctionnement, la CNC affiche le mode DRO (visualisateur).



Pour remettre la CNC à zéro, il faut interrompre l'exécution du programme et ensuite frapper la touche .

La CNC demandera confirmation de cette fonction en affichant le message clignotant: "RESET?".

Pour poursuivre, frapper  à nouveau; pour l'annuler, frapper .

3.5.1.4 *AFFICHAGE DES BLOCS DE PROGRAMME*

Pour afficher les blocs situés avant et après ceux affichés à l'écran, frapper:

-  Affiche les blocs précédents
-  Affiche les blocs suivants

Attention:



Ne pas oublier que l'exécution de P99996 commence toujours au premier bloc du programme, quels que soient les blocs affichés à l'écran.

Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: EXECUTION/SIMULATION P99996	Page 7
---	--	------------------

3.5.1.5 MODES D’AFFICHAGE

Quatre modes d’affichage sont disponibles; ils sont sélectionnés au moyen des touches suivantes:

- [0] STANDARD
- [1] POSITION ACTUELLE
- [2] ERREUR DE POURSUITE
- [3] PARAMETRES ARITHMETIQUES

Mode d’affichage STANDARD

Il s’agit du mode décrit précédemment. Lorsqu’on accède à l’option “Exécution du programme P99996”, la CNC sélectionne ce mode d’affichage.

Mode d’affichage POSITION ACTUELLE

AUTOMATIQUE	P99996	N0000
POSITION ACTUELLE		
X	0000.000	
Y	0000.000	
Z	0000.000	
F0000.000 %100 S0000 %100 T00.00		
G05 01 95		
M41		

Mode d’affichage ERREUR DE POURSUITE

AUTOMATIQUE	P99996	N0000
ERREUR DE POURSUITE		
X	0000.000	
Y	0000.000	
Z	0000.000	
F0000.000 %100 S0000 %100 T00.00		
G05 01 95		
M41		

Mode d'affichage *PARAMETRES ARITHMETIQUES*

AUTOMATIQUE	P99996	N0000
P000: 0.0000000	P001: 0.0000000	
P002: 0.0000000	P003: 0.0000000	
P004: 0.0000000	P005: 0.0000000	
P006: 0.0000000	P007: 0.0000000	
COMMANDE	ACTUELLE	RESTE
X 0000.000	X 0000.000	X 0000.000
Y 0000.000	Y 0000.000	Y 0000.000
Z 0000.000	Z 0000.000	Z 0000.000
F0000.000 %100	S0000 %100	T00.00
G05 01 95		
M41		

Ce mode présente un groupe de 8 paramètres arithmétiques. Pour visualiser les paramètres précédents et suivants, utiliser les touches ci-dessous:



Affiche les paramètres précédents



Affiche les paramètres suivants

La valeur de chaque paramètre peut être exprimée dans l'un des formats suivants:

P46 = -1724.9281 Notation décimale
P47 = -.10842021 E-2 Notation scientifique

“E-2” signifie 10^{-2} (1/100). En conséquence, les 2 types de notation pour le même paramètre ci-dessous ont la même valeur

P47= -0.001234 P47= -0.1234 E-2
P48= 1234.5678 P48= 1.2345678 E3

3.5.2 SIMULATION DU PROGRAMME P9996

Cette CNC permet de vérifier le programme P9996 en effectuant une simulation avant de l'exécuter.

 
Pour exécuter la simulation, frapper . La CNC affiche une représentation graphique.

L'angle inférieur gauche de l'écran affiche le plan à représenter (XY, XZ ou YZ), ou XYZ tridimensionnel.

Pour afficher un autre plan, frapper sa touche correspondante:


- [0] Plan XY
- [1] Plan XZ
- [2] Plan YZ
- [3] Plan tridimensionnel XYZ


Cette CNC peut afficher les graphiques sur un maximum de 3 plans. Elle n'affiche donc que les plans sélectionnés. Pour sélectionner d'autres plans, procéder comme suit:


Frapper : la CNC demande si chacun des plans possibles doit être sélectionné ou non.

Pour sélectionner le plan, frapper [Y]; sinon, frapper [ENTER].

Dès que les plans ont été définis, la zone d'affichage doit être délimitée en indiquant les coordonnées XYZ du centre de l'écran et la largeur de la zone d'affichage. Après l'entrée de chaque valeur, frapper [ENTER].

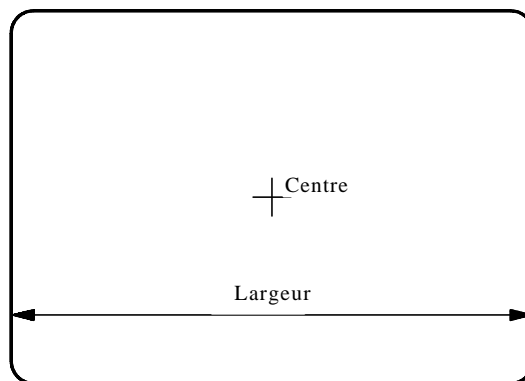

Pour vérifier la pièce, frapper . Cette opération lance la simulation graphique correspondante.

Pendant la simulation, il est possible d'accéder à un autre plan (touches 0, 1, 2 et 3) mais il est impossible de les définir. Pour définir d'autres plans ou modifier la zone d'affichage, la simulation du programme doit être interrompue en frappant .

Frapper [CLEAR] pour vider l'écran et [END] pour quitter le mode simulation.

Page 10	Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: EXECUTION/SIMULATION P9996
------------	--------------------------------------	---

3.5.2.1 FONCTION ZOOM

Cette fonction permet d'agrandir ou de réduire la totalité ou une partie du graphique. Pour ce faire, il est nécessaire d'interrompre la simulation du programme ou d'attendre sa fin.

Dès que le plan du dessin à agrandir ou à réduire a été sélectionné, frapper [Z]. L'écran affiche un rectangle sur le graphique d'origine. Ce rectangle est la fenêtre de zoom.

Pour changer les dimensions de cette fenêtre, utiliser les touches suivantes:

- Réduit la taille de la fenêtre (zoom avant)

= Augmente la taille de la fenêtre (zoom arrière)

Utiliser pour déplacer la fenêtre de zoom.

Lorsque la taille de fenêtre désirée et son emplacement ont été définis, frapper [ENTER].

Pour voir la zone sélectionnée agrandie tout en conservant les valeurs de la zone d'affichage précédente, frapper SIMUL

La partie du graphique contenue dans la fenêtre de zoom remplit maintenant la totalité de l'écran (zoom avant).

Pour revenir à la zone d'affichage précédente (zoom arrière) frapper [END].

Pour utiliser à nouveau le zoom, il suffit de frapper [Z] et de procéder comme indiqué plus haut.

Pour quitter la fonction ZOOM et revenir à la représentation graphique, frapper [END].

3.6 MODES AUXILIAIRES

Lorsque cette option est sélectionnée, la CNC affiche le menu suivant:

- 1 - MODES SPECIAUX**
- 2 - PERIPHERIQUES**
- 3 - BLOCAGE / DEBLOCAGE**

Après avoir accédé à l'un de ces modes et travaillé avec lui, frapper [END] pour sortir. A ce moment, la CNC affiche à nouveau ce menu. Frapper [END] à nouveau pour repasser au mode d'affichage standard.

3.7 MODES SPECIAUX

Lorsque cette option est sélectionnée, la CNC demande le mot de passe permettant d'accéder à ces modes auxiliaires. Ce mot de passe est le suivant:

0101

Dès l'entrée de ce code, la CNC affiche le menu suivant:

- 0 - TEST**
- 1 - PARAMETRES GENERAUX**
- 3 - FONCTIONS M DECODEES**
- 3 - COMPENSATION D'ERREUR DE VIS-MERE**

3.7.1 TEST

Pour sélectionner cette option frapper la touche [AUX], et après avoir sélectionné en "Modes Auxiliaires" l'option "Modes Spéciaux", former le code d'accès "0101" et frapper la touche correspondant à "TEST".

La CNC exécute le Test Général.

Dès la fin du test, il est possible de tester les entrées et les sorties logiques de la CNC, de vérifier la somme de contrôle correspondant à la version du logiciel installé ou d'exécuter à nouveau le test général de la CNC.

* Test des entrées et des sorties logiques de la CNC

Frapper [7] pour accéder à cette option: la CNC affiche l'état des ENTREES logiques et il est possible de simuler les SORTIES logiques de la CNC.

Les entrées repérées par les lettres "A" à "M" ont la signification indiquée ci-dessous et leur état est donné par le chiffre "0" ou "1".

La valeur "0" indique qu'elle reçoit du 0 V.
La valeur "1" indique qu'elle reçoit du 24 V.

ENTREES LOGIQUES DE LA CNC		
	Signification	Broche
A	Depart cycle	17 (I/O1)
B	Arrêt du Cycle (normalement excitée)	16 (I/O1)
C	Arrêt des avances (normalement excitée)	15 (I/O1)
D	Arrêt d'urgence (normalement excitée)	14 (I/O1)
E	Réservée aux Services Techniques	
F	Contact d'origine de l'axe Z	12 (I/O1)
G	Contact d'origine de l'axe Y	11 (I/O1)
H	Contact d'origine de l'axe X	10 (I/O1)
I	Manuel (Mode DRO)	19 (I/O1)
J	Saut de bloc (entrée conditionnelle)	18 (I/O1)
K	Réservée aux Services Techniques	
L	Réservée aux Services Techniques	
M	Réservée aux Services Techniques	
N	Réservée aux Services Techniques	

Les sorties logiques apparaissent sur deux rangées sous les lettres “A” à “M”; leurs significations sont données par le tableau suivant:

Un “0” ou un “1” peut être affecté à chaque sortie comme suit:

Un “0” indique que la sortie correspondante est à 0 V (désexcitée)

Un “1” indique que la sortie correspondante est à 24 V (excitée)

Les touches à flèche vers le haut et le bas permettent de déplacer le curseur et de sélectionner les sorties désirées.

	RANGEE SUPERIEURE		RANGEE INFERIEURE	
	Signification	Broche	Signification	Broche
A	Echantillonnage T	2 (E/S 1)	Sortie 1, fonction M décodée	3 (E/S 2)
B	Echantillonnage S	3 (E/S 1)	Sortie 2, fonction M décodée	4 (E/S 2)
C	Echantillonnage M	4 (E/S 1)	Sortie 3, fonction M décodée	5 (E/S 2)
D	Urgence	5 (E/S 1)	Sortie 4, fonction M décodée	6 (E/S 2)
E	Filetafe actif	6 (E/S 1)	Sortie 5, fonction M décodée	7 (E/S 2)
F	Validation d'axe Z	7 (E/S 1)	Sortie 6, fonction M décodée	8 (E/S 2)
G	Validation d'axe Y	8 (E/S 1)	Sortie 7, fonction M décodée	9 (E/S 2)
H	Validation d'axe X	9 (E/S 1)	Sortie 8, fonction M décodée	10 (E/S 2)
I	MST01	27 (E/S 1)	Sortie 9, fonction M décodée	11 (E/S 2)
J	MST02	26 (E/S 1)	Sortie 10, fonction M décodée	12 (E/S 2)
K	MST04	25 (E/S 1)	Sortie 11, fonction M décodée	13 (E/S 2)
L	MST08	24 (E/S 1)	Sortie 12, fonction M décodée	25 (E/S 2)
M	MST10	23 (E/S 1)	Sortie 13, fonction M décodée	24 (E/S 2)
N	MST20	22 (E/S 1)	Sortie 14, fonction M décodée	23 (E/S 2)
O	MST40	21 (E/S 1)	Sortie 15, fonction M décodée	22 (E/S 2)
P	MST80	20 (E/S 1)	CNC en mode JOG	21 (E/S 2)

* **Somme de contrôle de la version du logiciel**

Frappier [8] pour accéder à cette option. La CNC affiche la somme de contrôle de chaque mémoire EPROM correspondant à la version du logiciel installé dans la CNC.

* **Nouveau test général de la CNC**

Frappier [9] pour accéder à cette option. La CNC exécute à nouveau l'auto-test général.

Après avoir accédé à l'un de ces tests (entrées/sorties, somme de contrôle ou test général), frapper [END] pour repasser au menu des “MODES AUXILIAIRES” et frapper [END] à nouveau pour revenir au mode d'affichage standard.

3.7.2 PARAMETRES GENERAUX

Pour sélectionner cette option frapper la touche [AUX], et après avoir sélectionné en "Modes Auxiliaires" l'option "Modes Spéciaux", former le code d'accès "0101" et frapper la touche correspondant à "PARAMETRES GENERAUX".

La CNC affichera la table des paramètres machine.

L'opérateur peut visualiser les pages précédentes ou suivantes au moyen des touches à flèche vers le haut et le bas.

Pour appeler un paramètre donné, entrer le numéro du paramètre désiré et frapper [RECALL] (**rappel**). La CNC affiche la page correspondant à ce paramètre.

Pour EDITER un paramètre, frapper le numéro du paramètre désiré, puis [=], et entrer la valeur désirée.

Selon le type de paramètre machine sélectionné, les types de valeurs suivants peuvent être affectés:

- * Un nombre P111 = 30000
- * Un groupe de 8 bits P602 = 00001111
- * Un caractère P105 = N

Dès que le paramètre machine a été défini, frapper [ENTER] pour introduire cette valeur dans la table.

Si, lors de la frappe de [=], le paramètre à éditer disparaît de l'écran, c'est que les paramètres machine sont protégés et ne peuvent pas être modifiés.

Pour pouvoir bloquer ou débloquer l'accès aux paramètres machine, à la table des fonctions auxiliaires M décodées et à la table de compensation des erreurs de vis, il faut:

- * Frapper la touche [AUX] et après avoir sélectionné en "Modes Auxiliaires" l'option «Blocage/Débloqué»
- * Frapper la séquence de caractères "P1111" et la touche [ENTER] afin d'en bloquer l'accès, ou la séquence de caractères "P0000" et sur la touche [ENTER] afin d'en débloquer l'accès.

Lorsque l'accès à la table des paramètres machine est bloqué, on ne peut modifier que les paramètres machine en rapport avec la ligne série RS 232 C. La CNC ne permet pas de modifier le reste des paramètres machine.

Ne pas oublier que, dès que tous les paramètres machine ont été définis, la touche [RESET] doit être frappée ou la CNC doit être mise hors tension, puis de nouveau sous tension afin que la CNC prenne ces valeurs en compte.

La signification de chaque paramètre ainsi que leur méthode adéquate de définition sont décrites dans un chapitre ultérieur de ce manuel.

3.7.3 FONCTIONS "M" DECODEES

Pour pouvoir bloquer ou débloquer l'accès à la table des fonctions auxiliaires M décodées, aux paramètres machine et à la table de compensation des erreurs de vis, il faut:

- * Frapper la touche [AUX] et après avoir sélectionné en "Modes Auxiliaires" l'option "Blocage/Débloqué"
- * Frapper la séquence de caractères "P1111" et la touche [ENTER] afin d'en bloquer l'accès, ou la séquence de caractères "P0000" et sur la touche [ENTER] afin d'en débloquent l'accès.

Pour pouvoir avoir accès à la table des fonctions auxiliaires M décodées, il faut frapper la touche [AUX] et après avoir sélectionné en "Modes Auxiliaires" l'option "Modes Spéciaux", former le code d'accès "0101" et frapper la touche correspondant à "FONCTIONS M DECODEES".

La CNC affiche la table de fonctions M décodées.

L'opérateur peut visualiser les pages précédentes ou suivantes au moyen des touches à flèche vers le haut et le bas.

Pour visualiser une fonction M donnée, entrer son numéro et frapper [RECALL]. La CNC affiche la page correspondant à cette fonction.

Pour EDITER un paramètre, frapper son numéro, [=], entrer la valeur désirée et frapper [ENTER] pour introduire cette valeur dans la table.

Lors de l'exécution d'une fonction "M", les sorties M1 à M15 du connecteur E/S 2 seront modifiées en fonction de la définition de la fonction correspondante.

Deux rangées de "1" et de "0" s'affichent à droite de chaque fonction "M". La rangée supérieure a 15 caractères, la rangée inférieure 17.

Les caractères de la **rangée supérieure** ont les sens suivants:

- 0: Signale les sorties qui ne changent pas lors de l'exécution de la fonction M. Elles conservent leur état précédent.
- 1: Signale les sorties **activées** (24 V) lors de l'exécution de la fonction M.

Les 15 premiers caractères (à partir de la gauche) de la **rangée inférieure** ont les significations suivantes:

- 0: Signale les sorties qui ne changent pas lors de l'exécution de la fonction M. Elles conservent leur état précédent.
- 1: Signale les sorties **activées** (0 V) lors de l'exécution de la fonction M.

Exemple: si la table M41 (sélection de première gamme de vitesses de broche) a été définie comme suit:

M41	100100100100100	(Sorties à activer)
	00100100100100100	(Sorties à désactiver)

La CNC se comportera de la façon suivante à chaque exécution de M41:

Page 16	Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: FONCTIONS "M" DECODEES
------------	---	---

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15
Broche d'E/S 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	25	24	23	22
à 24V	x			x			x			x			x		
à 0V			x			x			x			x			x
Non modifié		x			x			x			x			x	

Pour activer les sorties BCD “MST01” à “MST80” (broches 20 à 27 du connecteur E/S1) en même temps que les sorties décodées, le paramètre machine “P606 bit 7” doit être mis à “0”.

Le bit 16 de la rangée inférieure indique si la fonction M est exécutée au début (0) du bloc dans lequel elle est programmée, ou à la fin (1) de celui-ci, une fois les déplacements programmés réalisés.

Le bit 17 de la rangée inférieure permet de décider si la CNC doit attendre ou non la confirmation de l’armoire électrique indiquant que l’exécution de la fonction M est terminée (M-exécuté) avant de reprendre l’exécution du programme.

Cette confirmation est donnée par l’intermédiaire de l’entrée “M-DONE” (M-exécuté) sur la broche 15 du connecteur E/S 1. Ce bit peut être défini comme suit:

- 0 La CNC **attend** le signal de confirmation de “M-EXECUTE” émis par l’armoire électrique.
- 1 La CNC **n’attend pas** le signal de confirmation de “M-EXECUTE” émis par l’armoire électrique.

Il est possible de définir jusqu’à 32 fonctions M. Tous les emplacements vides de la table de fonctions M sont repérés par **M??**.

Chaque fois qu’une fonction M précédemment définie est redéfinie, les nouveaux paramètres remplacent les anciens.

3.7.3.1 FONCTIONS M EMISES EN BCD

La CNC génère une série de fonctions M pour indiquer à l'armoire électrique qu'un évènement donné vient d'avoir lieu.

La CNC active les sorties BCD correspondant à la fonction "M" générée (broches 20 à 27 du connecteur E/S 1).

Si, en plus de ces sorties BCD, les sorties décodées doivent être activées (broches 3 à 13 et 22 à 25 du connecteur E/S 2), les fonctions M correspondantes doivent être définies dans la table de fonctions M décodées.

La CNC génère les fonctions M suivantes en BCD:

- M00** A la fin de l'exécution de chaque pas de l'opération sélectionnée, dans le mode "SINGLE" (bloc unique).
- M03** Lors de la frappe de la touche de démarrage de broche en sens horaire.
- M04** Lors de la frappe de la touche de démarrage de broche en sens anti-horaire.
- M05** Lors de la frappe de la touche d'arrêt de broche.
- M10** Lors de la frappe de la touche de mise en service du dispositif externe O1.
- M11** Lors de la frappe de la touche de mise hors service du dispositif externe O1.
- M12** Lors de la frappe de la touche de mise en service du dispositif externe O2.
- M13** Lors de la frappe de la touche de mise hors service du dispositif externe O2.
- M14** Lors de la frappe de la touche de mise en service du dispositif externe O3.
- M15** Lors de la frappe de la touche de mise hors service du dispositif externe O3.
- M30** Lors de la frappe de la touche RESET de la CNC.
- M41** Lors du choix de la première gamme de vitesses de broche.
- M42** Lors du choix de la seconde gamme de vitesses de broche.
- M43** Lors du choix de la troisième gamme de vitesses de broche.
- M44** Lors du choix de la quatrième gamme de vitesses de broche.

3.7.4 COMPENSATION D'ERREUR DE VIS

Pour pouvoir sélectionner cette option, frapper la touche [AUX] et après avoir sélectionné en "Modes Auxiliaires" l'option "Modes Spéciaux", former le code d'accès "0101" et frapper la touche correspondant à "COMPENSATION D'ERREUR DE VIS".

La CNC affichera la table de compensation d'erreur de vis.

L'opérateur peut visualiser les pages précédentes ou suivantes au moyen des touches à flèche vers le haut et le bas.

Pour visualiser un paramètre donné, entrer son numéro et frapper [RECALL]. La CNC affiche la page correspondant à ce paramètre.

Pour effacer la table en mettant tous les paramètres à "0", frapper les touches [F], [S], [P] [ENTER].

Chaque axe peut comporter jusqu'à 30 paires de paramètres, soit P0 à P59 pour l'axe X, P60 à P119 pour l'axe Y et P120 à P179 pour l'axe Z.

Chaque paire de paramètres de cette table représente:

Paramètre pair Position du point d'erreur sur la vis. Elle porte le nom de Zéro de Référence Machine (origine)

Plage de valeurs: ± 8388.607 mm
 ± 330.2599 pouces

Paramètre impair Valeur de l'erreur de vis à ce point

Plage de valeurs: ± 32,766 mm
 ± 1,2900 pouces

Lors de la définition des points de compensation dans la table, on respectera les règles suivantes:

- * Les paramètres pairs sont ordonnés selon leur position sur l'axe. La première paire (P0, P60, P120) doit être définie pour le point le plus négatif (le moins positif) de l'axe à compenser.
- * Si la totalité des 30 points n'est pas nécessaire, les points inutilisés sont mis à "0".
- * En ce qui concerne les points hors de la zone de compensation, la CNC appliquera la compensation fixée pour le point le plus proche.
- * Le Zéro Référence Machine (origine) doit être défini avec une erreur nulle.
- * La différence maximum entre les valeurs d'erreur de deux points de compensation consécutifs doit être de:

Plage de valeurs: ± 0,127 mm
 ± 0,0050 pouce

- * La pente du graphique d'erreur entre deux points consécutifs ne doit pas dépasser 3%.

Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: COMPENSATION D'ERREUR DE VIS	Page 19
---	---	-------------------

Exemples: Si la distance entre deux points consécutifs est de 3 mm, la différence maximum entre leurs valeurs d'erreur respectives peut atteindre 0,090 mm.


Si la différence d'erreurs entre deux points consécutifs est maximale (0,127 mm), la distance qui les sépare ne doit pas être inférieure à 4,233 mm.

Pour EDITER un paramètre, frapper son numéro, [=], entrer la valeur désirée et frapper [ENTER] pour introduire cette valeur dans la table.

Ne pas oublier de frapper [RESET] ou de mettre la CNC hors tension, puis de nouveau sous tension dès que les paramètres machine ont été définis afin qu'elle prenne les nouvelles valeurs en compte.

Exemple de programmation:

Une vis selon l'axe X doit être compensée d'après le graphique ci-dessous dans la partie comprise entre X-20 et X160:

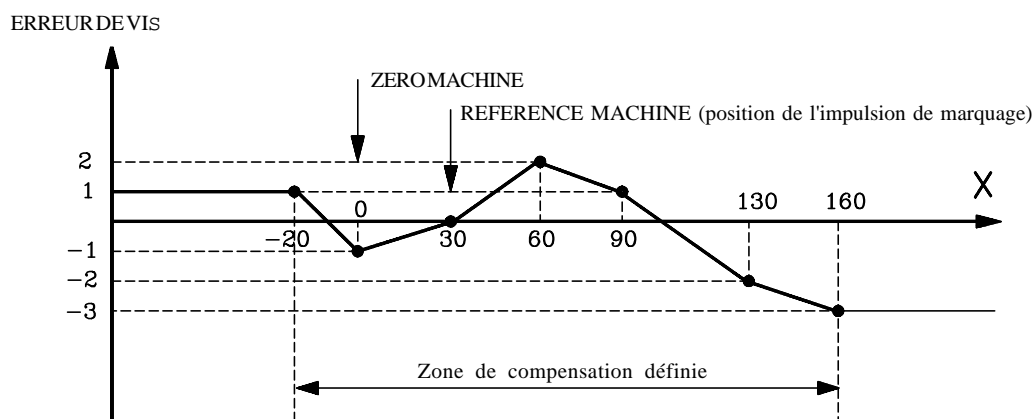

Tenant compte du fait que le **point** de référence de la machine a une valeur X30 (ce qui signifie qu'il se situe à 30 mm du **Zéro** Référence Machine), les paramètres de compensation d'erreur de vis seront définis comme suit:

P000 = X -20.000	P001 = X 0.001
P002 = X 0.000	P003 = X -0.001
P004 = X 30.000	P005 = X 0.000
P006 = X 60.000	P007 = X 0.002
P008 = X 90.000	P009 = X 0.001
P010 = X 130.000	P011 = X -0.002
P012 = X 160.000	P013 = X -0.003
P014 = X 0.000	P015 = X 0.000
P016 = X 0.000	P017 = X 0.000
" "	" "
" "	" "
P056 = X 0.000	P057 = X 0.000
P058 = X 0.000	P059 = X 0.000

3.8 PERIPHERIQUES

Cette CNC permet de communiquer avec l'unité de disquettes FAGOR, un périphérique général ou un ordinateur afin de transférer des programmes entre eux. Ces communications peuvent être gérées depuis la CNC en "**Mode périphérique**" ou depuis l'ordinateur au moyen du protocole DNC de FAGOR; dans ce dernier cas, le mode de fonctionnement de la CNC n'a aucune importance.

3.8.1 MODE PERIPHERIQUE

Dans ce mode, la CNC peut communiquer avec l'unité de disquettes FAGOR, un périphérique général ou un ordinateur disposant d'un programme de communications standard du commerce.

Pour accéder à ce mode, frapper la touche [AUX] et après avoir sélectionné "Modes auxiliaires" frapper la touche correspondant à "PERIPHERIQUES".

Dès que l'option est sélectionnée, l'angle supérieur gauche de l'écran de la CNC affiche le menu suivant:

- 0 - ENTREE DE L'UNITE DE DISQUETTES (Fagor)
- 1 - SORTIE SUR UNITE DE DISQUETTES (Fagor)
- 2 - ENTREE DE PERIPHERIQUE (générale)
- 3 - SORTIE SUR PERIPHERIQUE (générale)
- 4 - REPERTOIRE DE L'UNITE DE DISQUETTES (Fagor)
- 5 - EFFACER PROGRAMME UNITE DE DISQUETTÉS (Fagor)
- 6 - DNC ON/OFF

Pour utiliser l'une de ces options, le mode DNC doit être **inactif**. Sinon (l'angle supérieur droit de l'écran affiche **DNC**), frapper [6] (DNC ON/OFF) pour le désactiver (l'indication **DNC** disparaît).

Les options 0, 1, 2 et 3, permettent de transférer les paramètres machine, la table de fonctions M décodées et la table de compensation d'erreur de vis vers un périphérique.

L'angle inférieur droit de l'écran de la CNC affichera un répertoire contenant jusqu'à 7 programmes pièce de la CNC.

Pour exécuter le transfert, frapper le n° désiré quand la CNC demande le n° du programme à transférer et frapper [ENTÉR].

P00000 à P99990	Correspond aux programmes pièce
P99994 et P99996	Programme utilisateur spécial en code ISO.
P99997	Pour utilisation interne; ne peut PAS être déplacé.
P99998	Utilisé pour associer des textes à des messages PLCI.
P99999	Paramètres machine et tables.

Attention:



Les programmes pièce ne peuvent pas être édités au niveau du périphérique ou de l'ordinateur.

Le moniteur affichera le message "**RECEPTION**" ou "**EMISSION**" pendant le transfert du programme et le message "**PROGRAMME N° P23256** (par exemple) **RECU**" ou "**ENVOYE**" à la fin de la transmission.

Quand la transmission est défectueuse, “Erreur de transmission” s’affiche et, quand la CNC ne reconnaît pas les données reçues (format différent), elle émet le message “Données incorrectes reçues”.

Lors de toute transmission de données, la mémoire de la CNC doit être déverrouillée; sinon, la CNC repasse au menu du mode périphérique.

En cas de transmission depuis un périphérique autre qu’une unité de disquettes FAGOR, on tiendra compte des éléments suivants:

- * Le programme doit commencer par un caractère “NUL” (00 en ASCII) suivi de “%” “n° du programme” (par exemple, %23256) et un caractère “LINE FEED” (LF) de changement de ligne.
- * Les espaces, la touche retour chariot et le signe “+” sont ignorés
- * Le programme doit se terminer par 20 caractères “NULS” (00 en ASCII), un caractère “ESCAPE” ou un caractère “EOT”.
- * Frapper [CL] pour annuler la transmission. La CNC émet le message: PROCESS ABORTED (Processus interrompu).

REPertoire DE L’UNITE DE DISQUETTES

Cette option affiche les programmes chargés sur le disque introduit dans l’unité de disquettes FAGOR et le nombre de caractères (taille) de chacun d’eux.

Elle indique également le nombre de caractères libres disponibles (espace mémoire libre) sur la bande.

EFFACER PROGRAMME UNITE DE DISQUETTES

Cette option permet d’effacer un programme se trouvant dans l’unité de disquettes FAGOR.

La CNC demande le n° du programme à effacer. Après avoir entré le n° désiré, frapper [ENTER].

Dès que le programme est effacé, la CNC affiche le message “PROGRAMME N°: P_____ EFFACE”.

Elle indique aussi le nombre de caractères libres sur la disquette (espace mémoire disponible).

3.8.2 COMMUNICATIONS DNC

Pour utiliser cette fonction, les communications DNC doivent être actives (l’angle supérieur droit de l’écran affiche DNC). Pour ce faire, les paramètres correspondants [P605(5,6,7,8);P606(8)] doivent être définis en conséquence et l’option [6] du mode “Périphériques” doit être sélectionnée si elle n’était pas active.

Dès que cette option est active et au moyen du logiciel d’application **FAGORDNC** fourni, il est possible d’exécuter les opérations suivantes depuis l’ordinateur:

- . Obtention du répertoire de programmes pièce CNC
- . Transfert de programmes pièce et de tables de/vers la CNC.
- . Effacement de programmes pièce au niveau de la CNC.
- . Un certain contrôle à distance de la machine.

Attention:



Tout mode de fonctionnement peut être sélectionné depuis la CNC.

3.9 BLOCAGE/DEBLOCAGE

Cette option permet de bloquer/débloquer les paramètres machine et la mémoire de programmes pièce.

Pour pouvoir sélectionner cette option, frapper la touche [AUX] et après avoir sélectionné "Modes Auxiliaires", frapper la touche correspondant à "BLOCAGE/DEBLOCAGE"

Les codes utilisés dans ce cas sont:

[P] 0000 [ENTER]	Déblocage des paramètres machine
[P] 1111 [ENTER]	Blocage des paramètres machine
[BEG] 0000 [ENTER]	Déblocage de la mémoire de programmes pièce
[BEG] 1111 [ENTER]	Blocage de la mémoire de programmes pièce
[P] F100 [ENTER]	Efface le contenu de tous les paramètres arithmétiques (données des opérations automatiques). Il leur assigne la valeur 0.

3.10 EDITION DU PROGRAMME 99996

Le programme 99996 est un programme spécial d'utilisateur en code ISO. Il peut être édité dans ce mode de travail ou bien être transmis à la CNC après avoir été élaboré dans un ordinateur.

Pour pouvoir sélectionner cette option, taper sur la touche [AUX] et taper sur la touche correspondant à "ÉDITEUR PROGRAMME 99996"..

La CNC accède à la page d'édition du programme 99996.

Si le programme est déjà édité, la CNC affiche un groupe de blocs de programme.

Pour voir les blocs précédents et suivants, il faut utiliser les touches  

Pour pouvoir éditer un nouveau bloc, il faut suivre la démarche suivante:

- 1.- Si le numéro de bloc n'est pas le voulu, il faut l'effacer au moyen de la touche [CL] et introduire le nouveau numéro.
- 2.- Introduire toutes les données du nouveau bloc et taper sur la touche [ENTER] .

Le format de programmation à utiliser est expliqué dans le manuel de programmation.



Les touches suivantes du panneau peuvent être utilisées: [X], [Y], [Z], [T], [F], [S], [P].

Néanmoins, étant donné que certaines touches de fonction (G, M, I, K) manquent, l'édition aidée a été installée.

Il faut pour cela taper sur la touche [AUX]. La CNC, après avoir analysé syntactiquement la partie de bloc qui a été éditée, affichera une par une toutes les fonctions qui peuvent être éditées à ce moment.

Pour effacer des caractères un par un, il faut utiliser la touche [CL] .

Pour pouvoir modifier un bloc qui est déjà édité , il faut suivre la démarche suivante:

- 1.- Si le numéro de bloc affiché sur la partie inférieure de l'écran n'est pas le voulu, il faut l'effacer au moyen de la touche [CL] et introduire le nouveau numéro.
- 2.- Tapez sur la touche [RECALL] . La CNC affichera sur la partie inférieure, zone d'édition, le contenu du bloc en question.
- 3.- Pour pouvoir modifier le bloc, il faut utiliser une des méthodes suivantes:
 - a) Utiliser la touche [CL] pour effacer des caractères un par un et l'éditer tel qu'il a été précédemment indiqué.
 - b) Utiliser les touches   pour se situer sur la partie que l'on veut modifier et utiliser la touche [CL] pour effacer des caractères ou taper sur la touche [INC/ABS] pour insérer des données.

Lorsque l'on est dans le mode de saisissement des données, les caractères postérieurs au curseur sont affichés en mode clignotant. Il n'est pas possible d'utiliser le mode d'édition aidée, touche [AUX].

Saisir toutes les données voulues et taper sur la touche [INC/ABS] . Si le nouveau bloc est syntactiquement correct, la CNC le réaffichera normalement, mais s'il n'est pas syntactiquement correct, il continuera à l'afficher en mode clignotant et il faudra le corriger.

- 4.- Une fois le bloc modifié, taper sur la touche [ENTER] . La CNC l'assumera en changeant le précédent.

Pour pouvoir effacer le contenu d'un bloc, il faut suivre la démarche suivante:

- 1.- Si le numéro de bloc affiché sur la partie inférieure de l'écran n'est pas le voulu, il faut l'effacer au moyen de la touche [CL] et introduire le nouveau numéro.
- 2.- Taper sur la touche [DATA] . La CNC l'effacera de la mémoire.

Chapitre: 3 FONCTIONS AUXILIAIRES	Section: EDITION DU PROGRAMME 99996	Page 25
---	---	-------------------

4. PARAMETRES MACHINE

Attention:



Tous les paramètres machine inutilisés doivent être mis à "0" afin de garantir un fonctionnement correct de la CNC.

Il est recommandé de sauvegarder les paramètres machine de la CNC sur un périphérique ou un ordinateur afin de pouvoir les récupérer en cas de perte accidentelle.

On notera que certains des paramètres machine mentionnés ici sont décrits plus en détail dans le chapitre "CONCEPTS" de ce manuel.

4.1 INTRODUCTION

A la mise sous tension, la CNC exécute un test du matériel du système. Quand le test est terminé, elle affiche le nom du modèle et le message "GENERAL TEST PASSED" (test général réussi) si le test est bon ou le message d'erreur correspondant dans le cas contraire.

Pour que la machine-outil puisse exécuter correctement les instructions programmées et reconnaître les éléments interconnectés, la CNC doit "connaître" les données spécifiques de la machine telles que les vitesses d'avance, les rampes d'accélération, les organes de réalimentation, etc...

Ces données sont définies par le constructeur de la machine et peuvent être introduites depuis le clavier ou au moyen de la ligne série RS232C après définition des paramètres machine.

Pour pouvoir bloquer ou débloquer l'accès aux paramètres machine, à la table des fonctions auxiliaires M décodées et à la table de compensation des erreurs de vis, il faut:

- * Frapper la touche [AUX] et après avoir sélectionné en "Modes Auxiliaires" l'option «Blocage/Déblocage»
- * Frapper la séquence de caractères "P1111" et la touche [ENTER] afin d'en bloquer l'accès, ou la séquence de caractères "P0000" et sur la touche [ENTER] afin d'en débloquer l'accès.

Lorsque l'accès à la table des paramètres machine est bloqué, on ne peut modifier que les paramètres machine en rapport avec la ligne série RS 232 C. La CNC ne permet pas de modifier le reste des paramètres machine

Pour introduire les valeurs des paramètres machine au moyen du clavier, frapper les touches suivantes:

[AUX]	(FONCTIONS SPECIALES)
[5]	(MODES AUXILIAIRES)
[1]	(MODES SPECIAUX)
[0] [1] [0] [1]	(Code d'accès, mot de passe)
[1]	(PARAMETRES MACHINE)

4.2 FONCTIONNEMENT D'APRES LES TABLES DE PARAMETRES

Dès que la table de paramètres machine a été sélectionnée, l'opérateur peut visualiser les pages précédentes ou suivantes au moyen des touches à flèche vers le haut et le bas.

Pour visualiser un paramètre donné, entrer le numéro du paramètre désiré et frapper **[RECALL] (rappel)**. La CNC affiche la page correspondant à ce paramètre.

Pour EDITER un paramètre, frapper le numéro du paramètre désiré, puis [=], et entrer la valeur à affecter à ce paramètre.


Selon le type de paramètre machine sélectionné, les types de valeurs suivants peuvent être affectés:

- * Un nombre P111 = 30000
- * Un groupe de 8 bits P602 = 00001111
- * Un caractère P105 = N

Dès que la valeur du paramètre a été introduite par le clavier, frapper **[ENTER]** pour introduire cette valeur dans la table.

Si, lors de la frappe de [=], le paramètre à éditer disparaît de l'écran, c'est que les paramètres machine sont verrouillés et protégés contre toute modification.

Chaque fois qu'un bit de paramètre est mentionné pendant la description des différents paramètres machine, on se reportera à la nomenclature ci-dessous:

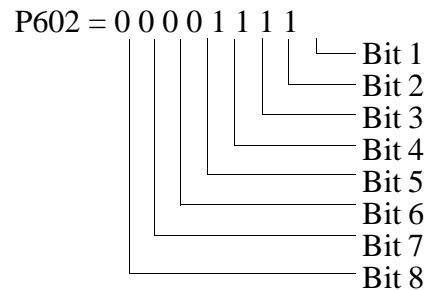

4.3 PARAMETRES MACHINE GENERAUX

P5 Fréquence CA

Valeurs possibles: 50 Hz et 60 Hz

P99 Langue

Ce paramètre définit la langue utilisée par la CNC pour afficher les textes et les messages sur l'écran.

0 = Espagnol. 1 = Allemand. 2 = Anglais. 3 = Français. 4 = Italien.

P13 Unités de mesure (mm/pouces)

Ce paramètre définit les unités de mesure prises en compte par la CNC pour les paramètres machine, les tables d'outils et les unités de travail à la mise sous tension après exécution de M02 ou M30 et après une RAZ.

0 = millimètres (G71)

1 = pouces (G70)

P6 Affichage théorique ou réel

Ce paramètre détermine si la CNC affichera la position réelle ou théorique de l'axe.

0(REEL) = La CNC affiche les valeurs de position réelles (coordonnées).

1(THEO) = La CNC affiche les valeurs de position théoriques.

P617(5), P605(6), P617(4) L'axe X, Y, Z est un axe DRO

Ce paramètre indique si l'axe correspondant est considéré comme un axe normal (contrôlé par la CNC) ou un axe DRO (déplacement externe).

0 = Axe normal

1 = Axe DRO

P618(6), P618(5), P618(4) Visualisation de l'axe X, Y, Z

Ce paramètre indique si l'axe correspondant est affiché sur l'écran ou non.

0 = Affichage

1 = Pas d'affichage

P701 Nombre d'outils

Ce paramètre indique un nombre compris entre 0 et 98.

P626(1) La CNC affiche la position de la base de l'outil

Ce paramètre indique si la CNC affiche la position de la base ou de la pointe de l'outil quand elle fonctionne avec la compensation de longueur d'outil (G43).

0 = Affichage de la position de la **pointe** de l'outil

1 = Affichage de la position de la **base** de l'outil

Attention:



Quand la CNC fonctionne **sans** compensation de longueur d'outil (G44), elle affiche toujours la position de la **base de l'outil**.

P743 Sous-routine devant être exécutée avant la fonction T
P745 Sous-routine devant être exécutée après la fonction T

La CNC tient compte de ces paramètres lorsque le programme 99996, programme d'usager en code ISO, est exécuté.

Les deux paramètres indiquent le numéro de la sous-routine standard que la CNC doit exécuter chaque fois que l'on met en rapport un outil durant l'exécution du programme 99996.

Ces sous-routines standard doivent contenir la séquence de sélection d'outil.

Elles sont définies au moyen d'un nombre entier compris entre 0 et 99. Si elle est personnalisée avec la valeur 0, la CNC comprend qu'aucune sous-routine ne doit être exécutée.

Chaque fois qu'un nouvel outil est sélectionné en code ISO, la CNC agit de la façon suivante:

- 1.- Elle exécute la routine indiquée au paramètre "P743". Si on a personnalisé "P743 = 0", la CNC affiche le message "TOOL CHANGE" y arrête l'exécution du programme.
- 2.- La CNC fait sortir le code du nouvel outil.
- 3.- Elle exécute la routine indiquée au paramètre "P745". Si on a personnalisé "P745 = 0", la CNC n'exécute aucune routine.

Attention:



Si on associe une sous-routine quelconque à la fonction T, la fonction T doit être programmée seule dans le bloc. Autrement, la CNC affichera l'erreur correspondante.

Les sous-routines associées à la fonction T doivent être définies dans un des programmes spéciaux d'usager en code ISO: P99994 et P99996.

P628(1) Affichage de l'erreur de poursuite

Frapper:

- 0 = Non, pas d'affichage de l'erreur de poursuite
1 = Oui, affichage de l'erreur de poursuite

Il est recommandé de mettre ce paramètre à "1" lors de l'installation de la machine et à "0" en fonctionnement normal.

P628(6) Le dispositif externe O1 ne peut être mise en marche ou à l'arrêt qu'après l'arrêt de la broche.

Frapper:

- 0 = Mise en marche/arrêt possibles à tout moment, que la broche tourne ou non.
1 = Mise en marche/arrêt possibles seulement quand la broche est à l'arrêt.

Page 4	Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: GENERAUX
-----------	---	-----------------------------

4.3.1 PARAMETRES D'ENTREE/SORTIE

P605(8) Etat normal de la sortie d'urgence (broche 5, connecteur E/S1)

Ce paramètre définit si la sortie d'urgence est normalement à "0" ou à "1".

0 = Normalement déexcitée (0 V). Une situation d'urgence mettra cette sortie à "1" (24 V).


1 = Normalement excitée (24 V). Une situation d'urgence mettra cette sortie à "0" (0 V).

P605(5) La CNC attend une descente de signal sur l'entrée M-DONE (exécutée)

Ce paramètre indique s'il est nécessaire ou non d'attendre le front descendant (transition de 24 V à 0 V) du signal M-DONE (M-exécuté) (sur la broche 15 du connecteur E/S 1) en réponse à un "ÉCHANTILLONNAGE S", un "ÉCHANTILLONNAGE T" ou un "ÉCHANTILLONNAGE M" (S STROBE, T STROBE ou M STROBE) de façon que la CNC reprenne l'exécution de ces fonctions.

"P605(5) = 0"

La CNC enverra à l'armoire électrique les signaux BCD correspondant au code M, S ou T pendant 200 millisecondes. Ensuite, si le signal "M-DONE" est à "0" (0 V), elle attendra qu'il passe à "1" (24 V) pour considérer que la fonction M, S ou T est exécutée (terminée).

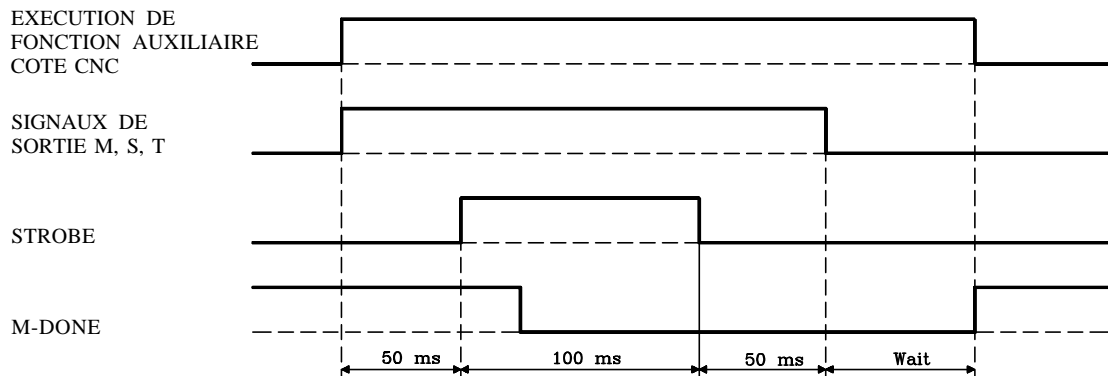

“P605(5) = 1”


50 millisecondes après avoir envoyé les signaux BCD M, S ou T à l’armoire électrique, elle émet le signal “Echantillonnage” (strobe) correspondant.

Ensuite, si le signal “M-DONE” est à “1” (24 V), la CNC attend qu’il passe à “0” (0 V).

Dès que ce signal est à “0”, la CNC conserve le signal “Echantillonnage” actif pendant 100 ms supplémentaires.

Après la désactivation du signal d’échantillonnage, les signaux M, S et T codés en BCD sont maintenus pendant 50 ms supplémentaires.

Après ce délai et si le signal “M-DONE” est à “0”, la CNC attendra qu’il passe à “1” pour considérer que la fonction auxiliaire M, S ou T est terminée.

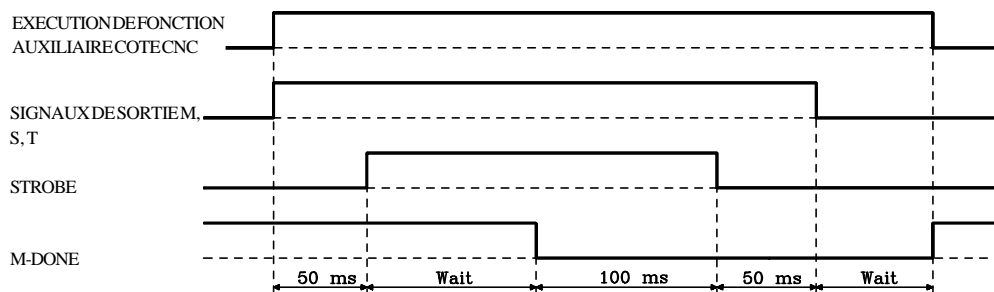

P609(7) Broche 17 du connecteur E/S 1 comme TRANSVERSAL RAPIDE (avance rapide)

Ce paramètre détermine si le signal entré sur la broche 17 du connecteur E/S 1 sera traité comme un DEPART CYCLE EXTERNE ou un TRANSVERSAL RAPIDE.

0 = Il est considéré comme un DEPART CYCLE EXTERNE.

1 = Il est considéré comme un TRANSVERSAL RAPIDE.

S’il est défini comme Transversal Rapide et pendant que cette entrée est active, la CNC exécutera tous les déplacements G01, G02 et G03 à 200% de la vitesse d’avance programmée F.

Selon le même principe, dans le mode JOG et pendant que cette entrée reste active, la CNC déplacera les axes en manuel en G00 rapide.

P609(3) Broche 23 du connecteur E/S 2 en tant que sortie RESET

Ce paramètre indique la présence ou non d'une sortie RESET (RAZ) par la broche 23 du connecteur E/S 2.

0 = N'est **PAS** utilisée comme sortie RESET
1 = **Est** utilisée comme sortie RESET.

Ne pas oublier que cette broche est également utilisée comme sortie 14 des fonctions M décodées; en conséquence, elle ne doit pas être définie dans la table de fonctions M décodées quand ce paramètre est défini pour émettre un signal RESET (mis à "1").

- P611(1) Broche 24 du connecteur E/S 2 comme Exécution bloc de programme.**
P611(6) Broche 24 du connecteur E/S 2 comme Exécution programme P99996.
P613(4) Broche 24 du connecteur E/S 2 comme Exécution positionnement rapide.

Si le paramètre machine "P611 bit 1" est personnalisé avec la valeur 1, la CNC met cette sortie à niveau logique haut (24V) chaque fois qu'un bloc de programme est en cours d'exécution.

Si le paramètre machine "P611 bit 6" est personnalisé avec la valeur 1, la CNC met cette sortie à niveau logique haut (24V) chaque fois que le programme P99996 est en cours d'exécution (programme spécial d'utilisateur en code ISO).

Si le paramètre machine "P613 bit 4" est personnalisé avec la valeur 1, la CNC met cette sortie à niveau logique haut (24V) chaque fois que la CNC est en cours d'exécution d'un positionnement rapide (G00).

Il faut tenir compte du fait que ce même terminal est utilisé comme la sortie 13 des fonctions M décodées, raison pour laquelle la sortie en question ne doit pas être personnalisée sur la table des fonctions lorsque l'on désire utiliser l'une de ces sorties.

0 = est la sortie 13 des fonctions M décodées.
1 = est la sortie correspondant et la sortie 13 des fonctions M.

Si deux ou trois paramètres ont été personnalisés avec la valeur "1", la CNC ne fera sortir que le signal correspondant à l'un d'eux, le plus prioritaire étant "P611(1)", le moins prioritaire étant "P613(4)".

P613(2) Broche 25 du connecteur E/S 2 en tant que sortie indiquant un "Déplacement d'axe vertical"

Ce paramètre indique si la broche 25 du connecteur E/S 2 est utilisée ou non pour indiquer le sens d'un déplacement d'axe vertical. Cette sortie est à "0" (0 V) quand le sens est positif (comptage) ou à "1" (24 V) quand il est négatif (décomptage).

0 = N'est **PAS** utilisée comme sortie indiquant le sens de déplacement d'axe vertical.
1 = **EST** utilisée comme sortie indiquant le sens de déplacement d'axe vertical.

Ne pas oublier que cette broche est également utilisée comme sortie 12 des fonctions M décodées; elle ne doit donc pas être définie dans la table de fonctions M décodées quand ce paramètre est défini de façon que la sortie soit utilisée comme indicateur de sens du déplacement d'axe vertical (mis à "1").

Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: D'ENTREE/SORTIE	Page 7
---	------------------------------------	------------------

P617(8) Fonctions M émises en code BCD ou binaire

Ce paramètre définit si la fonction M est émise en BCD ou en binaire par l'intermédiaire des broches 20 à 27 du connecteur E/S 1

- 0 = Fonction M émise en BCD
- 1 = Fonction M émise en BINAIRE

L'importance (ou poids) de chaque broche dans chaque cas est indiquée ci-dessous:

Broche	M en BCD POIDS	M en BINAIRE POIDS
27	1	1
26	2	2
25	4	4
24	8	8
23	10	16
22	20	32
21	40	64
20	80	128

Exemple: En fonction du type de code choisi, la CNC émettra M41 comme suit:

Broche	20	21	22	23	24	25	26	27
BCD	0	1	0	0	0	0	0	1
Binaire	0	0	1	0	1	0	0	1

P609(5) Les fonctions M définies sur la table décodée ont des sorties en code BCD ou BINAIRE.

Lors de l'exécution d'une fonction M décodée dans la table, la CNC active les sorties M BCD du connecteur E/S 1

Ce paramètre définit si la CNC active ou non les sorties M-BCD du connecteur E/S 1 (broches 20 à 27) **en plus** des sorties M décodées du connecteur E/S 1

- 0 = Elle émet **également** la fonction M en code BCD ou BINAIRE
- 1 = Elle **n'émet pas** la fonction M en code BCD ou BINAIRE

P602(8), P602(7), P602(6), P602(5), P603(1)

Annulation de l'alarme de réalimentation des connecteurs A1, A2, A3, A4 et A5

La CNC affiche l'alarme de réalimentation d'axe lorsqu'elle ne reçoit pas tous les signaux de réalimentation correspondants ou quand l'un d'entre eux est hors des niveaux autorisés.

Ce paramètre indique si cette alarme de réalimentation doit être annulée ou non.

0 = L'alarme de réalimentation de l'axe correspondant n'est **PAS** annulée.

1 = L'alarme de réalimentation de l'axe correspondant **EST** annulée.

Si le système de réalimentation utilisé n'emploie que 3 signaux quadratiques (A, B et I_o), le paramètre correspondant doit être mis à "1" (l'alarme de réalimentation de cet axe est annulée).

Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: D'ENTREE/SORTIE	Page 9
---	------------------------------------	------------------

4.3.2 PARAMETRES MACHINE LIES AUX MANIVELLES

- P612(1) Une manivelle électronique est associée à l'axe X**
P626(8) Une manivelle électronique est associée à l'axe Y
P627(8) Une manivelle électronique est associée à l'axe Z

0 = PAS de manivelle électronique associée à cet axe
1 = UNE manivelle électronique est associée à cet axe

P613(1) La manivelle raccordée est un modèle FAGOR 100P

Ce paramètre est applicable en cas d'utilisation d'une manivelle unique associée à l'axe X et il indique s'il s'agit ou non d'un modèle FAGOR 100P avec sélecteur d'axe.

0 = Il ne s'agit PAS d'un modèle FAGOR 100P
1 = Il s'agit d'un modèle FAGOR 100P

- P612(2) Sens de comptage de la manivelle d'axe X**
P626(2) Sens de comptage de la manivelle d'axe Y
P627(2) Sens de comptage de la manivelle d'axe Z

Ces paramètres définissent le sens de comptage de la manivelle électronique. S'ils sont corrects, on les laissera tels quels; dans le cas contraire, ils devront être changés.

Valeurs possibles: "0" et "1"

- P612(3) Unités de réalimentation pour manivelle d'axe X**
P626(3) Unités de réalimentation pour manivelle d'axe Y
P627(3) Unités de réalimentation pour manivelle d'axe Z

Ces paramètres indiquent si les impulsions de réalimentation fournies par la manivelle sont en mm ou en pouces.

0 = millimètres
1 = pouces

- P612(4,5) Résolution de réalimentation de la manivelle d'axe X**
P626(4,5) Résolution de réalimentation de la manivelle d'axe Y
P627(4,5) Résolution de réalimentation de la manivelle d'axe Z

Ces paramètres indiquent la résolution de comptage de la manivelle électronique, c'est-à-dire la distance correspondant à chaque impulsion carrée de réalimentation. Les valeurs possibles sont:

bit (4)	bit (5)	Résolution
0	0	0,001 mm ou 0,0001 pouce
0	1	0,002 mm ou 0,0002 pouce
1	0	0,005 mm ou 0,0005 pouce
1	1	0,010 mm ou 0,0010 pouce

- P612(6) Facteur multiplicateur pour signaux de manivelle d'axe X**
P626(6) Facteur multiplicateur pour signaux de manivelle d'axe Y
P627(6) Facteur multiplicateur pour signaux de manivelle d'axe Z

Ces paramètres indiquent le facteur multiplicateur x2 ou x4 que la CNC appliquera aux signaux de réalimentation délivrés par la manivelle électronique.


0 = x4
 1 = x2


Exemple: si la manivelle de l'axe X a été définie comme suit:

P612(3) = 0 millimètres
 P612(4) = 0 & P612(5) = 0 résolution de 0,001 mm
 P612(6) = 0 x4

Le bouton de correction d'avance sera sur "x100".
 L'axe X se déplacera de 0,001 mm x 4 x 100 = 0,4 mm par impulsion manivelle reçue.

P628(5) Les manivelles fonctionneront sur toutes les positions "manivelle" du bouton

0 = Les manivelles électroniques ne fonctionnent **QUE** dans les positions du bouton de correction d'avance (F.O.S) indiquées par le symbole .

1 = Les manivelles électroniques fonctionnent dans **TOUTES** les positions du bouton de correction d'avance. Aux positions repérées par le symbole  la CNC applique le facteur multiplicateur d'impulsions sélectionné (x1, x10, x100) et un facteur de x1 dans toutes les autres positions.

P628(8) La machine utilise des manivelles mécaniques

0 = La machine **n'utilise PAS** de manivelles mécaniques.
 1 = La machine **utilise** des manivelles mécaniques.

En cas d'utilisation de manivelles mécaniques, "P628(8) = 1", les paramètres machine P105, P205 et P305 doivent être à "N" de façon que les axes ne soient pas contrôlés en continu. En d'autres termes, **ils sont maintenus en position** dès qu'ils atteignent leur zone de "en-position" (bande morte)

P815 Temporisation avant ouverture de la boucle

Ce paramètre ne s'applique que lorsque la machine utilise des manivelles mécaniques; en conséquence, les paramètres machine sont les suivants; "P628(8)=1", "P105=N", "P205=N" et P305=N".


Il indique le délai entre le moment où les axes atteignent leur position et celui où la CNC ouvre leurs boucles de position. Ce délai est exprimé par un entier compris entre 0 et 255.

Valeur de "0" = Aucune temporisation
 Valeur de "1" = 10 millisecondes
 Valeur de "10" = 100 millisecondes
 Valeur de "255" = 2550 millisecondes

Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: LIESAUXMANIVELLES	Page 11
---	--------------------------------------	-------------------


4.3.3 PARAMETRES LIES AU MODE DE FONCTIONNEMENT

P609(8) Représentation graphique du système de coordonnées

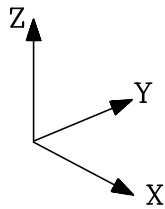

P609(8)=0

Modèle de fraise

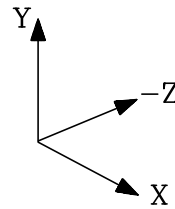

P609(8)=1

Modèle de fraise de perçage

P605(4) Représentation du plan XZ



P605(4)=0



P605(4)=1

P628(7) Interpolations avec l'axe Z.

0 = Il n'y a aucun genre de limitation. La réalisation des interpolations suivantes est permise: XY, XZ, YZ et XYZ.

1 = **AUCUNE** interpolation concernant l'axe **Z** n'est possible. Lors de la programmation d'un déplacement en XZ, YZ et XYZ comprenant l'axe Z, la CNC déplace d'abord l'axe Z, puis les axes XY.

P618(1) Désactivation de la touche DEPART CYCLE (Cycle start)

Ce paramètre indique si la touche DEPART CYCLE du pupitre opérateur est neutralisée (ignorée par la CNC) ou non.

0 = La touche DEPART CYCLE **n'est pas désactivée**.

1 = La touche DEPART CYCLE **est désactivée** (ignorée par la CNC)

P606(3) M30 lors du passage au mode JOG

Ce paramètre indique si la CNC doit générer ou non un code M30 automatiquement lors du passage au mode JOG.

0 = M30 n'est **PAS** généré.

1 = M30 est généré.

Page 12	Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: LIESAUMODEDE FONCTIONNEMENT
------------	----------------------------------	--

P12 Déplacement manuel des axes en continu ou par impulsions

Ce paramètre indique si les axes sont déplacés **pendant** que leurs touches JOG correspondantes sont enfoncées (impulsions) ou si leurs déplacements continuent jusqu'à ce que la touche ARRET CYCLE (Cycle stop) ou une autre touche JOG soit frappée (continu).

0 = Mode continu. Le déplacement de l'axe commence quand sa touche JOG correspondante est frappée et cesse quand la touche ARRET CYCLE ou une autre touche JOG est actionnée. Dans ce dernier cas, la CNC déplace le nouvel axe sélectionné dans la direction choisie jusqu'à la frappe de la touche ARRET CYCLE ou d'une autre touche JOG.

1 = Mode impulsion. L'axe se déplace **tant** que sa touche JOG correspondante est maintenue.

P609(6) Déplacement manuel incrémental maximum

Ce paramètre indique la distance maximum de déplacement manuel des axes selon les positions JOG choisies avec le bouton de correction d'avance du pupitre opérateur (positions 1, 10, 100, 1000, 10000).

0 = Limité à 10 mm ou 1 pouce.

1 = Limité à 1 mm ou 0,1 pouce.

P606(2) Valeur maximum de la correction manuelle de vitesse d'avance

Ce paramètre indique la valeur maximum de correction de vitesse d'avance possible avec le bouton de correction manuelle de vitesse d'avance du pupitre opérateur.

0 = Possible jusqu'à 120%

1 = Limitée à 100% même en cas de positionnement du bouton sur 110% et 120%.

P4 Bouton de correction manuelle de vitesse d'avance quand le mode G00 est actif

Ce paramètre indique s'il est possible ou non de corriger la vitesse d'avance de l'axe avec ce bouton lorsque G00 (positionnement en rapide) est en cours.

NON Le bouton de correction de vitesse d'avance est ignoré.

OUI Le bouton est actif pendant l'exécution de G00 quand il applique de **0% à 100%** de la vitesse d'avance maximum définie par les paramètres machine P000, P211, P311, P411 et P511, même dans les positions 110% et 120%.

Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: LIESAUMODEDE FONCTIONNEMENT	Page 13
---	--	------------

P613(5) G05 ou G07 actifs à la mise sous tension

Ce paramètre indique si la CNC exécute la fonction G05 (angle arrondi) ou G07 (angle carré) à la mise sous tension, après M02, M30, URGENCE ou RAZ.

- 0 = G07 (angle carré)
- 1 = G05 (angle arrondi)

P715 Temporisation entre blocs en G07 (angle carré)

Ce paramètre définit la temporisation appliquée aux blocs avec déplacement en G07.

La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255.

- Valeur 0 = Temporisation nulle
- Valeur 1 = 10 ms
- Valeur 10 = 100 ms
- Valeur 255 = 2550 ms

P611(5) Unités de vitesse d'avance en G94

Ce paramètre détermine les unités de programmation de F quand la fonction G94 est active.

- 0 = 1 mm/minute ou 0,1 pouce/minute
- 1 = 0,01 mm/minute ou 0,01 pouce/minute

Si le paramètre "P611(5)=1", les valeurs sont en mm, et si F0.1 est programmé, la vitesse d'avance appliquée est de F0,01 mm/mn.

Ne pas oublier que les paramètres machine correspondant à la vitesse maximum programmable **F0** (P110/210/310), à la vitesse d'avance maximum en G00 (P111/211/311), à la vitesse d'avance en **recherche de l'origine** (P112/212/312) et à la vitesse d'avance en **approche unidirectionnelle** (P801) **ne sont pas affectés par ce paramètre**. Ils sont exprimés en unités de 1 mm/mn ou de 0,1 pouce/mn.

P607(2) L'inversion du sens de rotation de broche en G84 génère M05

Ce paramètre détermine si la CNC génère M05 (arrêt de broche) lors de l'inversion du sens de rotation de la broche en cycle fixe de taraudage (G84).

- 0 = G84 **avec** M05
- 1 = G84 **sans** M05

P610(1) ARRET DES AVANCES en G47

Ce paramètre indique si la CNC interrompt le déplacement des axes tant que l'entrée FEED HOLD (arrêt des avances) est active et quand la fonction G47 est activée (traitement en bloc à bloc).

- 0 = L'entrée FEED HOLD ne stoppe **pas** les axes.
- 1 = L'entrée FEED HOLD stoppe les axes.

Page 14	Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: LIESAUMODEDE FONCTIONNEMENT
------------	----------------------------------	--

P628(4) La touche “jog rapide” applique une plage de correction de vitesse d’avances supérieure à 100%

Ce paramètre indique le type de correction d’avance en JOG qui sera appliqué pendant la frappe de la touche .

0 = Pendant que cette touche est enfoncée, la CNC applique une valeur de correction de vitesse d’avance selon le tableau ci-dessous.

% sélectionné	0	2	4	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1100	120
% appliqué	0	102	104	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	200	200

Quand cette touche est relâchée, la valeur de correction revient à sa valeur d’origine (0 à 120%)

1 = Pendant que cette touche est enfoncée, la CNC applique les vitesses d’avance maximales définies par les paramètres machine P111, P211 et P311.

Il peut être intéressant de mettre ce paramètre P628(4) à “0” pour les machines à déplacements courts et à “1” sur celles à déplacements importants.

4.3.4 PARAMETRES MACHINE POUR LIAISON SERIE RS232C

P0 Vitesse de transmission

Ce paramètre définit la vitesse de transmission utilisée pour les communications entre la CNC et les périphériques.

La valeur est donnée par un entier (9600 baud maximum)

Valeurs type: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600.

P1 Nombre de bits de données par caractère transmis

Ce paramètre détermine le nombre de bits de données utilisés par chaque caractère transmis.

Valeurs possibles:

7 = Seuls les 7 bits les moins significatifs (sur les 8) sont utilisés. On appliquera cette valeur lors de la transmission de caractères ASCII standard.

8 = Les 8 bits du caractère transmis sont utilisés. On appliquera cette valeur lors de la transmission de caractères spéciaux (codes ASCII au-delà de 127).

P2 Parité

Ce paramètre définit le type de contrôle de parité utilisé pour les transmissions.

Valeurs possibles:

0 = Pas de parité
1 = Parité IMPAIRE
2 = Parité PAIRE

P3 Bits d'arrêt

Ce paramètre définit le nombre de bits d'arrêt utilisés à la fin du mot transmis.

Valeurs possibles:

1 = 1 bit d'arrêt
2 = 2 bits d'arrêt

P607(3) DNC

Ce paramètre indique si la CNC peut fonctionner sous protocole DNC ou non.

0 = Fonction DNC **NON** disponible
1 = Fonction DNC disponible

Page 16	Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: POURLIAISONSERIER232C
-------------------	---	--

P607(4) Valeurs de transmission lors de la communication avec lecteur/enregistreur de Disquette ou Casette.

P607(4)=1 Communication avec le lecteur/enregistreur de disquette. La CNC utilisera les valeurs indiquées sur les paramètres machine P0, P1, P2 et P3.

P607(4)=0 Communication avec le lecteur/enregistreur de cassette. La CNC ne modifie pas les valeurs assignées aux paramètres P0, P1, P2 et P3, mais utilisera les valeurs correspondant à la cassette FAGOR.

Vitesse de transmission = 13714 bauds
Nombre de bits d'information = 7 bits de caractère
Parité = Paire
Bits d'arrêt = 1

Attention:



Dans la communication DNC et avec périphériques la CNC utilise les valeurs indiquées par les paramètres machine P0, P1, P2 et P3.

P607(5) Protocole DNC actif à la mise sous tension

Ce paramètre indique si le protocole DNC est actif ou non à la mise sous tension de la CNC.

0 = DNC **non** actif à la mise sous tension
1 = DNC **actif** à la mise sous tension

P607(6) La CNC coupe les communications en DNC

La CNC offre un système de sécurité qui interrompt les communications DNC chaque fois que:

- * Plus de 30 secondes s'écoulent sans réception d'un caractère alors qu'elle est en mode réception.
- * Plus de 3 accusés de réception incorrects ou absences d'accusé se produisent dans une rangée lorsqu'elle est en mode émission.

Ce paramètre peut être utilisé pour permettre le déverminage d'un programme de communications utilisateur sans que la CNC doive interrompre les communications.

0 = La CNC coupe les communications.
1 = La CNC ne coupe **PAS** les communications.

P607(7) Rapport d'états sur interruption

Ce paramètre indique si le "rapport d'états sur interruption" est actif ou non quand la CNC est en mode DNC.

0 = Rapport **non** actif
1 = Rapport actif

De plus amples détails sur cette fonction sont donnés dans le manuel "PROTOCOLE DE COMMUNICATIONS DNC".

Chapitre: 4 PARAMETRESMACHINE	Section: POURLIAISONSERIERS232C	Page 17
---	---	-------------------

5. *PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AUX AXES*

Attention:



On remarquera que certains des paramètres cités dans ce chapitre sont également décrits plus en détail dans les chapitres traitant de “l’interface alimentation et machine” et des “concepts” de ce manuel.

P100, P200, P300 Signe de la tension analogique pour axes X, Y, Z

Ce paramètre définit le signe de la tension analogique destinée au variateur d’axe. Si elle est correcte, on la laissera telle quelle. Dans le cas contraire, elle devra être changée.

Valeurs possibles : “0” et “1”.

P101, P201, P301 Signe de la réalimentation des axes X, Y, Z

Ce paramètre définit le sens de comptage de l’axe. S’il est correct, on le laissera tel quel. Dans le cas contraire, il devra être changé.

Valeurs possibles : “0” et “1”.

On remarquera que, lors du changement de ce paramètre, celui correspondant au signe de la tension analogique doit aussi être changé afin d’éviter que l’axe ne “parte” (P100, P200, P300).

P102, P202, P302 Sens de déplacement manuel des axes X, Y, Z

Ce paramètre fixe le sens de déplacement manuel des axes au moyen des touches JOG du pupitre opérateur.

Il définit le sens de comptage des axes. S’il est correct, on le laissera tel quel. Dans le cas contraire, il devra être changé.

Valeurs possibles : “0” et “1”.

5.1 PARAMETRES ASSOCIES A LA RESOLUTION DES AXES

La section “Résolution des axes” située dans le chapitre “Concepts” de ce manuel indique le mode d’utilisation de ces paramètres.

P103, P203, P303 Résolution de la réalimentation des axes X, Y, Z

Ces paramètres indiquent la résolution de comptage de l’axe.
Valeurs possibles des signaux quadratiques:

- 1 = Résolution de 0,001 mm, 0,0001 pouce
- 2 = Résolution de 0,002 mm, 0,0002 pouce
- 5 = Résolution de 0,005 mm, 0,0005 pouce
- 10 = Résolution de 0,010 mm, 0,0010 pouce

Les unités utilisées dépendent du réglage des paramètres suivants:

P604(4, 3, 2) En millimètres ou en pouces.

P622(1), P622(2), P622(3) Résolution de comptage pour axe X, Y, Z à réalimentation par signaux sinusoïdaux

En cas d’emploi de signaux de réalimentation sinusoïdaux, la CNC prend en compte ces paramètres ainsi que P103, P203 et P303 pour définir la résolution des axes.

Valeurs possibles pour P103, P203 et P303 avec P622(1), P622(2), P622(3) = 0:

- 5 = Résolution de 0,001 mm, 0,0001 pouce
- 10 = Résolution de 0,002 mm, 0,0002 pouce

Valeurs possibles pour P103, P203 et P303 avec P622(1), P622(2), P622(3) = 1:

- 1 = Résolution de 0,001 mm, 0,0001 pouce
- 2 = Résolution de 0,002 mm, 0,0002 pouce
- 5 = Résolution de 0,005 mm, 0,0005 pouce
- 10 = Résolution de 0,010 mm, 0,0010 pouce

P604(4), P604(3), P604(2) Unités de réalimentation X, Y, Z

Ces paramètres indiquent les unités des impulsions de réalimentation pour l’axe correspondant.

- 0 = millimètres
- 1 = pouces

P106, P206, P306 Type de signaux de réalimentation pour axe X, Y, Z

Ces paramètres indiquent le type de signaux utilisé.

- 0 = Signaux quadratiques
- 1 = Signaux sinusoïdaux

La CNC applique **toujours** un facteur multiplicateur de x5 aux signaux de réalimentation sinusoïdaux.

Page 2	Chapitre: 5 PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	Section: RESOLUTIONDESAXES
-----------	--	--------------------------------------

P604(8), P604(7), P604(6) Facteur multiplicateur pour signaux de réalimentation d'axes X, Y, Z

Ce paramètre indique si la CNC applique un facteur multiplicateur de x2 ou x4 aux signaux de réalimentation des axes.

0 = Facteur x4
1 = Facteur x2

En cas d'utilisation de transducteurs FAGOR linéaires (règles), les paramètres correspondants doivent être mis à "0".

Exemples de réglages pour l'axe X:

Utilisation de transducteurs linéaires à signaux quadratiques

Comme la CNC applique un facteur multiplicateur de x2 ou x4, on choisira un transducteur linéaire dont la période du signal est de 2 ou 4 fois la résolution désirée.

Résolution désirée		P103	P604(8)	Période du signal de réalimentation	Transducteur linéaire FAGOR
P604(4)=0	P604(4)=1				
0.001 mm	0.0001 pouce	1	x2 P604(8)=1	0.002 mm	
			x4 P604(8)=0	0.004 mm	CX, CVX, MX
0.002 mm	0.0002 pouce	2	x2 P604(8)=1	0.004 mm	CX, CVX, MX
			x4 P604(8)=0	0.008 mm	
0.005 mm	0.0005 pouce	5	x2 P604(8)=1	0.010 mm	
			x4 P604(8)=0	0.020 mm	CT, CVT, MT, MVT, FT
0.010 mm	0.0010 pouce	10	x2 P604(8)=1	0.020 mm	CT, CVT, MT, MVT, FT
			x4 P604(8)=0	0.040 mm	

Utilisation de transducteurs linéaires à signaux sinusoïdaux et P622(1) = 1

En plus du facteur multiplicateur x2 ou x4 sélectionné par P604(8), la CNC applique un facteur x5 supplémentaire aux signaux sinusoïdaux. En conséquence, on choisira un transducteur dont la période du signal de réalimentation est de 10 ou 20 fois la résolution désirée.

Si le paramètre P622(1) = 1, il est possible d'obtenir une résolution de 1, 2, 5 et 10 microns ou dix-millièmes de pouce.

Résolution désirée		P103	P604(8)	Période du signal de réalimentation	Transducteur linéaire FAGOR
P604(4)=0	P604(4)=1				
0.001 mm	0.0001 pouce	1	x2 P604(8)=1	0.010 mm	
			x4 P604(8)=0	0.020 mm	CC,CVC,CVS,MC,MVC,MVS
0.002 mm	0.0002 pouce	2	x2 P604(8)=1	0.020 mm	CC,CVC,CVS,MC,MVC,MVS
			x4 P604(8)=0	0.040 mm	
0.005 mm	0.0005 pouce	5	x2 P604(8)=1	0.050 mm	
			x4 P604(8)=0	0.100 mm	FS
0.010 mm	0.0010 pouce	10	x2 P604(8)=1	0.100 mm	FS
			x4 P604(8)=0	0.200 mm	

Utilisation de transducteurs linéaires à signaux sinusoïdaux et P622(1) = 0

En plus du multiplicateur x2 ou x4 sélectionné par P604(8), la CNC applique un facteur x5 supplémentaire aux signaux sinusoïdaux. En conséquence, on choisira un transducteur dont la période du signal de réalimentation est de 10 ou 20 fois la résolution désirée.

Si le paramètre P622(1) = 0, il est possible d'obtenir une résolution de 1, 2, 5 et 10 microns ou dix-millièmes de pouce.

Résolution désirée		P103	P604(8)	Périod du signal de réalimentation	Transducteur linéaire FAGOR
P604(4)=0	P604(4)=1				
0.001 mm	0.0001 pouce	5	x2 P604(8)=1	0.010 mm	
			x4 P604(8)=0	0.020 mm	CC,CVC,CVS,MC,MVC,MVS
0.002 mm	0.0002 pouce	10	x2 P604(8)=1	0.020 mm	CC,CVC,CVS,MC,MVC,MVS
			x4 P604(8)=0	0.040 mm	

P603(8), P603(7), P603(6) Codeur binaire sur axes X, Y, Z

Ce paramètre indique si l'axe correspondant dispose ou non d'un codeur ROTATIF BINAIRE (1024/2048 lignes/tour).

- 0 = Il ne dispose pas d'un codeur rotatif binaire.
- 1 = Il dispose d'un codeur rotatif binaire.

P610(8), P610(7), P610(6) Equivalence du codeur binaire pour axes X, Y, Z

Ce paramètre doit être défini en cas d'utilisation d'un codeur binaire (1024 ou 2048 impulsions) au lieu du codeur à 1000 ou 1250 lignes afin d'obtenir la résolution désirée.

Grâce à ce paramètre, la CNC adapte le comptage des impulsions de codeur comme suit:

- 0 = Elle traite le codeur binaire à 1024 impulsions comme un codeur à 1250 impulsions et le codeur binaire à 2048 impulsions comme un codeur à 2500 impulsions.
- 1 = Elle traite le codeur binaire à 1024 impulsions comme un codeur à 1000 impulsions et le codeur binaire à 2048 impulsions comme un codeur à 2000 impulsions.

Pour calculer la résolution de l'axe (P103, P203, P303), utiliser le nombre équivalent d'impulsions choisi (1000, 1250, 2000, 2500).

5.2 PARAMETRES ASSOCIES AUX SORTIES ANALOGIQUES

La section “Ajustement des axes” du chapitre “Concepts” de ce manuel décrit le mode d’utilisation de ces paramètres.

P117, P217, P317 Tensions analogiques minimales pour axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent les valeurs minimales de tensions analogiques pour les axes.

La valeur est indiquée par un entier entre 1 et 255.

Valeur 1	=	2,5 mV
Valeur 10	=	25,0 mV (10 x 2,5)
Valeur 255	=	637,5 mV (255 x 2,5)

P104, P204, P304 Temporisation entre validation et sortie analogiques pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres indiquent l’application ou non d’une temporisation de 400 ms entre le moment où le signal VALIDATION d’axe est activé et celui où sa tension analogique est émise.

0	=	PAS de temporisation.
1	=	Application de la temporisation.

Ce paramètre est utilisé quand l’axe n’est pas contrôlé en continu (maintenu en position par la CNC) et lorsque, de temps à autre, il est nécessaire de désactiver certains organes tels que le frein de maintien, etc...

P118, P218, P318 Zone “en-position” (bande morte) pour X, Y, Z

Ces paramètres définissent la zone “en-position” (de part et d’autre de la valeur des coordonnées programmées), dans laquelle la CNC considère que l’axe est en position.

Elle est toujours exprimée en microns, quelles que soient les unités de travail utilisées.

Valeurs possibles : 0 à 255 microns.

P105, P205, P305 Contrôle continu des axes X, Y, Z

Ces paramètres déterminent le maintien ou non de l’axe en position par le maintien à “1” (ON) du signal ENABLE (validation) de la CNC quand l’axe a atteint sa position prévue.

1	=	Contrôle continu (signal ENABLE activé quand l’axe est en position).
0	=	Pas de contrôle continu (signal ENABLE désactivé quand l’axe est en position).

5.3 PARAMETRES ASSOCIES AUX LIMITES DES COURSES

La section “Ajustement des axes” du chapitre “Concepts” de ce manuel décrit le mode d’utilisation de ces paramètres.

P107, P207, P307 Limite de course positive pour axes X, Y, Z

P108, P208, P308 Limite de course négative pour axes X, Y, Z

Ces paramètres fixent les limites de course positive et négative pour les axes. Ces distances sont données par rapport au zéro de référence machine (origine).

Valeurs possibles: $\pm 8388,607$ mm .
 $\pm 330,2599$ pouces

Si la même valeur (0 par exemple) est affectée aux deux limites, la CNC interdit le déplacement des axes.

En mode JOG et pour des raisons de sécurité, il est possible de déplacer l’axe jusqu’à 100 microns seulement des limites de course définies par ces paramètres.

Page 6	Chapitre: 5 PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	Section: ASSOCIESAUXLIMITESDES COURSES
------------------	--	--

5.4 PARAMETRES ASSOCIES A LA VITESSE D'AVANCE

P110, P210, P310 Vitesse d'avance programmable maximum pour X, Y, Z

Ces paramètres définissent la vitesse d'avance programmable maximum F0 pour les axes.

Valeurs possibles: 1 à 65535 mm/minute (degrés/minute)
1 à 25800 0,1 pouce/minute

P111, P211, P311 Vitesse d'avance G00 pour X, Y, Z

Ces paramètres définissent la vitesse de positionnement en rapide (G00).

Valeurs possibles: 1 à 65535 mm/minute (degrés/minute)
1 à 25800 0,1 pouce/minute

P279 Vitesse d'avance maximum F pour les interpolations circulaires

Ce paramètre définit la vitesse d'avance maximum en interpolation circulaire. Cette valeur dépend du rayon d'arc comme suit:

$$F \text{ maximum} = \frac{P279 \times \text{rayon}}{0,085}$$

La valeur est indiquée par un entier de 0 à 255. Si la valeur est de "0", aucune limitation de vitesse d'avance n'est appliquée.

Exemple:

Si P279 = 17, la vitesse d'avance sur un arc de 15 mm de rayon est limitée à 3000 mm/mn.

Si un rayon de 100 mm est programmé, la vitesse d'avance maximum pour cet arc sera de:

$$F \text{ maximum} = \frac{P279 \times \text{rayon}}{0,085} = \frac{17 \times 100}{0,085} = 20000 \text{ mm/mn}$$

P708 Correction de vitesse d'avance quand la tension analogique atteint 10V

Ce paramètre indique la correction de vitesse d'avance (%) que la CNC applique quand la tension analogique d'un axe atteint 10 V.

La valeur est donnée par un entier compris entre 0 et 128.

Valeur 0 = Pas de correction
Valeur 32 = 25%
Valeur 64 = 50%
Valeur 128 = 100%

Ce paramètre oblige la CNC à "attendre" le "rattrapage" de l'axe afin de réduire sa tension analogique, ce qui empêche l'émission de l'erreur de poursuite correspondante.

Chapitre: 5 PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	Section: ASSOCIESALA VITESSE D'AVANCE	Page 7
--	---	------------------

P714 Erreur si la vitesse d'avance réelle de l'axe n'est pas comprise entre 50% et 200% de la valeur de F programmée

Ce paramètre spécifie si la CNC vérifie ou non que la vitesse d'avance réelle de l'axe est comprise entre 50% et 200% de la valeur de F programmée.

Une durée est affectée à ce paramètre, pendant laquelle la vitesse d'avance de l'axe peut se situer en-dehors de la plage 50% - 200%.

Cette valeur est exprimée par un entier compris entre 0 et 255.

Valeur 0 = La vitesse d'avance réelle n'est pas contrôlée dans ce sens
Valeur 1 = 10 ms
Valeur 10 = 100 ms
Valeur 255 = 2550 ms

P615(6) Vitesse d'avance en pouces/minute

Ce paramètre est utilisé quand la machine travaille en pouces (G70).

Il indique si les unités de vitesse d'avance de l'axe sont en pouces/minute ou en 0,1 pouce/minute.

0 = Valeur en 0,1 pouce/minute (exemple: F10 = 1 pouce/mn)
1 = Valeur en pouce/minute (exemple: F10 = 10 pouces/mn)

5.5 PARAMETRES ASSOCIES AU CONTROLE DES AXES

La section “Ajustement du gain” du chapitre “Concepts” de ce manuel décrit le mode d’utilisation de ces paramètres.

P114, P214, P314 Gain proportionnel K1 pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent la sortie analogique pour 1 micron d’erreur de poursuite.

La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255, de telle sorte qu’une valeur de 64 corresponde à une tension analogique de 2,5 mV.

$$\text{Tension analog. (mV)} = K1 \times \text{erreur de poursuite (micron)} \times \frac{2,5 \text{ mV}}{64}$$

P115, P215, P315 Point critique de gain pour axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent l’erreur de poursuite à partir de laquelle le gain proportionnel K2 prend la relève et où K1 n’est plus appliqué.

Il est recommandé de fixer ces paramètres à une valeur légèrement supérieure à l’erreur de poursuite correspondant à la vitesse d’avance d’usinage maximum F0.

Plage de valeurs: 1 à 32766 microns
1 à 12900 dix-millièmes de pouce (= 1,29 pouce)

P116, P216, P316 Gain proportionnel K2 pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent la sortie analogique pour 1 micron d’erreur de poursuite à partir de l’application du point critique de gain.

La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255, de telle sorte qu’une valeur de 64 corresponde à une tension analogique de 2,5 mV.

$$\text{Sortie analog.} = (K1 \times Ep) + [K2 \times (\text{erreur de poursuite} - Ep)]$$

Ep est la valeur du point critique de gain.

Il est recommandé de fixer ces paramètres à une valeur comprise entre 50% et 70% de K1 afin d’éviter tout passage brutal de K1 à K2 ou entre les vitesses d’avance d’usinage et le positionnement en rapide (G00).

On se reportera aux sections sur le “réglage du gain proportionnel” dans le chapitre traitant de “L’INTERFACE MACHINE ET ALIMENTATION”.

Chapitre: 5 PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AUX AXES	Section: ASSOCIES AU CONTROLE DES AXES	Page 9
--	--	------------------

P611(8) Application systématique du gain proportionnel K2 à G00 et F00 à partir d'un point critique de gain de 256 microns

Ce paramètre permet de décider si le point critique de gain à appliquer est défini par l'utilisateur ou fixé à 256 microns.

0 = Point critique de gain défini par l'utilisateur

1 = Point critique de gain fixé à 256 microns

P726 Retour à la position programmée des axes sans contrôle continu

Ce paramètre détermine le comportement de la CNC en ce qui concerne les axes non contrôlés en permanence dès qu'ils ont atteint la position programmée.

Un entier compris entre 0 et 255 est affecté à ce paramètre.

Dès que la position programmée est atteinte, l'axe est "libre" puisque son signal de validation disparaît et il n'est plus contrôlé par la CNC. Toutefois, selon la valeur affectée à ce paramètre, la CNC se comporte comme suit:

P276 = 0

Si l'axe est décalé de la position d'une distance supérieure à 16 fois la valeur "en-position" (P118, P218, P318), la CNC émet le message d'erreur de poursuite correspondant.

P726 = différent de "0"

Si l'axe est décalé de la position d'une distance supérieure à "P726"/2 fois la valeur "en-position" (P118, P218, P318), la CNC active le signal correspondant pour permettre de "récupérer" la distance de décalage.

5.6 PARAMETRES ASSOCIES AU ZERO DE REFERENCE MACHINE

La section "Systèmes de référence" du chapitre "Concepts" de ce manuel décrit le mode d'utilisation de ces paramètres.

P119, P219, P319 Coordonnées du zéro de référence machine pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent la distance entre ce point et le zéro de référence machine.

Valeurs possibles: $\pm 8388,607$ mm
 $\pm 330,2599$ pouces


P623(8), P623(7), P623(6) Sens de recherche de l'origine pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent le sens du déplacement de l'axe pendant la recherche de la référence machine.

0 = Sens positif
1 = Sens négatif

P600(8), P600(7), P600(6) Type d'impulsion de référence machine pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent le type d'impulsion de référence (impulsion de marquage Io) de l'organe de réalimentation utilisé.

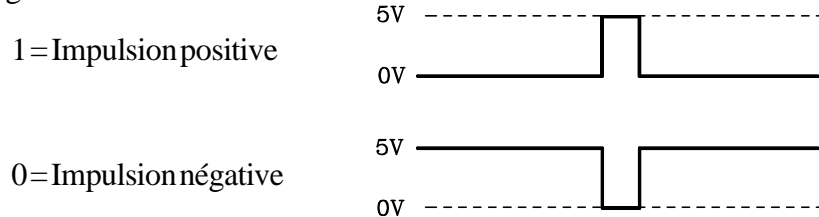

Les impulsions de marquage des transducteurs linéaires FAGOR sont négatives (paramètre = 0), tandis que les codeurs rotatifs FAGOR sont à impulsions positives (paramètre = 1) par tour.

P602(4), P602(3), P602(2) Contact d'origine pour axes X, Y, Z

Ces paramètres indiquent si un contact d'origine sera ou non utilisé pour la recherche de l'origine des axes.

0 = Oui, l'axe comporte un contact d'origine
1 = Non, l'axe ne comporte pas de contact d'origine

P112, P212, P312 1^{ère} vitesse d'avance en recherche d'origine pour les axes X, Y, Z
P810, P811, P812 2^{ème} vitesse d'avance en recherche d'origine pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent les vitesses d'avance utilisées pendant la recherche d'origine.

L'axe se déplacera à la première vitesse d'avance jusqu'à la frappe du contact d'origine, puis à la seconde jusqu'à ce que l'impulsion de marquage soit rencontrée sur l'organe de réalimentation.

Valeurs possibles: 1 à 65535 mm/minute
1 à 25800 0,1pouce/minute

Lorsque la seconde vitesse d'avance est fixée à "0", l'axe se déplace à 100 mm/mn (environ 4 pouces/mn).

P611(2) Recherche d'origine obligatoire à la mise sous tension

Ce paramètre spécifie si une recherche d'origine doit ou non être exécutée sur tous les axes après la mise sous tension de la CNC.

0 = Recherche obligatoire
1 = Recherche non obligatoire

Quand ce paramètre est à "1", la CNC émet le message d'erreur correspondant en cas de tentative d'exécution d'un programme pièce en mode AUTOMATIQUE, BLOC A BLOC ou APPRENTISSAGE.

P804 Vitesse d'avance en JOG avant mise au point de référence (origine) des axes de la machine

Ce paramètre est utilisé quand "P611(2) = 1", ce qui rend obligatoire le retour de tous les axes à l'origine après la mise sous tension de la machine.

Il indique la vitesse d'avance à appliquer lors du déplacement des axes au moyen des touches JOG et des manivelles si les axes n'ont pas encore été référencés (origine).

Valeurs possibles: 1 à 65535 mm/minute
1 à 25800 0,1pouce/minute

P606(4) La recherche de l'origine génère M30

Ce paramètre indique si la CNC génère M30 automatiquement lors de l'exécution de la fonction recherche de l'origine des axes.

0 = M30 n'est **PAS** généré
1 = M30 est généré

5.7 PARAMETRES D'ACCELERATION/DECELERATION DES AXES

La section "Ajustement du gain" du chapitre "Concepts" de ce manuel décrit le mode d'utilisation de ces paramètres.


5.7.1 ACCELERATION/DECELERATION LINEAIRES

Ce type d'accélération/décélération s'applique principalement aux déplacements en G00 et F00, mais également aux déplacements en G01.

P721, P722, P723 Contrôle d'accélération/décélération d'axe X, Y Z

Pour éviter les démarrages et freinages brutaux de la machine, des pentes d'accélération et de décélération peuvent être définies.

Ces paramètres définissent le temps nécessaire à chaque axe pour atteindre la vitesse d'avance de positionnement (paramètres machine P111, P211, P311) en accélération. Cette durée d'accélération sera égale à la durée de décélération.

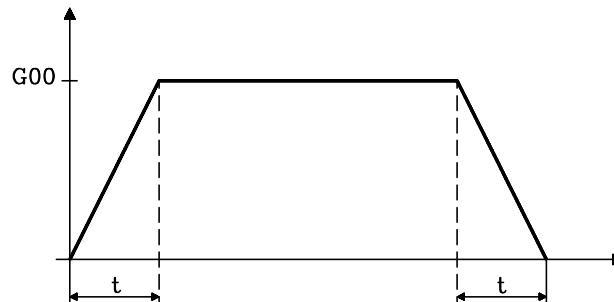

La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255.

Valeur 0 =	Pas de contrôle d'accélération/décélération
Valeur 1 =	0,020 seconde
Valeur 10 =	0,200 seconde (10 x 0,02)
Valeur 255 =	5,100 secondes (255 x 0,02)

Pendant une interpolation linéaire G01 à F0, la CNC applique les durées d'accélération/décélération les plus longues affectées aux axes concernés par le déplacement.

Nota: Aucune accélération/décélération n'est appliquée aux interpolations circulaires (G02, G03)

P613(7) Accélération/décélération dans toutes les interpolations linéaires (G01)

Ce paramètre indique si les pentes d'accélération/décélération (P721, P722, P723) doivent être appliquées à toutes les interpolations linéaire ou seulement lorsqu'elles sont exécutées à la vitesse d'avance maximum définie par les paramètres machine P110, P201, P310.

- 0 = Accélération/décélération appliquée seulement aux interpolations linéaires à la vitesse d'avance maximum.
- 1 = Accélération/décélération appliquée à **toutes** les interpolations (quelle que soit la vitesse d'avance).

Chapitre: 5 PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	Section: ACCELERATION DECELERATION	Page 13
--	--	------------

P620(2) Accélération/décélération en G05 (arrondi aux angles)

Ce paramètre indique si les pentes d'accélération/décélération sont appliquées ou non aux blocs dans lesquels G05 est actif (arrondi aux angles)

- 0 = Application des pentes d'accélération/décélération
- 1 = **Pas** d'application des pentes d'accélération/décélération

5.7.2 ACCELERATION/DECELERATION EN CLOCHE

Ce type d'accélération/décélération peut s'appliquer à tous les types de déplacements, G00, G01, G02, etc... et pour tout type de vitesse d'avance.

P624(8) Accélération/décélération en cloche

Ce paramètre est utilisé avec les machines grande vitesse.

Les pentes d'accélération/décélération sont appliquées à tous les types de déplacement: rapide, interpolation linéaire, arcs, etc...

- 0 = Non. Ce type d'acc./déc. n'est pas appliqué.
- 1 = Oui. Ce type d'acc./déc. est appliqué.


Ce paramètre annule les autres paramètres d'accélération/décélération: P721, P722, P723, P724, P728 et P613(7).

On notera que les pentes d'accélération/décélération définies par ce paramètre et par P744 sont communes à tous les axes.

P744 Durée de la pente d'accélération/décélération en cloche

Ce paramètre est utilisé quand le paramètre machine "P624(8)=1"

Il définit le temps nécessaire pour que l'axe atteigne la vitesse d'avance sélectionnée (en accélération). Cette durée est la même que pour la phase de décélération et elle est commune à tous les axes de la machine.

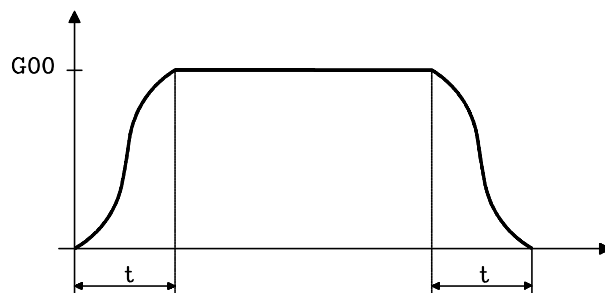

La valeur est donnée par un entier compris entre 0 et 255.


- Valeur 0 = Pas d'acc./déc. commune à tous les axes.
- Valeur 1 = 0,010 seconde
- Valeur 10 = 0,100 seconde (10 x 0,01)
- Valeur 255 = 2,550 secondes (255 x 0,01)

5.7.3 GAIN D'AVANCE PAR ANTICIPATION

P732, P733, P734 Gain d'avance par anticipation pour axes X, Y, Z

Avec le gain d'avance par anticipation, qui est proportionnel à la vitesse d'avance, il est possible d'améliorer la boucle de positionnement, ce qui réduit la valeur de l'erreur de poursuite. **Son utilisation n'est toutefois pas recommandée quand les pentes d'accélération/décélération ne sont pas utilisées.**

Ces paramètres définissent le pourcentage de tension analogique dû à la vitesse d'avance programmée. La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255.

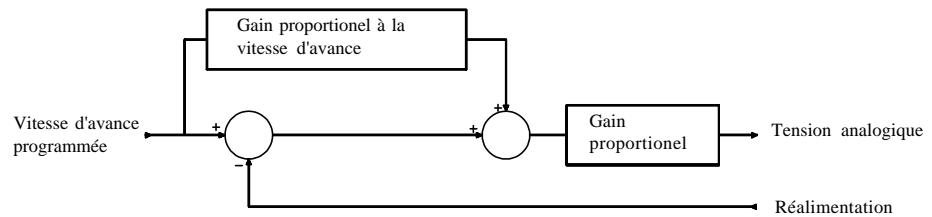

La valeur qui sera ajoutée à l'erreur de poursuite est $(K_f \times F/6)$, où F est la vitesse d'avance programmée et K_f est:

- * La valeur de ce paramètre en cas d'accélération/décélération linéaire.
Exemple : pour l'axe X: " $K_f = P732$ ".
- * Un huitième de la valeur affectée à ce paramètre dans le cas d'une accélération/décélération en cloche.
Exemple : pour l'axe X: " $K_f = P732/8$ ".

La CNC appliquera le gain proportionnel (K_1 et K_2) à la valeur résultant de l'addition de l'erreur de poursuite et de la valeur sélectionnée au moyen du gain d'avance par anticipation.

Quand la valeur donnée par cette addition est inférieure à la valeur affectée au point critique de gain, la CNC applique la formule suivante:

$$\text{Tension analogique} = K_1 \times [\text{Erreur de poursuite} + (K_f \times F/6)]$$

Quand la valeur donnée par cette addition est supérieure à la valeur affectée au point critique, la tension analogique est égale à:

$$(K_1 \times E_p) + \{K_2 \times [\text{Erreur de poursuite} + (K_f \times F/6) - E_p]\}$$

Où " E_p " est la valeur du point critique de gain affectée au paramètre correspondant.

5.8 PARAMETRES ASSOCIES A LA VIS-MERE

Cette CNC permet de compenser les erreurs de vis ainsi que son jeu lors de l'inversion du sens de déplacement.

5.8.1 JEU DE LA VIS

P109, P209, P309 Compensation du jeu pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres indiquent la valeur du jeu de la vis-mère. En cas d'emploi de transducteurs linéaires (règles), le paramètre correspondant doit être mis à "0".

Le jeu est indiqué en microns, quelles que soient les unités utilisées.

Valeurs possibles : 0 à 255 microns.

P624(1), P624(2), P624(3) Signe du jeu pour les axes X, Y, Z

Ces paramètres définissent le signe de la valeur de compensation de jeu indiquée par les paramètres P109, P209, P309.

0 = Positif.
1 = Négatif.

P113, P213, P313 Impulsion analogique supplémentaire pour axes X, Y, Z

Il s'agit de l'impulsion analogique supplémentaire de compensation du jeu de la vis lors de l'inversion du sens du déplacement.

La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255.

Valeur 0 = Pas d'impulsion analogique supplémentaire.
Valeur 1 = 2,5 mV.
Valeur 10 = 25,0 mV (10 x 2,5).
Valeur 255 = 637,5 mV (255 x 2,5).

A chaque inversion du sens de déplacement de l'axe, la CNC appliquera la tension analogique correspondante à cet axe, plus l'impulsion analogique supplémentaire indiquée dans ce paramètre pendant 40 ms.

Lorsque le dispositif de réalimentation est un codeur rotatif, ce paramètre doit être mis à "0".

5.8.2 ERREUR DE LA VIS

Chaque axe dispose d'une table de compensation de vis à 30 points.

Pour chaque point, la position de l'axe et la valeur de l'erreur à ce point doivent être définies.

Pour accéder à ces tables, frapper les touches suivantes:

[AUX]	(FONCTIONS SPECIALES)
[5]	(MODES AUXILIAIRES)
[1]	(MODES SPECIAUX)
[0] [1] [0] [1]	(CODE D'ACCES)
[3]	(COMPENSATION D'ERREUR DE VIS)

L'opérateur peut visualiser les pages précédentes ou suivantes au moyen des touches à flèche vers le haut et le bas.

Pour visualiser un paramètre donné, entrer son numéro et frapper [RECALL]. La CNC affiche la page correspondant à ce paramètre.

Pour effacer la table en mettant tous les paramètres à "0", frapper les touches [F], [S], [P] [ENTER].

Chaque paire de paramètres de cette table représente:

Paramètre pair Position du point d'erreur sur la vis. Elle porte le nom de Zéro de Référence Machine (origine)

Plage de valeurs: ± 8388,607 mm
 ± 330,2599 pouces

Paramètre impair Valeur de l'erreur de vis à ce point

Plage de valeurs: ± 32,766 mm
 ± 1,2900 pouces

Lors de la définition des points de compensation dans la table, on respectera les règles suivantes:

- * Les paramètres pairs sont ordonnés selon leur position sur l'axe. La première paire (P0 ou P60) doit être définie pour le point le plus négatif (le moins positif) de l'axe à compenser.
- * Si la totalité des 30 points n'est pas nécessaire, les points inutilisés sont mis à "0".
- * En ce qui concerne les points hors de la zone de compensation, la CNC appliquera la compensation fixée pour le point le plus proche.
- * Le Zéro Référence Machine (origine) doit être défini avec une erreur nulle.
- * La différence maximum entre les valeurs d'erreur de deux points de compensation consécutifs doit être de ± 0,127 mm (± 0,0050 pouce).
- * La pente du graphique d'erreur entre deux points consécutifs ne doit pas dépasser 3%.

Chapitre: 5	Section:	Page
PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	ASSOCIESALA VIS-MERE	17

Exemples: Si la distance entre deux points consécutifs est de 3 mm, la différence maximum entre leurs valeurs d'erreur respectives peut atteindre 0,090 mm.
 Si la différence d'erreurs entre deux points consécutifs est maximale (0,127 mm), la distance qui les sépare ne doit pas être inférieure à 4,233 mm.


Pour EDITER un paramètre, frapper son numéro, [=], entrer la valeur désirée et frapper [ENTER] pour introduire cette valeur dans la table.

Ne pas oublier de frapper [RESET] ou de mettre la CNC hors tension, puis de nouveau sous tension dès que les paramètres machine ont été définis afin qu'elle prenne les nouvelles valeurs en compte.

Exemple de programmation:

Une vis selon l'axe X doit être compensée d'après le graphique ci-dessous dans la partie comprise entre X-20 et X160:

ERREUR DE VIS

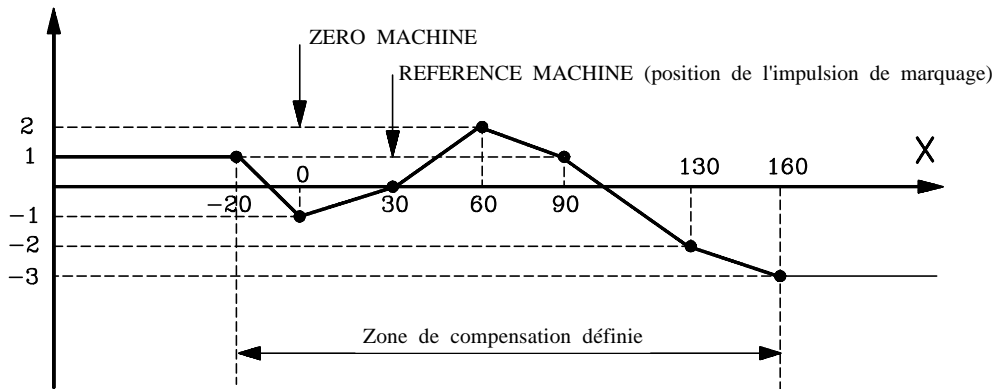

Etant donné que le **point** de référence de la machine a une valeur X30 (c'est-à-dire qu'il se situe à 30 mm du **Zéro** Référence Machine), les paramètres de compensation d'erreur de vis seront:

P000 = X -20.000	P001 = X 0.001
P002 = X 0.000	P003 = X -0.001
P004 = X 30.000	P005 = X 0.000
P006 = X 60.000	P007 = X 0.002
P008 = X 90.000	P009 = X 0.001
P010 = X 130.000	P011 = X -0.002
P012 = X 160.000	P013 = X -0.003
P014 = X 0.000	P015 = X 0.000
P016 = X 0.000	P017 = X 0.000
" "	" "
" "	" "
P056 = X 0.000	P057 = X 0.000
P058 = X 0.000	P059 = X 0.000

P606(8), P606(7), P606(6) Compensation d'erreur de vis pour X, Y, Z

Ces paramètres indiquent si la CNC doit ou non appliquer l'erreur de compensation de vis à l'axe correspondant.

0 = Compensation d'erreur de vis **NON** appliquée.

1 = Compensation d'erreur de vis **appliquée**.

5.9 PARAMETRES MACHINE SPECIAUX

P609(1) Courses de la machine de plus de 8388,607 mm (330,2599 pouces)

On ne définira ce paramètre que pour les machines dont la course d'un ou plusieurs axes dépasse **8388,607 mm (330,2599 pouces)**.

Ce paramètre **affecte les deux axes**, même si la course étendue ne concerne pas l'un de ces axes.

Valeurs possibles:

- 0 = Machine avec course d'axe **normale ne dépassant pas** 8388,607 mm (330,2599 pouces).
- 1 = Machine avec course d'axe **étendue dépassant** 8388,607 mm (330,2599 pouces).

Si ce paramètre est mis à "1", on tiendra compte des points suivants:

- * La résolution d'affichage minimum pour les 2 axes sera maintenant de: 0,01 mm ou 0,001 pouce.
- * Le format de programmation sera de $\pm 5,2$ en mm et $\pm 4,3$ en pouces.
- * La distance minimum de déplacement sera: $\pm 0,01$ mm et $\pm 0,001$ pouce.
- * La distance maximum de déplacement sera de: $\pm 83886,07$ mm et $\pm 3302,599$ pouces.
- * Le format de la table d'outils sera affecté de la même façon:
 - R, L $\pm 4,2$ en mm ou $\pm 3,3$ en pouces. Valeur minimum: $\pm 0,01$ mm et $\pm 0,001$ pouce. Valeur maximum: $\pm 9999,99$ mm et $\pm 393,699$ pouces.
 - I, K $\pm 3,2$ en mm ou $\pm 2,3$ en pouces. Valeur minimum: $\pm 0,01$ mm et $\pm 0,001$ pouce. Valeur maximum: $\pm 327,66$ mm et $\pm 12,900$ pouces.
- * Les valeurs en nombres entiers affectées aux paramètres machine P103, P203 et P303 pour la résolution des axes prendront les nouvelles unités suivantes:
 - 1 = résolution de 0,01 mm ou 0,001 pouce
 - 2 = résolution de 0,02 mm ou 0,002 pouce
 - 5 = résolution de 0,05 mm ou 0,005 pouce
 - 10 = résolution de 0,10 mm ou 0,010 pouce
- * Pour calculer K1 et K2 et le gain d'avance par anticipation, l'erreur de poursuite est maintenant exprimée en 1/100 mm (et non en microns) et en 1/1000 pouce (au lieu de 1/10000 pouce comme précédemment).

L'erreur maximum de poursuite admise est maintenant: 320 mm.

Ceci veut dire que les gains K1 et K2 (paramètres P114, P214, P314, P116, P216, P316) doivent être indiqués en "mV/0,01 mm (mV/0,001 pouce).

- * Les paramètres machine P115, P215 et P315 pour le point critique de gain sont maintenant exprimés en 1/100 mm (et non en microns) et en 1/1000 pouce (au lieu de 1/10000 pouce comme précédemment).

Page 20	Chapitre: 5 PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	Section: SPECIAUX
-------------------	--	-----------------------------

- * Les paramètres machine P109, P209, P309 (jeu de la vis) et P118, P218, P318 (zone de “en-position) seront également indiqués en 1/100 mm et en 1/1000 pouce.

P118 = 100 indique une zone “en-position” de 1 mm (ou 0,1 pouce) pour l’axe X.

- * Les paramètres machine P112, P212, P312, P810, P811, P812 (vitesse d’avance de retour à l’origine) et P801 (approche unidirectionnelle) seront également exprimés en 1/100 mm et en 1/1000 pouce.

P112 = 10000 affecte une vitesse d’avance de 100 m/mn.

Exemples de calcul de résolution avec P609(1) = 1:

Exemple 1: Résolution en “mm” avec codeur à signaux quadratiques

On veut obtenir une résolution de 0,01 mm avec un codeur quadratique monté sur l’axe X dont la vis a un pas de 5 mm/tour.

Comme le multiplicateur appliqué par la CNC peut être de x2 ou x4 (selon le réglage du paramètre machine), le nombre d’impulsions du codeur sera de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{\text{Multiplicateur} \times \text{Résolution}}$$

Pour un facteur x4:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{5 \text{ mm}}{4 \times 0,01 \text{ mm}} = 125 \text{ impulsions/tour}$$

P103 = 1 P604(4) = 0 P106 = 0 P604(8) = 0

Pour un facteur x2:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{5 \text{ mm}}{2 \times 0,01 \text{ mm}} = 250 \text{ impulsions/tour}$$

P103 = 1 P604(4) = 0 P106 = 0 P604(8) = 1

Exemple 2: Résolution en “pouces” avec codeur à signaux quadratiques

On veut obtenir une résolution de 0,001 pouce avec un codeur quadratique monté sur l’axe X dont la vis a un pas de 4 (4 tours par pouce, ou 0,25 pouce/tour).

Comme la CNC applique toujours un multiplicateur de x2 ou x4 (sélectionné par le paramètre machine), le nombre d’impulsions du codeur nécessaire (impulsions/tour) dans chaque cas sera de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{\text{Multiplicateur} \times \text{Résolution}}$$

Avec un facteur x4:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{0,25}{4 \times 0,001} = 62,5^* \text{ impulsions/tour}$$

*** Un réducteur est nécessaire pour obtenir cette valeur/tour**

P103 = 1 P604(4) = 1 P106 = 0 P604(8) = 1

Avec un facteur x2:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{0,25}{2 \times 0,001} = 125 \text{ impulsions/tour}$$

P103 = 1 P604(4) = 1 P106 = 0 P604(8) = 1

Chapitre: 5 PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	Section: SPECIAUX	Page 21
--	-----------------------------	-------------------

P617(6) Résolution d'axe de 0,0001 mm (1/10 micron) ou de 0,00001 pouce (10 millièmes)

On ne définira ce paramètre que pour les machines dont un ou plusieurs axes exigent ce type de résolution.

Ce paramètre **affecte les deux axes**, même si ce type de résolution ne concerne pas l'un de ces axes.

Valeurs possibles:

- 0 = Machine avec axes **normaux** à résolution minimum de 0,001 mm ou 0,0001 pouce.
- 1 = Machine à résolution **spéciale** de 0,0001 mm ou 0,00001 pouce.

Si ce paramètre est mis à "1", on tiendra compte des points suivants:

- * Le format de programmation sera de $\pm 3,4$ en mm et $\pm 2,5$ en pouces.
- * La distance minimum de déplacement sera: $\pm 0,0001$ mm et $\pm 0,00001$ pouce.
- * La distance maximum de déplacement sera de: $\pm 838,8607$ mm et $\pm 33,02599$ pouces.
- * Le format de la table d'outils sera affecté de la même façon:

R, L $\pm 2,4$ en mm ou $\pm 1,5$ en pouces. Valeur minimum: $\pm 0,0001$ mm et $\pm 0,00001$ pouce. Valeur maximum: $\pm 99,9999$ mm et $\pm 3,93699$ pouces.

I, K $\pm 1,4$ en mm et $\pm 0,5$ en pouces. Valeur minimum: $\pm 0,0001$ mm et $\pm 0,00001$ pouce. Valeur maximum: $\pm 3,2766$ mm et $\pm 0,1900$ pouces.

- * Les valeurs en nombres entiers affectées aux paramètres machine P103, P203 et P303 pour la résolution des axes prendront les nouvelles unités suivantes:

- 1 = résolution de 0,0001 mm ou 0,00001 pouce
- 2 = résolution de 0,0002 mm ou 0,00002 pouce
- 5 = résolution de 0,0005 mm ou 0,00005 pouce
- 10 = résolution de 0,0010 mm ou 0,00010 pouce

- * Pour calculer K1 et K2 et le gain d'avance par anticipation, l'erreur de poursuite est maintenant exprimée en 1/10000 mm (et non en microns) et en 1/100000 pouce (au lieu de 1/10000 pouce comme précédemment). L'erreur maximum de poursuite admise est maintenant de: 3,20 mm.

Ceci veut dire que les gains K1 et K2 (paramètres P114, P214, P314, P116, P216, P316) doivent être indiqués en "mV/0,0001 mm (mV/0,00001 pouce).

- * Les paramètres machine "P115, P215 et P315" pour le point critique de gain sont maintenant exprimés en 1/10000 mm (et non en microns) et en 1/100000 pouce (au lieu de 1/10000 pouce comme précédemment).
- * Les paramètres machine "P109, P209, P309" (jeu de la vis) et P118, P218, P318 (fenêtre d'arrêt) seront également indiqués en 1/10000 mm et en 1/100000 pouce.

P118 = 100 Assigne une fenêtre d'arrêt à l'axe X de 0.0100 mm.

Page 22	Chapitre: 5 PARAMETRESMACHINEASSOCIESAUXAXES	Section: SPECIAUX
------------	---	----------------------

* Les paramètres machine P112, P212, P312, P810, P811, P812 (vitesse d'avance de retour à l'origine) et P801 (approche unidirectionnelle) seront également exprimés en 1/10000 mm et en 1/100000 pouce.

P112 = 10000 affecte une vitesse d'avance de 1 m/mn.

Exemples de calcul de résolution avec P617(6) = 1:

Exemple 1: Résolution en "mm" avec codeur à signaux quadratiques

On veut obtenir une résolution de 0,0001 mm avec un codeur quadratique monté sur l'axe X dont la vis a un pas de 5 mm/tour.

Comme le multiplicateur appliqué par la CNC peut être de x2 ou x4 (selon le réglage du paramètre machine), le nombre d'impulsions du codeur sera de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{\text{Multiplicateur} \times \text{Résolution}}$$

Pour un facteur x4:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{5 \text{ mm}}{4 \times 0,0001 \text{ mm}} = 12500 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 1 \quad P604(4) = 0 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 0$$

Pour un facteur x2:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{5 \text{ mm}}{2 \times 0,0001 \text{ mm}} = 25000 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 1 \quad P604(4) = 0 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 1$$

Exemple 2: Résolution en "pouces" avec codeur à signaux quadratiques

On veut obtenir une résolution de 0,00001 pouce avec un codeur quadratique monté sur l'axe X dont la vis a un pas de 4 (4 tours par pouce, ou 0,25 pouce/tour).

Comme la CNC applique toujours un multiplicateur de x2 ou x4 (sélectionné par le paramètre machine), le nombre d'impulsions du codeur nécessaire (impulsions/tour) dans chaque cas sera de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{\text{Multiplicateur} \times \text{Résolution}}$$

Avec un facteur x4:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{0,25}{4 \times 0,00001} = 6250 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 1 \quad P604(4) = 1 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 1$$

Avec un facteur x2:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{0,25}{2 \times 0,00001} = 12500 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 1 \quad P604(4) = 1 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 1$$

P908, P909 Zone de collision entre Y, Z

Ces paramètres sont utilisés principalement avec les perceuses d'alésage et les centres d'usinage horizontaux afin de définir les zones éventuelles de collision entre les axes Y et Z.

Chacun d'entre eux indique la valeur de la position où commence la zone de collision.

P908 = Valeur de la position en Y.

P909 = Valeur de la position en Z.

Ces valeurs de position sont absolues et référencées par rapport au zéro machine (origine).

Valeurs possibles= $\pm 8388,607$ mm.
 $\pm 330,2599$ pouces.

Si l'un des axes pénètre dans cette zone, la CNC en interdira l'entrée à l'autre axe.

6. PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA BROCHE

6.1 PARAMETRES ASSOCIES AU CHANGEMENT DE GAMME DE VITESSES DE BROCHE

La section “Changement de gamme de broche” du chapitre “Concepts” de ce manuel indique le mode d’utilisation de ces paramètres.

P7, P8, P9, P10 Vitesse maximum de broche de 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} GAMME

Ces paramètres indiquent la vitesse maximum de broche correspondant à chaque gamme.

Les valeurs sont données en tours/minute et les paramètres acceptent tout entier compris entre 0 et 9999.

La valeur affectée à P7 doit correspondre à la gamme la plus basse, et celle de P10 à la plus élevée. Quand toutes les gammes ne sont pas utilisées, on affectera la gamme la plus basse à P7 et les gammes inutilisées à la valeur de vitesse la plus élevée.

P601(6) Tension analogique résiduelle (S) pendant le changement de gamme de broche

Ce paramètre spécifie si la CNC doit générer une tension analogique résiduelle (S) pendant un changement de gamme.

Valeurs possibles:

0 = Pas de génération de tension analogique résiduelle.

1 = Une tension analogique résiduelle est générée.

P706 Valeur de la tension analogique résiduelle (S)

Ce paramètre indique la valeur de la tension analogique résiduelle (S) lors du changement de gamme de vitesse de broche.

La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255.

Valeur 1 = 2,5 mV.
Valeur 10 = 25,0 mV (10 x 2,5).
Valeur 255 = 637,5 mV (255 x 2,5).

P707 Période d’oscillation pendant un changement de gamme de broche

Ce paramètre indique la période d’oscillation pendant un changement de gamme de vitesse de broche.

La valeur est indiquée par un entier compris entre 0 et 255.

Valeur 0 = Déplacement continu dans un sens.
Valeur 1 = Déplacement continu dans l’autre sens.
Valeur 2 = Période d’oscillation de 20 ms.
Valeur 10 = Période d’oscillation de 100 ms.
Valeur 255 = Période d’oscillation de 2550 ms.

Chapitre: 6 PARAMETRESMACHINEASSOCIESALABROCHE	Section: ASSOCIESAUCHANGEMENT DEGAMME	Page 1
---	---	-----------

6.2 PARAMETRES DES SORTIES ANALOGIQUES DE VITESSE DE BROCHE

La section “Broche” du chapitre “Concepts” de ce manuel indique le mode d’utilisation de ces paramètres.

P601(4) Signe de la sortie analogique de broche

Ce paramètre spécifie le signe de la sortie analogique de broche (S). S’il est correct, il ne doit pas être modifié; dans le cas contraire, on devra le changer.

Valeurs possibles: “0” et “1”.

P610(4) Sortie analogique de broche unipolaire ou bipolaire

Ce paramètre indique le type de sortie analogique de broche.

Si la sortie analogique est BIPOLAIRE, la CNC génère une tension analogique positive (0 à +10V) pour une rotation de la broche dans le sens horaire (M03), et une tension analogique négative (0 à -10V) pour une rotation dans le sens anti-horaire (M04).

Si la sortie analogique est UNIPOLAIRE, la CNC génère une tension analogique positive (0 à +10V) pour une rotation de la broche dans un sens ou dans l’autre.

0 = La sortie doit être BIPOLAIRE.
1 = La sortie doit être UNIPOLAIRE.

Ne pas oublier que le paramètre P601(4) permet de changer le signe de la sortie analogique, et donc le sens de rotation de la broche.

P609(4) Tout changement de vitesse de broche génère un ECHANTILLONNAGE S (S STROBE)

Ce paramètre indique si un S STROBE (impulsion) de 200 ms est délivré ou non sur la broche 3 du connecteur d’E/S 1 chaque fois qu’une nouvelle vitesse de broche est sélectionnée.

0 = Aucun S STROBE n’est généré.
1 = Un S STROBE est généré.

Page 2	Chapitre: 6 PARAMETRESMACHINEASSOCIESALABROCHE	Section: PARAMETRESDESSORTIES ANALOGIQUES
-----------	---	---

6.3 PARAMETRES DES SORTIES DE VITESSES DE BROCHE EN BCD

La section “Broche” du chapitre “Concepts” de ce manuel indique le mode d’utilisation de ces paramètres.

P601(3) Sortie de vitesse de broche en code BCD à 2 chiffres

Ce paramètre indique la présence ou non d’une sortie de vitesse de broche codée BCD à 2 chiffres. Dans la négative, la CNC délivre une tension analogique pour la broche.

0 = **Aucune sortie codée en BCD à 2 chiffres** n’est utilisée pour la vitesse de broche.

1 = Une sortie codée en BCD à 2 chiffres est utilisée pour la vitesse de broche.

Si ce paramètre est mis à “1”, la CNC émet la valeur correspondant à la vitesse de broche programmée par l’intermédiaire des sorties BCD, qui sont les broches 20 à 27 du connecteur d’E/S 1. Elle délivre également une impulsion S STROBE sur la broche 3 du connecteur d’E/S 1.

Le tableau ci-dessous indique le code BCD correspondant aux valeurs de vitesses de broche programmables.

S programmée	S en DCB	S programmée	S en DCB	S programmée	S en DCB	S programmée	S en DCB
0	S 00	25-27	S 48	200-223	S 66	1600-1799	S 84
1	S 20	28-31	S 49	224-249	S 67	1800-1999	S 85
2	S 26	32-35	S 50	250-279	S 68	2000-2239	S 86
3	S 29	36-39	S 51	280-314	S 69	2240-2499	S 87
4	S 32	40-44	S 52	315-354	S 70	2500-2799	S 88
5	S 34	45-49	S 53	355-399	S 71	2800-3149	S 89
6	S 35	50-55	S 54	400-449	S 72	3150-3549	S 90
7	S 36	56-62	S 55	450-499	S 73	3550-3999	S 91
8	S 38	63-70	S 56	500-559	S 74	4000-4499	S 92
9	S 39	71-79	S 57	560-629	S 75	4500-4999	S 93
10-11	S 40	80-89	S 58	630-709	S 76	5000-5599	S 94
12	S 41	90-99	S 59	710-799	S 77	5600-6299	S 95
13	S 42	100-111	S 60	800-899	S 78	6300-7099	S 96
14-15	S 43	112-124	S 61	900-999	S 79	7100-7999	S 97
16-17	S 44	125-139	S 62	1000-1119	S 80	8000-8999	S 98
18-19	S 45	140-159	S 63	1120-1249	S 81	9000-9999	S 99
20-22	S 46	160-179	S 64	1250-1399	S 82		
23-24	S 47	180-199	S 65	1400-1599	S 83		

Si une valeur supérieure à 9999 est programmée, la CNC supposera que la vitesse correspond à 9999.

P601(2) Sortie de vitesse de broche en code BCD à 4 chiffres

Ce paramètre indique la présence ou non d'une sortie de vitesse de broche codée BCD à 4 chiffres. Dans la négative, la CNC délivre une tension analogique pour la broche.

0 = **Aucune sortie codée en BCD à 4 chiffres** n'est utilisée pour la vitesse de broche.

1 = Une sortie codée en BCD à 4 chiffres est utilisée pour la vitesse de broche.

Si ce paramètre est mis à "1", la CNC émet la valeur correspondant à la vitesse de broche programmée par l'intermédiaire des sorties BCD, qui sont les broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.

La CNC délivrera la valeur correspondant à la vitesse de broche S programmée en 2 phases avec une temporisation de 100 ms entre les deux. Elle délivrera également une impulsion S STROBE sur la broche 3 du connecteur d'E/S 1.

Broche	Phase 1	Phase 2
20 21 22 23	Milliers	Dizaines
24 25 26 27	Centaines	Unités

7. CONCEPTS

Attention:



Il est recommandé de sauvegarder les paramètres machine de la CNC sur un périphérique ou un PC afin d'éviter de les perdre par erreur ou en cas de mauvais fonctionnement.

7.1 SYSTEMES DE REALIMENTATION

Les entrées de réalimentation de cette CNC sont les suivantes:

Connecteur A1.

Ce connecteur permet la liaison avec la réalimentation de l'axe X.

Il accepte les signaux sinusoïdaux et quadratiques doubles (différentiels) qui doivent être indiqués correctement par les paramètres machine "P106" et les deux contacts DIP situés sous l'entrée de réalimentation.

Connecteur A2.

Ce connecteur permet la liaison avec la réalimentation de l'axe Y.

Il accepte les signaux sinusoïdaux et quadratiques doubles (différentiels) qui doivent être indiqués correctement par les paramètres machine "P206" et les deux contacts DIP situés sous l'entrée de réalimentation.

Connecteur A3.

Ce connecteur permet la liaison avec la réalimentation de l'axe Z.

Il accepte les signaux sinusoïdaux et quadratiques doubles (différentiels) qui doivent être indiqués correctement par les paramètres machine "P306" et les deux contacts DIP situés sous l'entrée de réalimentation.

Connecteur A4.

Ce connecteur permet le raccordement de la manivelle électronique associée à l'axe Y. Les deux contacts DIP situés sous l'entrée de réalimentation doivent être configurés en conséquence.

Connecteur A5.

Ce connecteur permet le raccordement de la manivelle électronique associée à l'axe Z. Les deux contacts DIP situés sous l'entrée de réalimentation doivent être configurés en conséquence.

Connecteur A6.

Ce connecteur permet le raccordement de la manivelle électronique associée à l'axe Z.

Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: SYSTEMES DE REALIMENTATION	Page 1
--------------------------------	---	------------------

7.1.1 LIMITES DES FREQUENCES DE COMPTAGE

Signaux sinusoïdaux

La fréquence de comptage maximale des signaux de réalimentation sinusoïdaux est de 25 kHz (25.000 impulsions/seconde).

En conséquence, la vitesse d'avance maximum pour chaque axe dépendra de la résolution choisie (paramètres machine "P103, P203, P303") et de la période du signal de réalimentation utilisé.

Exemple 1:

Si une règle à pas de 20 µm est utilisée, la vitesse d'avance maximum d'un axe d'une résolution de 1 µm sera de:

$$20\mu\text{m}/\text{impulsion} \times 25.000 \text{ impulsions/s} = 500 \text{ mm/s} = 30 \text{ m/mn}$$

Signaux quadratiques

La fréquence de comptage maximale des signaux quadratiques différentiels est de 200 kHz (200.000 impulsions/seconde) avec une temporisation de 450 ns entre les fronts A et B (soit un déphasage de $90^\circ \pm 20^\circ$).

En conséquence, la vitesse d'avance maximum sur chaque axe linéaire dépendra de la résolution choisie ((paramètres machine "P103, P203, P303") et de la période du signal de réalimentation utilisé.


En cas d'emploi de règles linéaires FAGOR, la vitesse d'avance maximum est limitée par ses caractéristiques propres à 60 m/mn (2362 pouces/mn).

En cas d'emploi de codeurs rotatifs FAGOR, la limite est fixée par le nombre maximum d'impulsions délivrées par le codeur, qui est de 200 kHz.

Page 2	Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: SYSTEMES DE REALIMENTATION
-----------	-------------------------	---

7.2 DEPLACEMENTS PAR MANIVELLE ELECTRONIQUE

Il est possible d'associer jusqu'à 3 manivelles électroniques aux axes de la CNC (une pour chaque axe X, Y, Z). Elles peuvent être définies par des paramètres machine.

Ces manivelles sont actives dans le mode JOG lorsque le bouton de correction de vitesse d'avance (F.O.S, ou Feedrate Override Switch) du pupitre opérateur est placé dans n'importe quelle position indiquée par le symbole .

Les positions de manivelle possibles sur ce bouton sont 1, 10 et 100, qui indiquent le facteur multiplicateur appliqué aux impulsions délivrées par la manivelle.

De cette façon, les déplacements réels des axes sont donnés par la multiplication du nombre d'impulsions par le facteur choisi.

Les unités correspondent aux unités d'affichage sélectionnées.

Exemple:

Valeur comptée pour la manivelle: 250 impulsions/tour.

Position du bouton	Déplacement par tour
1	0,250 mm ou 0,0250 pouce
10	2,500 mm ou 0,2500 pouce
100	25,000 mm ou 2,5000 pouces

Les connecteurs de réalimentation à utiliser pour chaque axe et chaque manivelle sont les suivants:

A6 pour la manivelle d'axe X
A4 pour la manivelle d'axe Y
A5 pour la manivelle d'axe Z

En cas d'utilisation de la manivelle FAGOR 100P avec sélecteur d'axe, elle doit être raccordée sur le connecteur A6.

7.3 RESOLUTION DES AXES

La CNC dispose d'une série de paramètres machine pour définir la résolution de chaque axe.

La résolution appliquée à chaque axe indique la variation minimum décelable par le système de réalimentation. Elle est indiquée en microns ou en 1/10000 de pouce.

Les paramètres machine utilisés pour définir la résolution des axes sont les suivants:

- | | |
|----------------------------------|--|
| P103, P203, P203 | Ils définissent la résolution de comptage de chaque axe. |
| P604(4), P604(3), P604(2) | Ils définissent les unités de mesure relatives à chaque signal de réalimentation (mm ou pouces). |
| P106, P206, P306 | Ils définissent le type de signal de réalimentation utilisé (sinusoïdal ou quadratique) à chaque axe. |
| P604(8), P604(7), P604(6) | Ils indiquent le multiplicateur (2 ou 4) à appliquer aux signaux de réalimentation de chaque axe. |
| P622(1), P622(2), P622(3) | Ils indiquent le multiplicateur spécial à appliquer aux signaux sinusoïdaux de réalimentation de chaque axe (en plus du multiplicateur normal x5). |

Exemple 1: Résolution en “mm” avec codeur quadratique

On veut obtenir une résolution de 2 µm avec un codeur quadratique monté sur l'axe X dont la vis a un pas de 5 mm/tour.

Comme le multiplicateur appliqué par la CNC peut être de x2 ou x4 (selon le réglage du paramètre machine), le nombre d'impulsions du codeur sera de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{\text{Multiplicateur} \times \text{Résolution}}$$

Pour un facteur x4:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{5000 \mu\text{m}}{4 \times 2 \mu\text{m}} = 625 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 2 \quad P604(4) = 0 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 0$$

Pour un facteur x2:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{5000 \mu\text{m}}{2 \times 2 \mu\text{m}} = 1250 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 2 \quad P604(4) = 0 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 1$$

Si un codeur FAGOR est utilisé, sa fréquence d'émission d'impulsions est limitée à 200 kHz (bien que la CNC admette des impulsions quadratiques de 200 kHz maximum). En conséquence, la vitesse d'avance maximale de cet axe sera de:

En cas d'application d'un multiplicateur de x4:

$$\text{Avance max.} = \frac{200.000 \text{ imp./s.}}{625 \text{ imp./tour}} = \times 5 \text{ mm/tour} = 1600 \text{ mm/s} = 96 \text{ m/mn}$$

En cas d'application d'un multiplicateur de x2:

$$\text{Avance max.} = \frac{200.000 \text{ imp./s.}}{1250 \text{ imp./tour}} = \times 5 \text{ mm/tour} = 800 \text{ mm/s} = 48 \text{ m/mn}$$

Exemple 2: Résolution en “mm” avec codeur sinusoïdal

On veut obtenir une résolution de 2 µm avec un codeur sinusoïdal monté sur l’axe X dont la vis a un pas de 5 mm/tour.

Les choix suivants sont possibles:

P622(1)=0		
P604(8)	Résolution	P103
=1 (x2)	2 microns	10
=0 (x4)	2 microns	10

P622(1)=1		
P604(8)	Résolution	P103
=1 (x2)	2 microns	2
=0 (x4)	2 microns	2

Comme la CNC applique toujours un multiplicateur de x5 aux signaux de réalimentation sinusoïdaux, il sera nécessaire d’utiliser un codeur de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{5 \times \text{Multiplicateur} \times \text{Résolution}}$$

Pour P604(8) = 1 (x2)

$$\text{Nb d'impulsions} = \frac{5000 \text{ µm/tour}}{5 \times 2 \times 2 \text{ µm/imp.}} = 250 \text{ impulsions/tour}$$

En conséquence:

Si P622(1)=0 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=1 P103=10
Si P622(1)=1 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=1 P103=2

Pour P604(8) = 0 (x4)

$$\text{Nb d'impulsions} = \frac{5000 \text{ µm/tour}}{5 \times 4 \times 2 \text{ µm/imp.}} = 125 \text{ impulsions/tour}$$

En conséquence:

Si P622(1)=0 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=0 P103=5
Si P622(1)=1 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=0 P103=2

Même en cas de choix d’un codeur FAGOR qui délivre des sorties jusqu’à 200 kHz, la fréquence réelle utilisable est cette fois limitée par la CNC à 25 kHz pour les signaux sinusoïdaux. En conséquence, la vitesse d’avance maximale pour cet exemple sera de:

30 m/mn pour un codeur 250 impulsions/tour et 60 m/mn pour un codeur de 125 impulsions/tour.

Exemple 3: Résolution en “mm” avec règle linéaire quadratique

Etant donné que la CNC applique un multiplicateur de x2 ou x4 (fixé par paramètre machine), on choisira une règle linéaire dont le pas sera égal à 2 ou 4 fois la résolution désirée.

Dans le cas de l'utilisation de transducteurs linéaires (règles) d'un pas de 20 µm, on pourra obtenir des résolutions de 5 µm (20/4) et 10 µm (20/2).

Ainsi

Pas de règle	P103	P604(4)	P106	P604(8)
20 µm	5	0	0	0
20 µm	10	0	0	1

Comme la fréquence de comptage de la CNC est limitée à 200 kHz pour les signaux quadratiques, la vitesse d'avance maximale possible avec une règle d'un pas de 20 µm est de:

$$\text{Avance max.} = 20 \text{ µm/imp.} \times 200.000 \text{ imp./s} = 4000 \text{ mm/s} = \mathbf{240 \text{ m/mn}}$$

Toutefois, si une règle FAGOR est utilisée, la vitesse d'avance maximale est limitée (par les règles) à 60 m/mn (2362 pouces/mn).

Exemple 4: Résolution en “mm” avec règle linéaire sinusoïdale

Utilisation d'une règle linéaire sinusoïdale d'un pas de 20 µm et d'une résolution de 1 µm.

Les choix suivants sont possibles:

P622(1)=0		
P604(8)	Résolution	P103
=0 (x4)	1 micron	5
P622(1)=1		
P604(8)	Résolution	P103
=0 (x4)	1 micron	1

En conséquence:

$$\text{Si } P622(1)=0 \implies P604(4)=0 \quad P106=1 \quad P604(8)=0 \quad P103=5$$

$$\text{Si } P622(1)=1 \implies P604(4)=0 \quad P106=1 \quad P604(8)=0 \quad P103=1$$

La fréquence de comptage de la CNC est limitée à 25 kHz (30 m/mn) dans le cas de signaux sinusoïdaux.

Toutefois, si une règle FAGOR est utilisée, la vitesse d'avance maximale est limitée (par les règles) à 60 m/mn (2362 poucew/mn).

Exemple 5: Résolution en “pouces” avec codeur quadratique

On désire obtenir une résolution de 0,0001 pouce avec un codeur quadratique monté sur l'axe X à vis mère à pas de 4 (4 tours par pouce ou 0,25 pouce par tour).

Etant donné que la CNC applique toujours un multiplicateur de x2 ou x4 (fixé par paramètre machine), la valeur devant être comptée par le codeur (impulsions/tour) dans chaque cas sera de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{\text{Multiplicateur} \times \text{résolution}}$$

Avec un facteur de x4:

$$\text{Nb d'impulsions} = \frac{0,25}{4 \times 0,0001} = 625 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 1 \quad P604(4) = 1 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 0$$

Avec un facteur de x2:

$$\text{Nb d'impulsions} = \frac{0,25}{2 \times 0,0001} = 1250 \text{ impulsions/tour}$$

$$P103 = 1 \quad P604(4) = 1 \quad P106 = 0 \quad P604(8) = 1$$

Si un codeur FAGOR est utilisé, sa fréquence de comptage est limitée à 200 kHz par la règle (bien que la CNC admette des impulsions quadratiques de 200 kHz maximum). En conséquence, la vitesse d'avance maximale de cet axe sera de:

$$\text{Av. max.} = \frac{200.000 \text{ imp/s.}}{\text{Nb d'imp/tour}} = \times 0,25 \text{ pouces/tour.}$$

Avec un facteur de x4: 4800 pouces/mn.

Avec un facteur de x2: 2400 pouces/mn.

Exemple 6: Résolution en “pouces” avec codeur sinusoïdal

On désire obtenir une résolution de 0,0001 pouce avec un codeur sinusoïdal monté sur l'axe X à vis-mère à pas de 4 (0,25 pouce/tour).

Les choix suivants sont possibles:

P622(1)=0		
P604(8)	Résolution	P103
=1 (x2)	0.0001 pouce	5
=0 (x4)	0.0001 pouce	5

P622(1)=1		
P604(8)	Résolution	P103
=1 (x2)	0.0001 pouce	1
=0 (x4)	0.0001 pouce	1

Comme la CNC applique toujours un multiplicateur de x5 aux signaux de réalimentation sinusoïdaux, on devra utiliser un codeur de:

$$\text{Nombre d'impulsions} = \frac{\text{Pas de la vis-mère}}{5 \times \text{Multiplicateur} \times \text{résolution}}$$

Pour P604(8) = 1 (x2)

$$\text{Nb d'impulsions} = \frac{0,25 \text{ pouce/tour}}{5 \times 2 \times 0,0001 \text{ pouce/imp.}} = 250 \text{ imp./tour}$$

En conséquence:

Si P622(1)=0 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=1 P103=5

Si P622(1)=1 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=1 P103=1

Pour P604(8) = 0 (x4)

$$\text{Nb d'impulsions} = \frac{0,25 \text{ pouce/tour}}{5 \times 4 \times 0,0001 \text{ pouce/imp.}} = 125 \text{ imp./tour}$$

En conséquence:

Si P622(1)=0 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=0 P103=5

Si P622(1)=1 ==> P604(4)=0 P106=1 P604(8)=0 P103=1

Même en cas de choix d'un codeur FAGOR qui délivre des sorties jusqu'à 200 kHz, la fréquence réelle utilisable est cette fois limitée par la CNC à 25 kHz pour les signaux sinusoïdaux. En conséquence, la vitesse d'avance maximale pour cet exemple sera de:

$$\text{Av. max.} = \frac{25.000 \text{ imp./s}}{\text{imp./tour}} \times 0,25 \text{ pouce/tour}$$

C'est à dire 3000 pouces/mn pour un codeur de 250 imp/tour et 1500 pouces/mn pour un codeur de 125 imp/tour.

7.4 REGLAGE DES AXES

Pour réaliser ce réglage, il est nécessaire que les systèmes de réalimentation de tous les axes soient raccordés à la CNC.

Avant de commencer le réglage des axes, il est judicieux de les amener près du point milieu de leurs courses en positionnant les butées de fin de course (contrôlées par l'armoire électrique) près de ces points afin d'éviter tous dommages à la machine.

On vérifiera qu'ils ne sont pas sous CONTROLE CONTINU (que leur signal de validation est annulé dès que l'axe est en position). Pour ce faire, les paramètres machine P105, P205 et P305 doivent être à "0".

On s'assurera également que la CNC applique une temporisation entre la validation des axes et l'émission de la tension analogique. Pour ce faire, les paramètres machine P104, P204 et P304 doivent être à "1".

Lorsque les paramètres machine de ces axes ont été définis correctement, on peut procéder à leur réglage selon la procédure suivante:

- * On réglerà un axe à la fois.
- * On raccordera la sortie de puissance de la commande correspondant à l'axe à régler.
- * En mode JOG, on déplacera l'axe à régler.

En cas de dépassement, la CNC affichera l'erreur de poursuite appropriée et le paramètre machine correspondant au SIGNE DE LA TENSION ANALOGIQUE devra être changé. Paramètres machine P100, P200 et P300.

- * En cas de non-dépassement mais si le sens du déplacement n'est pas celui attendu, on changera le paramètre machine correspondant au SENS DE COMPTAGE (P101, P201 et P301) ainsi que celui correspondant au SIGNE DE LA TENSION ANALOGIQUE (P100, P200 et P300).
- * Si le sens du comptage est correct mais si l'axe se déplace dans le sens opposé au sens indiqué, on changera le paramètre machine correspondant au sens de déplacement (P102, P202 et P302).

Page 10	Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: REGLAGEDESAXES
-------------------	--------------------------------	-----------------------------------

7.4.1 REGLAGE DE LA DERIVE (DECALAGE) ET DE LA VITESSE D'AVANCE MAXIMUM

Ces réglages portent sur les variateurs des axes et sur les commandes de broche.

Réglage de la dérive (décalage)

Ce réglage s'effectue en deux phases:

Réglage préliminaire du décalage de la commande


- * Débrancher l'entrée de tension analogique de la commande et réaliser un pontage au moyen d'un cavalier.
- * Faire tourner le potentiomètre de décalage de la commande jusqu'à ce que la tension aux bornes du générateur tachymétrique soit de 0 V. Effectuer un contrôle au moyen de l'échelle 200 mVcc d'un voltmètre.
- * Retirer le cavalier mentionné plus haut.



Réglage critique du décalage de la commande

- * Déplacer l'axe d'avant en arrière en continu.

Par exemple, définir la course maximum au moyen de BEG X et END X, et exécuter les commandes suivantes:



L'axe X se déplacera dans les deux sens en continu entre les points DEBUT et FIN jusqu'à ce que  soit actionné.

Quand le mode unique est sélectionné (par la touche ), la touche  doit être frappée à la fin de chaque déplacement.

Pendant le déplacement de l'axe, tourner le potentiomètre de décalage de la commande jusqu'à ce que les erreurs de poursuite soient identiques dans les deux sens.

Réglage de la vitesse d'avance maximum

Il est recommandé de régler les commandes de façon que la vitesse d'avance maximum soit obtenue avec une tension analogique de 9,5 V.

Par ailleurs, la vitesse d'avance maximum doit être indiquée dans le paramètre machine correspondant pour cet axe. Paramètres P111, P211, P311.

La vitesse d'avance maximum peut être calculée d'après la vitesse (en tours/mn) du moteur, les rapports de boîte et le type de vis-mère utilisée.

Exemple pour l'axe X:

Un moteur tourne à 3000 t/mn et il est relié à une vis-mère à pas de 5 (1/5 de pouce/tour). La vitesse d'avance maximum à affecter au paramètre machine P111 est donc de:

Vitesse d'avance maximum (G00) = t/mn x pas de la vis


P111 = 3000 t/mn x 1/5 pouce/tour = 600 pouces/tour



Pour réaliser ce réglage, il est recommandé d'utiliser les mêmes valeurs pour P110 et P111.

On déplacera l'axe d'avant en arrière en continu.

Exemple: Définir la course maximum au moyen de BEG X et END X et exécuter les commandes suivantes:

L'axe X se déplacera d'avant en arrière en continu entre DEBUT et FIN jusqu'à la frappe de .


Quand le mode unique est activé (par la touche ) , la touche  doit être frappée à la fin de chaque déplacement.

Pendant le déplacement de l'axe, on mesurera la tension analogique envoyée par la CNC au variateur et on ajustera le potentiomètre de gain **au niveau du variateur (jamais au niveau de la CNC)** jusqu'à ce que cette tension analogique soit de 9,5V.

7.4.2 REGLAGE DU GAIN

Les différents gains doivent être réglés correctement pour chaque axe afin d'optimiser la réponse de l'ensemble du système aux déplacements programmés.

Il est recommandé d'utiliser un oscilloscope afin d'obtenir un réglage plus fin des axes en contrôlant les signaux délivrés par le générateur tachymétrique. Le dessin de gauche montre une forme de signal idéale, tandis que les autres révèlent un démarrage et un freinage instables.

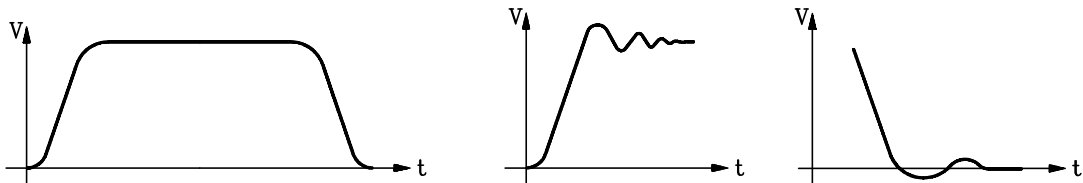

La CNC dispose d'un ensemble de paramètres machine permettant de régler le gain proportionnel pour chaque axe. Ces paramètres sont les suivants:

GAIN PROPORTIONNEL K1

Il est défini par les paramètres P114, P214, P314.

GAIN PROPORTIONNEL K2

Il est défini par les paramètres P116, P216, P316.

VALEUR DU POINT CRITIQUE DE GIN


Elle est définie par les paramètres P115, P215, P315.

GAIN D'AVANCE PAR ANTICIPATION ou gain proportionnel à la vitesse d'avance

Il est défini par les paramètres P732, P733, P734.

Les paramètres correspondant aux gains proportionnels K1 et K2 ainsi que ceux du point critique de gain permettent de régler le Gain Proportionnel pour l'axe.

Le paramètre de gain par anticipation (proportionnel à la vitesse d'avance) sera utilisé en cas d'application du contrôle de l'accélération/décélération à l'axe correspondant.

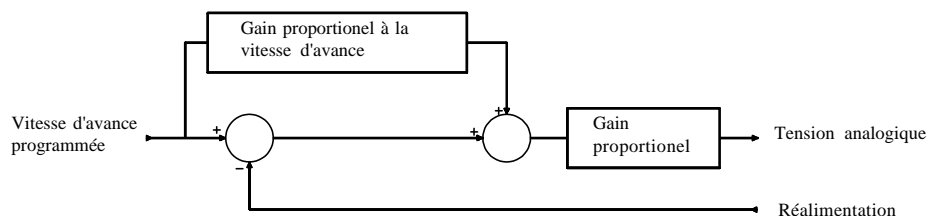

7.4.3 REGLAGE DU GAIN PROPORTIONNEL

La tension analogique délivrée par la CNC pour contrôler l'axe est, en permanence, fonction de la valeur de l'erreur de poursuite, c'est-à-dire la différence entre la position théorique et la position réelle (actuelle) de l'axe.


Sortie analogique = gain proportionnel "K" x erreur de poursuite

Lors du démarrage et du ralentissement, l'erreur de poursuite de l'axe est très faible. En conséquence, le gain proportionnel doit être élevé afin que la réponse de l'axe soit correcte.

Par ailleurs, dès que l'axe atteint sa vitesse programmée, l'erreur de poursuite se maintient à un niveau pratiquement constant et il est nécessaire d'appliquer un gain (K) plus faible afin de garantir la stabilité du système.

La CNC 800M de FAGOR offre deux gains proportionnels K1 et K2 qui permettent un meilleur réglage du système, ainsi qu'un autre paramètre connu sous le nom de Point critique de gain, qui définit la zone active pour chacun de ces gains.

La CNC applique le gain proportionnel K1 chaque fois que la valeur de l'erreur de poursuite de l'axe est inférieure à la valeur affectée au paramètre machine correspondant au point critique de gain.

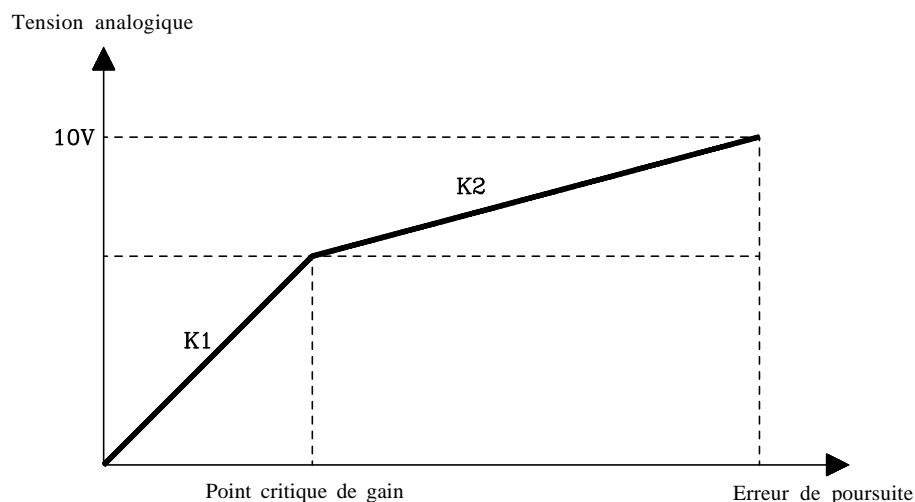

Quand la valeur de l'erreur de poursuite dépasse la valeur du point critique de gain, la CNC applique la valeur K2.

Tension analogique = (K1 x Ep) + [K2 x (erreur de poursuite - Ep)]

où

"EP" est la valeur affectée au point critique de gain (valeur en microns).

Lors du réglage du gain proportionnel, on se souviendra que:

- * Dans le cas où la valeur de l'erreur de poursuite dépasse 32 mm (1,2598 pouce), la CNC émet un message d'erreur de poursuite pour l'axe concerné.
- * La valeur de l'erreur de poursuite diminue lorsque la valeur du gain augmente, mais que le système tend à devenir plus instable.
- * Dans la pratique, la plupart des machines semblent présenter une réponse correcte à ce que l'on appelle le gain unitaire (ou gain de 1), qui représente une erreur de poursuite de 1 mm à une vitesse d'avance de 1 m/minute, ou à une erreur de poursuite de 0,001 pouce à une vitesse d'avance de 1 pouce/minute).

Ces éléments peuvent donc être utilisés comme point de départ pratique pour le calcul du gain décrit plus loin. Après analyse du comportement de la machine avec ce gain, sa valeur peut être modifiée afin de réaliser l'optimisation.

Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: REGLAGEDESAXES	Page 15
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------

7.4.3.1 CALCUL DE K1, K2 ET DU POINT CRITIQUE DE GAIN

La valeur de K1 représente la tension analogique correspondant à une erreur de poursuite de 1 micron. Elle est donnée par un entier compris entre 0 et 255, de telle sorte qu'une valeur de 64 corresponde à une tension analogique de 2,5 mV.

En conséquence, la valeur K1 correspondant à un gain de 1 et une vitesse maximum du moteur réglée pour une entrée analogique de 9,5 V sur le variateur seraient données par les formules suivantes:

En mm

$$(FE= 1 \text{ mm pour } F=1 \text{ m/mn}):K1 = \frac{243,2}{F_{\text{max. en m/mn}} \text{ (P111 pour X)}}$$

En pouces

$$(FE= 0,001 \text{ pouce pour } F=1 \text{ pouce/mn}):K1 = \frac{9575}{F_{\text{max en pouce/mn}} \text{ (P111 pour X)}}$$

Exemples:

Si la vitesse d'avance maximum d'un axe est de 500 pouces/mn (P111 pour X), la valeur de K1 correspondant à un gain unitaire serait: $K1 = 9575/500 = 19,15$; la valeur affectée au paramètre correspondant serait $K1 = 19$.

Si la vitesse d'avance maximum d'un axe est de 20 m/mn, la valeur de K1 correspondant à un gain unitaire serait: $K1 = 243,2/20 = 12,16$; la valeur affectée au paramètre correspondant serait $K1 = 12$.

La valeur de l'erreur de poursuite correspondant au POINT CRITIQUE DE GAIN est donnée en microns ou en 1/10000 de pouce (par le paramètre P115 pour l'axe X, P215 pour l'axe Y, etc...). Il est recommandé de choisir une valeur légèrement supérieure à l'erreur de poursuite correspondant à la vitesse d'avance maximum d'usinage F0 (P110, P210, P310). Par exemple:

En pouces

Supposons que K1 a été défini pour un gain de 1 (et non $K1 = 1$) et que la vitesse d'avance maximum en usinage est de 150 pouces/mn (P110, P210, P310). A cette vitesse, l'erreur de poursuite doit être d'environ 0,150 pouce. La valeur du point critique de gain doit donc être légèrement supérieure à 0,150 pouce, soit par exemple: P115 = 0,155 pouce.

En mm

Supposons que K1 a été défini pour un gain de 1 (et non $K1 = 1$) et que la vitesse d'avance maximum en usinage est de 5 m/mn (P110, P210, P310). A cette vitesse, l'erreur de poursuite doit être d'environ 5 mm. La valeur du point critique de gain doit donc être légèrement supérieure à 5 mm, soit par exemple: P115 = 6 mm.

Le gain K2 définit la tension analogique pour 1 micron d'erreur de poursuite à appliquer à partir de l'apparition du point critique de gain.

Il est également indiqué par un entier compris entre 0 et 255 et généralement fixé à une valeur comprise entre 50% et 70% de K1 afin d'éviter des variations brutales de tension analogique lors du passage aux vitesses basses d'usinage.

Page 16	Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: REGLAGEDESAXES
------------	-------------------------	----------------------------

Pour réaliser un réglage pratique de l'axe au niveau de la machine, il est recommandé de:


1. Régler K1 en optimisant la réponse de l'axe comme indiqué dans les croquis précédents.



Définir $K1 = K2$ ou fixer le point critique de gain à une valeur élevée (par exemple, 50000) et exécuter un programme de déplacement continu de l'axe d'avant en arrière.

Exemple:

Définir la course maximum au moyen de BEG X et END X, et exécuter les commandes suivantes:



L'axe X se déplace en continu d'avant en arrière entre DEBUT et FIN jusqu'à ce que la touche  soit frappée.

Quand le mode unique est activé (par la touche ), la touche  doit être frappée à la fin de chaque déplacement.

Ajuster la valeur de K1 jusqu'à l'obtention d'une réponse adéquate.

2. Fixer le point critique de gain à la valeur correcte.

Pour ce faire, exécuter le programme précédent, observer la valeur de l'erreur de poursuite atteinte à la vitesse d'avance **maximum** et affecter cette valeur ou une valeur légèrement supérieure au point critique de gain.

3. Dès que K1 et le point critique gain ont été définis, changer la valeur de K2 à une valeur comprise entre 50% et 70% de K1.

Attention:



Dès que chaque axe a été réglé séparément, tous les axes d'interpolation doivent être soumis à un réglage fin ensemble de façon que leurs erreurs de poursuite à une vitesse d'avance donnée soient identiques, afin d'obtenir des interpolations correctes entre ces axes dans la zone K1.

7.4.4 REGLAGE DU GAIN D'AVANCE PAR ANTICIPATION

Le gain d'avance par anticipation permet d'améliorer la boucle de positionnement des axes, et donc de réduire la valeur de l'erreur de poursuite. **Ce gain ne doit être utilisé qu'en cas d'application de l'accélération/décélération.**

Cette CNC offre deux types d'accélération/décélération:

Type linéaire


Ce type s'applique essentiellement aux déplacements G00 et F00, bien qu'il puisse aussi être employé dans les déplacements G01.

Type en cloche

Ce type peut être utilisé avec tous les types de déplacement, G00, G01, G02 et avec tout type de vitesse d'avance F.

7.4.4.1 CALCUL DU GAIN D'AVANCE PAR ANTICIPATION

Le gain d'avance par anticipation est proportionnel à la vitesse d'avance et il est défini par les paramètres machine P732, P733, P734 qui indiquent le pourcentage de tension analogique dû à la vitesse d'avance programmée.

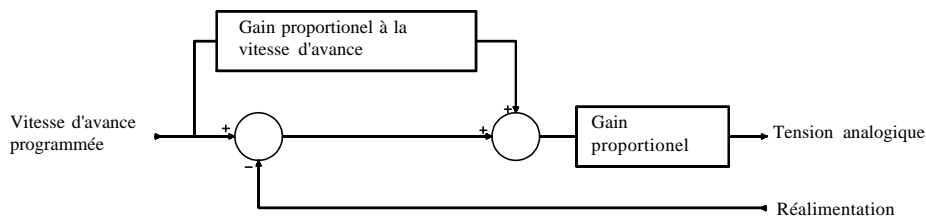

La valeur ajoutée à l'erreur de poursuite est $(K_f \times F/6)$, où K_f est la valeur du gain d'avance par anticipation et F la vitesse d'avance programmée.

La CNC appliquera le gain proportionnel (K_1 et K_2) à la valeur résultant de l'addition de l'erreur de poursuite de la machine et de la valeur sélectionnée par le gain d'avance par anticipation.

Quand le résultat de cette addition est inférieur à la valeur du point critique de gain, la CNC applique la formule suivante:

$$\text{Tension analogique} = K_1 \times [\text{Erreur de poursuite} + (K_f \times F/6)]$$

Quand le résultat de cette addition est supérieur à la valeur du point critique, la CNC applique la formule suivante:

$$\text{Tension analogique} = (K_1 \times E_p) + \{K_2 \times [\text{Erreur de poursuite} + (K_f \times F/6) - E_p]\}$$

Où " E_p " est la valeur du point critique de gain.

7.4.5 COMPENSATION D'ERREUR DE VIS

Cette CNC permet de compenser les erreurs de vis et son jeu lors de l'inversion du sens de déplacement.

Chaque axe dispose d'une table de compensation de vis à 30 points. Pour accéder à ces tables, frapper les touches suivantes:

[AUX]	(FONCTIONS SPECIALES)
[5]	(MODES AUXILIAIRES)
[1]	(MODES SPECIAUX)
[0] [1] [0] [1]	(CODE D'ACCES)
[3]	(COMPENSATION D'ERREUR DE VIS)

L'opérateur peut visualiser les pages précédentes ou suivantes au moyen des touches à flèche vers le haut et le bas.

Pour visualiser un paramètre donné, entrer son numéro et frapper [RECALL]. La CNC affiche la page correspondant à ce paramètre.

Pour effacer la table en mettant tous les paramètres à "0", frapper les touches [F], [S], [P] [ENTER].

La table comporte 30 points à raison de 2 paramètres par point.

Table d'axe X:	P0 à P59
Table d'axe Y:	P60 à P119
Table d'axe Z:	P120 à P179

Chaque paire de paramètres de cette table représente:

Paramètre pair Position du point d'erreur sur la vis. Elle porte le nom de Zéro de Référence Machine (origine)

Plage de valeurs: ± 8388.607 mm
 ± 330.2599 pouces

Paramètre impair Valeur de l'erreur de vis à ce point.

Plage de valeurs: ± 32.766 mm
 ± 1.2900 pouces

Lors de la définition des points de compensation dans la table, on respectera les règles suivantes:

- * Les paramètres pairs sont ordonnés selon leur position sur l'axe. La première paire (P0, P60 ou P120) doit être définie pour le point le plus négatif (le moins positif) de l'axe à compenser.
- * Si la totalité des 30 points n'est pas nécessaire, les points inutilisés sont mis à "0".
- * En ce qui concerne les points hors de la zone de compensation, la CNC appliquera la compensation fixée pour le point le plus proche.

- * Le Zéro Référence Machine (origine) doit être défini avec une erreur nulle.
- * La différence maximum entre les valeurs d'erreur de deux points de compensation consécutifs doit être de $\pm 0,127$ mm ($\pm 0,0050$ pouce).
- * La pente du graphique d'erreur entre deux points consécutifs ne doit pas dépasser 3%.


Exemples: Si la distance entre deux points consécutifs est de 3 mm, la différence maximum entre leurs valeurs d'erreur respectives peut atteindre 0,090 mm.
Si la différence d'erreurs entre deux points consécutifs est maximale (0,127 mm), la distance qui les sépare ne doit pas être inférieure à 4,233 mm.

Pour EDITER un paramètre, frapper son numéro, [=], entrer la valeur désirée et frapper [ENTER] pour introduire cette valeur dans la table.

Ne pas oublier de frapper [RESET] ou de mettre la CNC hors tension, puis de nouveau sous tension dès que les paramètres machine ont été définis afin qu'elle prenne les nouvelles valeurs en compte.

Exemple de programmation:

Une vis selon l'axe X doit être compensée d'après le graphique ci-dessous dans la partie comprise entre X-20 et X160:

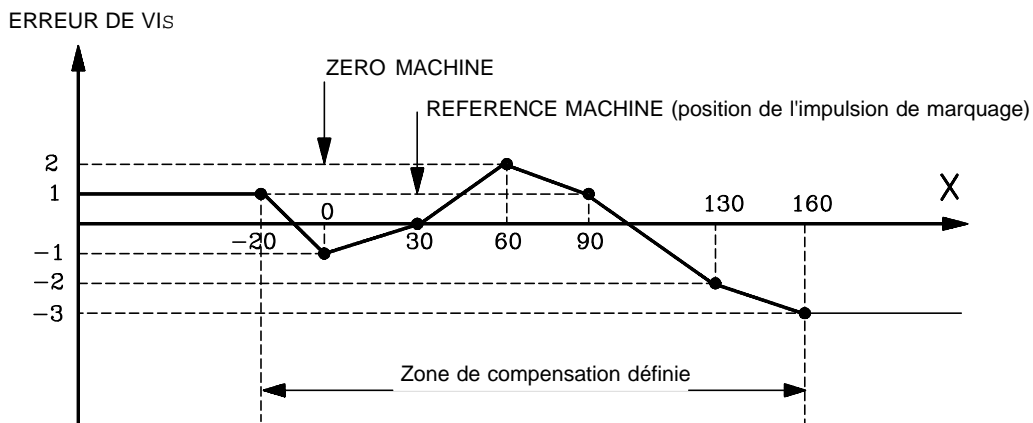

Etant donné que le **point** de référence de la machine a une valeur X30 (c'est-à-dire qu'il se situe à 30 mm du **Zéro** Référence Machine), les paramètres de compensation d'erreur de vis seront:


P000 = X -20.000	P001 = X 0.001
P002 = X 0.000	P003 = X -0.001
P004 = X 30.000	P005 = X 0.000
P006 = X 60.000	P007 = X 0.002
P008 = X 90.000	P009 = X 0.001
P010 = X 130.000	P011 = X -0.002
P012 = X 160.000	P013 = X -0.003
P014 = X 0.000	P015 = X 0.000
P016 = X 0.000	P017 = X 0.000
" "	" "
" "	" "
P056 = X 0.000	P057 = X 0.000
P058 = X 0.000	P059 = X 0.000

7.5 SYSTEMES DE REFERENCE

7.5.1 POINTS DE REFERENCE

Dans une machine à CNC, les points de référence suivants doivent être définis.

- * **Zéro machine**, ou point d'origine de la machine. Il est défini par le constructeur de la machine comme l'origine du système de coordonnées de la machine.
- * **Zéro pièce**, ou point d'origine de la pièce. Il s'agit du point d'origine défini pour programmer les mesures de la pièce. Il peut être choisi librement par le programmeur et sa référence par rapport au zéro machine est définie par un décalage du zéro.
- * **Référence machine**. Il s'agit de l'emplacement "physique" de l'impulsion de marquage ou impulsion de référence (Io), utilisé comme origine afin de synchroniser l'ensemble du système de coordonnées de la machine. L'axe se déplace jusqu'à ce point quand il effectue un retour à "l'origine" et la CNC prend en compte les valeurs de référence définies dans le paramètre "P119, P219, P319" en conséquence.

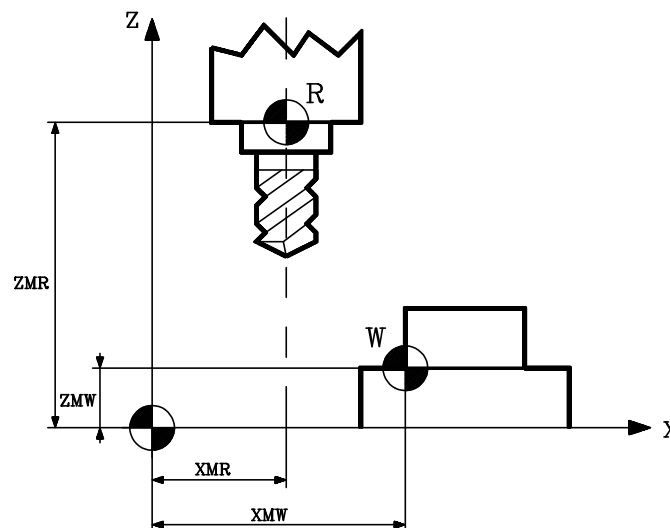

M	Zéro machine
W	Zéro pièce
R	Référence machine
XMW, YMW, ZMW, etc...	Coordonnées du zéro pièce
XMR, YMR, ZMR, etc...	Coordonnées du point de référence machine

7.5.2 RECHERCHE DE LA REFERENCE MACHINE (ORIGINE)

Cette CNC permet de rechercher l'origine sur chaque axe ([X] [flèche vers le haut], [Y] [flèche vers le haut], et [Z] [flèche vers le haut] comme suit:

1. La CNC commence à déplacer l'axe dans le sens fixé par le paramètre machine P623(8) pour l'axe X, P623(7) pour l'axe Y et P623(6) pour l'axe Z à la vitesse d'avance définie par le paramètre machine P112 pour X, P212 pour Y et P312 pour Z jusqu'à ce que le contact d'origine soit frappé.

Si l'axe sélectionné est dépourvu de contact d'origine (paramètre "P602(4), P602(3), P602(2)"), la CNC considère qu'il a été frappé et elle passe à la phase 2.

2. Dès que le contact d'origine est frappé, la CNC continue à déplacer l'axe à la vitesse d'avance définie par les paramètres machine P810 pour X, P811 pour Y et P812 pour Z jusqu'à ce qu'elle rencontre l'impulsion de référence (Io) du dispositif de réalimentation.

Dès que la recherche de l'origine est terminée, la CNC annule le décalage du zéro sélectionné et elle affiche les coordonnées du point de référence machine indiqué par les paramètres P119 pour X, P219 pour Y et P319 pour Z.

Si le paramètre machine "P611(2)" rendant obligatoire le retour de tous les axes à l'origine à la mise sous tension de la machine est à "1", la CNC se comporte comme suit:

- * La CNC prend comme vitesse d'avance de l'axe, pour l'avance en JOG et les manivelles, la valeur fixée par le paramètre machine "P804".
- * Une nouvelle valeur de vitesse d'avance ne peut pas être introduite tant que tous les axes de la machine n'ont pas été référencés (retour à l'origine).
- * La correction de vitesse d'avance peut être fixée entre 0 et 100% au moyen du bouton F.O.S.(Feedrate Override Switch, ou bouton de correction des avances) situé en face avant. Si la position 110% ou 120% est choisie, la CNC n'applique que 100%, sauf si tous les axes sont de retour à l'origine.
- * La CNC maintient la sortie "IO obligatoire" (broche 12 du connecteur d'E/S 2) à "1" jusqu'à ce que tous les axes soient de retour à l'origine.

Lors de l'emploi de cette fonction, on veillera à ce que ce bit correspondant de la table de fonctions M décodées ne soit pas utilisé (sortie M10) car la CNC activera cette sortie dans les deux cas.

Page 22	Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: SYSTEMESDEREFERENCE
------------	--------------------------------	--

7.5.3 REGLAGE DE LA VALEUR CORRESPONDANT AU POINT DE REFERENCE MACHINE (ORIGINE)

Avant d'effectuer ce réglage, on positionnera les butées de course mécaniques aux emplacements qu'elles sont censées occuper.

L'une des procédures utilisables est la suivante:

1. Définition des paramètres machine associés à l'origine

Mettre P602(4), P602(3) et P602(2) à "1" pour indiquer que les deux axes disposent de contacts d'origine.


Définir les paramètres P600(8), P600(7) et P600(6) indiquant le type d'impulsion de marquage utilisé par le dispositif de réalimentation lors de la recherche de l'origine. Les règles FAGOR sont à une impulsion de marquage négative (I_o) tous les 50 mm et les codeurs rotatifs FAGOR sont à une impulsion de marquage positive par tour.

On définira également les paramètres P623(8), P623(7) et P623(6) pour indiquer le sens de déplacement des axes lors de la recherche de l'origine.

On définira également les paramètres P112, P212 et P312 pour indiquer la vitesse d'approche vers le contact d'origine (1^{ère} vitesse d'avance en recherche d'origine) ainsi que les paramètres P810, P811 et P812 pour indiquer la vitesse d'avance de l'impulsion de marquage (2^{ème} vitesse d'avance en recherche d'origine).

On affectera une valeur "0" au point de référence machine. Paramètres P119, P219 et P319.

2. Positionnement de l'axe dans la zone appropriée pour la recherche d'origine et exécution de la commande de recherche d'origine.

Frapper [X], [Y] ou [Z], puis [flèche vers le haut] et 

La CNC exécutera la recherche; à la fin de la recherche, elle affectera une valeur zéro à ce point.

3. Déplacement de l'axe jusqu'à l'emplacement "physique" où se situera le zéro machine (ou à un emplacement dont la distance au zéro machine est connue), noter la valeur de position affichée par la CNC à ce point.


La valeur à affecter au paramètre P119, P219 ou P319 sera:

Coordonnée machine du point mesuré - valeur CNC à ce point.

Exemple pour l'axe X:

Si le point dont l'emplacement connu se situe à 230 mm du zéro machine et si la CNC affiche "-123.5 mm", la valeur à affecter à P119 sera:

"P119" = 230 - (-123.5) = 353.5 mm.

4. Affectation de cette nouvelle valeur au paramètre machine et frappe de  ou mise hors, puis sous tension de la CNC afin qu'elle prenne cette nouvelle valeur en compte.
5. Exécution d'une nouvelle recherche de l'origine afin que la CNC prenne en compte les valeurs de référence correctes.

Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: SYSTEMESDEREFERENCE	Page 23
--------------------------------	--	-------------------

7.5.4 BUTEES DE COURSE D'AXE DEFINIES PAR LOGICIEL

Dès que la recherche de l'origine a été exécutée pour tous les axes, les butées de course par logiciel de la CNC peuvent être définies.


Cette opération se déroule un axe à la fois de la façon suivante:

- * Déplacement de l'axe en manuel dans le sens positif jusqu'à un point proche du fin de course, en gardant une certaine distance de sécurité.
- * Affectation de la valeur de position affichée par la CNC au paramètre machine correspondant à la limite de course positive par logiciel. Paramètre P107, P207, P307.
- * Répétition de ces opérations dans le sens négatif et affectation de la valeur affichée au paramètre machine correspondant à la limite de course positive par logiciel. Paramètre P108, P208, P308.
- * Dès que ces opérations sont terminés, frapper RESET ou désactiver et réactiver la CNC afin qu'elle prenne en compte les nouvelles valeurs.

Page 24	Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: SYSTEMESDEREFERENCE
-------------------	--------------------------------	--

7.5.5 CONSIDERATIONS SUR LE POINT DE REFERENCE MACHINE

- * Si, lors du lancement de la recherche d'origine, le contact d'origine est frappé, l'axe se retire [dans le sens opposé à celui défini par P623(8), P623(7), P623(6)] jusqu'au relâchement de ce contact avant de commencer la recherche d'origine réelle.
- * Si l'axe se situe hors des limites de course définies par logiciel (fixées par P107-108, P207-208, P307-308), il doit être amené en manuel dans la zone de travail (à l'intérieur des limites), puis positionné du côté correct par rapport à l'origine avant de lancer la recherche d'origine réelle.
- * Lors du positionnement du contact d'origine et de la définition des vitesses de recherche d'origine (P112, P212, P312, p810, P811, P812), on veillera à éviter tout dépassement.
- * Si l'axe sélectionné ne comporte pas de contact d'origine [P602(4), P602(3), P602(2)], la CNC considèrera qu'il a été frappé et elle n'exécutera que le déplacement de recherche d'impulsion de marquage à la vitesse d'avance définie par P810, P811, P812 jusqu'à ce que l'impulsion de marquage (Io) délivrée par le dispositif de réalimentation soit détectée; la recherche d'origine sera terminée.
- * Les transducteurs linéaires FAGOR (règles) sont à impulsion de marquage négative (Io) tous les 50 mm ["P600(8), P600(7), P600(6)" = 0], tandis que les codeurs rotatifs FAGOR délivrent une impulsion de marquage positive (Io) ["P600(8), P600(7), P600(6)" = 1] par tour.
- * Le contact d'origine devra être installé de façon que l'impulsion de marquage "Io" se situe toujours dans la zone correspondant à la seconde vitesse de recherche d'origine (définie par P810, P811, P812).

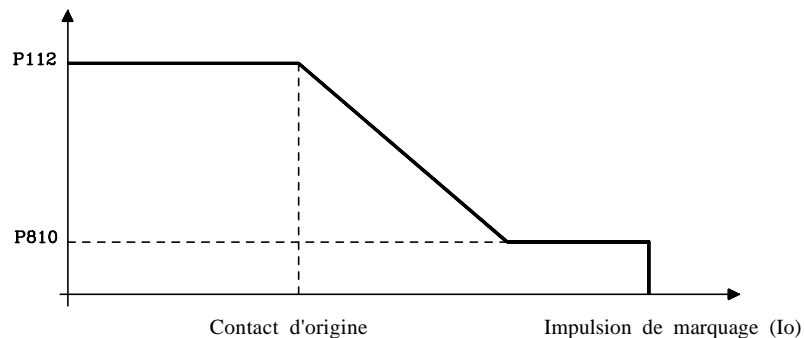

Si l'espace est insuffisant, on réduira la première vitesse de recherche d'origine (définie par P112, P212, P312). Ce cas pourrait se présenter avec les codeurs rotatifs dont les impulsions de marquage sont très proches les unes des autres.

7.6 BROCHE

En fonction de la valeur des paramètres machine P601(3) et P601(2), la CNC délivre l'une des sorties de vitesse de broche suivantes:

- * Tension analogique (± 10 V) par les broches 36 et 37 du connecteur d'E/S 1.
- * Sortie codée BCD à 2 chiffres par les broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.
- * Sortie codée BCD à 4 chiffres par les broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.

Tension analogique

Pour utiliser la tension analogique de la CNC destinée à la commande de broche, mettre P601(3) et P601(2) à "0".

La CNC générera la tension analogique correspondant à la vitesse de broche programmée ± 10 V.

Si une tension analogique unipolaire est désirée (soit 0 à + 10 V, soit 0 à - 10 V), le paramètre machine P610(4) doit être mis à "1". Le signe de cette tension analogique sera défini par le paramètre machine P601(4).

Quand la machine est équipée d'un sélecteur automatique de gamme de broche, le paramètre machine P601(1) doit être mis à "1". Chaque fois qu'une nouvelle vitesse de broche impliquant un changement de gamme sera sélectionnée, la CNC générera automatiquement la fonction M associée à la nouvelle gamme de vitesses de broche, soit M41, M42, M43 ou M44.

Sortie BCD

Si une sortie codée en BCD est souhaitée pour la commande de broche, les paramètres machine P601(3) et P601(2) doit être définis comme suit:

Pour une sortie BCD à 2 chiffres P601(3) = 1 et P601(2) = 0
Pour une sortie BCD à 4 chiffres P601(3) = 0 et P601(2) = 1

La CNC émettra le code correspondant à la vitesse de broche programmée sur les sorties BCD (broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1).

Elle activera également la sortie "Echantillonnage S" (S Strobe) pour signaler à l'armoire électrique que la fonction auxiliaire nécessaire doit être exécutée et elle attendra le signal de "M-exécuté" émis par l'armoire avant de considérer que le transfert de données est terminé.

Dans le cas de l'utilisation d'un code BCD à 2 chiffres, P601(3) = 1 et P601(2) = 0, la CNC indiquera la vitesse de broche sélectionnée selon la table de conversion suivante:

Page 26	Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: BROCHE
------------	-------------------------	--------------------

S programmée	S en BCD	S programmée	S en BCD	S programmée	S en BCD	S programmée	S en BCD
0	S 00	25-27	S 48	200-223	S 66	1600-1799	S 84
1	S 20	28-31	S 49	224-249	S 67	1800-1999	S 85
2	S 26	32-35	S 50	250-279	S 68	2000-2239	S 86
3	S 29	36-39	S 51	280-314	S 69	2240-2499	S 87
4	S 32	40-44	S 52	315-354	S 70	2500-2799	S 88
5	S 34	45-49	S 53	355-399	S 71	2800-3149	S 89
6	S 35	50-55	S 54	400-449	S 72	3150-3549	S 90
7	S 36	56-62	S 55	450-499	S 73	3550-3999	S 91
8	S 38	63-70	S 56	500-559	S 74	4000-4499	S 92
9	S 39	71-79	S 57	560-629	S 75	4500-4999	S 93
10-11	S 40	80-89	S 58	630-709	S 76	5000-5599	S 94
12	S 41	90-99	S 59	710-799	S 77	5600-6299	S 95
13	S 42	100-111	S 60	800-899	S 78	6300-7099	S 96
14-15	S 43	112-124	S 61	900-999	S 79	7100-7999	S 97
16-17	S 44	125-139	S 62	1000-1119	S 80	8000-8999	S 98
18-19	S 45	140-159	S 63	1120-1249	S 81	9000-9999	S 99
20-22	S 46	160-179	S 64	1250-1399	S 82		
23-24	S 47	180-199	S 65	1400-1599	S 83		

Si une valeur supérieure à 9999 est programmée, la CNC indique le code de vitesse de broche correspondant à 9999.

Exemple:

Si une valeur S800 est sélectionnée, la CNC émet le code BCD pour S78.

	MST80	MST40	MST20	MST10	MST08	MST04	MST02	MST01
Broche	20	21	22	23	24	25	26	27
Valeur	0	1	1	1	1	0	0	0

Si un code BCD à 4 chiffres est utilisé, $P601(3) = 0$ et $P601(2) = 1$, la CNC émet le code correspondant à la vitesse S programmée en 2 phases séparées par 100 ms.

Elle active également le signal "S STROBE" à chaque phase et elle attend le signal "M-DONE" de l'armoire électrique à chaque phase.

La première phase émet les valeurs correspondant aux milliers et aux centaines, tandis que la seconde émet celles correspondant aux dizaines et aux unités. Les broches correspondant à chaque valeur sont les suivantes:

Broche	Phase 1	Phase 2
20 21 22 23	Milliers	Dizaines
24 25 26 27	Centaines	Unités

Exemple:

Si une valeur S1234 est choisie, la CNC affiche:

BROCHE	2 chiffres (valeur S81)	4 chiffres	
		Phase 1	Phase 2
20(MST80)	1	0	0
21(MST40)	0	0	0
22(MST20)	0	0	1
23(MST10)	0	1	1
24(MST08)	0	0	0
25(MST04)	0	0	1
26(MST02)	0	1	0
27(MST01)	1	0	0

7.6.1 CHANGEMENT DE GAMME DE VITESSES DE BROCHE

Avec cette CNC, la machine peut être équipée d'une boîte de vitesses permettant d'adapter les vitesses et les couples du moteur de broche aux diverses exigences de l'usinage.

Il est possible de définir jusqu'à 4 gammes de vitesses de broche au moyen des paramètres machine P7, P8, P9 et P10 qui spécifient la vitesse maximum de broche en tours/minute pour chaque gamme.

La valeur affectée à P7 doit correspondre à la gamme la plus basse (GAMME 1), tandis que celle affectée à P10 doit correspondre à la plus élevée (GAMME 4).

Lorsque les 4 gammes ne sont pas utilisées, on commencera l'affectation des valeurs de vitesse à partir de la gamme la plus basse et on affectera les gammes inutilisées à la vitesse la plus élevée appliquée.

Lorsque la nouvelle gamme de vitesses de broche sélectionnée doit être changée, la CNC exécute la fonction M auxiliaire correspondant à la nouvelle gamme.

La CNC utilise les fonctions auxiliaires M41, M42, M43 et M44 pour indiquer à l'armoire électrique la gamme à sélectionner: GAMME 1, GAMME 2, GAMME 3 ou GAMME 4).


Par ailleurs, pour faciliter le changement de gamme, la CNC offre la possibilité d'utiliser une sortie analogique résiduelle pendant le changement. Le paramètre machine pour la broche est P601(6).

La valeur de cette tension analogique résiduelle est définie par le paramètre machine P706, tandis que la période d'oscillation de cette tension est définie par le paramètre machine P707.

Le changement automatique de gamme s'effectue comme suit:

1. Dès que le changement de gamme est détecté, la CNC émet la valeur BCD de la fonction M correspondante: M41, M42, M43 ou M44 par les broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.

50 millisecondes plus tard, elle active la sortie "M Strobe" (échantillonnage M) pour ordonner à l'armoire électrique d'exécuter la fonction M nécessaire. Ce signal reste actif pendant 100 millisecondes.

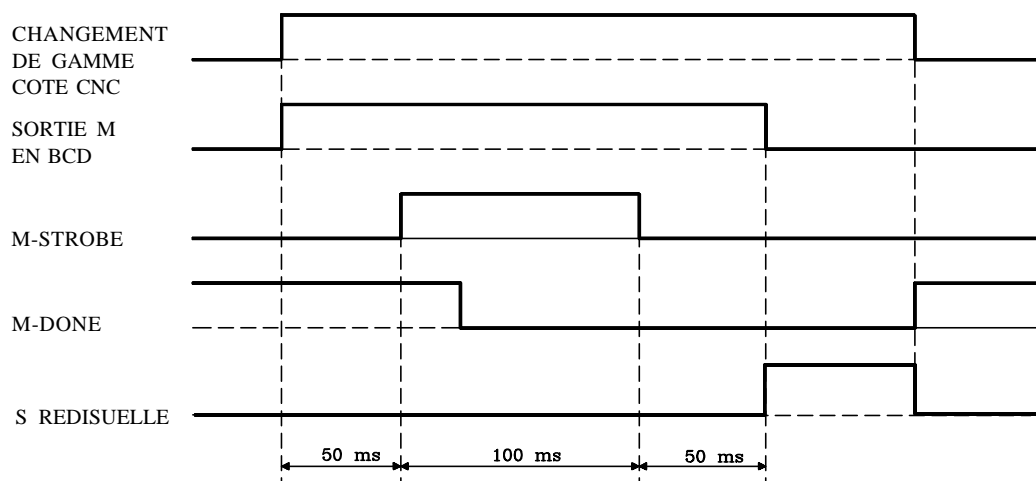

2. Quand l'armoire électrique détecte le signal "M-Strobe", elle doit désactiver l'entrée "M-DONE" de la CNC pour lui signaler que l'exécution de la fonction M correspondante a commencé.
3. L'armoire électrique exécute la fonction M nécessaire en utilisant les sorties BCD de la CNC (broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1).
4. Après avoir maintenu les sorties BCD actives pendant 200 ms, la CNC délivre la sortie analogique résiduelle indiquée par le paramètre P706 telle que définie par le paramètre P601(6).

La période d'oscillation de cette tension analogique résiduelle est définie par le paramètre machine P707.

5. Dès que le changement de gamme est achevé, l'armoire électrique doit activer l'entrée M-DONE de la CNC pour lui signaler que la fonction M demandée a été exécutée.

Attention:



Lorsque, pour les besoins d'un dispositif de l'armoire électrique, les signaux BCD et "M Strobe" délivrés par la CNC doivent être actifs pendant une période plus longue, le paramètre machine P605(5) doit être mis à "1" (la CNC attend le front descendant du signal M-Done).

7.7 TRAITEMENT DES SIGNAUX ARRET DES AVANCES, INHIBITION DES TRANSFERTS ET EXECUTION DE M (M-DONE)

La CNC traite les deux signaux sur une seule entrée (broche 15 du connecteur d'E/S 1).

Cette entrée doit normalement être excitée, et ces signaux sont traités comme suit:

ARRET DES AVANCES

Ce signal permet d'interrompre l'exécution d'un bloc.

Si, pendant le déplacement des axes, cette entrée est désexcitée, la CNC maintient la broche en rotation et stoppe les axes en amenant leurs tensions analogiques à "0 V" et en maintenant leurs signaux de validation à "1".

Quand cette entrée est excitée à nouveau, la CNC reprend le déplacement des axes.

INHIBITION DES TRANSFERTS

Si ce signal est mis à "0" pendant l'exécution d'un bloc comportant un déplacement, la CNC interrompt l'exécution du programme dès la fin de l'exécution du bloc en cours.

Quand ce signal repasse à "1", la CNC reprend l'exécution du programme.

M-EXECUTE ou CONFIRMATION DONNEE PAR L'ARMOIRE ELECTRIQUE

Ce signal sert de confirmation, par l'armoire électrique, de la fin de l'exécution de la fonction M, S ou T demandée.

Quand la CNC envoie à l'armoire électrique les signaux de sortie BCD correspondant à la fonction M, S ou T, l'armoire électrique doit mettre cette entrée M-DONE à "0".

La CNC attend que l'armoire ait terminé l'exécution de la fonction avant de faire repasser cette entrée M-DONE à "1". Cette opération signale à la CNC que l'exécution de la fonction auxiliaire concernée est achevée.

Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: ARRET DES AVANCES, INHIBITION DES TRANSFERTS, M- DONE	Page 31
--------------------------------	--	-------------------

7.8 FONCTIONS AUXILIAIRES M, S, T

Fonction M

Cette CNC permet d'exécuter jusqu'à 100 fonctions M (M00 à M99).

La CNC envoie à l'armoire électrique le numéro de la fonction M exécutée par l'intermédiaire des broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1. Le paramètre machine P617(8) détermine si cette valeur est émise en code BCD ou binaire.

On se souviendra également que la CNC comporte une table interne de "fonctions M décodées". Le mode d'utilisation de cette table est décrit plus loin dans ce chapitre.

Chaque fois qu'une fonction M de la table de fonctions M décodées est exécutée, la CNC rafraîchit ses sorties correspondantes au niveau du connecteur d'E/S 2.

Le paramètre machine P609(5) spécifie si la CNC émet également leur numéro correspondant en BCD ou codé en binaire par l'intermédiaire des broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.

Fonction S

Cette fonction ne doit être utilisée que lorsque la sortie de vitesse de broche est en BCD (pas dans le cas d'une sortie analogique). Paramètre machine P601(3) = 1.

Chaque fois qu'un bloc contenant une nouvelle vitesse de broche "S" est exécuté, la CNC émet le code BCD correspondant par l'intermédiaire des broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.

Fonction T

Chaque fois qu'un bloc contenant un nouvel outil "T" est exécuté, la CNC émet le code BCD correspondant par l'intermédiaire des broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.

Cette CNC dispose également d'une table d'outils, dans laquelle la longueur et le rayon de chaque outil peuvent être définis. La CNC prend ces dimensions en compte lors de l'usinage avec compensation d'outil (G41, G42, G43).

Le mode d'utilisation de cette table est décrit dans le chapitre "Fonctions auxiliaires" de ce manuel.

Page 32	Chapitre: 7 CONCEPTS	Section: FONCTIONS AUXILIAIRES M, S, T
------------	-------------------------	--

7.8.1 TABLE DES FONCTIONS M DECODEES

Pour accéder à ces tables, frapper les touches suivantes:

[AUX]	(FONCTIONS SPECIALES)
[5]	(MODES AUXILIAIRES)
[1]	(MODES SPECIAUX)
[0] [1] [0] [1]	(CODE D'ACCES)
[2]	(FONCTIONS AUXILIAIRES)

Pour chaque fonction M de la table, la CNC affiche:

M41 100100100100100 (sorties à activer)
 00100100100100100 (sorties à désactiver)

* N° de la fonction M déjà en place. Mxx indique que cet emplacement est libre et que toute autre fonction peut être insérée.

* La première rangée comporte 15 caractères. Chacun correspond à une sortie M décodée du connecteur d'E/S 2 et leur valeur (0 ou 1) donne les indications suivantes:

0 La fonction M ne **doit pas activer** sa sortie décodée de E/S 2.
 1 La fonction M **doit activer** sa sortie décodée de E/S 2.

* La seconde rangée comporte 17 caractères. Les 15 premiers (de gauche à droite) correspondent à la sortie M décodée du connecteur d'E/S 2 et leur valeur (0 ou 1) donne les indications suivantes:

0 La fonction M ne **doit pas désactiver** sa sortie décodée de E/S 2.
 1 La fonction M **doit désactiver** sa sortie décodée de E/S 2.

Le bit 16 spécifie si la fonction M est exécutée au début (s'il est à "0") ou à la fin du bloc (s'il est à "1") où elle est programmée. Si ce bit est mis à "1" et si le bloc programmé contient un déplacement d'axes, la fonction M sera exécutée dès que les axes auront atteint la position prévue.

Le bit 17 définit le mode de transfert de la fonction M à l'armoire électrique, qui est décrit dans la section suivante.

Exemple: Si la table correspondant à la fonction M41 a été défini comme suit:

M41 100100100100100 (sorties à activer)
 00100100100100100 (sorties à désactiver)

La CNC se comportera comme suit à chaque exécution de M41:

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15
Broche d'E/S 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	25	24	23	22
à 24V	x			x			x			x			x		
à 0V			x			x			x			x			x
Non modifié		x			x			x			x			x	

7.8.2 TRANSFERT DE FONCTION M, S, T

Chaque fois qu'un bloc est exécuté, la CNC transmet à l'armoire électrique les informations relatives aux fonctions M, S et T actives dans la CNC.

Les informations concernant les fonctions M sont transmises en premier, puis celles sur les fonctions S et T.

Fonction M:

La CNC analyse les fonctions M programmées dans le bloc et, en fonction de leur définition, elles sont émises avant ou après le déplacement des axes.

Lorsque plus d'une fonction M est transmise, la CNC les envoie une par une en commençant par la première du bloc et, dès la fin du transfert, elle envoie la suivante et ainsi de suite.

Quand elle envoie les fonctions M auxiliaires à l'armoire électrique, la CNC utilise les sorties BCD (broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1) et elle active la sortie "M Strobe" pour ordonner à l'armoire électrique de les exécuter.

Selon leur mode de définition dans la table, la CNC doit ou non attendre le signal "M-DONE" pour considérer qu'elles sont exécutées.

Si une fonction M non définie dans la table de fonctions M est exécutée, la CNC attendra le signal "M DONE" avant de reprendre l'exécution du programme.

Transfert de fonction S

Quand une nouvelle vitesse de broche (S) est programmée, la CNC émet le code BCD correspondant (par les broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1) et elle active la sortie "S Strobe" pour ordonner à l'armoire électrique de l'exécuter.

La CNC attendra le signal "M-DONE" pour considérer que la fonction est exécutée.

Si la nouvelle vitesse "S" sélectionnée implique un changement de gamme, la CNC exécute d'abord les fonctions M correspondant au changement de gamme, puis elle transfère la nouvelle vitesse de broche sélectionnée.

Transfert de fonction T

Lors du choix d'un nouvel outil "T", la CNC émet le code BCD correspondant (par les broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1) et elle active la sortie "T Strobe" pour ordonner à l'armoire électrique de l'exécuter.

La CNC attendra le signal "M-DONE" pour considérer que la fonction est exécutée.

7.8.3 TRANSFERT DE FONCTION M, S, T AU MOYEN DU SIGNAL "M-DONE" D'EXECUTION DE FONCTION M

Quand le paramètre P605(5) est mis à "0", la CNC maintient les sorties BCD et le signal Strobe (échantillonnage) correspondant (M, S, T) actifs pendant 100 ms.


Quand, pour les besoins d'un dispositif de l'armoire électrique, les signaux BCD doivent être actifs pendant une période plus longue, le paramètre machine P605(5) doit être mis à "1".

Dans chaque cas, la CNC se comporte comme suit:

"P605(5) = 0"

1. La CNC transfère la valeur BCD de la fonction sélectionnée par l'intermédiaire des broches 20 à 27 du connecteur d'E/S 1.

50 millisecondes plus tard, la sortie "M Strobe" est activée pour ordonner à l'armoire électrique d'exécuter la fonction M.

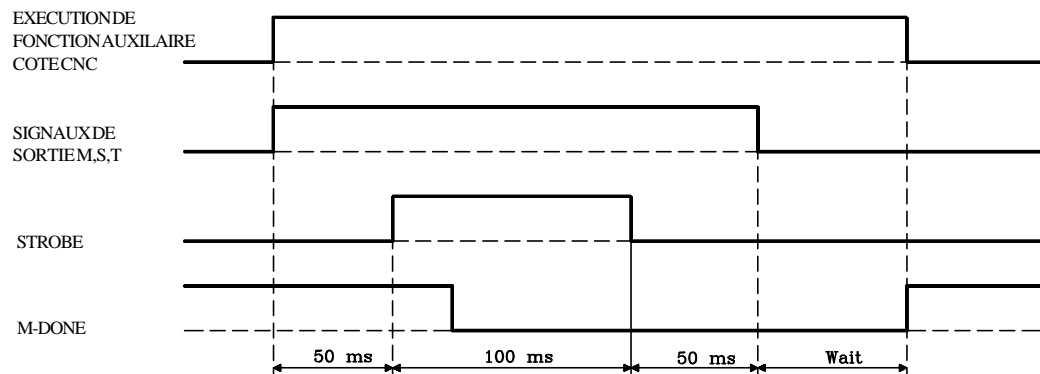

2. Quand l'armoire électrique détecte l'activation du signal "M Strobe", elle doit lancer l'exécution de la fonction correspondante.
3. La CNC maintient le signal "M Strobe" pendant 100 ms et les signaux BCD pendant 50 ms supplémentaires.

Après ce laps de temps, elle attend le signal M-DONE délivré par l'armoire électrique indiquant que l'exécution de la fonction "M" est achevée.

Si le signal M-DONE n'a pas été désactivé au point 2, la CNC considère que le transfert de la fonction M est terminé après la disparition des signaux BCD (pas d'attente).

Attention:



Lors de l'exécution d'une fonction M définie dans la table de fonctions M décodées, la CNC analyse l'état du bit 17 de la rangée inférieure.


S'il est à "0", elle réagit comme indiqué ci-dessus; s'il est à "1", elle se comporte comme indiqué ci-dessous [P605(5) = 1].

“P605(5) = 1”

Ce type de transfert est utilisé quand, pour les besoins d’un dispositif de l’armoire électrique, les sorties BCD de la CNC doivent être actives pendant une période plus longue.

1. La CNC transfère la valeur BCD de la fonction sélectionnée par l’intermédiaire des broches 20 à 27 du connecteur d’E/S 1.

50 millisecondes plus tard, elle active la sortie Strobe correspondante pour ordonner à l’armoire électrique d’exécuter la fonction auxiliaire nécessaire.

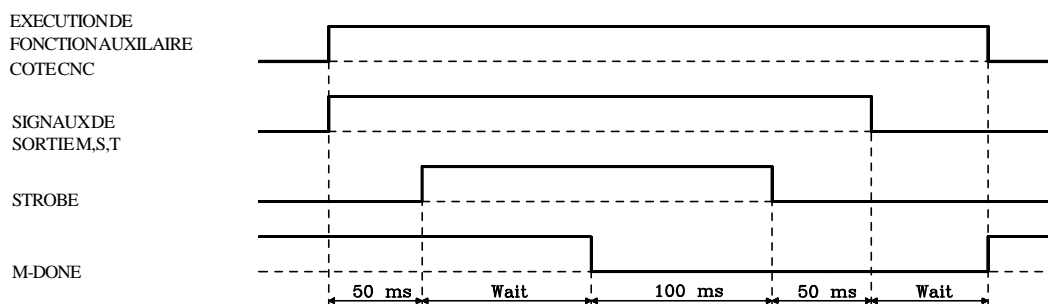

2. Quand l’armoire électrique détecte l’activation d’un des signaux Strobe, elle doit lancer l’exécution de la fonction correspondante en désactivant le signal M-DONE pour signaler à la CNC que l’exécution de cette fonction M a commencé.
3. La CNC maintient le signal Strobe pendant 100 ms supplémentaires et les sorties BCD pendant 150 ms supplémentaires.

Après ce laps de temps, elle attend la réactivation de l’entrée M-DONE par l’armoire électrique indiquant à la CNC que le traitement de la fonction nécessaire est achevé.

Attention:



Quand le paramètre machine P605(5) = 1 et quand une fonction M définie dans la table de fonctions M décodées est exécutée, la CNC ignore l’état du bit 17 de la rangée inférieure.

ANNEXE A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CNC

CARACTERISTIQUES GENERALES

Trois microprocesseurs 8 bits
Mémoire permettant de stocker 7 programmes pièce de 20 opérations chacun
Une ligne de communications: RS232C
Six entrées de réalimentation pour 3 axes maximum + 3 manivelles électroniques
Résolution de 0,001 mm ou 0,0001 pouce
Facteur multiplicateur de x100 maximum pour signaux de réalimentation sinusoïdaux
Vitesses d'avance de 0,001 mm/mn à 65535 mm/mn (0,0001 à 2580 pouces/mn)
Course maximum des axes : $\pm 8388,607$ mm (330,2601 pouces)
11 entrées digitales optocouplées
32 sorties digitales optocouplées
6 sorties analogiques: ± 10 V (1 par axe + broche)
Poids approximatif : 12 Kg.
Consommation approximative : 75w

EMBALLAGE

Il respecte la norme EN 60068-2-32

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Alimentation universelle de 100 Vca à 240 Vca (+ 10%, - 15%)
Fréquence C.A.: 50 - 60 Hz ± 1 et $\pm 2\%$ durant de très courtes périodes.
Coups de secteur: Il respecte la norme EN 60068-2-32. Il est capable de résister à des micro-coupures allant jusqu'à 10 millisecondes.
Distorsion harmonique : Moins de 10% de la tension efficace totale entre conducteurs sous tension (addition du 2ème au 5ème harmonique)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES ORGANES DE REALIMENTATION

Consommation à + 5V: 750 mA (250 mA par axe)
Consommation à - 5V: 0,3 mA (100 mA par axe)
Niveaux de fonctionnement pour signaux quadratiques:
Fréquence maximum: 200 kHz
Durée maximum entre fronts: 950 ns
Déphasage: $90^\circ \pm 20^\circ$
Seuil d'excitation (état logique "1"): $2,4 \text{ V} < V_{IH} < 5 \text{ V}$
Seuil de désexcitation (état logique "0"): $- 5 \text{ V} < V_{IL} < 0,8 \text{ V}$
 $V_{max.} : \pm 7 \text{ V}$
Hysteresis: 0,25 V
Courant d'entrée maximum: 3 mA
Niveaux de fonctionnement pour signaux sinusoïdaux:
Fréquence maximum: 25 kHz
Tension entre pointes: $2 \text{ V} < V_{pp} < 6 \text{ V}$
Courant d'entrée I_1 1 mA

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES ENTREES DIGITALES

Tension nominale: + 24 Vcc (Maximum: + 30 Vcc, minimum: + 18 Vcc)
Seuil d'excitation (état logique "1"): $V_{IH} > + 18 \text{ Vcc}$
Seuil de désexcitation (état logique "0"): $V_{IL} < + 5 \text{ Vcc}$, ou pas de branchement
Consommation typique par entrée: 5 mA (maximum : 7 mA)
Protection par isolation galvanique à optocoupleurs
Protection contre l'inversion de phase jusqu'à - 30 Vcc

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES SORTIES DIGITALES

Tension nominale: + 24 Vcc (maximum: + 30 Vcc, minimum: + 18 Vcc)

Tension de sortie $V_{out} = \text{Tension de la source} - 2 \text{ Vcc}$

Courant de sortie maximum: 100 mA

Protection par isolation galvanique à optocoupleurs

Protection par fusible 3A externe contre l'inversion de phase jusqu'à - 30 Vcc et contre les surtensions de l'alimentation externe supérieure à 33 Vcc.

ECRAN

Moniteur 8" monochrome Distorsion: 90°

Ecran: Anti-reflets Phosphore: PLA (ambre)

Résolution: 600 lignes Surface d'affichage: 146 x 119 mm

FREQUENCE DE BALAYAGE

Synchronisme vertical: 50 - 60 Hz positif Synchronisme horizontal: 19,2 kHz positif

ENVIRONNEMENT

Humidité relative : 30-90% sans condensation

Température de travail : 5-40° avec une moyenne inférieure à 35°C

Température ambiante sous régime de non-fonctionnement : entre -25° et +70°C

Altitude maximale de fonctionnement. Il respecte la norme IEC 1131-2

VIBRATIONS

En fonctionnement: 10 - 50 Hz, amplitude: 0,2 mm

Pendant le transport: 10 - 50 Hz, amplitude: 1 mm, 50 - 300 Hz et accélération de 5 G.

Hauteur de chute de sécurité de l'équipement emballé: 1 m

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Voir feuille de "Déclaration d'Accord" dans l'introduction du présent manuel.

SÉCURITÉ

Voir feuille de "Déclaration d'Accord" dans l'introduction du présent manuel.

DEGRÉ DE PROTECTION

Partie frontale : IP54

Parties accessibles à l'intérieur de l'enveloppe : IP1X



Le constructeur de la machine doit respecter la norme EN60204-1 en ce qui concerne la protection contre le choc électrique face à une panne des contacts d'entrées/sorties avec alimentation extérieure, lorsque ce connecteur n'est pas branché avant de brancher la force à la source d'alimentation.

L'accès à l'intérieur de l'appareil est strictement défendu à tout personnel non autorisé.

BATTERIE

Batterie au lithium de 3,5 V

Durée de vie estimée: 10 ans

A partir de l'indication d'erreur (batterie déchargée), les informations en mémoire sont sauvegardées pendant 10 jours maximum avec la CNC à l'arrêt. Le remplacement est obligatoire.

Précautions contre les risques d'explosion et de brûlures:



Ne pas tenter de recharger la batterie

Ne pas l'exposer à des températures dépassant 100° C (232° F)

Ne pas la mettre en court-circuit

Attention:




Afin d'éviter toute surchauffe des circuits internes, les diverses ouïes de ventilation ne doivent pas être obstruées. Il est également nécessaire d'installer un système de ventilation assurant l'extraction de l'air chaud de l'enceinte métallique ou du bâti supportant la CNC.

ANNEXE B


ENCEINTES METALLIQUES

La distance minimum entre les côtés de la CNC et son enceinte métallique nécessaires pour assurer la conformité avec les conditions d'environnement doivent être celles indiquées ci-dessous:

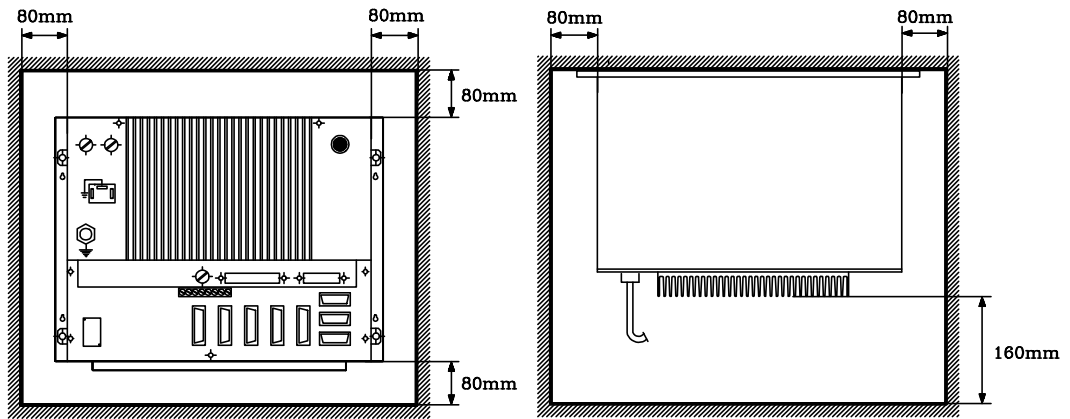

En cas d'utilisation d'un ventilateur afin d'améliorer la ventilation, un **VENTILATEUR CC** est nécessaire car un ventilateur CA risque de provoquer des interférences électromagnétiques qui entraînent des déformations des images affichées sur l'écran.

La CNC doit être fixée comme indiqué ci-dessous (dimensions en mm).

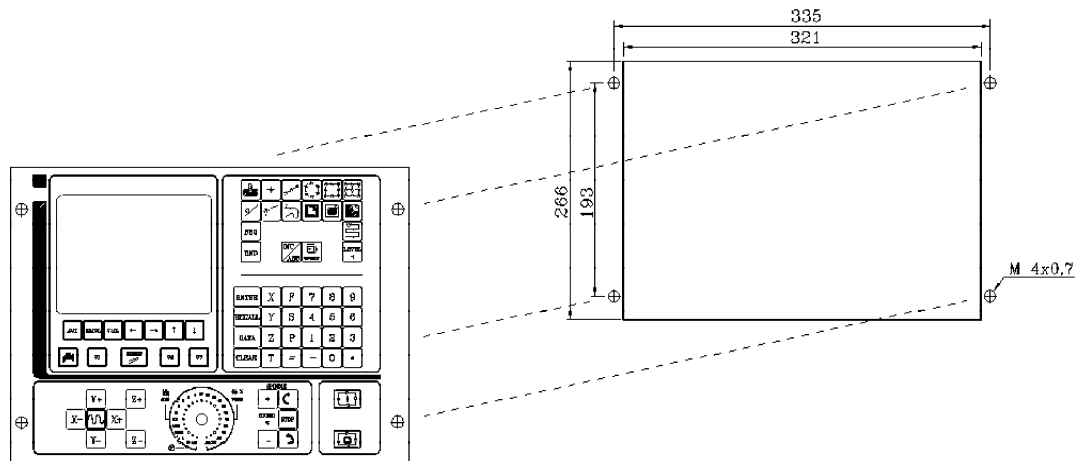

ANNEXE C

ENTREES ET SORTIES DE LA CNC

ENTREES

Broche	Connecteur	Fonction
10	E/S 1	Contact d'origine d'axe X
11	E/S 1	Contact d'origine d'axe Y
12	E/S 1	Contact d'origine d'axe Z
14	E/S 1	Arrêt d'urgence
15	E/S 1	/Arrêt des avances/Transfert inhibé/M-Done
16	E/S 1	/Arrêt
17	E/S 1	Démarrage - jog en rapide
18	E/S 1	Entrée conditionnelle (saut de bloc)
19	E/S 1	Mode DRO (visualisateur)

SORTIES

Broche	Connecteur	Fonction
2	E/S 1	Echantillonnage T (T Strobe)
3	E/S 1	Echantillonnage S (S Strobe)
4	E/S 1	Echantillonnage M (M Strobe)
5	E/S 1	Urgence
6	E/S 1	Filetage actif
5	E/S 1	Urgence
7	E/S 1	Validation d'axe Z
8	E/S 1	Validation d'axe Y
9	E/S 1	Validation d'axe X
20	E/S 1	MST80
21	E/S 1	MST40
22	E/S 1	MST20
23	E/S 1	MST10
24	E/S 1	MST08
25	E/S 1	MST04
26	E/S 1	MST02
27	E/S 1	MST01
27	E/S 1	MST01
30, 31	E/S 1	Sortie analogique d'axe X
32, 33	E/S 1	Sortie analogique d'axe Y
34, 35	E/S 1	Sortie analogique d'axe Z
36, 37	E/S 1	Sortie analogique de broche
3	E/S 2	Sortie M01 décodée. Arrosage
4	E/S 2	Sortie M02 décodée
5	E/S 2	Sortie M03 décodée
6	E/S 2	Sortie M04 décodée
7	E/S 2	Sortie M05 décodée
8	E/S 2	Sortie M06 décodée
9	E/S 2	Sortie M07 décodée
10	E/S 2	Sortie M08 décodée
11	E/S 2	Sortie M09 décodée
12	E/S 2	Sortie M10 décodée
13	E/S 2	Sortie M11 décodée
21	E/S 2	Sortie "Mode JOG sélectionné"
22	E/S 2	Sortie M15 décodée
23	E/S 2	Sortie M14 décodée-RAZ
24	E/S 2	Sortie M13 décodée-Cycle en cours-Automatique-G00
25	E/S 2	Sortie M12 décodée. Déplacement d'axe vertical

ANNEXE D

TABLE DE CONVERSION DES SORTIES “S” CODEES BCD à 2 CHIFFRES

S programmée	S en BCD	S programmée	S en BCD	S programmée	S en BCD	S programmée	S en BCD
0	S 00	25-27	S 48	200-223	S 66	1600-1799	S 84
1	S 20	28-31	S 49	224-249	S 67	1800-1999	S 85
2	S 26	32-35	S 50	250-279	S 68	2000-2239	S 86
3	S 29	36-39	S 51	280-314	S 69	2240-2499	S 87
4	S 32	40-44	S 52	315-354	S 70	2500-2799	S 88
5	S 34	45-49	S 53	355-399	S 71	2800-3149	S 89
6	S 35	50-55	S 54	400-449	S 72	3150-3549	S 90
7	S 36	56-62	S 55	450-499	S 73	3550-3999	S 91
8	S 38	63-70	S 56	500-559	S 74	4000-4499	S 92
9	S 39	71-79	S 57	560-629	S 75	4500-4999	S 93
10-11	S 40	80-89	S 58	630-709	S 76	5000-5599	S 94
12	S 41	90-99	S 59	710-799	S 77	5600-6299	S 95
13	S 42	100-111	S 60	800-899	S 78	6300-7099	S 96
14-15	S 43	112-124	S 61	900-999	S 79	7100-7999	S 97
16-17	S 44	125-139	S 62	1000-1119	S 80	8000-8999	S 98
18-19	S 45	140-159	S 63	1120-1249	S 81	9000-9999	S 99
20-22	S 46	160-179	S 64	1250-1399	S 82		
23-24	S 47	180-199	S 65	1400-1599	S 83		

ANNEXE E

TABLEAU RESUME DES PARAMETRES MACHINE

PARAMETRES GENERAUX DE LA MACHINE

P5	Fréquence réseau (50/60)	<i>Section 4.3</i>
P99	Langue (0 = Espagnol. 1= Allemand. 2 = Anglais. 3 = Français. 4 = Italien)	
P13	Unités de mesure: mm (0) pouces (1)	
P6	Affichage théorique (1) réel (0)	
P617(5), P605(6), P617(4)	X, Y, Z en tant qu'axes DRO (visualisateur) (0=Non, 1=Oui)	
P618(6), P618(5), P618(4)	Visualisation de l'axe X, Y, Z. (0=Oui, 1=Non)	
P701	Nombre de poches d'outils (positions) du magasin d'outils (0...98)	
P626(1)	La CNC affiche la position de la base (1) ou de la pointe (0) de l'outil	
P743	Sous-routine devant être exécutée avant la fonction T.	
P745	Sous-routine devant être exécutée après la fonction T.	
P628(1)	Affichage de l'erreur de poursuite (0=Non, 1=Oui)	
P628(6)	O1 peut être activé/désactivé quand la broche est à l'arrêt (0=Non, 1=Oui)	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AUX E/S <i>Section 4.3.1</i>		
P605(8)	Etat normal de la sortie d'urgence (broche 5 du conn. E/S 1) (0=0V, 1=24V)	
P605(5)	La CNC attend une descente de signal sur l'entrée "M-EXEC" (0=Non, 1=Oui)	
P609(7)	Broche 17 de connecteur E/S 1 en tant que "Jog en rapide" (0=Non, 1=Oui)	
P609(3)	Broche 23 de connecteur E/S 2 en tant que "RAZ" (0=Non, 1=Oui)	
P611(1)	Broche 24 de conn. E/S 2 comme Exécution bloc de program. (0=Non, 1=Oui)	
P611(6)	Broche 24 de conn. E/S 2 comme Exécution program. P99996 (0=Non, 1=Oui)	
P613(4)	Broche 24 de conn. E/S 2 comme Exécution positionn. rapide. (0=Non, 1=Oui)	
P613(2)	Broche 25 de conn. E/S 2 en tant qu'entrée "Déplac.vertical" (0=Non, 1=Oui)	
P617(8)	Sortie de fonction M en code BCD (0) ou Binaire (1)	
P609(5)	Les fonctions M définies ont des sorties en code BCD ou binaire	
P602(8, 7, 6, 5) P603(1)	Annul.d'alarme de réalimentation pour conn. A1,A2,A3,A4,A5	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AUX MANIVELLES <i>Section 4.3.2</i>		
P612(1), P626(8), P627(8)	Une manivelle électronique est associée à X, Y, Z (0=Non, 1=Oui)	
P613(1)	Manivelle électronique modèle FAGOR 100P (0=Non, 1=Oui)	
P612(2), P626(2), P627(2)	Sens de comptage de manivelle électronique pour X, Y, Z	
P612(3), P626(3), P627(3)	Unités de réalimentation de manivelle élec. pour X, Y, Z (0=mm, 1=pouces)	
P612(4,5), P626(4,5), P627(4,5)	Résolution de comptage de manivelle électronique pour X, Y, Z	
P612(6), P626(6), P627(6)	Multiplicateur de signaux de manivelle élec. pour X, Y, Z (0=x4, 1=x2)	
P628(5)	Les manivelles ne fonctionnent qu'aux positions manivelle du FOS	
P628(8)	La machine utilise des manivelles mécaniques (0=Non, 1=Oui)	
P815	Temporisation avant ouverture de la boucle fermée (1=10 msec)	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AU MODE DE FONCTIONNEMENT <i>Section 4.3.3</i>		
P609(8)	Orientation des axes en représentation graphique (0=Fraiseuse, 1=Aléuseuse)	
P605(4)	Orientation des axes dans le plan XZ	
P628(7)	Interpolations sur l'axe Z. (0=Oui, 1=Non)	
P618(1)	Inhibition de la touche DEPART CYCLE (0=Non, 1=Oui)	
P606(3)	Exécution de M30 lors du passage au mode JOG (0=Non, 1=Oui)	
P12	Déplacement manuel des axes en continu (0) ou par impulsions (1)	
P609(6)	Déplacement manuel incrémental maximum (0=10mm ou 1", 1=1mm ou 0,1")	
P606(2)	Valeur maximum du sélecteur (F.O.S) appliquée par la CNC (0=120%, 1=100%)	
P4	Bouton de correction des avances actif en G00 (0=Non, 1=Oui)	
P613(5)	G05 ou G07 à la mise sous tension (0=G07, 1=G05)	
P715	Temporisation entre blocs G07 (angles carrés) (1=10 ms)	
P611(5)	Unités de vitesse d'avance en G94 (0=1 mm/mn ou 0.1"/mn, 1=0.1mm/mn ou 0,01"/mn)	
P610(1)	Arrêt des avances en G47 (0=Non, 1=Oui)	
P628(4)	La touche "JOG" en rapide applique une gamme de correction des avances supérieure à 100% (0=Non, 1=Oui)	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA LIAISON SERIE RS232C <i>Section 4.3.4</i>		
P0	Vitesse de communications (baud) (110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600)	
P1	Nombre de bits de données par caractère (7/8)	
P2	Parité (0=non, 1=Impaire/ODD, 2=Pair/EVEN)	
P3	Bits d'arrêt (1/2)	
P607(3)	Communications DNC (0=Non, 1=Oui)	
P607(4)	Valeurs de transmission lors de la communication avec lecteur de Disquette (1), de Casette (0)	
P607(5)	Protocole DNC actif à la mise sous tension (0=Non, 1=Oui)	
P607(6)	La CNC interrompt les communications en mode DNC (0=Oui, 1=Non)	
P607(7)	Rapport des états sur interruptions (0=Non, 1=Oui)	

PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AUX AXES

P100, P200, P300	Signe de la sortie analogique pour X, Y, Z	<i>Section 5</i>
P101, P201, P301	Sens du comptage pour X, Y, Z	
P102, P202, P302	Sens du déplacement manuel pour X, Y, Z	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA RESOLUTION DES AXES		<i>Section 5.1</i>
P103, P203, P303	Résolution de comptage pour X, Y, Z	
P622(1), P622(2), P622(3)	Unités de résolution pour signaux de réaliment. sinusoïdaux pour X, Y, Z	
P604(4), P604(3), P604(2)	Unités de réalimentation pour X, Y, Z (0=mm, 1= pouces)	
P106, P206, P306	Type de signal de réalimentation pour X, Y, Z (0=quadr, 1=Sin)	
P604(8), P604(7), P604(6)	Multiplicateur pour signaux de réalimentation (0=x4, 1=x2)	
P603(8), P603(7), P603(6)	Codeur binaire pour X, Y, Z (0=Non, 1=Oui)	
P610(8), P610(7), P610(6)	Equivalence du codeur binaire pour X, Y, Z	
PARAMETRES MACHINE POUR SIGNAUX ANALOGIQUES		<i>Section 5.2</i>
P117, P217, P317	Sortie analogique minimum pour X, Y, Z (1=2.5 mV)	
P104, P204, P304	Temporisation entre validation et sortie analogique pour X, Y, Z (0=Non, 1=Oui)	
P118, P218, P318	Zone "en-position" (bande morte) pour X, Y, Z (0...255 Microns)	
P105, P205, P305	Contrôle en continu de X, Y, Z (0=Non, 1=Oui)	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AUX LIMITES DE COURSE DES AXES		<i>Section 5.3</i>
P107, P207, P307	Limite de course positive pour X, Y, Z	
P108, P208, P308	Limite de course négative pour X, Y, Z	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA VITESSE D'AVANCE		<i>Section 5.4</i>
P110, P210, P310	Vitesse d'avance maximale programmable X, Y, Z	
P111, P211, P311	Vitesse d'avance G00 pour X, Y, Z	
P729	Vitesse d'avance maximale en interpolation circulaire	
P708	Correction de vitesse d'avance quand la tension analogique atteint 10 V.	
P714	Erreur si la vitesse d'avance réelle n'est pas entre 50 et 200% de la valeur programmée	
P615(6)	Vitesse d'avance programmée en pouces/(10 x minute) (0), pouces/minute (1)	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES AU CONTROLE DES AXES		<i>Section 5.5</i>
P114, P214, P314	Gain proportionnel K1 pour X, Y, Z	
P115, P215, P315	Point critique de gain pour X, Y, Z	
P116, P216, P316	Gain proportionnel K2 pour X, Y, Z	
P611(8)	En G00 et F00, gain proportionnel K2 de 256 microns et au-delà. (0=Non, 1=Oui)	
P726	Reprise de la position programmée pour les axes contrôlés "par intermittence"	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA RECHERCHE DE L'ORIGINE		<i>Section 5.6</i>
P119, P219, P319	Coordonnées de l'origine pour X, Y, Z	
P623(8), P623(7), P623(6)	Sens de recherche de l'origine pour X, Y, Z (0=Positif, 1=Négatif)	
P600(8), P600(7), P600(6)	Type d'impulsion d'origine (marquage) pour X, Y, Z (0=Négatif, 1=Positif)	
P602(4), P602(3), P602(2)	Contact d'origine pour X, Y, Z (0=Oui, 1=Non)	
P112, P212, P312	Première vitesse de recherche d'origine pour X, Y, Z	
P810, P811, P812	Seconde vitesse de recherche d'origine pour X, Y, Z	
P611(2)	Recherche d'origine obligatoire à la mise sous tension (0=Non, 1=Oui)	
P804	Vitesse d'avance en JOG avant la recherche obligatoire d'origine	
P606(4)	La fonction G74 génère un code M30 (0=Non, 1=Oui)	
PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A L'ACCELERATION/DECELERATION		<i>Section 5.7</i>
P721, P722, P723	Application de l'accélération/décélération à X, Y, Z (1=20 ms)	
P613(7)	Accélération/décélération sur toutes les interpolations linéaires (0=Non, 1=Oui)	
P620(2)	Accélération/décélération linéaire en G05 (congé aux angles) (0=Oui, 1=Non)	
P624(8)	Accélération/décélération en cloche (0=Non, 1=Oui)	
P744	Durée de la pente d'accélération/décélération en cloche (1=10 ms)	
P732, P733, P734	Gain d'avance par anticipation pour X, Y, Z	

PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA VIS*Section 5.8*

P109, P209, P309 Compensation du jeu de la vis pour X, Y, Z (0...255 microns)
P624(1), P624(2), P624(3) Signe de la compensation du jeu de la vis pour X, Y, Z (0=Positif, 1=Négatif)
P113, P213, P313 Impulsion analogique supplémentaire pour X, Y, Z (1=2.5 mV)
P606(8), P606(7), P606(6) Compensation de l'erreur de vis pour X, Y, Z (0=Non, 1=Oui)

PARAMETRES MACHINE SPECIAUX*Section 5.9*

P609(1) Machine à courses supérieures à 8 mètres (0=Non, 1=Oui)
P617(6) Résolution de 0,0001 mm (0,00001 pouce) (0=Non, 1=Oui)
P908, P909 Zone de collision pour Y et Z

PARAMETRES MACHINE ASSOCIES A LA BROCHE**PARAMETRES ASSOCIES AU CHANGEMENT DE GAMME***Section 6.1*

P7, P8, P9, P10 Vitesses maximales pour les gammes 1, 2, 3 et 4 (0...999 tour/mn)
P606(6) Tension analogique résiduelle "S" pour changement de gamme (0=Non, 1=Oui)
P706 Valeur de la tension analogique résiduelle (1=2.5 mV)
P707 Période de l'oscillation pendant le changement de gamme

PARAMETRES POUR SORTIE ANALOGIQUE DE VITESSE DE BROCHE*Section 6.2*

P601(4) Signe de la sortie analogique de vitesse de broche "S"
P610(4) Sortie analogique unipolaire (1) ou bipolaire (0) de vitesse de broche "S"
P609(4) Tous les changements de vitesse de broche génèrent un signal "S Strobe" (0=Non, 1=Oui)

PARAMETRES ASSOCIES A LA SORTIE DE VITESSE DE BROCHE EN BCD*Section 6.3*

P601(3) Sortie codée BCD à 2 chiffres (0=Non, 1=Oui)
P601(2) Sortie codée BCD à 4 chiffres (0=Non, 1=Oui)

ANNEXE F

LISTE SEQUENTIELLE DES PARAMETRES MACHINE

P0	Vitesse de communications (110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600)	Section 4.3.4
P1	Bits de données de communications (7/8)	Section 4.3.4
P2	Parité (0=non, 1=Impaire/ODD, 2=Pair/EVEN)	Section 4.3.4
P3	Bits d'arrêt (1/2)	Section 4.3.4
P4	Correction de vitesse d'avance active en G00 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.3
P5	Fréquence du réseau (C.A.) (50/60)	Section 4.3
P6	Théorique (1) ou réelle (0)	Section 4.3
P7	Vitesse de broche maximale pour la GAMME 1 (0...9999 tours/mn)	Section 6.1
P8	Vitesse de broche maximale pour la GAMME 2 (0...9999 tours/mn)	Section 6.1
P9	Vitesse de broche maximale pour la GAMME 3 (0...9999 tours/mn)	Section 6.1
P10	Vitesse de broche maximale pour la GAMME 4 (0...9999 tours/mn)	Section 6.1
P11	<i>Inutilisé actuellement " = 0 "</i>	
P12	Déplacement manuel des axes (JOG) en continu (0) ou par impulsions (1)	Section 4.3.3
P13	Unités de mesure: mm (0), pouces (1)	Section 4.3
P99	Langue (0 = Espagnol. 1= Allemand. 2 = Anglais. 3 = Français. 4 = Italien)	Section 4.3
P100	Signe de la sortie analogique de l'axe X	Section 5
P101	Sens de comptage de l'axe X	Section 5
P102	Sens de déplacement en JOG de l'axe X	Section 5
P103	Résolution de la réalimentation (comptage) d'axe X	Section 5.1
P104	Temporisation entre Validation et sortie analogique pour l'axe X (0=Non, 1=Oui)	Section 5.2
P105	Contrôle de l'axe X en continu (0=Non, 1=Oui)	Section 5.2
P106	Type de signal de réalimentation pour l'axe X (0=Quadr, 1=Sin)	Section 5.1
P107	Limite de course positive d'axe X	Section 5.3
P108	Limite de course négative d'axe X	Section 5.3
P109	Jeu de la vis sur l'axe X (0...255 microns)	Section 5.8
P110	Vitesse d'avance programmable maximale pour l'axe X	Section 5.4
P111	Vitesse d'avance G00 pour axe X	Section 5.4
P112	Première vitesse d'avance en recherche d'origine pour l'axe X	Section 5.6
P113	Impulsion analogique supplémentaire pour l'axe X (1=2.5 mV)	Section 5.8
P114	Gain proportionnel K1 pour l'axe X	Section 5.5
P115	Point critique de gain K2 pour l'axe X	Section 5.5
P116	Gain proportionnel K2 pour l'axe X	Section 5.5
P117	Tension analogique minimum pour l'axe X (1=2.5 mV)	Section 5.2
P118	Zone "en-position" (bande morte) pour l'axe X (0...255 microns)	Section 5.2
P119	Coordonnée d'origine pour axe X	Section 5.6
P200	Signe de la sortie analogique de l'axe Y	Section 5
P201	Sens de comptage de l'axe Y	Section 5
P202	Sens de déplacement en JOG de l'axe Y	Section 5
P203	Résolution de la réalimentation (comptage) d'axe Y	Section 5.1
P204	Temporisation entre Validation et sortie analogique pour l'axe Y (0=Non, 1=Oui)	Section 5.2
P205	Contrôle de l'axe Y en continu (0=Non, 1=Oui)	Section 5.2
P206	Type de signal de réalimentation pour l'axe Y (0=Quadr, 1=Sin)	Section 5.1
P207	Limite de course positive d'axe Y	Section 5.3
P208	Limite de course négative d'axe Y	Section 5.3
P209	Jeu de la vis sur l'axe Y (0...255 microns)	Section 5.8
P210	Vitesse d'avance programmable maximale pour l'axe Y	Section 5.4
P211	Vitesse d'avance G00 pour axe Y	Section 5.4
P212	Première vitesse d'avance en recherche d'origine pour l'axe Y	Section 5.6
P213	Impulsion analogique supplémentaire pour l'axe Y (1=2.5 mV)	Section 5.8
P214	Gain proportionnel K1 pour l'axe Y	Section 5.5
P215	Point critique de gain K2 pour l'axe Y	Section 5.5
P216	Gain proportionnel K2 pour l'axe Y	Section 5.5
P217	Tension analogique minimum pour l'axe Y (1=2.5 mV)	Section 5.2
P218	Zone "en-position" (bande morte) pour l'axe Y (0...255 microns)	Section 5.2
P219	Coordonnée d'origine pour axe Y	Section 5.6
P300	Signe de la sortie analogique de l'axe Z	Section 5
P301	Sens de comptage de l'axe Z	Section 5
P302	Sens de déplacement en JOG de l'axe Z	Section 5
P303	Résolution de la réalimentation (comptage) d'axe Z	Section 5.1
P304	Temporisation entre Validation et sortie analogique pour l'axe Z (0=Non, 1=Oui)	Section 5.2
P305	Contrôle de l'axe Z en continu (0=Non, 1=Oui)	Section 5.2
P306	Type de signal de réalimentation pour l'axe Z (0=Quadr, 1=Sin)	Section 5.1
P307	Limite de course positive d'axe Z	Section 5.3
P308	Limite de course négative d'axe Z	Section 5.3
P309	Jeu de la vis sur l'axe Z (0...255 microns)	Section 5.8

P310	Vitesse d'avance programmable maximale pour l'axe Z	Section 5.4
P311	Vitesse d'avance G00 pour axe Z	Section 5.4
P312	Première vitesse d'avance en recherche d'origine pour l'axe Z	Section 5.6
P313	Impulsion analogique supplémentaire pour l'axe Z (1=2,5 mV)	Section 5.8
P314	Gain proportionnel K1 pour l'axe Z	Section 5.5
P315	Point critique de gain K2 pour l'axe Z	Section 5.5
P316	Gain proportionnel K2 pour l'axe Z	Section 5.5
P317	Tension analogique minimum pour l'axe Z (1=2,5 mV)	Section 5.2
P318	Zone "en-position" (bande morte) pour l'axe Z (0...255 microns)	Section 5.2
P319	Coordonnée d'origine pour axe Z	Section 5.6

P400 à P519 *Inutilisés actuellement " = 0"*

P600	(8) Type d'impulsion de marquage (origine) pour axe X (0=Nég, 1=Pos.)	Section 5.6
	(7) Type d'impulsion de marquage (origine) pour axe Y (0=Nég, 1=Pos.)	Section 5.6
	(6) Type d'impulsion de marquage (origine) pour axe Z (0=Nég, 1=Pos.)	Section 5.6
	(5) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(4) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(3) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(2) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(1) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P601	(8) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(7) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(6) Sortie analogique résiduelle S pendant le changement de gamme (0=Non, 1=Oui)	Section 6.1
	(5) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(4) Signe de la sortie analogique de broche	Section 6.2
	(3) Sortie S en code BCD à 2 chiffres (0=Non, 1=Oui)	Section 6.3
	(2) Sortie S en code BCD à 4 chiffres (0=Non, 1=Oui)	Section 6.3
	(1) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P602	(8) Annulation d'alarme du connecteur A1 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(7) Annulation d'alarme du connecteur A2 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(6) Annulation d'alarme du connecteur A3 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(5) Annulation d'alarme du connecteur A4 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(4) Contact d'origine X (0=Oui, 1=Non)	Section 5.6
	(3) Contact d'origine X (0=Oui, 1=Non)	Section 5.6
	(2) Contact d'origine X (0=Oui, 1=Non)	Section 5.6
	(1) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P603	(8) Codeur binaire rotatif pour axe X (0=Non, 1=Oui)	Section 5.1
	(7) Codeur binaire rotatif pour axe Y (0=Non, 1=Oui)	Section 5.1
	(6) Codeur binaire rotatif pour axe Z (0=Non, 1=Oui)	Section 5.1
	(5) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(4) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(3) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(2) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(1) Annulation d'alarme de réalimentation A5 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
P604	(8) Multiplicateur du signal d'axe X (0=x4, 1=x2)	Section 5.1
	(7) Multiplicateur du signal d'axe Y (0=x4, 1=x2)	Section 5.1
	(6) Multiplicateur du signal d'axe Z (0=x4, 1=x2)	Section 5.1
	(5) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(4) Unités de réalimentation d'axe X (0=mm, 1=pouces)	Section 5.1
	(3) Unités de réalimentation d'axe Y (0=mm, 1=pouces)	Section 5.1
	(2) Unités de réalimentation d'axe Z (0=mm, 1=pouces)	Section 5.1
	(1) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P605	(8) Etat normal de la sortie d'urgence (broche 5 du connecteur d'E/S 1) (0=0V, 1=24V)	Section 4.3.1
	(7) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(6) Axe Y en tant qu'axe visualisateur (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3
	(5) La CNC attend une descente de signal sur l'entrée "M-EXECUTEE" (0=Non, 1=Oui) ...	Section 4.3.1
	(4) Orientation de l'axe sur le plan XZ	Section 4.3.3.
	(3) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(2) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(1) <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	

P606	(8)	Compensation d'erreur de vis en X (0=Non, 1=Oui)	Section 5.8
	(7)	Compensation d'erreur de vis en Y (0=Non, 1=Oui)	Section 5.8
	(6)	Compensation d'erreur de vis en Z (0=Non, 1=Oui)	Section 5.8
	(5)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(4)	La fonction G74 génère un code M30 (0=Non, 1=Oui)	Section 5.6
	(3)	M30 exécuté lors du passage au mode JOG (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.3
	(2)	Valeur maximum du sélecteur MFO appliquée par la CNC (0=120%, 1=100%)	Section 4.3.3
	(1)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P607	(8)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(7)	Rapport sur les états par interruptions (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.4
	(6)	La CNC interrompt les communications DNC (0=Oui, 1=Non)	Section 4.3.4
	(5)	Protocole DNC actif à la mise sous tension (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.4
	(4)	Valeurs de transmission lors de la communication avec lecteur de Disq(1), de Cass(0) ..	Section 4.3.4
	(3)	DNC (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.4
	(2)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(1)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P608		<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P609	(8)	Orientation des axes pour affichage graphique (0=Fraiseuse, 1=Aléuseuse)	Section 4.3.3
	(7)	Broche 17 du connecteur d'E/S 1 en tant que "jog rapide" (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(6)	Déplacement maximum en manuel incrémental (0=10 mm ou 1", 1=1mm ou 0.1")	Section 4.3.3
	(5)	Les fonctions M définies ont des sorties en code BCD ou binaire (0=Oui, 1=Non)	Section 4.3.1
	(4)	Les changements de vitesse de broche génèrent une sortie "Strobe S" (0=Non, 1=Oui) ..	Section 6.2
	(3)	Broche 23 du connecteur d'E/S 2 en tant que "RESET" (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(2)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(1)	Machine à axe dont la course dépasse 8 mètres (0=Non, 1=Oui)	Section 5.9
P610	(8)	Equivalence du codeur binaire d'axe X	Section 5.1
	(7)	Equivalence du codeur binaire d'axe Y	Section 5.1
	(6)	Equivalence du codeur binaire d'axe Z	Section 5.1
	(5)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(4)	Sortie S analogique: unipolaire (1) ou bipolaire (0)	Section 6.2
	(3)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(2)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(1)	Arrêt des avances en G47 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.3
P611	(8)	En G00 et F00, point critique de gain proportionnel à 256 microns (0=Non, 1=Oui)	Section 5.5
	(7)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(6)	Broche 24 de conn. E/S 2 comme Exécution program. P99996 (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(5)	Unités de vitesse d'avance en G94(0=1mm/mn ou 0.1"/mn, 1=0.1mm/mn ou 0.01"/mn)	Section 4.3.3
	(4)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(3)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(2)	Recherche de l'origine obligatoire à la mise sous tension (0=Non, 1=Oui)	Section 5.6
	(1)	Broche 24 de conn. E/S 2 comme Exécution bloc de program. (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
P612	(8)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(7)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(6)	Multiplicateur pour signaux de manivelle électronique d'axe X (0=x4, 1=x2)	Section 4.3.2
	(5)	Résolution de la réalimentation (comptage) de la manivelle électronique d'axe X	Section 4.3.2
	(4)	Résolution de la réalimentation (comptage) de la manivelle électronique d'axe X	Section 4.3.2
	(3)	Unités de réalimentation de la manivelle électronique de l'axe X (0=mm, 1=pouces) ...	Section 4.3.2
	(2)	Sens de comptage de la manivelle électronique de l'axe X	Section 4.3.2
	(1)	Une manivelle électronique est associée à l'axe X (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.2
P613	(8)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(7)	Accélération/décélération dans tous les déplacements en G01 (0=Non, 1=Oui)	Section 5.7
	(6)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(5)	G05 ou G07 actifs à la mise sous tension (0=G07, 1=G05)	Section 4.3.3
	(4)	Broche 24 de conn. E/S 2 comme Exécution positionn. rapide. (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(3)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(2)	Broche 25 d'E/S 2 en tant que sortie "déplacement vertical" (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.1
	(1)	Modèle de manivelle électronique : FAGOR 100P (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.2
P614		<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P615	(8,7)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(6)	Vitesse d'avance programmée en pouces/(10 x minute) (0), pouces/minute (1)	Section 5.4
	(5)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
	(4)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	

- P615(3) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(2) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(1) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
- P616 *Inutilisé actuellement* “ = 0”
- P617 (8) Sortie de fonction M en code BCD (0) ou Binaire (1) *Section 4.3.1*
(7) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(6) Résolution de 0,0001 mm (0,00001 pouce) (0=Non, 1=Oui) *Section 5.9*
(5) Axe X en tant qu'axe visualisateur (DRO) (0=Non, 1=Oui) *Section 4.3*
(4) Axe Z en tant qu'axe visualisateur (DRO) (0=Non, 1=Oui) *Section 4.3*
(3) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(2) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(1) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
- P618 (8) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(7) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(6) Visualisation de l'axe X (0=Oui, 1=Non) *Section 4.3*
(5) Visualisation de l'axe Y (0=Oui, 1=Non) *Section 4.3*
(4) Visualisation de l'axe Z (0=Oui, 1=Non) *Section 4.3*
(3) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(2) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(1) Touche DEPART CYCLE inhibée (0=Non, 1=Oui) *Section 4.3.3*
- P619 *Inutilisé actuellement* “ = 0”
- P620 (8) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(7) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(6) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(5) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(4) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(3) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(2) Accélération/décélération en G05 (congé aux angles) (0=Oui, 1=Non) *Section 5.7*
(1) L'API utilise les repères M1801 à 1899 pour envoyer des messages à la CNC *Manuel de l'API*
- P621 (8) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(7) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(6) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(5) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(4) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(3) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(2) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(1) La CNC comporte un API. (0=Non, 1=Oui) *Manuel de l'API*
- P622 (8) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(7) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(6) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(5) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(4) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(3) Signaux sinusoïdaux de l'axe Z *Section 5.1*
(2) Signaux sinusoïdaux de l'axe Y *Section 5.1*
(1) Signaux sinusoïdaux de l'axe X *Section 5.1*
- P623 (8) Sens de la recherche d'origine en X (0=Pos, 1=Nég) *Section 5.6*
(7) Sens de la recherche d'origine en Y (0=Pos, 1=Nég) *Section 5.6*
(6) Sens de la recherche d'origine en Y (0=Pos, 1=Nég) *Section 5.6*
(5) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(4) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(3) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(2) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(1) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
- P624 (8) Accélération/décélération en cloche (0=Non, 1=Oui) *Section 5.7*
(7) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(6) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(5) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(4) *Inutilisé actuellement* “ = 0”
(3) Signe du jeu de la vis en Z (0=Pos, 1=Nég) *Section 5.8*
(2) Signe du jeu de la vis en Y (0=Pos, 1=Nég) *Section 5.8*
(1) Signe du jeu de la vis en X (0=Pos, 1=Nég) *Section 5.8*
- P625 *Inutilisé actuellement* “ = 0”

P626 (8)	Une manivelle électronique est associée à l'axe Y (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.2
(7)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
(6)	Multiplicateur pour signaux de manivelle électronique d'axe Y (0=x4, 1=x2)	Section 4.3.2
(5)	Résolution de comptage de la manivelle électronique d'axe Y	Section 4.3.2
(4)	Résolution de comptage de la manivelle électronique d'axe Y	Section 4.3.2
(3)	Unités de réalimentation de la manivelle électronique de l'axe Y (0=mm, 1=pouces) ...	Section 4.3.2
(2)	Sens de comptage de la manivelle électronique de l'axe Y	Section 4.3.2
(1)	La CNC affiche la position de la base (1), et de la pointe (0) de l'outil	Section 4.3
P627 (8)	Une manivelle électronique est associée à l'axe Z (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.2
(7)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
(6)	Multiplicateur pour signaux de manivelle électronique d'axe Z (0=x4, 1=x2)	Section 4.3.2
(5)	Résolution de comptage de la manivelle électronique d'axe Z	Section 4.3.2
(4)	Résolution de comptage de la manivelle électronique d'axe Z	Section 4.3.2
(3)	Unités de la manivelle électronique de l'axe Z (0=mm, 1=pouces)	Section 4.3.2
(2)	Sens de comptage de la manivelle électronique de l'axe Z	Section 4.3.2
(1)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P628 (8)	La machine utilise des manivelles mécaniques (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.2
(7)	Interpolation avec l'axe Z (0=Oui, 1=Non)	Section 4.3.3
(6)	OI ne peut être activé/désactivé que si la broche est à l'arrêt (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3
(5)	Les manivelles électroniques ne peuvent fonctionner qu'aux positions manivelle	Section 4.3.2
(4)	JOG en rapide applique une correction de vitesse d'avance > 100% (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3.3
(3)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
(2)	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
(1)	Affichage de l'erreur de poursuite (0=Non, 1=Oui)	Section 4.3
P629 à P635 <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>		
P700	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P701	Nombre d'outils (0...98)	Section 4.3
P702 à P705	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P706	Valeur de la tension analogique résiduelle S (1=2.5 mV)	Section 6.1
P707	Période d'oscillation pendant le changement de gamme	Section 6.1
P708	Correction de vitesse d'avance quand la tension analogique atteint 10 V	Section 5.4
P709 à P713	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P714	Erreur si la vitesse d'avance réelle n'est pas comprise entre 50 et 200% de la valeur programmée	Section 5.4
P715	Temporisation entre blocs en G07 (coins carrés) (1=10 ms)	Section 4.3.8
P716 à P720	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P721	ACCELERATION/DECELERATION pour X (1=20 ms)	Section 5.7
P722	ACCELERATION/DECELERATION pour Y (1=20 ms)	Section 5.7
P723	ACCELERATION/DECELERATION pour Z (1=20 ms)	Section 5.7
P724, P725	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P726	Récupération de la position programmée sur les axes non contrôlés en continu	Section 5.5
P727, P728	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P729	Vitesse d'avance maximale en interpolation circulaire	Section 5.4
P730, P731	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P732	GAIN D'AVANCE PAR ANTICIPATION pour X	Section 5.7
P733	GAIN D'AVANCE PAR ANTICIPATION pour Y	Section 5.7
P734	GAIN D'AVANCE PAR ANTICIPATION pour Z	Section 5.7
P735 à P740	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P741	Fréquence d'utilisation du cycle de programme principal d'API	Manuel de l'API
P742	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P743	Sous-routine devant être exécutée avant la fonction T.	Section 4.3
P744	Durée de la pente d'accélération/décélération en cloche (1=10 ms)	Section 5.7
P745	Sous-routine devant être exécutée après la fonction T.	Section 4.3
P745, P750	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P800 à P803 <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>		
P804	Vitesse d'avance en mode JOG avant la recherche d'origine obligatoire	Section 5.6
P805, P809	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P810	Seconde vitesse d'avance en recherche d'origine pour X	Section 5.6
P811	Seconde vitesse d'avance en recherche d'origine pour Y	Section 5.6
P812	Seconde vitesse d'avance en recherche d'origine pour Z	Section 5.6
P812, P814	<i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>	
P815	Temporisation avant ouverture de la boucle fermée (1=10 ms)	Section 4.3.2
P900 à P907 <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>		
P908	Zone de collision entre Y et Z	Section 5.9
P909	Zone de collision entre Y et Z	Section 5.9
P910 à P918 <i>Inutilisé actuellement " = 0"</i>		

ANNEXE G

TABLEAU DE DEFINITION DES PARAMETRES MACHINE

	VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR
P0		P1		P2		P3		P4	
P5		P6		P7		P8		P9	
P10		P11		P12		P13		P99	

	VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR
P100		P101		P102		P103		P104	
P105		P106		P107		P108		P109	
P110		P111		P112		P113		P114	
P115		P116		P117		P118		P119	

P200		P201		P202		P203		P204	
P205		P206		P207		P208		P209	
P210		P211		P212		P213		P214	
P215		P216		P217		P218		P219	

P300		P301		P302		P303		P304	
P305		P306		P307		P308		P309	
P310		P311		P312		P313		P314	
P315		P316		P317		P318		P319	

	VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR
P600		P601		P602		P603		P604	
P605		P606		P607		P608		P609	
P610		P611		P512		P613		P614	
P615		P616		P617		P618		P619	
P620		P621		P622		P623		P624	
P625		P626		P627		P628		P629	
P630		P631		P632		P633		P634	
P635									

	VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR		VALEUR
P700		P701		P702		P703		P704	
P705		P706		P707		P708		P709	
P710		P711		P712		P713		P714	
P715		P716		P717		P718		P719	
P720		P721		P722		P723		P724	
P725		P726		P727		P728		P729	
P730		P731		P732		P733		P734	
P735		P736		P737		P738		P739	
P740		P741		P742		P743		P744	
P745		P746		P747		P748		P749	
P750		P751		P752		P753			

ANNEXE I

TABLEAU DE DEFINITION DE LA COMPENSATION D'ERREUR DE VIS

<i>AXE X</i>			
Position		ERREUR	
P0		P1	
P2		P3	
P4		P5	
P6		P7	
P8		P9	
P10		P11	
P12		P13	
P14		P15	
P16		P17	
P18		P19	
P20		P21	
P22		P23	
P24		P25	
P26		P27	
P28		P29	
P30		P31	
P32		P33	
P34		P35	
P36		P37	
P38		P39	
P40		P41	
P42		P43	
P44		P45	
P46		P47	
P48		P49	
P50		P51	
P52		P53	
P54		P55	
P56		P57	
P58		P59	

<i>AXE Y</i>			
Position		ERREUR	
P60		P61	
P62		P63	
P64		P65	
P66		P67	
P68		P69	
P70		P71	
P72		P73	
P74		P75	
P76		P77	
P78		P79	
P80		P81	
P82		P38	
P84		P85	
P86		P87	
P88		P89	
P90		P91	
P92		P93	
P94		P95	
P96		P97	
P98		P99	
P100		P101	
P102		P103	
P104		P105	
P106		P107	
P108		P109	
P110		P111	
P112		P113	
P114		P115	
P116		P117	
P118		P119	

<i>AXE Z</i>			
Position		ERREUR	
P120		P121	
P122		P123	
P124		P125	
P126		P127	
P128		P129	
P130		P131	
P132		P133	
P134		P135	
P136		P137	
P138		P139	
P140		P141	
P142		P143	
P144		P145	
P146		P147	
P148		P149	
P150		P151	
P152		P153	
P154		P155	
P156		P157	
P158		P159	
P160		P161	
P162		P163	
P164		P165	
P166		P167	
P168		P169	
P170		P171	
P172		P173	
P174		P175	
P176		P177	
P178		P179	

APPENDICE J

ENTRETIEN

Nettoyage :

L'accumulation de saleté dans l'appareil peut agir comme un écran qui peut empêcher la dissipation de chaleur correcte provoquée par les circuits électroniques internes, ce qui peut entraîner des risques de surchauffe et de pannes de la CNC.

La saleté accumulée peut aussi, dans certains cas, fournir un cheminement au courant électrique pouvant provoquer des pannes sur les circuits internes de l'appareil, particulièrement sous des conditions de haute humidité.

Pour le nettoyage du tableau de commandes et du moniteur, il est conseillé d'utiliser un torchon doux imbibé d'eau désionisée et / ou de détergent lave-vaisselle domestique non abrasif (liquide, jamais en poudre), ou bien, avec de l'alcool au 75%.

Ne pas utiliser d'air comprimé à haute pression pour le nettoyage de l'appareil, car cela pourrait provoquer des accumulations de charges qui pourraient provoquer des décharges électrostatiques.

Les plastiques utilisés sur la partie frontale de la CNC sont résistants à :


- 1.- Des graisses et des huiles minérales
- 2.- Des bases et des eaux de Javel,
- 3.- Des détergents dissous
- 4.- Des alcools.



Éviter l'action des dissolvants, tels les Chlore-hydrocarbures, le Benzol, les Esters et les Éthers, car ils peuvent endommager les plastiques avec lesquels la partie frontale de l'appareil est fabriquée.

Inspection Préventive

Si la CNC ne s'allume pas lorsque l'interrupteur postérieur de mise en route est poussé, vérifier que le fusible du moniteur et celui de l'Unité Centrale se trouvent en parfait état et qu'il s'agit de fusibles adéquats.

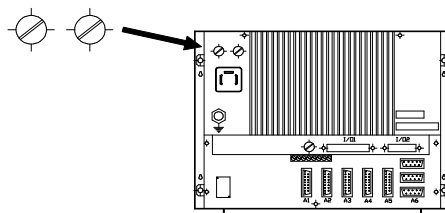

Il incorpore 2 fusibles extérieurs rapides (F) de 3,15 Amp./250 V., pour la protection de l'entrée de secteur.

Pour vérifier le fusible, débrancher au préalable l'alimentation de la CNC.

Ne pas manipuler l'intérieur de l'appareil

Seul le personnel autorisé par Fagor Automation peut manipuler l'intérieur de l'appareil.



Ne pas manipuler les connecteurs, lorsque l'appareil est raccordé au secteur

Avant de manipuler les connecteurs (entrées / sorties, mesure, etc.), vérifier que l'appareil n'est pas raccordé au secteur.

Note :

Fagor Automation ne sera pas responsable de tout dommage matériel ou physique qui pourrait découler du non respect de ces exigences de base de sécurité.

Liste de matériels, pièces de rechange

<i>Descripción Pieza</i>	<i>Código</i>	<i>Fabricante</i>	<i>Referencia</i>
Câble de secteur 3x0,75	11313000	Fagor Automation	
Fusible de 3,15A/250V	12130015	Schurter Wickmann	FST-034-1521 Ref. 19115
Manuel en français	OEM USER	83750083 83750060	Fagor Automation

CODES D'ERREUR

001 Cette erreur apparaît dans les cas suivants:

- * Quand le premier caractère du bloc à exécuter n'est pas "N".
- * Lorsque, pendant une édition en ARRIERE-PLAN, le programme en cours appelle un sous-programme situé dans le programme en cours d'édition ou dans un programme ultérieur.

L'ordre de chargement des programmes pièce en mémoire apparaît dans le répertoire de programmes pièce. Si, pendant l'exécution d'un programme, un nouveau programme est édité, il sera placé à la fin de la liste.

002 Trop de chiffres lors de la définition d'une fonction en général.

003 Cette erreur apparaît dans les cas suivants:

- * Quand une valeur négative a été affectée à une fonction qui n'accepte pas le signe "-".
- * Quand une valeur incorrecte a été affectée à une opération automatique:

- Positionnement en ligne
 - Si $L=0, Xn=X1, Yn=Y1, I=0$
 - Si $L=0, Xn=X1, Yn=Y1, N=0$
 - Si $I=0, N=0$
 - Si $I>0$, fraction L/I
- Positionnement en arc
 - Si $N=0$
 - Si $R=0, Xc=X1, Yc=Y1$
- Positionnement en rectangle ou en grille
 - Si $LX=0, IX=0$ ou $LY=0, IY=0$
 - Si $LX=0, NX=0$ ou $LY=0, NY=0$
 - Si $LX>0, IX=0, NX<2$ ou $LY>0, IY=0, NY<2$
 - Si $LX>0, IX>0$, fraction LX/IX
 - Si $LY>0, IY>0$, fraction LY/IY
- Poche rectangulaire
 - Si $L=0$ ou $H=0$
 - Si $r>(L/2)$ ou $r>(H/2)$
- Poche circulaire
 - Si Rayon d'outil $> R$
- Ebauche d'arêtes
 - Si $L=0$ ou $H=0$
 - Si $r>L$ ou $r>H$
- Surfaçage
 - Si $L=0$ ou $H=0$

004 Inutilisé actuellement.

005 Bloc de paramètres programmé de façon incorrecte.

006 Affectation de plus de 10 paramètres à un bloc.

007 Division par zéro.

008 Racine carrée d'un nombre négatif.

009 Valeur du paramètre trop grande

010 M41, M42, M43 ou M44 a été programmé.

011 Plus de 7 fonctions "M" dans un bloc.

012 Cette erreur apparaît dans les cas suivants:

- > La fonction G50 est programmée de façon incorrecte.
- > Les valeurs des dimensions d'outils sont trop élevées.
- > Les valeurs de décalage du zéro (G53/G59) sont trop élevées.

013 Inutilisé actuellement.

014 Un bloc incorrect par lui-même ou par rapport à l'historique du programme jusqu'à présent a été programmé.

015 Les fonctions G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G50, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G72, G73, G74, G92 et G93 doivent être programmées seules dans un bloc.

016 Le sous-programme ou bloc appelé n'existe pas, ou le bloc cherché par la fonction spéciale F17 n'existe pas.

017 Valeur du pas du filet négative ou trop élevée.

018 Erreur dans des blocs où les points sont définis par angle-angle ou angle-coordonnée.

019 Cette erreur apparaît dans les cas suivants:

- > Après la définition de G20, G21, G22 ou G23, le numéro du sous-programme auquel les fonctions renvoient est manquant.
- > Le caractère "N" n'a pas été programmé après la fonction G25, G26, G27 ou G29.
- > Trop de niveaux d'imbrication.

020 Les axes de l'interpolation circulaire ne sont pas programmés correctement.

021 Pas de bloc à l'adresse définie par le paramètre affecté à F18, F19, F20, F21, F22.

022 Un axe est répété lors de la programmation de G74.

023 K n'a pas été programmé après G04.

024 Inutilisé actuellement.

025 Erreur de définition de bloc ou d'appel de sous-programme ou lors de la définition de sauts conditionnels ou inconditionnels.

026 Cette erreur apparaît dans les cas suivants:

- > Débordement de mémoire.
- > Espace libre sur bande ou en mémoire CNC insuffisant pour mémoriser le programme pièce.

027 I/J/K n'a pas été défini pour une interpolation circulaire ou un filet.


028 Tentative de sélection d'un correcteur d'outil sur la table d'outils d'un outil externe qui n'existe pas (le nombre d'outils est défini par le paramètre machine).

029 Valeur trop élevée affectée à une fonction.


Cette erreur est souvent émise si une valeur est programmée en mm/mn (pouces/mn), en cas de passage aux valeurs en mm/tour (pouce/tour) sans changement des valeurs de F.

030 La fonction G programmée n'existe pas.

031 La valeur du rayon d'outil est trop élevée.

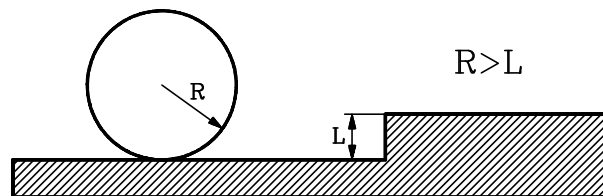

032 La valeur du rayon d'outil est trop élevée.

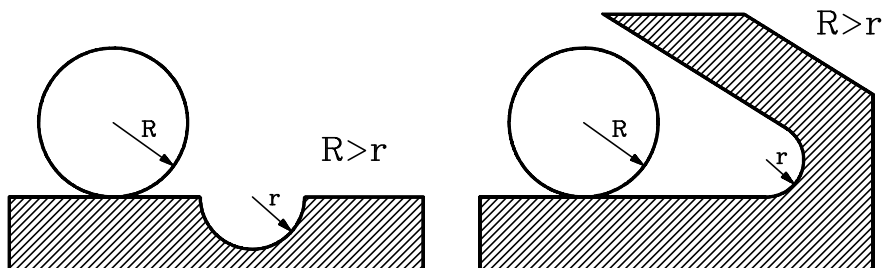

033 Un déplacement sur 8388 mm ou 330,26 pouces a été programmé.

Exemple: Soit X-5000 la position de l'axe X: si un déplacement au point X5000 est demandé, la CNC émettra l'erreur 33 lors de la programmation du bloc N10 X5000 puisque le déplacement programmé sera égal à $5000 - (-5000) = 10000$ mm.

Pour effectuer ce déplacement sans émission de cette erreur, l'opération doit se dérouler en 2 phases comme suit:

N10 X0	déplacement de 5000 mm
N10 X5000	déplacement de 5000 mm

- 034 Valeur de S ou F trop élevée
- 035 Informations sur l'arrondi aux angles, le chanfreinage ou la compensation insuffisantes.
- 036 Répétition de sous-programme.
- 037 La fonction M19 a été programmée de façon incorrecte.
- 038 La fonction G72 ou G73 a été programmée de façon incorrecte.

Ne pas oublier que si G72 n'est appliqué que sur un seul axe, cet axe doit être positionné sur le zéro pièce (valeur 0) au moment de l'application du facteur d'échelle.


- 039 Cette erreur apparaît dans les cas suivants:

- > Plus de 15 niveaux d'imbrication lors de l'appel de sous-programmes.
- > Programmation d'un bloc contenant un saut sur lui-même. Exemple: N120 G25 N120.

- 040 L'arc programmé ne passe pas par le point de fin défini (tolérance de 0,01 mm) ou aucun arc ne passe par les points définis par G08 ou G09.

- 041 Cette erreur est émise en cas de programmation d'une entrée tangentielle dans les conditions suivantes:


- > Pas de place pour exécuter une entrée tangentielle. Un débattement égal au double du rayon congé ou plus est nécessaire.

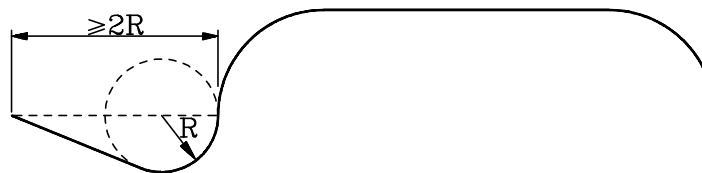

- > Si l'entrée tangentielle doit être appliquée à un arc (G02, G03), elle doit être définie dans un bloc linéaire.

- 042 Cette erreur est émise en cas de programmation d'une sortie tangentielle dans les conditions suivantes:

- > Pas de place pour exécuter une sortie tangentielle. Un débattement égal au double du rayon congé ou plus est nécessaire.

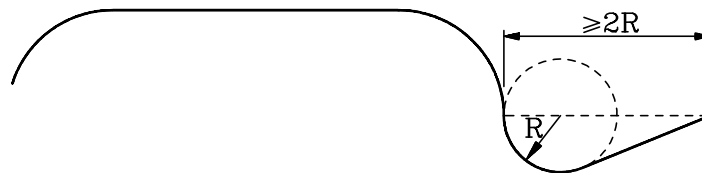

- > Si la sortie tangentielle doit être appliquée à un arc (G02, G03), elle doit être définie dans un bloc linéaire.

- 043 Définition incorrecte des coordonnées polaires d'origine (G93).
- 044 Inutilisé actuellement.
- 045 Programmation incorrecte de la fonction G36, G37, G38 ou G39.
- 046 Définition incorrecte des coordonnées polaires.
- 047 Un déplacement nul a été programmé pendant une compensation de rayon ou un congé aux angles.
- 048 Inutilisé actuellement.
- 049 Programmation de chanfrein incorrecte dans une opération de poche rectangulaire ou d'ébauche d'arête de telle sorte que:
 - * L'outil est incapable d'effectuer l'usinage car le chanfrein est trop petit.
 - * Le chanfrein d'une aussi grande taille ne peut pas être usiné avec ces valeurs de paramètre L, H et E.
- 050 Les fonctions M06, M22, M23, M24, M25 doivent être programmées seules dans un bloc.
- 051 * Un changement d'outil ne peut pas être effectué si l'outil n'est pas en position de changement.

- 052 * L'outil demandé ne se trouve pas dans le magasin.
- 053 Inutilisé actuellement.
- 054 Pas de ruban dans le lecteur de cassette ou la porte du lecteur est ouverte.
- 055 Erreur de parité lors de la lecture ou de l'enregistrement d'une cassette.
- 056 Inutilisé actuellement.
- 057 Ruban protégé en écriture.
- 058 Transport de ruban "paresseux"
- 059 Erreur de communications entre la CNC et le lecteur de cassettes.
- 060 Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 061 Erreur de batterie.

Le contenu de la mémoire sera sauvegardé 10 jours au-delà du jour de l'apparition de l'erreur (avec la CNC à l'arrêt). L'ensemble du module batterie situé sur la face arrière doit être changé. Consulter les Services Techniques Après-Vente.

Attention:



En raison du risque d'explosion ou de combustion, ne pas essayer de recharger la batterie, ne pas l'exposer à des températures supérieures à 100° et ne pas mettre les câbles de batterie en court-circuit.

- 064 * Une entrée externe d'urgence (broche 14 du connecteur d'E/S 1) est activée.
- 065 Inutilisé actuellement.
- 066 * Dépassement de limite de course en X
Cette erreur est émise quand la machine dépasse la limite fixée ou si un bloc forçant la machine à dépasser ces limites a été programmé.
- 067 * Dépassement de limite de course en Y
Cette erreur est émise quand la machine dépasse la limite fixée ou si un bloc forçant la machine à dépasser ces limites a été programmé.
- 068 * Dépassement de limite de course en Z
Cette erreur est émise quand la machine dépasse la limite fixée ou si un bloc forçant la machine à dépasser ces limites a été programmé.
- 069 Inutilisé actuellement.
- 070 ** Erreur de poursuite en X
- 071 ** Erreur de poursuite en Y
- 072 ** Erreur de poursuite en Z
- 073 Inutilisé actuellement.
- 074 ** Valeur de vitesse de broche excessive
- 075 ** Erreur de réinjection sur le connecteur A1.
- 076 ** Erreur de réinjection sur le connecteur A2.
- 077 ** Erreur de réinjection sur le connecteur A3.
- 078 ** Erreur de réinjection sur le connecteur A4.
- 079 ** Erreur de réinjection sur le connecteur A5.

- 080 Cette erreur s'est produite lors de l'utilisation d'un outil plus petit que la passe d'usinage "G" en usinage de poche rectangulaire/circulaire ou d'ébauche d'arête.
- 081 Cette erreur est émise quand le rayon de l'outil est supérieur à " $(L/H2)-E$ " ou " $(H/2)-E$ ".
- 082** Erreur de parité dans les paramètres généraux.
- 083 Cette erreur est émise en cas de programmation de " $r>0$ " ou " $C>0$ " en usinage de poche rectangulaire/circulaire ou d'ébauche d'arête.
- 084 Cette erreur est émise si un rayon d'outil supérieur à "R-E" est programmé dans une poche circulaire.
- 085 Cette erreur est émise si un outil de rayon nul (correcteur d'outil) est utilisé après avoir programmé "G=0" (passe d'usinage) en usinage de poche rectangulaire/circulaire ou d'ébauche d'arête.
- 086 Cette erreur est émise quand une valeur incorrecte est affectée à une opération automatique ou à une opération d'usinage:
- Poche rectangulaire Si P=0 ou I=0
 - Poche circulaire Si P=0 ou I=0
 - Ebauche d'arêtes Si P=0 ou I=0
 - Surfaçage Si P=0 ou I=0
 - Pointage Si P=0, $\Phi = 0$
 - Perçage Si P=0 ou I=0
 - Taraudage Si P=0
 - Alésage Si P=0
- 087** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 088** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 089* Tous les axes ne sont pas revenus au zéro.
- Cette erreur apparaît quand une recherche du zéro sur tous les axes est obligatoire après la mise sous tension. Cette obligation est définie par un paramètre machine.
- 090** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 091** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 092** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 093** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 094 Erreur de parité dans la table d'outils ou la table de correcteurs d'outils G53-G59.
- 095 Cette erreur est émise quand le rayon de l'outil est supérieur au rayon congé "r" en usinage de poche rectangulaire ou en ébauche d'arêtes.
- 096** Erreur de parité dans les paramètres d'axe Z.
- 097** Erreur de parité dans les paramètres d'axe Y.
- 098** Erreur de parité dans les paramètres d'axe X.
- 099** Erreur de parité dans la table M.
- 100** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 101** Erreur matériel interne de la CNC. Consulter les Services Techniques Après-Vente.
- 105 Cette erreur est émise dans les cas suivants:
- > Un commentaire a plus de 43 caractères.
 - > Un programme a été défini avec plus de 5 caractères.
 - > Un numéro de bloc comporte plus de 4 caractères.
 - > Apparition de caractères bizarres en mémoire.
- 106** Température limite interne dépassée.
- 107 Inutilisé actuellement.

- 108 ** Erreur dans les paramètres de compensation d'erreur de pas de vis sur l'axe Z.
- 109 ** Erreur dans les paramètres de compensation d'erreur de pas de vis sur l'axe Y.
- 110 ** Erreur dans les paramètres de compensation d'erreur de pas de vis sur l'axe X.
- 111 Inutilisé actuellement.
- 112 Inutilisé actuellement.
- 113 Inutilisé actuellement.
- 114 Inutilisé actuellement.
- 115 * Erreur de chien de garde dans le module périodique.
Cette erreur apparaît quand le temps d'exécution du module périodique dépasse 5 millisecondes.
- 116 * Erreur de chien de garde dans le module principal.
Cette erreur apparaît quand le temps d'exécution du module principal est supérieur à la moitié du temps indiqué dans le paramètre machine "P279".
- 117 * Les informations CNC internes demandées par l'activation des repères M1901 à M1949 ne sont pas disponibles.
- 118 * Tentative de modification d'une variable interne CNC indisponible au moyen des repères M1950 à M1964.
- 119 Erreur lors de l'écriture de paramètres machine, de la table de fonctions M décodées et des tables de compensation d'erreur de vis dans la mémoire EEPROM.
Cette erreur peut apparaître lorsque, après verrouillage des paramètres machine, de la table de fonctions M décodées et des tables de compensation d'erreur de vis, l'opérateur tente de sauvegarder ces informations dans la mémoire EEPROM.
- 120 Erreur de somme de contrôle lors de la récupération (rétablissement) des paramètres machine, de la table de fonctions M décodées et des tables de compensation d'erreur de vis dans la mémoire EEPROM. -
Elles stoppent l'avance des axes et la rotation de la broche en annulant les signaux de validation ainsi que les sorties analogiques de la CNC.

Attention:

Les ERREURS signalées par "*" agissent de la façon suivante:



- Elles stoppent l'avance des axes et la rotation de la broche en annulant les signaux de validation ainsi que les sorties analogiques de la CNC.
- Elles interrompent l'exécution du programme pièce de la CNC s'il était en cours d'exécution.

Les ERREURS signalées par "***" agissent non seulement comme celles repérées par "*", mais activent en plus la SORTIE D'URGENCE INTERNE.

FAGOR CNC 800M

NOUVELLES PRESTATIONS

Ref. 9803 (fra)

Version 2.1 (Juillet 1995)

1. P627(1). FACTEUR DIVISEUR DES SIGNAUX DES VOLANTS ÉLECTRONIQUES

Le paramètre P627(1) s'utilise en même temps avec les paramètres P612(6), P626(6) et P627(6) qui indiquent le facteur multiplicateur des signaux du volant électronique de l'axe X, Y, Z respectivement.

Le paramètre P627(1) indique si sont divisés ou non les signaux de tous les volants électroniques.

P627(1)=0 Ne sont pas divisés.
P627(1)=1 Les signaux de tous les volants sont divisés par 2.

Exemples dans l'axe X pour que la CNC assume 100 impulsions/tour avec codeurs à 25, 50 et 100 impulsions/tour, il faut:

Volant Fagor à 25 impulsions/tour:	P612(6)=0 et P627(1)=0	$25 \times 4 / 1 = 100$ impulsions/tour.
Volant Fagor à 50 impulsions/tour:	P612(6)=1 et P627(1)=0	$50 \times 2 / 1 = 100$ impulsions/tour.
Volant Fagor à 100 impulsions/tour:	P612(6)=1 et P627(1)=1	$100 \times 2 / 2 = 100$ impulsions/tour.

Version 2.4 (Juin 1996)

1. VOLANTS INFLUENCÉS PAR L'ARRÊT DES AVANCES

On partait jusqu'à présent du principe que les volants réalisaient des fonctions de manivelles, raison pour laquelle ces derniers n'étaient pas influencés par l'Arrêt des Avances.

Certaines applications exigent pourtant que les volants soient influencés par l'Arrêt des Avances.

Le paramètre machine "P628(2)" indique si les volants sont influencés par l'Arrêt des Avances.

P628(2) = 0 Ne sont pas influencés par l'Arrêt des Avances.
P628(2) = 1 Sont influencés par l'Arrêt des Avances.

2. CHANGEURS AUTOMATIQUES D'OUTILS

Cette caractéristique permet à tout moment la conduite des changeurs d'outils.

Jusqu'à présent, ce traitement avait uniquement lieu lorsqu'un programme (99996) était exécuté sous mode Automatique.

Personnalisation:

Le paramètre machine "P628(3)" indique si l'on dispose de Changeur Automatique d'Outils.

P628(3) = 0 On ne dispose pas de Changeur Automatique d'Outils.
P628(3) = 1 On dispose de Changeur Automatique d'Outils.

Dans ces deux cas, la CNC tient compte des paramètres machine "P743" et "P745".

P743 Sous-routine standard à exécuter avant la fonction T
P745 Sous-routine standard à exécuter après la fonction T

Les sous-routines associées à la fonction T doivent contenir la séquence de sélection d'outil et doivent être définies par le constructeur dans un des programmes spéciaux d'utilisateur en code ISO: P99994 et P99996.

Les deux sous-routines sont définies au moyen d'un nombre entier compris entre 0 et 89. Si elle est personnalisée avec la valeur 0, la CNC comprend qu'elle ne doit exécuter aucune sous-routine.

2.1 MACHINE MUNIE DE CHANGEUR MANUEL D'OUTILS

Le paramètre machine "P628(3)" doit être personnalisé avec la valeur "0" (on ne dispose pas de Changeur Automatique d'Outils).

Fonctionnement de base sous mode Manuel ou Visualisateur

Chaque fois qu'un nouvel outil est sélectionné, (T?? - START), la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- Si le paramètre machine "P743" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 2.- La CNC fait sortir le code BCD et assimile le nouvel outil
- 3.- Si le paramètre machine "P745" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.

Fonctionnement de base durant l'exécution d'une opération automatique

Chaque fois que l'exécution d'une opération automatique exige un changement d'outil, (T01 étant active et le cycle demandant T02), la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- Si le paramètre machine "P743" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 2.- Elle affiche le message "TOOL CHANGE" et arrête l'exécution du programme.
- 3.- Après que l'utilisateur a tapé sur la touche [Départ/Start], la CNC fait sortir le code BCD et assimile le nouvel outil
- 4.- Si le paramètre machine "P745" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 5.- La CNC poursuit l'exécution de l'opération automatique.

Fonctionnement de base durant le programme ISO (99996)

a) Un, ou les deux, paramètre(s) machine "P743" et "P745" ont été définis avec une valeur autre que "0".

Chaque fois que l'exécution du programme ISO (99996) exige un changement d'outil, la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- Si le paramètre machine "P743" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 2.- La CNC fait sortir le code BCD et assimile le nouvel outil.
- 3.- Si le paramètre machine "P745" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 4.- La CNC poursuit l'exécution du programme.

b) Les deux paramètres machine "P743" et "P745" ont été définis avec la valeur "0".

Chaque fois que l'exécution du programme ISO (99996) exige un changement d'outil, la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- La CNC fait sortir le code BCD de l'outil et l'assimile.
- 2.- Elle exécute la sous-routine standard N99, où:
Elle affiche le message "TOOL CHANGE"
et elle arrête l'exécution du programme (M00).
- 3.- Après que l'utilisateur a tapé sur la touche [Départ/Start], la CNC poursuit l'exécution du programme.

2.2 MACHINE MUNIE DE CHANGEUR AUTOMATIQUE D'OUTILS

Le paramètre machine "P628(3)" doit être personnalisé avec la valeur "1" (si l'on dispose de Changeur Automatique d'Outils).

Fonctionnement de base sous mode Manuel ou Visualisateur

Chaque fois qu'un nouvel outil est sélectionné, (T?? - START), la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- Si le paramètre machine "P743" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 2.- La CNC fait sortir le code BCD et assimile le nouvel outil.
- 3.- Si le paramètre machine "P745" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.

Fonctionnement de base durant l'exécution d'une opération automatique

Chaque fois que l'exécution d'une opération automatique exige un changement d'outil, (T01 étant active et le cycle demandant T02), la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- Si le paramètre machine "P743" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 2.- La CNC fait sortir le code BCD et assimile le nouvel outil.
- 3.- Si le paramètre machine "P745" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 4.- La CNC poursuit l'exécution de l'opération automatique.

Fonctionnement de base durant le programme ISO (99996)

a) *Un, ou les deux, paramètre(s) machine "P743" et "P745" ont été définis avec une valeur autre que "0".*

Chaque fois que l'exécution du programme ISO (99996) exige un changement d'outil, la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- Si le paramètre machine "P743" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 2.- La CNC fait sortir le code BCD du nouvel outil et assimile le nouvel outil.
- 3.- Si le paramètre machine "P745" a été personnalisé avec une valeur autre que "0", la CNC exécute la sous-routine standard en question.
- 4.- La CNC poursuit l'exécution du programme.

b) *Les deux paramètres machine "P743" et "P745" ont été définis avec la valeur "0".*

Chaque fois que l'exécution du programme ISO (99996) exige un changement d'outil, la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- La CNC fait sortir le code BCD du nouvel outil et l'assimile.
- 2.- Elle exécute la sous-routine standard interne N99, où:

Elle affiche le message "TOOL CHANGE"
et elle arrête l'exécution du programme (M00).
- 3.- Après que l'utilisateur a tapé sur la touche [Départ/Start], la CNC poursuit l'exécution du programme.

3. GESTION DE M19 (ORIENTATION DE LA BROCHE)

Lorsque l'on dispose de Changeurs Automatiques d'Outil, il faut orienter la broche avant de procéder au changement.

Cette caractéristique met en marche la fonction M19 afin de conduire l'orientation de la broche.

Il est conseillé d'inclure la fonction M19 dans la sous-routine standard qui est exécutée avant la fonction T, à savoir, celle qui est définie par le paramètre machine P743.

Conditions requises:

Afin de pouvoir orienter la broche, il faut disposer d'un codeur de broche.

Pour raccorder le codeur de broche il faut utiliser le connecteur "A5", le même qui est utilisé pour le raccordement du volant électronique associé à l'axe Z.

Sur les machines disposant de volant associé à l'axe Z et si l'on désire utiliser cette caractéristique, on partagera le connecteur "A5" pour le raccordement du volant électronique associé à l'axe Z et pour le raccordement du codeur de broche.

Précautions à prendre pour les machines disposant de volant associé à l'axe Z:

- . Il faudra échanger les mesures en question (volant et broche)
- . La CNC interprète la mesure du connecteur "A5" de la manière suivante:
En mode "Orientation de la Broche" (M19) comme mesure de la broche.
En mode "Broche en boucle ouverte" (M3, M4, M5) comme impulsions de Volant.
- . Si la broche passe du mode "Orientation de la Broche" au mode "Broche en boucle ouverte" et qu'on ne commute pas la mesure du connecteur "A5", la CNC interprétera les impulsions de la broche comme étant des impulsions du Volant.

Personnalisation:

Le paramètre machine "P800" indique si l'on dispose ou non de codeur de broche et si l'on dispose donc de la caractéristique "Orientation de la Broche".

P800 = 0	On ne dispose ni de codeur ni d'"Orientation de la Broche".
P800 <> 0	Nombre d'impulsions du codeur de la Broche.

En plus de disposer d'un codeur situé sur la broche (P800 autre que 0), il faut personnaliser les paramètres machine suivants:

P609(2)	Sens de comptage de la broche
P700	Vitesse de broche S lorsque l'on travaille en M19
P601(7)	Signe de la sortie S analogique associée à M19
P612(8)	Type d'impulsion de référence machine dans la BROCHE
P619(6)	Arrêt orienté de la broche dans les deux sens (admet S négative)
P719	Signal analogique minimum de la broche avec M19
P717	Fenêtre d'arrêt de la broche avec M19
P718	Gain proportionnel K de la broche avec M19
P716	Position d'arrêt de la broche lors de l'exécution de M19 sans S.

Format de programmation

La manière de programmer une Orientation de Broche est "M19 S4.3", où:

M19	Indique qu'il s'agit d'un déplacement de broche en boucle fermée.
S4.3	Indique la position sur laquelle on désire mettre en position la broche. La valeur en question sera exprimée en degrés et se référera au zéro machine.

Format de Programmation en Mode Visualisateur

Pour orienter la broche, il faut agir de la manière suivante:

- * Taper la séquence de touches [F] - [BEGIN] - [END]
- * La CNC affiche sur la partie inférieure le message "M"
- * Taper [1] - [9] - [S] - (valeur choisie) - [START]

Fonctionnement de base.

L'exécution d'un bloc du type "M19 S4.3" se fait de la manière suivante:

- * La CNC indiquera à l'armoire électrique d'exécuter la fonction M19, ce transfert d'information se faisant comme n'importe quelle fonction auxiliaire "M".
- * Si la broche se trouvait en boucle ouverte (M3, M4), la CNC réduit la vitesse de la broche jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessous de la vitesse indiquée par le paramètre "P700" et fait ensuite une recherche de zéro.
- * La CNC déplace la broche jusqu'au point indiqué (S4.3) et à la vitesse établie par le paramètre machine "P700".

Si un bloc unique est exécuté avec un "M19", sans "S4.3", la CNC déplace la broche jusqu'à la position indiquée par le paramètre "P916". Si "P916=0", la Broche continue à tourner indéfiniment à la vitesse indiquée par M19.

Le sens dans lequel se fait le positionnement est indiqué par le paramètre machine "P601(7); malgré ceci, le paramètre machine "P619(6)" permet de faire ce positionnement dans les deux sens.

- * La broche restera en boucle fermée jusqu'à ce que:
 - Une M3, M4, M5 soit exécutée
 - Une S ???? soit exécutée
 - Une REMISE À ZÉRO se produise
 - La fonction M30 soit exécutée
 - Se produise une erreur d'exécution quelconque

Exemple:

M3 S1000	Broche en boucle ouverte, sens de rotation dans le sens horaire.
M19	Broche en boucle fermée, recherche de zéro et positionnement sur la coordonnée indiquée par le paramètre "P916".
M19 S100	Positionnement à 100°
S1000	Broche en boucle ouverte. Maintien du sens de rotation antérieur (M3).
M19 S200	Broche en boucle fermée, recherche de zéro et positionnement à 200°.

1. GÉNÉRATION D'UN PROGRAMME EN CODE ISO

La CNC permet de générer, à partir d'une opération ou programme pièce, un programme en code ISO à bas niveau.

Quand on veut disposer de cette prestation il faut personnaliser le paramètre machine "P630(1)=1".

Le programme en code ISO généré par la CNC est toujours appelé 99996 et pourra être emmagasiné dans la CNC elle-même ou dans un ordinateur.

Le programme 99996 est un programme spécial d'usager en code ISO, qui peut être:

Généré à partir d'une opération ou programme pièce.


Édité dans la CNC elle-même, avec l'option "Modes auxiliaires - Édition programme 99996"

Être transmis à la CNC après avoir été élaboré dans un ordinateur.

Génération du programme ISO en mémoire de la CNC (99996).

Le CN800M dispose de 11 K de mémoire pour emmagasiner le programme 99996. Si le programme généré dépasse cette taille, la CNC affichera l'erreur correspondante.

Pour générer le programme 99996 il faut suivre les pas suivants:


- * S'il s'agit d'une opération. Sélectionner ou définir l'opération désirée.
- * S'il s'agit d'un programme pièce. Sélectionner dans le dossier de programmes pièce le programme pièce et positionner le curseur sur la tête de celle-ci ("PIÈCE 01435". On devra voir la liste des opérations qui la composent).
- * Taper sur la séquence de touches [CALC] [7]. La CNC affichera la page de simulation graphique.
- * Taper sur la touche . La CNC commence la simulation et la génération du programme 99996.
- * Une fois finalisée la simulation, le programme 99996 emmagasiné en mémoire contiendra en code ISO tous les blocs qui ont été simulés.

Génération du programme ISO (99996) dans un ordinateur

Normalement, le programme 99996 généré à partir d'un programme pièce est supérieur à la mémoire disponible dans la CNC.

Grâce à l'utilisation du DNC30 il est possible de générer ce programme (99996) dans la mémoire de l'ordinateur.

Pour générer le programme 99996 dans un ordinateur il faut suivre les pas suivants:

- * Activer la communication DNC et exécuter le programme DNC30 dans l'ordinateur.
- * Sélectionner dans l'ordinateur l'option "Gestion de Programmes - Réception Digitalisée".
- * Dans la CNC sélectionner l'opération ou se positionner sur la tête du programme pièce ("PIÈCE 01435". On devra voir la liste des opérations qui la composent).
- * Taper sur la séquence de touches [CALC][8]. La CNC affichera la page de simulation graphique.
- * Taper sur la touche . La CNC commence la simulation et la génération du programme 99996.
- * Une fois finalisée la simulation, le programme 99996 qui a été généré dans l'ordinateur contiendra en code ISO tous les blocs qui ont été simulés dans la CNC.

Ce programme peut être exécuté dans la CNC grâce à l'option "Exécution programme infini" du DNC30.

Note: Pendant le processus de génération du programme ISO, il n'est pas appliqué de compensation pendant la simulation graphique qui se réalise. Cependant, dans le programme généré apparaissent les G41, G42 correspondants.

2. DISPONIBILITÉ DU FILETAGE RIGIDE

À partir de cette version il est possible d'effectuer des filetages typiques (avec compensateur) "P630(3)=0" ou des filetages rigides "P630(3)=1".

Pour effectuer des filetages rigides, la CNC doit contrôler la broche, en vérifiant à chaque moment sa vitesse de rotation et en fournissant à l'armoire électrique le signal nécessaire pour que la broche tourne à la vitesse sélectionnée.

Considérations générales:

Le filetage rigide consiste en une interpolation entre la broche et l'axe Z.

Il est recommandé que les temps d'accélération/décélération de la broche et de l'axe Z soient égaux.

Les erreurs de poursuite de la broche et de l'axe Z doivent être proportionnelles. Par exemple, si le filetage est fait à F1000 mm/min., S1000 t/mn (pas de filetage = 1 mm) et on obtient comme erreur poursuite Z=1 mm (observés) et S=360 degrés, on peut dire que les deux axes sont parfaitement synchronisés.

Dans le but d'ajuster la réponse de la broche, accélération et décélération, dans chacune des gammes, on dispose d'un paramètre d'accélération/décélération pour chaque gamme de broche.

Comme le gain de l'axe Z est différent pendant l'usinage et pendant le filetage rigide, la CNC dispose de 2 paramètres, un pour chaque cas.

La sortie FILETAGE_ON (I97) est active chaque fois qu'un filetage rigide est effectué.

Paramètres machine en rapport avec la broche:

P800	Numéro d'impulsions du codeur de broche (0...9999)		
P601(7)	Signe de la sortie S analogique associée à M19 (0 ou 1)		
P609(2)	Sens de comptage de la broche (0 ou 1)		
P612(8)	Type d'impulsion de référence machine dans la broche (0 =Négatif, 1= Positif)		
P719	Signal analogique minimum de la broche (0...255)		
	P719=0 ==>	2,5 mV	P719=10 ==> 25.0 mV (10 x 2.5)
	P719=1 ==>	2,5 mV	P719=255 ==> 637.5 mV (255 x 2.5)
P717	Fenêtre d'arrêt de la broche. Numéro d'impulsions de comptage (0...255) La CNC applique internement aux signaux de mesure du codeur un facteur de multiplication x4. Ainsi, avec un codeur de 1000 impulsions par tour et P717= 100, la fenêtre d'arrêt sera: (360°/4000)x100= ±9°		
P718	Gain proportionnel K de la broche (0...255) Fixe le signal correspondant à 1 impulsion de comptage d'erreur de poursuite du codeur de la broche. Signal (mV.) = P718 x Erreur de Poursuite (impulsions) x 2,5 mV / 64		
P751, P747, P748, P749	Durée rampe d'accélération/décélération de la broche en gamme 1,2,3,4 (0...255) Valeur 1=20 ms		
P746	Gain feed-forward de la broche en filetage rigide (0...255)		
P750	Gain proportionnel K1 de l'axe Z pendant le filetage rigide (0...255)		
P625(1)	Le début du filet se trouve synchronisé avec Io de la broche (0=Non, 1=Oui)		

Entrées des systèmes de mesure:

P630(4) = 0	Le connecteur A5 s'utilise pour la mesure de la broche et pour la mesure du volant associé à l'axe Z Les deux mesures doivent être commutées extérieurement.
P630(4) = 1	Le connecteur A5 s'utilise seulement pour la mesure de la broche. Le connecteur A6 s'utilise pour la mesure du volant associé à l'axe X. Le connecteur A4 s'utilise pour la mesure du volant ou volants associés aux axes Y, Z. La sortie O46 du PLC indique l'axe que se déplace en tournant le volant branché au A4. Si O46=0 se déplace Y et si O46=1 se déplace Z.

Programmation en code ISO

Se programme à l'aide de la fonction G33 (filetage) en devant indiquer l'avance de l'axe et la vitesse de la broche.

Exemples: G33 Z -10 F1000 S1000 M3 F1000 S1000 M3
G33 Z-10

Les fonctions G00, G01, G02 et G03 annulent la fonction G33.

3. VERSION DE SOFTWARE DANS LA CNC

À partir de cette version, quand on accède à l'écran qu'affiche le checksum de chacune des Eproms,
[Modes Auxiliaires] [Modes Spéciaux] [8]


La CNC affichera, le checksum de chacune des Eprom et la Version de Software dont dispose la CNC. Par exemple: Version 3.1

4. PROTÈGE-ÉCRAN

Quand on personnalise le paramètre machine "P626(7)=1" La fonction protège-écran agit de la façon suivante:

Après chaque période de 5 minutes sans qu'aucune touche ne soit tapée, ou bien si la CNC n'a rien à actualiser sur l'écran, le signal vidéo est éliminé et l'écran s'éteint. En tapant sur n'importe quelle touche le vidéo réapparaît.


5. FRAISAGE LINÉAIRE SEMI-AUTOMATIQUE


Pour accéder à ce mode, sélectionner le fraisage linéaire  et taper sur la touche $\left[\begin{array}{c} \text{LEVEL} \\ + \end{array} \right]$ pour accéder au mode semi-automatique.

Cette opération ne pourra pas être mémorisée comme partie d'une pièce.


Il faut définir l'angle (α) et la longueur (L) de la trajectoire.

Déplacer la machine grâce aux volants jusqu'au point de départ voulu et taper sur la touche JOG correspondante (il suffit de taper dessus une fois, il n'est pas nécessaire de la maintenir appuyée).

La machine se déplacera dans la direction indiquée et en maintenant l'angle " α " jusqu'à parcourir la distance "L" indiquée ou jusqu'à ce que la touche  soit tapée.

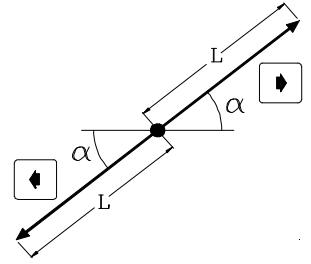


 6. FRAISAGE EN ARC SEMI-AUTOMATIQUE

Pour accéder ce mode sélectionner le fraisage en arc  et taper sur la touche $\left[\begin{array}{c} \text{LEVEL} \\ + \end{array} \right]$ pour accéder au mode semi-automatique.

Cette opération ne pourra pas être mémorisée comme partie d'une pièce.

Il faut définir le rayon d'arrondi (R). Le signe de cette donnée indique le sens de rotation (R+ et R-)

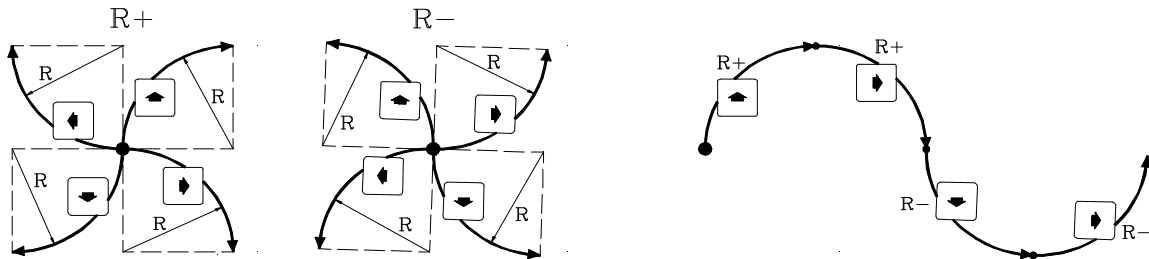

Déplacer la machine au moyen des volants jusqu'au point de départ voulu et taper sur la touche JOG correspondante (il suffit de taper dessus une fois, il n'est pas nécessaire de la maintenir appuyée). La machine effectuera un arc de 90° dans le sens indiqué.

7. COMPENSATION CROISÉE

En plus de compenser l'erreur de mesure causé par la inexactitude des vis utilisées dans chaque axe (erreur de vis), la CNC permet de compenser l'erreur de mesure produite par un axe dans un autre (compensation croisée). Un exemple typique de la compensation croisée est la compensation de flexion de bélière.

Si l'on veut utiliser la compensation croisée il faut définir l'axe auquel s'applique la compensation croisée et l'axe qui en se déplaçant crée ces erreurs de mesure.

Paramètres machine en rapport avec la compensation croisée:

P623(1)	La compensation croisée est appliquée à l'axe X (0=Non, 1=Oui)
P620(5)	La compensation croisée est appliquée à l'axe Y (0=Non, 1=Oui)
P620(4)	La compensation croisée est appliquée à l'axe Z (0=Non, 1=Oui)
P623(2), P623(3)	Axe qui se déplace à la compensation croisée

AXE COMPENSÉ			
	P623 (1)	P620(5)	P620(4)
X	1	0	0
Y	0	1	0
Z	0	0	1

AXE À DÉPLACER		
	P623(3)	P623(2)
X	0	1
Y	1	0
Z	1	1

Exemples: Compenser Y par rapport au déplacement de Z P620 (* * * 1 0 * * *) P623 (* * * * * 0 0 0)
 Compenser X par rapport au déplacement de Y P620 (* * * 0 0 * * *) P623 (* * * * * 1 0 1)

8. FONCTION M80 AVEC AXE Z VISUALISATEUR

Cette prestation se trouve disponible quand l'axe Z est un axe Visualisateur "P617(4)=1".

Chaque fois qu'il faut déplacer l'axe Z la CNC affiche le texte "Agir sur Z". En plus, à partir de cette version, elle exécute la fonction auxiliaire M80. Grâce à cette fonction on peut agir sur le dispositif hydraulique, mécanique, etc. qui contrôle l'axe Z.

9. RÉGLEMENTATION DE SÉCURITÉ EN MACHINES

La CNC dispose des prestations suivantes pour respecter la réglementation de sécurité sur machines.

Habilitation de la touche DEPART depuis le PLC

Cette prestation est disponible quand le paramètre "P630(5)=1" a été personnalisé.

La sortie O25 du PLC indique si la touche DEPART est habilitée (=1) ou non (=0)

Déplacements des axes affectés par l'Arrêt des Avances. (était déjà disponible)

L'entrée d'Arrêt des Avances, pin 15 du connecteur I/O 1, doit se trouver normalement au niveau logique haut.

Si pendant le déplacement des axes, l'entrée d'Arrêt des Avances se met au niveau logique bas, la CNC maintient la rotation de la broche et arrête l'avance des axes, en fournissant des signaux de valeur 0V et en maintenant les embrayages activés.

Quand ce signal retourne au niveau logique haut, la CNC continuera avec le déplacement des axes.

Avance des axes en mode manuel limitée depuis le PLC.

Cette prestation est disponible quand le paramètre "P630(5)=1" a été personnalisé

Chaque fois que la sortie O26 du PLC est activée, la CNC assume l'avance fixée dans le paramètre machine "P814"

Volant géré depuis le PLC.

Le paramètre "P628(2)" indique si le déplacement des axes avec volants est affecté par l'Arrêt des Avances (=1) ou non (=0)

Le paramètre machine "P630(2)" indique si est appliqué le facteur correspondant à la position du commutateur (=0) ou si est appliqué le facteur indiqué par les sorties O44 et O45 du PLC (=1)

44	045	
0	0	Prend en compte ce qui est indiqué par le commutateur
1	0	Équivalent à la position x1 du commutateur
0	1	Équivalent à la position x10 du commutateur
1	1	Équivalent à la position x100 du commutateur

Contrôle de la broche depuis le PLC.

Cette prestation est disponible quand le paramètre "P630(5)=1" a été personnalisé.

La sortie O27 indique à la CNC qu'elle doit (O27=1) appliquer à la broche le signal fixé depuis le PLC. La valeur du signal est fixée dans le registre R156 et avec la marque M1956 est envoyée à la CNC.

R156= 0000 1111 1111 1111 => + 10V.

R156= 0000 0111 1111 1111 => + 5V.

R156= 0000 0011 1111 1111 => + 2,5V.

R156= 0000 0000 0000 0000 => + 0V.

R156= 0001 1111 1111 1111 => - 10V.

R156= 0001 0111 1111 1111 => - 5V.

R156= 0001 0011 1111 1111 => - 2,5V.

R156= 0001 0000 0000 0000 => - 0V.

De même, la sortie O43 du PLC, permet de contrôler la rotation de la broche. (Elle était déjà disponible)

Normalement elle doit se trouver au niveau logique bas.

Si elle est mise au niveau logique haut, la CNC arrête la rotation de la broche.

Quand cette sortie retourne au niveau logique bas, la CNC récupère la rotation de la broche.

Information au PLC de l'état de la recherche de référence machine

I88 Recherche de référence machine en processus

I100 Recherche de référence machine finalisée sur l'axe X

I101 Recherche de référence machine finalisée sur l'axe Y

I102 Recherche de référence machine finalisée sur l'axe Z




Information additionnelle de la CNC au PLC

- R120 La partie basse de ce registre indique le code de la touche tapée.
Cette valeur se maintient pendant 200 millièmes de seconde, sauf si on tape une autre touche avant.
Ce registre peut être annulé depuis le PLC, après avoir été géré.
- R121
- | | |
|--------|---|
| bit 1 | Indique que l'opération de Fraisage est sélectionnée (=1) |
| bit 2 | Indique que l'opération de Positionnement est sélectionnée (=1) |
| bit 3 | Indique que l'opération de Poche est sélectionnée (=1) |
| bit 4 | Indique que l'opération de Moyeu est sélectionnée (=1) |
| bit 5 | Indique que l'opération d'Ébauche d'arêtes est sélectionnée (=1) |
| bit 6 | Indique que l'opération de Surfaçage est sélectionnée (=1) |
| bit 7 | Indique que une des opérations d'usinage (Pointage, Perçage, etc.) est sélectionnée (=1) |
| bit 8 | Indique que l'option Modes Auxiliaires est sélectionnée (=1) |
| bit 9 | Indique que l'option Mesure d'outil est sélectionnée (=1) |
| bit 10 | Indique que le mode de Simulation graphique est sélectionné (=1) |
| bit 16 | Indique que le mode correspondant aux paramètres "Passe de finition, Avance de finition, Outil de finition et Distances de sécurité sur X et sur Z des cycles" est sélectionné (=1) |

1. CNC MODULAIRE

La CNC 800M modulaire est formée par les modules Unité Centrale, Moniteur et Clavier.

Unité Centrale. Elle se trouve normalement dans l'armoire électrique et sa fixation s'effectue grâce à des orifices que le COUVERCLE SUPPORT possède à cet effet. Dimensions en mm.


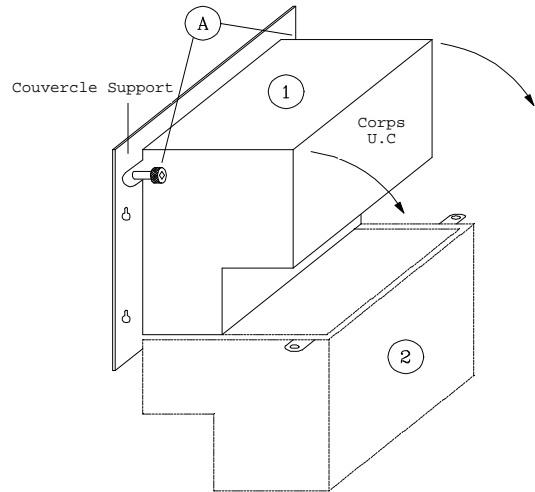
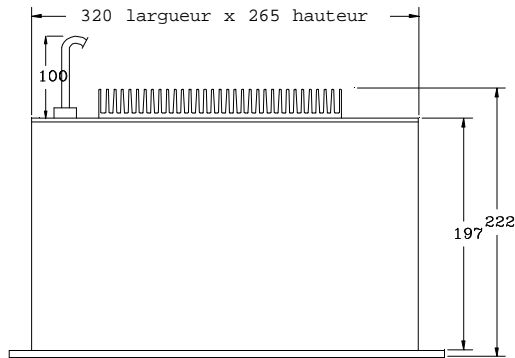
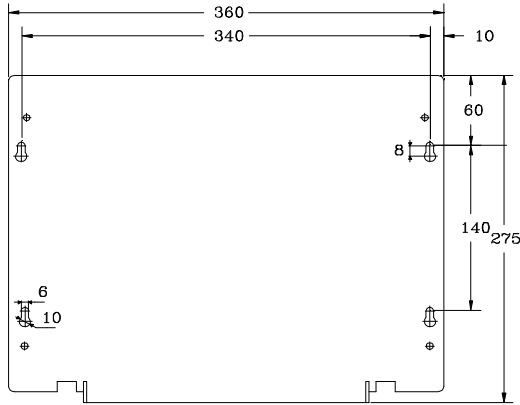


Au moment de l'installation, il faut tenir compte que pour des manipulations futures à l'intérieur, il faudra disposer d'assez d'espace pour l'abattre.

Quand on veut abattre l'Unité Centrale, il faut lâcher les 2 vis moletées situées dans la partie supérieure et procéder à l'abattement en soutenant le corps de celle-ci.


Moniteur. Peut être situé dans n'importe quelle partie de la machine, il est pourtant conseillé de le situer à la hauteur des yeux de l'utilisateur.

Moniteur 9" Ambre et 10" Couleur

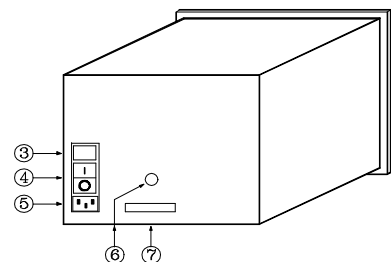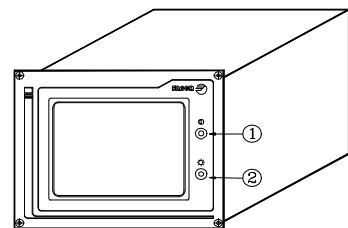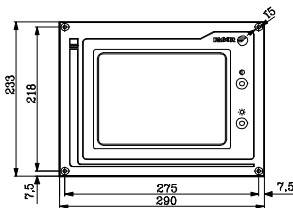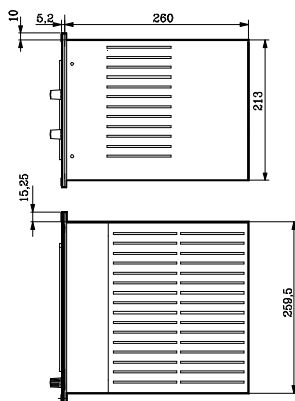


- 1.- Contraste
- 2.- Brillant
- 3.- 2 fusibles rapides (F), un pour chaque ligne de réseau, de 3,15Amp./250V pour protection de l'entrée de réseau.
- 4.- Interrupteur de mise sous tension.
- 5.- Connecteur de raccordement à réseau, pour le raccorder à 220 V courant alternatif et terre.
- 6.- Borne pour le raccordement général de terres de la machine: métrique 6.
- 7.- Connecteur type SUB-D (mâle) avec 15 pins pour le raccordement avec l'Unité Centrale.

Moniteur 14" Couleur.


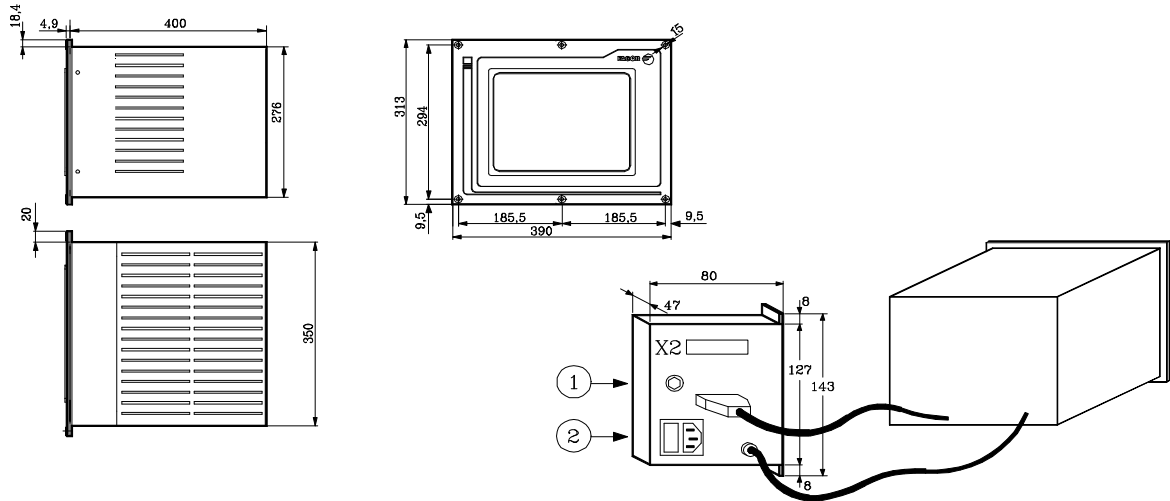


- X2 Connecteur type SUB-D (mâle) avec 15 pins pour le raccordement avec l'Unité Centrale.
 1.- Borne pour le raccordement générale de terres de la machine: métrique 6.
 2.- Connecteur de raccordement a réseau, pour le raccorder à 220 V. courant alternatif et terre.


Habitacles Moniteur.

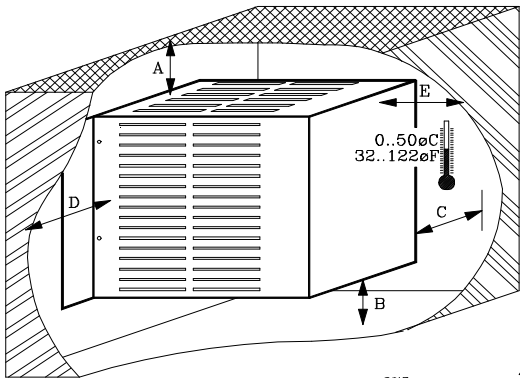

	A	B	C	D	E
Moniteur 9" et 11"	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	150 mm
Moniteur 14"	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	50 mm

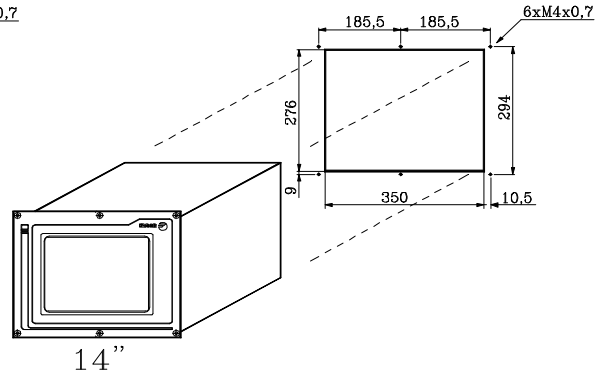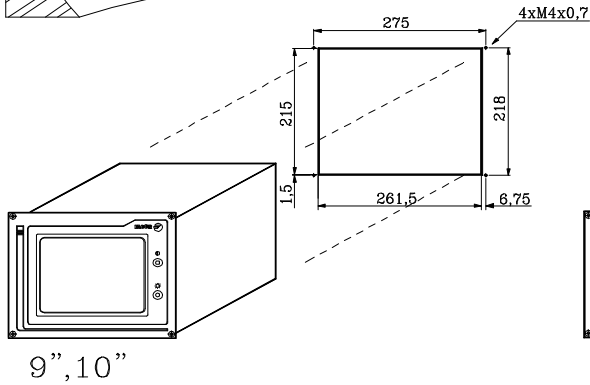

Clavier. Peut être situé dans n'importe quelle partie de la machine

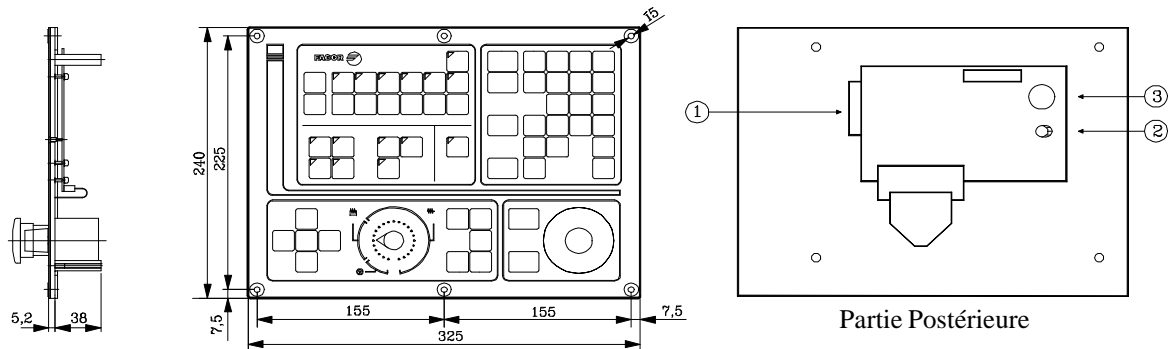

- 1.- Connecteur type SUB-D (femelle) avec 25 pins pour le raccordement avec l'Unité Centrale.
 2.- Potentiomètre pour l'ajustage du volume du buzzer
 3.- Buzzer

Connecteur pour le raccordement de l'Unité Centrale avec le Moniteur.


FAGOR AUTOMATION fournit le câble d'union nécessaire pour le raccordement, celui-ci étant formé d'un toron et de deux connecteurs, un mâle et un femelle, type SUB-D avec 15 pins.

Les deux connecteurs ont un système d'enclenchement au moyen de deux vis UNC4.40.

Le toron utilisé dispose de 6 paires de fils tressés 0.34mm^2 ($6 \times 2 \times 0.34\text{mm}^2$), avec blindage global et couverture en mousse acrylique. Il dispose d'une impédance spécifique de 120 Ohms et il est permis une longueur maximum de 25m.

Le blindage du toron est soudé dans les chapes métalliques qui recouvrent les deux connecteurs et aussi bien dans l'Unité Centrale comme dans le Moniteur ce blindage est uni par hardware au pin 1 du connecteur.

PIN	SIGNAL
1	GND
2	H
3	V
4	I
5	R
6	G
7	B
8	Non raccordé
9	Non raccordé
10	H
11	V
12	I
13	R
14	G
15	B
Chape métallique	Blindage

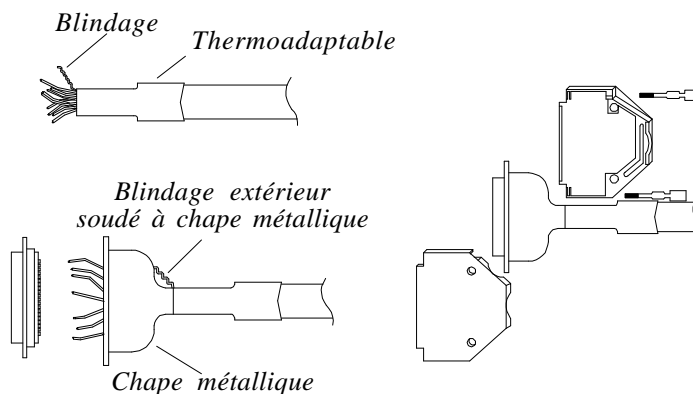

Connecteur pour le raccordement de l'Unité Centrale avec le Clavier.


FAGOR AUTOMATION fournit le câble d'union nécessaire pour le raccordement, celui-ci étant formé d'un toron et de deux connecteurs mâle type SUB-D avec 25 pins, un dans chaque extrémité.

Les deux connecteurs possèdent un système d'enclavement au moyen de 2 vis UNC4.40.

Le toron utilisé dispose de 25 fils de 0.14mm^2 ($25 \times 0.14\text{mm}^2$), avec blindage global et couverture en mousse acrylique. Il est permis une longueur maximum de 25 m.

Le blindage du toron est soudé dans les chapes métalliques qui recouvrent les deux connecteurs et aussi bien dans l'Unité Centrale comme dans le Clavier ce blindage est uni par hardware au pin 1 du connecteur.

PIN	SIGNAL
1	GND
2	C9
3	C11
4	C13
5	C15
6	C1
7	C3
8	C5
9	C7
10	D1
11	D3
12	D5
13	D7
14	C8
15	C10
16	C12
17	C14
18	C0
19	C2
20	C4
21	C6
22	D0
23	D2
24	D4
25	D6
Chape métallique	Blindage

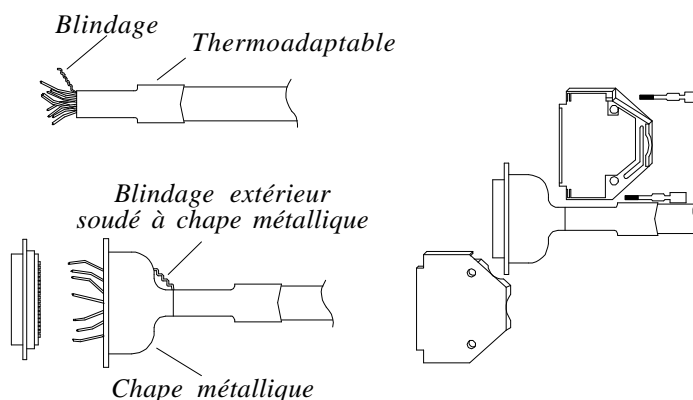

2. PROGRAMMATION EN CODE ISO. NOUVELLE FONCTION F34

P1 = F34 Le paramètre P1 prend le numéro de l'outil qui a provoqué l'appel à la routine associée aux outils.
Il ne faut pas confondre avec la fonction F24 qui renvoie le numéro de l'outil avec lequel on est en train de travailler.

3. PROGRAMMATION EN CODE ISO. FILETAGE RIGIDE.

Quand on effectue un filetage rigide dans le mode 800M, la CNC agit de la manière suivante:

- 1.- Elle crée internement la fonction M81 (commutation de mesures)
- 2.- Elle effectue le filetage rigide
- 3.- Elle crée internement la fonction M82 (récupère la mesure antérieure)

Pour cela, quand on programme un filetage rigide en code ISO, il faut programmer la fonction M81 dans le bloc antérieur au bloc du filetage rigide et la fonction M82 dans le bloc postérieur.

4. CODEUR À 1000 IMPULSIONS COMME CODEUR À 1250

Cette performance permet à la CNC d'adapter la mesure du codeur à 1000 impulsions pour la traiter comme mesure à 1250 impulsions.

- P630(6) Adapte la mesure du codeur de l'axe X (0=Non, 1=Oui)
- P630(7) Adapte la mesure du codeur de l'axe Y (0=Non, 1=Oui)
- P630(8) Adapte la mesure du codeur de l'axe Z (0=Non, 1=Oui)


Un cas typique: on dispose de moteurs avec codeur à 1000 impulsions et vis avec pas de 5 millimètres.

Les calculs nécessaires pour définir la résolution de l'axe seront réalisés avec le nombre d'impulsions sélectionnées (1000 ou 1250)

5. PLCI. ENTRÉE I104

Quand le commutateur du panneau de commandes se trouve dans une des positions du volant (x1, x10, x100), l'entrée I104 est à "1"

6. PLCI. R120 ET TOUCHE

A partir de cette version, bien que la touche  soit désactivée par paramètre, P618(1), dans le registre R120 du PLCI son code est montré lorsqu'on tape dessus.