

# **HIOKI**

Manuel d'utilisation

**3452 Tester d'isolation**

# Contenu

Entrée .....	i
Livraison .....	i
Surtée .....	iii
Notes d'usage .....	vi
<b>Chapitre 1 Noms et fonction des parts</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapitre 2 Mesures</b> .....	<b>5</b>
2.1 Préparation pour la mesure .....	5
2.2 Mesure de la résistance d'isolation .....	6
2.2.1 Méthode de mesure .....	9
2.2.2 Lire le résultat .....	10
2.2.3 Données lors des mesures avec des tensions différentes .....	11
2.3 Décharge .....	12
2.4 Mesure AC-tension .....	13
2.5 Teste de pile .....	15
2.6 Ecrans illuminant .....	16
2.7 Options .....	17
<b>Chapitre 3 Données techniques</b> .....	<b>19</b>
3.1 Données techniques .....	19
3.2 Données des divers models .....	21
<b>Chapitre 4 Soutiens</b> .....	<b>27</b>
4.1 Changer les pils .....	27
4.2 Réparations .....	29
4.3 Nettoyage .....	29

---

## Introduction

Nos félicitations pour avoir acheté le Logger Hioki  
Pour utiliser l'appareil de manière optimale, nous  
vous conseillons de bien lire cette instruction,  
et de la conserver soigneusement.

---

## Contrôle de la livraison

Veillez contrôler l'appareil après l'arrivée quant aux  
dégâts de transport. S'il y a des problèmes consulter tout  
de suite votre fournisseur ou le prochain représentant de  
HIOKI

Accessoires:

9292	Cable de connection rouge et noir	1
9384	ETUI	1
	Mode d'emploi	1
	R6P Piles mangan (en place)	4

## Utilisation d l'étui

### 1 Ouvrir le couvercle

Ouvrir le couvercle vers la flèche près du bouton avec l'indication "OPEN" . Tourner le couvercle pour les mesures au dos de l'instrument et refermer le au même bouton.

- . Le manuel peut être placer dans l'étui sous l'instument.

---

## Avis de sécurité

 **Danger:**

**Ces produits ont été construits selon les normes de sécurité IEC 1010, et contrôlés avant leurs livraison concernant leur sécurité. Des applications non professionnels peuvent causer des risques de vie et détruire l'équipement. Veuillez lire ce mode d'emploi soigneusement avant d'utiliser l'appareil. Le producteur rejette toute responsabilité en cas d'accident dû à une utilisation non correcte!**

Ce mode d'emploi contient des avis très importants pour utiliser l'appareil sans danger!

Veillez lire les instructions de sécurité avant d'utiliser cet équipement.

### Symboles de sécurité

	<p>Ce symbole est attaché ou il faut lire le mode d'emploi avant une utilisation.</p> <p>L'appareil est marqué avec ce  symbole.</p>
	Signe pour isolation double
	Signe pour courant direct
	Signe pour courant alternatif
	Signe pour haute tension dangereuse

Les symboles suivants marquent l'importance d'alerte. (En diminuant vers le bas.)

	Ce symbole indique, qu'une utilisation <b>non</b> professionnelle est très dangereuse et peut vous tuer ou blesser gravement.
	L'utilisation non professionnelle peut provoquer des blessures dangereuses ou mortelles pour les personnes concernées.
	L'utilisation non professionnelle peut provoquer des accidents et détruire les appareils.
	Ce symbole est attaché ou il faut lire le mode d'emploi avant une utilisation.



---

## Notes d'usage

Pour un usage long et optimal de l'instrument veuillez regarder les notes suivants.

### **Danger**

- **La tension maximale contre la terre, que cette appareil peut supporter doit être en dessous de 150 Vrms (3452-11) ou 500 Vrms (3452-12, 13). Dépasser cette limite peut détruire l'appareil ou provoquer des accidents graves.**
- **Au câble de mesure il se trouve l'indication  $\overline{\text{---}}1000 \text{ V}$ ,  $\sim 600 \text{ V}$ . Ces indications sont pour les câbles et non pour l'instrument 3452.**
- **Brancher les câbles toujours en premier à l'instrument avant de les brancher aux objets.**
- **Mesurer toujours à la partie secondaire des commutateurs ou en cas d'accident vous serez protégé des fusibles d'un courant trop haut.**

**⚠️ Alerte**

- **Eviter que l'appareil soit humide et ne mesurer jamais avec les main mouillées.**
- **Ne pas ouvrir cet appareil. Des éventuelles réparations doivent être faites seulement du personel professionnel.**
- **Avant de changer les piles, débrancher les câbles de l'appareil pour éviter des accidents.**
- **En cas de dégât de l'appareil, marquer le et retourner le pour être réparer.**
- **L'appareil marche que avec piles.**

**⚠ Attention**

Pour un stockage éviter des températures hautes, d'extrême l'humidité ou condensation.

Les spécifications ne peuvent être garanties si les isolations se gâtent.

- 1 Les températures dedans doivent être entre 0° à 40°.
- 1 Pour votre sécurité utiliser seulement les câbles livrés (modèle 9292) ou modèle 9293 qui sont optionnels.
- 1 Utiliser ses câbles (9292/3) seulement avec le modèle 3452 .
- 1 Ne travailler pas avec des câbles dont les isolations

Remplacer les avec des modèles nouveaux.


Modèle 9292 ou 9293.



Pour rafraîchir le display n'exposer le pas au soleil direct.


# Chapitre 1

## Noms et fonction des parts

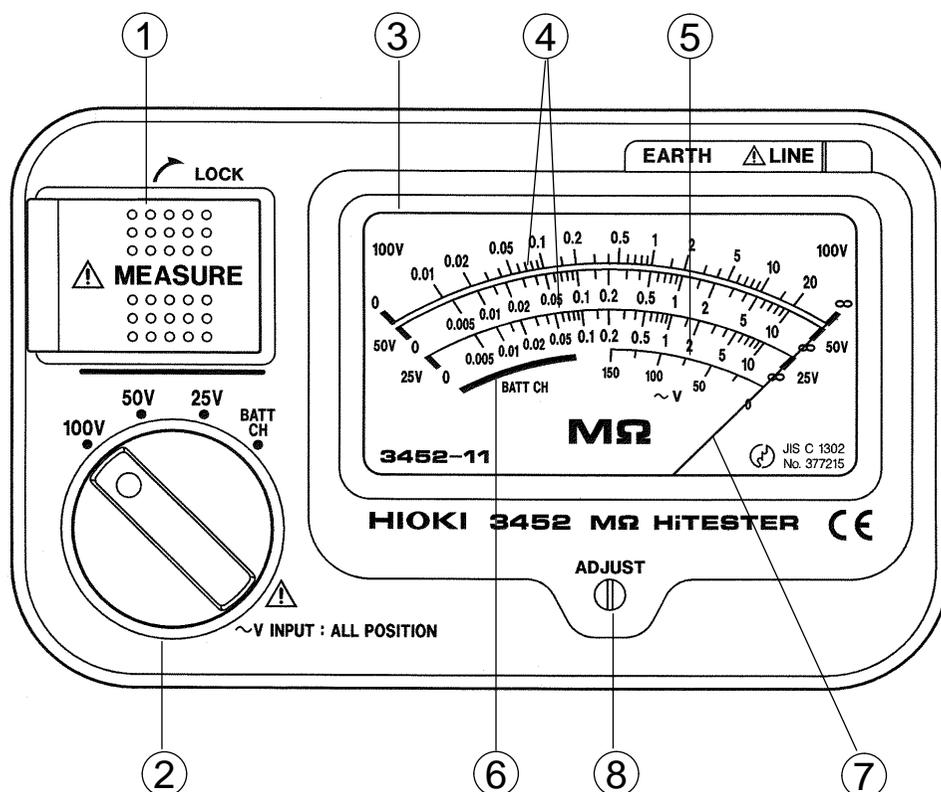

- ① Touche de mesure  
Pousser la touche pour mesurer l'isolation ou pour tester les piles.

- ② Commutateur  
Choisir la tension de test ou la preuve des piles.
  
- ③ Indication  
L'indication a une couleur phosphorescente
  
- ④ Escale des résistances  
3452-11: 100/50/25 V  
3452-12: 500/250/125 V  
3452-13: 1000/500/250 V
  
- ⑤ Escale AC Tension
  
- ⑥ Etat des piles
  
- ⑦ Aiguille
  
- ⑧ Mettre aux point la zero (ADJUST)

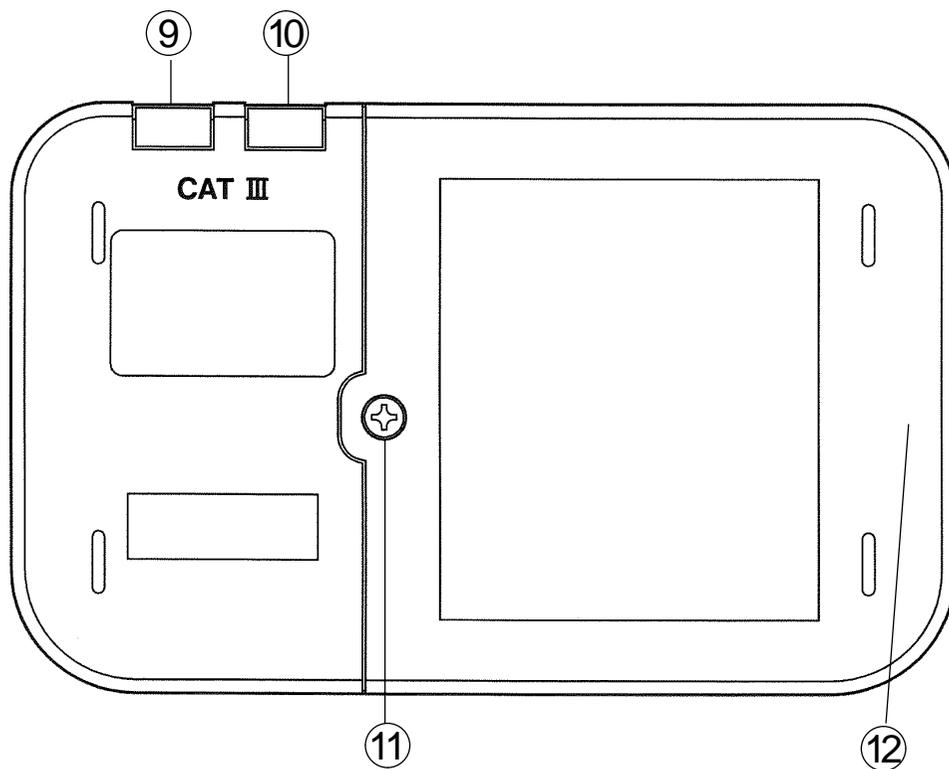

- ⑨ Prise LINE entrée  
Pour le câble rouge
- ⑩ Prise EARTH entrée  
Pour le câble noir
- ⑪ Visse pour le couvercle des piles
- ⑫ Couvercle des piles

---

# Chapitre 2

## mesures

---

---

### 2.1 Précaution pour mesures

Contrôler avant de mesurer

1. Zero ajustage

Déclancher la touche de mesure et contrôler la position de l'aiguille. Si nécessaire tourner avec un tourne visse (ADJUST), pour que l'aiguille soit au milieu du ( $\infty$ ).

2. Contrôle des piles

Remplacer des piles usées par des nouvelles.  
(Voire Chapitre 2.5 ff.

3. Connection des cables

Les cables sont fournies avec des bouchons; enlever les avant de les connecter.

Connecter le cable rouge à l'entrée LINE et le cable noire à l'entrée EARTH.



---

## 2.2 Mesure de la résistance d'isolation

Cet appareil mesure la résistance de l'objet de mesure, pour contrôler l'isolation.

Avant de mesurer choisir la tension de mesure, avec laquelle la mesure sera faite.

 **Danger**

- **Ne mesurer jamais au conducteurs sous tension. Peser ou lever la touche de mesure pendant que les cables sont accrocher à l'objet peut détruire l'objet ou l'appareil de mesure. Déclancher l'appareil toujours avant de mesurer.**
- **Ne toucher pas les cables de mesure. Pendant la mesure une haute tension directe et dangereuse il y est générée.**

**⚠ Danger**

- **Eviter de toucher l'objet tuote suite après une mesure. La charge qui est appliquée pendant une mesure doit être doit d'abort se décharger.**
- **Pour la décharge voir Chapirte 2.3 "Décharge".**

**⚠ Attention**

- 1 Avant de mesurer veuiller controler la position du commutatuer. Cette position définit la haute tension de mesure.  
Il est nécessaire de na pas mesurer avec une tension trop haute pour l'objet.
- 1 Déclancher la touche de mesure toujours après une mesure.

attention

- 1 La résistance d'isolation représente la proportion entre le courant de fuite et la tension de mesure. Cette relation n'est pas toujours stable, car parce que l'aiguille ne peut pas toujours être stable.
- 1 Pendant la mesure, il est possible que l'instrument siffle; ce n'est pas une faute.
- 1 Si l'isolation est mesurée contre la terre, il est possible de connecter la sonde de terre à la terre. Cela diminue la valeur d'isolation un petit peu, mais c'est très utile.
- 1 Si l'objet contient une capacité, l'aiguille prend son temps d'indiquer la valeur correcte.
- 1 Appuyer sur la touche de mesure jusqu'à ce qu'un "clic" s'entende, pour rassurer une mesure correcte.




## 2.2.1 Méthode de mesure

3452-11: 100 V, 50 V, 25 V

3452-12: 500 V, 250 V, 125 V

3452-13: 1000 V, 500 V, 250 V

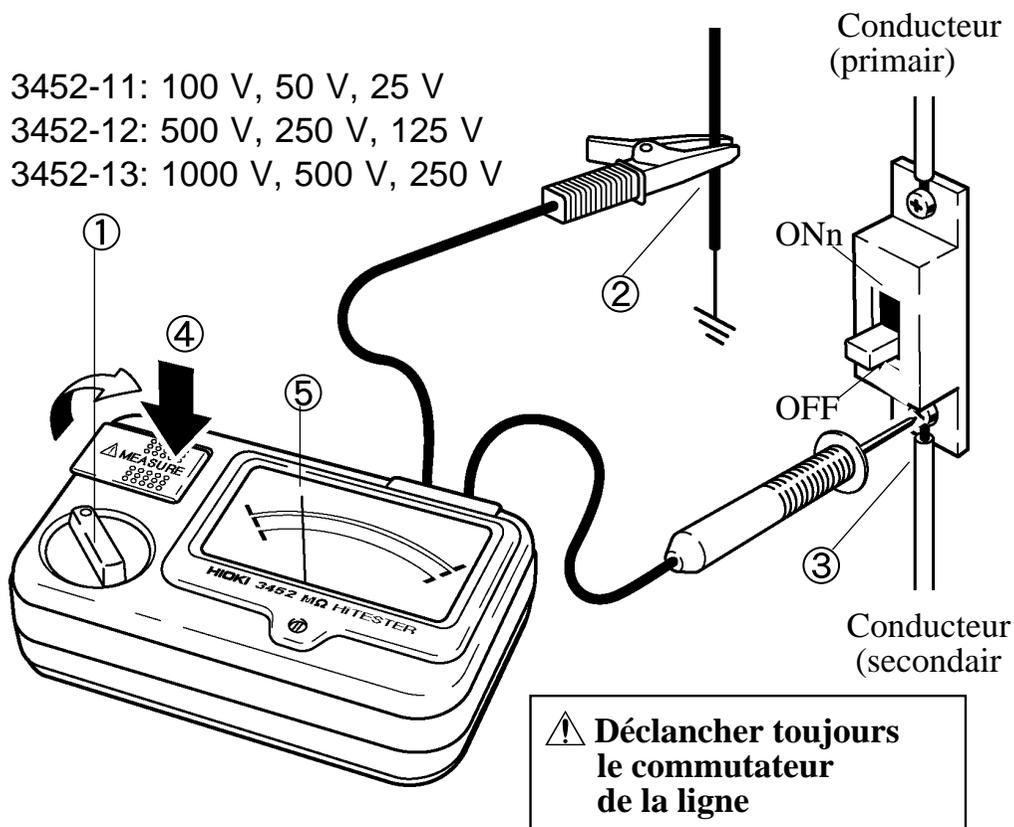

- ① Choisir la tension de mesure avec le commutateur.
- ② Connecter le câble noir à la terre.
- ③ Connecter le câble rouge avec l'objet.
- ④ Peser le touche de mesure. Lever le pour des mesures plus longues.
- ⑤ Lire l'indication de l'aiguille


## 2.2.2 Lire l'indication

Lire l'indication sur l'échelle correspondante.  
(voir à la gamme choisie).




L'unité est en  $M\Omega$ .

Exemple:

Mesure avec une tension de 100V  
avec le model 3452-11.

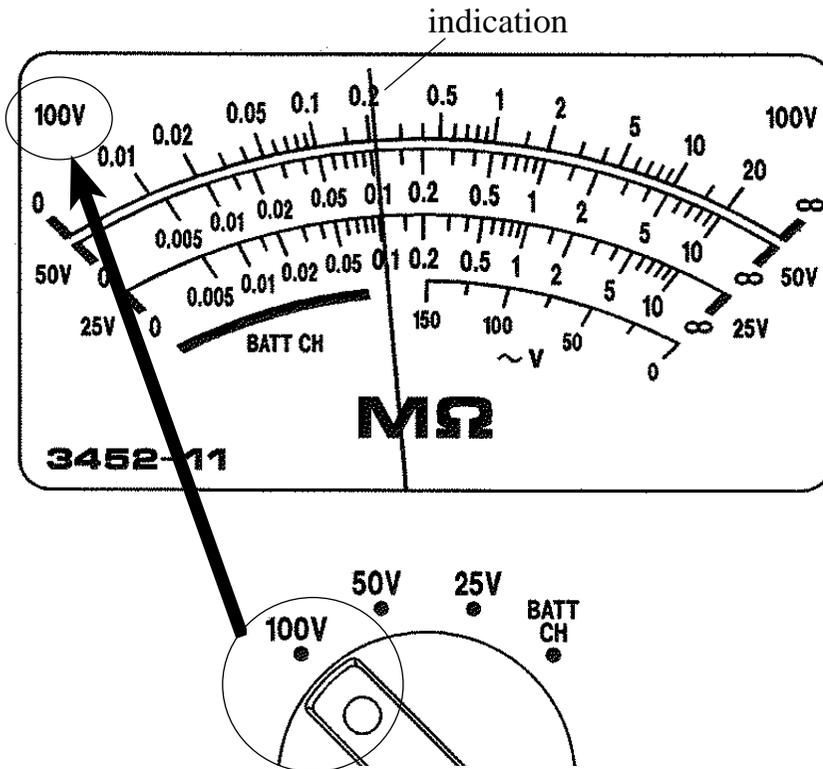

## 2.2.3 Caractéristique des différentes tensions de mesures

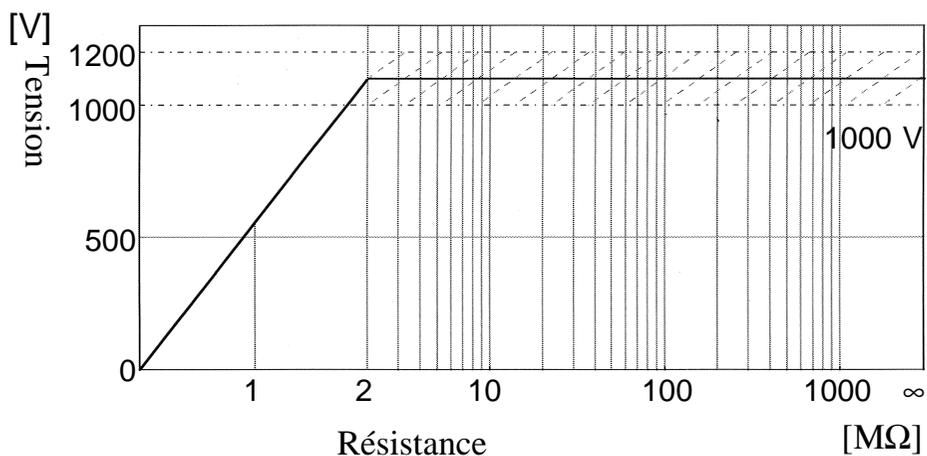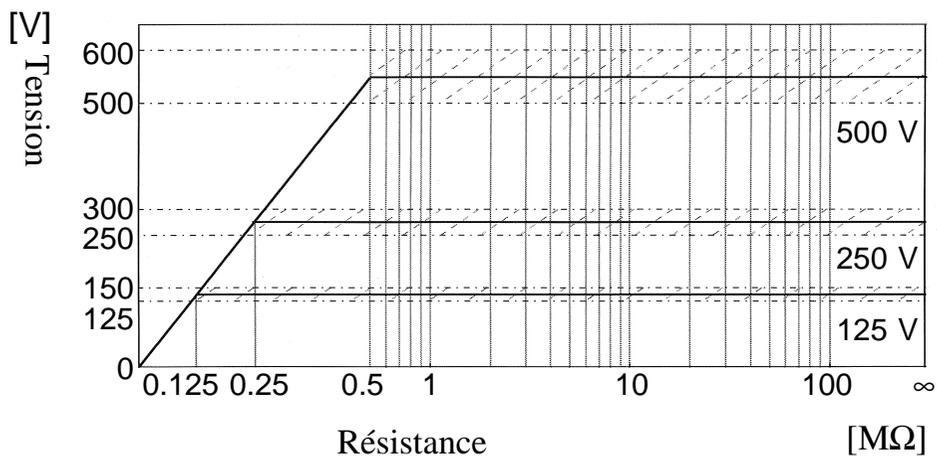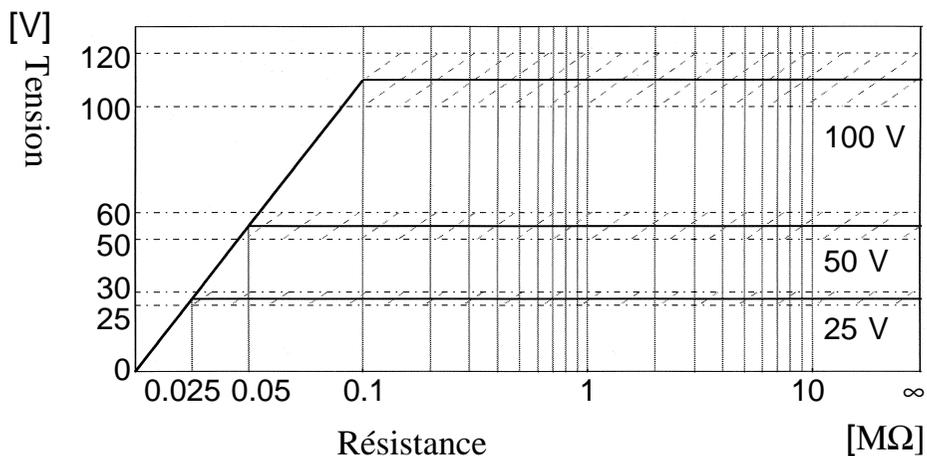

---

## 2.3 Fonction de décharge

Penant la mesure d'une résistance d'isolation on applique une haute tension directe à l'objet. Pour éviter des accidents il faut décharger cette tension.

Après une mesure poursuivre les pas indiqués en dessous.

1. Déclancher la touche de mesure sans décrocher les cables de test de l'objet.
2. Le circuit de décharge, qui est dans l'appareil de mesure décharge la tension automatiquement. L'aiguille bouge lentement vers la droite. (infinie)
3. La décharge est finie aussitôt que l'aiguille est arrivée à l'infinie. (Le temp de la décharge varie de la capacité.)



---

## 2.4 Mesure des tensions alternatifs

Le 3452 est capable de mesurer des tensions alternatifs. Comme ça, il est possible de se rassurer que l'objet ne soit pas sous tension de réseaux.


### DANGER

- **Connecter toujours à la partie secondaire des commutateurs. Comme ça vous vous protéger contre des courant mortelles et de accidents.**
- **La tension maximale contzre la terre est de 150 Vrms pour le model 3452-11 et 500 Vrms pour les models 3452-12 et 3452-13.**
- **Si des cables de mesurer touche des conducteur différants, cela peut fair un court-circuit et prvoquer des graves accidents.**



### ATTENTION

**Ne toucher jamais la touche de mesure si vous mesurez des tension du réseaux. (MEASURE).  
Cela peut détruire l'appareil.**

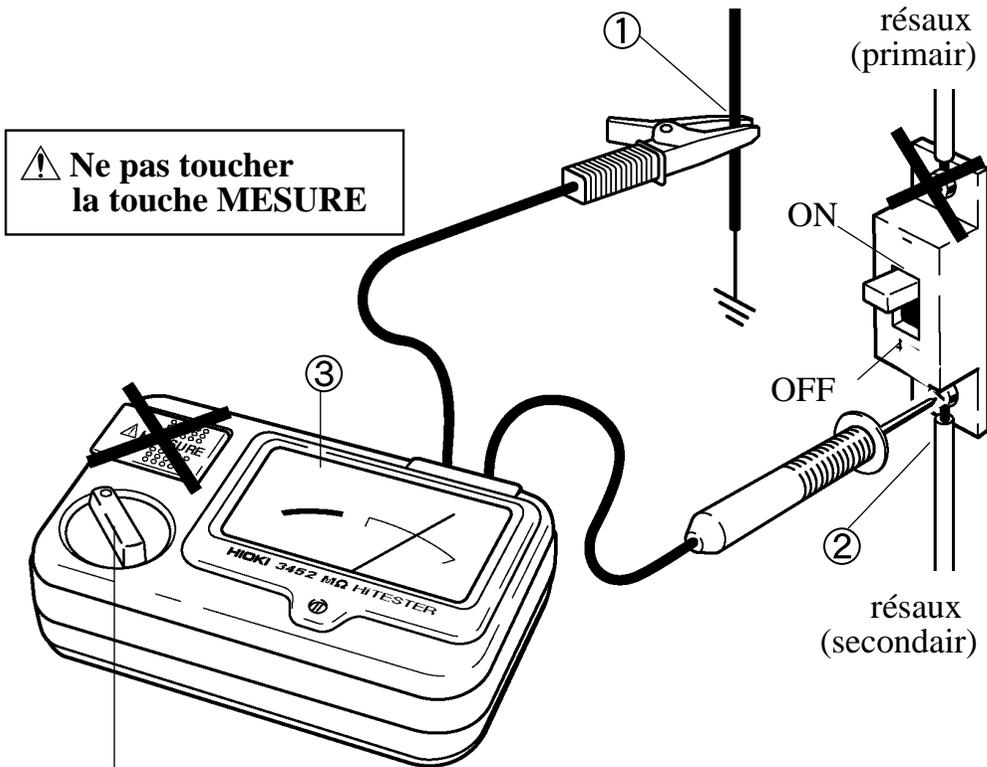

La tension alternatif peut être mesurer sur toutes les positions du commutateur.

- ① Connecter le câble noir à la terre.
- ② Connetter le câble rouge avec le réseaux qui doit être mesurer.
- ③ Lire l'indication de l'aiguille sur l'échale rouge Volt AC.

---

## 2.5 Test des piles

**ATTENTION**

**Controler le commutateur avant de mesurer.**

**Sur des positions de de mesure il y est une tension dangereuse aux entrées. Cela peut être dangereux.**

**Attention**

La fonction du test des piles leur demande un courant maximale.

1. Enlever les cables de test.  
Si aucune tension est appliquée aux entrées, une indication de l'état des piles n'est pas possible.
2. Placer le commutateur sur: BATT CH.
3. Pousser la touche de mesure. (La haute tension n'est pas générée,
4. Si l'aiguille se trouve dans l'indication noir, les piles sont en ordre, si l'aiguille bouge vers le droit les piles sont à changer.

**Attention**

Si le commutateur est bouger après le touche de mesure, il peut être que l'aiguille se déplace vers le gauche avant de se stabiliser à la place correcte après un temp de 3 secondes.

## 2.6 Escale lumineuse

 ATTENTION

Si l'appareil est placé au soleil direct et fort, il peut se déformer. Placer-le à l'ombre si possible.

Les échelles du 3452 sont peintes d'une couche de couleur phosphorescente. Si elle est exposée à la lumière, elle sera lumineuse pendant quelque temps, ce qui simplifie de lire l'indication dans l'obscurité.

Les indications ci-dessous indiquent le temps de visibilité après une charge dans des conditions différentes.

Illuminosité et durée de l'exposition à la lumière	Lisibilité dans le sombre ( 15cm de distance)
Lumière de chambre dans la nuit: (200lx pour 5 min.)	ca. 5 minutes
Lumière de bureaux: (1000 lx pour 30 secondes)	ca. 10 minutes
Jour dehors: ( 10'000 lx pour 30 secondes)	ca. 15 minutes



- 1 La position de l'aiguille est plus longtemps visible que l'indication.
- 1 En changeant la lumière trop brusque, les yeux doivent être adaptés, cela peut durer quelque temps pendant le quel la lisibilité n'est pas optimale.

---

## 2.7 Options

**⚠ DANGER**

**Si des cables de mesure sont court-circuiter,  
peut causer des accidents.**

**Prudence en mesurant des tensions.**

- 9293 Probe de terre

Cette probe de terre possède une pointe pour mesurer en cas que les croco ne tiennent pas proprement.

- 9288 Ralonge de cable

Pour des cas speciales ralonger les cable de mesure avec cette pionte de mesure.

(Ne pas conforme au IEC 1010)



---

## Chapitre 3

# Données techniques

---

### 3.1 Données techniques

Température et humidité en opération	0 à 40°C, 90% hr max. (pas de condensation)
Température et humidité pour stockage	-20 à 50°C, 90% hr max. (pas de condensation)
Altitude	jusque à max. 2000 m.s.m
Influence de température	(0 bis 18°C, 28 bis 40°C)
1. Gamme (voire 3.2)	+/- 5% du résultat plus tolérance de base
2. Gamme (voire 3.2)	+/- 10% du résultat plus tolérance de base
0 MΩ, ∞-indication	0.7% du max. plus tolérance de base
AC tensions	+/- 5% du max. plus tolérance de base
Influence de la position (à +/- 30 ° de la horizontale)	Déviaton max. de l'aiguille 2% (1.5 mm) du max.
Temps de réaction	en 3 s ( $\infty \rightarrow$ milieux, $\infty \rightarrow$ 0 MΩ) . (Pour le centre voire 3.2)
	Le model 3452-13 a un temp dans la gamme 1000V un peu plus long

---

Supplémentation	1.5 VDC x 4; +- 10%
	4 R6P piles mangan
test de piles (BATTERY CHECK)	L'état des piles est indiqué sur l'écrans
Puissance max.	3 VA (au test des piles
Durée continue	3452-11: ca. 22 h à 100 V
Résultat moyen	3452-12: ca. 11 h à 500 V 3452-13: ca. 13 h à 500 V
Résistance d'isolation	100 MΩ min., 1000 VDC entre mesure et boîtier
Résistance de tension	7400 Vrms 50/60 Hz pentant une minute entre mesure et boîtier
Mesurage	ca. 152(l)x95(h)x47(p) mm (sans touche et cables, etc.)
Pois	ca. 420 g (piles inclus
Normes	Résistance d'isolation Surtée EMV
	<b>JIS C1302-1994</b> <b>EN61010-1:1993+A2:1995</b> <b>EN61010-2-031:1994</b> Degré 2, Surtension categorie III (surtension calculée très court: 8000 V) For commercial, domestic and light industrial environments. <b>EN55011:1991</b> <b>EN50082-1:1992</b>
Accessoires	<b>9292</b> cables <b>9384</b> étui mode d'emploi 4 R6P piles mangan

---

Accessoire optionel	9293	probe
	9288	ralonge de cable

---

## 3.2 Données techniques des models

Résolution garantie à 23°C +/-5°C  
et 90% hr ou moins (ne pas de condensation)

3452-11

---

Tension de test	(VDC)	25	50	100
Indication maximal	(MΩ)	10	10	20
Indication milieux	(MΩ)	0.2	0.2	0.5
Tolerance de résisance				
1. Game	(MΩ )	0.01 - 5	0.01 - 5	0.02 - 10
		+/-5% de la valeur indiquée		
2. Game	(MΩ)	de 5 - 10, 0.005 - en dessous 0.01	de 5 - 10, 0.005 - en dessous 01	de 10 - 20, 0.01 - en dessous 0.02
		+/-10% de la valeur indiquée		
0 MΩ, ∞ indication		0.7% de 100V indication max. (si l'aiguille se trouve entre les limites des bout)		

---

Specification de la tension de test			
Tension sans charge	1.2 fois la tension de test ou moins aux sorties ouvertes		
Résistance minimale à indiquer (MΩ )	0.025	0.05	0.1
Courant de mesure	1 - 1.2 mA		
Courant court circuité	max. 1.2 mA		
AC mesure de tension			
AC indication de tension (50/60 Hz) et la tolérance	0 à 150 V, +/-5% (= +/-7.5 V) de la valeur maximale		
Impédance d'entrée	min. 30 kΩ		
Tension max. contre terre	150 VAC		
Protection d'entrée pour 10 secondes	200 VAC (Protection de surtension)		

## 3452-12

Tension de test	(VDC)	125	250	500
Indication	maximale (MΩ)	20	50	100
Indication milieux	(MΩ)	0.5	1	2
Tolérance de résistance				
1. Game	(MΩ)	0.02 - 10	0.05 - 20	0.1 - 50
		+/-5% de la valeur indiquée		
2. Game	(MΩ)	de 10 - 20, 0.01 - en dessous 0.02	de 20 - 50, 0.02 - en dessous 0.05	de 50 - 100, 0.05 - en dessous 0.1
		+/-10% de la valeur indiquée		
0 MΩ, ∞ indication		0.7% de 500 V indication max. indication max. indication max.		
Spécification de la tension de test				
Tension sans charge		1.2 fois la tension de test ou moins aux sorties ouvertes		
Résistance minimale à indiquer	(MΩ)	0.125	0.25	0.5
Courant de mesure		1 - 1.2 mA		
Courant court circuité		max. 1.2 mA		

---

**AC mesure de tension**


---

AC indication de tension (50/60 Hz) et la tolérance	0 à 500 V, +/-5% (= +/-25 V) de la valeur maximale
Impédance d'entrée	min. 90 kΩ
Tension max. contre terre	<b>500 VAC</b>
Protection d'entrée pour 10 secondes	<b>600 VAC</b> (Protection de surtension)

---

**3452-13**


---

Tension de test	(VDC)	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>
Indication	maximale (MΩ)	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>2000</b>
Indication milieu	(MΩ)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
<b>Tolérance de résistance</b>				
1. Game	(MΩ)	<b>0.05 - 20</b>	<b>0.1 - 50</b>	<b>2 - 1000</b>
		+/-5% de la valeur indiquée		
2. Game	(MΩ)	von <b>20 - 50,</b> <b>0.02 -</b>	von <b>50 - 100,</b> <b>0.05 -</b>	von <b>1000 -</b> <b>2000,</b>
		en dessous <b>0.05</b>	en dessous <b>0.1</b>	en dessous <b>2</b>
		+/-10% de la valeur indiquée		
0 MΩ, ∞ indication		0.7% de 1000 V indication max. (si l'aiguille se trouve entre les limites des bout)		

---

---

 Specification de la tension de test
 

---

Tension sans charge	1.2 fois la tension de test ou moins aux sorties ouvertes			
Résistance minimale à indiquer	0.25	0.5	2	
	(MΩ )			
Courant de mesure	(mA)	1 - 1.2	1 - 1.2	0.5 - 0.6
Courant court circuité	(mA)	max. 1.2	max. 1.2	max. 0.6
AC mesure de tension				
AC indication de tension (50/60 Hz) et la tolérance	0 à 500 V, +/-5% (= +/-25 V) de la valeur maximale			
Impédance d'entrée	mind. 150 kΩ			
Tension max. contre terre	500 VAC			
terre 10 secondes	1200 VAC (Protection de surtension)			

---



---

## Chapitre 4

# Soutiens et entretien

---

---


### 4.1 Changer les batteries

**⚠ Attention**

- **Pour éviter le danger électrique débrancher les cables avant tout. Ouvrir le couvercle arrière et changer les batteries, refermer le couvercle avant de repartir les mesures**
- **Utiliser seulement des batteries du même âge et du même type. Vérifier la polarité!**
- **En changeant les batteries ne touchez pas les parties électroniques.**
- **Poser les batteries usées au déchets prévus .**



Enlever les piles lors l'appareil n'est pas utilisé pour plus long. Vous évitez de la corrosion.

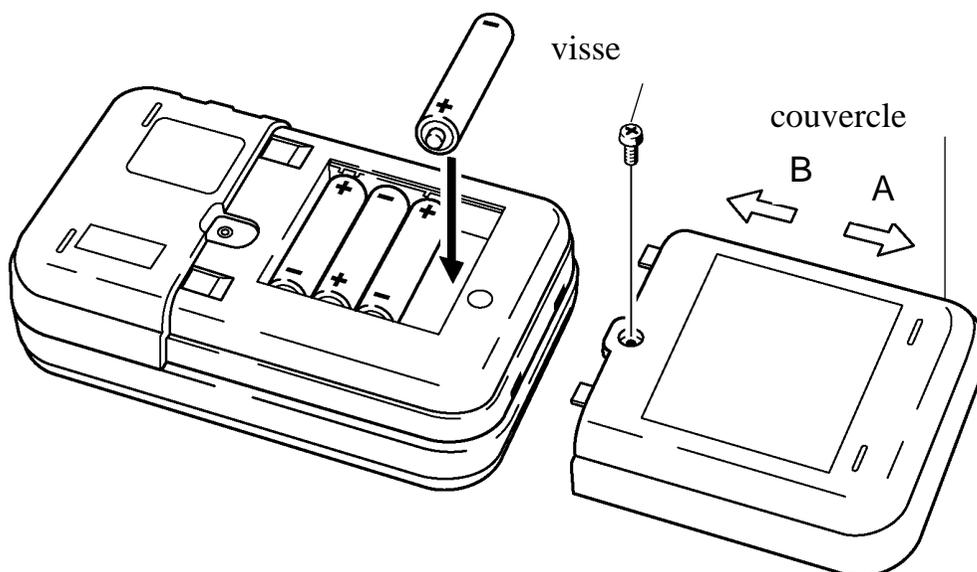

3452 le dessous

1. Enlever les cables
2. Dévisser la visse
3. Pousser le couvercle en direction A, (voir dessin), pour ouvrir
4. Changer les 4 piles
5. Fermer le couvercle (en direction B)
6. Revisser la visse

---

## 4.2 Entretien



Contrôler les batteries et les prises des sensors.  
Si jamais des problèmes graves arrivent, contactez la prochaine représentation Hioki.  
Emballer l'appareil dans les cartons originaux pour les expédier. Ajouter toujours une description du défaut. HIOKI n'est pas responsable pour des dégâts du transport.

---

## 4.3 Nettoyage



Nettoyer les appareils avec un drap mou, mouillé de peu d'eau ou avec de l'eau de savon.  
Ne pas utiliser les moyens suivants: benzine, alcool, acétone, éther, cétone, diluant liquide, ou essence. Les matières mentionnées peuvent détruire les appareils.

# HIOKI

## DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: HIOKI E.E. CORPORATION  
Manufacturer's Address: 81 Koizumi, Ueda, Nagano  
386-1192, Japan

Product Name: MΩ HiTESTER  
Model Number: 3451-11, 3451-12, 3451-13, 3451-14, 3451-15  
3452-11, 3452-12, 3452-13

Product Option: 9292 TEST PROBE

Separately Available Accessory:  
9293 PIN TYPE EARTH PROBE

The above mentioned product conforms to the following product specifications:

Safety: EN61010-1:1993+A2:1995  
EN61010-2-031:1994  
EMC: EN55011:1991 Group1 ClassB  
IEC801-2:1988/EN50082-1:1992 ±8kV AD  
IEC801-3:1984/EN50082-1:1992 3V/m

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC.

HIOKI E.E. CORPORATION

12 January 1999



Yuji Hioki  
President

3452A999-03