

Série 4

---

DYNAMOMÈTRES NUMÉRIQUES

# Manuel d'utilisation

**MARK - 10**®

## Merci...



Merci d'avoir acheté un dynamomètre numérique Mark-10 Série 4 conçu pour les tests de traction et de compression de 0.5 N à 2 500 N en pleine échelle. Ce dynamomètre constitue le composant indispensable pour le test des efforts et des contraintes dans un système : il se compose généralement d'un banc de test, de fixations et d'un logiciel de collecte des données.

Utilisé correctement, votre dynamomètre fonctionnera sans problème pendant de nombreuses années. Les dynamomètres Mark-10 sont robustes et utilisables pendant de nombreuses années en laboratoire ou en environnement industriel.

Ce manuel d'utilisation contient les consignes de réglage, de sécurité et d'utilisation. Les dimensions et les caractéristiques du produit sont également fournies. Pour toute information complémentaire ou pour des réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nos équipes d'assistance technique et d'études se feront un plaisir de vous aider.

**Tout utilisateur des dynamomètres Série 4 doit recevoir une formation complète sur les procédures d'utilisation et de sécurité.**

## TABLE DES MATIÈRES

1	PRÉSENTATION .....	2
2	ALIMENTATION .....	3
3	PRÉPARATION .....	4
4	ÉCRAN D'ACCUEIL - COMMANDES.....	5
5	MODES D'UTILISATION .....	7
6	FILTRES NUMÉRIQUES .....	8
7	POINTS DE CONSIGNE.....	8
8	MÉMOIRE DES DONNÉES - STATISTIQUES ..	10
9	COMMUNICATIONS ET SORTIES .....	11
10	ÉTALONNAGE .....	14
11	AUTRES RÉGLAGES .....	18
12	CARACTÉRISTIQUES .....	21

# 1 PRÉSENTATION

## 1.1 Nomenclature

Qté	Référence			Description
	M4-012 – M4-20	M4-50 – M4-100	M4-200 – M4-500	
1	12-1049	12-1049	12-1049	Étui de transport
1	AC1030 / AC1031 / AC1032	AC1030 / AC1031 / AC1032	AC1030 / AC1031 / AC1032	Adaptateur secteur avec prises US, UE et GB.
1	08-1026	08-1026	08-1026	Pile (dans le dynamomètre)
1	G1024	G1024	G1031	Rallonge
1	G1026	G1026	G1033	Cône
1	G1025	G1025	G1032	Ciseau
1	G1027	G1027	G1034	Rainure en V
1	G1029	G1029	G1036	Méplat
1	G1028	G1038	G1035	Crochet
1	N/A	G1039	G1037	Accouplement
1	-			Certificat d'étalonnage
1	09-1165			Câble USB
1	-			CD de ressources (pilote USB, manuels d'utilisation, logiciel MESURTM Lite, logiciel de démonstration du dynamomètre MESURgauge, manuel d'utilisation)

## 1.2 Sécurité / Consignes d'utilisation

### Attention !

Tenez compte de la capacité nominale du dynamomètre avant l'utilisation et vérifiez qu'elle n'est pas dépassée. Un effort supérieur à 1,5 fois la capacité nominale de l'appareil peut endommager le capteur dynamométrique interne. Une surcharge peut se produire même lorsque l'appareil est éteint.

Les éléments généralement adaptés aux tests comprennent de nombreuses pièces manufacturées (ex. ressorts, composants électroniques, fixations, couvercles, films, ensembles mécaniques, etc.) Ne doivent pas être utilisés avec ce dynamomètre les pièces qui contiennent des substances ou des produits inflammables, des pièces susceptibles de se briser en mettant l'utilisateur en danger, ou tout autre composant pouvant présenter un danger lorsqu'il est soumis à un effort.

Les contrôles de sécurité et les procédures suivantes doivent être respectés avant et pendant l'utilisation de l'appareil :

1. N'utilisez jamais le dynamomètre si vous constatez des signes visibles de détériorations sur l'adaptateur secteur ou sur l'appareil.
2. Vérifiez que le dynamomètre reste toujours à l'abri de l'eau ou de tout autre liquide électriquement conducteur.
3. Le dynamomètre ne doit être utilisé que par un technicien formé. Avant d'ouvrir le boîtier, le dynamomètre doit être éteint et sa prise secteur doit être débranchée.
4. Avant un test, examinez attentivement les caractéristiques de l'échantillon. Les risques et dangers doivent être évalués avant l'utilisation afin de vérifier que toutes les mesures de sécurité ont été prises en compte et appliquées.

5. Équipez-vous d'une protection faciale et oculaire, particulièrement pour les tests d'échantillons cassants susceptibles de se briser pendant l'utilisation. Soyez conscient des dangers causés par l'énergie pouvant s'accumuler dans l'échantillon pendant le test. En cas de risque d'échec d'un test, portez des protections personnelles supplémentaires.
6. Dans certains cas (ex. test d'échantillons cassants susceptibles de se briser ou pendant des utilisations pouvant entraîner des situations dangereuses), il est fortement recommandé de mettre en place un dispositif de protection afin de protéger l'utilisateur et son entourage contre les fragments et les débris.
7. Éteignez le dynamomètre lorsqu'il n'est pas utilisé.


## 2 ALIMENTATION

Le dynamomètre est alimenté par une pile rechargeable NiMH 8,4 V ou par un adaptateur secteur. Comme la pile peut se décharger d'elle-même, vous devrez peut-être la recharger l'appareil après une période d'inactivité prolongée. Branchez le chargeur fourni dans la prise secteur et introduisez la prise du chargeur dans la prise du dynamomètre (voir ci-dessous). La pile se recharge complètement en 8 heures environ.







### Attention !

Utilisez uniquement les chargeurs et les piles fournis avec l'appareil, faute de quoi vous risquez d'endommager l'instrument.

Lorsque l'adaptateur secteur est branché, l'icône suivante s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran : 

Lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché, le niveau d'alimentation de la pile s'affiche sur cinq niveaux :

1. Lorsque la pile est chargée à plus de 75 %, l'indicateur suivant s'affiche : 
2. Lorsque la charge de la pile est comprise entre 50% et 75%, l'indicateur suivant s'affiche : 
3. Lorsque la charge de la pile est comprise entre 25% et 50%, l'indicateur suivant s'affiche : 
4. Lorsque la pile est chargée à moins de 25%, l'indicateur suivant s'affiche : 
5. Lorsque la charge de la pile est égale à environ 2 %, l'indicateur de niveau 4 clignote. Après plusieurs minutes (la durée dépend de l'utilisation et du rétro-éclairage), l'appareil affiche le message suivant : "BATTERY VOLTAGE TOO LOW. POWERING OFF". Le dynamomètre émet un signal sonore et s'éteint alors.

Vous pouvez configurer le dynamomètre pour s'éteindre automatiquement après une certaine période d'inactivité. Voir le paragraphe **Autres réglages** pour plus d'informations.


Si la pile doit être remplacée, séparez les deux moitiés du dynamomètre pour y accéder. Voir le paragraphe **Préparation** pour plus d'informations.

### 3 PRÉPARATION

#### 3.1 Préparation mécanique

##### 3.1.1 Orientation de l'axe de charge

Pour s'adapter à diverses conditions de test, l'axe de charge peut être orienté dans une des deux positions ci-dessous. Pour changer l'orientation de l'axe de charge, desserrez les deux vis captives à l'arrière du boîtier ; séparez les deux moitiés du boîtier, faites tourner une moitié de 180 degrés et remontez. Le contact entre les deux moitiés est assuré par deux contacts à ressort sur les circuits imprimés.

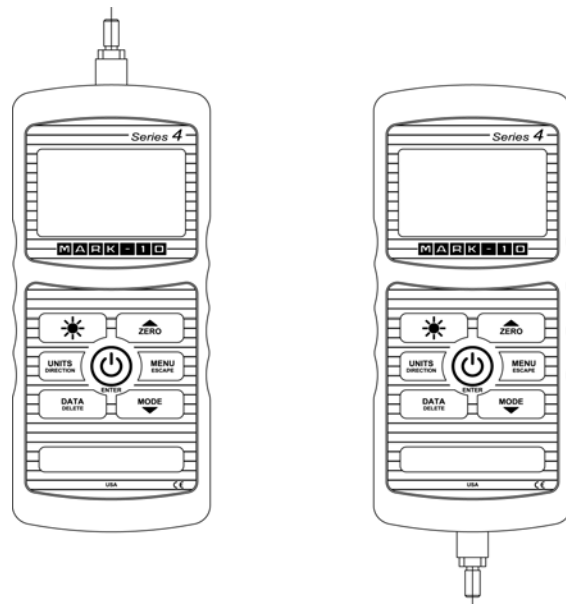


Axe du capteur  
dynamométrique en haut

Axe du capteur  
dynamométrique en bas

##### 3.1.2 Montage sur une platine

Le montage correct est essentiel si le dynamomètre est monté sur un support ou un banc de test. L'insert rond en acier avec un trou à l'arrière du boîtier est prévu pour résister à la charge pendant un test. Un pied de centrage doit être utilisé (voir ci-dessous). Les platines de montage sur les bancs de test Mark-10 comprennent un pied de centrage et des trous lisses pour les quatre trous taraudés proches des coins du boîtier. Ces trous reçoivent des vis de fixation du dynamomètre (les bancs de test Mark-10 comprennent un jeu de vis papillon pour le montage du dynamomètre). Ces vis **ne doivent pas** servir de support. Si un pied de centrage n'est pas utilisé, il existe un risque de danger.

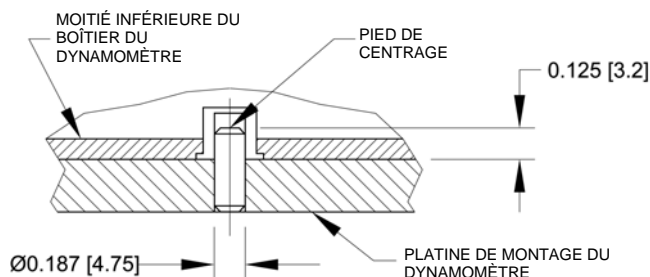

##### 3.1.3 Montage des fixations sur le dynamomètre

L'axe de charge fileté du dynamomètre est prévu pour recevoir les fixations courantes avec les trous de fixation femelles. Pour monter une fixation, vissez-la délicatement sur l'axe. Vérifiez que la fixation est placée pour supporter la charge axiale par rapport à l'axe de charge du dynamomètre. Lorsque vous

utilisez une fixation, vérifiez qu'elle est fixée sur l'échantillon de façon à ne pas s'échapper pendant un test pour éviter tout risque pour l'utilisateur et les personnes à proximité. Si vous utilisez une fixation d'un autre fabricant que Mark-10, vérifiez qu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants suffisamment résistants.

N'utilisez pas de contre-écrou ou d'outils pour serrer les fixations sur l'axe. **Serrez uniquement à la main.**

### 3.2 Installation du pilote USB

Pour communiquer via l'interface USB, installez le pilote USB fourni sur le CD de ressources. Les consignes d'installation se trouvent également sur le CD et peuvent être téléchargées à l'adresse [www.mark-10.com](http://www.mark-10.com).


#### Attention !

**Installez le pilote USB avant de connecter physiquement le dynamomètre à un PC avec le câble USB.**

Le paragraphe Communications et sorties fournit des instructions supplémentaires sur la configuration et l'utilisation des données fournies par le dynamomètre.

## 4 ÉCRAN D'ACCUEIL - COMMANDES

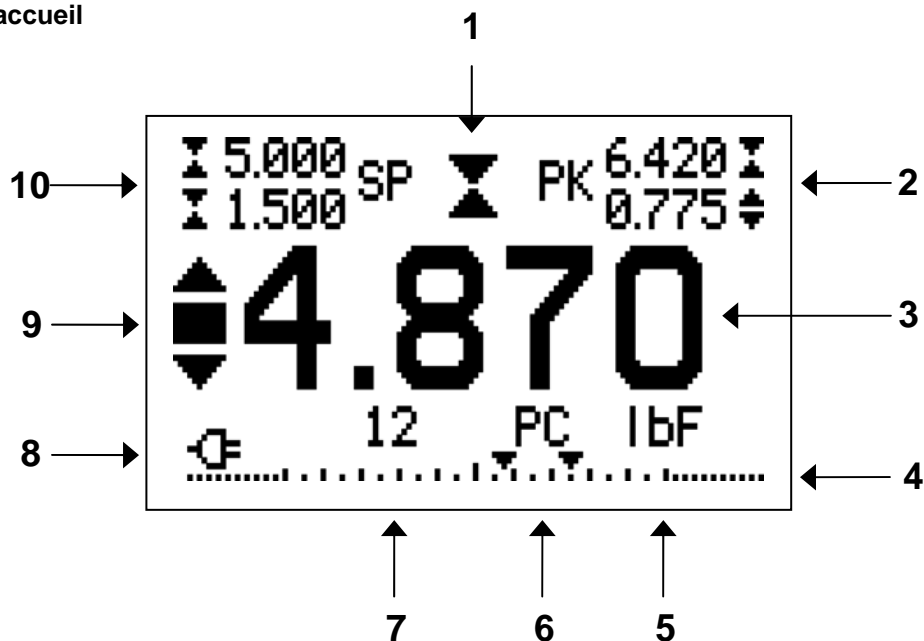


### 4.1 Écran d'accueil




N°	Nom	Description
1	Indicateur de traction / compression	- indique une compression - indique une traction Ces indicateurs sont utilisés dans tous les écrans et les menus.
2	Mesures maximales	Mesures maximales de traction et de compression. Ces mesures peuvent être réinitialisée en appuyant sur <b>ZERO</b> ou en éteignant et rallumant le dynamomètre.
3	Mesure principale	Mesure de l'effort actuel. Voir le paragraphe <b>Modes d'utilisation</b> pour plus d'informations.

4	<b>Barre de charge</b>	Indicateur analogique signalant qu'une surcharge est imminente. Cette barre se déplace à droite ou à gauche à partir du point central du graphique. Le déplacement à droite indique une compression et une traction pour le déplacement à gauche. Si des points de consigne sont activés, des marqueurs triangulaires sont visibles. Les indicateurs correspondent à la charge actuelle et ne reflètent pas nécessairement exactement la mesure principale (qui dépend du mode d'utilisation). La touche ZERO ne réinitialise pas la barre de charge. Voir le paragraphe <b>Modes d'utilisation</b> pour plus d'informations.
5	<b>Unités</b>	Unité de mesure actuelle. Abréviations : lbF – Pound-force ozF - Once-force kgF - Kilogramme-force gF – Gramme force N - Newton kN - kilonewton mN – millinewton <b>Remarque</b> : toutes les capacités du dynamomètre ne réalisent pas les mesures dans les unités ci-dessus. Voir le tableau capacité / résolution au paragraphe <b>Caractéristiques</b> pour plus d'informations.
6	<b>Mode</b>	Mode actuel de la mesure. Abréviations : RT - Temps réel (Real Time) PC – Compression maximale PT – Traction maximale Voir le paragraphe <b>Modes de fonctionnement</b> pour plus d'informations sur chaque mode.
7	<b>Nombre de données enregistrées en mémoire.</b>	Nombre de données enregistrées en mémoire (50 maximum). Affiché uniquement si la fonction <b>Memory Storage</b> (Mémoire de stockage) est activée pour la touche DATA.
8	<b>Indicateur de pile / adaptateur secteur</b>	Une icône représentant un adaptateur secteur ou un pile s'affiche en fonction des conditions d'alimentation. Voir le paragraphe <b>Alimentation</b> pour plus d'informations.
9	<b>Voyant de tolérance supérieure / inférieure</b>	Correspond aux points de consigne programmés. Indicateurs : ▲ – valeur affichée est supérieure à la tolérance supérieure sur l'effort ■ – valeur affichée est comprise dans les tolérances ▼ – valeur affichée est inférieure à la tolérance inférieure sur l'effort
10	<b>Points de consigne</b>	Tolérances programmées pour les efforts. Utilisés principalement pour un test de type échec/réussite. Les signaux 1 et 2 peuvent être présents (ou absents) en fonction de la configuration affichée dans le menu <b>Set Points (Points de consigne)</b> .

#### 4.2 Commandes

Libellé principal	Fonction principale	Libellé secondaire	Fonction secondaire
	Allume/éteint le dynamomètre. Appuyez brièvement pour allumer l'appareil ; appuyez plus longtemps pour l'éteindre. Actif uniquement si l'écran est allumé.	ENTER	Diverses utilisations (voir les paragraphes suivants).
ZERO	Réinitialise la mesure principale et les mesures maximales.	 (UP)	Remonte dans le menu et les sous-menus.
MENU	Accède au menu principal	ESCAPE	Remonte d'un cran dans la hiérarchie du menu.
MODE	Bascule entre les modes de mesure.	 (DOWN)	Descend dans le menu et les sous-menus.
DATA	Enregistre une valeur en mémoire, transmet la mesure actuelle à un	DELETE	Active ou désactive le mode <b>Delete</b> (Suppression) et affiche les données

	appareil externe en fonction de la configuration.		enregistrées.
<b>UNITS</b>	Change les unités de mesure.	<b>DIRECTION</b>	Inverse l'écran pendant l'étalonnage et alterne entre la traction et la compression pendant la configuration des points de consigne et d'autres options des menus.
	Active/désactive le rétro-éclairage. Le rétro-éclairage est automatiquement activé à la mise sous tension du dynamomètre.	<b>N/A</b>	N/A

### 4.3 Navigation dans les menus - Notions de base

Le menu principal permet de configurer la plupart des fonctions et paramètres du dynamomètre. Pour accéder à ce menu, appuyez sur **MENU**. Utilisez les touches **UP** et **DOWN** pour faire défiler les options. La sélection en cours s'affiche en caractères clairs sur fond noir. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner une option dans un menu, puis utilisez à nouveau **UP** et **DOWN** pour faire défiler les sous-menus. Appuyez à nouveau sur **ENTER** pour sélectionner une option dans le sous-menu.

Pour sélectionner/désélectionner des paramètres, appuyez sur **ENTER** pour basculer entre ces deux fonctions. L'astérisque (\*) à gauche du libellé des paramètres indique si le paramètre est sélectionné.

Pour les paramètres nécessitant d'entrer des données, utilisez les touches **UP** et **DOWN** pour augmenter ou diminuer leur valeur. Pour incrémenter automatiquement une valeur, maintenez enfoncé une des deux touches. Lorsque la valeur voulue est atteinte, appuyez sur **ENTER** pour l'enregistrer et revenez au sous-menu, ou appuyez sur la touche **ESCAPE** pour revenir au sous-menu sans enregistrer la valeur. Appuyez sur **ESCAPE** pour remonter d'un échelon dans la hiérarchie du menu jusqu'à l'écran du mode normal d'utilisation.

Voir les paragraphes suivants pour plus d'informations sur le réglage de fonctions et de paramètres particuliers.

## 5 MODES D'UTILISATION

### Attention !

**Pour chaque mode d'utilisation, si la capacité nominale de l'instrument est dépassée de plus de 110 %, l'écran affiche "OVER" pour indiquer une surcharge. Un son continu est émis jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche MENU ou que la charge diminue jusqu'à un niveau de sécurité.**

Les dynamomètres Série 4 offrent trois modes d'utilisation : Pour basculer entre les modes, appuyez sur **MODE** dans l'écran d'accueil.

#### 5.1 Temps réel (RT)

La mesure principale correspond à la mesure en cours.

#### 5.2 Compression maximale (PC)

La mesure principale correspond à la mesure maximale de la compression. Si l'effort diminue à partir de sa valeur maximale, la mesure maximale continue de s'afficher dans la zone d'affichage de la mesure principale. Appuyez sur **ZERO** pour réinitialiser la valeur.

#### 5.3 Traction maximale (PT)


Identique à la fonction Compression maximale (PC), mais pour les mesures de traction.



## 6 FILTRES NUMÉRIQUES

Les filtres numériques permettent de lisser les mesures lorsque des interférences mécaniques ont lieu dans l'espace de travail ou sur l'échantillon de test. Ces filtres utilisent la technique de la moyenne mobile où les données consécutives sont envoyées dans une mémoire tampon. La mesure affichée est la moyenne des valeurs contenues dans cette mémoire. En modifiant la longueur de la mémoire tampon, il est possible de lisser les mesures. En sélectionnant la valeur 1, le filtre est désactivé puisque la moyenne d'une valeur unique est la valeur elle-même.

Pour accéder aux réglages des filtres numériques, sélectionnez **Filters** (Filtres) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

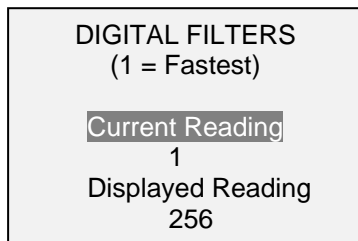

Deux filtres sont disponibles :

**Current Reading** (Mesure actuelle) – S'applique à la vitesse de mesure maximale de l'instrument.

**Displayed Reading (Mesure affichée)** – S'applique à la mesure principale affichée.

Réglages possibles : 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024. Pour obtenir les meilleures performances de l'instrument, il est recommandé de conserver le filtre de mesure actuel à sa valeur inférieure ; conservez le filtre de mesure affichée à sa valeur supérieure pour une meilleure stabilité visuelle.


## 7 POINTS DE CONSIGNE

### 7.1 Généralités

Les points de consigne, utiles pour vérifier les tolérances d'une opération (réussite/échec), déclenchent un appareil externe (ex. banc de test motorisé ou alarme dans les applications de contrôle de processus). Deux tolérances (inférieure et supérieure) sont spécifiées et conservées dans la mémoire non volatile de l'instrument ; la mesure principale est comparée à ces tolérances. Les résultats de ces comparaisons sont signalés sur les trois sorties du connecteur 15 broches indiquant les signaux "inférieur", "correct" et "supérieur". Ces sorties peuvent être connectées à des voyants, des sonneries ou des relais en fonction de l'application.

### 7.2 Configuration


Pour configurer les points de consigne, sélectionnez **Set Points** (Points de consigne) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

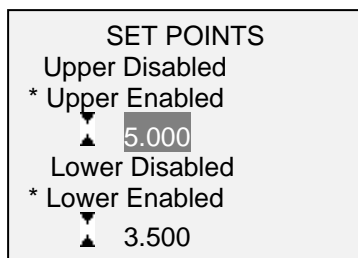

Il est possible d'activer un ou deux points de consigne, ou aucun. Pour basculer entre la traction et la compression, appuyez sur la touche **DIRECTION**.

Si deux points de consigne sont activés, ils s'affichent en haut à gauche de l'écran. Si un seul point de consigne est activé, "OFF" s'affiche à la place de la valeur. Si aucun point de consigne n'est activé, rien ne s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.


Lorsque des points de consigne sont activés, les indicateurs suivants s'affichent à gauche de la mesure principale :

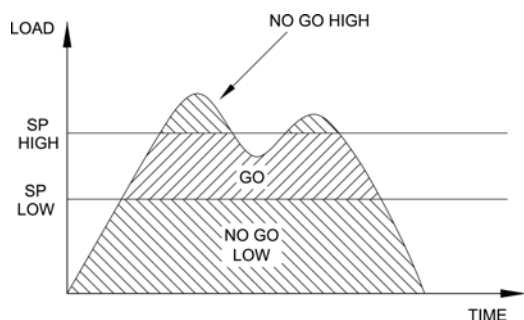

- la valeur affichée est supérieure à la tolérance supérieure sur l'effort (NO GO HIGH)
- la valeur affichée est dans les tolérances (GO)
- la valeur affichée est inférieure à la tolérance inférieure sur l'effort (NO GO LOW)

**Remarque :** les indicateurs des points de consigne font référence à la mesure affichée et pas nécessairement à la charge actuelle.

### 7.3 Schéma des sorties de point de consigne

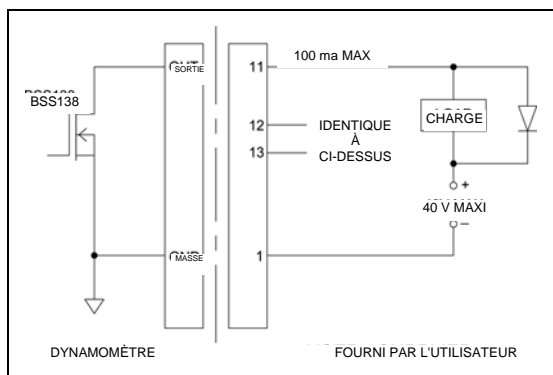

### 7.4 Utilisation des points de consigne pour commander un banc de test Mark-10

Lorsque vous utilisez des points de consigne pour démarrer/arrêter des bancs de test Mark-10, les points de consigne inférieur et supérieur doivent être réglés dans des directions de mesure **opposées**. **Les deux** points de consigne doivent être définis, même si l'application prévue doit arrêter/démarrer le banc pour un seul point de consigne configuré. L'autre point de consigne doit être une valeur suffisamment grande pour ne pas provoquer un déclenchement pendant le test.

Pour certains autres bancs de test Mark-10, les sens de traction et de compression sont inversés.

## 8 MÉMOIRE DES DONNÉES - STATISTIQUES

Les dynamomètres Série 4 enregistrent 50 points de données. Les mesures peuvent être enregistrées, affichées et envoyées à un appareil externe. Vous pouvez effacer les données une par une ou dans leur totalité. Les statistiques sont calculées à partir des données en mémoire.

Pour activer l'enregistrement, sélectionnez **DATA Key** dans le menu, puis faites défiler l'écran jusqu'à **Memory Storage** (Mémoire de stockage) et appuyez sur **ENTER**. Quittez ensuite le menu. Dans l'écran principal, le numéro d'enregistrement **00** s'affiche sous la mesure principale. Appuyez sur **DATA** à tout moment pour enregistrer la mesure affichée. Le numéro d'enregistrement augmente à chaque appui sur la touche **DATA**. Si vous appuyez sur la touche **DATA** alors que la mémoire est pleine, le message "MEMORY FULL" clignote en bas de l'écran et une double tonalité est émise.

Pour afficher, modifier et envoyer des mesures et des statistiques, sélectionnez **Memory** (Mémoire) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

MEMORY	
View Data	
View Statistics	
Output Data	
Output Statistics	
Output Data & Stats	
Clear All Data	

### 8.1 Affichage des données

Vous pouvez afficher toutes les données enregistrées. Le numéro d'enregistrement s'affiche, ainsi que la valeur correspondante et l'unité de mesure sélectionnée. Toutes les mesures peuvent être effacées une par une. Pour cela, faites défiler l'écran jusqu'à la mesure voulue et appuyez sur **DELETE** (Supprimer). La lettre "D" s'affiche alors à la gauche du numéro d'enregistrement et indique que le dynamomètre est en mode **Delete** (ci-dessous) :

01	2.458 lbF
02	2.224 lbF
03	2.446 lbF
04	1.890 lbF
D 05	2.098 lbF
06	1.998 lbF
07	2.042 lbF

Appuyez sur **ENTER** pour effacer la valeur. Pour quitter le mode **Delete**, appuyez à nouveau sur la touche **DELETE**. N'importe quel nombre de mesures peut être effacé individuellement ; vous pouvez également effacer en une seule fois la totalité des mesures. Voir le paragraphe **Effacement de toutes les données** pour plus d'informations.

### 8.2 Statistiques

Les calculs statistiques sont effectués sur les valeurs enregistrées. Les calculs comprennent le nombre de mesures ainsi que les valeurs minimale, maximale et moyenne et l'écart type.

### 8.3 Données de sortie

Appuyez sur **ENTER** pour envoyer les données vers un appareil externe. L'écran affiche "SENDING DATA..." (Envoi en cours), puis "DATA SENT" (Données envoyées). En cas de problème de connexion, l'écran affiche "DATA NOT SENT" (Aucune donnée envoyée). Les données peuvent être transmises à un programme de collecte tel que MESUR<sup>TM</sup> gauge. Voir les manuels d'utilisation correspondants pour plus d'informations.

### 8.4 Statistiques de sortie

Appuyez sur **ENTER** pour envoyer les statistiques vers un appareil externe. L'écran affiche "SENDING STATS..." (Envoi stats) puis "STATS SENT" (Stats envoyées). En cas de problème de connexion, l'écran affiche "STATS NOT SENT" (Aucune stat envoyée).

### 8.5 Données de sortie - Statistiques

Appuyez sur **ENTER** pour envoyer les données de sortie et les statistiques à un appareil externe. L'écran affiche "SENDING DATA" puis "SENDING STATS...", PUIS "DATA SENT" ET "STATS SENT". En cas de problème de connexion, l'écran affiche "DATA NOT SENT" et/ou "STATS NOT SENT".

### 8.6 Effacement de toutes les données

Appuyez sur **ENTER** pour effacer toutes les données en mémoire. La question suivante s'affiche alors : "CLEAR ALL DATA ?" (EFFACER TOUTES LES DONNÉES ?). Sélectionnez **Yes** pour effacer toutes les données, ou **No** pour retourner au sous-menu.

*Raccourci d'effacement de toutes les données* : dans le menu principal, mettez en surbrillance **Memory** (Mémoire) et appuyez sur **DELETE** (Supprimer). La même question que ci-dessus s'affiche alors.

Pour l'envoi de données et/ou de statistiques, la sortie RS-232 ou USB doit être activée. Les données sont envoyées sous la forme des caractères ASCII <CR><LF> suivis de chaque valeur. Les unités peuvent être incluses ou exclues. Il est possible d'envoyer des données via la sortie Mitutoyo ; cependant, cette sortie ne permet pas d'envoyer des statistiques. Voir le paragraphe **Communications et sorties** pour plus d'informations.

**Remarque** : les données ne sont pas enregistrées lorsque le dynamomètre est éteint. Cependant, le dynamomètre protège l'appareil contre sa mise hors tension accidentelle ou automatique. Si l'appareil est éteint manuellement ou si le temps d'inactivité est atteint dans la fonction Automatic Shutoff (Extinction automatique), les messages suivants s'affichent :




Si aucune option n'est sélectionnée, cet écran s'affiche indéfiniment ou jusqu'à la décharge complète de la pile.

## 9 COMMUNICATIONS ET SORTIES

Les communications avec les dynamomètres Série 4 ont lieu via le connecteur série micro-USB ou le port 15 broches situé au bas de l'instrument (voir l'illustration au paragraphe **Alimentation**). Les communications sont possibles uniquement lorsque l'écran principal du dynamomètre est visible (et non dans un menu ou une configuration).

### 9.1 Ports série / USB

Pour configurer les communications RS-232 et USB, sélectionnez **Serial/USB Settings** (Paramètres série/USB) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

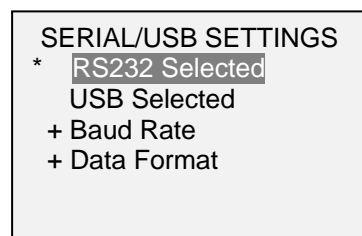

Sélectionnez l'entrée RS-232 ou USB (la sortie est toujours active pour les ports USB et RS-232). Les paramètres de communication sont en permanence configurés comme suit :

**Bits de données :** 8  
**Bits d'arrêt :** 1  
**Parité :** Aucun


Les autres paramètres sont configurés comme suit :

#### 9.1.1 Vitesse de transmission (en bauds)

Sélectionnez la vitesse de transmission (en bauds) nécessaire à l'application. Elle doit être identique à celle du récepteur.

#### 9.1.2 Format des données

Sélectionnez le format souhaité pour les données. L'écran suivant s'affiche :

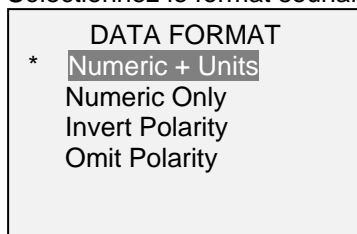

Sélection	Description
Numeric + Units (Numérique + Unités)	Le format de sortie comprend la valeur et l'unité de mesure. Les valeurs de compression ont une polarité positive ; les valeurs de traction ont une polarité négative.
Numeric Only (Numérique uniquement)	Le format de sortie comprend seulement la valeur. Polarité identique à celle ci-dessus.
Invert Polarity (Inverser la polarité)	Les valeurs de compression ont une polarité négative ; les valeurs de traction ont une polarité positive. Peut être sélectionné en plus de la sélection Numeric + Units / Numeric Only.
Omit Polarity (Sans polarité)	Les deux directions sont formatées avec une polarité positive. Peut être sélectionné en plus de la sélection Numeric + Units / Numeric Only.

#### 9.1.3 Communication des données

Les données peuvent être transmises une par une en appuyant sur **DATA**. Les dynamomètres Série 4 répond également aux commandes ASCII suivantes :

?	Demande de la mesure affichée
MEM	Transmission de toutes les données enregistrées en mémoire
STA	Transmission des statistiques

Toutes les commandes doivent se terminer par le caractère "retour chariot" (CR) ou par la combinaison "retour chariot/nouvelle ligne (CR/LF). Les réponses du dynamomètre se terminent toujours par un retour chariot/saut de ligne.

Toute erreur détectée est rapportée sous forme d'un code d'erreur \*10 (illegal command).

## 9.2 Configuration Mitutoyo BCD

Cette sortie est utile pour la connexion à des appareils de collecte des données, des imprimantes, des multiplexeurs ou tout autre périphérique acceptant les données Mitutoyo BCD. Les données peuvent être transmises individuellement en appuyant sur **DATA** ou en effectuant la requête via le périphérique Mitutoyo. Pour activer la sortie Mitutoyo, sélectionnez le format voulu, avec ou sans polarité. L'écran suivant s'affiche :




### 9.3 Sortie analogique

Cette sortie peut s'utiliser pour des enregistreurs graphiques, des oscilloscopes, des systèmes d'acquisition de données ou tout autre périphérique compatible avec des entrées analogiques. Cette sortie génère un signal  $\pm 1$  Volt à la pleine échelle de l'instrument. La polarité du signal est positive pour la compression et négative pour la traction.

### 9.4 Fonctions de la touche DATA

Vous pouvez configurer la touche **DATA** pour effectuer plusieurs fonctions. Pour configurer la touche **DATA**, sélectionnez **DATA Key** dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

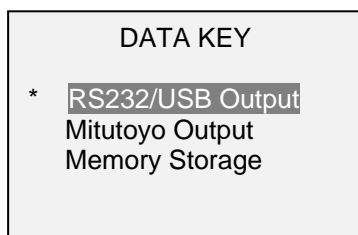


Sélection	S'active en appuyant sur DATA
<b>RS232/USB Output</b>	Envoi des données via les ports série et USB
<b>Sortie Mitutoyo</b>	Envoi des données via l'interface Mitutoyo (Digimatic)
<b>Mémoire de stockage</b>	Enregistre une mesure en mémoire (voir le paragraphe <b>Mémoire</b> pour plus d'informations)

Vous pouvez sélectionner toutes les combinaisons des fonctions ci-dessous.

### 9.5 Tableau de connexion des entrées/sorties I/O

Broche n°	Description	Entrée / Sortie
1	Masse du signal	---
2 *	Surcharge en traction*	Sortie*
3	Réception RS-232	Entrée
4	Émission RS-232	Sortie
5	+12 Vcc	Sortie
6	Sortie analogique	Sortie
7 *	Surcharge en compression *	Sortie*
8	Horloge Mitutoyo Bit de sortie 2	Sortie
9	Données Mitutoyo Bit de sortie 0	Sortie
10	Requête Mitutoyo Bit d'entrée 3	Entrée
11 **	Broche du point de consigne 1 **	Sortie
12 **	Broche du point de	Sortie

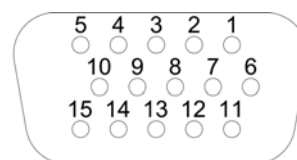

	consigne 2 **	
13 **	Broche du point de consigne 3 **	Sortie
14	Ne pas connecter	---
15 *	Mitutoyo prêt Bit de sortie 1 *	Sortie*

\* Tension maximale : 40 V.

\*\* L'affectation des broches dépend de plusieurs facteurs décrits dans le tableau ci-dessous. Les fonctions de sortie font toujours référence à la mesure principale affichée, quel que soit le mode actif.

Effort	Broche 11	Broche 12	Broche 13
<b>Les points de consigne supérieur et inférieur s'appliquent à la compression</b>			
Supérieur ou égal au point de consigne supérieur	On	Off	Off
Entre les points de consigne inférieur et supérieur	Off	Off	On
Inférieur ou égal au point de consigne inférieur	Off	On	Off
<b>Les points de consigne supérieur et inférieur s'appliquent à la traction</b>			
Supérieur ou égal au point de consigne supérieur	Off	On	Off
Entre les points de consigne inférieur et supérieur	Off	Off	On
Inférieur ou égal au point de consigne inférieur	On	Off	Off
<b>Le point de consigne supérieur s'applique à la compression, le point de consigne inférieur à la traction</b>			
Supérieur ou égal au point de consigne supérieur, en compression	Off	On	Off
Entre les points de consigne inférieur et supérieur	Off	Off	On
Supérieur ou égal au point de consigne inférieur, en traction	On	Off	Off
<b>Le point de consigne supérieur s'applique à la traction, le point de consigne inférieur à la compression</b>			
Supérieur ou égal au point de consigne supérieur, en traction	Off	On	Off
Entre les points de consigne inférieur et supérieur	Off	Off	On
Supérieur ou égal au point de consigne inférieur, en compression	On	Off	Off


## 10 ÉTALONNAGE

### 10.1 Réglage physique initial


Le dynamomètre doit être monté verticalement sur un banc de test ou sur une surface suffisamment robuste pour supporter une charge égale à la capacité maximale de l'instrument. Il est recommandé d'utiliser des tares ou des capteurs dynamométriques homologués ainsi que des supports et des fixations adéquates. Ce matériel doit être utilisé avec précaution.

### 10.2 Étalonnage

1. Sélectionnez **Calibration** (Étalonnage) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

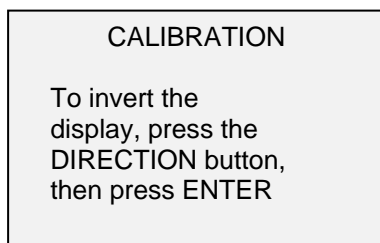


2. Appuyez sur **DIRECTION** pour inverser l'affichage le cas échéant. Appuyez sur **ENTER** pour continuer. L'écran suivant s'affiche :

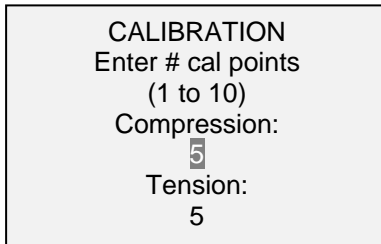

Le dynamomètre peut être étalonné jusqu'à 10 points dans chaque direction. Entrez le nombre de points d'étalonnage dans chaque direction (compression et traction). Au moins un point doit être sélectionné dans chaque direction.


**Remarque** : pour obtenir une précision de  $\pm 0,2\%$ , il est recommandé d'étalonner le dynamomètre par au moins 5 incréments pairs dans les deux directions (traction et compression). Exemple : un dynamomètre de capacité 10 lbF doit être étalonné avec des charges de 2, 4, 6, 8 et 10 lb dans chaque direction.

3. Appuyez sur **ESCAPE** pour quitter le menu **Calibration** à tout moment. L'écran suivant s'affiche :

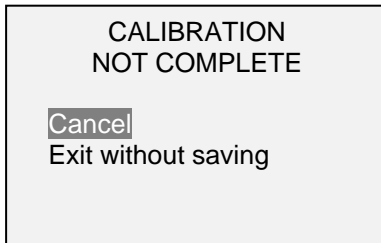

Si vous sélectionnez "Cancel" (Annuler), l'écran affiche la configuration de l'étalonnage. Sélectionnez "Exit w/o saving" (Quitter sans enregistrer) pour revenir au menu sans enregistrer les modifications.


4. Après avoir entré le nombre de points d'étalonnage, appuyez sur **ENTER**. L'écran suivant s'affiche :

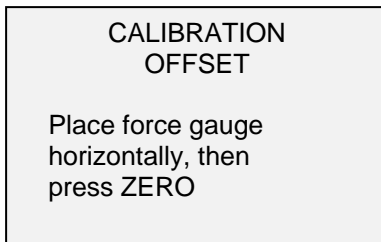

5. Placez le dynamomètre horizontalement sur une surface exempte de vibrations et appuyez sur **ZERO**. Le dynamomètre calcule les décalages internes ; l'écran suivant s'affiche :





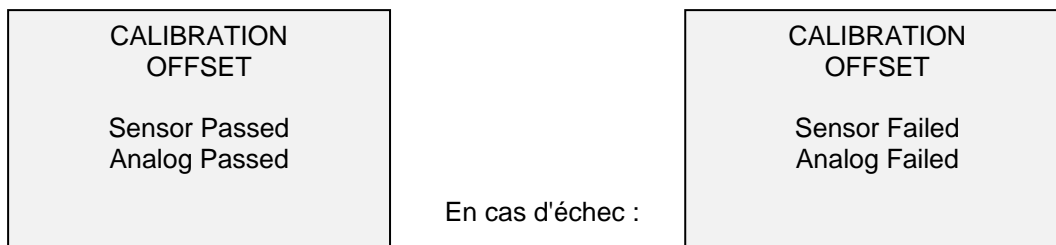

6. L'écran suivant s'affiche après le calcul des décalages :




Montez les fixations des masses (supports, crochets, etc.) si nécessaire. Attendez avant de monter des poids ou d'appliquer des charges d'étalonnage. Appuyez sur **ENTER**.

7. L'écran suivant s'affiche :




Faites fonctionner le capteur dynamométrique plusieurs fois (en pleine échelle si possible) et appuyez sur **ENTER**.

8. L'écran suivant s'affiche :

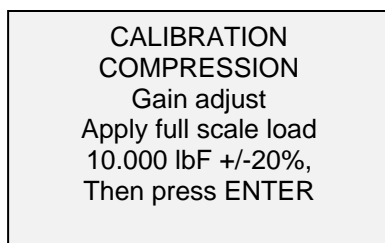

Appliquez un poids égal à la pleine échelle de l'instrument et appuyez sur **ENTER**.

9. L'écran affiche d'abord "Please wait..." (Veuillez patienter) avant d'afficher :

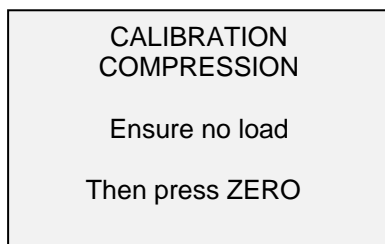

Retirez la charge appliquée à l'étape 8 ; laissez les fixations en place et appuyez sur **ZERO**.

10. L'écran suivant s'affiche :

```
CALIBRATION
COMPRESSION
Apply load
  1 of 5
Enter load:
 2.000 lbF
Press ENTER
```

Utilisez les touches **UP** et **DOWN** pour ajuster la valeur de la charge. Les valeurs des charges sont des incréments pairs par défaut indiqués par le nombre de données précédemment entrées (des incréments pairs sont recommandés pour de meilleurs résultats). Exemple : si un dynamomètre de capacité 50 lbF est étalonné et si 5 données sont sélectionnées, les valeurs par défaut des charges sont 10, 20, 30, 40, et 50 lb. Appliquez la charge d'étalonnage. Appuyez ensuite sur **ENTER**.

Recommencez l'opération ci-dessus en fonction du nombre de données sélectionnées.

11. Après avoir étalonné les points d'étalonnage, l'écran suivant s'affiche :

```
CALIBRATION
COMPRESSION COMPLETE
Reverse direction
for Tension
Attach necessary
weight fixtures,
then press ENTER
```

Appuyez sur **ENTER**.

12. L'écran suivant s'affiche :

```
CALIBRATION

To invert the
display, press the
DIRECTION button,
then press ENTER
```

Inversez l'orientation de l'axe du capteur dynamométrique en tournant le dynamomètre de 180 degrés. Appuyez sur **DIRECTION** pour inverser l'affichage. Montez ensuite les fixations. Les écrans suivants effectuent la même procédure que pour la compression. Procédez de même.

13. A la fin de l'étalonnage de la tension, l'écran suivant s'affiche :

```
CALIBRATION
COMPLETE

Save & exit
Exit without saving
```

Pour enregistrer les données d'étalonnage, sélectionnez "Save & exit" (Enregistrer & quitter).  
Pour quitter sans enregistrer les données, sélectionnez "Exit without saving" (Quitter sans enregistrer).

14. Toutes les erreurs sont signalées par les écrans suivants :

CALIBRATION  
Units must be gF  
Please try again  
Press ENTER

Affiché au début de l'étalonnage si une unité interdite est sélectionnée.

CALIBRATION  
Load not stable  
Please try again

Vérifiez l'absence de balancement, d'oscillation ou de vibration de la charge, puis réessayez.

CALIBRATION  
COMPRESSION  
Load too low  
Please try again

La masse d'étalonnage ne correspond pas à la valeur programmée.

CALIBRATION  
TENSION  
Load too close  
to previous  
Please try again

Le point d'étalonnage donné est trop proche du point précédent.

## 11 AUTRES RÉGLAGES

### 11.1 Extinction automatique

Vous pouvez configurer le dynamomètre pour s'éteindre automatiquement suite à une période d'inactivité lorsqu'il est alimenté par une pile. L'inactivité se définit par l'absence d'appui sur une touche ou de modification de la charge inférieurs à 100. Pour accéder à cette fonction, sélectionnez **Automatic Shutoff** (Extinction automatique) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

AUTOMATIC SHUTOFF
* Disabled
Enabled
Set Minutes
5

Sélection	Description
Désactivée	Désactivation de l'extinction automatique.
Activé	Activation de l'extinction automatique
Set Minutes (Durée d'inactivité)	Durée d'inactivité. Réglages possibles : 5 à 30 par incréments de 5 minutes.

**Remarque** : si l'adaptateur secteur est branché, le dynamomètre ignore ces réglages et reste allumé jusqu'à ce que la touche **POWER** soit enfoncée.

### 11.2 Rétro-éclairage

Appuyez sur la touche **BACKLIGHT** pour activer/désactiver le rétro-éclairage ; plusieurs réglages sont possibles (applicables à la mise sous tension du dynamomètre). Pour accéder à ces réglages, sélectionnez **Backlight** (Rétro-éclairage) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

BACKLIGHT
Off
On
* Auto
Set Minutes
1

Sélection	Description
Off	Le rétro-éclairage est désactivé à la mise sous tension du dynamomètre.
On	Le rétro-éclairage est activé à la mise sous tension du dynamomètre.
Auto	Le rétro-éclairage est activé à la mise sous tension du dynamomètre, mais s'éteint après une période d'inactivité (définie dans la sous-section <b>Extinction automatique</b> ). Le rétro-éclairage s'allume à nouveau à la reprise de l'activité. La durée d'inactivité se programme en minutes avec l'option <b>Set Minutes (Durée d'inactivité)</b> . Réglages possibles : 1-10, par incréments de 1 minute.

**Remarque** : si l'adaptateur secteur est branché, le dynamomètre ignore ces réglages et reste allumé jusqu'à ce que la touche **POWER** soit enfoncée. Sélectionnez **On** ou **Off** dans le menu **Backlight** pour activer/désactiver le rétro-éclairage comme si la touche Backlight était enfoncée.

### 11.3 Contraste de l'écran à cristaux liquides (LCD)


Le contraste de l'écran est modifiable. Sélectionnez **LCD Contrast** (Contraste) dans le menu. L'écran suivant s'affiche :



Appuyez sur **ENTER** pour modifier le contraste. Sélectionnez une valeur comprise entre 0 et 25 (25 correspond au contraste le plus élevé).


#### 11.4 Tonalités

Vous pouvez activer des tonalités pour toutes les touches et les alertes (surcharge, point de consigne, etc.) Vous pouvez configurer l'alerte de Point de consigne pour émettre une tonalité brève ou longue (jusqu'à ce que la charge revienne à une valeur comprise entre les points de consigne). Pour configurer les fonctions associées à des tonalités sonores, sélectionnez **Tones (Tonalités)** dans le menu. L'écran suivant s'affiche :

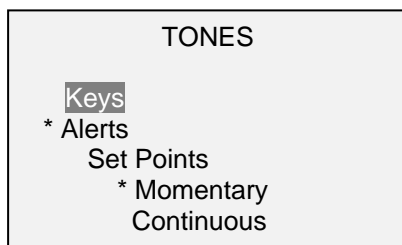


#### 11.5 Réglages initiaux

Cette section s'utilise pour configurer les paramètres initiaux à la mise sous tension du dynamomètre. Vous pouvez configurer les unités de mesure initiales et le mode de mesure de mesure principal. To access these settings, select **Initial Settings** from the menu. L'écran suivant s'affiche :

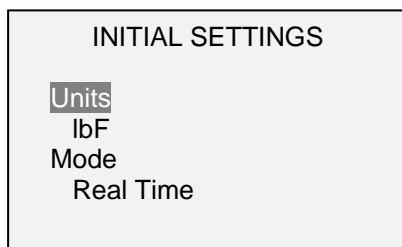

#### 11.6 Restauration des réglages par défaut

Vous pouvez restaurer les réglages d'usine par défaut en sélectionnant **Restore Defaults** (Restaurer réglages par défaut) dans le menu. Ces réglages sont indiqués au paragraphe **Caractéristiques**. L'écran suivant s'affiche :

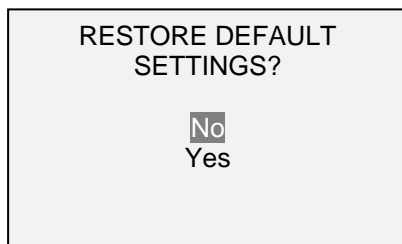

### 11.7 Informations / Écran d'accueil

L'écran suivant s'affiche à la mise sous tension de l'appareil ; vous pouvez y accéder à tout moment en sélectionnant **Informations** dans le menu :

Digital Force Gauge Series 4 Model No: M4-50 Serial No: 1234567 Version: 1.0 (c) Mark-10 Corp.
---

## 12 CARACTÉRISTIQUES

### 12.1 Généralités

<b>Précision</b>	±0,2% de la pleine échelle
<b>Fréquence d'échantillonnage</b>	3.000 Hz
<b>Alimentation</b>	Secteur ou pile rechargeable. Le voyant de pile déchargée s'affiche lorsque la pile est déchargée : le dynamomètre s'éteint automatiquement quand la décharge devient critique.
<b>Autonomie de la pile</b>	<b>Rétro-éclairage activé</b> : jusqu'à 7 heures d'utilisation ininterrompue <b>Rétro-éclairage désactivé</b> : jusqu'à 24 heures d'utilisation ininterrompue
<b>Unités de mesure</b>	lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (en fonction du modèle)
<b>Sorties :</b>	<b>USB / RS-232</b> : totalement configurables jusqu'à 115 200 bauds. <b>Mitutoyo (Digimatic)</b> : protocole série BCD compatible avec tous les appareils Mitutoyo SPC. <b>Analogique</b> : ±1 Vcc, ±0,25% de la capacité à pleine échelle, <b>Utilisation générale</b> : trois sorties, une entrée en collecteur ouvert. <b>Points de consigne</b> : trois lignes en collecteur ouvert.
<b>Sécurité en cas de surcharge</b>	150% de la pleine échelle (affiche "OVER" à partir de 110 %)
<b>Poids (dynamomètre seul)</b>	<b>M4-012 – M4-100</b> : 0.45 kg <b>M4-200 – M4-500</b> : 0.54 kg
<b>Accessoires fournis :</b>	Étui de transport , ciseau, cône, rainure en V, crochet, méplat, rallonge, adaptateur secteur, pile, câble USB, CD de ressources (pilote USB, logiciel MESUR Lite, logiciel MESURgauge DEMO et manuel d'utilisation), certificat d'étalonnage avec traçabilité NIST
<b>Environnement</b>	40 - 100°F, humidité maxi 96 %, sans condensation
<b>Garantie</b>	3 ans (voir votre contrat pour plus d'informations)

## 12.2 Réglages d'usine

Paramètre	Réglage
Points de consigne	
Supérieur	Désactivé (par défaut 80 % de la pleine échelle s'il est activé)
Inférieur	Désactivé (par défaut 40% de la pleine échelle s'il est activé)
Filtres	
Actif	8
Affiché	256
Fonctions de la touche DATA	
Sortie RS-232/USB	Activé
Sortie Mitutoyo	Désactivée
Mémoire de stockage	Activé
Rétro-éclairage	Auto
Minutes	1
Série/USB	
Sortie RS-232 sélectionnée	Activé
Sortie USB sélectionnée	Désactivée
Vitesse de transmission	9 600
Format des données	Numérique + unités
Sortie Mitutoyo BCD	Désactivée
Extinction automatique	Activé
Minutes	5
Tonalités	
Touches	Activé
Alertes	Activé
Points de consigne	Momentanés
Réglages initiaux	
Unités	lbF
Mode	Temps réel

## 12.3 Capacité x résolution &amp; variation du capteur dynamométrique


Modèle	lbF	ozF	kgF	gF	N	kN	mN
M4-012	0,12 x 0,00005	2 x 0,001	-	50 x 0,02	0,5 x 0,0002	-	500 x 0,2
M4-025	0,25 x 0,0001	4 x 0,002	-	100 x 0,05	1 x 0,0005	-	1000 x 0,5
M4-05	0,5 x 0,0002	8 x 0,005	-	250 x 0,1	2,5 x 0,001	-	2500 x 1
M4-2	2 x 0,001	32 x 0,02	1 x 0,0005	1000 x 0,5	10 x 0,005	-	-
M4-5	5 x 0,002	80 x 0,05	2,5 x 0,001	2500 x 1	25 x 0,01	-	-
M4-10	10 x 0,005	160 x 0,1	5 x 0,002	5000 x 2	50 x 0,02	-	-
M4-20	20 x 0,01	320 x 0,2	10 x 0,005	10000 x 5	100 x 0,05	-	-
M4-50	50 x 0,02	800 x 0,5	25 x 0,01	25000 x 10	250 x 0,1	-	-
M4-100	100 x 0,05	1600 x 1	50 x 0,02	50000 x 20	500 x 0,2	-	-
M4-200	200 x 0,1	3200 x 2	100 x 0,05	-	1000 x 0,5	1 x 0,0005	-
M4-500	500 x 0,2	8000 x 5	250 x 0,1	-	2500 x 1	2,5 x 0,001	-

## 12.4 Variation du capteur dynamométrique

Modèle	Variation (pouces [mm])
M4-012	0,005 [0,13]
M4-025 – M4-500	0,010 [0,25]

12.5 Dimensions

Pouces [mm]

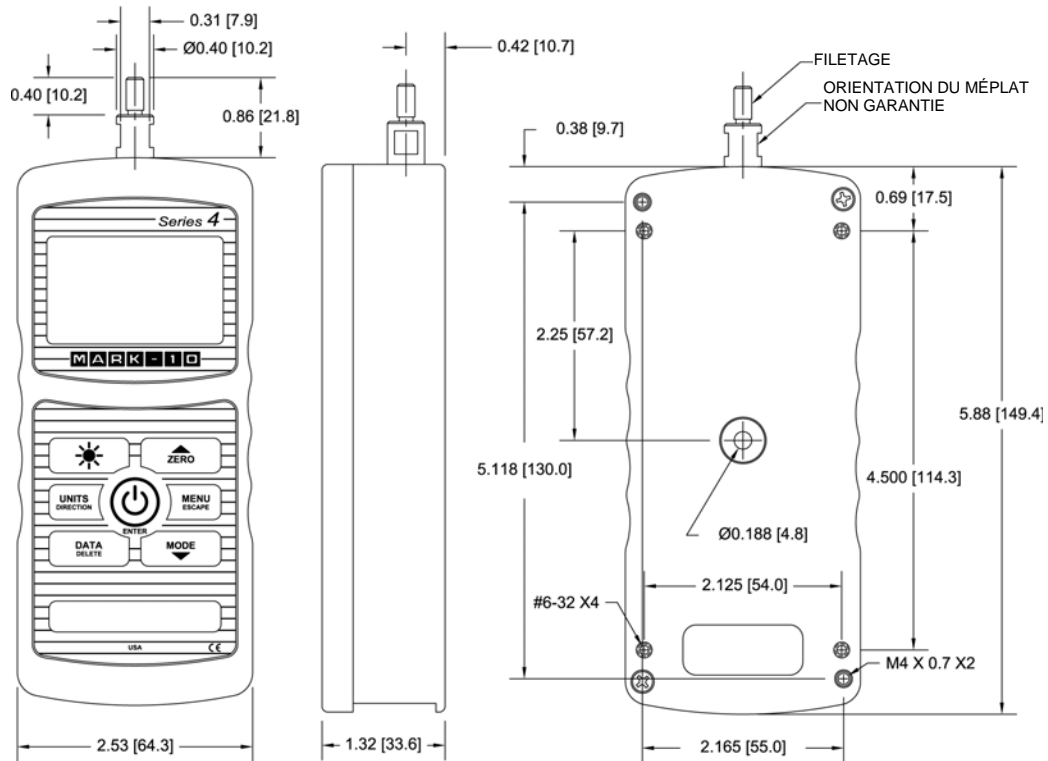

	Filetage	Méplat
M4-012 – M4-100	#10-32M UNF	5/16 [7,94]
M4-200 – M4-500	5/16-18M UNC	5/16 [7,94]







*Depuis 1979, Mark-10 est à la pointe de l'innovation dans le domaine des mesures des couples et des efforts. Notre objectif est de mériter la satisfaction complète de nos clients grâce à l'excellence des produits étudiés, de leur fabrication et du service à la clientèle. Pour des applications OEM, nous pouvons modifier nos produits standard ou fabriquer des modèles spéciaux. Notre équipe technique se réjouit à l'avance de répondre à toute demande particulière. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou apporter des suggestions permettant d'améliorer nos services.*

**MARK-10**

*Force and torque measurement engineered better*

**Mark-10 Corporation**

11 Dixon Avenue

Copiague, NY 11726 USA

Tél : 631-842-9200

Fax : 631-842-9201

Internet : [www.mark-10.com](http://www.mark-10.com)

E-mail : [info@mark-10.com](mailto:info@mark-10.com)