MANUAL DE OPERACION

OPERATING MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

MANUALE DI FUNZIONAMENTO

FAGOR 3

VISUALISATEURS SERIE VN MODÉLES VN 100/VN200/VN300 VN 101/VN201/VN301

PARAMETRES D'INSTALLATION


Ce sont des donn és que l'on introduit un e seule fois dans le visual isateur au moment de son montage sur la machine ou après una reparation. Avec ces donnés, le visualisateur dispose de tout le nécessaire pour un fonctionnement correct. A ins i, sont indiqués le type de capteurs du système, le sens de comptage des axes, les erreurs de la machine que le visualisateur doit corriger, etc.

OPERATION	SEQUENCE DE TRAVAIL	EXECUTION
INTRODUCTION DES PARAMETRES MACHINE	ELM ET © SIMULTANEMENT/ INTERRUPTEUR	 Avec le visualisateur étient. pendant qu'on appuye sur les touches simultanément, actionner l'interrupteur de mise en marche. Le message PAR 0 aparaîtra sur chacun des axes.
INTRODUCTION DES VALEURS DE PAR 0	AXE ≠ 1,2O7/@EM	 Appuyer sur la tou che de l'axe à ident ifier, L'écran affichera le contenu de PAR O(indiqué avec des 0 et des 1) pour chacun des axes. L'axe sélectionné clignotera sur l'écran. Les touches de la face avant du visualisat eur (de 1 à 7) servent à modifier les chiffres y correspondent, d'après ce qui est indiqué dans les tables su ivantes. Une fois que PAR 0 a été identifié, appuyer sur ELMI. L'écran affich era PAR 1. Chaque fois que ELMI est appuyé, l'écran changera de PAR.

SIGNIFICATION ET SEQUENCE DES CHIFFRES LORS DE L'OPERATION DE PAR O. PAR 1

- Chacun des axes peut être identifié selon les besoins d'utilisation en ce moment. Les chiffres 0/1 peuvent être visualisés auprès de chacun des chiffres, numérotés de 1 à 7 (de droite à gauche) sur l'écran, et d'eux va dépendre l'i dentification du paramètre s'y rapportant.
- Chaque fois que la touche will est appuyée, on change de PAR (0/1).

Signification de PAR 0

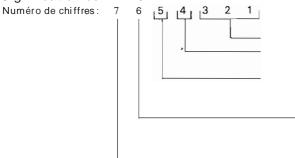

- Indique la résolution de comptage désiré pour l'axe. (Voir tables).
- Indique si la signal d'entrée au visualisat eur depuis le système de capteurs, est d'onde carrée ou sinusoidale. 1 CARREE, O:SINUSOIDALE.
- Indique si l'on souhaite que le comptage soit linéaire ou angulaire.
 - 1: Angulaire
 - O. Linéaire
- Pour changer le sen s du comptage (positif ou négatif selon le déplacement de l'axe de la machine). En cas de comptage angulaire, il indique le sens de rotation.
 - 1 : Oui .

ONan.

ındique que les signaux d'entrée au vis ualisateur sont mu ltipliées par 4 ou 2. En réalité, cela veut dire qu'il est utilisé pour compter soit le parcours réel effectué, soit sa moitié. O:Comptage réel, 1:Divise le comptage par deux.

REMARQUE: Le comptage angulaire que sur les modèles VI 01, V201 et V301

Table pour le choix de la résolution de comptage linéaire				
Chiffre	3	2	1	Résolution en microns
	0	0	0	0,5 microns
	0	0	1	1 micron
DOCITION	0	1	0	2 microns
POSITION	0	1	1	5 microns
	1	0	0	10 microns
	1	0	1	100 microns

Table pour le choix de la résolution de comptage angulaire						
Chiffre)	Résolution	Nbre d'impulsions/tour		
3	2	1		Onde sinusoî.	Onde carrée	
0	0	0	1 millième de degré	18.000	90.000	
0	0	1	2 millièmes	9.000	45.000	
0	1	0	5 millièmes (18 sec.)	3.600	18.000	
0	1	1	10 millièmes (36 sec.)	1.800	9.000	
1	0	0	5 secondes	12.960	64.800	
1	0	1	10 secondes	6.480	32.400	
1	1	0	15 secondes	4.320	21.600	
1	1	1	30 secondes	2.160	10.800	

REMARQUE: Selon le type de codificateur, le visual isateur ettectue une multiplication des impulsions. C'est ainsi qu'avec une onde carrée, il multiplie par 4 et avec un signal sinusoîdal, il multiplie par 20.

Exemple:

Avec un codificateur 18.000 impulsions d'onde sinusoîdale, on obtient 360.000 impulsions (18.000 x 20), une résolution de 1 millième de degré.

Avec un codificateur 1.000 impulsions/tour d'onde carrée et une multiplication mécanique de 90, on obtiendra une résolution de 1 millième de degré (1.000 × 90) (4 = 360.000).

Signification de PAR 1. en cas de comptage linéaire.

(Le visualisateur "ignore si le comptage de l'axe est angulaire).

Lors de mesure, des erreurs peuvent avoir lieu à cause des usures et des déformations des glissières des machines. Ces erreurs peuvent être corrigées à l'aide du visualisateur. La procédure à suivre est la suivante: composer sur le clavier la valeur de correction désirée pour l'axe correspondant. Valeur maximale qui peut être introduite: +/-255 unités de resolution par mêtre de parcours.

Exemple. Erreur de machine à compenser: 0.047 mm/mètre = 47 microns/mètre,

S'il est désiré que la compensation soit négative, appuyer sur la touche B avant d'introduir la valeur.

	olution de mptage	Calcul de la compensation	Val eur a introduire
0,5 microns		47 :0,5 = 94	94
1	microns	47 :1 = 47	47
5	microns	47 :5 = 9	9
10	mi crons	47:10=5	5

Atention:

Si le visualisateur est en train de compenser de s'erreurs de chute de machine, chaque fo is qu'e l'on commence à travailler après que le visualisateur a été étei nt il faut effectuer une recherche du zéro machine.

RETOUR AU MODE NORMAL OPERATOIRE

- Dans le mode d'introduction des paramètres machine, la compteur ne réalise aucun comptage ni ne peut presélectionner aucun valeur.
- Pour remettre le compteur en mode operatoire normal, acti onner l'interrupteur de mise en marche situé sur le panneau arrière de l'appareil.

TABLEAU D'UTILISATION

OPERATION	LAMPE ALLUMEE	SEQUENCE DE TRAVAIL	EXECUTION .
MISE EN MARCHE	N'IMPORTE LA QUE LLE	INTE RRUPTEUR /	 Actionner l'interrupteur de marche situé sur le panneau arrière du visualisateur Sur l'écran clignote error 1 Appuyer sur " (LUM)" Le clignotement s'arrête et les valeurs antérieurement introduites réapparaissent ainsi que le mode de travail. Si les chiff res qui apparaissent sont le "2" ou le "4" celà signifie que le visualisateur a eu une défaillance de mémoire et a perdu l'information concernant les paramètres de la machine (types de règles de mesure, résolution de la mesure et sens de comptage). Dans ce cas, il faut introduire à no uveau ces paramètres.
REMISE A ZERO INCREMENTAL	UNIQUEMENT INCH PEUT ETRE A LLUM EE	QUAR / X , Y	On entend par zéro incrémentai les différentes origines que l'on peut introduire pour la réal isation d'un travail indépendamment de l'origine absolue de la pièce. Les lampes +- et ABS doivent être éteintes. Pour cel a appuyer sur les touches sui van tes: Appuyer sur la touche ALLA Appuyer sur la touche de l'axe que l'on désire rem ettre à zéro. Répéter cette opération sur chaque axe.
REMI SE A ZERO A BSOLU	ABS ET EVENTUELLE- MENT INCH.	CLM / X , Y OUZ	On entend par zéro absolu, l'orrqine des coordonnées d'une pièce. La lamp e ABS allu mée et la lamp e +- éte inte. Appu yer sur la touche de l'axe que l'on désire rem ettre à zéro. Répétér pour chaque axe.
LOCALISATION DU ZERO-MACHINE	+- ET EVENTUELLE - MENT INCH	X, Y OU Z/ DEPLACEMENT VERS LA ZONE DE REFERENCE	 Le zéro ma chine est une référe nce fixe qui est située sur la règle et est identifié par deux marques pla cées sur la règle et/ou sur la machine. La lampe +- allu mee. Déplacer la machi ne dans l'axe cho isi jusqu'à que la flèche coinci de avec la zone noire de l'autre etiquette. Appuyer sur la touche de l'axe choisi. A la gauche de l'écran apparaissent plusieurs zéros. Déplacer l'axe de facon à ce que la flèche reste dans la zone noire. A un moment dispara issent les zéros et les chiffres à gauche de l'écran, ce la sig nifie que l'on a localisé le zéro-machine et la mesure qui apparait sur l'écran est la distance qu'il y a entre la référence zéro-machine et le point où se trouve la machine. Répétér pour chaque axe. A près cette opération, on récupè re auto matiquement les références respectives d'absolu et d'incrémental. C'est à dire, une fois localisé le zéro machine en poussant ABS (lampe ABS éclairée). on visua lisera la distance existante entre un point et le dernier zéro absolu introduit. Avec la lampe AB S éteinte, intervient la même donnée. mais la référence citée est en rapport avec le dernier zéro incrémentai introduit. Ceci est très utile pour des cas de déplacement des axes, visuali sateur éteint, pour des coupures d'al imentation avec les deux axes en mouvernem.et c Avec cette opération on évite l'emploi d'outils de centrage, de cales.etc., NOTE IMPORTANTE: Lors du trava il avec ompensation d'erreur de machine, chaque fois que le visual isateur a été éteint, il faut effectuer une recherche du zéro-machine.

OPERATION	LAMPE ALLUMEE	SEQUENCE DE TRAVAIL	EXECUTION
PRESELECTION	N'IMPORTE LAQUELLE ESCEPT →	X, YOUZ/ Z/VALEUR 1	 On l'utilise quand pour des raisons de facilité, pour des travaux déterminés on préfère travailler de la cote vers zéro au lie u de faire du zéro à la cote comme habituellement. Le lampe → doit être éteinte. Enclencher au moyen du clavier ABS si l'on désire effectu er la préselection en absolu ou en in crémental. Appuyer sur la touche de l'axe sur lequel on désire effectuer la présélection. A ce moment se visuali sent tous les zéros à gauche du point, mais sans éclairer le point. Appuyer sur les touches nurnériquesla valeur à présélectionner avec le signe contraire. Appuyer sur la touche
COMPENSATION D'OUTIL.	N'IMPORTE LAQUELLE ESCEPT →	OU Z / VALEUR / ½ / ENTER	 Pour les opérations de fraisage, à la valeur visualisée on peut add itionner ou soustraire le rayon de l'outil de manière à travailler avec la cote réelle du plan et en utilisant seulement les signes + ou La règle d'application du signe + ou - est: si la position de la cote réelle de la pièce est plus positive par rapport au centre de coordonnées que le centre de l'outil, le signe à utiliser est +. Dans le cas contraire si la position de la cote réelle est plus négative que celle du centre de l'outil, le signe à utiliser est La lampe → doit être éteinte. Appuyer sur la touche ta touche de l'axe sur lequel on désire effectuer la compensation d'outil. A ce moment, tous les zéros situés à gauche du point sont visualisés, mais pas le point lui-même. Composer la valeur (diamètre). Appuyer sur la touche ½, selon la règle du 2ème paragraphe. La moitié de la valeur introduite s'ajoutera ou se soustraira à la valeur visualisée si l'on presse la touche la correction est enregistrée en mémoire, ce qui permet de modifier le signe de la correction en appuyant seulement sur touche la l'imperment de modifier le signe de la correction en appuyant seulement sur touche la l'imperment de modifier le signe de la correction une appuyant seulement sur touche la l'imperment de correction d'outil, il faudra réintroduire toutes les données. ATIENTION: Une fois le travail de correction terminé on doit l'annuler avec la séquence la film. NOTE: L'introdution d'outils affecte aussi bien le comptage incrémentai qu'absolu, indépendamment de la position de la lampe ABS au moment de l'introduction (éclairée ou éteinte). ATIENTION: On ne peut utiliser ce mode si le comptage de l'axe est angulaire.
ANNULATION DE LA CORRECTION D'OUTIL	N'IMPORTE LAQUELLE ESCEPT +-	TOOL / X , Y OU Z / O / ENTER	• La correction s'annule par la séquence 1000 / X, Y ou Z / 0 / INTER .
ME SURE INCREMENTALE, AB SOLUE ET A PARTIR DU ZERO MACHINE	UNIQUEMENT INCH PEUT ETRE ALLUMEE	ACTION SUR LES TOUCHES + ' ABS	 Quand les lamp es ← et ABS sont éte intes, les cotes visualisé es se réfèrent au dernier zéro incrémentai introduit. Qu and la lampe ABS s'allume, les cotes visualisées se réfèrent au zéro choisi comme origin e absolue. Qu and la lampe +- s'allume, les cotes visualisées se réfèrent au zéro machine. Pendant un e série de mouvements incrémentaux (en partant des zéros incrémentaux), si on appuie sur ABS (la lampe s'allume). il serà visualisé la distance par rapport au point choisi comme origine absolue Appuyer à nouveau sur la touche ABS (la lampe s'éteint) pour retrouver la lecture incrémenta le. Appuyer sur la touche ← (la lampe s'allume) pour visualiser la distance jusqu'au zéro machine.
TRAVAIL EN MM / POUCES	N'IMPORTE LAQUELLE	ACTION SUR LA TOUCHE	 Appu yer sur la tou che Lampe éteinte: Travail en mm. Lampe allumée. Travail en pouches. La conversion concerne tant le comptage que les valeurs présélectionnées. Ne concerne pas les axes à comptage angulaire.
TRAVAIL EN MILLIEMES DE DEGRE/DEGRE: MINUTES, SECONI	S,		 Appuyer sur la touche , pour les axes qui ont un comptage angulaire, on convertit les millièmes de degrés en degrés, minutes et secondes. Ex.: 350.315 (==) 350.18.54 La conversion concern e le comptage et les valeurs présélectionnées. Elle ne concerne pas les axes à comptage linéaire.


OPERATION	LAMPE ALLUMEE	SEQUENCE DE TRAVAIL	EXECUTION
AN NULATION D'OPERATION	N'I M PORTE LA QU'ELLE		• Si durant l'exécution d'une des opérations précédentes (sauf la mise en marche) on désir e annul er un e opération avant qu'elle soit complète ment terminée, appuyer sur la touche (LLM). Le vis ualis ateur retourne ra au stad e où il se trouvait avant de commencer cette opération.
CODES D'ERREUR (CLIGNOTEMENT DE L'ECRAN)		(CLUR	Error 1 Déconnection, coupure accidente lle de courant ou chu te de ten sion de l'alimentation en dessous de la limite (15 %) de la tension normale. Error 2 Décharge de la batterie au delâ de <i>la</i> limit e qui garantit la préservation des don nées en mémoire. Voir instructions PARAMETRES D'INSTALLATION Error 3 Erreur d'utilisation du clavier Error 4 Données erronnées de la mémoire au branchement de l'appareil. Voir instructions PARAMETRES D'INSTALLATION. Error 5, 6 et 7 Erreurs internes du circuit. Prendre contact avec le Service Après-Vente. Error 8 De transmission/ réception de la RS-232, Errer 9 Défauts internes du circuit.
CENTRAG E DE PIECES	N'IMPORTE LAQUELLE ESCEPT →	€ / X, Y ó Z	Encommençant un travail sur quel ques piè ces que ce soit. on peut éviter l'usage de cale, centreur ou autre outillage pour localiser le centre de la pièce. Sans aucun accessoire, employant pour ceci l'outil, de la tête, le vis ualisateur localise le centre. Pour ceci: En un des axe, tou cher avec l'outil un côté de la pièce, pousser En un des axe, tou cher avec l'outil un côté de la pièce, pousser Forte l'axe choisi. Porte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'outil sur l'a utre côté de la pièce jusqu'à toucher, appuy er sur Forte l'axe choisi.

EXEMPLE D'UTILISATION DANS LES DIFFERENTS MODES DE **MESURE**


Réalisation de trous dans le sens longitudinal en partant du point 1.

Point 1. ZERO MACHINE Point 2: ZERO ABSOLU

On effectue la remise à zéro de l'axe au point 2 (lampe ABS allumée, allumée, allumée, allumée). Points 3, 4 et 5: ZEROS FLOnANTS Ensuite mettre le visualisateur en incrémentai (lampe ABS éteinte) et appuyer sur CLEAR / X

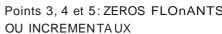


- Avancer ju squ'au point 3 et mettre à zéro l'axe ([X]).
- Avancer jusqu'aux point 4 de la même manière que pour le point 3 et faire la même manipulation (QUAR/X).

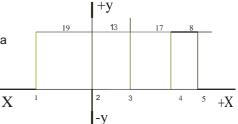

- Avancer jusqu'aux point 5.
 - A ce dernier point on verra:
 - Lampes + et ABS éteintes, sur l'axe X : 8.00 (distance entre point 4 et 5).
 - Lampes ← éteinte et ABS allumée, X . 38 .00 (distance entre point 2 et 5).
 - Lampes + allumée et ABS éteinte : 57.00 (distance entre point 1 et 5).

Com me décrit sur cet exemple, le visu ali sateur contient trois références distinctes.

EXEMPLE D'APPLICATION DE L'OPERATION AVEC CORRECTION D'OUTIL

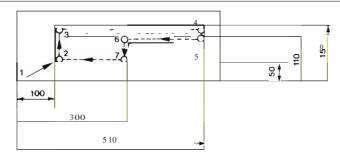

Réalisation d'un fraisage intérieur avec un outil de 0 20 à partir du point 1 comme zéro pièce.

- Amener l'outil au point 1. Avec lampe ABS allumée appuyer sur . /x, [MM/Y]. Les deux axes se mettent à zéro en absolu. Avec la lampe ABS éteinte, pousser MEM / X / Y les deux axes se mettront à zéro en incrémental.
- En toutes positions (la mpe ABS éclairée ou éteinte) appuyer: sur [100] / X / ½ / [20] / [MTR] et [100] / Y / [20] / [MTR] et [100] / [20] / [MTR] et [100] / [20]
- Avancer les axes jusqu'au point 2. (Cette position est X: 100, y: 50).
- Appuyer sur [100] / [Y] / [11] / [MIR] et avancer cet axe jusqu'à la position 3 (Y : 150).
- Appuyer sur [mi] / [X] / [\frac{1}{12}] / [min] et avancer cet axe jusqu'à la position 4 (X: 510).
- Appuyer sur [mi] / Y / ½ / [miii] et avancer cet axe jusqu'à la position 5 (Y : 110).
- Il n'y a pas besoin de changer le signe de la conection jusqu'au point 6, donc avancer l'axe à X : 300.
- Il n'y a pas besoin de changer le signe de la correction jusqu'au point 7, donc avancer l'axe à Y:50.
- Appuyer sur | | / | X / | | / | | et avancer l'axe jusqu'à la position 2 (X : 100).
- Appuyer sur [100] / [X] / [0] / [101] / [Y] / [0] / [101] et avancer jusqu'à l'origine.

De cette manière le fraisage intérieur est terminé en appliquant les corrections du rayon de l'outil. Dans le cas d'un fra isage extérieur le méthode d'application de la correction est le même. C'est-à-dire: pièce plus positive que le centre de l'outil correction positive, pièce plus négative correction négative.

LOCALISATION DES PANNES

- En cas de panne il faut savoir d'abord si le problème réside dans le compteur ou dans les règles. Pour celà il convient de permuter les axes pour trouver les pannes si l'on observe que le visualisateur:
 - NE COMPTE PAS OU COMPTE MAL
 - NE REALISE PAS LA RECHERCHE DU ZERO MACHINE
- La méthode à suivre sera d'intervertir les cables à l'arrière du visualisateur. Il peut se produire:
 - a) Le défaut change d'axe sur l'écran. Dans ce cas l'erreur vient de la règle, capteur ou cable. Vérifier que les branchements sont corrects.
 - b) Le défaut reste le même sur l'écran. Dans ce cas l'erreur provient du compteur lui-même. Vérifier que la prise de courant et la terre sont corrects et que le fusible du visualisateur est bon.


Si après ces vérifications un défaut persiste, appeler le Service Après-Vente et lui indiquer le type de règle (figurant sur l'étiquette collée à l'extrémité de la règle) ainsi que le type du visualisateur (dans sa partie postérieure).

NOTE: Il se présente des occasions dans lequelles la mesure apparait erronnée, ce n'est pas dû à un défaut du système de mesure, mais à des erreurs de machine. Pour les corriger, voir le programme "compensation d'erreurs de machines".

CONNEXIONS

- S'il est possible, éviter de connecter le visualisateur entre une phase et un neutre. Employer si nécessaire un transformateur.
- La prise de terre doit être correctement connectée aussi bien pour la sécurité de l'opérateur que pour le bon fonctionnement de l'ensemble installé.
- La mesure donnée par un testeur digital entre le point central de chaque connecteur et la prise de terre doit être inférieur à 1 ohm.
- Tension de alimentaci6n conmutable: 100/120/220/240 V. c.a. + 10% -15%.

Connexions des systèmes de captation (voir le dessin)

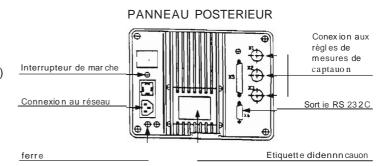

GARANTIE

- Terme: 12 mois à partir de la date d'expédition de l'usine.
- Les frais de main d'oeuvre et matériels sont couverts par la garantie.
- Les frais de déplacements et de séjour sont \grave{a} la charge du client.
- La garantie ne couvre pas les fautes occasionnés par des causes étrangères au fonctionnement normal comme: chocs, chutes, manipulation par du personnel non autorisé, etc...

Fagor Automation S. Coop. Ltda.

Aotdo 144 20500 Mcndroqon (Espana) Tel. (Nal.943) (ln' 34-43) 79 95 11 Teiex 3886 AUR! E Fax (Nal 943) (Intl. 34-43) 79 17 12

Fagor Automation - Zona Centro

Pol. Ind Valmor - Yesercs sin, Nave 513 28340 VaidemoroMadrtd (Espa üa) Tel (NaUll) (Jnli 34-1) 895 60 22 Fax (Nal.91) (In 34 1) 895 60 22

Fagor Automation - Catalunya

Carrer del Marqu és de Momsnol, J7 08970 Sant [oan D spi-Bercelona (Espan.i) Tel (Nal.93) (In .34-3) 47 00 46 Fax (Nal.93) Inll.34-3) 477 00 46

Fagor Industrie cornmerz GmbH

Poslfach 604 ordliche Ringstraße J00 D-7320 Ooppingen elefon (07 161) 20040 Telex 727 897 i gor ct Fax (0716:) 13327

Fagor Italia S.R.L.

Centre Direzio ale Lombardo Pal CD2 PT.-Via Roma, 108 20060 Cassina de Pecchr (**1) Tel. (02) 95301290 Fax (02) 9530129

Fagor Automation France

8 Rue de l'esterel Bât Rome - SILIC 556 94643 RUNG'S Cedex Tel. (]) 4978009-" Telex 260116 Fax Cl) 46750436

Fagor Automation (Asia) Ltd.

BF, Rrn B, 540 Wen Hsin Rd 1st Section, Taichung, Taiwan RO.C Tel. 886-4-3271282 Fax 886-4 3271283

Fag or Automation (Asia) Ltd.

Rm 1213 & 1214 Sunbeam Centre 27 Shmg Yip SI Kwun Tong Kowloon, Hong Kong Tel 852-3891663 Tele x 32689 FAGA* HX f ax 852-3895086

Fagor S. Coop. Ltda. S. E. Asia Rep. Office

110, jalan [uronq Keclul #02-02 Sweebi House, Smgap or e 21 9 Te .65-4678355 Fax 65-466368.

Fagor Automation. Beijing Rep. Office

Rm 2632, Chma World Tower No 1 Jan Guo Men Wal Ave Beijing 100004. China Tel A6-1 5952686-7/5952288 Ext 2632 Fax 86-1-5952689

f agor Automation Corp .

2250 Estes Avenue Elk Greve Vtllage-U. 60007 6U A) TeL (708) 981 1500 Telex 285273 FAGOR UR Fax (708) 981 131 J

