


GE
Sensing

Druck Calibrador de loop UPS-III

Manual do usuário -KP0317

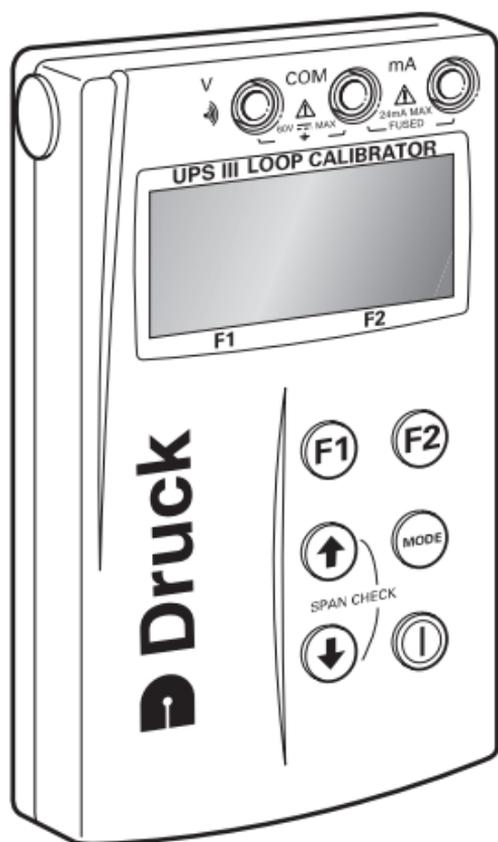

Agentes de manutenção aprovados

Para obter a lista de centros de serviço, visite nosso site:

www.gesensing.com

Símbolos



Este equipamento atende aos requisitos de todas as diretivas de segurança européias relevantes. O equipamento possui a marca CE.



Este símbolo, no instrumento, indica que o usuário deve consultar o manual do usuário.



Não jogue fora este produto como se fosse um resíduo doméstico. Use uma organização aprovada para coletar e/ou reciclar equipamentos elétricos e eletrônicos residuais. Para obter mais informações:

Entre em contato conosco através do site www.gesensing.com

Calibrador de loop UPS III

Introdução

A série Druck UPS-III de calibradores de loop pode fornecer energia (**modo fonte**) e produzir leituras (**modo de medição**) para executar calibrações de campo em dispositivos com dois fios. O menu de configuração permite que o usuário use "fonte" ou "medição" na voltagem ou tensão e realize testes de continuidade. Essas instruções do usuário incluem a operação, instruções de segurança e requisitos de instalação para o calibrador de loop.

Especificações

Precisão

Os valores na tabela a seguir incluem efeitos de temperatura de 17°C a 27°C

Fora desses limites..... 0,003%/°C(0,0015%/F°)

Referência de calibração..... 22°C ±1°C/RH45%±15%

Modo	Variação	Precisão	Observações
mA fonte	0 a 24 mA*	0,01% de leitura + 2 lsd	V máx. 75 V
mA fonte + 24 V	0 a 24 mA*	0,01% de leitura + 2 lsd	R máx. 1 k Ω a 20 mA
Medida mA	0 a 24 mA*	0,01% de leitura + 2 lsd	V máx. 75 V
Medida mA + 24 V	0 a 24 mA*	0,01% de leitura + 2 lsd	Medida R 15 Ω
Medida em V	0 a 60 V*	0,02% de leitura + 4 lsd	Medida R 1 M Ω
Continuidade	<100 Ω **	-	1 mA

* Resolução 0,001 lsd dígitos menos significativos

** Áudio + visual lsd leitura

Comunicações Hart®.....menu selecionável 220 Ωresistor em loop

Temperatura operacional.....-10°C a 50°C (-14 °F a 122 °F)

Temperatura de armazenamento..... -20°C a 70°C (-4 °F a 158 °F)



Este calibrador de loop atende aos requisitos de proteção essenciais das diretivas relevantes da EEC.

Em conformidade com EN61010, EN 61326-1(1997)+ A1(1998)

Alimentação elétrica

..... Pilha 4 x 1,5 V alcalina tamanho AA ou
Fonte de alimentação universal {consulte acessórios}

Dados físicos

Dimensões..... 77 x 129 x 24 mm (3" x 5" x 1")

Peso 275 gramas (9,7 oz.)

Terminais soquetes de 4 mm {placa dourada}

Estojo ABS alto impacto

Umidade relativa..... 0 a 90%

Segurança



Este símbolo, no instrumento, indica que o usuário deve consultar o guia ou manual do usuário.

Pilhas

- Remova as pilhas do calibrador de loop imediatamente quando estiverem sem carga e antes de armazenar.
- Descarte as pilhas de acordo com as regulamentações locais e as instruções do fabricante.
- Ao armazenar e transportar as pilhas, tome cuidado para evitar que elas sofram curtos-circuitos.

Fonte de alimentação

A fonte de alimentação deste calibrador de loop pode ser as pilhas internas não-recarregáveis ou a unidade da fonte de alimentação universal externa (consulte acessórios).

Vida útil da pilha ≥ 75 horas no modo de medição
 ≥ 18 horas a 12 mA (modo de fonte)

O visor exibe  com carga baixa da pilha.

Troca de pilhas

- Desaparafuse e remova o parafuso de aperto da panel da bateria.
- Troque as pilhas e verifique a polaridade.
- Reencaixe e fixe o painel da bateria.

Acessórios

Assy 305	Conjunto de fios de teste
191-129	Fonte de alimentação, universal, 100-240 V CA 47-63 Hz
38016	Mala de transporte
38023	Capa protetora de borracha

OPERAÇÃO

Teclas

A tecla  liga e desliga o calibrador. Pressione e mantenha pressionada por 2 segundos.

A tecla  altera o modo operacional de medição ou fonte. O

pressionamento das teclas   executa seleções de menu, definição de valores numéricos e controle das funções de passo e rampa (para cima/para baixo).

As teclas   selecionam funções avançadas exibidas na parte inferior do visor. Quando nenhuma tecla for pressionada por 10 minutos, o calibrador terá seu limite de tempo atingido e será desligado. Para desativar esse limite de tempo automático, selecione **autpower down** (desligamento automático desativado) no menu de configuração.




VERIFICAÇÃO
DE AMPLITUDE




Modos operacionais

O pressionamento de **I** liga o instrumento e mostra no visor a seqüência de inicialização. O pressionamento de **F1**, neste momento, mostra no visor as informações:

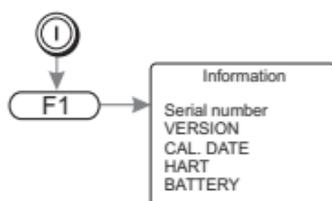

O pressionamento de **F2**, neste momento, mostra no visor a tela de configuração:

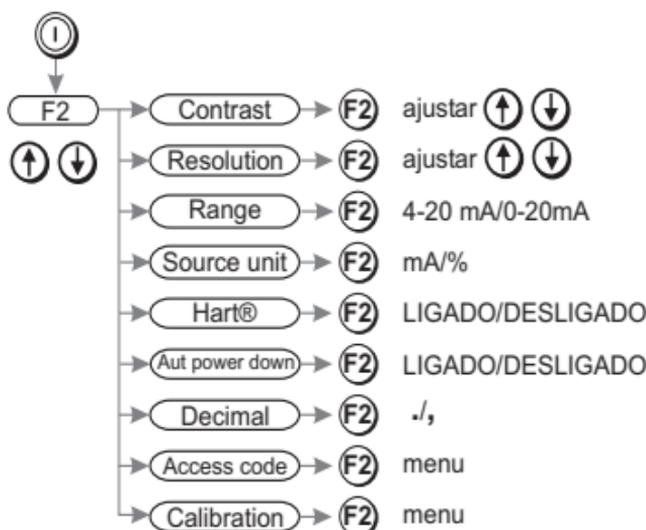

O calibrador pode ser usado em dois modos **measure** (medição) ou **source** (fonte).

Modo de medição

O visor mostra o valor medido; dependendo das configurações feitas na configuração e nas definições avançadas:

Ao medir a tensão, o pressionamento de **F1** habilita linear ou fluxo, o pressionamento de **F2** habilita mA ou % (valor de 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA).


Ao medir a tensão, o pressionamento de **F2** altera a resolução entre 0,00 V e 0,000 V.

Para medir a continuidade, o visor mostra um símbolo de chave fechada ou aberta com um sinal audível no fechamento da chave.

Conecte o calibrador de loop ao dispositivo para teste:


1 e **2** Measure mA (Medir mA)

Pressione a tecla **mode** (modo) e selecione [Measure mA] (Medir mA). Uma fonte externa de energia alimenta um máximo de 60 V para o loop. O calibrador mede o fluxo de corrente do loop.

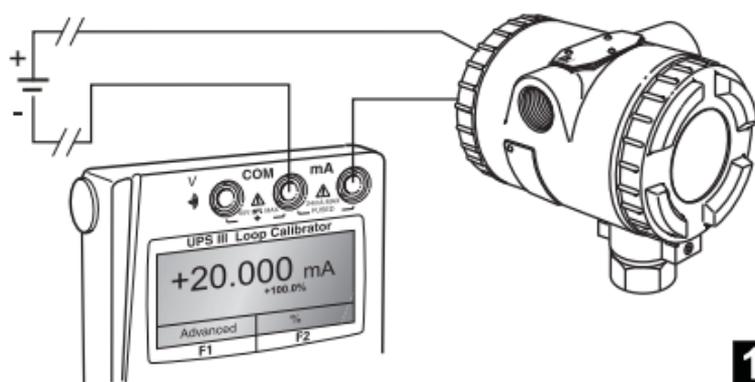

1

Medição de tensão de loop fechado do terminal de teste do transmissor.

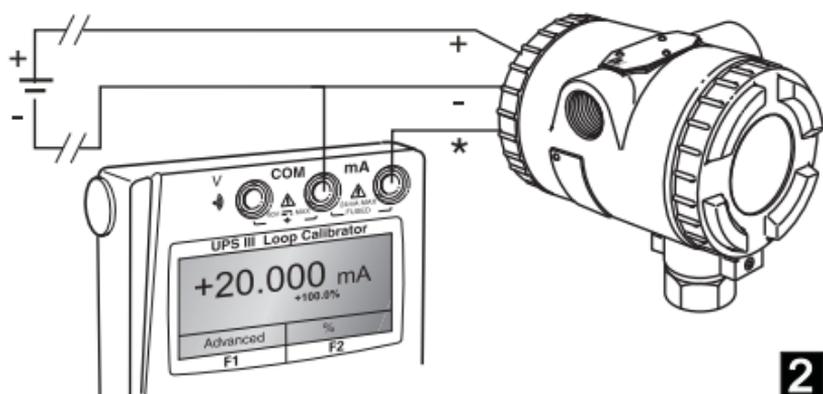


2

* terminal de teste

3 Medir mA com 24 V


Pressione a tecla **mode** (modo) e selecione [Measure mA and 24V] (Medir mA e 24 V). O calibrador fornece 24 V para o loop, máximo de 24 mA.

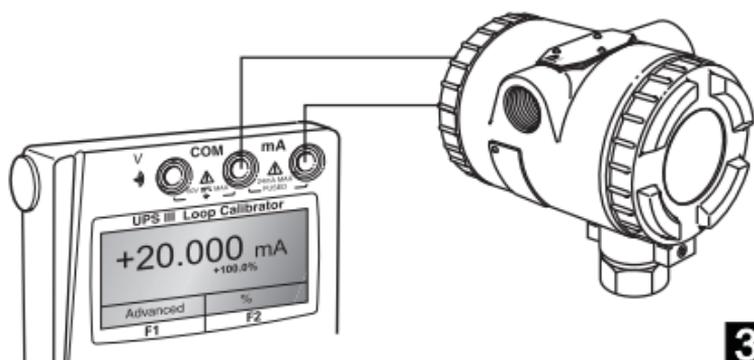

3

4 Medir Volts


Pressione a tecla **mode** (modo) e selecione [Measure V] (Medir Volts), medir intervalo de 60 V, impedância máxima de 1 Mohm.

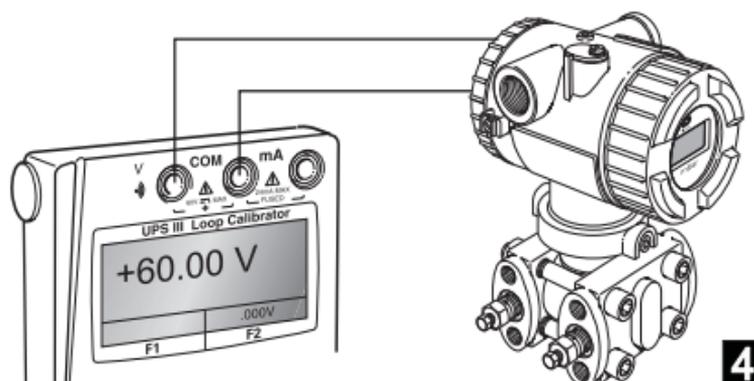

4

5 Teste de continuidade

Pressione a tecla **mode** (modo) e selecione [Continuity Test] (Teste de continuidade).

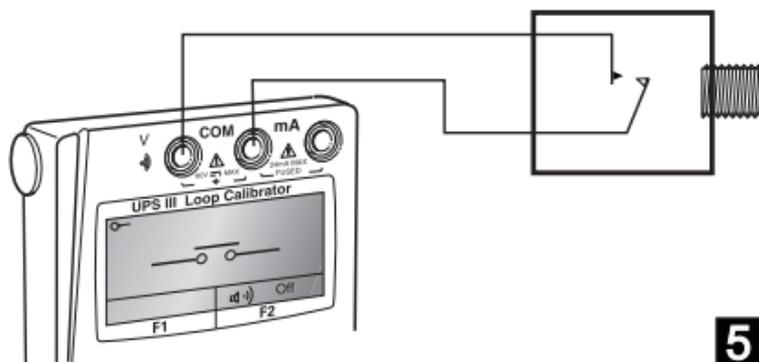

5


O pressionamento de **F2** liga e desliga o sinal audível.

Modo de fonte

O visor mostra o valor fonte em mA ou % valor de 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA, linear ou fluxo, dependendo das definições feitas na configuração e nas definições avançadas.

6 mA fonte


Pressione a tecla **mode** (modo) e selecione [Source mA] (mA fonte). O calibrador fornece saída máxima de: 24 mA; $V_{\text{máx}} = 60$; entrada do receptor $R_{\text{máx}} = 1 \text{ k Ohm}$.

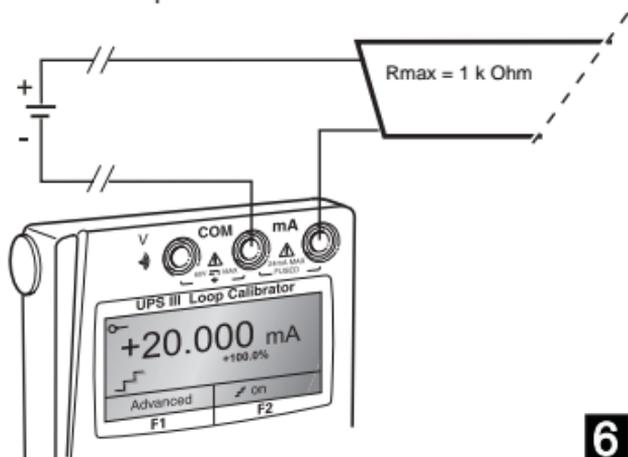

6

7 mA fonte com 24 V

Pressione a tecla **mode** (modo) e selecione [Source mA and 24V] (mA fonte e 24 V). O calibrador fornece energia de loop máxima de: 24 V e 24 mA.

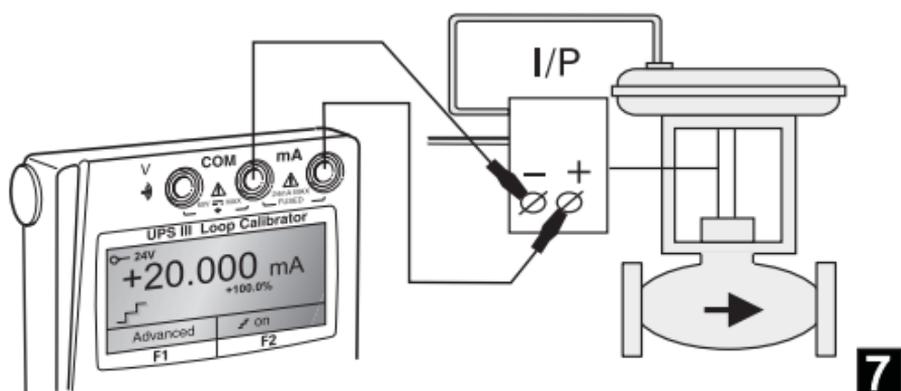

7

Opções avançadas em um modo de fonte

Pressione a tecla **MODE** e selecione mA Fonte ou mA Fonte e 24 V.

Use **↑** **↓** e **F2** (Enter) para selecionar a função.

Pressione a tecla **F1** (Avançado) e o display mostra:

Linear (Linear) simula transmissores lineares.

Flow (Fluxo) simula transmissores de fluxo.

Valve (Válvula) simula sinais de controle de válvula.

Use **↑** **↓** e **F2** (Enter) para selecionar a opção Avançada:

Avançado

Passo 25% de passo para linear e fluxo – valores fixos para válvula.


Auto-step (Passo automático) O mesmo que passo com um intervalo de passo com limite de tempo.

Check do Span (Verificação de amplitude) Passo entre 4 (ou 0) mA e 20 mA.

Ramp (Rampa) Rampa automática entre 4 (ou 0) mA e 20 mA.

Observação: A função Ramp (Rampa) não está disponível para seleção de válvula.

Use **F1** para sair. O display retorna o modo de fonte selecionado com a configuração avançada disponível.

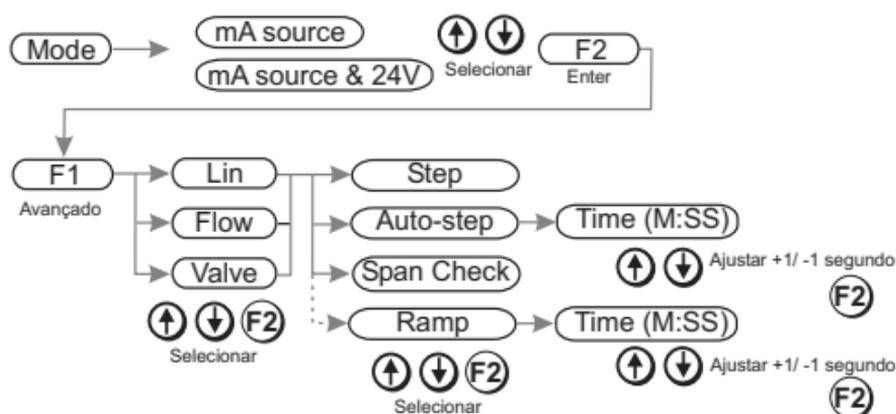

Operação de opções avançadas

Pressione a tecla (F2) para ligar e desligar a configuração avançada:

ex.,  on ou off

Pressione (↑) ou (↓) para:

passo de saída para cima ou para baixo.
passo de verificação de amplitude máxima
ou mínima
inicie a "rampa".

Pressione (↑) e (↓) para iniciar:

passo automático contínuo.
ou
ciclo de rampa contínuo.

Aplicativo Hart®



Este aplicativo possibilita a medição de mA e o acesso aos modos de fonte a serem usados através do comunicador Hart®.

Esta página foi deixada em branco intencionalmente

Manutenção

- Retorne o calibrador de loop para um centro de reparo autorizado para reparos, pois ele não pode ser reparado no local.
- Para manter o calibrador de loop preciso, é necessário realizar uma verificação da calibragem uma vez por ano.

Limpeza


- Limpe a caixa do calibrador de loop com um pano úmido, sem fiapos, e um detergente suave.

Troca de pilhas

Use apenas o tipo de pilha indicado na página 1.

Desaparafuse e remova o parafuso de aperto da painel da bateria.

Troque as pilhas e verifique a polaridade. Reencaixe e ajuste o painel da bateria.

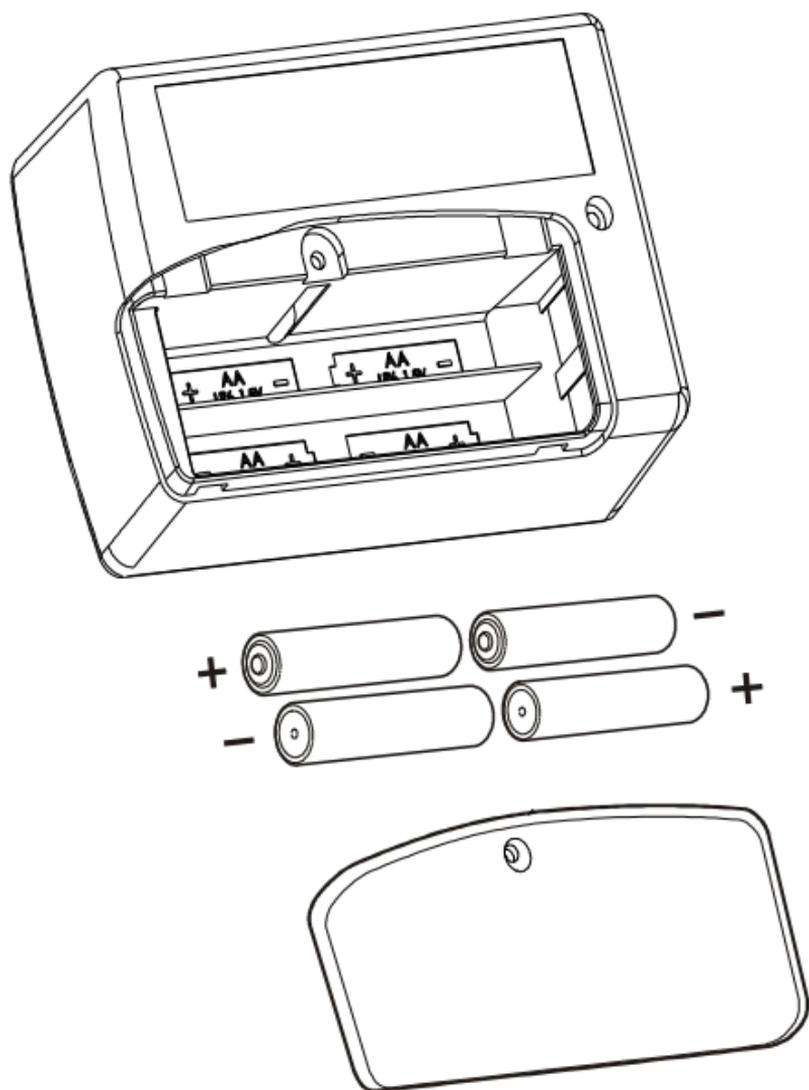

Instruções de calibração

Geral

O instrumento é fornecido pelo fabricante com certificado(s) de calibração. É recomendado um período de calibração de 12 meses. O intervalo de calibração real depende do uso do instrumento e da incerteza aceitável na medição para a aplicação específica.

O UPS-III é um instrumento de medição muito preciso e o equipamento e as condições de teste devem ser adequados para o tipo de trabalho. O teste e o ajuste de calibração devem ser executados em um ambiente controlado por um técnico de calibração*.

O fabricante, se necessário, oferece um serviço de calibração abrangente acreditado pela UKAS.

* *Um técnico de calibração deve ter o conhecimento técnico, documentação, equipamento e ferramentas de teste especiais necessários para executar o trabalho de calibração neste equipamento.*

Equipamento de calibração

As tabelas a seguir apresentam os requisitos de precisão para o equipamento de calibração e o UPS-III.

A calibração requer uma temperatura estável de $21^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($70^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{F}$).

Modo de medição do UPS-III

Tabela 1
Medição de mA

mA aplicado	Erro de UPS-III permitido (mA)	Erro de calibração (mA)
0	0,002	0
4	0,002	0,00014
12	0,002	0,00030
20	0,002	0,00046

Tabela 2
Medição de V

V aplicada	Erro de UPS-III permitido (mV)	Erro de calibração (mV)
0	0,004	0,00040
20	0,004	0,00014
40	0,005	0,00064
50	0,005	0,00070

Modo de fonte do UPS-III

Tabela 3
mA fonte

mA aplicado	Erro de UPS-III permitido (mA)	Erro de calibração (mA)
0	0,002	0
4	0,002	0,00012
12	0,002	0,00011
20	0,002	0,00015

Verificação de calibração

1. Conecte o UPS-III ao calibrador elétrico. Ligue o calibrador elétrico e permita que ele se estabilize termicamente.
2. Ligue o UPS-III e permita que o instrumento se estabilize termicamente.
3. Defina o UPS-III para medir mA, ajuste o calibrador elétrico para aplicar o primeiro valor na tabela 1. Grave a leitura do UPS-III.
4. Repita a etapa 3 para todos os valores na tabela 1.
5. Compare os valores registrados e os valores aplicados. Se a diferença for maior que o erro permitido, o instrumento requer um ajuste de calibração.
6. Repita este procedimento para a medição de V (tabela 2) e a fonte de mA (tabela 3).

Ajuste de calibração

1. Conecte o UPS-III ao calibrador elétrico. Ligue o calibrador elétrico e permita que ele se estabilize termicamente.

2. Ligue o UPS-III e pressione **F2** por dois segundos para selecionar Calibration (Calibração). Digite o código de acesso [9410, definição de fábrica] e permita que o instrumento se estabilize termicamente.

3. Selecione o parâmetro necessário para calibração. Use o menu do visor para selecionar os valores de calibração. Após uma calibração com êxito, digite uma nova data de calibração.

