

# Istruzioni d'uso

Sonda capacitiva a doppio stilo per il rilevamento della soglia di livello

## VEGACAP 69

- interruttore statico



Document ID: 31174



**VEGA**

## Sommario

<b>1</b>	<b>Il contenuto di questo documento</b>	
1.1	Funzione .....	4
1.2	Documento destinato ai tecnici .....	4
1.3	Significato dei simboli.....	4
<b>2</b>	<b>Criteri di sicurezza</b>	
2.1	Personale autorizzato.....	5
2.2	Uso conforme alla destinazione e alle normative .....	5
2.3	Avvertenza relativa all'uso improprio .....	5
2.4	Avvertenze di sicurezza generali .....	5
2.5	Contrassegni di sicurezza sull'apparecchio.....	6
2.6	Conformità CE.....	6
2.7	Normative di sicurezza per luoghi Ex.....	6
2.8	Salvaguardia ambientale.....	6
<b>3</b>	<b>Descrizione del prodotto</b>	
3.1	Struttura .....	7
3.2	Metodo di funzionamento.....	8
3.3	Calibrazione .....	9
3.4	Stoccaggio e trasporto .....	10
3.5	Accessori e parti di ricambio .....	10
<b>4</b>	<b>Montaggio</b>	
4.1	Avvertenze generali.....	11
4.2	Indicazioni di montaggio.....	12
<b>5</b>	<b>Collegamento all'alimentazione in tensione</b>	
5.1	Preparazione del collegamento.....	13
5.2	Operazioni di collegamento.....	13
5.3	Schema elettrico custodia a una camera.....	14
<b>6</b>	<b>Messa in servizio</b>	
6.1	Informazioni generali .....	17
6.2	Elementi di servizio .....	17
6.3	Tabella funzioni .....	20
<b>7</b>	<b>Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi</b>	
7.1	Manutenzione .....	22
7.2	Eliminazione di disturbi.....	22
7.3	Sostituzione dell'unità elettronica .....	24
7.4	Come procedere in caso di riparazione .....	25
<b>8</b>	<b>Smontaggio</b>	
8.1	Sequenza di smontaggio.....	27
8.2	Smaltimento .....	27
<b>9</b>	<b>Appendice</b>	
9.1	Dati tecnici .....	28
9.2	Dimensioni .....	30

## Documentazione complementare



### Informazione:

Ogni esecuzione è corredata di una specifica documentazione complementare, fornita con l'apparecchio, elencata nel capitolo "*Descrizione dell'apparecchio*".

## Manuali d'istruzioni per accessori e pezzi di ricambio



### Consiglio:

Per l'impiego e il funzionamento sicuri del VEGACAP 69 offriamo accessori e pezzi di ricambio e la relativa documentazione:

- 30174 - Unità elettronica VEGACAP Serie 60
- 34296 - Cappa di protezione climatica
- 31088 - Flange secondo DIN-EN-ASME-JIS-GOST

Finito di stampare:2013-08-21

# 1 Il contenuto di questo documento

## 1.1 Funzione

Queste -Istruzioni d'uso- forniscono le informazioni necessarie al montaggio, al collegamento e alla messa in servizio, nonché importanti indicazioni relative alla manutenzione e all'eliminazione di disturbi. Leggerle perciò prima della messa in servizio e conservarle come parte integrante dell'apparecchio, in un luogo facilmente raggiungibile, accanto allo strumento.

## 1.2 Documento destinato ai tecnici

Queste -Istruzioni d'uso- sono destinate a personale qualificato, che deve prenderne visione e applicarle.

## 1.3 Significato dei simboli



### Informazioni, consigli, indicazioni

Questo simbolo identifica utili informazioni ausiliarie.



**Attenzione:** l'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare disturbi o errori di misura.

**Avvertenza:** l'inosservanza di questo avvertimento di pericolo può provocare danni alle persone e/o all'apparecchio.

**Pericolo:** l'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare gravi lesioni alle persone e/o danni all'apparecchio.



### Applicazioni Ex

Questo simbolo identifica le particolari istruzioni per gli impieghi Ex.



#### Elenco

Questo punto identifica le singole operazioni di un elenco, non soggette ad una sequenza obbligatoria.



#### Passo operativo

Questa freccia indica un singolo passo operativo.



#### Sequenza operativa

I numeri posti davanti ai passi operativi identificano la sequenza delle singole operazioni.



### Smaltimento di batterie

Questo simbolo contrassegna particolari avvertenze per lo smaltimento di batterie e accumulatori.

## 2 Criteri di sicurezza

### 2.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in queste -Istruzioni d'uso- devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario.

### 2.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative

Il VEGACAP 69 è un sensore per il rilevamento della soglia di livello. Informazioni dettagliate relative al campo di impiego sono contenute nel capitolo "*Descrizione del prodotto*".

La sicurezza operativa dell'apparecchio è garantita solo da un uso conforme alle normative, secondo le -Istruzioni d'uso- ed eventuali istruzioni aggiuntive.

Interventi non in linea con queste -Istruzioni d'uso- devono essere effettuati solo da personale autorizzato dal costruttore, per ragioni di sicurezza e di garanzia. Sono categoricamente vietate trasformazioni o modifiche arbitrarie.

### 2.3 Avvertenza relativa all'uso improprio

Un uso di questo apparecchio non appropriato o non conforme alle normative può provocare rischi funzionali dell'apparecchio, possono per es. verificarsi situazioni di troppo-pieno nel serbatoio o danni a componenti del sistema, causati da montaggio o installazione errati.

### 2.4 Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchio corrisponde al suo livello tecnologico solo se si rispettano le normali prescrizioni e direttive. Deve essere usato solo in condizioni tecniche perfette e sicure. Il funzionamento esente da disturbi è responsabilità del gestore.

È inoltre compito del gestore garantire, per tutta la durata del funzionamento, che le necessarie misure di sicurezza corrispondano allo stato attuale delle norme in vigore e rispettino le nuove disposizioni.

L'utente deve inoltre rispettare le normative di sicurezza di queste istruzioni d'uso, gli standard nazionali s'installazione e le vigenti condizioni di sicurezza e di protezione contro gli infortuni.

Interventi non in linea con queste -Istruzioni d'uso- devono essere effettuati solo da personale autorizzato dal costruttore, per ragioni di sicurezza e di garanzia. Sono categoricamente vietate trasformazioni o modifiche arbitrarie.

Occorre inoltre tener conto dei contrassegni e degli avvisi di sicurezza apposti sull'apparecchio.

## 2.5 Contrassegni di sicurezza sull'apparecchio

Rispettare i contrassegni di sicurezza e le indicazioni presenti sull'apparecchio.

## 2.6 Conformità CE

Questo apparecchio soddisfa i requisiti legali delle direttive CE. Applicando il contrassegno CE, VEGA conferma che il controllo è stato eseguito con successo. La dichiarazione di conformità CE è disponibile nel menu Downloads sul sito "[www.vega.com](http://www.vega.com)".

## 2.7 Normative di sicurezza per luoghi Ex

Per le applicazioni Ex attenersi alle normative di sicurezza specifiche di questo impiego, che sono parte integrante di questo manuale e accompagnano tutti gli apparecchi omologati Ex.

## 2.8 Salvaguardia ambientale

La protezione delle risorse naturali è un compito di assoluta attualità. Abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema è certificato secondo DIN EN ISO 14001.

Aiutateci a rispettare queste esigenze e attenetevi alle indicazioni di queste -Istruzioni d'uso- per la salvaguardia ambientale:

- Capitolo "*Imballaggio, trasporto e stoccaggio*"
- Capitolo "*Smaltimento*"

## 3 Descrizione del prodotto

### 3.1 Struttura

#### Materiale fornito

La fornitura comprende:

- Interruttore per il rilevamento della soglia di livello VEGACAP 69
- Documentazione
  - Queste -Istruzioni d'uso-
  - Safety Manual "*Sicurezza funzionale secondo IEC 61508 ovr. IEC 61511 (SIL)*" (opzionale)
  - Istruzioni supplementari "*Connettore per interruttori per il rilevamento della soglia di livello*" (opzionale)
  - "*Normative di sicurezza*" specifiche Ex (per esecuzioni Ex)
  - Eventuali ulteriori certificazioni

#### Componenti

Componenti del VEGACAP 69:

- Coperchio della custodia
- Custodia con elettronica
- Attacco di processo con elettrodo

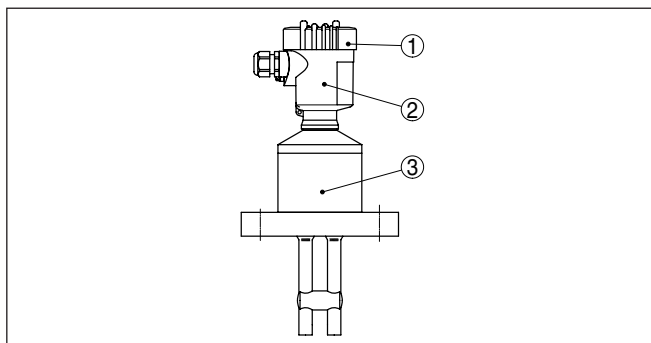


Figura 1: VEGACAP 69 - con custodia di resina

- 1 Coperchio della custodia
- 2 Custodia con elettronica
- 3 Attacco di processo

#### Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione contiene i principali dati relativi all'identificazione e all'impiego dell'apparecchio:

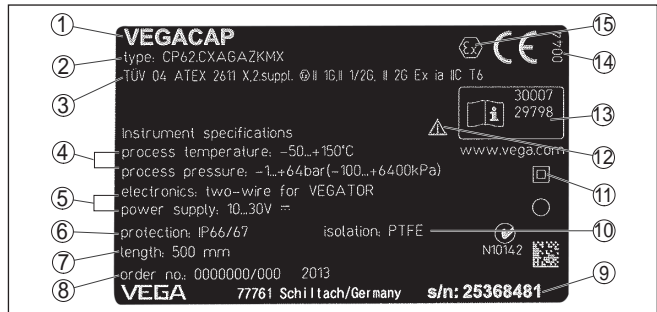


Figura 2: Struttura della targhetta d'identificazione (esempio)

- 1 Tipo di apparecchio
- 2 Codice del prodotto
- 3 Omologazioni
- 4 Temperatura di processo, temperatura ambiente, pressione di processo
- 5 Alimentazione e uscita di segnale dell'elettronica
- 6 Grado di protezione
- 7 Lunghezza della sonda di misura
- 8 Numero d'ordine
- 9 Numero di serie dell'apparecchio
- 10 Materiale delle parti a contatto col prodotto
- 11 Simbolo per la classe di protezione dell'apparecchio
- 12 Avvertenza a osservare la documentazione dell'apparecchio
- 13 Numero ID documentazione apparecchio
- 14 Organismo notificante per il contrassegno CE
- 15 Direttive di omologazione

Il numero di serie vi consente di visualizzare, via [www.vega.com](http://www.vega.com), "VEGA Tools" e "serial number search" i dati di fornitura dell'apparecchio. Trovate il numero di serie non solo sulla targhetta d'identificazione esterna all'apparecchio, ma anche all'interno dell'apparecchio.

## 3.2 Metodo di funzionamento

### Campo d'impiego

Il VEGACAP 69 è un interruttore di livello con elettrodo capacitivo a due barre completamente isolate, per il rilevamento di soglie impostate

Il VEGACAP 69 è molto robusto, non richiede manutenzione e può essere usato in tutti i settori della tecnica di misura dei processi industriali.

Le sonde di misura completamente isolate come il VEGACAP 69 sono usate di preferenza su liquidi in serbatoi non conduttivi.

Grazie all'isolamento, la sonda di misura è particolarmente idonea all'uso su prodotti aggressivi o corrosivi.

Applicazioni tipiche sono la protezione di troppo-pieno e contro il funzionamento a secco.

Il principio capacitivo di misura non presenta problemi d'installazione: è perciò possibile usare il VEGACAP 69 in numerose applicazioni.



## Principio di funzionamento

L'elettrodo di misura, il prodotto e la parete del serbatoio costituiscono un condensatore elettrico. La capacità del condensatore è influenzata essenzialmente da tre fattori.

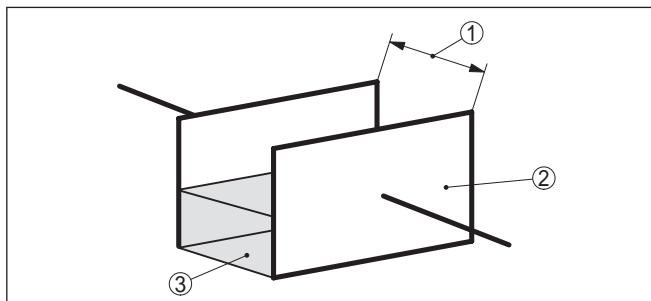


Figura 3: Principio di funzionamento - Condensatore a piastre

- 1 Distanza fra le superfici dell'elettrodo
- 2 Dimensione della superficie dell'elettrodo
- 3 Tipo di dielettrico fra gli elettrodi

I due elettrodi in questo caso costituiscono le piastre del condensatore. Il prodotto è il dielettrico. La capacità del condensatore aumenta in base alla maggiore copertura dell'elettrodo, condizionata dal valore più alto della costante dielettrica relativa del prodotto.

La variazione di capacità sarà trasformata dall'unità elettronica in un comando d'intervento.

## Tensione d'alimentazione

Il VEGACAP 69 è un apparecchio compatto, non necessita perciò di un sistema d'elaborazione separato. L'elettronica integrata elabora il segnale di livello e fornisce un segnale d'intervento, che consente d'azionare direttamente un apparecchio collegato a valle (per es. un dispositivo d'allarme, una pompa ecc.).

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo "Dati tecnici".

## 3.3 Calibrazione

La sonda di misura può essere adeguata nell'unità elettronica al valore della costante dielettrica.

Un comando d'intervento può essere fornito sia durante l'immersione, sia durante l'emersione dell'elettrodo.

Sull'unità elettronica trovate i seguenti elementi d'indicazione e di servizio:

- Spia luminosa per l'indicazione della condizione d'intervento (verde/rossa)
- Potenziometro per l'adeguamento del punto d'intervento
- Commutatore DIL per la selezione del campo di misura
- Commutatore DIL per la commutazione del modo operativo

### 3.4 Stoccaggio e trasporto

#### Imballaggio

Durante il trasporto l'apparecchio è protetto dall'imballaggio. Un controllo in base a ISO 4180 garantisce il rispetto di tutte le esigenze di trasporto previste.

L'imballaggio degli apparecchi standard è di cartone ecologico e riciclabile. Per le esecuzioni speciali si aggiunge polietilene espanso o sotto forma di pellicola. Smaltire il materiale dell'imballaggio tramite aziende di riciclaggio specializzate.

#### Trasporto

Per il trasporto è necessario attenersi alle indicazioni relative all'imballaggio di trasporto. Il mancato rispetto può causare danni all'apparecchio.

#### Ispezione di trasporto

Al ricevimento della merce è necessario verificare immediatamente l'integrità della spedizione ed eventuali danni di trasporto. I danni di trasporto constatati o difetti nascosti devono essere trattati di conseguenza.

#### Stoccaggio

I colli devono restare chiusi fino al momento del montaggio, rispettando i contrassegni di posizionamento e di stoccaggio applicati esternamente.

Salvo indicazioni diverse, riporre i colli rispettando le seguenti condizioni:

- Non collocarli all'aperto
- Depositarli in un luogo asciutto e privo di polvere
- Non esporli ad agenti aggressivi
- Proteggerli dall'irradiazione solare
- Evitare urti meccanici

#### Temperatura di trasporto e di stoccaggio

- Temperatura di stoccaggio e di trasporto vedi "*Appendice - Dati tecnici - Condizioni ambientali*"
- Umidità relativa dell'aria 20 ... 85%

### 3.5 Accessori e parti di ricambio

#### Cappa di protezione

La cappa di protezione protegge la custodia del sensore da impurità e forte riscaldamento per effetto dell'irradiazione solare.

Trovate ulteriori informazioni nelle -Istruzioni supplementari- "*Cappa di protezione*" (ID documento 34296).

#### Flange

Le flange filettate sono disponibili in differenti esecuzioni secondo i seguenti standard: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Trovate ulteriori informazioni nelle -Istruzioni supplementari- "*Flange secondo DIN-EN-ASME-JIS*" (ID documento 31088).

## 4 Montaggio

### 4.1 Avvertenze generali

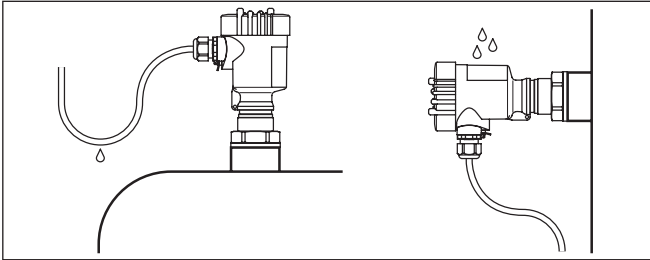
<b>Idoneità alle condizioni di processo</b>	Assicuratevi che tutti gli elementi dell'apparecchio situati nel processo, in particolare elemento sensore, guarnizione di processo e attacco di processo, siano adatti alle condizioni di processo esistenti, con particolare riferimento alla pressione, alla temperatura e alle caratteristiche chimiche del prodotto. Trovate le indicazioni relative nel capitolo " <i>Dati tecnici</i> " e sulla targhetta d'identificazione.
<b>Punto d'intervento</b>	L'interruttore di livello può essere installato in qualsiasi posizione, purché l'elettrodo si trovi sempre all'altezza del punto d'intervento desiderato.
<b>Operazioni di saldatura</b>	Prima di eseguire le operazioni di saldatura sul serbatoio, rimuovete l'unità elettronica dal sensore, per evitare che subisca danni causati da accoppiamenti induttivi.
<b>Umidità</b>	Usare il cavo consigliato (vedi capitolo " <i>Collegamento all'alimentazione in tensione</i> ") e serrare a fondo il pressacavo. Per proteggere ulteriormente l'apparecchio da infiltrazioni d'umidità girare verso il basso il cavo di collegamento all'uscita dal pressacavo. In questo modo acqua piovana e condensa possono sgocciolare. Questa precauzione è raccomandata soprattutto nel caso di montaggio all'aperto, in luoghi dove si teme la formazione d'umidità (per es. durante processi di pulitura) o su serbatoi refrigerati o riscaldati.
	
<b>Trasporto</b>	Non sostenete il VEGACAP 69 afferrando l'elettrodo. Il peso dell'apparecchio può danneggiare il sensore, specialmente nel caso di pesanti versioni a flangia o nelle esecuzioni con lunghi stili.
<b>Pressione/Vuoto</b>	In presenza di sovrappressione o depressione ermetizzate l'attacco di processo con una guarnizione resistente al prodotto. La massima pressione ammessa è indicata nei " <i>Dati tecnici</i> " oppure sulla targhetta d'identificazione del sensore.

Figura 4: Accorgimenti per evitare infiltrazioni d'umidità

## 4.2 Indicazioni di montaggio

### Agitatori e fluidificanti

Agitatori e vibrazioni dell'impianto possono esercitare forti sollecitazioni laterali sull'interruttore di livello. Scegliete perciò l'elettrodo del VEGACAP 69 non troppo lungo o verificate se esiste invece la possibilità di montare in posizione orizzontale un interruttore di livello più corto.

Vibrazioni o scuotimenti estremi dell'impianto, causati per es. da agitatori o da turbolenze nel serbatoio, dovute per es. alla fluidificazione, possono provocare vibrazioni di risonanza sull'elettrodo del VEGACAP 69. Quando è necessaria un'esecuzione a barra lunga, applicate perciò immediatamente un adeguato supporto o un ancoraggio al di sopra dell'estremità dell'elettrodo per fissarlo.

### Flusso di carico del prodotto

L'installazione dell'apparecchio nel flusso di carico può provocare errori di misura. Montatelo perciò in una posizione lontana da influenze di disturbo, provocate per es. da bocchettoni di carico, agitatori, ecc.

Questo inconveniente può verificarsi soprattutto nel caso di apparecchi con elettrodi lunghi.

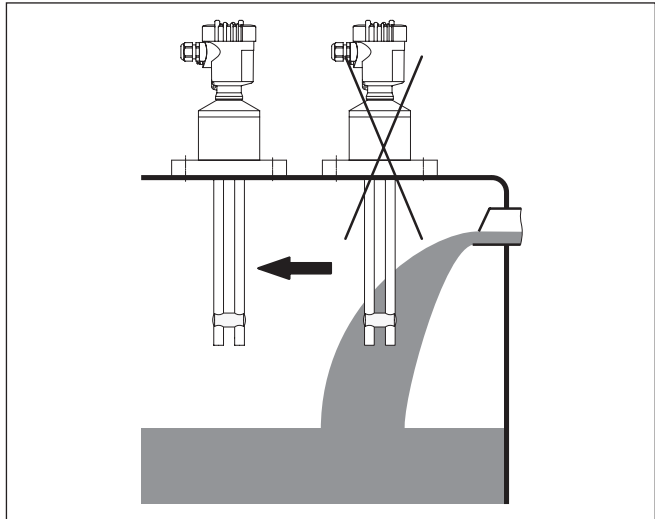


Figura 5: Flusso di carico del prodotto

### Tronchetto

L'elettrodo deve sporgere libero all'interno del serbatoio, per impedire depositi di prodotto. Evitate perciò tronchetti per flange e per raccordi filettati, soprattutto nel caso di materiali piuttosto appiccicosi.

## 5 Collegamento all'alimentazione in tensione

### 5.1 Preparazione del collegamento

#### Rispettare le normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:

- Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione

#### Tensione d'alimentazione

Collegate l'alimentazione in tensione attenendovi ai seguenti schemi. Rispettate le normative generali d'installazione. L'unità elettronica CP60C è realizzata conformemente alla classe di protezione I. Per il rispetto di questa classe di protezione, il conduttore di terra va assolutamente collegato al morsetto interno per conduttore di terra. Nelle applicazioni Ex rispettate le normative d'installazione relative ai luoghi con pericolo d'esplosione.

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo "Dati tecnici".

#### Cavo di collegamento

Il collegamento dell'apparecchio si esegue con un normale cavo a tre conduttori senza schermo. Il cavo schermato deve essere usato se si prevedono induzioni elettromagnetiche superiori ai valori di prova della EN 61326 per settori industriali.

Usate un cavo a sezione circolare. Un diametro esterno del cavo di 5 ... 9 mm (0.2 ... 0.35 in) garantisce la tenuta stagna del pressacavo. Se applicate un cavo con un diametro diverso o una diversa sezione, scegliete un'altra guarnizione o utilizzate un pressacavo adeguato.

### 5.2 Operazioni di collegamento



Il coperchio della custodia di apparecchi Ex può essere aperto solo in zona sicura (assenza di atmosfere esplosive).

Procedere nel modo seguente:

1. Svitare il coperchio della custodia
2. Svitare il dado di raccordo del pressacavo
3. Togliere la guaina del cavo di collegamento per ca. 10 cm (4 in), denudare le estremità dei conduttori per ca. 1 cm (0.4 in).
4. Inserire il cavo nel sensore attraverso il pressacavo
5. Tenere sollevate le alette d'apertura dei morsetti con un cacciavite (vedi figura)
6. Inserire le estremità dei conduttori nei morsetti aperti
7. Abbassare le alette dei morsetti a molla, fino ad avvertire lo scatto
8. Verificare che i conduttori siano ben fissati, tirando leggermente
9. Serrare a fondo il dado di raccordo del pressacavo. L'anello di tenuta deve circondare perfettamente il cavo
10. Eseguire, se necessario, una nuova taratura
11. Avvitare il coperchio della custodia

A questo punto l'allacciamento elettrico è completato.

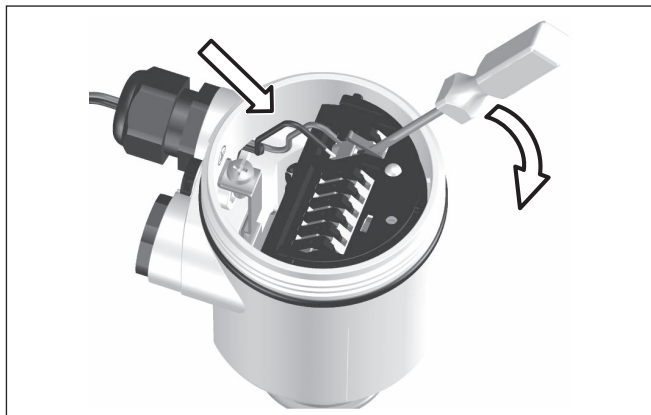


Figura 6: Operazioni di collegamento 5 e 6

### 5.3 Schema elettrico custodia a una camera

#### Le custodie

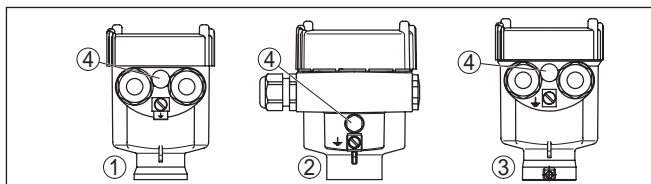


Figura 7: I differenti materiali delle custodie ad una camera

- 1 Resina (non con esecuzione per polveri pericolose Dust-Ex)
- 2 Alluminio
- 3 Acciaio speciale
- 4 Filtro per la compensazione della pressione atmosferica

## Vano dell'elettronica e di connessione

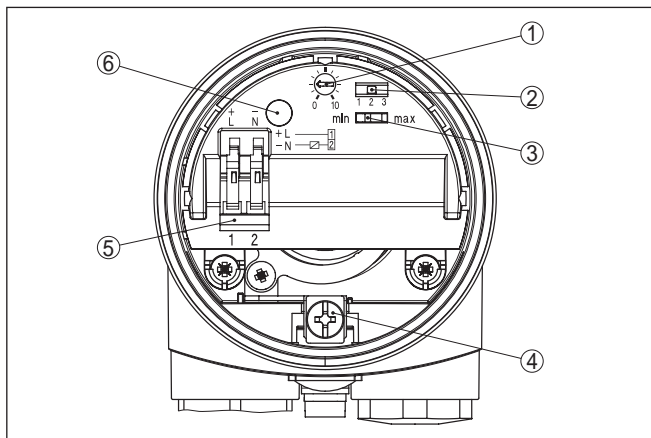


Figura 8: Vano dell'elettronica e di connessione

- 1 Potenziometro per l'adeguamento del punto d'intervento
- 2 Commutatore DIL per la selezione del campo di misura
- 3 Commutatore DIL per la commutazione del modo operativo
- 4 Morsetto di terra
- 5 Morsetti
- 6 Spia luminosa

## Schema di allacciamento

Vi consigliamo di collegare il VEGACAP 69 in modo che il circuito elettrico d'intervento sia aperto nel caso di segnalazione di soglia, rottura del cavo o avaria (condizione sicura).

L'interruttore statico è sempre rappresentato in condizione di riposo.



### Attenzione:

L'apparecchio non deve essere messo in funzione senza inserire un carico, poiché un collegamento diretto alla rete danneggia l'unità elettronica. Non idoneo al collegamento a ingressi PLC a bassa tensione.

Esempi di applicazioni tipiche:

- Resistenza di carico a 24 V DC: 88 ... 1800  $\Omega$
- Potenza nominale, relè 253 V AC: > 2,5 VA
- Potenza nominale, relè 24 V AC: > 0,5 VA

Consente il controllo diretto di relè, teleruttori, valvole elettromagnetiche, spie luminose, allarmi acustici, ecc.

L'autoconsumo, dopo il disinserimento del carico, scende brevemente sotto 1 mA, in modo da provocare un sicuro diseccitamento dei teleruttori, la cui corrente di mantenimento è superiore al costante autoconsumo dell'elettronica.

Se il VEGACAP 69 fa parte di un sistema di misura secondo WHG è necessario rispettare le normative di omologazione generale del sistema costruttivo.

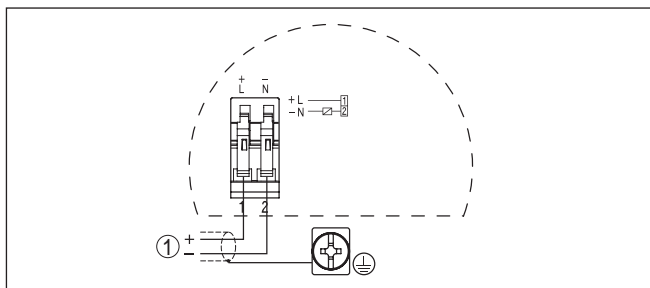


Figura 9: Schema di allacciamento

1 Tensione d'alimentazione



## 6 Messa in servizio

### 6.1 Informazioni generali

I numeri fra parentesi si riferiscono alle seguenti illustrazioni.

#### Funzione/Struttura

Sull'unità elettronica trovate i seguenti elementi d'indicazione e di servizio:

- Potenzimetro per l'adeguamento del punto d'intervento
- Commutatore DIL per la selezione del campo di misura
- Commutatore DIL per l'impostazione del modo operativo min./max.
- Spia luminosa



#### Avviso:

Prima della messa in servizio del VEGACAP 69 impostate il modo operativo con l'apposito commutatore (3). Se eseguite l'impostazione dopo la messa in servizio, provocherete un cambiamento dell'uscita di commutazione. Ciò significa che saranno eventualmente azionati apparecchi collegati a valle.

### 6.2 Elementi di servizio

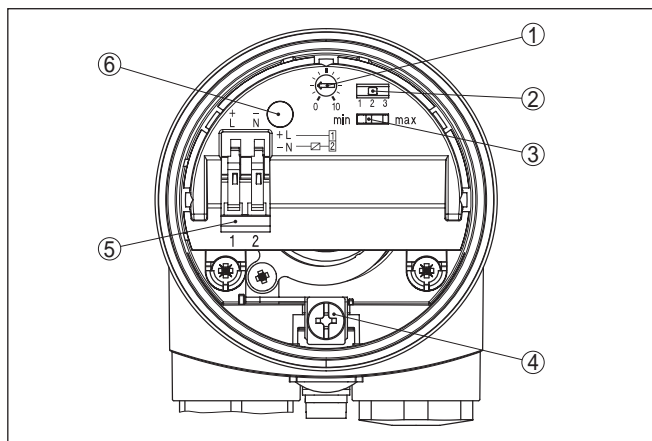


Figura 10: Unità elettronica - Interruttore statico

- 1 Potenzimetro per l'adeguamento del punto d'intervento
- 2 Commutatore DIL per la selezione del campo di misura (con tasto di compensazione)
- 3 Commutatore DIL per la commutazione del modo operativo
- 4 Morsetto di terra
- 5 Morsetti
- 6 Spia luminosa

La condizione d'intervento può essere controllata con custodia chiusa (solo custodia di resina) vedi "Tabella funzioni".

**Avviso:**

Girate il coperchio della custodia fino all'arresto filettato, in modo che la finestrella sia perfettamente posizionata sopra la spia luminosa (LED).

Per la calibrazione del VEGACAP 69 svitate dapprima il coperchio della custodia.

**Adeguamento del punto d'intervento (1)**

Col potenziometro potete adeguare il punto d'intervento al prodotto solido.

**Selettore del campo di misura (2)**

Col potenziometro (1) e col selettore del campo di misura (2) potete adeguare la sensibilità dell'elettrodo alle caratteristiche elettriche del prodotto e alle condizioni all'interno del serbatoio. In questo modo l'interruttore di livello sarà in grado di rilevare con sicurezza anche prodotti con un valore molto alto o molto basso della costante dielettrica.

Campo 1: 0 ... 20 pF

Campo 2: 0 ... 85 pF

Campo 3: 0 ... 450 pF

**Commutazione del modo operativo (3)**

Col commutatore di funzione (3) potete modificare la condizione d'intervento dell'uscita, impostando così la funzione desiderata secondo la tabella di funzionamento.

max. - controllo di massimo livello e/o protezione di troppo-pieno  
min. - controllo di minimo = protezione contro il funzionamento a secco.

Noi consigliamo di eseguire il collegamento secondo il principio della corrente di riposo (interruttore statico aperto al raggiungimento del punto d'intervento aperto), poiché l'interruttore statico assume lo stessa condizione (sicura) durante il rilevamento di un'avaria.

**Spia luminosa (6)**

Spia luminosa per l'indicazione della condizione d'intervento

- verde = interruttore chiuso
- rossa = interruttore aperto
- rossa (lampeggiante) = avaria

**Impostazione del punto d'intervento**

E' possibile impostare il punto d'intervento solo dopo aver installato l'apparecchio.

Le indicazioni fra parentesi tonde di riferiscono alla precedente figura.

**Sonde di misura montate orizzontalmente, sonde di misura piegate a gomito****Modo operativo max.  
[Modo operativo min.]**

1. Posizionare il commutatore del modo operativo (3) su max. [min.].
2. Posizionare il selettore del campo di misura (2) su campo 1.
3. Assicurarsi che l'elettrodo sia scoperto.
4. Ruotare il potenziometro (1) su 0, s'accende la spia luminosa rossa (verde) (6).
5. Per ottenere il punto d'intervento di vuoto ruotare molto lentamente in senso orario il potenziometro (1), finché si accende

la spia luimosa verde [rossa]. Se resta accesa la spia luminosa rossa [verde], posizionate il selettore del campo di misura (2) sul gradino immediatamente superiore e ripetete l'impostazione col potenziometro (1), finché s'accende la spia luminosa verde [rossa].

6. Annotare la posizione del potenziometro (1).  
In alcuni casi non é sufficiente il campo più basso (campo 1 = massima sensibilità) per impostare il punto d'intervento di pieno. E' allora necessario eseguire un nuovo carico del serbatoio.  
Per evitare questa operazione vi raccomandiamo d'impostare e di annotare il punto d'intervento di vuoto in tutti e tre i campi di misura. Posizionare il selettore del campo di misura (2) sul campo immediatamente superiore e ripetere l'impostazione. Annotare anche il valore per gli altri campi.
7. Riposizionare il selettore del campo di misura (2) sul campo più basso, nel quale si accende la spia luminosa verde [rossa].
8. Riempire il serbatoio fino a coprire completamente l'elettrodo.
9. Ruotare molto lentamente il potenziometro (1) in senso orario, finché si accende la spia luminosa verde [rossa].
10. Annotare la posizione del potenziometro (1). Vi raccomandiamo di documentare il valore del punto d'intervento di vuoto e del punto d'intervento di pieno col rispettivo campo di misura.
11. Se non s'accende la spia luminosa verde [rossa], posizionare il selettore del campo di misura (2) sul gradino immediatamente superiore e ripetere l'impostazione col potenziometro , finché si accende la spia luminosa verde [rossa].
12. Posizionare il potenziometro (1) sul valore medio fra i due valori annotati.

Il sistema di misura é pronto per l'uso.

	Taratura di vuoto	Taratura di pieno
Campo 1		
Campo 2		
Campo 3		

Tab. 1: Annotate la posizione del potenziometro



**Avviso:**

Se non trovate il punto d'intervento di pieno in nessun campo, vi raccomandiamo di posizionare il selettore del campo di misura (2) sul campo più basso, nel quale avete trovato il punto d'intervento di vuoto. Posizionate il potenziometro (1) sul valore medio fra punto d'intervento di vuoto e 10.

**Elettrodi montati verticalmente**

1. Posizionare il commutatore del modo operativo (3) su max.
2. Posizionare il selettore del campo di misura (2) su campo 1.
3. Riempire il serbatoio fino al massimo livello desiderato.
4. Posizionare su 10 il potenziometro (1).

Se si accende la spia luminosa (6): posizionare il selettore del campo di misura (2) sul campo di misura immediatamente superiore.

Se si accende la spia luminosa verde (6): continuate col punto successivo.

5. Ruotare molto lentamente in senso antiorario il potenziometro (1), finché la spia luminosa rossa (6) si accende.

Il sistema di misura è pronto per l'uso.













### Modo operativo min. (rilevamento di min. livello)




1. Posizionare il commutatore del modo operativo (3) su min.
2. Posizionare il selettore del campo di misura (2) su campo 1.
3. Abbassare il livello fino al minimo desiderato.
4. Ruotare il potenziometro (1) su 0, s'accende la spia luminosa verde (6).
5. Ruotare il potenziometro (1) molto lentamente in senso orario, finché s'accende la spia luminosa rossa (6). Se la spia luminosa rossa non s'accende, posizionare il selettore del campo di misura (2) sul gradino immediatamente superiore e ripetere l'operazione col potenziometro (1), finché non s'accende la spia luminosa rossa.

Il sistema di misura è pronto per l'uso.

## 6.3 Tabella funzioni

La seguente tabella illustra le condizioni d'intervento in base al modo operativo impostato e al livello.

	Livello	Condizione d'intervento	Spia luminosa
Modo operativo max. Protezione di troppo-pieno		 Interruttore chiuso	 Verde
Modo operativo max. Protezione di troppo-pieno		 Interruttore aperto	 Rossa
Modo operativo min. Protezione contro il funzionamento a secco		 Interruttore chiuso	 Verde
Modo operativo min. Protezione contro il funzionamento a secco		 Interruttore aperto	 Rossa

	<b>Livello</b>	<b>Condizione d'intervento</b>	<b>Spia luminosa</b>
Caduta della tensione d'alimentazione (Modo operativo min./max.)	qualsiasi	 Interruttore aperto	○
Anomalia	qualsiasi	 Interruttore aperto	 rossa lampeggiante

## **7 Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi**

### **7.1 Manutenzione**

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

### **7.2 Eliminazione di disturbi**

#### **Comportamento in caso di disturbi**

È responsabilità del gestore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i disturbi che eventualmente si presentassero.

#### **Cause di disturbo**

Il VEGACAP 69 vi offre la massima sicurezza funzionale. È tuttavia possibile che durante il funzionamento si verifichino disturbi. Queste le possibili cause:

- Sensore
- Processo
- Tensione d'alimentazione
- Elaborazione del segnale

#### **Eliminazione delle anomalie**

Controllate prima di tutto il segnale d'uscita. Ciò consente spesso di determinare ed eliminare le cause dei disturbi.

#### **Hotline di assistenza 24 ore su 24**

Se non si dovesse ottenere alcun risultato, chiamare la Service Hotline VEGA al numero **+49 1805 858550**.

La hotline è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo servizio è offerto in lingua inglese poiché è a disposizione dei nostri clienti in tutto il mondo. È gratuito, sono a vostro carico solo le spese telefoniche.

## Controllare segnale d'intervento

Errore	Cause	Eliminazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'apparecchio segnala la copertura senza essere coperto dal prodotto</li> <li>- L'apparecchio segnala di non essere coperto pur essendo coperto dal prodotto</li> </ul>	Sull'elaboratore é stata selezionata la funzione errata	Impostare il corretto modo operativo dell'elaboratore sull'apposito commutatore (A: protezione di troppo-pieno, B: protezione contro il funzionamento a secco). Eseguire il cablaggio secondo il principio della corrente di riposo.
	Tensione d'alimentazione troppo bassa	Controllare la tensione d'esercizio
	Cortocircuito all'interno della sonda di misura, per es. per umidità nella custodia	Togliere l'unità elettronica dalla sonda di misura. Controllare la resistenza tra i collegamenti a spina. V. le seguenti istruzioni.
	Elettronica difettosa	Azionare il commutatore del modo operativo (A/B) dell'elaboratore. Se l'elaboratore commuta di conseguenza, può trattarsi di un danno meccanico della sonda di misura. Se la funzione d'intervento non corrisponde al modo operativo impostato, spedire la sonda di misura in riparazione.  Eliminare adesioni eventualmente presenti sull'elettrodo.
	Luogo di montaggio non adatto	Controllare che l'elettrodo non segnali "coperto" per la presenza di adesioni nel tronchetto.  Installare l'apparecchio in una posizione del serbatoio, dove non possono formarsi cornici di prodotto
Spia luminosa rossa lampeggiante	L'elettronica ha identificato un'anomalia	Sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione

## Controllare la resistenza all'interno della sonda di misura

Togliere l'unità elettronica dalla sonda di misura. Controllare la resistenza tra i collegamenti a spina.

Tra gli allacciamenti non vi deve essere alcun collegamento (ad alta impedenza). In caso contrario, sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione.

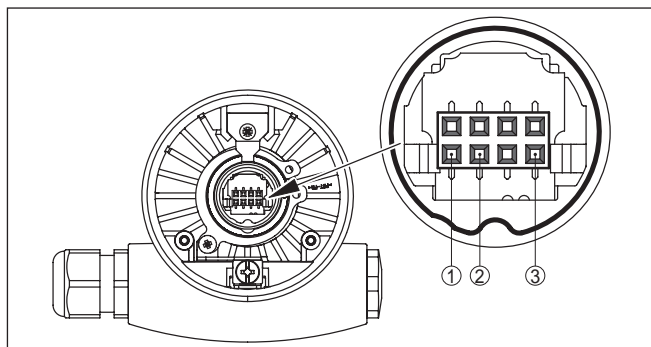


Figura 27: Controllare la resistenza all'interno della sonda di misura

- 1 Schermatura
- 2 Sonda di misura
- 3 Potenziale di terra

### Comportamento dopo l'eliminazione dei disturbi

A seconda della causa del disturbo e dei rimedi applicati, occorrerà eventualmente eseguire nuovamente le operazioni descritte nel capitolo "Messa in servizio".

### 7.3 Sostituzione dell'unità elettronica

In linea di massima tutte le unità elettroniche della serie CP60 sono interscambiabili. Se desiderate usare un'unità elettronica con un'altra uscita del segnale, potete scaricare le relative -Istruzioni d'uso- dalla nostra homepage sotto downloads.

Procedere nel modo seguente:

1. Disinserire l'alimentazione in tensione
2. Svitare il coperchio della custodia
3. Sollevare le alette d'apertura dei morsetti con un cacciavite
4. Estrarre le linee d'allacciamento dai morsetti
5. Allentare le due viti di fissaggio con un cacciavite (dimensione Torx T10 o intaglio 4)

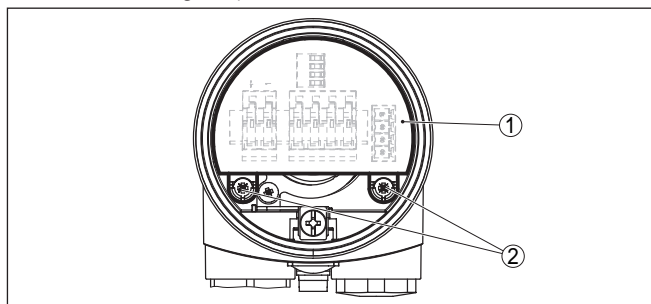


Figura 28: Svitare le viti di fissaggio

- 1 Unità elettronica
- 2 Viti di fissaggio (2 viti)



6. Estrarre la vecchia unità elettronica
7. Confrontare la nuova unità elettronica con la precedente. Le targhette d'identificazione devono corrispondere. Questo è molto importante per gli apparecchi in luoghi con pericolo d'esplosione.
8. Confrontare le impostazioni delle due unità elettroniche. Mettere gli elementi di servizio della nuova unità elettronica sulla stessa posizione occupata nella precedente.



#### Informazione:

Controllate che la custodia non ruoti durante la sostituzione dell'elettronica. Il connettore potrebbe in questo caso trovarsi in una posizione diversa.

9. Inserire con cautela l'unità elettronica. Controllare la corretta posizione del connettore.
10. Avvitare e serrare a fondo le due viti di fissaggio con un cacciavite (dimensione Torx T10 o intaglio 4)
11. Inserire le estremità dei conduttori nei morsetti aperti
12. Abbassare le alette dei morsetti a molla, fino ad avvertire lo scatto
13. Verificare che i conduttori siano ben fissati, tirando leggermente
14. Controllare la tenuta stagna del prossacavo. L'anello di tenuta deve circondare completamente il cavo.
15. Installare la sonda di misura nel serbatoio, assicurandosi che non sia immersa nel prodotto.

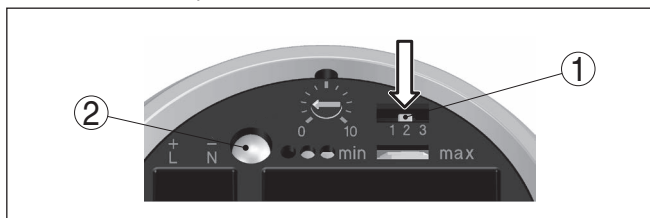


Figura 29: Tasto di compensazione

- 1 Selettore del campo di misura (tasto di compensazione)
- 2 Spia luminosa

16. Premere il selettore del campo di misura (1) e tenerlo premuto, finché la spia luminosa verde (2) lampeggia.
  17. Eseguire nuovamente la taratura: Vedi capitolo "Messa in servizio, elementi di servizio".
  18. Avvitare il coperchio della custodia
- A questo punto la sostituzione dell'elettronica è terminata.

## 7.4 Come procedere in caso di riparazione

Il foglio di reso apparecchio nonché informazioni dettagliate sono disponibili su [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads), "Formulari e certificati".

L'utilizzo del modulo ci consente di eseguire più velocemente la riparazione.

Per richiedere la riparazione procedere come descritto di seguito.

- Stampare e compilare un modulo per ogni apparecchio
- Pulire l'apparecchio e predisporre un imballo infrangibile
- Allegare il modulo compilato e una eventuale scheda di sicurezza, esternamente, sull'imballaggio
- Chiedere l'indirizzo per la spedizione dell'apparecchio alla propria filiale competente, rintracciabile anche sulla nostra homepage [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 8 Smontaggio

### 8.1 Sequenza di smontaggio

**Attenzione:**

Prima di smontare l'apparecchio assicurarsi che non esistano condizioni di processo pericolose, per es. pressione nel serbatoio, alte temperature, prodotti aggressivi o tossici, ecc.

Seguire le indicazioni dei capitoli "*Montaggio*" e "*Collegamento all'alimentazione in tensione*" e procedere allo stesso modo, ma nella sequenza inversa.

### 8.2 Smaltimento

L'apparecchio è costruito con materiali che possono essere riciclati dalle aziende specializzate. Abbiamo realizzato componenti che possono essere rimossi facilmente, costruiti anch'essi con materiali riciclabili.

**Direttiva RAEE 2002/96/CE**

Questo apparecchio non è soggetto alla direttiva WEEE 2002/96/UE e alle relative leggi nazionali. Consegnare l'apparecchio direttamente a un'azienda specializzata nel riciclaggio e non usare i luoghi di raccolta comunali, che, secondo la direttiva WEEE 2002/96/UE, sono previsti solo per materiale di scarto di privati.

Un corretto smaltimento evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime.

Materiali: vedi "*Dati tecnici*"

Se non è possibile smaltire correttamente il vecchio apparecchio, contattateci per l'eventuale restituzione e il riciclaggio.

## 9 Appendice

### 9.1 Dati tecnici

#### Dati generali

Materiale 316L corrisponde a 1.4404 oppure 1.4435

Materiali, a contatto col prodotto

- Attacco di processo - flangia PP oppure PTFE
- Isolamento (completamente isolato) FEP

Materiali, non a contatto col prodotto

- Elettrodo - due barre completamente isolate:  $\varnothing$  14 mm (0.551 in) 316L
- Custodia in resina Resina PBT (poliestere)
- Custodia di alluminio pressofuso Alluminio pressofuso AlSi10Mg, rivestito di polveri - base: poliestere
- Custodia di acciaio speciale - micro-fusione 316L
- Custodia di acciaio speciale, lucidatura elettrochimica 316L
- Guarnizione tra custodia e coperchio della custodia NBR (custodia di acciaio speciale, microfusione), silicone (custodia di alluminio/resina; custodia di acciaio speciale, lucidatura elettrochimica)
- Morsetto di terra 316L

Attacchi di processo

- Flange DIN da DN 50, ANSI da 2"

Peso<sup>1)</sup>

- Peso dell'apparecchio 0,8 ... 4 kg (0.18 ... 8.82 lbs)
- Peso barra:  $\varnothing$  14 mm (0.551 in) 2000 g/m (22 oz/ft)

Lunghezza del sensore (L) 0,2 ... 4 m (0.656 ... 13.12 ft)

Max. carico laterale 10 Nm (7.4 lbf ft)

Frequenza di misura 430 kHz

#### Grandezza in uscita

Uscita Interruttore statico

Modi operativi (commutabili) Min./Max.

Ritardo d'intervento

- Durante l'immersione 0,7 s
- Durante l'emersione 0,7 s
- In caso d'avaria 1 s

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente sulla custodia -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Temperatura di trasporto e di stoccaggio -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

<sup>1)</sup> Peso della flangia non considerato

## Condizioni di processo

pressione di processo	-1 ... 2 bar/-100 ... 200 kPa (-14.5 ... 29 psig)
Temperatura di processo	
– Flangia di PTFE	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
– Flangia di PP	0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

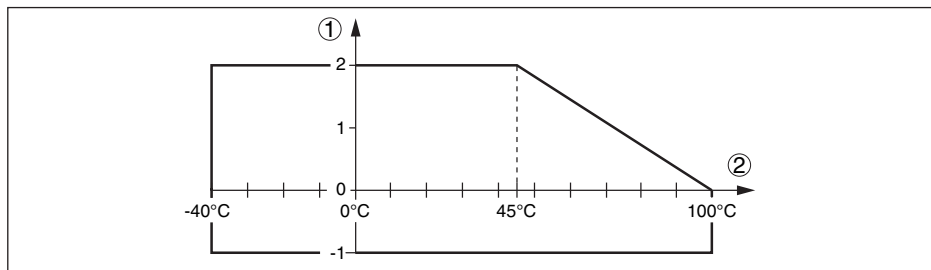


Figura 30: Pressione di processo - Temperatura di processo (flangia di PTFE)

- 1 pressione di processo  
2 Temperatura di processo

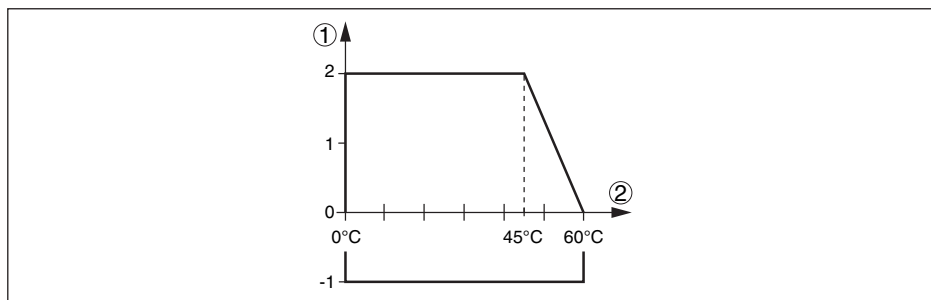


Figura 31: Pressione di processo - Temperatura di processo (flangia di PP)

- 1 pressione di processo  
2 Temperatura di processo

Costante dielettrica  $\geq 1,5$

## Dati elettromeccanici

Passacavo/Connettore (secondo l'esecuzione)

- Custodia a una camera
- 1 x pressacavo M20 x 1,5 (cavo:  $\varnothing$  5 ... 9 mm), 1 x tappo cieco M20 x 1,5; 1 x pressacavo M20 x 1,5 fornito con l'apparecchio
- oppure:
- 1 x pressacavo ½ NPT, 1 x tappo cieco ½ NPT, 1 x pressacavo ½ NPT
- oppure:
- 1 x connettore M12 x 1, 1 x tappo cieco M20 x 1,5 per massima sezione del cavo 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)

Morsetti a molla

**Elementi di servizio**

Commutatore del modo operativo

- Min. rilevamento di minimo livello e/o protezione contro il funzionamento a secco
- Max. rilevamento di massimo livello e/o protezione di troppo-pieno

Commutatore DIL per la selezione del campo di misura

- Campo 1 0 ... 20 pF
- Campo 2 0 ... 85 pF
- Campo 3 0 ... 450 pF

Potenziometro

Adeguamento del punto d'intervento

**Tensione d'alimentazione**

Tensione d'esercizio

20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 253 V DC

Autoconsumo

ca. 3 mA (attraverso il circuito di carico)

Corrente di carico

- Min. 10 mA
- Max. 400 mA (con  $I > 300$  mA è ammessa una temperatura ambiente massima di 60 °C/140 °F) max. 4 A fino a 40 ms

**Protezioni elettriche**

Grado di protezione

IP 66/IP 67

Categoria di sovratensione

III

Classe di protezione

I

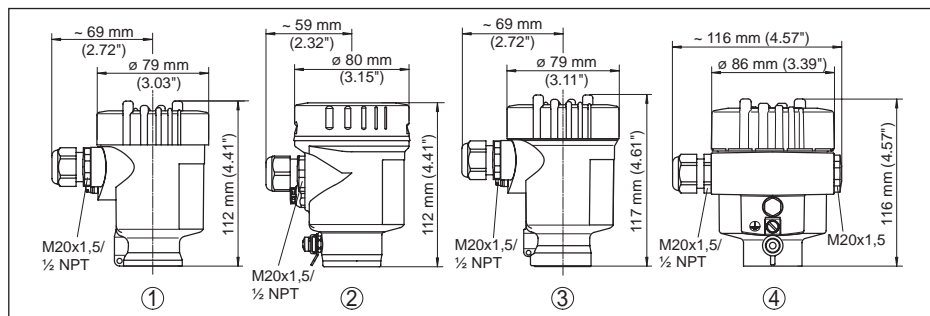
**9.2 Dimensioni****VEGACAP 69 - Custodia**

Figura 32: Esecuzioni della custodia

- 1 Custodia in resina
- 2 Custodia di acciaio speciale, lucidatura elettrochimica
- 3 Custodia di acciaio speciale, microfusione
- 4 Custodia in alluminio

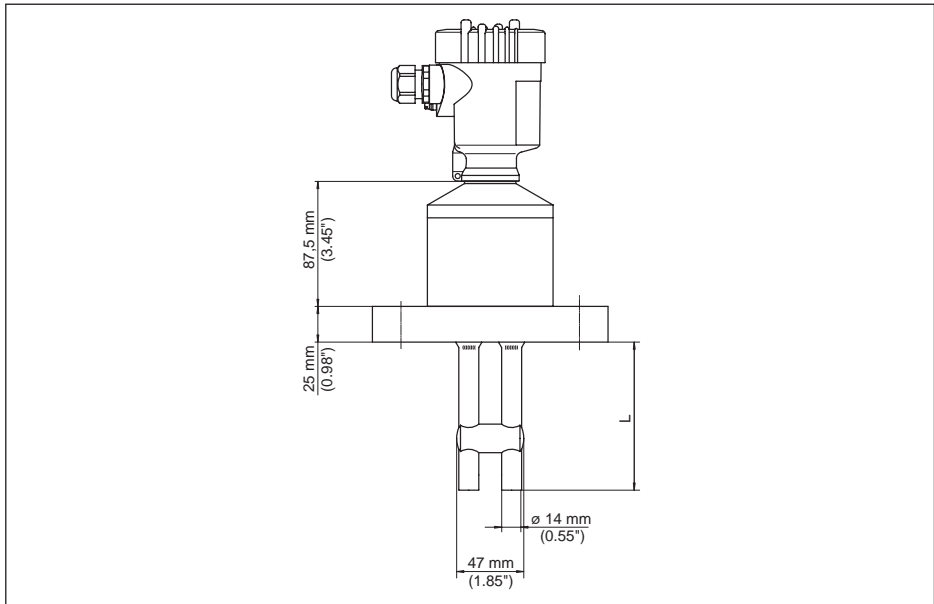


Figura 33: VEGACAP 69

L Lunghezza sensore, vedi capitolo "Dati tecnici"

### 9.3 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la página web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<[www.vega.com](http://www.vega.com)>。

### 9.4 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.







31174-IT-131014



Finito di stampare:

# VEGA

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.  
Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2013



31174-IT-131014

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germania

Telefono +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)