

IT

Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 1 di 13

DICHIARAZIONE C E DI CONFORMITA

CE COMPLIANCE DECLARATION / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE CE - ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRÚNG / DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

La sottoscritta / The undersigned / La soussignée / Die unterzeichnende Firma / Quien suscribe

Viale Lombardia, 18 20021 Bollate (MI) - Italia

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

on his own responsibility, declares that the machine: déclare sous sa propre responsabilité que l'appareil: erklärt unter eigener Verantwortung, da $oldsymbol{eta}$ die Maschine: declara bajo su responsabilidad que la maquina:

Tino	/ Tuni	2 / Tu	na / v	m Tun	/ Tipo
IIDU /	r	- / / VI	UE / VL	טעו ווונ	/ /////

VENITII ETTA FRAME HEATER VFNTII FTTF **FASSUNGSERHITZER** CALENTADOR DE GAFAS

Modello / Model / Modèle / Modell / Modelo	VAVA
Anno di costruzione / Year of construction Année de construction / Baujahr / Año de fabricación	
descritta in appresso described hereafter / décrit ci-après / nachstehend als / descri	ripta a continuacion

Riscaldatore ad aria calda per montature occhiali

Hot air frame heater spectacles Réchauffeur à air chaud pour montures lunettes Warmluftfassungserhitzer beschrieben brille Calentador de aire caliente para gafas

è conforme alle Disposizioni Legislative che traspongono la Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e successivi emendamenti, e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE.

complies with provisions contained in Directives regarding low voltage (73/23/CEE) with subsequent amendments and electromagnetic compatibility (89/336/CEE)

est conforme aux dispositions législatives qui transposent la Directive basse tension 73/23/CEE et amendements successifs et la Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

entsprechend den Gesetzlichen Bestimmungen, die die Niedrigspannung-richtlinie EG 73/23 sowie die darauffolgenden Bestimmungen sowie die Richtlinien zur Elektromagnetischen Kompaktibilität EG 89/336 wiederaeben

es realizada de conformidad con las Disposiciones Legislativas que transponen la Directiva baia tensión

Nome / Name / Nom / Name / Nombre Francesca Conti
73/23 CEE y sucesivas enmiendas y la Directiva sobre compatibilidad electromagnetica 89/336/CEE

Posizione: Status: Statut: Gesetzlicher: Posicion: Luogo e data / place and date

lieu et date / Ort und Datum / lugar y fecha

Bollate

Responsabile tecnico Enaineer Manager Résponsable technique Technischer Leiter Responsable técnico

Firma / signatu signature / Unto	
9 /	,





IT

Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 2 di 13

COSTRUTTORE / MANUFACTURER CONSTRUCTEUR / HERSTELLER **FABRICANTE**

GFC

INDIRIZZO ADDRESS ADRESSE ADRESSE DIRECCIÓN Viale Lombardia, 18 20021 Bollate (MI) Italia +39-02-38302386 Tel. Fax. +39-02-38302389 E-mail gfc.conti@tin.it

CODICE DOCUMENTO

DOCUMENT CODE RÉFÉRENCE DOCUMENT **DOKUMENTENCODE** CÓDIGO DOCUMENTO

manA600

EDIZIONE / ÉDITION / AUSGABE

FDICIÓN

Rev. 2/2007

DATI DI IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICATION DETAILS DÉTAILS D'IDENTIFICATION KENNDATEN DATOS DE IDENTIFICACIÓN



CONFORMITA' / COMPLIANCE CONFORMITÉ ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG DECLARACION CE DE CONFORMIDAD





IT


Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 3 di 13

COMANDI / CONTROLS / COMMANDES / STEUERUNG / MANDOS

1	Interruttore generale Master switch Interrupteur général Hauptschalte Interruptor general
2	Concentratore di calore Hot air concentrator Concentrateur de chaleur Wärmekonzentrator Concentrador de calor
3	Cavo di alimentazione Power lead Câble d'alimentation Versorgungskabel Cable de alimentación
4	Presa rete Power socket Prise réseau Netzdose Toma de corriente
5	Convogliatore di calore Hot air conveyor Canalisateur d'air chaud Förderer Soplador

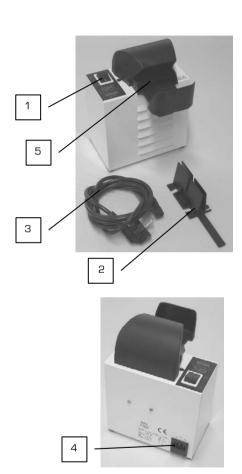



IT


Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 4 di 13

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM / SCHÉMA ÉLECTRIQUE / ELEKTRO-SCHEMA / ESQUEMA ELÉCTRICO

QS	Interruttore generale luminoso Luminous master switch Interrupteur général lumineux Leuchthauptschalter Interruptor general luminoso
М	Motore Motor Moteur Motor Motor
R	Resistenza Resistance Résistance Widerstand Resistencia
Т	Termostato Thermostat Thermostat Thermostat Termóstato
FU	Fusibile 5x20 Fuse 5x20 Fusible 5x20 Sicherung 5x20 Fusible 5x20
F	Conduttore 1.5mm ² Nero 1.5mm ³ Black wire Conducteur 1.5mm ³ Noir Leitung 1.5mm ³ schwarz Conductor 1.5mm ⁴ Negro
N	Conduttore 1.5mm ² Blu 1.5mm ² Blue wire Conducteur 1.5mm ² Bleu Leitung 1.5mm ² blau Conductor 1.5mm ² Azul

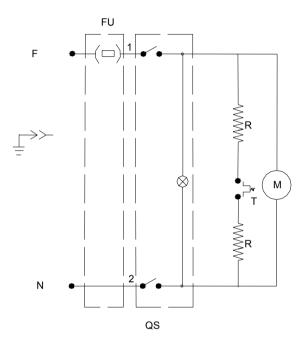



ΙT

Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 5 di 13

INDICE

1	AVVERTENZE GENERALI E INFORMAZIONI AL DESTINATARIO	6
1.1	Awertenze generali e di sicurezza	6
1.2	Istruzioni per la richiesta di interventi e ricambi	6
1.3	Direttive e normative applicate	6
1.3.1	Normativa obbligatoria	6
1.3.2	Normativa volontaria	7
1.4	Predisposizioni a carico del cliente	7
1.5	Qualifiche degli operatori richieste	7
1.6	Modalità di consultazione del manuale	7
2	DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE	8
2.1	Descrizione generale della macchina	8
3	INSTALLAZIONE	9
3.1	Imballaggio	9
3.2	Disimballaggio	9
3.3	Allacciamento e messa in servizio	9
3.4	Demolizione della macchina al termine della vita utile	10
4	FUNZIONAMENTO ED USO	10
4.1	Uso previsto	10
4.2	Uso non previsto	10
4.3	Avvertenze di sicurezza	10
4.4	Pericoli e rischi residui	11
4.5	Targhette di segnalazione presenti nella macchina	11
5	ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE	11
5.1	Avviamento	11
5.2	Modi di arresto ed arresto di emergenza	11
5.3	Esempi di lavorazione	12
6	MANUTENZIONE	12
6.1	Norme di sicurezza generali per la manutenzione	12
6.2	Manutenzione ordinaria	13
6.3	Manutenzione straordinaria	13
6.4	Pulizia della macchina	13
6.5	Diagnostica	13



IT

Cod. man A600 Rev. 2/2007 Pag. 6 di 13

AVVERTENZE GENERALI E INFORMAZIONI AL DESTINATARIO

11 **AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA**

- Per salvaguardare l'incolumità dell'operatore e per evitare possibili danneggiamenti alla macchina, prima di compiere qualsiasi operazione sulla stessa è indispensabile aver preso conoscenza di tutto il manuale istruzioni.
- Indossare un equipaggiamento di protezione idoneo alle operazioni da effettuare.
- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza o le protezioni antinfortunistiche.



ATTFNZIONF

Ogni modifica che si ripercuote sul funzionamento o sulla sicurezza della macchina deve essere effettuata solo da personale tecnico del costruttore o da tecnici formalmente autorizzati dallo stesso. In caso contrario la GFC declina ogni responsabilità relativa a cambiamenti o a danni che ne potrebbero derivare.

- La GFC si ritiene responsabile della macchina nella sua configurazione originale.
- La GFC declina ogni responsabilità per uso improprio della macchina, per danni causati in seguito ad operazioni non contemplate in questo manuale o irragionevoli.
- Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati alla GFC. Il presente manuale non può essere ceduto in visione a terzi senza autorizzazione scritta della GFC. Il testo non può essere usato in altri stampati senza autorizzazione scritta della GFC

1.2 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI E RICAMBI

Per qualsiasi comunicazione con il Centro di Assistenza, contattabile c/o la ns. sede, citare sempre il tipo di macchina, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione riportati nell'etichetta, che determinano l'identificazione di ogni singola macchina e, quando possibile, specificare la natura del problema riscontrato o del difetto presentato dalla macchina.

1.3 DIRETTIVE E NORMATIVE APPLICATE

1.3.1 Normativa obbligatoria

Riferimento	Titolo	
Direttiva CEE n.73/23	Bassa Tensione (DBT)	
Direttiva CEE n.89/336	Compatibilità Elettromagnetica (EMC)	
Direttiva CEE n.93/68	Modifica delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE relative alla marcatura CE	
DPR 27.4.1956 n. 303	Norme generali per l'igiene del lavoro	
DPR 27.4.1955 n. 547	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	
D. Lgs. n. 151 25/07/2005	Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla smaltimento dei rifiuti	



IT

Cod. man A600 Rev. 2/2007 Pag. 7 di 13

132 Normativa volontaria

Riferimento	Titolo
EN ISO 12100 (2005)	Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali - Principi generali di progettazione Parte 1 - Terminologia / metodologia di base Parte 2 - Principi tecnici
EN 60204-1 (1998)	Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1
UNI 10893 (2000)	Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione e ordine espositivo del contenuto

1.4 PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

L'utilizzatore installa la macchina in locali adequati dotati di impianto elettrico conforme alla normativa vigente.

Si raccomanda l'installazione in ambienti ben ventilati, asciutti ed illuminati in conformità alla legislazione vigente.



Con legislazione/normativa vigente si intende il quadro legislativo in vigore nel paese di utilizzazione.

QUALIFICHE DEGLI OPERATORI RICHIESTE 1.5

L'operatore addetto al funzionamento o alla manutenzione della macchina deve possedere i requisiti professionali specifici ad ogni operazione prevista.

L'operatore deve essere istruito e quindi essere a conoscenza delle lavorazioni a lui affidate.

16 MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL MANUALE

Sul manuale verranno utilizzati i sequenti simboli per evidenziare indicazioni ed avvertenze particolarmente importanti:



Questo simbolo indica norme antinfortunistiche per l'operatore e/o per eventuali persone esposte.



AVVERTENZA:

Questo simbolo indica che esiste la possibilità di arrecare danno all'impianto e/o ai suoi componenti.



NOTA: Questo simbolo segnala informazioni utili.



IT

Cod. man A600 Rev. 2/2007 Pag. 8 di 13

2 DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE



VAVA

Macchina	Riscaldatore a	AVA ad aria calda per tature
Codice	A600	
Lunghezza massima (A)	150 mm	
Larghezza massima (B)	165 mm	
Altezza massima (C) 220 mm		O mm
Peso macchina	1.8	B Kg
Temperatura di lavoro	120 ÷ 130 °C	
Tensione di alimentazione	230 V	115 V
N° fasi	2 + terra	
Frequenza	50 Hz	60 Hz
Corrente max assorbimento	4.2 A	8.2 A
Fusibile	5 A	10 A



2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA

La descrizione della macchina è fatta in modo sintetico perché l'operatore acquisisca una prima conoscenza della macchina e delle parti che la compongono.

> La macchina VAVA della GFC è un soffiatore ad aria calda destinato ad ammorbidire le montature di occhiali in celluloide e materiali similari. L'apparecchiatura in oggetto è realizzata mediante:

- Un corpo macchina contenente la parte elettrica per il funzionamento
- Una bocchetta dalla quale fuoriesce l'aria calda



ATTENZIONE

La macchina sopra descritta non è stata progettata per lavorare in atmosfera esplosiva o in presenza di vapori e liquidi infiammabili. Se ne vieta pertanto l'installazione e l'utilizzo in tali ambienti.



IT

Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 9 di 13

3 INSTALLAZIONE

3.1 **IMBALLAGGIO**

La macchina viene fornita imballata in apposito involucro di cartone ed imballo protettivo atto al

Nell'imballaggio fornito sono collocati:

- Corpo dell'apparecchio
- Concentratore di calore
- Cavo di alimentazione
- Manuale di Istruzione I Iso e Manutenzione

Per propria natura la macchina può essere movimentata a mano senza la necessità di ulteriori dispositivi di sollevamento.



AVVERTENZA

Per tutto il periodo in cui la macchina imballata rimane inattiva, in attesa della messa in funzione, è opportuno posizionarla in un luogo al riparo da agenti atmosferici.

3.2 DISIMBALLAGGIO



ΝΟΤΔ Tolto l'imballo non si devono presentare danneggiamenti. In caso contrario avvertire il Centro Assistenza.



NOTA Lo smaltimento dei materiali di imballaggio sarà a cura del destinatario che dovrà eseguirlo in conformità alle normative vigenti del paese nel quale la macchina viene impiegata.

3.3 ALLACCIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO

Posizionare l'apparecchiatura su un piano perfettamente orizzontale in modo da garantirne una adeguata stabilità; dopo essersi assicurati di aver posto su "O" (zero) l'interruttore generale, connettere il cavo di alimentazione, come da schema elettrico, innestando prima il lato a bordo macchina e successivamente il lato spina.



ATTENZIONE

Prima di effettuare l'operazione di allacciamento, accertarsi che la tensione di linea corrisponda a quella indicata sulla targhetta della macchina e che l'interruttore generale sia in posizione "O" (zero).



ATTENZIONE

Il dispositivo presa/spina svolge la funzione di arresto di emergenza e deve essere quindi facilmente raggiungibile.





IT

Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 10 di 13

3.4 DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA AL TERMINE DELLA VITA LITILE



Il simbolo del cassonetto barrato indica che l'apparecchiatura deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata dell'apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utilizzatore che vorrà liberarsi dell'apparecchiatura dovrà contattare il produttore e seguire le modalità che guesti ha adottato per consentirne la raccolta separata.

L'adequata raccolta differenziata dell'apparecchiatura contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione di in accordo con la normativa vigente nel paese di utilizzazione dell'apparecchiatura.

FUNZIONAMENTO ED USO 4

USO PREVISTO 4.1

La macchina VAVA della GFC è un soffiatore ad aria calda destinato ad ammorbidire le montature di occhiali in celluloide e materiali similari

4.2 **USO NON PREVISTO**

La macchina VAVA non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli previsti e specificati nel paragrafo 4.1 "Uso previsto". GFC declina ogni responsabilità nel caso di utilizzi diversi da quello per cui la macchina è stata progettata e costruita



ATTENZIONE

La macchina VAVA non è stata progettata per lavorare in ambienti ove siano presenti vapori infiammabili o in atmosfera esplosiva. Se ne vieta pertanto l'installazione e l'utilizzo in tali ambienti.



ATTENZIONE

Ogni altro utilizzo che non sia quello per cui la macchina è stata progettata e costruita, descritto in questo manuale, si considera "USO IMPROPRIO".

Pertanto il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o alla macchina stessa.

4.3 **AVVERTENZE DI SICUREZZA**

L'utilizzo della macchina deve essere effettuato da personale qualificato e comunque informato sui pericoli esistenti.



IT

Cod. man A600

Rev. 2/2007

Pag. 11 di 13

44 PERICOLI E RISCHI RESIDUI

Durante la fase di lavorazione possono sussistere i seguenti rischi residui :

Macchina Rischi residui	VAVA
Scottatura in prossimità del convogliatore di calore	





ATTFNZIONF

Durante le lavorazioni l'operatore non deve invadere la zona di fuoriuscita dell'aria calda

TARGHETTE DI SEGNALAZIONE PRESENTI SULLA MACCHINA



ATTFNZIONF

Sulla macchina sono apposte le targhette di segnalazione ed avvertimento descritte di seguito. È assolutamente vietato manomettere o asportare le targhette.

È responsabilità dell'utilizzatore verificarne periodicamente l'integrità e, nel caso sia necessario, sostituire le targhette danneggiate con targhette equivalenti, facendone eventualmente richiesta al Centro Assistenza del costruttore.

Targhetta "PERICOLO CALORE" / "PERICOLO ELETTRICO"

5 ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE

5.1 AVVIAMENTO

La messa in tensione delle macchine avviene mediante un'azione volontaria sull'interruttore generale ed è evidenziata dall'illuminazione dell'interruttore stesso.

La temperatura di lavoro viene raggiunta dopo circa 1,5 minuti.

5.2 MODI DI ARRESTO ED ARRESTO DI EMERGENZA

E' possibile ottenere la funzione di arresto normale delle macchine portando l'interruttore generale in posizione "O" (zero).


Se durante la fase di lavorazione si verificano situazioni che possano risultare pericolose sia per l'operatore che per la macchina, è possibile arrestare immediatamente il funzionamento della stessa.

La funzione di arresto di emergenza generale può essere ottenuta staccando il cavo di alimentazione dalla presa di connessione.



ATTENZIONE

Dopo un arresto di emergenza od un arresto per anomalia o mancanza di tensione portare sempre l'interruttore generale in posizione "O" (zero).





IT


Cod. man A600


Rev. 2/2007

Pag. 12 di 13


5.3 ESEMPI DI LAVORAZIONE

Avviare la macchina agendo sull'interruttore generale; dopo solo 1.5 minuti la macchina è già pronta per l'utilizzo.





- Lavorare la parte secondo necessità.
- Per ammorbidire una piccola superficie (ponte, asta) utilizzare il concentratore di calore.



6 MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

NORME DI SICUREZZA GENERALI PER LA MANUTENZIONE 6.1

A garanzia di un perfetto funzionamento della macchina è necessario che le eventuali sostituzioni di pezzi siano effettuate esclusivamente con ricambi originali e di caratteristiche identiche.



ATTENZIONE

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno effettuate a macchina spenta e isolando la stessa dall'alimentazione elettrica scollegando il cavo di alimentazione.



ATTENZIONE

Eseguiti i lavori di manutenzione, prima di rimettere in funzione la macchina, controllare che i pezzi eventualmente sostituiti e/o gli attrezzi impiegati per l'intervento di manutenzione siano stati rimossi dalla macchina.



IT

Cod. man A600 Rev. 2/2007 Pag. 13 di 13

MANUTENZIONE ORDINARIA 6.2

La macchina non richiede interventi manutentivi, se non quello di tenere libera e pulita la zona di ventilazione.



6.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono quelli che si effettuano in occasione di arresto per rottura di parti meccaniche o elettriche.



ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza non è concesso all'utilizzatore finale di effettuare operazioni di manutenzione straordinaria. Contattare la GFC od un Centro di Assistenza autorizzato

PULIZIA DELLA MACCHINA 6.4

Utilizzare un panno leggermente umido e prodotti detergenti non aggressivi.



ATTENZIONE

Prima di effettuare questa operazione accertarsi che la macchina sia in condizione di arresto sicuro, scollegando il cavo di alimentazione dalla rete



ATTENZIONE

L'infiltrazione di liquidi può danneggiare la parte elettrica della macchina

6.5 DIAGNOSTICA

La macchina non riscalda o non soffia Anomalia:

Causa possibile	ATTIVITA'
Fusibile interrotto	E' possibile sostituire il fusibile presente nel portafusibile (*)
Resistenza e/o motore interrotto	Contattare il centro assistenza

Per verificare lo stato del fusibile occorre portare l'interruttore generale in posizione "O" (zero), scollegare il cavo di alimentazione, aprire il cassettino

e, nel caso, sostituirlo con altro fusibile con caratteristiche indicate nello schema elettrico.

