

Guía de instalación

para los scanners

Kodak i30 e i40

Contenido del paquete


- Scanner Kodak i30 o i40
- Bandeja de entrada
- Bandeja de salida
- Módulo de alimentación
- Cable USB 2.0
- Tarjeta USB 2.0
- Fuente de alimentación
- Haz de cables de alimentación
- CD de instalación y de aplicación
- Tarjeta de registro
- Guía del usuario impresa, inglés

NOTA: Puede encontrar instrucciones adicionales para estos pasos en la Guía del usuario y en otra documentación de apoyo.

1

Colocación de la bandeja de entrada de entrada

1. Alinee los pasadores de la bandeja de entrada con las ranuras.
2. Empuje la bandeja de entrada hasta que encaje en su sitio.

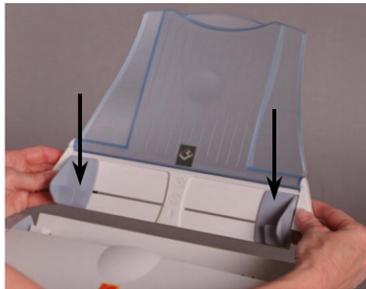

2

Colocación de la bandeja de salida de salida


1. Introduzca en el agujero el pasador del lado izquierdo de la bandeja de salida.
2. Presione el botón que sobresale situado en el lado derecho de la bandeja de salida e introduzca el pasador en el agujero del lado derecho del escáner.



3

Instalación del software

1. Introduzca el CD de instalación del scanner i30/i40 en la unidad de CD-ROM. El programa de instalación se iniciará de forma automática.
2. Seleccione el **Instalar software del escáner**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar los controladores TWAIN e ISIS y la herramienta Scanner Validation Tool de Kodak.

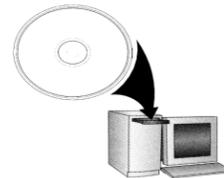

4

Comprobación del puerto USB

La opción Prueba USB busca un puerto USB válido.

1. Seleccione **Prueba USB**.
2. Si dispone de un puerto USB 2.0 válido, omita el paso 5; si no, llévelo a cabo.



5

Instalación de tarjeta USB

IMPORTANTE: Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación. Evite el riesgo de sufrir una descarga electrostática.



- Siga las instrucciones proporcionadas en el CD de instalación de Adaptec.

6

Instalación del cable USB

1. Conecte el cable USB al puerto USB del scanner.
2. Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.



7

Instalación de los cables de alimentación

1. Seleccione un cable de alimentación de CA adecuado que se suministre con el scanner.
2. Conecte el conector de alimentación de CC al scanner.
3. Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de alimentación.
4. Conecte el conector del adaptador de alimentación a la pared.



8

Encendido

- Presione el interruptor de encendido situado en la parte posterior del scanner para activarlo.



NOTA: El scanner realizará una serie de pruebas de autocomprobación; el indicador LED se mostrará intermitente. Cuando termine y esté preparado para la exploración, el indicador dejará de parpadear y permanecerá encendido.

9

Detección del scanner realizada por el software

El software operativo realizará ahora una comprobación automática para detectar el scanner.



NOTA: Las pantallas que aparecen varían en función del sistema operativo instalado en el equipo. Utilice el software que prefiera con el scanner.

www.kodak.com/go/docimaging

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 EE.UU.
A-61525_es Septiembre de 2004
©Eastman Kodak Company 2004
TM: Kodak Impreso en EE.UU.

