



# ***DFE-530TX***

# ***DFE-550TX***

## ***Adaptador Fast Ethernet 10/100***

## ***Guía de instalación***

---

Rev. 01 (Marzo 2000)

6FE550TXML01

Impreso en Taiwan



RECICLABLE



## Introducción

Esta guía de instalación rápida ofrece instrucciones paso a paso para la instalación de los productos de D-Link DFE-530TX (adaptador PCI Ethernet 10/100Mbps de doble velocidad) y DFE-550TX (adaptador PCI Ethernet 10/100Mbps de doble velocidad). Si desea obtener información más detallada sobre el adaptador, realización de conexiones de red y especificaciones técnicas, diríjase a la Guía del usuario, en versión impresa o en archivo, que se incluye con su adaptador.

### Paso 1 – Desembalaje

Asegúrese de que los siguientes elementos están presentes e intactos.

1. Network Interface Card (NIC)

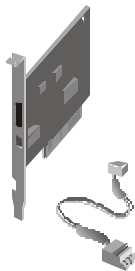

2. Driver Diskette or CD-ROM



### Paso 2 – Instalación del hardware

2-1 Apague el ordenador y desenchufe el cable eléctrico.

2-2 Extraiga la cubierta del chasis.

2-3 Conecte la ROM de inicio en el enchufe correspondiente si su pedido incluye ROM de inicio, si no, continúe por el 2-4.

2-4 Inserte la tarjeta en una ranura PCI vacía.

2-5 Instale el tornillo de soporte para asegurar la tarjeta en el chasis del ordenador.

2-6 Conecte el cable WOL si su sistema soporta WOL. (Véanse más detalles en el Paso 3)

2-7 Vuelva a colocar la cubierta del chasis del ordenador.

2-8 Vuelva a conectar el cable eléctrico y ponga en marcha el ordenador.

### Paso 3 – Conexión del cable WOL

3.1 Conecte el extremo del conector del cable WOL al conector WOL de la NIC.

3.2 Diríjase al manual de la placa madre para encontrar la ubicación del enchufe de WOL y conectar el cable.

3.3 Ponga en marcha el PC y pulse Suprimir o F1 Cuando le aparezca la configuración del CMOS. Active la función WOL.

### Paso 4 – Conexión del cable de red

4.1 Conexión para Ethernet a 10Mbps:

Todos los cables UTP de Cat. 3, Cat. 4, y Cat. 5 cables, así como el cable STP EIA/TIA-568 100 , cumplen con los requisitos de cableado de Ethernet.

4.2 Conexión para Fast Ethernet a 100Mbps:

Es necesario utilizar cable UTP de Cat. 5 para Fast Ethernet.

### Paso 5 – Instalación del software

Las instrucciones para la instalación del software se encuentran en un archivo README contenido en el disquete/CD-ROM que acompaña al adaptador. Lea el archivo README.TXT del disquete/CD-ROM para encontrar el programa adecuado a su sistema operativo.

### Información adicional

Si surgen problemas al instalar el adaptador, diríjase a la Guía del usuario suministrada con el adaptador. Contiene muchas más normas, cuadros, explicaciones y ejemplos para ayudarle a instalar su adaptador.

Se encuentra disponible ayuda adicional en línea en <http://www.dlink.es> Las URLs de las páginas Web de D-Link en otros países se encuentran en la lista de oficinas de D-Link de la cubierta posterior de la Guía del Usuario.