



Trainer
MT58

PROFESSIONAL STOPWATCH

MOTUS

INDICE

INTRODUZIONE	3
FUNZIONI	4
TASTI	5
OROLOGIO	6
CRONOMETRO	7
DATI CRONOMETRICI	9
CONTO ALLA ROVESCIA	11
CADENZIOMETRO	13
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA	14
CURA E MANUTENZIONE	15
GARANZIA	16

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo cronometro professionale Motus con 200 memorie e funzione di misurazione dei tempi frazionari (LAP) e parziali (SPLIT).

Per ottenere il massimo dal vostro strumento leggete attentamente questo manuale e tenetelo a portata di mano per eventuali consultazioni.

FUNZIONI

Orologio

Indicazione di ore, minuti, secondi, data, giorno della settimana, mese, anno. Formato 12 o 24 ore.

Cronometro

Misurazione e visualizzazione di 200 tempi progressivi, di frazione e parziali. Funzione pausa. Definizione a 1/100 di secondo. Tempo totale massimo: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 decimi.

Dati Cronometrici

Memorizzazione e richiamo dei tempi di frazione e parziali dell'ultima sessione. Indicazione della frazione più veloce, più lenta e del tempo medio.

Conto alla rovescia

Con definizione a 1/100 di secondo. Programmabile da 1 secondo a 10 ore. Conteggio delle ripetizioni e segnale acustico.

Cadenziometro

Impostabile da 10 a 320 segnali acustici al minuto. Conteggio dei segnali emessi.

Premere il tasto **MODE** per scorrere le funzioni in sequenza:

Orologio > Cronometro > Conto alla rovescia (TR) > Cadenziometro (Pace)




Funzione Orologio



Funzione Cronometro



Funzione Conto
alla rovescia

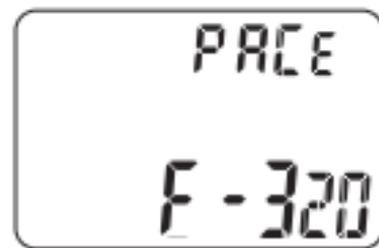

Funzione Cadenziometro

Premere il tasto **LIGHT** per attivare il display retroilluminato.

Premere il tasto **RECALL** dalla modalità Cronometro per richiamare i tempi memorizzati dell'ultima sessione.

OROLOGIO

Premere **MODE** ed entrare nella funzione Orologio.

Impostazione

- Premere **SPLIT/RESET** per due secondi. La cifra dell'anno lampeggia.
Premere **START/STOP** per aumentare il valore.
- Premere **SPLIT/RESET** per confermare e passare all'impostazione del mese.
Premere **START/STOP** per aumentare il valore.
- Premere **SPLIT/RESET** per confermare.
Seguire la procedura descritta per impostare data, formato 12/24 ore, ore, minuti e secondi.
- Premere **MODE** per confermare e uscire dalla modalità impostazione.

CRONOMETRO

Premere MODE ed entrare nella funzione Cronometro.

Avvio e rilevazione tempi

- Premere START/STOP per avviare il cronometro.
- Premere SPLIT/RESET per rilevare un tempo. La linea inferiore mostra il tempo progressivo. La linea intermedia l'ultimo tempo di frazione rilevato (LAP) e la linea superiore l'ultimo tempo parziale rilevato (SPLIT). Il riquadro in alto a sinistra indica il totale dei tempi rilevati.
- Premere START/STOP per mettere in pausa il cronometro e per riavviarlo.
- Premere START/STOP per interrompere il cronometraggio e SPLIT/RESET per resettare il cronometro.



CRONOMETRO

Messaggio “FULL”

Al raggiungimento di 200 tempi rilevati, il display visualizza la scritta “FULL” per indicare che la memoria è completa.

Premere START/STOP per interrompere il cronometraggio e SPLIT/RESET per resettare il cronometro. Dopo questa procedura lo strumento sarà pronto per un nuovo cronometraggio.

In caso di messaggio “FULL” i dati cronometrici dell’ultima sessione vengono comunque memorizzati e sono richiamabili con la procedura descritta a pagina 9.

DATI CRONOMETRICI

I dati cronometrici sono richiamabili dalla funzione Cronometro.




- Premere il tasto RECALL per scorrere l'elenco dei tempi memorizzati.

Il numero in alto a sinistra indica il numero progressivo dei tempi. La riga superiore indica il tempo parziale (SPLIT). La riga intermedia indica il tempo di frazione (LAP).



- Premere il tasto START/STOP per visualizzare il tempo medio (AVERAGE).
- Premere il tasto SPLIT/RESET per visualizzare il tempo più veloce (FAST) e il tempo più lento (SLOW).
- Premere il tasto RECALL per tornare all'elenco dei tempi memorizzati.
- Premere il tasto MODE per tornare alla funzione Cronometro.

DATI CRONOMETRICI

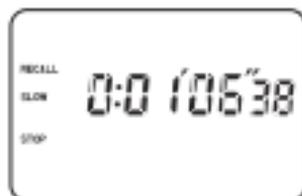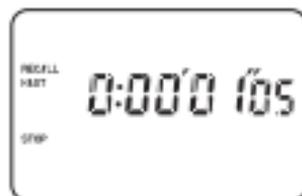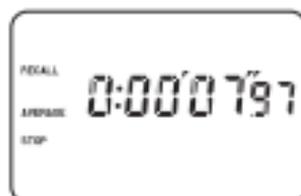

Tempo medio Tempo più veloce Tempo più lento

Per visualizzare i tempi **durante il cronometraggio**, premere il tasto **RECALL** e seguire la procedura descritta a pagina 9. Al termine dell'elenco dei tempi memorizzati verrà visualizzato il cronometraggio in corso.


I dati cronometrici in memoria vengono automaticamente cancellati e sovrascritti all'avvio di ogni nuovo cronometraggio.

CONTO ALLA ROVESCIA

Premere **MODE** ed entrare nella funzione conto alla rovescia (TR).

Impostazione

- Premere **SPLIT/RESET** per 2 secondi per entrare in modalità impostazione.
La cifra delle ore lampeggia. Premere **START/STOP** per impostare la cifra delle ore.
- Premere **SPLIT/RESET** per confermare e passare ai minuti.
- Seguire la procedura sopra descritta per impostare minuti e secondi (decine/unità).
- Premere **MODE** per confermare e uscire dalla modalità impostazione.

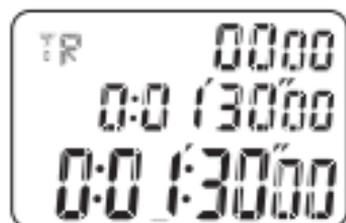

CONTO ALLA ROVESCIA

Avvio

- Premere START/STOP per avviare il conto alla rovescia
- La linea inferiore mostra il conteggio a scalare, la linea intermedia il tempo impostato e la linea superiore il conteggio delle ripetizioni.




- Premere START/STOP per mettere in pausa/riprendere il conteggio.
- Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero viene emesso un segnale acustico.

Nota: per tempi superiori a 30 secondi viene emesso un segnale acustico prolungato.

- Per interrompere il segnale acustico premere START/STOP, RECALL o SPLIT/RESET.
- Premere START/STOP e SPLIT/RESET per resettare il conto alla rovescia.

CADENZIOMETRO

Premere MODE ed entrare nella funzione Cadenziometro (PACE).

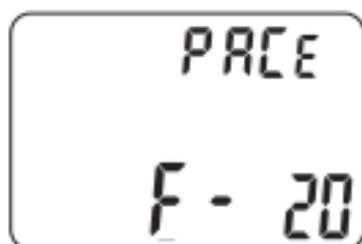

- La cifra della cadenza lampeggia (es. F-10).
- Premere SPLIT/RESET per modificare la cifra.
- Premere START/STOP per confermare e avviare il cadenziometro.
- La riga superiore indica la scritta "PACE" lampeggiante. La riga intermedia indica il conteggio dei segnali emessi (C-) e la riga inferiore indica la cadenza impostata (F-).
- Premere START/STOP per mettere in pausa e riavviare il cadenziometro.
- Premere START/STOP e SPLIT/RESET per interrompere e resettare il conteggio.

Nota: la cadenza viene sempre riportata a "10" quando si esce dalla funzione Cadenziometro.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- Se la clip di fissaggio è applicata, rimuoverla con un cacciavite.
- Rimuovere il tappo a vite con una moneta ruotando in senso antiorario.
- Estrarre la batteria scarica ed inserire una nuova batteria.
- Assicurarsi che la guarnizione circolare in gomma sia posizionata correttamente.
- Riposizionare il tappo a vite e chiuderlo ruotando in senso orario.

Tipo di batteria: CR2032 (3V).

IMPORTANTE: le batterie esauste vanno smaltite in conformità con la normativa vigente.

CURA E MANUTENZIONE

- Non tentare di smontare o riparare lo strumento.
- Proteggerlo da caldo eccessivo, urti o lunghe esposizioni alla luce diretta del sole.
- Pulire con un panno leggermente umido.
- Usare sapone delicato nelle eventuali aree più sporche.
- Non esporre lo strumento a sostanze chimiche quali benzina, solventi, acetone, alcol, repellenti per insetti, che possono danneggiare l'impermeabilità, la cassa e le finiture dello stesso.
- Riporre in luogo asciutto quando non in uso.
- Evitare di far entrare in contatto con prodotti come gel e lacche per capelli, colonie, creme solari ed altri prodotti che possono deteriorare le parti di plastica. In caso di contatto con queste o altre sostanze, pulire immediatamente con un panno morbido e asciutto.
- Non azionare i tasti in caso di contatto con l'acqua.

GARANZIA

- La garanzia si applica per 24 mesi dalla data di acquisto ed è valida solo per i difetti dei materiali e di costruzione.
 - La garanzia è valida solo se il prodotto e gli accessori sono stati utilizzati con attenzione e seguendo le istruzioni.
 - Le batterie sono escluse dalla garanzia.
- Per un difetto coperto da garanzia rivolgersi al proprio rivenditore o inviare lo strumento, gli accessori, la ricevuta d'acquisto completa di data debitamente affrancati a DIGI Instruments srl.

Prima di inviare lo strumento leggere attentamente le istruzioni per l'uso e verificare lo stato delle batterie.

Se il difetto è coperto da garanzia, lo strumento riparato o sostituito verrà rispedito gratuitamente. Per assistenza post garanzia rivolgersi al proprio rivenditore oppure inviare lo strumento e gli accessori debitamente affrancati a DIGI Instruments srl.

MOTUS è un marchio DIGI Instruments srl,
via Cartiera 90/i 40037 Sasso Marconi (Bo)

www.motusport.com
info@dig-instruments.it

