

Instrucciones de instalación
Lavadoras alto centrifugado
W4400H, W4600H, W4850H, W41100H

Tipo W4.H.

Clarus Control



Instrucciones originales



Thinking of you
Electrolux

438 9211-84/ES
2014.11.10

Indice

Indice

Normas de seguridad	5
Características técnicas.....	7
Instalación	11
Emplazamiento y colocación.....	11
Instalación mecánica.....	11
Máquina equipada con sistema de cálculo del peso	11
Conexión del suministro de agua.....	16
Conexión a la toma de vapor	17
Conexión de aire comprimido	18
Desagüe	20
Ventilación	20
Cubeta para el detergente, detergentes no líquidos.....	21
Instalación del equipo para el suministro exterior de líquido	21
Instalación eléctrica.....	22
Función de inclinación (equipo opcional)	26

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.

Normas de seguridad

Utilice solo detergente para el lavado de prendas con agua. No utilice nunca productos de limpieza en seco.

En ninguna circunstancia ha de anularse el cierre de la puerta de la máquina.

Si la máquina tiene alguna avería, deberá comunicarse lo antes posible a la persona responsable. Es muy importante para su propia seguridad y la de otras personas.

La máquina puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad y comprenden los riesgos asociados.

Los niños no deben jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento no los realizarán niños sin supervisión.

Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados salvo que exista una supervisión constante.

NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.

El mantenimiento solo deberá realizarlo personal autorizado.

Solamente deben utilizarse piezas de repuesto autorizadas.

Para reemplazar piezas o realizar tareas de mantenimiento, debe desconectarse la alimentación.

Según las normas de cableado: monte un interruptor multipolar antes de la máquina para facilitar la instalación y tareas de mantenimiento.

PRECAUCIÓN: Este aparato no deberá instalarse en lugares a los que se tenga acceso el público.



PRECAUCIÓN

La máquina ha sido diseñada únicamente para el lavado con agua.

No rocíe la máquina con agua.

Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.

Símbolos

	Precaución
	Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina

Características técnicas

		W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Cesto					
volumen	litros	400	600	850	1100
diámetro	mm	920	980	1220	1220
Velocidad del tambor					
lavado	rpm	37	36	42	42
centrifugado	max rpm	825	800	720	663
Calentamiento					
electricidad	kW	36	36 ó 54	–	–
vapor		x	x	x	x
agua caliente		x	x	x	x
Factor G		350	350	350	300
Peso neto	kg	1095-1450*	1380-1480	2200-2300*	2300-2400*
Nivel de presión acústica	dB (A)	75	76	73	73

* El peso exacto depende de los accesorios acoplados.

Conexiones

		W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Conexión de las válvulas de agua	DN BSP	25 1"	25 1"	32 1 1/4"	32 1 1/4"
Presión de entrada de agua	kPa	200-600	200-600	200-600	200-600
Límites de funcionamiento de la válvula de agua	kPa	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000
Caudal de entrada a 300 kPa	l/min	110	110	150	150
Válvula de vaciado	Ø exterior mm	110	110	110	110
Caudal de vaciado	l/min	400	400	400	400
Conexión de la válvula de vapor	DN BSP	20 3/4"	20 3/4"	32 1 1/4"	32 1 1/4"
Presión de vapor recomendada	kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Rango de funcionamiento (límites) de la válvula de vapor	kPa	50-800	50-800	50-800	50-800
Aire comprimido conexión	DN BSP	6 1/8"	6 1/8"	6 1/8"	6 1/8"
Presión de aire recomendada	kPa	500-700	500-700	500-700	500-700
Consumo	l/h	20	20	20	20

Dimensiones


W4400H

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V
1325	1450	1975	870	300	1825	270	660	525	425	895	1385	380	435	2205	1140	2235	950	345	370


W4600H

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V
1390	1585	1975	870	300	1825	270	660	525	425	960	1385	380	435	2200	1120	2225	935	300	325


- | | |
|--|---|
| 1 Panel de control | 7 Conexión de vapor |
| 2 Diámetro de la puerta \varnothing 535 | 8 Desagüe |
| 3 Cubeta de detergente polvo (opcional) | 9 Conexión eléctrica |
| 4 Toma de agua fría | 10 Aire comprimido |
| 5 Toma de agua caliente | 11 Tomas de detergente líquido externo, 6 pza. \varnothing 10, 1 pza. \varnothing 16 y 1 pza. \varnothing 20 |
| 6 Tercera toma de agua (opcional) | 12 Toma de agua, inyector de detergente (opcional) |

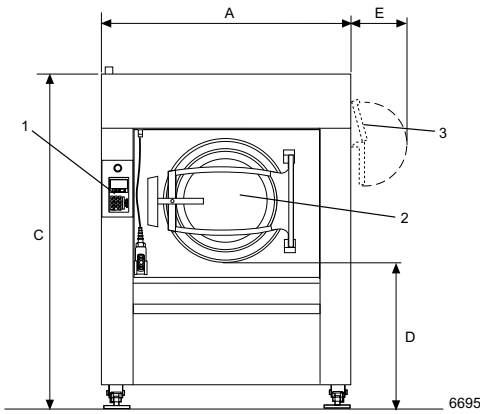


Frontal

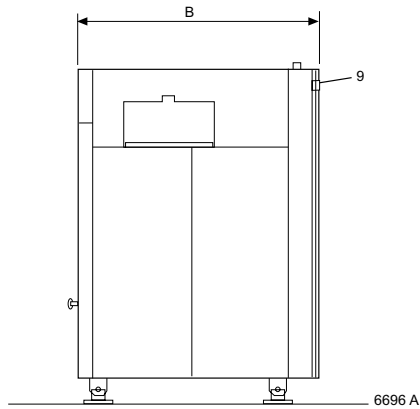

Lateral derecho

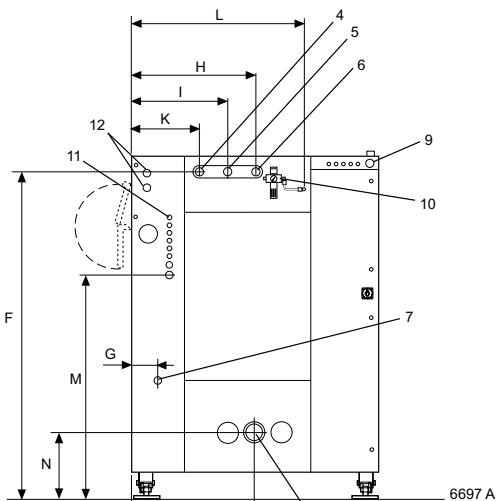

Parte posterior

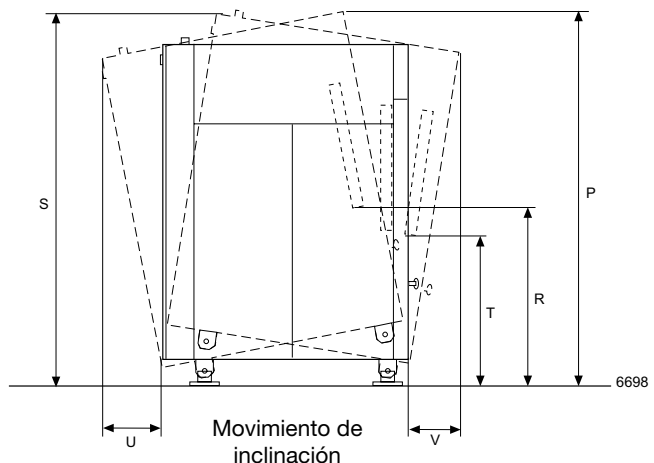

Movimiento de inclinación

Dimensiones


W4850H

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V
1640	1635	2230	995	380	2135	1070	830	635	445	1140	1660	435	820	2410	1175	2480	960	285	400


W41100H

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V
1640	1850	2230	995	380	2135	1070	830	635	445	1140	1660	435	820	2400	1160	2480	955	240	335


- | | |
|--|---|
| 1 Panel de control | 7 Conexion de vapor |
| 2 Diámetro de la puerta \varnothing 700 | 8 Desagüe |
| 3 Cubeta de detergente polvo (opcional) | 9 Conexion eléctrica |
| 4 Toma de agua fría | 10 Aire comprimido |
| 5 Toma de agua caliente | 11 Tomas de detergente líquido externo, 6 pza. \varnothing 10, 1 pza. \varnothing 16 y 1 pza. \varnothing 20 |
| 6 Tercera toma de agua (opcional) | 12 Toma de agua, inyector de detergente (opcional) |

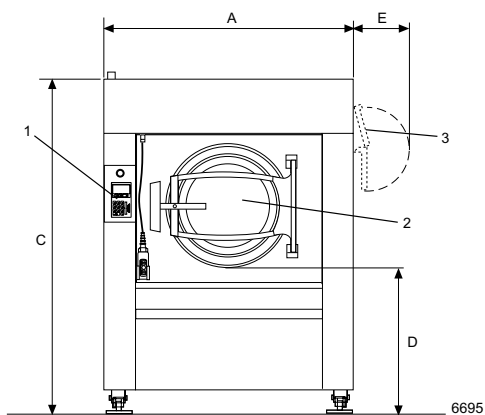

Frontal

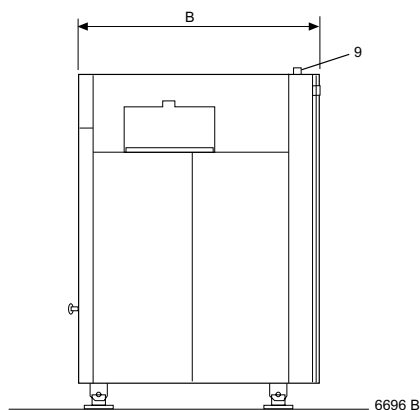

Lateral derecho

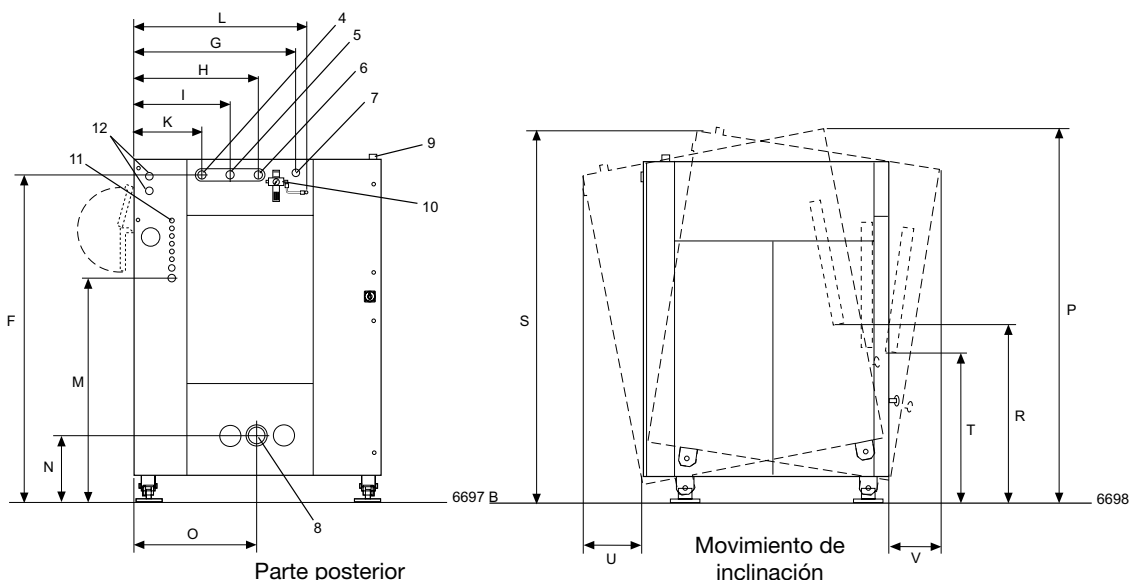

Parte posterior

Movimiento de inclinación

Características técnicas

	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Frecuencia de la fuerza dinámica Hz	13.8	13.3	12.0	11.1
Carga sobre el suelo en extracción máxima kN	15.8 ± 1.2	16.9 ± 1.4	25.9 ± 1.5	27.9 ± 2.0

Motor

Consumo eléctrico kW	5.5	6	6.7	6.8
----------------------	-----	---	-----	-----

Niveles sonoros

Nivel de sonido aéreo dB (A) re 2x10 ⁻⁵ Pa	75	76	73	73
Con aislamiento	< 70	< 70	< 70	< 70

Instalación



Para la instalación de máquinas con equipo opcional (como, por ejemplo, la función de inclinación), consulte también la sección "Equipo opcional" al final de este manual.

La lavadora centrifugadora se entrega enclavada en un pallet y está embalada en una jaula de embalaje. En algunos casos, la máquina puede entregarse en embalaje a prueba de agua y de polvo. En el embalaje se indica la dirección en que debe levantarse la máquina y el lugar donde se encuentra su centro de gravedad.

Emplazamiento y colocación

La máquina no debe colocarse sobre un desagüe abierto en el suelo. Compruebe que el suelo es uniforme y está nivelado. El suelo debe tener capacidad para soportar lo siguiente: Ver "Características técnicas"

Se recomiendan las siguientes distancias:


- 1 • al menos 1000 mm entre la máquina y la pared detrás de ella.
- al menos 500 mm a cada lado, entre el lateral de la máquina y la pared, o entre las máquinas cuando estén una junto a otra.

Instalación mecánica


- 2 • Retire el material de embalaje. Retire la cubierta trasera de la máquina, los paneles laterales y el panel frontal inferior.
- 3 • Desenrosque los ocho tornillos de montaje que fijan el bastidor interior y el exterior de la máquina al palet.

Máquina equipada con sistema de cálculo del peso


Las células de carga, que están instaladas a la altura de las patas de la máquina, son sensibles a los golpes.

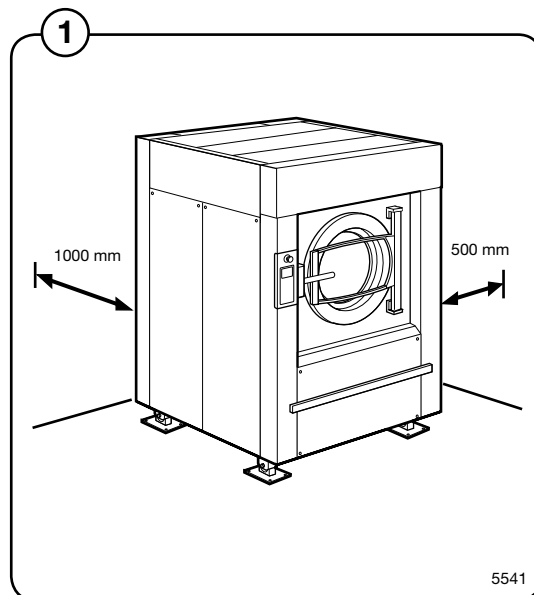

5541


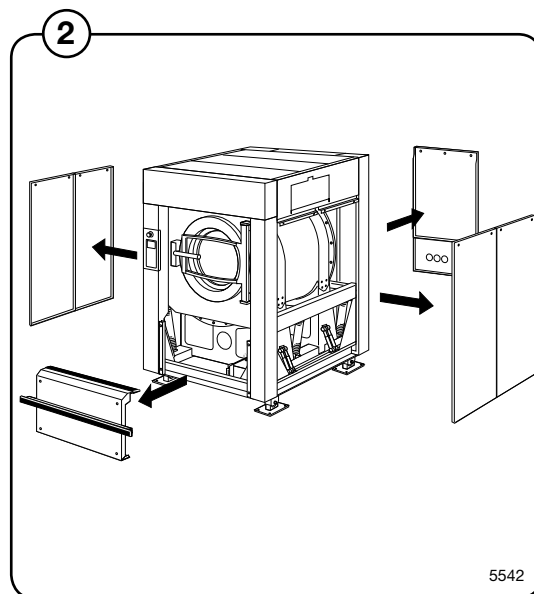


5542



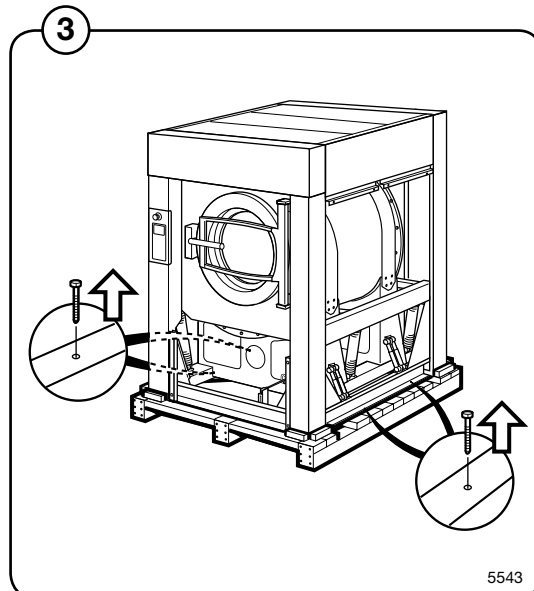


5543


- ④ • Utilice una carretilla elevadora para levantar la máquina.
- ⑤ • Coloque los cuatro bloques de madera suministrados, uno debajo de cada pata de la máquina (en el bastidor exterior), dentro de los huecos del pallet.

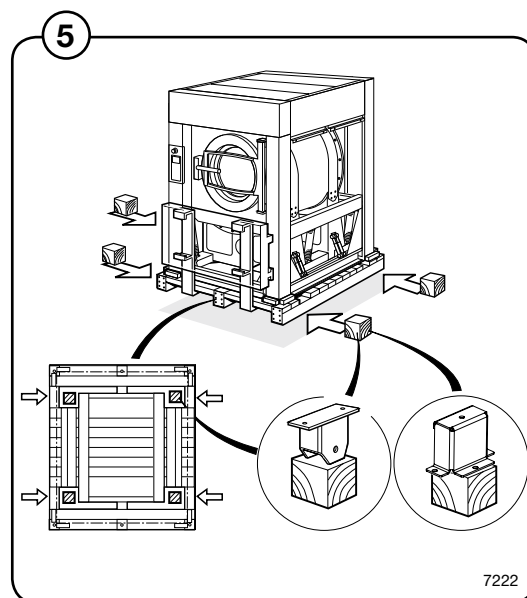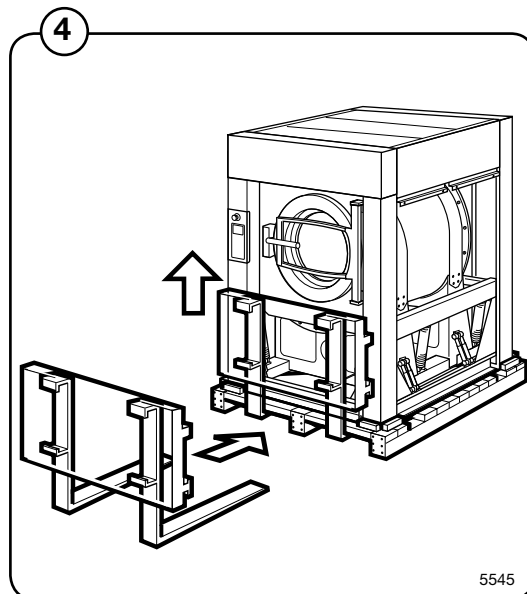

- ⑥ • Baje la máquina (A) y retire las horquillas de la carretilla (B). La máquina debe quedar apoyada sobre los cuatro bloques y el pallet estará en el suelo, separado de la máquina. El siguiente paso es insertar las horquillas de la carretilla con mucha precaución entre la máquina y el pallet (C).
- ⑦ • Levante la máquina y retire el pallet y los bloques.
- ⑧ • Existen dos tipos de patas: las fijas y las rotatorias si la máquina incorpora la función de inclinación o de cálculo de peso. Para máquinas con función de inclinación o de cálculo de peso: Atornille las patas de la máquina.
 - Si la máquina va a tener función de inclinación, es el momento de instalar los postes para las esquinas que sujetan las placas de protección y también, en su caso, los sensores de posición (consulte la sección “Función de inclinación” (equipo opcional)).
 - Es importante que las ruedas se monten de forma que la parte más ancha quede en el interior de la máquina para poder incorporar la protección inclinada.

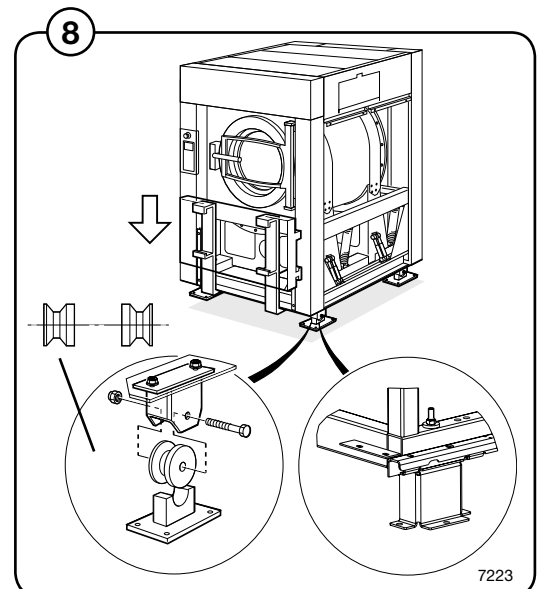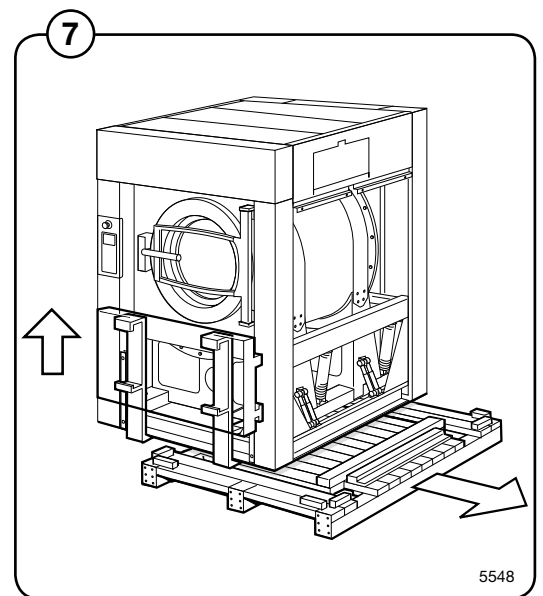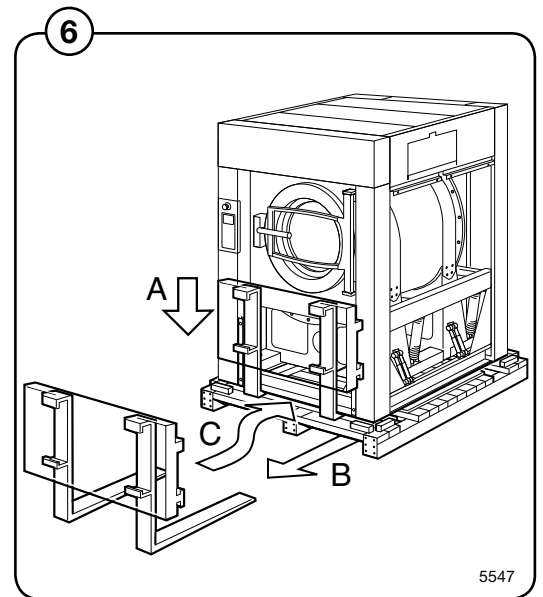


- 9 • Coloque la máquina en su posición correcta. Marque y taladre los orificios para fijar las patas. Diámetro del orificio: 15 mm.

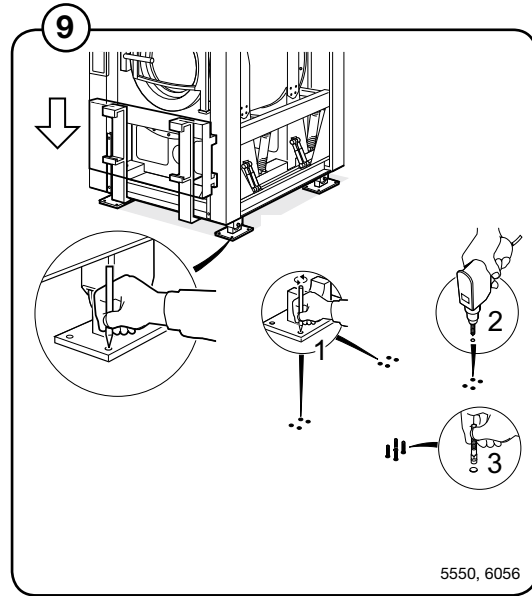

10

Para máquinas estándar


	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
A	1325	1390	1640	1640
B	1445	1605	1635	1850
C	1160	1315	1370	1585
D	190	190	190	190
E	50	50	50	50
F	1310	1370	1610	1610
G	90	90	90	90
H	10	10	15	15

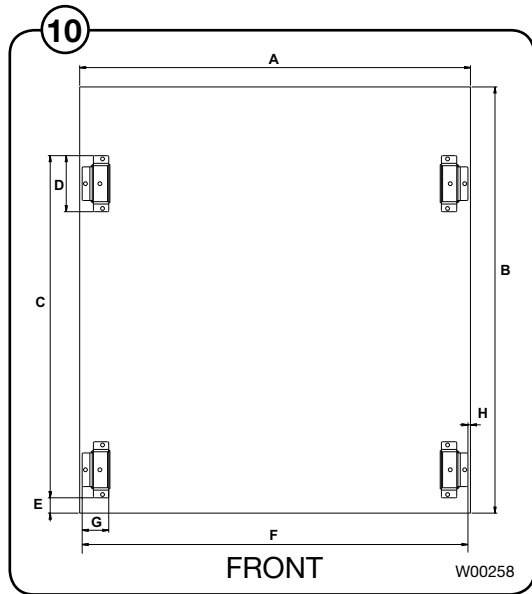

11

Para máquinas con función de inclinación o de cálculo de peso

	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
A	1325	1390	1640	1640
B	1445	1605	1635	1850
C	1170	1325	1380	1600
D	200	200	200	200
E	50	45	45	45
F	1340	1400	1640	1640
G	140	140	140	140
H	-10	-10	0	0
K	275	275	270	270
L	715	870	925	1140
M	665	695	820	820
N	335	335	335	335
O	335	335	335	335
P	Dispositivos de inclinación			

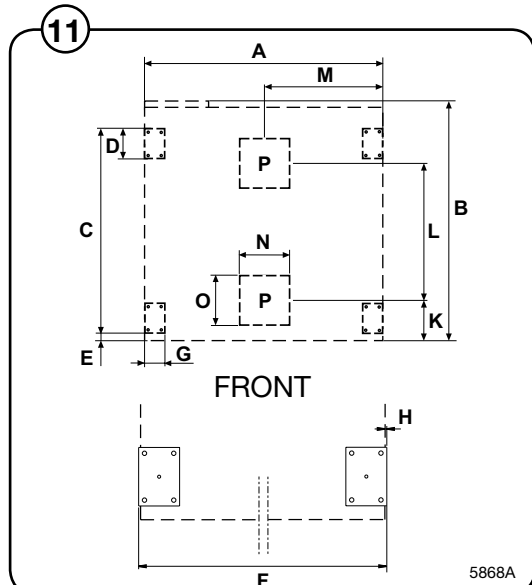

12



Utilice un nivel de burbuja de aire y, si es necesario, las "arandelas" (o placas metálicas rectangulares) incluidas, para asegurarse de que la zona de montaje del suelo está nivelada.


13

- Coloque la máquina en su posición correcta. Utilice un nivel de burbuja de aire en las superficies correspondientes del marco externo para comprobar que la máquina está nivelada. Compruebe también que la máquina queda firmemente apoyada sobre las cuatro patas.

14


- Atornille las patas de la máquina al suelo. Compruebe que la máquina está bien sujeta (sin ningún movimiento) y nivelada.

12

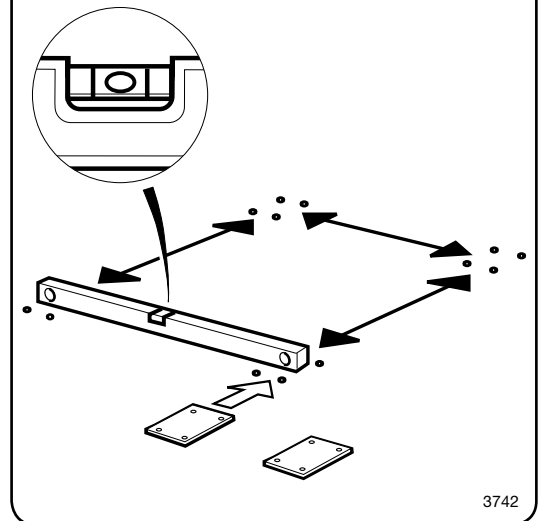


3742

13

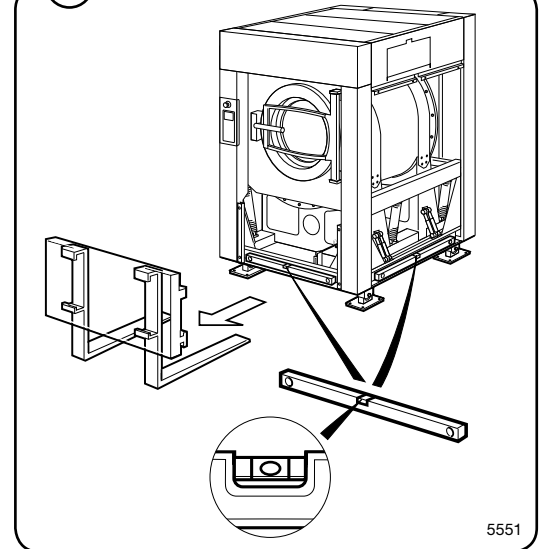

5551

14

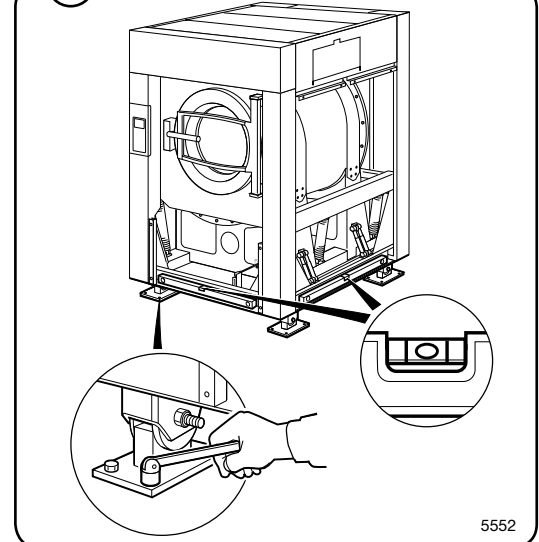

5552

Conexión del suministro de agua

- 15 Los tubos de suministro a la máquina deben estar equipados con válvulas de cierre manual para facilitar la instalación y el mantenimiento. Acople los filtros a las llaves de paso. Consulte los reglamentos locales sobre servicios públicos para instalar válvulas de retención.

Los tubos deben ser aptos para presión alta y para 2,5 MPa.

Las mangueras han de ser del tipo y grado aprobados y cumplir con IEC 61770.

Las máquinas han de conectarse con mangueras de agua nuevas. No hay que usar mangueras de agua usadas.

Valores para la presión de agua:

- recomendada: 300-600 kPa
- límites de funcionamiento, mín: 50 kPa
máx: 1 MPa

Las mangueras deben lavarse completamente antes de conectarlas a la máquina.

Los tubos deben formar ángulos suaves. Esto es especialmente importante si la máquina tiene sistema basculante. Está prohibido conectar tubos rígidos a la máquina.

Conecte los tubos de la forma siguiente:


- agua fría a (A)
- agua caliente a (B)
- si utiliza un tercer suministro de agua: el tercer tubo de agua a (C)

W4400H, W4600H

Tamaños de A, B y C: DN 25 (1" BSP).

W4850H, W41100H

Tamaños de A, B y C: DN 32 (1 1/4" BSP).

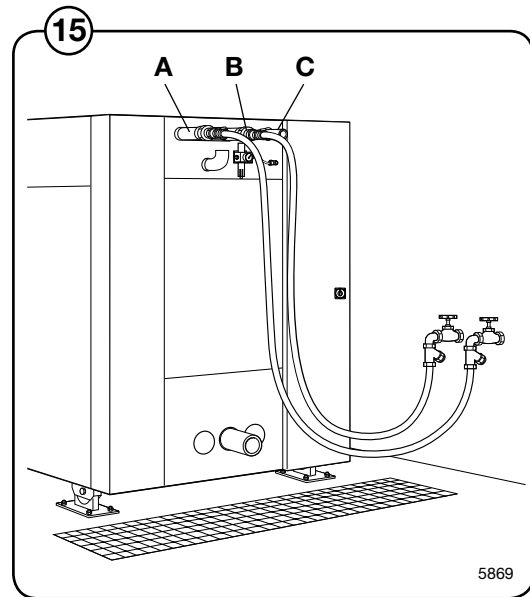

Conexión a la toma de vapor

- ① El tubo de suministro (A) debe tener una válvula manual de cierre para facilitar la instalación y las tareas de mantenimiento. Está prohibido conectar tubos directamente a la máquina.

Acople una manguera homologada entre el filtro y la máquina. Para la presión de vapor se aplican los siguientes valores:

- Recomendado: 300-600 kPa
- Valores límite: min: 50 kPa
máx: 800 kPa


Las mangueras han de colgar formando arcos suaves. Esto tiene una importancia especial si la máquina dispone de la función de descarga automática.

W4400H, W4600H

Tamaño de la conexión: DN 20 (3/4" BSP).




W4850H, W41100H

Tamaño de la conexión: DN 32 (1 1/4" BSP).

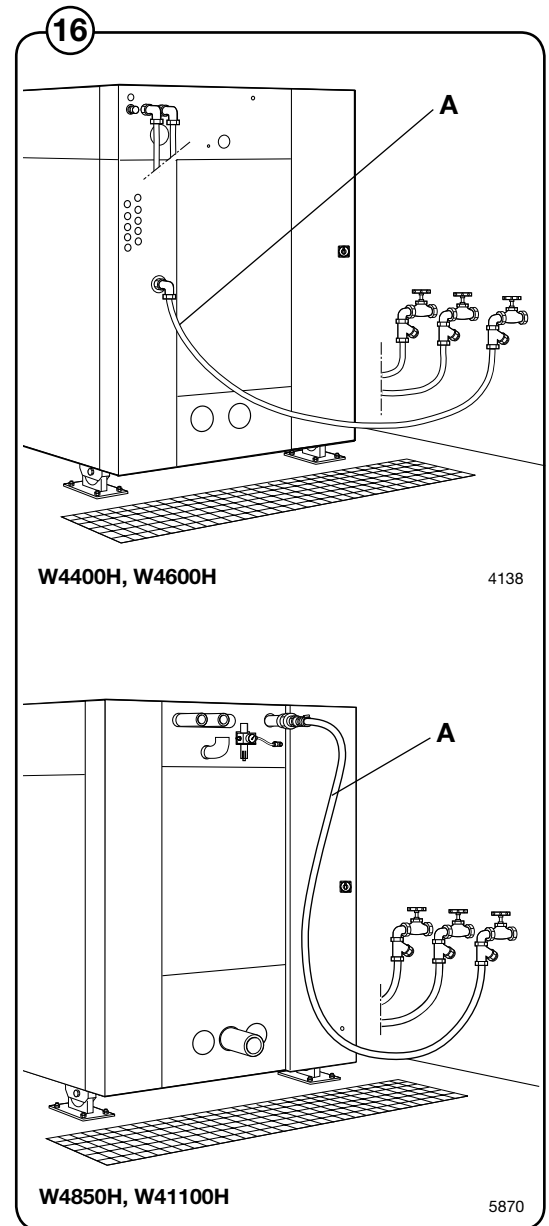

Conexión de aire comprimido

- 17 En la máquina se debe instalar un regulador de presión con separador de agua. La conexión en ángulo (1), la manguera (2) y el soporte (3) del regulador de presión ya vienen montados en la máquina al momento de la entrega.
- 18 Instale el conector rápido de la tubería y un buje (para la tubería desde el suministro de aire comprimido) en el regulador de presión.
- 19 Instale el regulador en el soporte con dos tornillos. Conecte la tubería de aire comprimido utilizando el conector rápido. Atornille el manómetro (1).

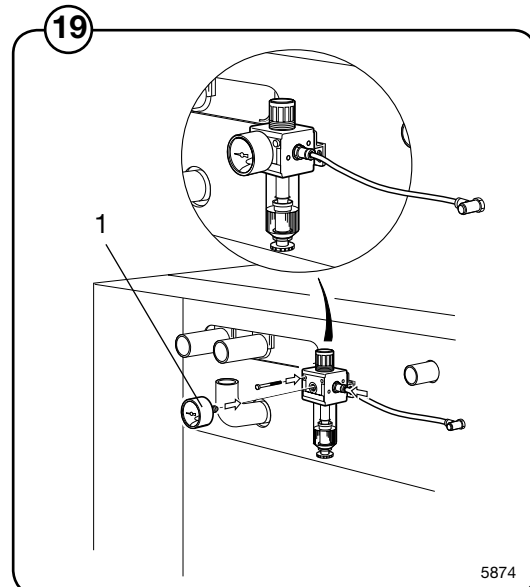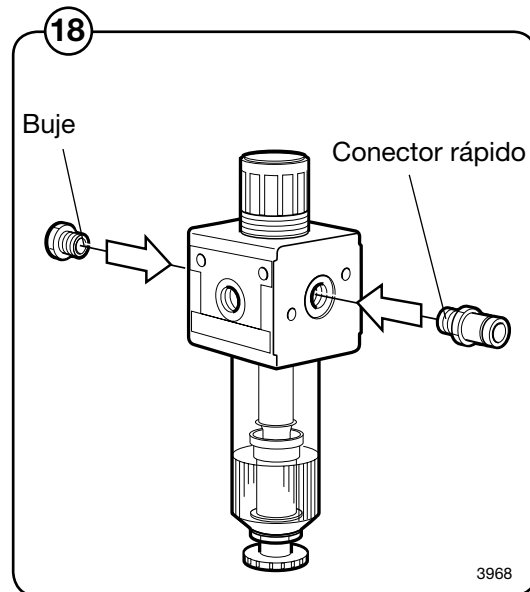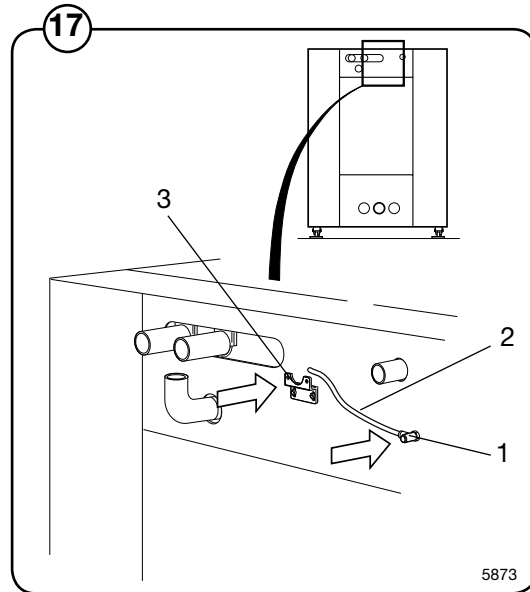


- 20 Conecte el tubo del suministro de aire comprimido al manguito del regulador de presión. Conecte el tubo de forma que cuelgue formando un ángulo suave. Esto es especialmente importante si la máquina tiene función de inclinación.

El tubo de conexión debe ser apto para una presión de al menos 1 MPa.

Los siguientes son los valores para el suministro de aire comprimido:

- Presión recomendada: 500-700 kPa.

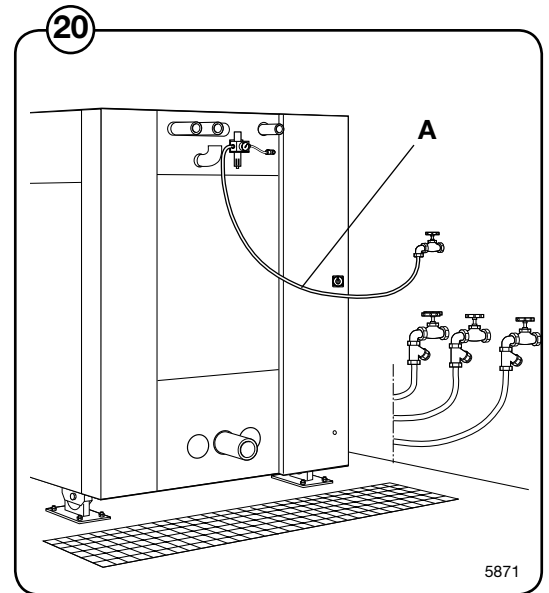


5871

Desagüe

- 21 El conector de descarga de la máquina (A) tiene un diámetro exterior de 110 mm. La distancia entre la máquina y el sumidero del suelo o el canal de desagüe debe ser al menos de 250 mm.


Conecte un tubo o una conducción a la conexión de desagüe. Evite los ángulos cerrados y los dobleces que podrían impedir el flujo. El tubo o la conducción debe dar a un sumidero, un canal de desagüe o alguna salida de desechos similar. Asegúrese de que el funcionamiento del tubo no se ve afectado por la función de inclinación de la máquina.

Si la máquina tiene una segunda salida B, C, también debe estar conectada al desagüe del suelo.

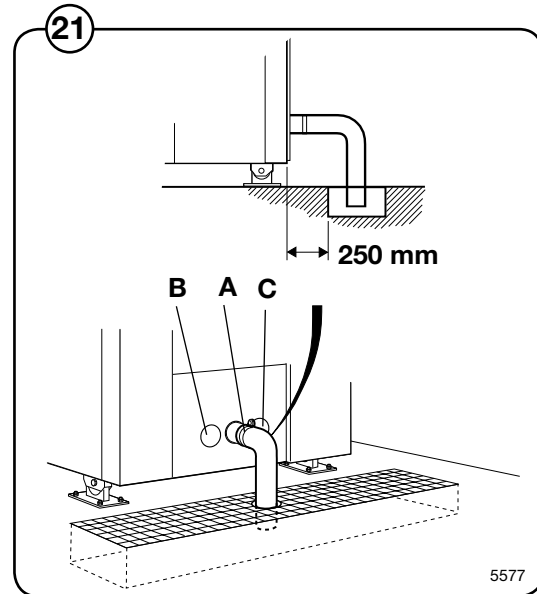

Ventilación

- 22 La ventilación (A) del tambor está en la parte trasera de la máquina. Si se utilizan lejía u otros aditivos, el tubo debe ampliarse y conectarse a un sistema de ventilación.

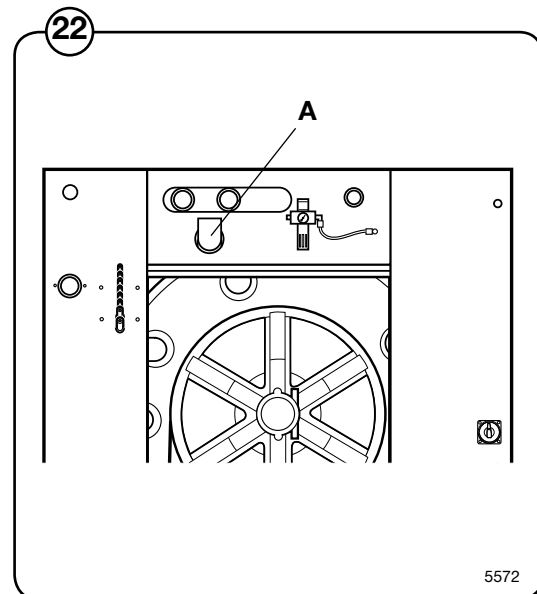

Cubeta para el detergente, detergentes no líquidos

Si en la cubeta sólo se van a utilizar detergentes no líquidos, se recomienda realizar la siguiente adaptación:

- 23 Haga dos agujeros de 5 mm en la parte inferior de cada cajetín para eliminar el agua residual.

Instalación del equipo para el suministro exterior de líquido

La instalación eléctrica únicamente debe ser realizada por personal autorizado y competente.

Todos los equipos exteriores conectados a la máquina deben estar homologados por la CE/EMC.

- 24 La máquina está preparada para la conexión de sistemas de dosificación externos o sistemas de reutilización de agua, etc.
Las conexiones están cerradas en el momento de la entrega. Abra las conexiones que vaya a utilizar realizando un orificio en el lugar en que se conectarán las mangueras.

Nota

Asegúrese de que no quedan rebabas tras la perforación. Al retirar las rebabas, asegúrese de que no caen en el tubo anulador del sifón.

A = \varnothing 10 mm, orificio = \varnothing 5 mm (se utiliza para sistemas de dosificación externos).

Utilice la plantilla que se adjunta colocándola sobre la conexión y perfore el orificio.

B = \varnothing 16 mm, orificio = \varnothing 11 mm (se utiliza para sistemas de dosificación externos).




C = \varnothing 20 mm, orificio = \varnothing 15 mm (se utiliza para sistemas de dosificación externos).

- 25 El equipo de suministro exterior se conecta a X146 en el bloque superior de la unidad de control automático. Hay un total de 8 salidas para la dosificación del detergente.

La numeración de los terminales corresponde a la numeración utilizada con detergente líquido al ajustar el programa de lavado.

El neutro común para todas las salidas está en el bloque X146 "Neutral". 230 V máx. 0,5 A sólo se usa para la tensión de control.

Si la máquina no tiene la cubeta de detergente pueden obtenerse más señales desde X140.

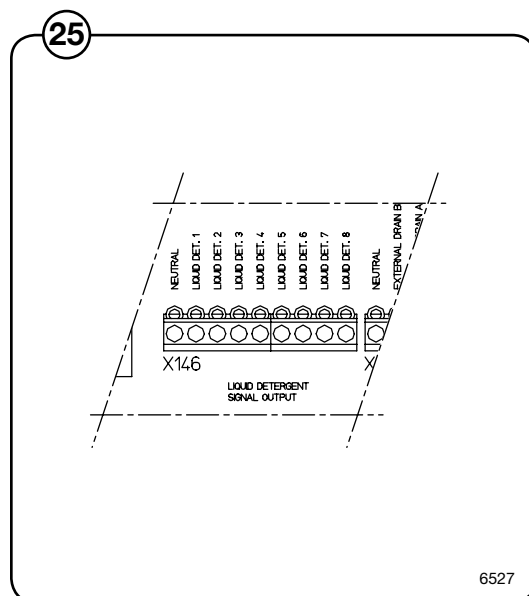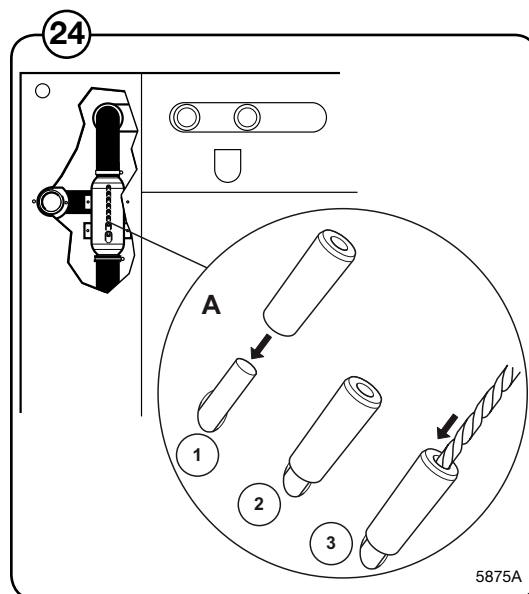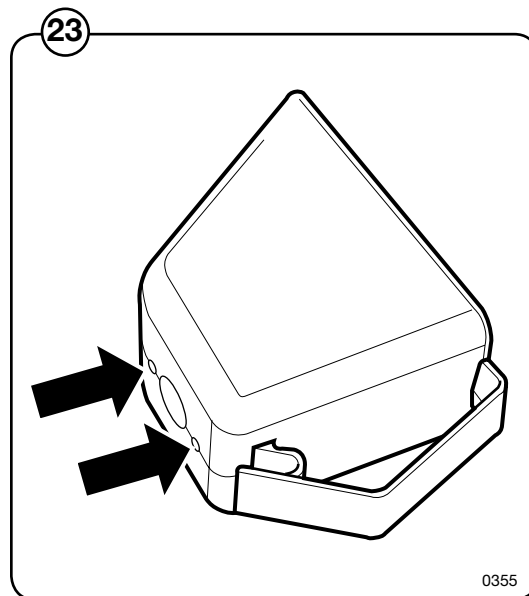

Instalación eléctrica



La instalación eléctrica únicamente debe ser realizada por personal autorizado y competente. Compruebe que el conductor de tierra esté bien conectado.

El cable eléctrico para la alimentación de la máquina debe colgar formando un ángulo suave. Esto es especialmente importante si la máquina tiene función de inclinación o equipo de pesada.


26

Conecte la máquina a una red independiente con disyuntores propios. En la tabla se muestran la capacidad nominal que deben tener los disyuntores.

Conecte el cable al interruptor principal que hay dentro del compartimento de la parte posterior de la máquina. Consulte la ilustración.

El cable eléctrico empleado debe ser del tamaño y la capacidad adecuados. Para determinar el tamaño y la capacidad correctos para este cable, consulte los reglamentos locales o nacionales correspondientes.

Si se utiliza un disyuntor de derivación a tierra (o un dispositivo de corriente remanente), debe instalarse para que proteja sólo la lavadora centrifugadora.

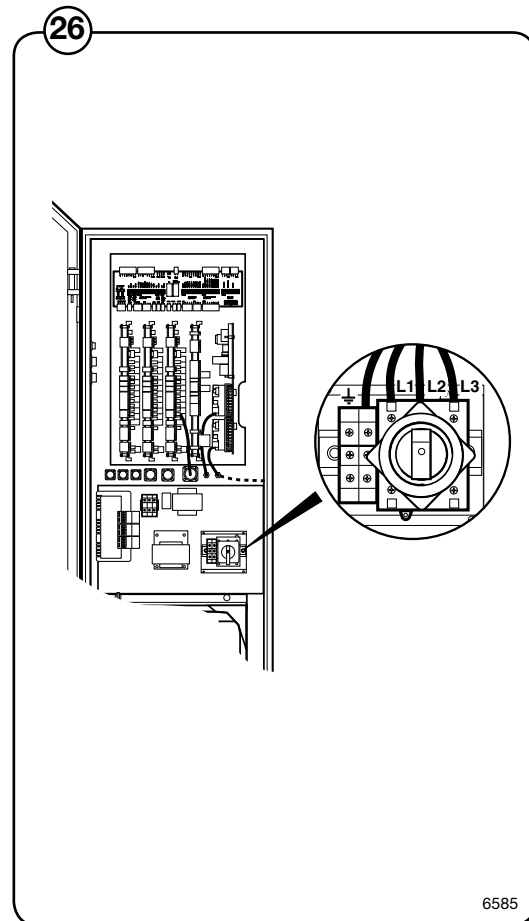

6585

W4400H

Calentamiento tipo	Voltaje tipo	Potencia total kW	Fusible A
Sin calentamiento a vapor	200 V 3 AC	5,5	25
	208-240 V 3 AC	5,5	25
	230/400 V 3 AC	5,5	25/16
	240 V 3 AC	5,5	25
	346 V 3 AC	5,5	16
	380 V 3 AC	5,5	16
	400 V 3 AC	5,5	16
	415 V 3 AC	5,5	16
	440 V 3 AC	5,5	16
	480 V 3 AC	5,5	16
Calentamiento a el.	230/400 V 3 AC	38	100/63
	240 V 3 AC	38	100
	346 V 3 AC	38	80
	380 V 3 AC	38	63
	400 V 3 AC	38	63
	415 V 3 AC	38	63
	440 V 3 AC	38	63
	480 V 3 AC	38	50

W4600H

Calentamiento tipo	Voltaje tipo	Potencia total kW	Fusible A
Sin calentamiento a vapor	200 V 3 AC	4,0	20
	230 V 3 AC	4,0	16
	230 V 3 AC	4,0	16
	240 V 3 AC	4,0	16
	240 V 3 AC	4,0	16
	380 V 3 AC	4,0	16
	400 V 3 AC	4,0	16
	415 V 3 AC	4,0	16
	440 V 3 AC	4,0	16
	480 V 3 AC	4,0	16
Calentamiento a el.	230 V 3 AC	38	100
	230 V 3 AC	56	160
	240 V 3 AC	38	100
	240 V 3 AC	56	160
	380 V 3 AC	38	63
	380 V 3 AC	56	100
	400 V 3 AC	38	63
	400 V 3 AC	56	100
	415 V 3 AC	38	63
	415 V 3 AC	56	100
	440 V 3 AC	38	63
	440 V 3 AC	56	80
	480 V 3 AC	56	80

W4850H

Calentamiento tipo	Voltaje tipo	Potencia total kW	Fusible A
Sin calentamiento a vapor	200 V 3 AC	6,7	35
	230 V 3 AC	6,7	25
	240 V 3 AC	6,7	20
	380 V 3 AC	6,7	16
	400 V 3 AC	6,7	16
	415 V 3 AC	6,7	16
	440 V 3 AC	6,7	16
	480 V 3 AC	6,7	16


W41100H

Calentamiento tipo	Voltaje tipo	Potencia total kW	Fusible A
Sin calentamiento a vapor	200 V 3 AC	5,3	35
	230 V 3 AC	5,3	25
	240 V 3 AC	5,3	20
	380 V 3 AC	5,3	16
	400 V 3 AC	5,3	16
	415 V 3 AC	5,3	16
	440 V 3 AC	5,3	16
	480 V 3 AC	5,3	16

Función de inclinación

Instalación

- ① Retire los paneles laterales de la máquina, el panel frontal inferior y las cubiertas traseras.

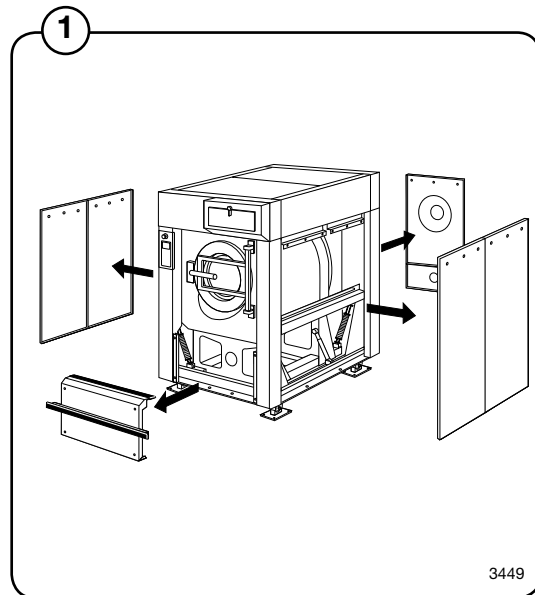


3449

- ② Para máquinas con inclinación hacia adelante y hacia atrás:

Introduzca las dos unidades de cilindro por el lateral de la máquina bajo el armazón de ésta.

Si el suelo es de vinilo:


Para evitar que el suelo se estropee, deberá colocarse una plancha de acero inoxidable debajo de cada unidad de cilindro.

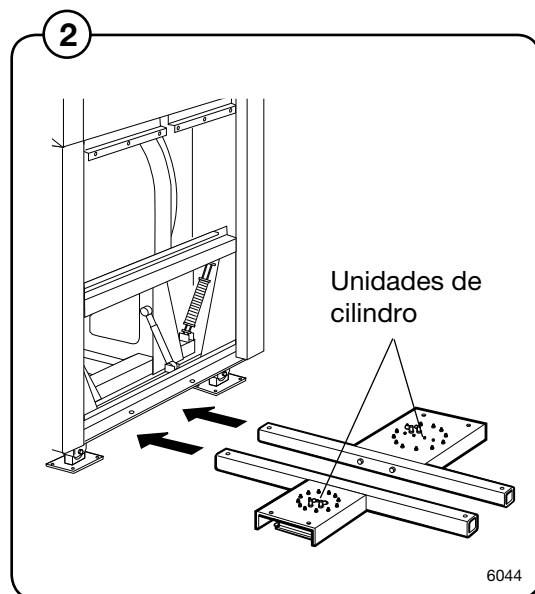

6044

- ③ Para máquinas con inclinación hacia adelante únicamente:


Introduzca la unidad de cilindro por el lateral de la máquina bajo la sección trasera del armazón.

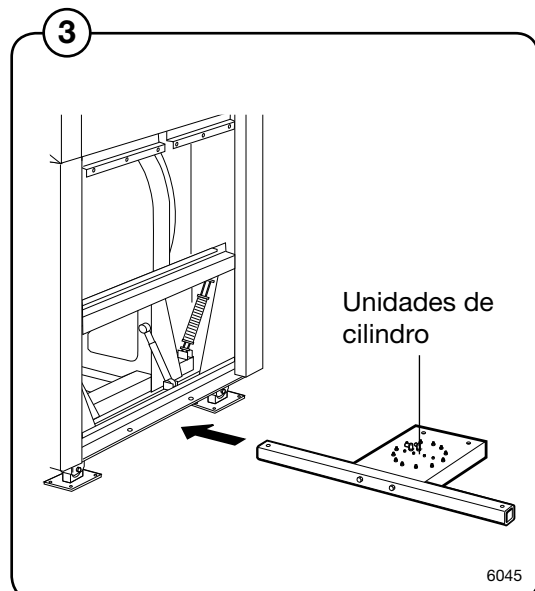


6045

- 4 Fije las unidades de cilindro utilizando cuatro pernos y tuercas.

Es importante colocar cuatro arandelas (cada una de 5 mm de grosor) entre cada una de las unidades de cilindro y el marco de la máquina (consulte la ilustración).

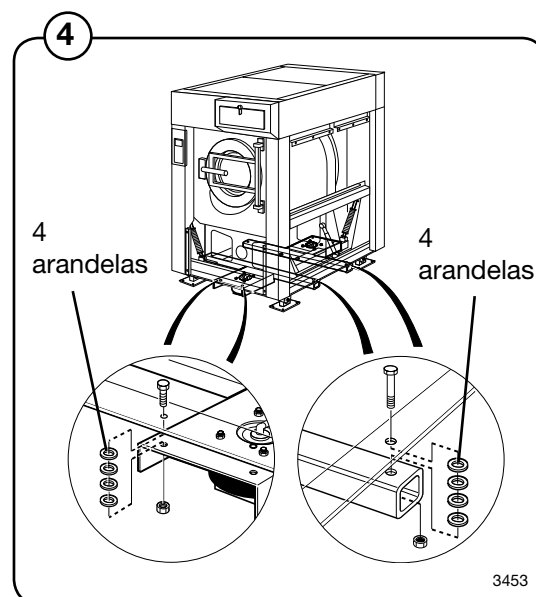


- 5 Coloque las cuatro cantoneras, una para cada esquina de la máquina, utilizando los pernos que fijan las patas de la máquina al suelo. Ajuste la distancia entre la parte superior de cada cantonera y la máquina para que sea de 14 mm.

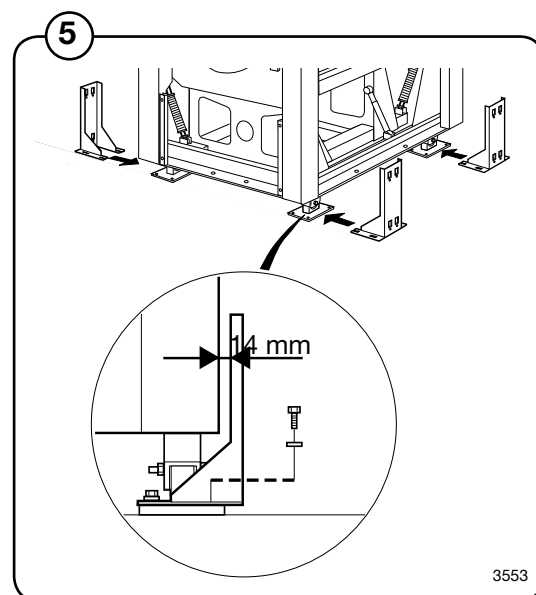

- 6 Para máquinas con inclinación hacia adelante y hacia atrás:

Coloque dos sensores de posición neumáticos sobre dos de las patas de la máquina: en la delantera izquierda y en la trasera derecha, opuestas diagonalmente. Los sensores de posición deben colocarse utilizando los dos pernos de fijación interiores de las patas, montados sobre las cantoneras que se acaban de instalar.

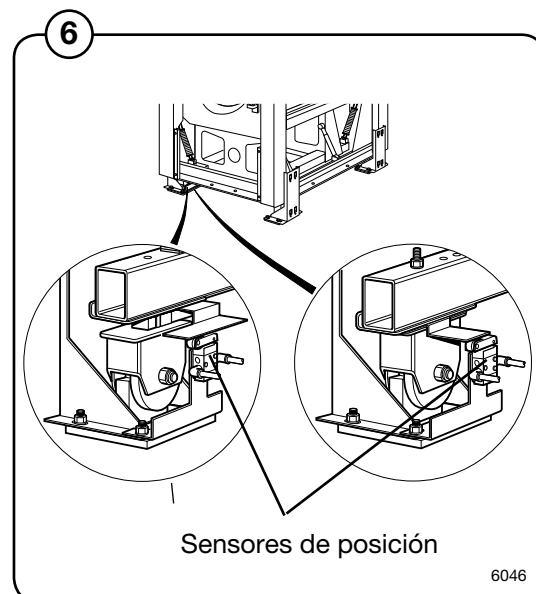

Función de inclinación (equipo opcional)

Para máquinas con inclinación hacia adelante y hacia atrás:

Las tuberías de aire comprimido que deben conectarse al fuelle de aire y a los sensores de posición se entregan en un paquete en la parte posterior de la máquina.



Conecte las tuberías al fuelle de aire y a los sensores de presión según se indica en la tabla que aparece más abajo. No es preciso fijar estas tuberías al armazón, sino que pueden colocarse en el suelo debajo de la máquina.

Las tuberías de aire tienen las siguientes marcas:

7	Marca de identificación	Conectar a
1		Fuelle de aire trasero
2		Fuelle de aire delantero
3		Sensor de presión trasero, conexión 1
4		Sensor de presión trasero, conexión 2
5		Sensor de presión delantero, conexión 1
6		Sensor de presión delantero, conexión 2


8 Observe que las tuberías de los sensores de presión deben estar conectadas correctamente.

- Conexión 1 – en el mismo lado que la placa de datos.
- Conexión 2 – en el mismo lado que la placa de datos blanca incrustada.

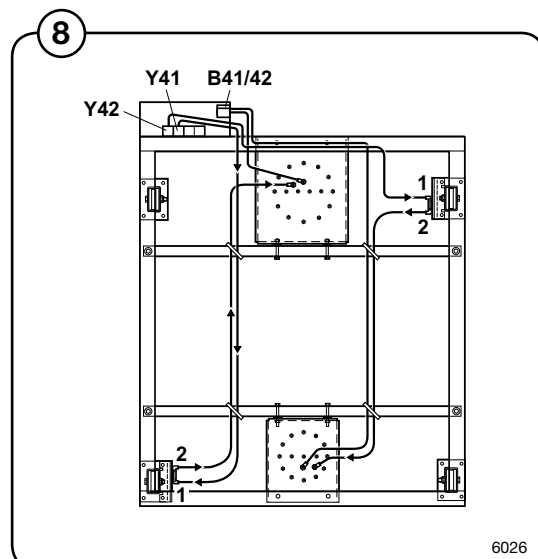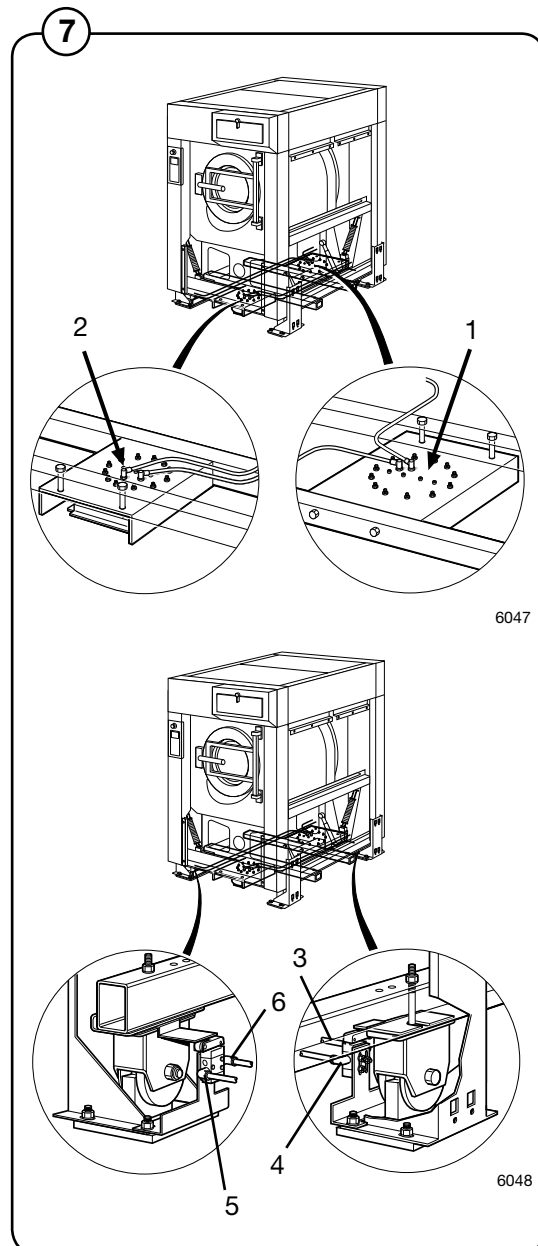

9 Para máquinas con inclinación hacia adelante únicamente:

La tubería de aire comprimido que debe conectarse al fuelle de aire se entrega en un paquete en la parte posterior de la máquina. Conecte esta tubería a la boquilla de conexión situada en la parte superior del fuelle.

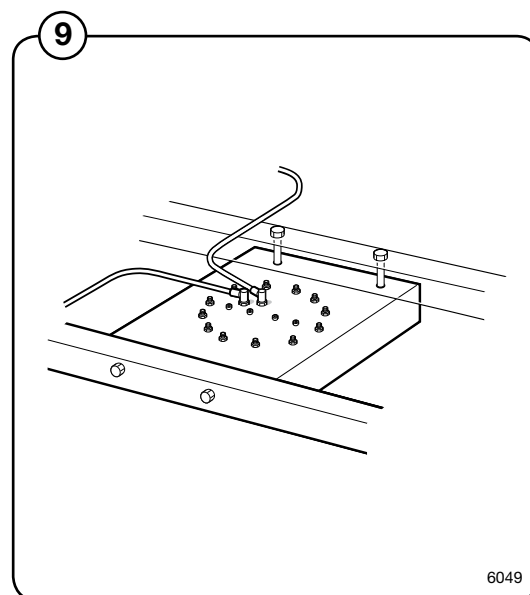

Función de inclinación (equipo opcional)




10 Antes de volver a montar los paneles, probar la función de inclinación:

- Conecte los interruptores eléctricos de la máquina y abra el suministro de aire comprimido.
- Abra la puerta y bloquéela para que permanezca abierta.
- La interruptor superior de la unidad de control de inclinación inclina la máquina hacia atrás (si se gira en el sentido contrario a las agujas del reloj) o hacia adelante (si se gira en el sentido de las agujas del reloj). El interruptor central vuelve a colocar la máquina en su posición normal (erguida). Estos interruptores deben estar accionados durante todo el movimiento de inclinación. Si se suelta el interruptor, el movimiento de inclinación se detendrá y la máquina se parará en su posición.
- El interruptor inferior de la unidad de control hace girar el tambor en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
- Después de que la máquina se haya inclinado, compruebe que no puede inclinarse en la dirección contraria hasta que haya vuelto a su posición normal.
- Compruebe si hay algún escape en las tuberías de aire comprimido o en los tubos flexibles y sensores.


Si el test es OK, volver a montar los paneles/cubiertas de la máquina.

11 Montar dos pinzas en cada pilar de esquina. La ranura de los clips encajando en la hendidura posterior de los pilares.


12 Montar los amortiguadores de caucho y manguitos en el extremo delantero de la banda de cada panel lateral.

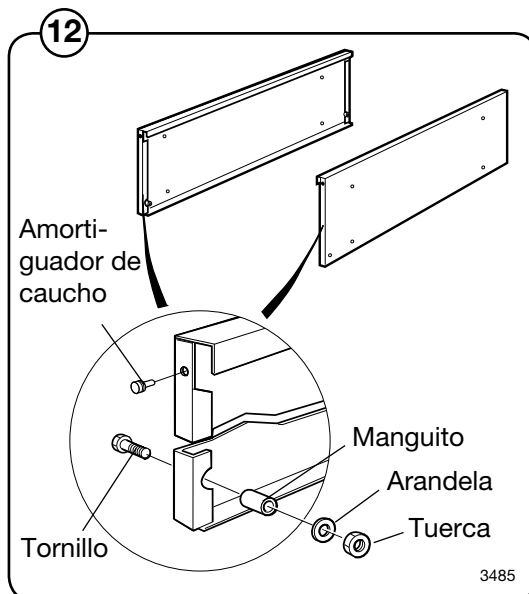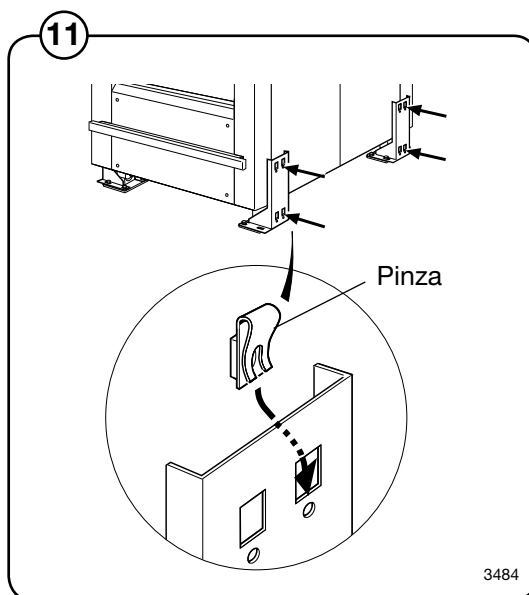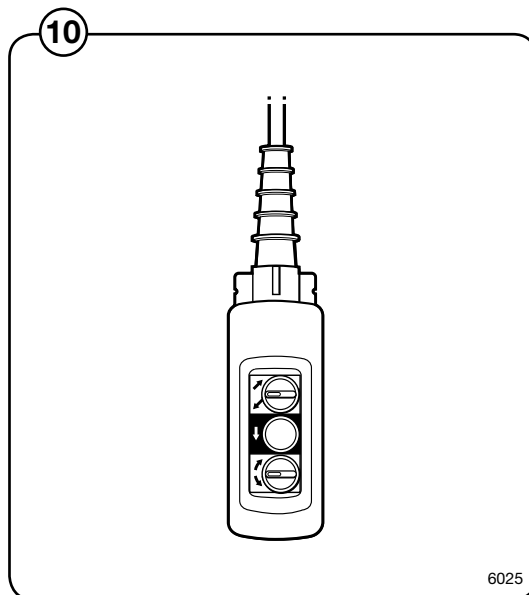


- 13 Coloque y apriete las bandas protectoras del panel lateral.

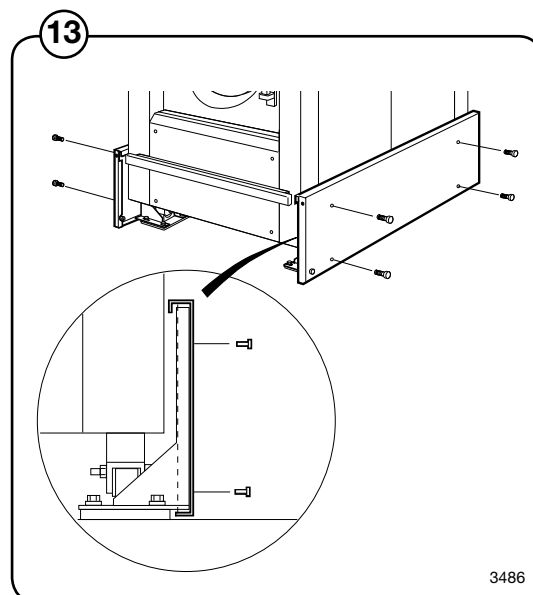

- 14 Coloque los dos contrapesos en la pieza del panel frontal. Las cabezas de los pernos deben quedar en la parte inferior.

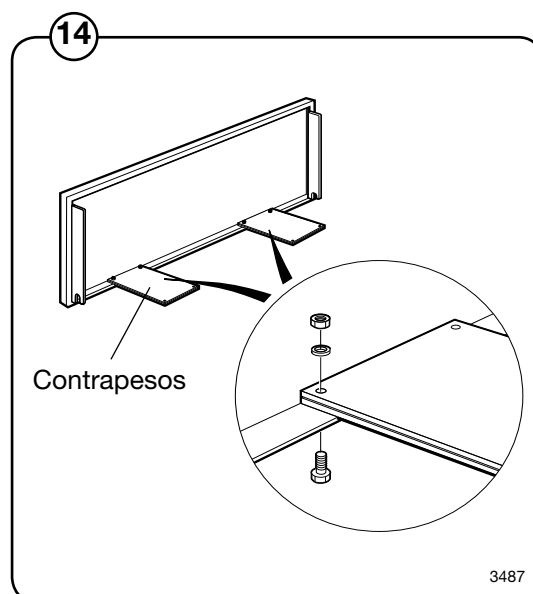

- 15 Cuelgue la banda protectora del panel frontal en los dos manguitos que se habían colocado en las bandas laterales. Coloque las cubiertas delantera y trasera.

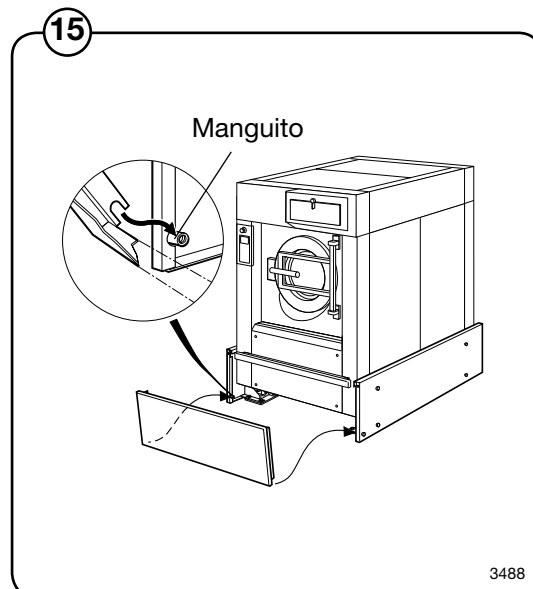



Thinking of you
Electrolux

Electrolux Laundry Systems Sweden AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electrolux.com/professional

Share more of our thinking at www.electrolux.com