



LEUPOLD[®]
AMERICA'S OPTICS AUTHORITY[®]

**RX[®]-1200i TÉLÉMÈTRE À LASER
NUMÉRIQUE COMPACT**
Manuel d'utilisation complet



Table des matières

Précautions de sécurité et d'utilisation	Page 3
Spécifications	Page 9
Utilisation	Page 10
Nettoyage/Entretien	Page 27
Garantie / Réparation	Page 28

Précautions de sécurité et d'utilisation

Les télémètres Leupold RX-1200i 6x22mm fonctionnent avec un laser de classe 1 FDA à sécurité oculaire. En dehors des États-Unis, la CEI, l'organe directeur régissant les produits laser, a classé les télémètres RX-1200i en tant qu'appareils de classe 3R. Il est toutefois important de tenir compte de certaines précautions :

- Ne pas appuyer sur le bouton POWER tout en visant un œil humain ou tout en regardant dans le dispositif optique du côté objectif
- Ne pas laisser le RX-1200i à la portée des petits enfants
- Ne pas démonter le produit car il a un dispositif d'auto-protection dans le module électronique de contrôle et peut causer une décharge électrique
- Ne pas essayer d'utiliser une source d'alimentation autre qu'une pile CR2 (ou équivalent) ; le RX-1200i est conçu pour empêcher les accès à toute source d'alimentation extérieure

CLASS 3R LASER PRODUCT INVISIBLE LASER RADIATION**AVOID DIRECT EXPOSURE**

This product complies with IEC 60825-1 2007-03 Ed 2.0 and Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50,

Dated June 24, 2007.

Pow: < 5.14mW @ 1.205mm-915nm, 1.20ms.

LEUPOLD & STEVENS, Inc.


14400 NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR 97006






PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION (SUITE)


- S'assurer que le faisceau laser ne frappe pas des surfaces fortement réfléchissantes.
- Lire ce manuel d'instructions dans son intégralité avant d'utiliser ce télémètre. Toute utilisation du produit autre que celle spécifiée par le fabricant peut altérer la protection fournie par l'équipement.
- Attention : L'utilisation des commandes, les réglages, l'exécution de procédures autres que spécifiées aux présentes peuvent donner lieu à une exposition dangereuse à des radiations.
- Lorsque vous voyez cet affichage dans l'oculaire, sachez que le produit est actif et émet un rayon laser invisible, et l'ouverture du laser ne doit pas être dirigée vers qui que ce soit.

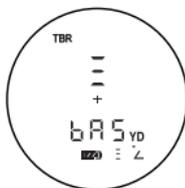

BAS Display

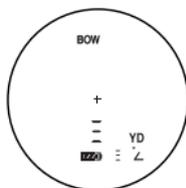

BOW Display


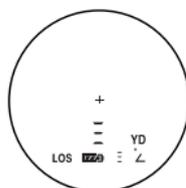


LOS Display

(Affichage visible dans l'oculaire)

Aperçu rapide des caractéristiques du RX-1200i

- Rayonnement laser : FDA Classe 1 / CEI Classe 3R
- Plage de mesure : 5 yards – 1 200 yards
- Temps de mesure : Moins de 1 seconde
- Extinction automatique après 7 secondes
- Alimentation électrique : Pile CR2 ou équivalent
- Autonomie de la pile : Au moins 4 000 mesures
- Le RX-1200i est étanche

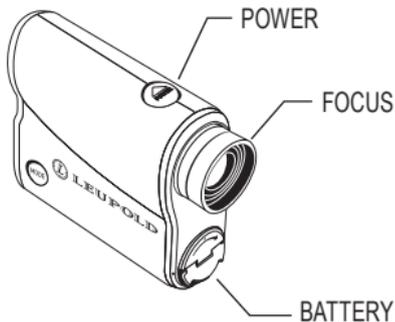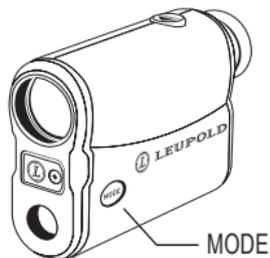

INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE DE LA PILE

Pour déterminer le niveau de charge de votre pile, recherchez les indicateurs suivants :

-  **FULL** – Une barre de pile pleine indique que votre pile est ou est presque à sa capacité maximale.
-  **HALF** – Une barre à demi-pleine indique que votre pile est à la moitié de sa capacité.
-  **LOW** – La pile est presque à la fin de son autonomie et doit être remplacée.
-  **NO POWER** – Si la barre de pile est vide, et s'il n'y a pas de données affichées au-dessus de la barre, votre pile est à plat et vous devez la remplacer. La barre d'état de la pile va clignoter et l'unité va s'éteindre comme il n'y a plus de courant.

MESURE DE DISTANCE AVEC LE RX-1200i

Mesurer une distance avec le RX-1200i est une opération très simple :

1. Visez l'objet qui vous intéresse par le monoculaire.
2. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre l'unité en marche.
3. Alignez le réticule avec l'objet visé.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton POWER – ceci va activer le laser.
5. Lisez la distance indiquée dans le champ d'image.

MESURE CONTINUE D'UNE CIBLE EN MOUVEMENT / MODE SCAN :

Suivez les instructions pour « Mesurer la distance... » comme expliqué précédemment.

- Une fois la cible mesurée, maintenez le bouton POWER appuyé et suivez l'objet qui se déplace.
- La distance sera automatiquement mise à jour tant que le bouton POWER est maintenu appuyé.
- Cette procédure peut aussi être utilisée pour obtenir la distance de plusieurs animaux ou objets, faites simplement passer le réticule d'une cible à une autre tout en maintenant le bouton POWER appuyé.

EFFACER LA DERNIÈRE DISTANCE MESURÉE :

La dernière lecture de distance faite n'a pas besoin d'être effacée avant de lire la distance d'un autre objet. Pour cette raison il n'y a pas de bouton de réinitialisation.

Visez simplement le nouvel objet en utilisant le réticule, maintenez appuyé le bouton POWER jusqu'à ce que la nouvelle distance mesurée soit affichée.

La précision de tous les télémètres Leupold de la série RX-1200i est de $\pm 0,5$ yard/mètre à des distances inférieures à 125 yards/mètres alors que la précision au-delà de 125 yards/mètres est de +/- 3 yards. La portée maximum de l'unité dépend de la réflectivité de la cible et des conditions atmosphériques.

Le tableau suivant liste les portées du RX-1200i sous différentes conditions :

DISTANCE DE PORTÉE TYPIQUE		
CONDITION	Yards	Mètres
Cible réfléchissante	1200	1097
Arbres	900	822
Cerfs	800	731

La texture de la surface, la couleur, la taille et la forme de la cible sont autant de facteurs qui influent sur la réflectivité, laquelle a une incidence sur la portée maximale de l'instrument. En règle générale, les cibles de couleurs vives sont beaucoup plus réfléchissantes que les cibles sombres. Les peaux de gibier brun-clair sont les plus réfléchissantes (et ceci fournit une lecture plus sûre) qu'un toit noir. Une surface brillante est plus réfléchissante qu'une surface terne. Plus une cible est petite, plus il est difficile d'évaluer sa portée. Les conditions de luminosité, la brume, le brouillard, la pluie et autres conditions ambiantes peuvent influencer sur les performances d'évaluation de la portée. Tout facteur de détérioration de la clarté de l'air contribue à réduire la portée efficace maximale. Le soleil rayonne de l'énergie infrarouge pouvant compromettre la performance de mesure en conditions lumineuses ou en visant vers le soleil.


Spécifications

Le RX-1200i TBR propose une variété de modes utiles pour adapter les performances aux différentes conditions rencontrées sur le terrain. Les caractéristiques du modèle sont décrites aux pages suivantes.

	RX-1200i TBR
Grossissement	x 6
Inclinomètre	Oui
TBR (Portée balistique réelle)	Oui
Affichage OLED lumineux	Oui
Dernier mode cible	Oui
Distance de la ligne de visée (LOS)	Oui
Mode Yards / Meters (Mètres)	Oui
Mode balayage	Oui
Autonomie de la pile	>4 000 déclenchements
Poids	7,8 oz
Dimensions (pouces)	3,8 x 2,8 x 1,3
Indicateur d'état de batterie	Oui
Garantie	2 ans
Étanchéité	Oui
Longueur d'onde	895-915nm
Divergence du faisceau	1,31 mrad
Durée de l'impulsion	20 ns
Puissance	<5,14 mW

Utilisation

QUICK SET MENU™

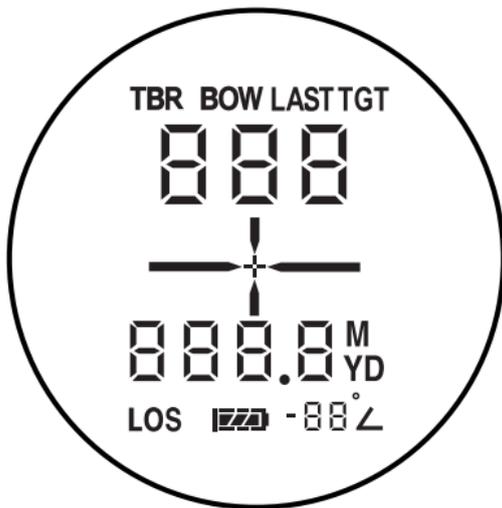

*Écran illustré avec tous les modes possibles visibles

Pour lancer le mode paramétrage du télémètre, appuyez sur le bouton POWER pour activer l'unité, puis maintenez appuyé le bouton MODE pour accéder au Quick Set Menu™.

Pour régler une fonction, appuyez et relâchez le bouton MODE jusqu'à ce que cette fonction clignote, puis utilisez le bouton POWER pour modifier le réglage. Si c'est la dernière fonction à modifier, vous pouvez laisser le télémètre à l'arrêt pendant 20 secondes, ce qui causera une extinction automatique avec toutes les sélections enregistrées. Si vous devez régler d'autres fonctions, appuyez simplement sur MODE pour continuer sur le Quick Set Menu. Une pression maintenue pendant au moins 1 seconde à tout moment sur le bouton MODE permet de quitter le Quick Set Menu, d'enregistrer toutes les modifications effectuées précédemment et de préparer le télémètre pour une utilisation immédiate.



Pour réinitialiser votre RX-1200i aux paramètres d'usine, appuyez sur POWER pour activer le télémètre, maintenez le bouton MODE enfoncé puis maintenez le bouton POWER enfoncé. Un minuteur à rebours de 10 secondes apparaîtra, la réinitialisation aux paramètres d'usine se fera quand 0 aura été atteint.

Note : L'activation de certains modes désactive d'autres modes. Par exemple, l'activation du mode yards désactivera automatiquement le mode mètres.

FONCTION 1 : TBR, BOW OU LOS

Pour activer TBR, BOW ou LOS, activez le RX-1200i en appuyant sur le bouton POWER puis appuyez sur le bouton MODE et relâchez-le pour accéder au menu. Pendant que « Out Put » est affiché, appuyez et relâchez le bouton POWER pour faire une rotation entre les modes TBR_BOW et LOS. Une fois que le mode voulu est affiché, appuyez et relâchez le bouton MODE.

Le résultat de l'inclinomètre est affiché à côté de l'indicateur d'état de la pile.

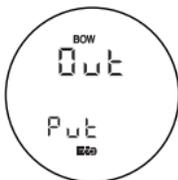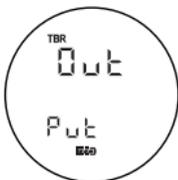

TBR POUR UTILISATEURS DE FUSIL

TBR calcule la portée horizontale équivalente (portée de tir horizontal) à partir de laquelle vous pouvez déterminer la visée correcte pour les conditions. Par exemple, si vous tirez avec un calibre 270, une balle de 130 grains à 3 050 pieds par seconde avec une inclinaison de jusqu'à 30° à 400 yards en ligne de visée directe, le résultat TBR sera 367 yards. La première étape pour utiliser TBR est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Chaque fois que vous tenez une arme à feu ou un arc, vous êtes, en fin de compte, responsable de votre projectile.

Pour les utilisateurs de fusil, des informations de réglage de lunette ou de visée plus haut ou plus bas que la cible peuvent aussi être affichées. Les réglages disponibles sont les suivants : BAS produit la portée horizontale équivalente, HOLD affiche les pouces ou les centimètres de visée plus haut que le point d'impact voulu, MIL affiche le nombre de milliradians de visée plus haut que le point d'impact voulu et MOA affiche les minutes de correction angulaire. Pour le réglage des fusils, TBR est efficace jusqu'à 800 yards pour la plupart des cartouches.

Pour les utilisateurs de fusil, le mode TBR comprend cinq fonctions : BAS, HOLD, MIL, MOA et TRIG. L'un de ces modes doit être sélectionné. Pour sélectionner la fonction voulue, faites une rotation dans l'affichage jusqu'à arriver à TBR (activez si nécessaire).


Pendant que l'icône TBR est sélectionnée et que le mot « SET » est affiché dans l'affichage supérieur, un appui répété sur le bouton POWER va faire défiler BAS, HOLD, MIL, MOA et TRG respectivement, appuyez sur MODE quand la fonction voulue est affichée. Pour les informations concernant les réglages du mode BOW, veuillez voir la page 16.




BAS affiche la portée horizontale équivalente basée sur le groupe balistique et vous choisissez la distance de visée dans un mode ultérieur. C'est la portée que vous utiliserez en tirant, plutôt que la distance de ligne de visée qui peut comporter de grosses erreurs selon l'angle de tir. Les lectures seront affichées avec la portée horizontale équivalente dans la partie inférieure de l'affichage.




HOLD affichera à la mesure appropriée du point de visée à utiliser selon sur le groupe balistique et vous choisissez la distance de visée dans un mode ultérieur. L'affichage supérieure montre la distance en ligne droite de la cible. L'affichage inférieur va montrer brièvement si vous devez viser plus haut ou plus bas, puis le nombre approprié de pouces ou de centimètres à viser plus haut ou plus bas. Dans l'exemple à droite, la distance de visée est de 484 yards et l'affichage inférieur indique que vous devez viser 51,4 pouces plus haut que le point d'impact voulu. Si le RX-1200i est réglé pour mesurer en mètres, la mesure du point de visée appropriée sera affichée en centimètres.

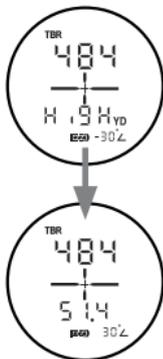

MIL affichera la mesure du point de visée appropriée en milliradians à utiliser selon le groupe balistique et vous choisirez la distance de visée dans un mode ultérieur. L'affichage supérieure montre la distance en ligne droite de la cible. L'affichage inférieur va montrer brièvement si vous devez viser plus haut ou plus bas puis le nombre approprié de milliradians à viser plus haut ou plus bas. Dans l'exemple à droite, la distance de visée est de 484 yards et l'affichage inférieur indique que vous devez viser 2,9 milliradians plus haut que le point d'impact voulu. Les valeurs du point de visée seront affichées en milliradians pour le mode yards ou le mode mètres.

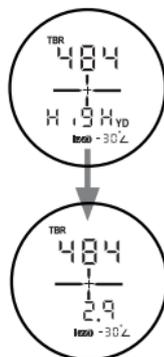

Le mode MOA affiche l'ajustage en minutes d'angle basé sur le groupe balistique et vous choisirez la distance de visée dans un mode ultérieur. L'affichage supérieure montre la distance en ligne droite de la cible. L'affichage inférieur indique brièvement si vous devez faire tourner le bouton de la lunette pour viser plus haut ou plus bas puis le nombre approprié de minutes d'angle. Dans l'exemple à droite, la distance de visée est de 484 yards et l'affichage inférieur indique que vous devez viser 10,1 MOA plus haut pour tenir compte de la chute de la balle. Les corrections de lunette seront affichées en MOA pour le mode yards ou le mode mètres.

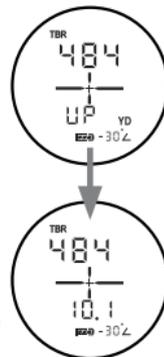


TRIG, une fonction incluse pour aider les techniciens et les sportifs, affiche la portée horizontale vraie et la portée verticale vraie calculées par trigonométrie en utilisant l'angle et la distance de visée. Les lectures de distance de visée (LOS) seront affichées dans la partie inférieure de l'affichage. L'affichage supérieur montrera brièvement la distance horizontale vraie (cosinus) puis la valeur absolue de la distance verticale vraie (sinus). Vous êtes-vous jamais demandé si cet arbre incliné s'abattrait sur votre maison ou votre tente s'il tombait? Mesurez la hauteur en obtenant la distance verticale vraie puis mesurez la distance de votre maison ou tente à l'arbre.



BOW (RX-1200i TBR)

Une fois activé, ce mode fonctionne avec TBR pour donner la portée horizontale équivalente (portée de tir horizontal) pour les flèches. La portée affichée représente la distance horizontale par rapport à la cible équivalente de façon balistique si la cible est à 125 yards ou moins. Si la cible se situe à une portée plus grande 125 yards (114 mètres), l'icône LOS clignotera pendant que BOW sera affiché et la distance résultante ne sera que la distance de visée seulement.

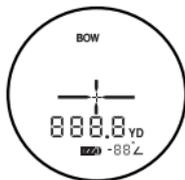

De façon plus importante, utiliser efficacement BOW signifie s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Chaque fois que vous tenez une arme à feu ou un arc, vous êtes, en fin de compte, responsable de votre projectile.

LIGNE DE VISÉE

Une fois activé, ce mode donne une distance en ligne droite à la cible sans tenir compte de l'angle de tir ou de balistique spécifique.



FONCTION 2 : SEPT GROUPES BALISTIQUES DE FUSILS

TBR comprend les réglages balistiques pour sept groupes de cartouches affichés comme A, B, C, AB, AC, BC, et ABC, spécialement conçus pour les quatre fonctions de TBR. Par exemple, si votre type de cartouche est dans le groupe A, la lecture affichée tiendra compte de l'angle de tir et donnera la distance correcte pour le point de visée (voir le tableau suivant). Vous devez choisir l'un des sept groupes selon votre cartouche et les informations balistiques. Les groupes TBR de performance organisent les performances d'une façon donnant généralement moins de 2,5 pouces (1/2 minute d'angle) d'erreur en visant à 500 yards. Le tableau de cartouches montre un assortiment courant de charges d'usine organisées en groupes de performance TBR. Si vous tirez une balle correspondant à l'un des choix fournis dans le tableau, vous pouvez utiliser ce groupe de cartouche en toute confiance.

GROUPES DE PERFORMANCE TBR : TABLEAU DE CARTOUCHES

Groupe TBR	Distance de visée	Nom de cartouche	Poids de balle (grains)	Vitesse initiale (pieds par seconde)
A	300 yards	.270 Weatherby Magnum	100	3760
		Lazzeroni 7.21 Firebird	140	3640
		.30-.378 Weatherby	165	3500
		.30-.378 Weatherby	180	3450
		.300 Weatherby Magnum	150	3450
B	300 yards	.240 Weatherby	87	3520
		.240 Weatherby	100	3400
		.270 Weatherby Magnum	130	3200
		.270 Weatherby Magnum	150	3245
		.270 Winchester Short Magnum	130	3250
		7mm Shooting Times Westerner	140	3330
		7mm Shooting Times Westerner	160	3050
		7mm Weatherby Magnum	139	3340
		7mm Weatherby Magnum	175	3070
		7mm Winchester Short Magnum	140	3310
		.300 Remington Ultra Magnum	180	3250
		.300 Remington Ultra Magnum	200	3025
		.300 Weatherby Magnum	180	3120
		.300 Winchester Magnum	150	3280
		.300 Winchester Magnum	180	2960
		.300 Winchester Short Magnum	150	3300
.300 Winchester Short Magnum	180	3025		
.338 Remington Ultra Magnum	180	3030		
C	200 yards	.204 Ruger	32	4225
		.204 Ruger	40	3090
		.22-250 Remington	55	3650
		.223 Remington	40	3700

suite à la page suivante

GROUPES DE PERFORMANCE TBR : TABLEAU DE CARTOUCHES

Groupe TBR	Distance de visée	Nom de cartouche	Poids de balle (grains)	Vitesse initiale (pieds par seconde)
C	200 yards	.223 Winchester Super Short Magnum	55	3850
		.223 Winchester Super Short Magnum	64	3600
		.243 Winchester Super Short Magnum	55	4060
		.243 Winchester Super Short Magnum	100	3110
		.25 Winchester Super Short Magnum	85	3470
		.25-06 Remington	115	2990
		.25-06 Remington	120	2990
		.260 Remington	120	2890
		.270 Winchester	130	2910
		.270 Winchester	150	2850
		.270 Winchester Short Magnum	150	3275
		7mm Winchester Short Magnum	160	2990
		.280 Remington	140	2990
		.280 Remington	150	2890
AB	200 yards	.243 Winchester	100	2950
		.243 Winchester	100	2960
		7mm-08	120	3000
		7mm-08	140	2800
		.338 Remington Ultra Magnum	250	2660
		.338 Winchester Magnum	210	2829
AC	200 yards	.25 Winchester Super Short Magnum	120	2990
		.260 Remington	115	2750
		6.5x55mm Swedish	140	2630
		7mm Remington Magnum	175	2860
		.280 Remington	160	2940
		.300 H&H Magnum	180	2880
		.300 Weatherby Magnum	200	2700
		.30-06 Springfield	125	3140

suite à la page suivante

GROUPES DE PERFORMANCE TBR : TABLEAU DE CARTOUCHES

Groupe TBR	Distance de visée	Nom de cartouche	Poids de balle (grains)	Vitesse initiale (pieds par seconde)
AC	200 yards	.30-06 Springfield	180	2700
		.308 Winchester	150	2820
		.308 Winchester	168	2670
		.338 Winchester Magnum	210	2830
		.338 Winchester Magnum	250	2650
		.378 Weatherby Magnum	300	2800
		.460 Weatherby Magnum	450	2700
BC	200 yards	.378 Weatherby Magnum	300	2925
ABC	200 yards	.223 Remington	64	3020
		.378 Weatherby Magnum	300	2920

Pour une charge autre que celle d'usine ou toute autre charge unique non indiquée dans la liste ci-dessus, le tableau de la page suivante donne une directive pour choisir le groupe TBR de performance approprié. Vérifiez la performance balistique de votre balle en consultant votre manuel de recharge, un logiciel de balistique ou en consultant la littérature ou les sites web indiqués par votre fabricant. Vous pouvez aussi visiter le site web de Leupold à www.leupold.com pour plus d'aide pour choisir votre groupe.

Si vous avez vos données de performance balistique, choisissez votre groupe de performance du tableau de la page suivante selon la trajectoire de la balle à 500 yards. Assurez-vous de ne pas confondre trajectoire de balle et chute de la balle. La trajectoire de balle est liée à votre distance de visée alors que la chute de balle n'est liée qu'à la chute totale de la balle quelque soit la portée de visée.

TABLEAU DE SÉLECTION DE GROUPE DE PERFORMANCE TBR
POUR LE MEILLEUR AJUSTEMENT JUSQU'À 500 YARDS

Groupe TBR	Trajectoire de la balle 500 yards	Portée de visée
A	Moins de -20 pouces de la hauteur de trajectoire	300 yards
B	-20 à -25 pouces	300 yards
C	-35 à -41pouces*	200 yards
AB	-41 à -42,5 pouces	200 yards
AC	-42,5 à -49,5 pouces	200 yards
BC	-49,5 à 52 pouces	200 yards
ABC	Plus de -52 pouces de hauteur de trajectoire (si la hauteur d trajectoire est plus de 64 pouces la performance sera réduite de la différence)	200 yards

*Si la trajectoire en hauteur de votre balle est inférieure à -20 pouces à 500 yards avec une lunette réglée pour 300 yards et si vous choisissez groupe A ou B. En alternative vous pouvez utiliser le groupe C avec une visée réglée pour 200 yards, mais le TBR sera moins précis à très longue portée.

Pour activer le groupe balistique approprié, TBR doit être activé et vous devez choisir entre BAS, HOLD, MIL ou MOA. Une fois que cette action a été effectuée, Un appui sur le bouton MODE vous permettra de sélectionner le groupe balistique approprié. GRP (Groupe) apparaîtra dans l'affichage supérieur et le groupe balistique courant sera affiché dans l'affichage inférieur. Appuyez de façon répétée sur le bouton POWER pour faire défiler les groupes balistiques disponibles. Appuyez sur le bouton MODE pour enregistrer la sélection.



Sélection du groupe Extreme Long Range — Si vous voulez viser des petits animaux ou des cibles au-delà de 500 yards, choisir votre groupe sur la performance à 800 yards fournira un meilleur appariement de performance sur toute cette plage de travail. Sélectionnez votre groupe pour tir à très longue portée à partir du tableau ci-dessous.

**TABLEAU DE SÉLECTION DE GROUPE DE PERFORMANCE TBR
POUR LE MEILLEUR AJUSTEMENT JUSQU'À 800 YARDS**

Groupe TBR	Trajectoire de balle 800 yards	Portée de visée
A	Moins de -96 pouces de la hauteur de trajectoire	300 yards
B	-96 à -120 pouces	300 yards
C	-139 à -164 pouces**	200 yards
AB	-164 à -189 pouces	200 yards
AC	-189 à -212 pouces	200 yards
BC	-212 à -236 pouces	200 yards
ABC	Plus de -236 pouces de hauteur de trajectoire (si la hauteur d trajectoire est supérieure à 250 pouces, la performance sera réduite de la différence)	200 yards


**Si la trajectoire en hauteur de votre balle est inférieure à -139 pouces à 800 yards avec une lunette réglée pour 300 yards et si vous choisissez groupe A ou B. En alternative vous pouvez utiliser le groupe C avec une visée réglée pour 200 yards, mais le TBR sera moins précis à très longue portée.

SOUVENEZ-VOUS : Connaître votre trajectoire de balle théorique à longues portées ne vous autorise pas tirer au-delà des portées auxquelles vous vous êtes entraîné, surtout sur du gibier ou sur des endroits où des coups perdus peuvent atteindre des cibles involontaires. Il est de votre responsabilité de maîtriser parfaitement la performance de votre arme à feu et d'être entièrement responsable de votre projectile. Le télémètre numérique à laser RX-1200i peut servir le mieux comme outil pour apprendre la performance durant l'entraînement à portée sûre pour que vous soyez prêt pour ce tir critique.

FONCTION 3 : INTENSITÉ DE L’AFFICHAGE

Ce mode est utilisé pour ajuster la luminosité de l’affichage pour l’adapter aux conditions courantes. Votre RX-1200i a trois valeurs de réglage d’intensité: high, medium et low.

Naviguez dans le Quick Set Menu en appuyant et relâchant le bouton MODE jusqu’à ce que « DISP » soit visible sur l’affichage inférieur. Appuyez et relâchez le bouton POWER pour basculer entre high, medium et low. Appuyez sur le bouton MODE pour enregistrer la sélection.

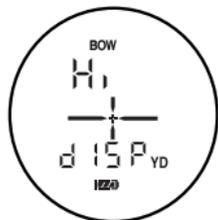

FONCTION 4 : UNIT OUTPUT

Ce mode est utilisé pour choisir entre yards et mètres comme unité préférée de mesure. Pour choisir entre yards et mètres, naviguez dans le Quick Set Menu en appuyant et relâchant le bouton MODE jusqu’à ce que « Unit » soit visible sur l’affichage inférieur. Appuyez et relâchez le bouton POWER pour alterner entre yards et meters. Appuyez sur le bouton MODE pour enregistrer la sélection.



Units set to Yards (YD)

FONCTION 5 : LAST TARGET MODE

Ce mode est utilisé pour afficher la distance de l'objet le plus éloigné quand il est possible de lire plus d'un objet. Plusieurs objets vont souvent donner une distance moyenne. Last Target Mode assure une lecture précise sur l'objet le plus éloigné.

Pour activer Last Target Mode, naviguez dans le Quick Set Menu en appuyant et relâchant le bouton MODE jusqu'à ce que l'icône Last target apparaisse dans la partie supérieure de l'affichage. Appuyez et relâchez le bouton POWER pour activer/désactiver Last Target. Appuyez sur MODE pour enregistrer la sélection.




Last Target ON



Last Target OFF

FONCTION 6 : 3 RÉTICULES SÉLECTIONNABLES

Ce mode vous permet de choisir l'un des 3 réticules pré-chargés comme premier point de visée pour le télémètre numérique à laser RX-1200i. Pour sélectionner un réticule, appuyez et relâchez le bouton MODE jusqu'à ce que le réticule courant clignote. Appuyez et relâchez le bouton POWER pour faire défiler les réticules disponibles, puis appuyez sur le bouton mode quand le réticule préféré est montré. Le choix de réticules est le suivant :

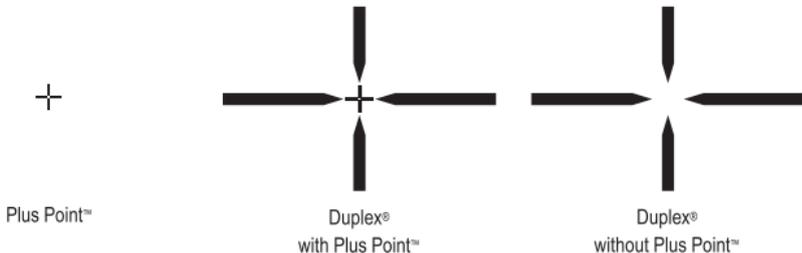

Plus Point™ : Idéal pour les petits animaux et autres petites cibles. Le petit centre ouvert évite le masquage des cibles très petites ou éloignées.

Duplex® : Réticule familier aux tireurs avec lunette de visée, attire l'oeil vers le centre, facile à voir, ne couvre pas la cible au centre où la visée est la plus critique.

Nettoyage / Entretien

Soufflez sur la poussière ou les débris déposés sur les lentilles ou utilisez un pinceau à lentille souple (comme celui se trouvant sur le Leupold LensPen). Pour éliminer les traces de doigts, les taches d'eau ou les tâches plus difficiles à enlever, utilisez un chiffon en coton doux ou l'embout nettoyeur du Leupold LensPen. Un tissu optique imbibé de liquide nettoyant pour lentilles peut être utilisé pour éliminer les traces plus tenaces. Appliquez toujours le liquide nettoyant sur le tissu de nettoyage, jamais directement sur la lentille.

Pour insérer une nouvelle pile, retirez le couvercle du compartiment à piles (indiqué dans le diagramme à la page 7) et retirez la pile déchargée. Insérez une nouvelle pile CR-2 dans le compartiment à piles, en glissant la borne négative en premier. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

Pour la mise au point du télémètre numérique à laser, tournez l'oculaire vers la gauche ou la droite (vous sentirez et entendrez le cliquettement de la dioptrie, indiquant qu'un changement de mise au point a été effectué) jusqu'à ce que vous obteniez une mise au point nette.

Le RX-1200i est étanche.

Le RX-1200i est équipé d'une lanière et d'un clip à lanière pour plus de sécurité sur le terrain. Le télémètre est aussi fourni avec un petit supplément d'instructions dans la pochette intérieure de la boîte incluse.

Garantie / Réparation

Garantie de deux ans de Leupold Golden Ring Electronic Limited

Cette garantie couvre tous les défauts de matériels et de fabrication des composants électroniques des lunettes de visée éclairées/viseurs, torches, composants de torche, télémètres RX, télémètres GX, télémètres PinCaddie, caméras RCX et télémètre Vendetta pour le tir à l'arc. Cette garantie dure deux ans à compter de la date d'achat. Si durant cette période de deux ans, on constate que ces produits comportent des défauts de matériels ou de fabrication, Leupold en effectuera la réparation, ou si cela n'est pas possible, procédera au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat, à votre préférence, sans frais.

Pour les exclusions de la garantie visitez Leupold.com

En cas de nécessité de service ou de réparation, veuillez contacter le Service des produits Leupold aux adresses suivantes :

PAR TRANSPORTEUR / COLIS :

Leupold Product Service
14400 NW Greenbrier Parkway
Beaverton, OR 97006-5791 USA

PAR SERVICE POSTAL :

Leupold Product Service
P.O. Box 688
Beaverton, OR 97075-0688 USA

Pour toute question concernant les produits, veuillez consulter le site Internet de Leupold à :
www.leupold.com, ou composez le (503) 526-1400 ou (800) LEUPOLD (538-7653).

LEUPOLD, GOLDEN RING, MARK 4, le dessin Golden Ring, le dessin du réticule circle-L et les diverses marques citées sont des marques déposées de Leupold & Stevens, Inc. Toutes les marques, y compris les logos d'entreprise et emblèmes, sont soumis aux droits de Leupold et ne peuvent pas être utilisés en lien avec tout produit ou service autres que ceux de Leupold, ou de quelque façon qui déprécie ou discrédite Leupold, ou d'une manière susceptible de prêter à confusion.

Certaines autres marques commerciales utilisées en lien avec les produits et services Leupold sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, et sont utilisées sous autorisation. BOONE AND CROCKETT CLUB et BOONE AND CROCKETT sont des marques déposées de Boone and Crockett Club. NWTf est une marque déposée de la National Wild Turkey Federation. QDMA et QUALITY DEER MANAGEMENT sont des marques ou des marques déposées de la Quality Deer Management Association. RMEF et ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION sont des marques déposées de la Rocky Mountain Elk Foundation. ADVANTAGE TIMBER et ADVANTAGE TIMBER HD sont des marques commerciales ou des marques déposées de Jordan Outdoor enterprises Ltd. MOSSY OAK BREAK-UP, MOSSY OAK BRUSH, MOSSY OAK OBSESSION, et MOSSY OAK TREESTAND sont des marques commerciales ou des marques déposées de HAAS Outdoors, Inc. A.R.M.S est une marque déposée de Atlantic Research Marketing Systems, Inc. Le dispositif ARD (dispositif anti-reflets) est fabriqué par Tenebraex Corp. sous le nom KillFlash qui est une marque déposée de Tenebraex Corp.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception et / ou aux matériaux sans avis préalable.

Copyright © 2014 Leupold & Stevens, Inc. Tous droits réservés.





www.leupold.com

Leupold & Stevens

P.O. Box 688

Beaverton, OR 97075 USA

1 (800) LEUPOLD (538-7653)

Leupold & Stevens

14400 NW Greenbrier Parkway

Beaverton, OR 97006 USA

(503) 526-1400

Part #119374 Artwork # 119364B