Siga esta marca







PREDIAL ÁGUA FRIA







Qualidade







Confiança

Tradição














Tecnologia



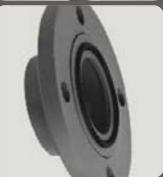









ÍNDICE

SOLDÁVEL E ROSCÁVEL	05
Características da Linha Soldável	06
Instruções de Instalação	07
Itens da Linha	
Características da Linha Roscável	16
Instruções de Instalação	
Itens da Linha	18
Instruções Gerais	24
REGISTROS	33
Características da Linha	34
Instruções de Instalação	34
Itens da Linha	39
VÁLVULAS	45
Características da Linha	46
Instruções de Instalação	
Itens da Linha	50
CAIXAS D'ÁGUA	51
Características da Linha	
Itens da Linha	
Instruções Gerais	54
PBS	
Características da Linha	
Instruções de Instalação	
Itens da Linha	63
Instruções Gerais	64






Soluções TIGRE para Instalações de Água Fria

Para uma obra durável e segura, é preciso ter qualidade nas soluções que serão implantadas durante a construção. Esta é a preocupação que norteia o desenvolvimento das soluções TIGRE, que desde sua fundação traz inovações para promover a qualidade de vida das pessoas e facilitar o trabalho do profissional.

Para uso em obras residenciais, comerciais, ou ainda em obras industriais, os tubos e conexões, registros, válvulas e caixas d'água TIGRE são fabricadas dentro de rigorosos critérios preconizados em normas brasileiras e/ou internacionais. São soluções que proporcionam mais simplicidade na hora de instalar, utilizar ou realizar manutenções, além da excelente durabilidade.

Neste catálogo você encontra todas as informações necessárias para projetar, especificar e instalar as soluções TIGRE para água fria em suas obras.

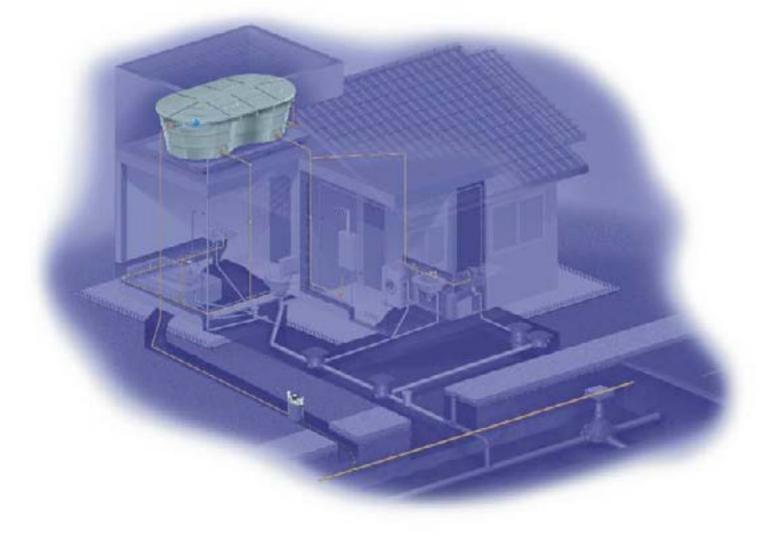

ÁGUA FRIA

Soldável e Roscável





Linha Soldável TIGRE



Função e Aplicação

Conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.

Benefícios

- Facilidade de instalação:
 - As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos;
 - Leveza do material;
- Resistência a produtos químicos;
- Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão.

Características Técnicas

- Fabricados de PVC Cloreto de Polivinila, cor marrom;
- Temperatura máxima de trabalho: 20°C;
- Diâmetros disponíveis: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110;
- Pressão de serviço (a 20°C):
 - -Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 - -Conexões entre 20 e 50 mm: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.)
 - -Conexões entre 60 e 110mm: 10,0 kgf/cm² (100 m.c.a.);
- Tubos ponta-bolsa, fornecidos em barras de 6 ou 3 metros.

NORMAS DE REFERÊNCIAS

A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que rege a fabricação dos tubos e conexões de PVC rígido é a NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e Conexões de PVC 6,3 , PN 750 kPa com Junta Soldável. Para a instalação, deve ser seguida a norma NBR 5626- Instalação Predial de Água Fria.



Execução das Juntas Soldáveis



Passo 1: Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.



Passo 2: Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora TIGRE, eliminando impurezas e gorduras.



Passo 3: Distribua uniformemente o adesivo com um pincel ou com o bico da própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de adesivo.



Passo 4: Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de adesivo e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão.






Itens da Linha Soldável

Tubo Soldável 3 Metros






DIM	ENSÕ	ES (mm

Cotas	20	25	32	40	50	60
В	32	32	32	40	50	60
D	20	25	32	40	50	60
е	1,5	1,7	2,1	2,4	3,0	3,3
L	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Código	10121744	10121787	10121817	10121841	10121876	10121906

Tubo Soldável 6 Metros





DIMENSÕES (mm) 20 25 32 40 50

Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110
В	32	32	32	40	50	60	70	77	91
D	20	25	32	40	50	60	75	85	110
е	1,5	1,7	2,1	2,4	3,0	3,3	4,2	4,7	6,1
L	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Código	10120209	10120250	10120322	10120403	10120500	10120608	10120756	10120853	10121035

Adaptador Soldável com anel para Caixa D'Água





		~		
DI		NICÓ	EC	(mm)
וט	IVICI	NOU	ED	(1111111)

				,	,		
	Cotas	20	25	32	40	50	60
l	Α	61	61	64	64	67	67
	В	17	17	20	20	23	23
l	D	20	25	32	40	50	60
	d	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2	2"
	D1	64,1	70,1	79,4	87,4	94,7	108,7
	D2	60	66	74	82	88	102
	Código	22002406	22002422	22002449	22002465	22002481	22002503

Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água






Cotas	25 X 3/4	32 X 1	40 X 1.1/4	50 X 1.1/2	60 X 2	75 X 2.1/2	85 X 3	110 X 4
А	103	105	166	170	178	250	255	275
D	25	32	40	50	60	75	85	110
d	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Código	22027832	22027883	22027921	22027956	22028022	22028081	22028138	22028189



Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca para Registo





DIA	4 E B	100		/ \
1 1111/	$/I \vdash I \setminus$	1511	-	(mm)
	/	\cup		(111111/

Cotas	20 X 1/2"	25 X 3/4"	32 X 1"	40 X 1.1/4"	40 X 1.1/2"	50 X 1.1/4"	50 X 1.1/2"	60 X 2"	75 X 2.1/2"	85 X 3"	110 X 4"
А	37,1	40,3	50,7	56,7	53,3	66,1	63	72,7	86,3	94,3	115,9
D	20	25	32	40	40	50	50	60	75	85	110
d	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3″	4"
Códigos	22000209	22000250	22000322	22000403	22007939	22007947	22000500	22000608	22000756	22000853	22001035

Adaptador Soldável JET 30






DIMENSÕES (mm)

Cotas	20	25
А	6,2	6,2
В	16	18,5
d	33,2	33,2
DE	20	25
L	19	21,5
Código	22219308	22219316

Adaptador Soldável Longo com Flanges livres para Caixa D'Água






DIMENSÕES (mm)

Cotas	25 X ¾"	32 X 1"	40 X 1 .¼"	50 X 1. ½"	60 X 2"	75 X 2.½"	85 X 3"	110 X 4"
А	255	255	275	275	275	290	295	315
D	25	32	40	50	60	75	85	110
d	3/4"	1"	1. ¼"	1. ½"	2"	2.1/2"	3"	4"
Código	22047833	22047884	22047922	22047957	22048023	22048082	22048139	22048180

Braçadeira para Tubo Soldável






Cotas	20	25
А	14,25	17
В	20	20
С	15	15
е	2,8	3,5
D	20	25
Código	22051202	22051253





Bucha de Redução Soldável Curta



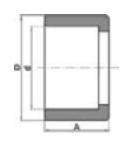


DIMENSÕES (mm)

					` /			
Cotas	25 X 20	32 X 25	40 X 32	50 X 40	60 X 50	75 X 60	85 X 75	110 X 85
А	18,5	22	26	31	36	43,5	48,5	31
D	25	32	40	50	60	75	85	110
d	20	25	32	40	50	60	75	85
Código	22066668	22066765	22066838	22066927	22067044	22067273	22067338	22067559

Bucha de Redução Soldável Longa






DIMENSOFS (mm)			~		
	DIA A	E 8 17		<i>c</i> /	١.
	1 1111/		<1 1 I	< mm	١

Cotas	32 X 20	40 X 20	40 X 25	50 X 20	50 X 25	50 X 32	60 X 25	60 X 32	60 X 40	60 X 50	75 X 50	85 X 60	110 X 60	110 X 75
А	44	51,6	51,8	55,8	31	61,3	70,5	70,9	71,3	71,8	95,1	95,1	140	130
D	32	40	40	50	50	50	60	60	60	60	85	85	110	110
d	20	20	25	20	25	32	25	32	40	50	60	60	60	75
Código	22076752	22076817	22076825	22076892	22076906	22076914	22077015	22077023	22077031	22077040	22077260	22077325	22077520	22077546

Cap Soldável






DIMENSÕES (mm)

	DIMENSOES (IIIII)													
Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110					
А	16	18,5	22	26	31	36	43,5	48,5	58,8					
D	20	25	32	40	50	60	75	85	110					
D2	24,8	30,2	37,8	46,5	57,2	38,6	85,6	100,2	129,3					
D3	28,5	34,0	43,0	52,0	63,0	76,0	95,0	104,4	134,9					
Código	22080202	22080253	22080326	22080407	22080504	22080601	22080750	22080857	22081039					

Cruzeta Soldável




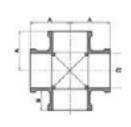

Cotas	20	50
А	32	57
В	18,5	31
D	25	50
Código	22090259	22090500

Curva 45° Soldável






1311/1	LNIC	UFC I	mm
ווווע	EI/IO	OES (

Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110
А	50	60	68	88	95	105	135	155	215
D	20	25	32	40	50	60	75	85	110
R	35	50	60	70	80	100	130	150	200
Código	22110209	22110250	22110322	22110403	22110500	22110608	22110756	22110853	22111035

Curva 90° Soldável



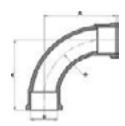


DIMENSÕES (mm)

Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110
А	56	68,5	86	106	131	156	175	245	300
D	20	25	32	40	50	60	75	85	110
R	40	56,3	64	90,55	110,45	135,83	117,5	112	131
Código	22120204	22120255	22120328	22120409	22120506	22120603	22120751	22120859	22121030

Curva de Transposição Soldável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	20	25	32
А	68,1	84	105,45
d	20	25	32
R	25	32	40
Código	22123017	22123050	22123106

Joelho 45° Soldável





		~		
DIA A	FAI	0	EC.	mm)
1 11 1//	$\vdash 1/1$		-> 1	mmı


	Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110
•	D	20	24,5	29,5	35,5	42,5	49,5	60	67,5	85,5
	А	22,3	25	32	40	50	60	75	85	110
	Código	22140205	22140256	22140329	22140400	22140507	22140604	22140752	22140850	22141031





Joelho 90° Soldável



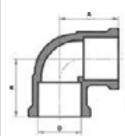

				DIMENS	ÕES (mm)
ntas	20	25	32	40	50	

				JIIVILIVJ	JLJ (IIIIII	/			
Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110
D	27	32	39	47	57	67	75	85	124
Α	20	25	32	40	50	60	87,2	97,7	110
Código	22150200	22150251	22150324	22150405	22150502	22150600	22150758	22150855	22151037

Joelho 90° Soldável e com Bucha de Latão





DIMENSÕES (mm)

Cotas	20 X 1/2"	25 X 3/4"	25 X 1/2"	32 X 3/4"
А	27	31	31	37
D	20	25	25	32
d	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Código	35217789	35227822	35217835	35227873

Joelho 90° Soldável e com Rosca





DIMENSÕES (mm)

Cotas	20 X 1/2"	25 X 3/4"	25 X 1/2"	32 X 3/4"
Α	30	32	34	37
В	28	30	32	32
D	20	25	25	32
d	1/2 "	3/4"	1/2"	3/4"
Código	2035407782	2535427821	35427872	35407839

Joelho de Redução 90° Soldável






DIMENSÕES (mm)

Cotas	25 X 20	32 X 25
А	29,5	35,5
В	29	42
D	25	32
d	20	25
Código	22166662	22166760

Luva de Correr para Tubo Soldável






DIMENSÕES (mm)

Cotas	20	25	32	40	50	60
Α	46,0	51,5	59,0	75,0	83,0	94,5
D	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	60,4
D1	30,6	36,0	46,2	59,3	66,5	80,1
Código	22172107	22172204	22172239	22172263	22172301	22172352

Luva de Redução Soldável






DIMENSÕES (mm)

Cotas	25 X 20	32 X 25	40 X 32	50 X 25	60 X 50	75 X 60	110 X 75
D	25	32	40	50	60	75	110
d	20	25	32	25	50	60	75
А	41	53	68	65,2	72,5	91,8	132
Códigos	22186663	22186760	22186833	22186006	22187040	22127270*	221275/6*

^{*}Disponível sob consulta de prazo

Luva Soldável







DIMENSÕES (mm)

				DIIVILIVO	JLJ (IIIIII)				
Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110
А	35	42	48	56	67	80	102	102	130
D	20	25	32	40	50	60	75	85	110
Código	22170201	22170252	22170325	22170406	22170503	22170600	22170759	22170856	22171038

Luva Soldável e com Bucha de Latão

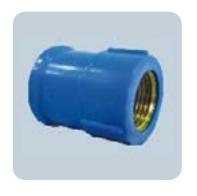

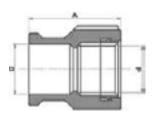


Cotas	20 X 1/2	25 X 3/4	25 X 1/2	32 X 1
А	31	36	36	47,6
D	20	20	25	32
d	1/2	1/2	3/4	1"
Códigos	35247785	35267824	35247831	35267867





Luva Soldável e com Rosca





DIMENSÕES (mm)

Cotas	20 X ½''	25 X ½''	25 X ¾''	32 X 1"	40 X 1.1/4"	50 X 1.½''
А	33,0	38,5	38,0	49,0	54,4	60,0
D	20	25	25	32	40	50
D1	1/2''	1/2''	3/4''	1"	1.1/4''	1.1/2''
Código	35447784	35467823	35447830	35447881	35447920	35447954

Tê de Redução Soldável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	25 X 20	32 X 25	40 X 25	40 X 32	50 X 20	50 X 25	50 X 32	50 X 40	60 X 25	75 X 60	75 X 50	85 X 60	110 X 60	110 X 75
Α	63	78	86,2	86	117	117	117	117	108,4	176	151	187	228,6	210
В	31	39	41,9	43	51	52	53	59	51,7	81,7	79	90	109	104
D	25	32	40	40	50	50	50	40	60	75	75	85	110	110
d	20	25	25	32	20	25	32	40	25	60	50	60	60	75
Código	22216660	22216767	22216821	22216830	22216899	22216902	22216910	22216929	22217011	22217275*	22217267	22217372	22217526	22217542*

* Disponível sob consulta.

Tê Soldável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110
А	54	64	78	94	114	142,6	174,5	195,4	248
В	27,0	32,0	39,0	47,0	57	71,3	87,2	97,7	124
D	20	25	32	40	50	60	75	85	110
Código	22200208	22200259	22200321	22200402	22200500	22200607	22200755	22200852	22201034

Tê Soldável e com Bucha de Latão na Bolsa Central






Cotas	20 X 1/2"	25 X 1/2"	25 X 3/4"	32 X 3/4"
А	54	59	65	72
В	27	30,5	32	35,5
D	20	25	25	32
d	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Código	35288350	35288376	35308369	35308385



Tê Soldável e com Rosca na Bolsa Central






DIMENSÕES (mm)

Cotas	20 X 1/2"	25 X 1/2"	25 X 3/4"	32 X 3/4"
А	53	61	58	78
В	29,5	34,0	32,5	35,5
D	20	25	25	32
d	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Código	35488359	35488375	35508368	35508384

União Soldável



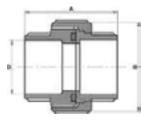

DIMENSÕES (mm)													
Cotas	20	25	32	40	50	60	75	85	110				
А	46	51	55	58	68	78	94	109	150				
В	48,0	54,5	64,0	79,0	87,5	105,0	128,0	148,5	184,0				
D	20	25	32	40	50	60	75	85	110				

 Código
 22220209
 22220250
 22220322
 22220403
 22220500
 22220608
 22220756
 22220853
 22221035

Adesivo Plástico para PVC



	PESO (g)	
Cotas	175	850
Código	53020100	53020119

Adesivo Plástico para PVC



	PESO (g)	
Cotas	17	75
Código	53010202	53001009

Solução Preparadora



	VOLUME (cm³)	
Cotas	200	1000
Código	54001207	54010001





Linha Roscável TIGRE



Função e Aplicação

Conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais, principalmente em obras onde seja necessário desmontagens da linha para mudanças de projeto ou manutenções. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais água fria em temperatura ambiente.

Benefícios

- Por terem maiores espessuras de paredes, apresentam vantagens em instalações aparentes, contra eventuais choques ou impactos que possam ocorrer;
- O sistema Roscável facilita a desmontagem e o remanejamento das instalações nos casos de redes provisórias;
- Possui excelente resistência química.

Características Técnicas

- Fabricados de PVC Cloreto de Polivinila, cor branca;
- Temperatura máxima de trabalho: 20°C;
- Diâmetros disponíveis: ½", ¾", 1", 1 ¼", 1½" e 2";
- Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.);
- Tipo de Rosca: BSP
- Tubos fornecidos em barras de 3 e 6 metros, com as pontas roscáveis.

Além destes diâmetros, a TIGRE também fabrica 2 ½", 3", 4", 5", 6", mais utilizados para instalações industriais. Para este fim, consulte a pressão máxima e a aplicação adequada através do Tele Tigre.

NORMAS DE REFERÊNCIA

A norma utilizada pela TIGRE para a fabricação dos tubos e conexões de PVC roscáveis é a PeCp 34 (para tubos) e NBR 5648 (para conexões). As roscas são fabricadas conforme NBR ISO 7/1. Para a instalação, deve ser seguida a norma NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.



Execução das Juntas Roscáveis



Passo 1: Para efetuar o corte no tubo, fixe-o em uma morsa. Evite que ele seja ovalizado, o que resultaria numa rosca imperfeita.



Passo 2: Corte o tubo no esquadro e remova as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita, para evitar uma rosca muito grande.



Passo 3: Encaixe o tubo na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo a operação até que a ponta do tubo alcance o final do cossinete. Desta forma se obtem o comprimento de rosca ideal.



Passo 4: Limpe o tubo e aplique a Fita Veda Rosca TIGRE sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em meio centímetro, num total de 3 a 4 voltas em média.

Obs.: Não Utilize Adesivo para PVC nas roscas dos tubos e conexões. Use somente Fita Veda Rosca TIGRE.






Itens da Linha Roscável

Tubo Roscável 6m






DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"
В	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4	26,7	29,8	35,8	40,1	40,1
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"
L	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Códigos	10001854	10001889	10001900	10001927	10001943	10001960	10001994	10002010	10002060	10002109	10004900

Tubo Roscável 3m





DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
В	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4
D	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
L	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Código	10011850	10011884	10011906	10011930	10011965	10011981

Adaptador Roscável com Anel Para Caixa D'água






DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2 "	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Α	61	61	64	64	67	67
В	17	17	20	20	23	23
D	1/2"	3/4"	1	1.1/4"	1.1/2"	2
D1	64,1	70,1	79,4	87,4	94,7	108,7
D2	60	66	74	82	88	102
Código	20002409	20002425	20002441	20002468	20002484	20002506

Braçadeira para Tubo Roscável



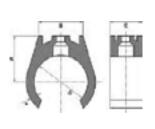

Cotas	1/2"	3/4"
А	15,5	18,5
В	20	20
С	15	15
e	2,8	3,5
D	21	26,5
Código	20030852	20030887



Bucha de Redução Roscável






Cotas	3/4" X 1/2"	1" X 1/2"	1" X 3/4"	1.1/4" X 3/4"	1.1/4" X 1"	1.1/2" X 3/4"	1.1/2" X 1"	1.1/2" X 1.1/4"	2" X 1"	2 X 1.1/4	2 X 1.1/2	2.1/2X1.1/4	2.1/2X1.1/2	2.1/2 X 2	3 X 1.1/2	3 X 2	3 X 2.1/2	4 X 3
А	26,5	31	31	34,5	34,5	35,5	35,5	35,5	31,5	31,9	38,5	46	46	33	31	30,4	31	52
В	8	9	9	10	10	11	11	10	9	10,5	10	13	13	11	10,5	10,3	10,5	19,8
D	3/4"	1"	1"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	2"	2	2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	3	3	3	4
d	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	3/4"	1"	1.1/4"	1!	1.1/4	1.1/2	1.1/4	1.1/2	2	1.1/2	2	2.1/2	3
Código	20022507	20022531	20022540	20022574	20022582	20022612	20022620	20022639	20022663	20022671	20022680	20022710	20022728	20022736	20022760	20022779	20022787	20022833

Cap Roscável



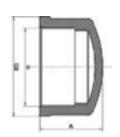

DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
А	23,5	26,2	31,1"	35,5	37	43,9	53,5	65,1	84,4
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
D2	30	36,5	44	54	61	74,5	92,5	100,4	134,5
Código	20031859	20031883	20031905	20031921	20031948	20031964	20031999	20032014	20032065

Cruzeta Roscável






DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Α	56	65,5	75	98,8	118,8	131
В	28	32,75	37,5	49,4	59,4	65,5
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Código	20041854	20041889	20041900	20041927	20041943	20041960

Curva 90° Roscável





Cotas	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2"1/2	3	4
А	50,5	62,3	78	123,4	134,2	165,3	199	246,5	315,1
D	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2"1/2	3"	4"
R	42	53	67	65,9	85,5	99,8	144,2	157,2	191,5
Código	20061855	20061880	20061901	20061928	20061944	20061960	20061995	20062010	20062061





Flange Roscável Com Sextavado





			[DIMENSO	DES (mm))
otas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
А	75	89	99	103	109,2	127	175	192,8	219,4
В	15,5	16,5	17,8	19,4	19,3	20,2	45,6	44,8	53,5
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1,2"	2"	2.1/2"	3"	4"
е	5,5	6,2	6,5	7	6,4	7,2	13,2	13,8	15
Código	20081856	20081880	20081902	20081929	20081945	20081961	20081996	20082011	20082062

Joelho 45° Roscável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
А	22	25	30	34,5	36	48,35	58,8	61,4	70
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Código	20091851	20091886	20091908	20091924	20091940	20091967	20091991	20092017	20092068

Joelho 90° Roscável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
А	28	32,5	39,5	46,5	50	60,5	70,4	81	103,5
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Código	20101857	20101881	20101903	20101920	20101946	20101962	20101997	20102012	20102063

Joelho 90° Roscável com Bucha de Latão





DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	3/4" X 1/2"
А	28	32,5	31
D	1/2"	3/4"	3/4"
d	1/2"	3/4"	1/2"
В	28	32,5	29,5
Código	35001859	35001883	35022503

Joelho Redução 90° Roscável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	3/4" X 1/2"	1" X 3/4"
A1	31	36
A2	29,5	36
B1	17	18,5
D	3/4"	1"
d	1/2"	3/4"
B2	18,5	22
Código	20112506	20112549

Junção 45° Roscável






DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Α	67	78	95,5	113,1	125	149,5
В	45	53,5	66	65	88,4	107,5
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Código	20171855	20171880	20171901	20171928	20171944	20171960

Luva de Correr Roscável



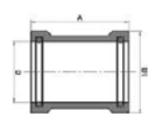


DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
А	46,0	51,5	59,0	75,0	83,0	94,5
D	21,4	26,9	33,6	42,4	48,4	60,4
D1	32,8	38,7	46,2	59,3	66,5	80,1
Código	20122609	20122706	20122730	20122765	20122803	20122854

Luva de Redução Roscável



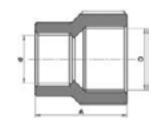

DIMENSÕES (mm)


Cotas	3/4" X 1/2"	1" X 3/4"
А	40,2	45,7
D	3/4"	1"
d	1/2"	3/4"
Código	20132507	20132540





Luva Roscável



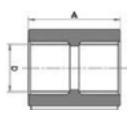


DIMENSÕES (mm)

			-	- III I I I I I I I I I I I I I I I I I	J_J (111111	'/			
Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Α	37	40	47,5	53	53	61,5	71	78,5	91
D	1/2	3,4	1	1.1/4	1.1/2	2	2"1/2	3"	4"
Códiao	20121858	20121882	20121904	20121920	20121947	20121963	20121998	20122013	20122064

Nípel Roscável



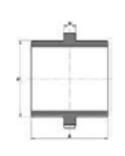


DIMENSÕES (mm)

					(7			
Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
А	41	45	53	59	60	67,5	74,5	87	100
В	7	8	9	10	11	10,5	13,7	14	15
D	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2"1/2	3"	4"
Código	20151854	20151889	20151900	20151927	20151943	20151960	20151994	20152010	20152060

Plug Roscável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Α	25,5	28,5	29,8	30,5	38,5	44
D	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Código	20161850	20161884	20161906	20161922	20161949	20161965

Tê de Redução Roscável






Cotas	3/4" X 1/2"	1" X 3/4"	1.1/2" X 3/4"
А	59	72	79
В	31	36	44
D	3/4	1	1.1/2
d	1/2	3/4	3/4
Código	20202505	20202548	20202610



Tê Roscável






DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
А	56	65	79	93	100	121	139,4	168	200
В	28	32,5	39,5	46,5	50	60,5	69,7	84	100
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Código	20191856	20191880	20191902	20191929	20191945	20191961	20191996	20192011	20192062

União Roscável





DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2"	3"	4"
А	45	49,3	56	68,5	72	82,5	100,5	109	142,5
В	48	54,5	64	77,5	86,5	101	134	153	185
D	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Código	20211857	20211881	20211903	20211920	20211946	20211962	20211997	20212012	20212063

Cossinete / Guia



- 1/	л.	/ N	1.	_	7
- 11	1	U	IJ	г.	IJ

Bitola	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Código	52012856	52012880	52012902	52012929	52012945	52012961

Corpo Tarraxa





Tarraxa N° 01 Ou N° 02



Fita Veda Rosca



DIMENSÕES (mm)

Bitola	½" a 1″
Código	52047501

DIMENSÕES (mm)

Bitola	½" a 1"	1⁄4" a 2"
Código	52008506	52008530

Bitola	18 mm X 10 m	18 mm X 25 m	18 mm X 50 m
Código	54501854	54501900	54501951






Instruções

Instalações Embutidas


As instalações deverão permitir fácil acesso para qualquer necessidade de reparo e não deverá prejudicar a estabilidade da construção.

A tubulação não deverá ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo nas travessias de estruturas ou paredes, para se evitar danos à tubulação na ocorrência de eventuais recalques (rebaixamento da terra ou da parede após a construção da obra).

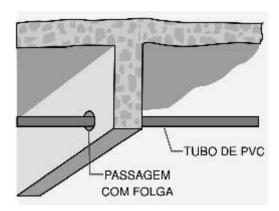

Instalações Aparentes

Nas instalações aparentes, os tubos devem ser fixados com braçadeiras de superfícies internas lisas e largas, com um comprimento de contato de no mínimo 5 cm, abraçando o tubo quase totalmente (em ângulo de 180°).

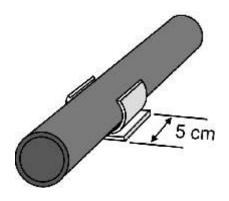


Deve obedecer o seguinte espaçamento na posição horizontal:

D'U.L. DE ()	Tubos Soldáveis (m)
Bitolas DE (mm)	lubos soldaveis (III)
20	0,9
25	1,0
32	1,1
40	1,3
50	1,5
60	1,7
75	1,9
85	2,1
110	2,5

Bitolas DE (Pol)	Tubos Roscáveis (m)
1/2"	1,0
3/4"	1,1
1"	1,3
1 1/4"	1,5
1 ½"	1,6
2"	1,8
2 ½"	2,0
3"	2,1
4"	2,4
5"	2,7
6"	2,8

Para tubos na posição vertical, deve-se colocar um suporte (braçadeira) a cada 2 metros. Os apoios deverão estar sempre o mais próximo possível das mudanças de direção (curvas, tês, etc).

Num sistema de apoios, apenas um deverá ser fixo no tubo, os demais deverão permitir que a tubulação se movimente livremente, pelo efeito da dilatação térmica.

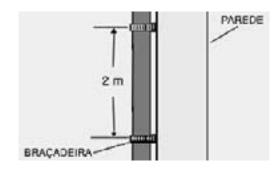



Instalações Enterradas

As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos.


O fundo da vala dever ser uniforme. Quando for preciso regularizar o fundo, utilize areia ou material granular.

Estando o tubo colocado no seu leito, preencha lateralmente com o material indicado, compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura da parte superior do tubo.

Complete a colocação do material até 30 cm acima da parte superior do tubo.

A seguir, tabela de profundidade mínima de assentamento de acordo com as cargas:


Cargas	Profundidade "h" (m)
Interior dos lotes	0,30
Passeio	0,60
Tráfego de veículos leves	0,80
Tráfego pesado e intenso	1,20
Ferrovia	1,50

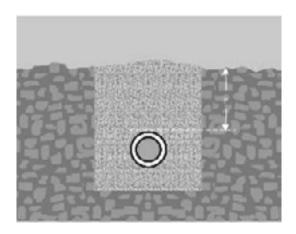


Recomendamos que a largura da vala a ser aberta para realizar o assentamento da tubulação seja:


DN + 30 cm


Por exemplo, se você tiver uma tubulação com DN 110 (11 cm), você terá de abrir uma vala de 11 + 30 = 41 centímetros.

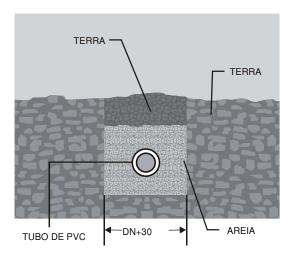

Caso não seja possível executar o recobrimento mínimo, ou se a tubulação estiver sujeita à carga de rodas, fortes compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá existir uma proteção adequada, com uso de lajes ou canaletas de concreto que impeçam a ação desses esforços sobre a tubulação.

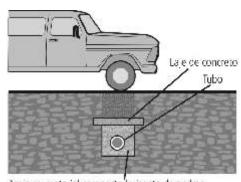



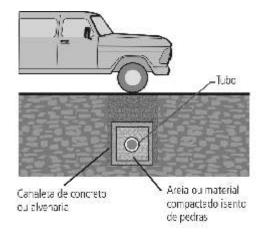







Transposição de Elementos da Obra

O traçado da tubulação eventualmente precisará desviar de portas e janelas. Estes desvios não deverão ter formato de sifão, pois este formato causa a incidência de ar na tubulação, prejudicando o desempenho da instalação em casos de falta de abastecimento de água. Utilize sempre um traçado retilíneo, conforme a ilustração:

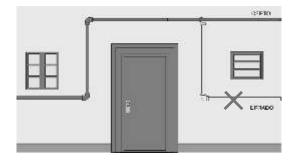


Congelamento

Nas regiões sujeitas ao congelamento de água, deve-se tomar algumas providências para evitar o risco de rompimentos das tubulações (a água ao congelar aumenta de volume). Uma das providências é fazer isolamento térmico da tubulação, ou ainda esvaziá-la.

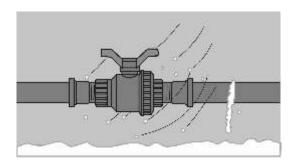


Pesos Concentrados


As conexões mais pesadas, acopladas às tubulações aparentes, devem ser sempre apoiadas para evitar que forcem a tubulação.

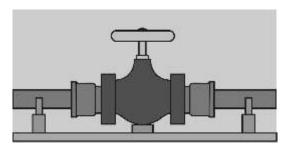

Dilatação Térmica


Quando o tamanho de um material aumenta em função de variações da temperatura, dizemos que ele se dilata termicamente. Com uma tubulação de PVC este fenômeno também acontece.

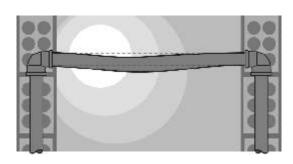

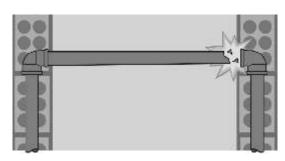




Portanto, são necessários certos cuidados: em trechos longos de tubulações enterradas, é recomendável instalar a tubulação em formato de "cobra", ou seja, não muito alinhada. Desta forma ela terá maior flexibilidade para absorver as possíveis dilatações.

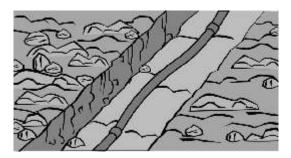


Por exemplo, imagine que uma rede de PVC soldável foi montada numa tarde de sol quente, para interligar uma bomba a uma caixa d'água a 500 metros de distância. Após terminar o serviço, o encanador espera até o dia seguinte para ligar a bomba. As valas ficaram abertas. O tubo foi colocado de forma bem alinhada, reto. No outro dia, na ligação do registro de saída da bomba, o adaptador estava rompido. O que aconteceu? Durante a noite a tubulação resfriou-se com a queda da temperatura, e se retraiu, forçando o adaptador até rompê-lo. Se a tubulação estivesse à vontade, não tão alinhada, seu comprimento seria suficiente para compensar esta retração.

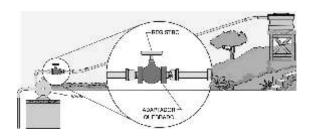


Liras

Para os casos de trechos longos e aparentes, entre dois pontos fixos, deve-se executar uma lira para compensar as variações de comprimentos da tubulação.

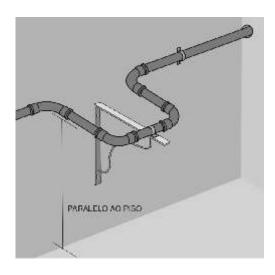

Vibrações em Bombas

A fim de evitar que as tubulações de recalque possam romper-se por fadiga, recomenda-se que entre a bomba e a tubulação seja inserido um mangote de borracha, que irá absorver as vibrações da bomba. Isto evitará ruídos desagradáveis e danos à estrutura do prédio.

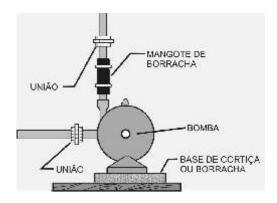






Ventilação da Coluna

A norma NBR 5626 diz que nos casos de instalações que contenham válvulas de descarga, a coluna de distribuição deverá ser ventilada.

Trata-se de um tubo vertical instalado imediatamente na saída de água fria do reservatório. Deve-se seguir as seguintes recomendações:

- O tubo de ventilação deverá estar ligado à coluna, após o registro de passagem existente;
- Ter sua extremidade superior aberta;
- Estar acima do nível máximo d'água do reservatório;
- Ter o diâmetro igual ou superior ao da coluna.

Por exemplo, se o diâmetro da coluna for de 40 mm, o diâmetro do tubo ventilador deverá ser de, no mínimo, 40 mm ou 1 ¼".

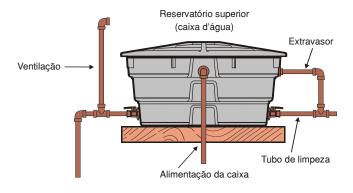

Consumo de Adesivo Plástico e Solução Preparadora

O consumo de Adesivo Plástico e Solução Preparadora depende da quantidade de bolsas a serem soldadas. Cada bolsa representa o que chamamos de "junta".

Para os tubos, consideramos 1 junta Para os joelhos, 2 juntas, Para os tês, 3 juntas



Antes de adquirí-los, é preciso calcular a quantidade certa que será utilizada. Para isto devemos consultar a tabela a seguir:

Tabela de Consumo

	Adesivo	Adesivo (g/junta)		lora (cm³/junta)
Bitolas (DN)	Ponta Bolsa de Tubo	Ponta Bolsa de Conexão	Ponta Bolsa de Tubo	Ponta Bolsa de Conexão
20	2,0	1,0	3,0	2,0
25	2,0	1,0	3,0	2,0
32	3,0	2,0	3,0	3,0
40	4,0	3,0	4,0	3,0
50	4,0	3,0	6,0	4,0
60	5,0	4,0	10,0	4,0
75	13,0	5,0	11,0	7,0
85	15,0	6,0	14,0	8,0
110	17,0	15,0	17,0	8,0



Manutenção em Tubulações de PVC

Para resolver problemas que ocorrem nos tubos em instalações já concluídas, em conseqüência de pequenos acidentes (furos por pregos ou furadeiras), ou vazamentos em juntas mal executadas, a TIGRE oferece a Luva de CorrerTIGRE.

Para o reparo, proceda da seguinte forma:



Passo 1: Identifique o local danificado.



Passo 2: Corte o local danificado e substitua por um novo trecho de tubo.



Passo 3: Faça a união utilizando duas luvas de correr, uma em cada extremidade do novo trecho.

IMPORTANTE

Não utilize Adesivo Plástico nas luvas, pois a vedação se dá pelo anel de borracha.


Estocagem

Para a estocagem deve-se procurar locais de fácil acesso e à sombra, livre de ação direta ou de exposição direta ao sol.

Deve-se proteger o material estocado com cobertura formada por uma grade de ripas ou estrutura de cobertura de simples desmontagem.

Assim como no transporte, os tubos não agrupados em feixes devem ser empilhados com as pontas e as bolsas alternadas.

A primeira camada de tubos tem que estar totalmente apoiada, ficando livres apenas as bolsas. Para se conseguir esse apoio contínuo, pode ser utilizado um tablado de madeira ou caibros (em nível) distanciados de 1,50 metro, colocados transversalmente à pilha de tubos.

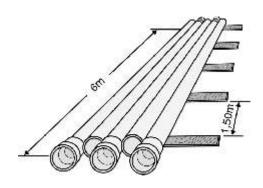

Pode-se fazer um empilhamento com altura máxima de 1,50 metros, independente da bitola ou da espessura dos tubos.

Outra alternativa de empilhamento, que pode ser adotada é a de camadas cruzadas, na qual os tubos são dispostos com as pontas e as bolsas alternadas, porém, em camadas transversais.





Dimensionamento e Projeto

A norma que fixa as exigências quanto à maneira e os critérios para projetar as instalações prediais de água fria, atendendo as condições técnicas mínimas de higiene, economia, segurança e conforto dos usuários é a NBR 5626 — Instalação Predial de Água Fria.

Estimativa de consumo predial diário

ESUIIIativa de Consumo	prediai diai io		
Tipo de construção	Consumo médio (litros/dia)		
Alojamentos provisórios	80 por pessoa		
Casas populares ou rurais	120 por pessoa		
Residências	150 por pessoa		
Apartamentos	200 por pessoa		
Hotéis (s/cozinha e s/ lavanderia	120 por hóspede		
Escolas - internatos	150 por pessoa		
Escolas - semi-internatos	100 por pessoa		
Escolas - externatos	50 por pessoa		
Quartéis	150 por pessoa		
Edifícios públicos ou comerciais	50 por pessoa		
Escritórios	50 por pessoa		
Cinemas e teatros	2 por lugar		
Templos	2 por pessoa		
Restaurantes e similares	25 por refeição		
Garagens	50 por automóvel		
Lavanderia	30 por kg de roupa seca		
Mercados	5 por m² de área		
Matadouros - animais de grande porte	300 por cabeça abatida		
Matadouros - animais de pequeno porte	150 por cabeça abatida		
Postos de serviço p/ automóveis	150 por veículo		
Cavalariças	100 por cavalo		
Jardins	1,5 por m ²		
Orfanato, asilo, berçário	150 por pessoa		
Ambulatório	25 por pessoa		
Creche	50 por pessoa		
Oficina de costura	50 por pessoa		

Vazões de projeto e pesos relativos nos pontos de utilização


Aparelho sani	tário	Peça de utilização	Vazão de projeto L/s	
Bacia sanitária		Caixa de descarga Válvula de descarga	0,15 1,70	0,30 32
Banheira		Misturador (água fria)	0,30	1,0
Bebedouro		Registro de pressão	0,10	0,1
Bidê		Misturador (água fria)	0,10	0,1
Chuveiro ou ducha		Misturador (água fria)	0,20	0,4
Chuveiro elétrico		Registro de pressão	0,10	0,1
Lavadora de pratos ou	de roupas	Registro de pressão	0,30	1,0
Lavatório		Torneira ou misturador (água fria)	0,15	0,3
Mictório cerâmico	com sifão integrado	Válvula de descarga	0,50	2,8
wictorio ceramico	sem sifão integrado	Caixa de descarga, registro de pressão ou válvula de descarga para mictório	0,15	0,3
Mictório tipo calha		Caixa de descarga ou 0,15 por registro de pressão metro de calha		0,3
Pia		Torneira ou misturador (água fria)	0,25	0,7
		Torneira elétrica	0,10	0,1
Tanque		Torneira	0,25	0,7
Torneira de jardim ou em geral	ı lavagem	Torneira	0,20	0,4

Conforme NBR 5626 (Norma ABNT)

Número de pessoas por ambiente

Ambiente	Número de pessoas
Dormitório	2 pessoas
Dormitório de empregado (a)	1 pessoa

Diâmetros de Tubos de PVC rígido e vazões em função da soma dos pesos

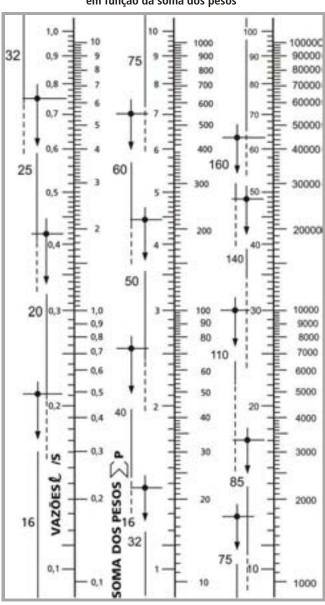



Perdas de carga localizadas - Sua equivalência em metros de tubulação de PVC rígido

		Joelho 90°	Joelho 45°	Curva 90°	Curva 45°	Tê 90° Passagem Direita	Tê 90° Saída de lado	Tê 90° Saída Bilateral	Entrada Normal	Entrada de Borda	Saída de Canalização	Válvula de Pé e Crivo	Válvula de Retenção Tipo Leve	Válvula de Retenção Tipo Pesado	Registro de Globo Aberto	Registro de Gaveta Aberto	Registro de Ángulo Aberto
DE (mm)	D. ref. (pol.)	田	8	5 ¹¹	8	4	-	4 □		<u> </u>	-	$\stackrel{\square}{\longrightarrow}$	17	7	A	J	
20	1/2"	1,1	0,4	0,4	0,2	0,7	2,3	2,3	0,3	0,9	0,8	8,1	2,5	3,6	11,1	0,1	5,9
25	3/4"	1,2	0,5	0,5	0,3	0,8	2,4	2,4	0,4	1,0	0,9	9,5	2,7	4,1	11,4	0,2	6,1
32	1"	1,5	0,7	0,6	0,4	0,9	3,1	3,1	0,5	1,2	1,3	13,3	3,8	5,8	15,0	0,3	8,4
40	11/4"	2,0	1,0	0,7	0,5	1,5	4,6	4,6	0,6	1,8	1,4	15,5	4,9	7,4	22,0	0,4	10,5
50	11/2"	3,2	1,3	1,2	0,6	2,2	7,3	7,3	1,0	2,3	3,2	18,3	6,8	9,1	35,8	0,7	17,0
60	2"	3,4	1,5	1,3	0,7	2,3	7,6	7,6	1,5	2,8	3,3	23,7	7,1	10,8	37,9	0,8	18,5
75	21/2"	3,7	1,7	1,4	0,8	2,4	7,8	7,8	1,6	3,3	3,5	25,0	8,2	12,5	38,0	0,9	19,0
85	3"	3,9	1,8	1,5	0,9	2,5	8,0	8,0	2,0	3,7	3,7	26,8	9,3	14,2	40,0	0,9	20,0
110	4"	4,3	1,9	1,6	1,0	2,6	8,3	8,3	2,2	4,0	3,9	28,6	10,4	16,0	42,3	1,0	22,1


Diâmetros mínimos dos sub-ramais

Peças de utilização	DE (mm)	D. ref. (pol.)		
Aquecedor de alta pressão	20	1/2		
Aquecedor de baixa pressão	25	3/4		
Bacia sanitária com caixa de descarga	20	1/2		
Bacia sanitária com válvula de descarga de 1¼	50	1½		
Bacia sanitária com válvula de descarga de 1½	50	1½		
Banheira	20	1/2		
Bebedouro	20	1/2		
Bidê	20	1/2		
Chuveiro	20	1/2		
Filtro de pressão	20	1/2		
Lavatório	20	1/2		
Máquina de lavar pratos	25	3/4		
Máquina de lavar roupa	25	3/4		
Mictório de descarga contínua por metro ou aparelho	20	1/2		
Pia de cozinha	20	1/2		
Tanque de lavar roupa	25	3/4		

Vazões máximas das tubulações soldáveis e roscáveis

DE (mm)	D. ref. (pol.)	Vazões máximas		
20	1/2"	0,2		
25	3/4"	0,6		
32	1"	1,2		
40	11/4"	2,5		
50	1½″	4,0		
60	2"	5,7		
75	21/2"	8,9		
85	3"	12,0		
110	4"	18,0		


Ábaco luneta - Água fria

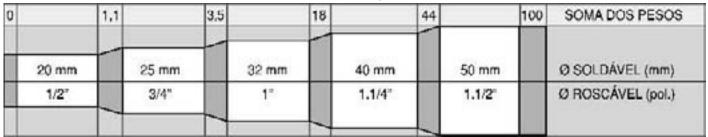





Ábaco para cálculo de perda de carga em tubulações de PVC rígido

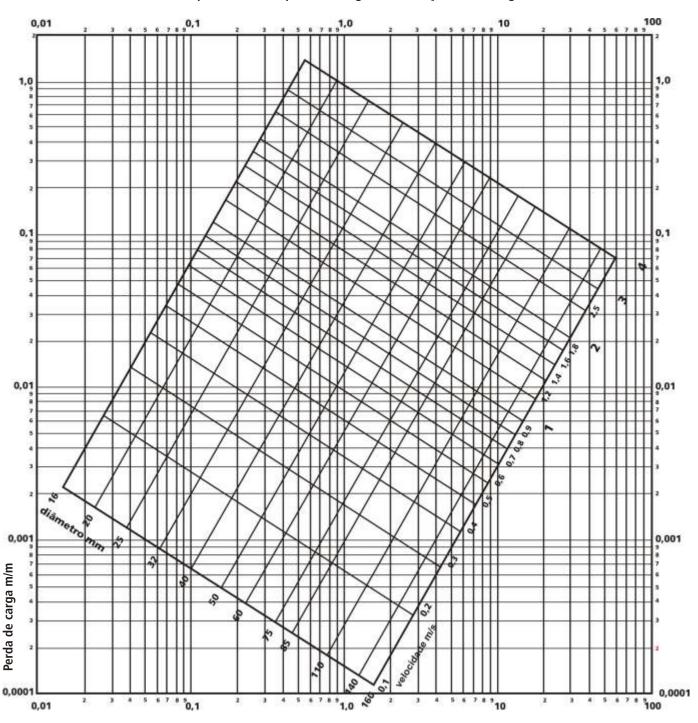

Vazão I/s

O ábaco que apresentamos foi executado tendo como base cálculo feito no Centro de Computação Eletrônica e no Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos — Universidade de São Paulo.

O cálculo foi especialmente encomendado por TIGRE TUBOS E CONEXÕES para seus tubos soldáveis e roscáveis. Este ábaco é aplicável para tubos soldáveis, por serem os mais usados, e as diferenças que aparecem quando se usa o ábaco para tubos roscáveis são perfeitamente absorvíveis pelo grau de precisão dos cálculos.

ÁGUA FRIA







Registros TIGRE Registro Borboleta TIGRE



Registro de esfera utilizado nas ligações prediais e na tubulação de entrada das caixas d'água. Fabricado de PVC nas bitolas de ½" e ¾" Resiste a pressão de 7,5 kgf/cm² a temperatura ambiente.

Este registro deve ser instalado com Fita Veda Rosca nas extremidades roscas-macho.

Diâmetros disponíveis:

1/2", 3/4".

Pressão de serviço:

Pressão máxima de 7,5 kgf/cm² (a 20°C).

As tubulações ligadas ao registro devem estar alinhadas como o mesmo, para não transmitir esforços mecânicos.

Deve ser utilizado totalmente aberto ou fechado, nunca semi-aberto, para não danificar as vedações. Realizar somente aperto manual. Não deve ser embutido em paredes.

Registro VS TIGRE



Registro de esfera de PVC, utilizado em barriletes de prédios, tubulação de distribuição em caixas d'água, piscinas, irrigação, máquinas de lavar, piscicultura, saneamento, indústria, agricultura e outros. É simples e fácil de operar, bastando dar apenas ¼ de volta.

Diâmetros disponíveis:

Soldável: 20, 25, 32, 40, 50,60 mm;

Roscável: ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2".

Pressão de serviço:

Até 16 kgf/cm² (diâmetros de ½", ¾",1",

20, 25, 32 mm);

Até 10 kgf/cm² (diâmetros de 1¼", 1½",

2", 40, 50,60 mm).

Instalação do Registro VS TIGRE



Passo 1: Determine o alinhamento da tubulação e faça a soldagem do corpo do registro. Quando o registro for instalado em trecho de tubulação com mais de 8m, faça liras ou mudanças de direção logo após registro, para que ele não seja danificado pelo efeito de expansão ou contração da tubulação.





Passo 2: Coloque a porca do registro na tubulação e faça a soldagem da extremidade do registro (colarinho).

Obs.: Cuidado ao aplicar adesivo na bolsa do corpo do registro, evitando que o adesivo escorra para dentro e danifique a esfera e as vedações.



Passo 3: Faça o ajuste apertando a porca com as mãos, com o registro na posição fechada. Não use ferramentas.

O registro não deve ser utilizado como união. Deve ser utilizado totalmente aberto ou fechado, nunca semi-aberto, pois isso danifica as vedações. Não deve ser embutido em paredes.

Manutenção do Registro VS TIGRE

Por ser desmontável, pode-se efetuar a troca dos anéis de vedação, bastando desrosquear a porca de aperto. Mas atenção: nunca desmonte o registro com a rede cheia de água, pois a esfera será lançada para fora do corpo do registro.

Obs.: O Registro VS não deve ser utilzado como união.

Registro de Chuveiro TIGRE



Registro de PVC para instalações prediais de água fria, especialmente voltado para chuveiros residenciais.


A praticidade deste registro é um de seus diferenciais: basta um giro de apenas meia volta para abrir ou fechar a passagem da água.

Diâmetros disponíveis:

Soldável: 20, 25 mm; Roscável: ½", ¾".

Pressão de serviço:

Suportam uma pressão de serviço de até 7,5kgf/cm² a 20°C, seguindo as exigências das instalações prediais.





cromado, branco, areia, cinza e branco com detalhe cromado.





Para facilitar a instalação na parede, ele acompanha uma capa protetora, que contém a marcação do nível de reboco. Caso necessário, é possível substituir o mecanismo interno através do Kit de Reposição comercializado separadamente.




Instalação do Registro de Chuveiro

Escolha o modelo de registro adequado ao tipo de tubulação de sua instalação (soldável ou roscável) e siga a instalação conforme orientações a seguir:

Passo 1: Faça a instalação da base do registro utilizando Adesivo Plástico TIGRE (modelo soldável) ou Fita Veda Rosca (modelo roscável). Observe a flecha indicativa do fluxo da água sobre o corpo do produto.

Passo 2: O registro pode ser embutido na parede até a marcação do reboco que existe na capa protetora. Considere esta marcação como nível do reboco. Assim garante-se altura suficiente do registro para posteriormente colocar o acabamento.

A capa protetora deverá ser retirada apenas quando for montado o acabamento do registro.

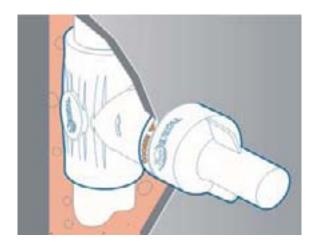


Para instalar o acabamento, siga os seguintes passos:

Passo 1: Retire a Moldura (A) e guarde o parafuso (B).

Passo 2: Encaixe a Canopla (E) e fixe-a utilizando o Preme (D).

Passo 3: Encaixe o Volante (C) no mecanismo (F) e fixe-o com o parafuso (B).

Passo 4: Recoloque a moldura (A) no volante (C) tomando o cuidado de encaixar corretamente nas guias.

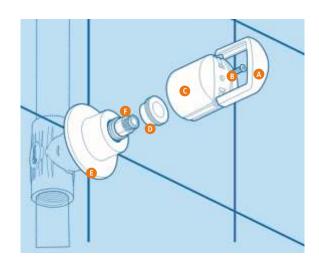


Manutenção do Registro de Chuveiro TIGRE

Sendo necessária a substituição do Mecanismo de Reposição, siga o seguinte procedimento:

Passo 1: Desencaixe a Moldura (A) e reserve o parafuso (B). Em seguida solte o Volante (C) e desrosqueie o Preme (D) para liberar a Canopla (E).

Passo 2: Com o auxílio de uma chave de boca, solte o Castelo (G) e saque o mecanismo danificado (F) da base (H) substituindo-o pelo novo mecanismo.

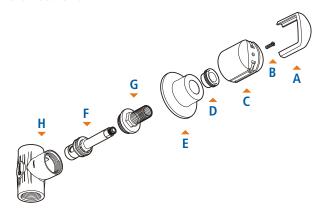



Passo 3: Coloque o novo mecanismo no interior do registro obedecendo o correto alinhamento.

Passo 4: Faça a remontagem dos demais componentes no sentido inverso.

IMPORTANTE

Ao recolocar a Moldura (A) no Volante (C), observe as guias de encaixe.

Registro de Gaveta TIGRE



Registro de PVC para instalações prediais de água fria, usado como registro geral em ambientes como cozinhas, banheiros, áreas de serviços, permitindo bloqueio do fluxo da água para manutenções na rede.

É fabricado nas versões:

Diâmetros disponíveis:

Soldável: 25 mm. Roscável: 34".

Pressão de serviço:

7,5kgf/cm² a 20°C.

Por ser de PVC, a mesma matéria prima dos tubos e conexões, basta soldar com o Adesivo Plástico para PVC Tigre ou rosquear com Fita Veda Rosca. Acompanha a Capa Protetora que possui marcação do nível de reboco.

Como acabamento a TIGRE oferece 5 opções nas cores: cromada, branca, areia, cinza e branco com moldura cromada. Para a colocação de acabamentos de outras marcas, consulte nossa assistência técnica.






Instalação do Registro de Gaveta

Escolha o modelo de registro adequado ao tipo de tubulação de sua instalação (soldável ou roscável) e siga a instalação conforme orientações a seguir.

Passo 1: Proceda a instalação da base do registro (H) utilizando Adesivo Plástico para PVC Tigre (modelo soldável) ou Fita Veda Rosca (modelo roscável).

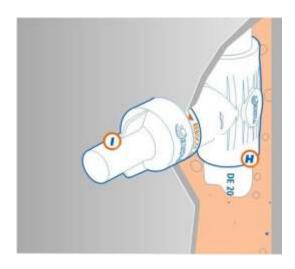

Passo 2: Baseie-se na marcação da Capa Protetora (I) para auxiliar na determinação da profundidade de embutimento, considerando o limite do nível do reboco.

A capa protetora deverá ser retirada apenas quando for montado o acabamento do registro.

Para instalar o acabamento, siga os seguintes passos:

Passo 1: Retire a Moldura (A) e reserve o parafuso (B).

Passo 2: Encaixe a Canopla (E) e fixe-a utilizando o Preme (D).

Passo 3: Encaixe o Volante (C) no mecanismo (F) e fixe-o com o parafuso (B).

Passo 4: Recoloque a moldura (A) no volante (C) tomando o cuidado de encaixar corretamente nas guias.



Manutenção do Registro de Gaveta TIGRE

Sendo necessária a substituição do mecanismo de acionamento, siga o seguinte procedimento:


Passo 1: Desencaixe a Moldura (A) e reserve o parafuso (B). Em seguida solte o volante (C) e desrosqueie o Preme (D) para liberar a Canopla (E).

Passo 2: Com o auxílio de uma chave de boca, solte o Castelo (G) e sague o mecanismo danificado (F) da base (H).

Passo 3: Coloque o novo mecanismo no interior do registro, obedecendo ao correto alinhamento.

Passo 4: Faça a remontagem dos demais componentes no sentido inverso.

IMPORTANTE: Ao recolocar a Moldura (A) no Volante (C), observe as guias de encaixe.

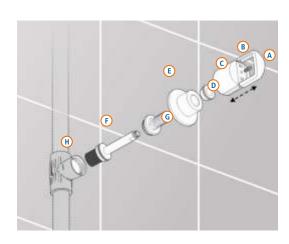




Itens da Linha de Registros

Registro de Chuveiro - Base






DIMENSÕES (mm)

Cotas	20 mm	1/2"	25 mm	3/4"
D	39,5	39,5	39,5	39,5
Н	99,1	99,1	99,1	99,1
А	66	68	71	71
R	20	3/4"	25	3/4"
D1	26	29	31	35,5
Código	27952054	27952070	27952151	27952178

Registro de Chuveiro Completo Branco







DIMENSÕES (mm)

Bitola	20	25	1/2 "	3/4"
Código	27952186	27952194	27952089	27952097

Registro de Chuveiro - Acabamento

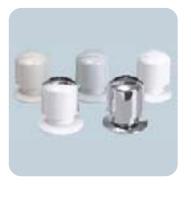



DIMENSÕES (mm)

Cotas	Bitola Universal
Н	74,8
D	52,1
d	63,5
Código Cromado	27952330
Código Branco c/ Cromado	27952364
Código Branco	27952321
Código Cinza	27952348
Código Areia	27952356

Registro de Chuveiro - Mecanismo (Reposição)





DIMENSÕES (mm)


Cotas	20 mm
D	25,8
D1	20
D2	11,9
Н	97,1
Código	27952410





Registro de Gaveta Base (modelo soldável)



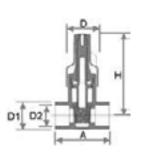


	OES (

Cotas	25 mm
D	39,5
Н	104
А	67,6
D1	31
D2	25
Código	27951864

Registro de Gaveta Base (modelo roscável)



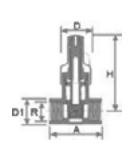


DIMENSÕES (mm)

Cotas	3/4"
D	39,5
Н	104
А	67,6
D1	31
R	3/4"
Código	27951880

Registro de Gaveta - Acabamento





Acabamentos nas cores: cromado, branco, areia, cinza e branco com moldura cromada.

DIMENSÕES (mm)

Cotas	-
Н	74,8
D	52,1
d	63,5
Código Cromado	27952330
Código Branco c/ Cromado	27952364
Código Branco	27952321
Código Cinza	27952348
Código Areia	27952356

Registro de Gaveta - Mecanismo (Reposição)






DIMENSÕES (mm)

25 mm e 3/4"
26
18
12
92,8
27511899



Adaptador para Caixa d'água com Registro






DIMENSÕES (mm)						
Cotas	Cotas 25 32					
А	124	139	164			
A1	43	43	48,1			
В	75	84	106			
C	25	32	50			
D	70,3	79,6	94,95			
R	3/4"	1"	1.1/2"			
Código	27955657	27955673	27955690			

Registro Esfera VS Soldável



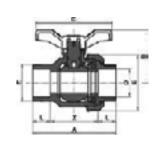

DIMENSOES (mm)							
	Cotas	20	25	32	40	50	60
	Α	74	87,9	99,5	118,6	138,2	165,1
	В	56	64	70	74	96,5	107
	D	20	25	32	40	50	60
	L	16	18,5	22	26	31	36
	Е	50	61	68	83	96	115
	Z	42	50,9	55,5	66,6	76,2	93,1
	C	76	80	90	110	140	170
	Código	27958001	27958028	27958044	27958060	27958087	27958109

Registro Esfera VS Roscável





DIMENSÕES (mm)

,						
Cotas	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Α	78	87,9	99,5	113,6	127,2	152
В	56	64	70	74	96	107
D	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
L	17	18,5	22	24,5	24,5	28,5
Е	50	61	68	83	96	115
Z	44	50,9	55,5	64,6	78,6	95
C	76	80	90	110	140	170
Código	27958281	27958303	27958320	27958346	27958362	27958389

Porca Registro Esfera VS (Reposição)





DIMENSÕES (mm)


Cotas	20 ou 1/2"	25 ou 3/4"	32 ou 1"	40 ou 1.1/4"	50 ou 1.1/2"	60 ou 2"
Α	16,5	18,6	21	25	27,5	33
В	12	12,8	16	18,4	20,1	23,5
de	33	40	45,5	58	68,5	82,5
DE	50	61	68	83	96	115
Código	27959555	27959563	27959571	27959580	27959598	27959601





Volante Registro de Esfera VS (Reposição)






DIMENSÕES (mm)

Cotas	20 ou ½"	25 ou 3/4"	32 ou 1"	40 ou 1.1/4"	50 ou 1.½"	60 ou 2"
C	76	80	90	110	140	170
В	32	34	35	35	48	52
Código	27959431	27959440	27959458	27959466	27959474	27959482

Registro Esfera com Cabeça Quadrada



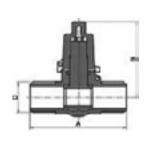


DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"
А	67	75
В	53	54,5
D	1/2	3/4
Código	27950132	27950167

Registro Esfera com Borboleta



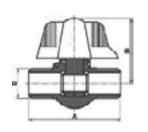

DIMENSÕES (mm)

Cotas	1/2"	3/4"
А	65	75
В	45	47,5
D	1/2	3/4
Código	27950175	27950183

Haste / Tambor para registro de pressão S30 (Reposição)





DIMENSÕES (mm)

Cotas	-
А	51,5
В	27,7
D	24,8
Código	27959806



Porca para Registro de Pressão S30 (reposição)






	/I I I N	ICC	AFC .	(mm)
1 1111	// I= I	11 5 1		

Cotas	-
А	37
В	15,50
D	10
Código	27.95.982.2

Volante Registro de Pressão S30 (reposição)



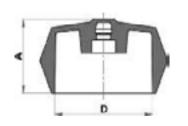

DIMENSÕES (mm)

Cotas	-
А	30
D	38,5
Código	27.95.982.2

Registro Gaveta Docol Base JET 30





DIMENSÕES (mm)

Cotas	3/4"
А	64,5
В	89,5
D	47,2
Código	37121037

Registro Gaveta Docol JET 30 Bruto





DIMENSÕES (mm)

Cotas	3/4
A	62
В	80,5
D	47,5
Código	37121096
Código	37121096





Registro Pressão Docol Base JET 30





DIMENSÕES (mm)

Cotas	3/4"
А	60
В	89,5
D	47,5
Código	37121002

Registro Pressão Docol JET 30 Bruto






DIMENSÕES (mm)

Cotas		3/4"
	Α	60
	В	725
	D	47,5
	Código	37121061

Kit Manutenção Nitrílica Registro de Esfera VS

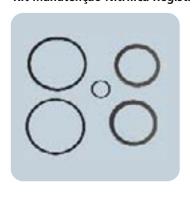

DIMENSÕES (mm)

Bitola	20 ou 1/2"	25 ou 3/4"	32 ou 1"	40 ou 1.1/4"	50 ou 1.1/2"	60 ou 2"
Código	27959008	27959024	27959040	27959067	27959083	27959105

Kit Manutenção Viton Registro de Esfera VS



DIMENSÕES (mm)

Bitola	20 ou 1/2"	25 ou 3/4"	32 ou 1"	40 ou 1.1/4"	50 ou 1.1/2"	60 ou 2"
Código	27951309	27951325	27951341	27951368	27951384	27951406

ÁGUA FRIA






Válvulas Ventosa, de Pé com Crivo e de Retenção TIGRE

Fabricadas de PVC, são soluções muito mais econômicas, leves e de simples instalação e operação do que as existentes no mercado. Além disso, têm elevada durabilidade, graças a matéria-prima da conexão e dos anéis de vedação.

Vamos conhecer detalhadamente cada uma delas.

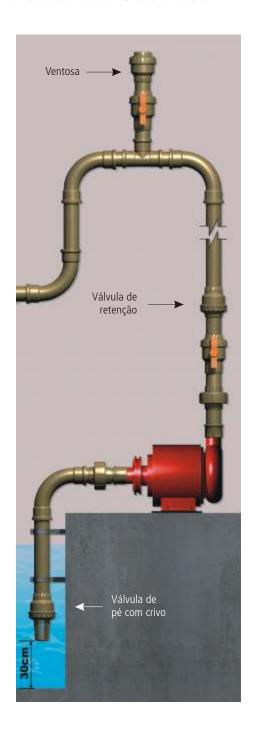

Ventosa TIGRE



Esta válvula serve para permitir a saída do ar que tenha ficado ou entrado na tubulação, principalmente nos pontos mais altos que tenham formato de sifão. Também serve para permitir a entrada de ar onde ocorre redução de pressão em pontos altos, facilitando o esvaziamento da tubulação. Isto evita que ela se rompa caso haja formação de vácuo.

Diâmetros disponíveis:

- Soldável: 25, 32, 50 mm;

- Roscável: 3/4", 1", 11/2".

Pressão Máxima:

Suportam pressão até 10 kgf/cm² a temperatura de 20°C.

A válvula possui um obturador no seu interior, e é este componente que bloqueia a saída d'água depois que o ar sai da tubulação.




É importante lembrar sempre que para que esta válvula funcione perfeitamente, a rede deve ter uma pressão estática mínima de 1 m.c.a, com uma vazão de no mínimo 0,03 l/s. Nesta condição, a água conseguirá empurrar o obturador da ventosa para cima, expulsando o ar e vedando a passagem da água corretamente.

Para a derivação do ponto de instalação da válvula, utilize a conexão "Tê" da respectiva linha e, se necessário, reduções das linhas soldável e roscável.



Posição da Válvula

Verifique a melhor posição para a instalação da Válvula Ventosa TIGRE, normalmente nos pontos mais altos das tubulações. Esta válvula deve ser usada na vertical, com a porca para cima, conforme seta indicativa existente em seu corpo.

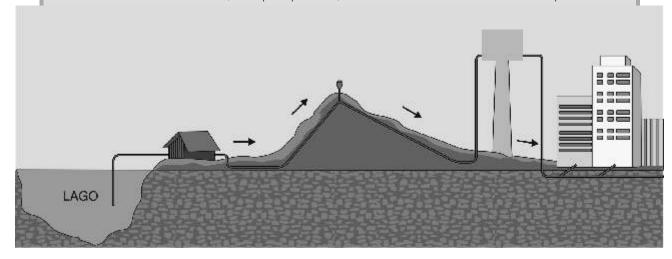

Instalação da Válvula Ventosa



Passo 1: Lixe a superfície da tubulação e a bolsa da válvula para retirar o brilho das superfícies. Em seguida limpe as superfícies utilizando a Solução Preparadora TIGRE.



Passo 2: Distribua o adesivo TIGRE primeiro na bolsa da válvula e depois na superfície do tubo, em seguida faça o encaixe das partes,

girando-as ¼ de volta. Limpe o excesso de adesivo. Libere a instalação para uso após 12 horas. Verifique o funcionamento do sistema.



Obs.: Se utilizar a versão roscável, aplique Fita Veda Rosca na rosca macho da tubulação. Aplique três ou quatro voltas no sentido dos fios da rosca. Faça aperto manual, sem uso de ferramentas na montagem.

IMPORTANTE

A Válvula Ventosa não tem necessidade da utilização de vedação em seu interior, portanto, o anel de vedação não acompanha o produto.





Válvula de Retenção TIGRE



É muito utilizada nas tubulações que alimentam as caixas d'água superiores de prédios, onde a água é bombeada. Quando a bomba é desligada, a água que estava sendo bombeada para cima tende a descer. A válvula automaticamente segura o retorno desta água, evitando assim que ela cause grande impacto na bomba.

Pode ser utilizada na posição vertical e horizontal.

Diâmetros disponíveis:

- Soldável: 25, 32, 40, 50, 60 mm;
- Roscável: 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2".

Pressão de serviço:

Suportam pressão até 10kgf/cm² a temperatura de 20°C.

Nas tubulações de alimentação de reservatórios superiores com altura acima de 20 metros ou em tubulações horizontais onde a pressão for maior que 200 m.c.a., deve-se utilizar mais de uma válvula.

A válvula funciona somente nas instalações com pressão mínima de 0,08 m.c.a. Caso a pressão seja menor que este valor, ela permanecerá fechada.

Instalação da Válvula de Retenção

Esta conexão é fornecida com uma película de PVC para proteção do seu interior no momento da aplicação do adesivo. Portanto, ela deve ser removida somente após a instalação.

Siga os mesmos passos da instalação da Válvula Ventosa, lembrando de verificar a melhor posição para a instalação da Válvula de Retenção TIGRE, respeitando o sentido de passagem da água, conforme seta indicativa no corpo da válvula.



Retire a película protetora somente 2 minutos após a soldagem. Esta película assegurará que não haverá escorrimento de adesivo para o interior da válvula, o que poderia danificá-la.



Válvula de Pé com Crivo TIGRE



A Válvula de Pé com Crivo TIGRE é indicada para uso nas tubulações de sucção de áqua em cisternas ou poços, para:

- Manter o tubo de sucção cheio de água, evitando que entre ar na bomba;
- Evitar a entrada de resíduos que possam danificar a bomba, através do crivo.

É necessário uma pressão mínima de 1 m.c.a. na rede para que haja estangueidade total de válvula.

Diâmetros disponíveis:

- Soldável: 25, 32, 40, 50, 60 mm;
- Roscável: ¾", 1", 1¼", 1½", 2".

Pressão de serviço:

Suportam pressão até 10kgf/cm², a temperatura de 20°C.

Instalação da Válvula de Pé com Crivo

Siga os mesmos passos da instalação da Válvula Ventosa, lembrando de verificar o correto posicionamento da tubulação de sucção e da válvula, observando a seta indicativa do fluxo da água existente em seu corpo.



Obs.: Instale a Válvula de Pé TIGRE no mínimo a 30cm acima do fundo do reservatório, isto evita a sucção de impurezas ou detritos. Esta válvula deve ser usada totalmente imersa, ou seja, debaixo d'água. Procure fixar a extremidade da tubulação, evitando vibrações prejudiciais ao sistema. Libere a instalação para uso após 12 horas.

Manutenção das válvulas de Pé com Crivo, Ventosa e de Retenção TIGRE

Caso haja necessidade de realizar a substituição dos anéis de vedação, basta desrosquear a porca de aperto para acessar o interior das válvulas.

IMPORTANTE

A Válvula de Pé com Crivo não tem necessidade da utilização de vedação em seu interior, portanto, o anel de vedação não acompanha o produto.






Itens da Linha de Válvulas

Válvula de Retenção



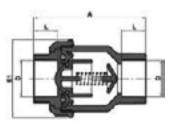


DIMENSÕES (mm)

Cotas	25	32	40	50	60		
А	87,9	99,5	118,6	138,2	165,1		
E1	61	68	83	96	115		
D	25	32	40	50	60		
L	18,5	22	26	31	36		
Código	27957013	27957153	27957161	27957188	27957196		

DIIVILIASOLS (IIIIII)						
	Cotas	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	А	87,9	99,5	118,6	138,2	165,1
	E1	61	68	83	96	115
	D	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	L	18,5	22	26	31	36
	Código	27957200	27957218	27957226	27957234	27957242

Válvula de Pé Com Crivo



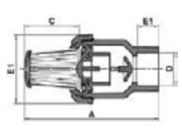

DIMENSÕES (mm)


Cotas	25	32	40	50	60
А	115,4	132,7	160,1	189	216,65
E1	61	68	83	96	115
D	25	32	40	50	60
L	18,5	22	26	31	36
Código	27957315	27957323	27957331	27957340	27957358

DIMENSÕES (mm)

Cotas	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Α	115,4	132,7	160,1	189	216,65
E1	61	68	83	96	115
D	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
L	18,5	22	26	31	36
Código	27957366	27957374	27957382	27957390	27957404

Ventosa



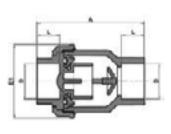

DIMENSÕES (mm)

Cotas	25	32	50				
А	87,9	99,5	138,5				
E1	61	68	96				
D	25	32	50				
L	18,5	22	31				
Código	27957447	27957455	27957480				
DIMENÇÕEC (mm)							

	DIMENS	ĎES (mm)
Cotas	3/4"	1"
А	87,9	99,5

Cotas	3/4"	1"	1.1/2"
А	87,9	99,5	1.1/2
E1	61	68	96
D	3/4	1	1.1/2
L	18,5	22	31
Código	27957501	27957510	27957536

ÁGUA FRIA

Caixas d'água





Caixas d'Água TIGRE



Função e Aplicação

Para armazenagem de água fria com a máxima durabilidade. Indicadas para reservar a água em instalações prediais, ou outra atividade que necessite armazenagem de água fria.

Benefícios

- Menor altura do mercado, adaptam-se a todo tipo de cobertura;
- Facilidade de instalação:
 - rebaixos planos na lateral, gabarito (adesivado) para instalação das tubulações e manual de instruções
 - leveza;
- Facilidade de limpeza:
 - superfície interna que evita incrustações;
 - alturamais baixa do mercado, que facilita acesso ao seu interior;
- Não contaminam a água pois a matéria-prima é totalmente atóxica:
- Durabilidade: resistência a intempéries.

Características Técnicas

Caixa de 1000 litros:

Matéria-prima: PEAD - Polietileno de Alta Densidade Processo de fabricação: Structural Foam (corpo e tampa). Tirante de polietileno para sustentar as paredes da caixa.

Acompanha embalagem com 4 parafusos de polietileno para fixação da tampa, juntamente com manual de instalação e gabarito.

Caixas de 310, 500, 750, 1000 e 1500 litros RT:

Matéria Prima: PEMD – Polietileno de Média Densidade

Processo de fabricação: Rotomoldagem

Travamento da tampa através de simples encaixe, ou através de parafusos de polietileno (4 unidades para as caixas de 500, 750, 1000 e 1500 litros RT e 2 unidades para a caixa de 310 litros RT) Acompanha manual de instalação e gabarito.

NORMAS DE REFERÊNCIA

São fabricadas de acordo com a norma NBR 14799 - Reservatório poliolefínico para água potável: requisitos.

	VOLUMES		ALTURA	ALTURA ESPESSURAS PESOS				
	Nominal	Efetivo	Corpo		Tampa	Corpo	Total sem água	Total com água
Capacidade	litros	litros	mm	mm	kg	kg	kg	kg
310 RT	310	290	660	2,5	2,45	4,75	7,2	297,1
500 RT	500	580	710	3,0	4,3	8,7	13	593
750 RT	750	833	776	2,75	6	11	17	851
1000 RT	1000	1107	792	3,0	7,4	14,4	21,8	1128,8
1000	1000	1120	670	6,0	15,3	29,9	45,2	1165,2
1500 RT	1500	1643	999	3,25	9,5	20	29,5	1672,5



Itens da Linha de Caixas d'Água

Caixas d'Água – 310, 500, 750, 1000 e 1500 litros RT






DIMENSOES (mm)								
Cotas	310	500	750	1000	1500			
D1	1020	1265	1519	1691	1822			
D2	717	900	1208	1400	1468			
Н	676	710	776	792	999			
h1	576	630	617	624	825			
h2	69,1	80	159	168	174			
Código	22993119	22993143	22993313	22993348	22993372			

Caixa d'Água Tigre 1000 Litros



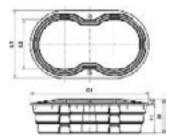

DIMENSÕES (mm)

Cotas	1000 litros
L1	1333
L2	993
h1	550
Н	670
C1	2305
h2	119
Código	22992708


Kit para Instalação de Caixa d'Água



DIMENSÕES (mm)

Bitola	Diversas
Código	22996207

Torneira de Bóia para Caixa d'Água





DIMENSÕES (mm)

Bitola	DN 1/2"	DN 3/4"
Código	22994077	22994093

Jogos de Parafusos para Caixa d'Água



ENSÕES	

Código	22994115






Instruções

Instalação das Tubulações

As tubulações essenciais para a instalação adequada da caixa d'água são:

- 1 de entrada (para alimentação da caixa)
- **2 de saída** (para distribuição da água para a edificação)
- 3 extravasor (para permitir escoamento de eventual excesso de água, evitando transbordamento)
- de limpeza (para escoamento da água após a limpeza da caixa d'água

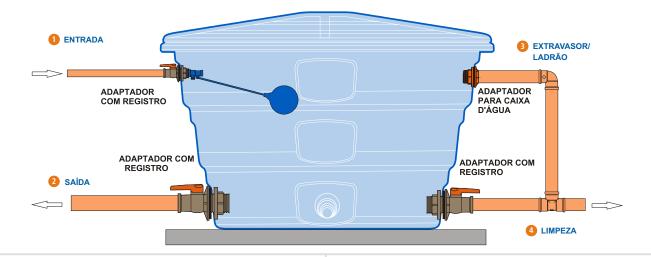


Instalação em Locais Aparentes

Caixa de 1000 litros:

Perfure as aletas laterais existentes na caixa e fixe-a por meio de cabos ou arames resistentes à base do assentamento.


Fixe também a tampa ao corpo da caixa através dos parafusos que a acompanham (4 unidades).

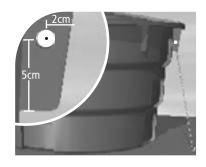


Caixas de 310, 500, 750, 1000 e 1500 litros RT:

A tampa destas caixas possui em sua superfície 4 marcações.

Para a fixação dela à base de assentamento, perfure duas das marcações indicadas (broca n°8) e fixe-a por meio de cabos (arame resistente).

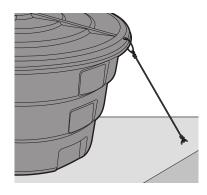

Para a fixação da tampa, perfure as marcações restantes e coloque os parafusos que acompanham a caixa.

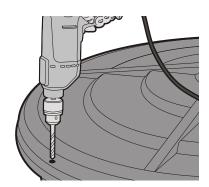





Base de Assentamento

Recomenda-se que a base para instalação da caixa seja lisa, nivelada, isenta de sujeira ou materiais pontiagudos, podendo ser:

Base de concreto

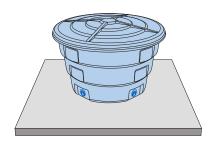

Base de madeira

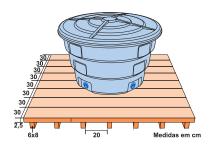


Caso seja de madeira, as tábuas deverão ser de mesma espessura e resistência, sem espaçamento entre elas.

IMPORTANTE


A base deve ter resistência compatível com o peso da caixa cheia (ex.: 1000 litros = 1000 kg) e deve ser maior do que a largura do fundo da caixa.

Furação

Os furos para colocação das tubulações deverão ser feitos sempre nos rebaixos planos existentes na lateral da caixa, através de serracopo.

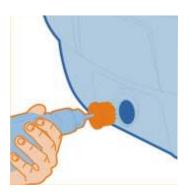

Sempre dê acabamento na furação executada com uma lima.

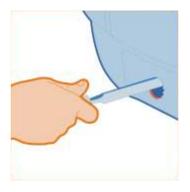

Nos rebaixos planos inferiores, a furação deverá manter as seguintes distâncias do fundo da caixa:

3 cm para as caixas de 310, 500, 750,1000 e 1500 litros RT

> 5 cm para a caixa de 1000 litros

As caixas acompanham um gabarito adesivado com as especificações da posição dos adaptadores conforme o diâmetro escolhido. Utilize-o para demarcar o diâmetro de furação na caixa.





Montagem do Tirante (caixa de 1000L)

Na caixa d'água de 1000 litros é necessário a montagem do tirante que a acompanha, para evitar deformação excessiva ocasionada pelo peso da água. O tirante deve ser montado antes de enchê-la com água.



Faça uma ligeira pressão na borda da caixa para que o tirante alcance o furo do lado oposto e se encaixe perfeitamente.



Só então a caixa d'água estará preparada para receber água.


Manutenção de Caixas D'Água

Passo 1: Inicie com o fechamento do registro da entrada da casa ou amarre a bóia.




Adaptador com Registro para Caixa d'Água

Dica: uma melhor solução para este caso é a instalação do exclusivo Adaptador para Caixa d'água com Registro TIGRE, a melhor solução técnica para evitar o improviso de se amarrar a haste da torneira de bóia.

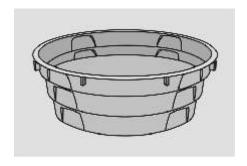


Passo 2: Separe uma quantidade de água da caixa para a sua utilização nas etapas finais de limpeza da caixa. Deixe uma reserva de água na caixa de aproximadamente um palmo.

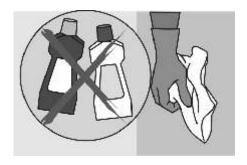

Passo 3: Utilize esta água para lavar as paredes e o fundo da caixa com um pano úmido, evitando o uso de escova de aço e vassoura. Nunca use sabão, detergente ou outro produto. Tampe as saídas de




água da caixa, para que essa água suja que ficou no fundo não desça pela tubulação de distribuição da casa. Retire a água da lavagem e a sujeira com uma pá de plástico, balde e panos, deixando-a bem limpa. Utilize panos limpos para secar o fundo; evite passá-lo nas paredes.

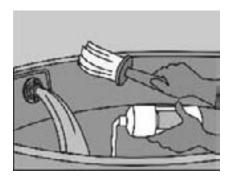


Passo 4: Ainda com as saídas da caixa fechadas, deixe entrar um palmo de altura de água, adicione 2 litros de água sanitária e deixe por 2 horas. Com uma broxa, balde ou caneca plástica, molhe as paredes internas com esta solução desinfetante.

A cada 30 minutos verifique se as paredes internas da caixa secaram, caso isso ocorra, faça nova aplicação dessa mistura até completar as 2 horas. Não use de forma nenhuma essa água durante 2 horas. Passadas as 2 horas, ainda com a bóia da caixa amarrada ou o registro fechado, esvazie a caixa abrindo as suas saídas. Abra todas as torneiras e acione as descargas (estamos assim desinfetando os tubos da residência).

Obs.: Essa água poderá ser utilizada para a lavagem de quintais, banheiros e outros pisos.

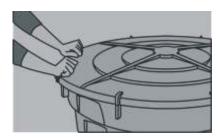

Passo 5: Tampe adequadamente a caixa d'água TIGRE, fixando com os parafusos, para que não entrem pequenos animais, insetos ou sujeiras. Lave a tampa antes de sua utilização.

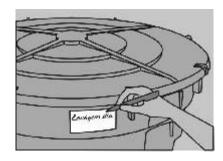

Passo 6: Anote numa etiqueta auto-adesiva a data da limpeza e cole na caixa.

Estocagem

O formato das caixas permite o encaixe de uma dentro da outra, economizando espaço na estocagem. Devem ser empilhadas em superfície plana, conforme quantidade especificada na tabela.

Para estocagem das Caixas d'Água TIGRE:

Empilhamento Máximo			
Modelo	o Tampa Corpo		
310, 500 RT	20	15	
750 RT	20	12	
1000 RT	15	10	
1500 RT	10	6	
1000	8	8	



ÁGUA FRIA





Linha PBS TIGRE



A linha PBS TIGRE é desenvolvida para condução de água em temperatura ambiente (20°C), para aplicação em instalações industriais, piscinas e obras verticais de grande porte, visto as opções de classes de pressão e diâmetros disponíveis, além das flanges para uso em redes que necessitam de desmontagem para manutenção.

Benefícios

- Segurança: sistema soldável que garante estanqueidade ao sistema, e selo identificador de procedência.
- Facilidade de instalação: junta soldável com adesivo e leveza do material
- Operações de montagem e desmontagem facilitadas graças à opção de junta com flanges.

Características Técnicas

Tubos

- Fabricados de PVC, cor marrom;
- Temperatura máxima de trabalho: 20°C;
- Diâmetros disponíveis: DE 60, 75, 85, 110, 160 e 200;
- Extremidades com ponta e bolsa soldável;
- Classes de pressão:

Classe 12: 6kgf/cm² (60 m.c.a.)

Classe 15: 7,5kgf/cm² (75 m.c.a.)

Classe 20: 10kgf/cm² (100 m.c.a.)

Conexões

- Fabricadas de PVC, cor marrom;
- Flanges avulsas com bolsa para tubos, com anel de borracha para vedação:
- Pressão de serviço de até 10kgf/cm² (classe 20).

Normas de Referências

Projeto de norma ABNT 02.111.02.019. Sistemas para condução de água. Requisitos para tubos de PVC 6,3, com junta soldável.

Execução de Junta Soldável



Passo 1: Limpar as superfícies da bolsa da conexão e da ponta do tubo utilizando estopa branca.



Passo 2: Medir a profundidade da bolsa da conexão e marcar na ponta do tubo.





Passo 3: Aplicar o Adesivo Especial Tigre primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo e, imediatamente, proceder à montagem da junta.



Passo 4: Concluída a montagem, limpar o excesso de adesivo.

NOTA: Para a soldagem em diâmetros acima de 110 mm, recomendamos que a montagem seja feita com auxílio de um ajudante. Não é necessário lixar, nem aplicar Solução Preparadora.

IMPORTANTE

Para soldar os tubos da Linha PBS utilize o Adesivo Especial TIGRE.

Execução de Junta com Flange



Passo 1: Limpe a ponta do tubo e a bolsa do flange com uma estopa branca.



Passo 2: Coloque o flange livre no tubo, aplique o Adesivo Especial Tigre na bolsa do flange e na ponta do tubo.



Passo 3: Com o auxílio de uma peça de madeira e um martelo, introduza o bocal do flange no tubo, até atingir seu encosto.



Passo 4: Coloque a junta de vedação tipo o'ring na posição.







Passo 5: O alinhamento dos furos é facilmente alcançado, visto que os flanges são livres.



Passo 6: O aperto dos parafusos deverá ser gradual, procurando-se fixar sempre aquele diametralmente oposto ao fixado.

Obs.: Em relação às furações, os flanges da Linha PBS são fabricados de acordo com a PB-15 (1969) da ABNT. Sob consulta, é possível fornecer outros tipos de furações tais como ANSI e DIN.


É importante que os flanges a serem unidos em uma instalação sigam o mesmo padrão de furação. Deve-se atentar para a escolha correta das peças, principalmente na transição com outros materiais.



Itens da Linha PBS

Tubo PBS






DIMENSÕES (mm)

	Class	se 12	Class	se 15			Class	e 20		
Cotas	DN 140 DE 160	DN 180 DE 200	DN 140 DE 160	DN 180 DE 200	DN 50 DE 60	DN 60 DE 75	DN 75 DE 85	DN 100 DE 110	DN 140 DE 160	DN 180 DE 200
В	121	145	121	145	60	70	77	91	121	145
е	7,3	9,1	8,9	11,1	4,3	5,3	6,1	7,8	11,4	14,3
DE	160	200	160	200	60	75	85	110	160	200
L	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Código	10321182	10321301	10331188	10331307	10340608	10340756	10340853	10341035	10341183	10341302

Adaptador PBS com bolsa e rosca



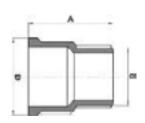


DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160 X 6
В	207
D	160
d	6
Código	24013235

Cap PBS



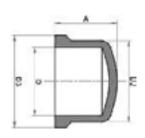


DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160
А	207,3
D	160
D2	172
D3	189
Código	24041182

Curva 45° PBS





DIMENSÕES (mm)


Cotas	DN 140 / DE 160
А	337
D	160
R	115,4
Código	24071189





Curva 90° PBS



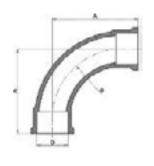


DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160
А	423
D	160
R	300
Código	24101185

Flange Livre com Furos para Tubos PBS






DIMENSÕES (mm)

Cotas	50	60	75	100	140
F	44,5	175	194	220	285
А	165	135	155	180	242
C	125	20	20	20	23,7
DE	60	75	85	63,5	85
d	20	49	50	63,5	85
Código	24350606	24350754	24350851	24351033	24351181

Joelho 45° PBS



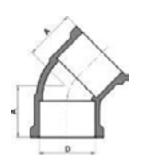

DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160
Α	193
D	160
Código	24142140

Joelho 90° PBS






DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160
А	231,7
D	160
Código	24141187



Luva de redução PBS






DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160 X DE 110 / DE 110
А	200
d	110
D	160
Código	24278824

Luva PBS



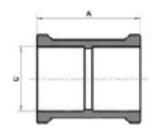

DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160 X DN 100 X DE 190
А	225
D	160
Código	24221180

Tê de redução PBS






DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 100 / DE 110		
А	390		
В	180		
d	110		
D	160		
Código	24298825		

Tê PBS



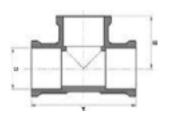

DIMENSÕES (mm)

Cotas	DN 140 / DE 160		
А	460		
В	230		
D	160		
Código	24281183		

Adesivo Especial PVC/CPVC Frasco



- \ /	\cap		IN /I		(~)
V	U	LU	IVI	Е.	(u)

Cotas	320		
Código	53021131		





Instruções

Tubulações Enterradas

Uma linha flangeada não deverá ser enterrada, porém eventualmente algumas peças, como registros, terão que ser intercaladas numa determinada rede.

Nesses casos, uma caixa de alvenaria ou concreto soluciona o problema, possibilitando, ainda, facilidade na operação e manutenção.

Tubulações Aéreas

Para execução de instalações aéreas (tanto em tubos flangeados, como em tubos soldáveis PBS) são necessários cuidados especiais quanto ao correto distanciamento dos apoios.

Os apoios deverão possuir formato semicircular, com um raio igual ao da tubulação e comprimento igual ao diâmetro do tubo.

É conveniente que as juntas dos tubos se situem próximas dos apoios, principalmente no caso de juntas flangeadas, quando o próprio flange, se possível, deve ser o elemento de ligação ao suporte.

Toda ligação flangeada exige que os tubos estejam perfeitamente apoiados e alinhados, para evitar esforços nos flanges.

Os tipos de apoio poderão ser de concreto, para linhas aparentes, e braçadeiras, para uso aéreo, observando o espaçamento permissível na tabela abaixo:

Distância máxima entre apoios

Bitola (DE)	Classe 12 e 15	Classe 20
60	-	1,8
75	-	2,0
85	-	2,2
110	-	2,6
160	3,2	3,4
200	3,7	3,9

Vibrações

Nos locais em que os tubos flangeados estiverem conectados a equipamentos que produzam vibrações, é necessário o uso de luvas (mangotes de borracha), para evitar a transferência dessas vibrações para o restante da tubulação. Deve-se especificar mangotes de borracha compatíveis com a pressão de servico do sistema.

Vedação



As juntas fornecidas com os tubos e conexões flangeados Tigre são do tipo o'ring, porém, é comum também a utilização de juntas de faces planas.

Quando se tratar de vedações planas, deve-se utilizar materiais com características apropriadas, que irão compensar as imperfeições de posicionamento dos flanges, proporcionado uma vedação perfeita.

Outro detalhe a considerar nas juntas de vedação é a sua espessura, que deverá ser bem escolhida para compensar as possíveis irregularidades encontradas nas faces dos flanges de outros materiais.



Furação e Parafusos

Por ocasião da montagem dos flanges, é indispensável o uso de parafusos e arruelas de dimensões apropriadas.

Quanto à furação, apresentamos uma tabela com dimensões dos flanges fornecidos pela Tigre e fabricados de acordo com a NBR 7669 da ABNT.


Sob consulta, poderão ser fornecidos outros tipos de furação, tais como ANSI e DIN.

Fixação dos Flanges

No que se refere à fixação, recomenda-se a observação de dois aspectos:

Posição dos furos: a furação dos flanges deve ficar simétrica em relação aos eixos principais.

Aperto: o aperto dos parafusos deverá ser gradual, procurando-se fixar sempre aquele diametralmente oposto ao fixado.

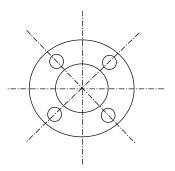

Especificações das flanges TIGRE, furação e parafuso

Bitola dos tubos DE (mm)	DN Ref. (pol.)	Bitola dos flanges ABNT (DN)	Diâmetro do disco (mm)	Espessura do disco (mm)	Diâmetro da furação (mm)	Quantidade de parafusos	Diâmetro do furo por parafuso (mm)	Bitola dos parafusos (mm)
60	2"	50	165	16	125	4	20	16
75	2 1/2"	60	175	16	135	4	20	16
85	3"	75	194	17	154	4	20	16
110	4"	100	220	18,5	180	8	20	16
160	6"	150	285	24	240	8	24	20
200	8"	200	340	40	295	8	24	20

Consumo de Adesivo

Consumo aproximado de adesivo para a execução das juntas PBS:

Consumo de adesivo

Diâmetro (DE)	Adesivo (g/junta)		
60	6,0		
75	7,5		
85	10,0		
110	18,		
160	45,0		
200	70,0		

NOTA: O consumo de adesivo constante desta tabela, é aproximado e poderá sofrer variação em função da temperatura ambiente e do próprio instalador.

Estocagem

Deve ser num local de fácil acesso e à sombra, livre de ação direta ou de exposição contínua ao sol.

É muito importante que a estrutura de apoio esteja em nível e que os tubos estejam totalmente apoiados sobre ela, com as bolsas livres.

No transporte, deve-se evitar impactos fortes e atritos com pedras, objetos metálicos e arestas vivas de modo geral. A superfície de apoio deverá ser plana, uma vez que os tubos deverão ser igualmente sustentados e totalmente apoiados em toda a sua extensão.



ANOTAÇÕES

TeleTigre 0800 70 74 700 www.tigre.com.br

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES









Você tem alguma dúvida? Ligue para o TeleTigre que ele responde.

Seja na obra ou na revenda, a TIGRE tem as melhores soluções para você. Para tirar suas dúvidas técnicas, ligue para o TELE TIGRE e um grupo de profissionais treinados estará pronto para atendê-lo.

Para informações comerciais, ligue para o TELE SERVIÇOS, é rápido, simples e totalmente gratuito. Não importa onde você esteja, a TIGRE tem o serviço certo para você.



TeleTigre 0800 70 74 700 Assistência Técnica

TeleServiços 0800 70 74 900 Assistência Comercial







www.tigre.com.br

Conheça novas soluções TIGRE, dicas de construção e muito mais.













Inovando para construir melhor