




Pistola pulverizadora sin aire de 7500 PSI



¡Únicamente para uso por personal capacitado y profesional!

Presión de trabajo máxima: 7500 PSI – 517 BAR – 51.7 Mpa
Modelos 1108-7500-2 y 1108-7500-4

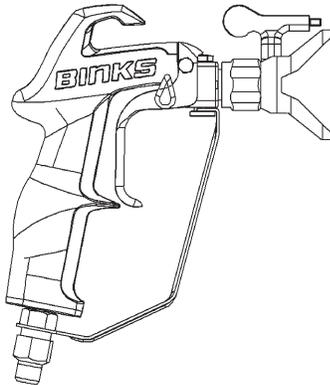


¡DE SEGURIDAD, DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO EN PÁGINAS INTERIORES!!

Lea todas las advertencias y la información de operación en páginas interiores

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

Contacte a su representante local Binks para obtener copias adicionales de este manual

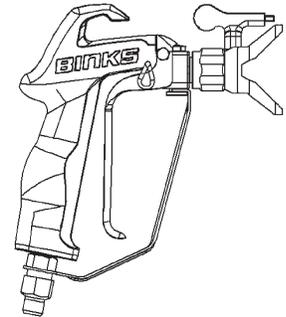

Las siguientes instrucciones proporcionan la información necesaria para la debida operación y el mantenimiento preventivo de la Pistola pulverizadora sin aire de 7500 PSI PIT BULL de BINKS. Es responsabilidad del cliente que todos los operadores y personal de servicio lean y entiendan este manual. Sírvase leer y comprender toda la información contenida en este documento para operar sin riesgo su nueva pistola pulverizadora.

ESPECIFICACIONES:

Presión máxima del fluido: 7500 psi / 517 bar
Cuerpo de la pistola: Aluminio forjado
Conducto del fluido: Aluminio anodizado
Entrada del fluido: ¼-18 NPS (m)
Peso de la pistola: 580 g



PELIGRO EN LOS OJOS: El incumplimiento de usar gafas de seguridad con protección lateral puede resultar en lesiones graves o ceguera. Todos los operadores y los transeúntes tienen que usar gafas de seguridad con protectores laterales que se ajustan a la Norma ANSI Z87.1 o la Norma Europea 156.



PELIGRO: LESIÓN POR INYECCIÓN – una corriente de alta presión producida por este equipo puede perforar la piel y los tejidos subyacentes, produciendo una lesión grave y posible amputación. Ver a un médico de inmediato.

¡NO TRATE UNA LESIÓN POR INYECCIÓN COMO UNA SIMPLE CORTADURA! La inyección puede ser causa de una amputación. Ver a un médico de inmediato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

MANTÉNGASE ALEJADO DE LA BOQUILLA. No sobrepase la presión de trabajo máxima de 7500 PSI (517 BAR, 51.7 Mpa). El rango operativo máximo de la pistola es una presión de fluido de 7500 PSI/517 BAR.

PREVENCIÓN:

NUNCA apunte la pistola a una parte del cuerpo.

NUNCA permita que ninguna parte del cuerpo entre en contacto con la corriente de fluido. NO permita que el cuerpo entre en contacto con ninguna filtración en la manguera de fluido.

NUNCA ponga la mano frente a la pistola. Los guantes no protegen contra una lesión por inyección.

SIEMPRE ponga el seguro del disparador de la pistola, apague la bomba y libere toda la presión antes de reparar o darle mantenimiento a la pistola, limpiar la punta o el resguardo, cambiar la punta o dejar la pistola desatendida. La presión no se reducirá apagando el motor. La válvula de PURGA/PULVERIZADO debe estar en PURGA (PRIME) para liberar la presión. Consulte el *PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN* descrito en el manual de la bomba.

SIEMPRE mantenga el resguardo de la punta en su lugar al rociar. El resguardo de la punta protege un poco, pero es principalmente un dispositivo de advertencia.

SIEMPRE quite la punta de rociado antes de purgar o limpiar el sistema.

La manguera de pintura puede desarrollar filtraciones debido al desgaste, a retorcimientos o mala utilización. Una filtración puede inyectar material en la piel. Inspeccione la manguera antes de cada uso.

NUNCA use una pistola pulverizadora sin que el seguro del disparador y el resguardo del disparador estén en su lugar y en buenas condiciones de funcionamiento.

Todos los accesorios deben tener una clasificación de 7500 PSI (517 BAR) o más alta. Estos accesorios incluyen puntas de rociado, pistolas, extensiones y la manguera.

NOTA AL MÉDICO:

La inyección en la piel es una lesión traumática. Es importante tratar la lesión lo antes posible. **NO RETRASE** el tratamiento para investigar la toxicidad. La toxicidad es un problema en algunos recubrimientos inyectados directamente en la corriente sanguínea. Podría ser recomendable consultar con un cirujano plástico o cirujano de reconstrucción de mano.

Reemplaza al
hoja de piezas
77-5519R

Hoja de
piezas
77-5519R-1

ADVERTENCIA

PELIGRO: EXPLOSIÓN O INCENDIO – Los disolventes y vapores de pintura pueden explotar o prenderse fuego. Puede ocurrir lesión grave y/o daño a la propiedad.

PREVENCIÓN:

Proporcione amplia extracción e introducción de aire fresco para mantener el aire dentro del área de rociado libre de acumulación de vapores inflamables.

Evite todas las fuentes de ignición tales como chispas de electricidad estática, artefactos eléctricos, llamas, luces piloto, objetos calientes y chispas que se producen al conectar y desconectar cables de alimentación eléctrica o interruptores de luz.

No fume en el área de rociado.

Debe estar presente un extintor de incendios y en buenas condiciones de funcionamiento.

Coloque la bomba al menos a 7.6 m (25 pies) de distancia del objeto a rociar en un área bien ventilada. Añada más manguera si fuese necesario. Los vapores inflamables son con frecuencia más pesados que el aire. El área del piso debe estar muy bien ventilada. La bomba podría contener formación de arcos que emiten chispas y pueden encender los vapores.

El equipo y los objetos en y alrededor del área de rociado deben estar debidamente puestos a tierra para evitar chispas estáticas.

Use sólo mangueras de fluido de alta presión conductiva o puestas a tierra. La pistola debe ponerse a tierra a través de las conexiones de la manguera.

Los cables eléctricos se deben conectar a un circuito puesto a tierra.

Siempre descargue la unidad en un recipiente metálico separado, a una presión de bomba baja, habiendo quitado la punta de rociado. Sostenga la pistola con firmeza contra el costado del recipiente para poner a tierra el recipiente y evitar las chispas estáticas.

Siga las advertencias e instrucciones del fabricante para el material y el disolvente.

Tenga sumo cuidado al usar materiales con punto de inflamabilidad inferior a los 21° C (70° F). El punto de inflamabilidad es la temperatura en la que un fluido puede producir suficientes vapores para prender fuego.

El plástico puede producir chispas estáticas. Nunca cuelgue plástico para circundar un área de rociado. No use paños para herramientas plásticas al rociar materiales inflamables.

Use la presión más baja posible para purgar el equipo.

ADVERTENCIA

PELIGRO: PELIGRO DE EXPLOSIÓN DEBIDO A MATERIALES INCOMPATIBLES – ocasionará lesión grave o daño a la propiedad.

PREVENCIÓN:

No use materiales que contengan hipocloruro cálcico o cloro.

No use disolventes con hidrocarburo halogenado como hipocloruro cálcico, fungicida, cloruro de metileno y 1,1,1-tricloroetano. No son compatibles con el aluminio.

Póngase en contacto con su proveedor de recubrimientos para averiguar la compatibilidad de los materiales con el aluminio.

ADVERTENCIA

PELIGRO: VAPORES TÓXICOS – Pinturas, disolventes, insecticidas y otros materiales pueden ser peligrosos si se inhalan o entran en contacto con el cuerpo. Los vapores pueden causar náuseas fuertes, desmayos o intoxicación.

PREVENCIÓN:

Use un respirador o máscara si existiese la posibilidad de inhalar vapores. Lea todas las instrucciones provistas con la máscara para asegurarse de que proporcionará la protección necesaria.

Use gafas protectoras.

Use ropa protectora como lo requiera el fabricante de recubrimientos.

ADVERTENCIA

PELIGRO: GENERAL – Puede ocasionar lesión grave o daño a la propiedad.

PREVENCIÓN:

Lea todas las instrucciones y precauciones de seguridad antes de operar el equipo.

Desconecte siempre el motor del suministro de energía antes de trabajar con el equipo.

Siga todos los códigos locales, estatales y nacionales adecuados que rijan la ventilación, la prevención de incendios y la operación.

Las normas de seguridad del gobierno de EE.UU. fueron adoptadas bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés). Se deben consultar estas normas, especialmente la parte 1926 de las Normas de Construcción.

Use sólo las piezas autorizadas por el fabricante. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades cuando usa piezas que no cumplen con las especificaciones mínimas y los dispositivos de seguridad del fabricante de la bomba

Antes de cada uso, revise todas las mangueras para verificar que no haya roturas, filtraciones, desgaste por raspadura o pandeo en la cubierta. Revise si hay daños o desplazamiento de los acoplamientos. Reemplace de inmediato la manguera ante cualquiera de estas condiciones. Nunca repare una manguera de pintura. Reemplácela con otra manguera de alta presión puesta a tierra.

Todas las mangueras, placas giratorias, pistolas y accesorios deben tener una clasificación de presión de o por encima del rango de presión operativa máxima del rociador.

No aplique con la pistola al aire libre en días de mucho viento.

Use ropa protectora para mantener la pintura fuera de la piel y el cabello.

ADVERTENCIA

Lo que sigue son ADVERTENCIAS generales relacionadas con el montaje, el uso, la puesta a tierra, el mantenimiento y la reparación de este equipo.

PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN – Gases inflamables, como disolventes y vapores de pintura, en el área de trabajo pueden prender fuego o explotar. Para ayudar a prevenir un incendio y una explosión:

Use el equipo únicamente en áreas bien ventiladas. Proporcione ventilación de aire fresco para evitar la acumulación de gases inflamables del material que está siendo rociado o del disolvente.

Elimine todas las fuentes de ignición; tales como luces piloto, cigarrillos, lámparas eléctricas portátiles y paños para herramientas plásticos (posible arco estático).

Mantenga el área de trabajo libre de desechos; incluyendo disolvente, trapos y gasolina.

Los rociadores generan chispas. Cuando se usa líquido inflamable en o cerca de la pistola pulverizadora o para descargarla o limpiarla, mantenga la pistola pulverizadora al menos a 7.6m (25 pies) de distancia de los vapores explosivos.

Desconecte de su fuente de energía eléctrica todos los equipos en el área de rociado. No enchufe ni desenchufe cables eléctricos ni encienda ni apague las luces en presencia de gases inflamables.

Conecte a tierra los equipos y objetos conductivos en el área de trabajo. Conecte a tierra los objetos que estén siendo rociados.

Si hubiese chispa estática o sintiese una descarga, **deje de operar el equipo de inmediato**. No use el equipo hasta que identifique y corrija el problema.

Mantenga un extintor de incendios en el área de trabajo.

PELIGRO DE INYECCIÓN EN LA PIEL

Los fluidos de alta presión de la pistola pulverizadora, las filtraciones de la manguera o los componentes rotos perforarán la piel. Esto podría parecer como una simple cortadura, pero es una lesión grave que podría hacer necesaria una amputación. **Busque de inmediato tratamiento quirúrgico. Informe a su médico acerca del tipo de material que fue inyectado.**

No apunte la pistola hacia ninguna persona ni hacia ninguna parte del cuerpo.

No ponga la mano ni los dedos sobre la punta de rociado.

No detenga ni desvie las filtraciones con la mano, el cuerpo, un guante o un trapo.

No rocíe sin que estén instalados el resguardo de la punta y el protector del disparador.

Deje puesto el seguro del disparador cuando no esté rociando.

Siga el procedimiento de liberación de presión para su rociador cuando deje de rociar y antes de limpiar, revisar o reparar o dar mantenimiento a su equipo.

Apriete todas las conexiones de fluidos antes de operar el equipo.

Revise todas las mangueras, tubos y acoplamientos diariamente. Reemplace de inmediato todas las piezas gastadas, dañadas o flojas.

PELIGRO DE USO INDEBIDO DEL EQUIPO

Este equipo es sólo para uso profesional.

Lea y comprenda todos los manuales de instrucción, marbetes y etiquetas antes de operar el equipo.

Use el equipo únicamente para el propósito para el que fue fabricado. Si no está seguro del propósito del equipo, llame al distribuidor de BINKS de su localidad.

El uso indebido puede ocasionar la muerte o lesión grave.

No sobrepase la presión de trabajo máxima o la clasificación de temperatura del componente del sistema con la clasificación más baja. Vea la información técnica en todos los manuales del equipo.

Use fluidos y disolventes que sean compatibles con las piezas húmedas de su equipo. Vea la información técnica en todos los manuales del equipo. Lea las advertencias del fabricante para el fluido y el disolvente. Para información completa acerca de su material, pida una hoja de datos de seguridad de los materiales (MSDS) de su distribuidor o comercio minorista.

Revise su equipo diariamente. No altere ni modifique su equipo. Repare o reemplace las piezas gastadas o dañadas de inmediato con piezas de reemplazo genuinas Pit Bull de BINKS únicamente.

No altere ni modifique este equipo.

Use el equipo únicamente para el propósito para el que fue fabricado. Para más información, llame a Binks.

Colocar las mangueras y los cables alejados de las áreas de tráfico, los bordes filosos, las partes móviles y las superficies calientes.

No retuerza ni doble excesivamente las mangueras ni use las mangueras para tirar de los equipos.

Use mangueras genuinas Pit Bull de BINKS. Si viniesen con la unidad, no quite los protectores de resorte de las mangueras ya que están en las mangueras para evitar desgarramientos debidos a retorcimiento en los conectores.

Mantenga a niños y animales fuera del área de trabajo.

Cumpla con todos los reglamentos de seguridad aplicables.

No opere el equipo si está cansado o bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas.

PELIGRO DE FLUIDO TÓXICO

Conozca los peligros específicos del fluido que esté usando. La información se encuentra en la hoja MSDS del material que está usando. Lea todas las advertencias del fabricante del fluido.

Guarde los fluidos peligrosos sólo en recipientes aprobados. Deseche todos los fluidos peligrosos de acuerdo con todas las directrices estatales, locales y nacionales.

Use la ropa protectora adecuada, los guantes, las gafas protectoras y el respirador adecuados.

PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO PRESURIZADO

No use en este equipo 1,1,1-tricloroetano, cloruro de metileno, otros disolventes con hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes. Tales usos pueden producir una reacción química grave, con posibilidades de explosión, lo que puede ocasionar la muerte, una lesión grave y/o daño substancial a la propiedad.

REQUISITOS DE CONEXIÓN A TIERRA Y ELÉCTRICOS

El rociador y la pistola deben conectarse a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descargas estáticas y eléctricas proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica debida a la acumulación de estática o en caso de cortocircuito. Siga las instrucciones de conexión a tierra incluidas en el manual del equipo provisto con todo su equipo de rociado. Se proporcionan instrucciones adicionales de conexión a tierra para su pistola pulverizadora sin aire Pit Bull de BINKS:

Conecte a tierra su pistola pulverizadora sin aire Pit Bull de BINKS acoplándola a una manguera de fluido y bomba debidamente puestas a tierra.



INSTALACIÓN DE MONTAJE


⚠ ADVERTENCIA

Nunca intente ensamblar, cambiar o limpiar la pistola o el resguardo de la punta sin primero liberar la presión del sistema de rociado. Siga el "PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN" en el manual del equipo de la pistola pulverizadora.

⚠ ADVERTENCIA


Use siempre el resguardo de seguridad de la punta para mayor protección contra inyección. Tenga en cuenta que el resguardo por sí mismo no evitará la inyección. ¡NUNCA desprenda el resguardo de la punta! Deje puesto siempre el seguro del gatillo de la pistola cuando no la esté usando. Antes de reparar o dar mantenimiento al equipo, consulte todos los manuales del equipo y siga las advertencias.

Nota: Los resguardos de seguridad de la punta de la pistola pulverizadora sin aire Pit Bull de BINKS para la pistola 7500 PSI (517 BAR) son de color gris.

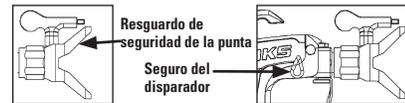

PISTOLA PULVERIZADORA SIN AIRE PROFESIONAL Pit Bull DE BINKS


7500 PSI (517 BAR) MODELO: 1108-7500-2 Y 1108-7500-4

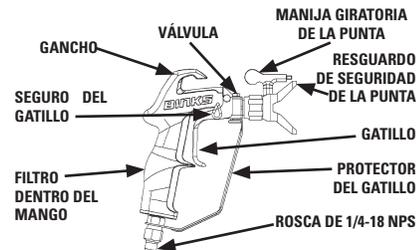

Si usted está usando una punta genuina Pit Bull de BINKS, siga las siguientes instrucciones para instalar el protector y la punta. Si está usando una punta diferente, siga las instrucciones provistas con la punta que esté usando.

INSTALACIÓN DE LA PUNTA Y EL RESGUARDO


- Asegúrese de que la punta y el resguardo de la punta estén clasificados para uso a 7500 PSI. (Las piezas genuinas Pit Bull de BINKS serán de color gris.)
- Use una herramienta de alineamiento de sellos en la manija de la punta Pit Bull de BINKS para insertar el sello y la empaquetadura de presión en la parte trasera del resguardo, gire para alinearlos con la abertura en el asta de la punta.
- Inserte la punta en la abertura del resguardo Pit Bull de BINKS. NOTA: El extremo delgado de la manija de la punta debe estar en posición hacia adelante para rociar.
- Enrosque el resguardo en la cabeza de la pistola hasta que se detenga. Apriete suavemente con una llave – NO APRIETE DEMASIADO.

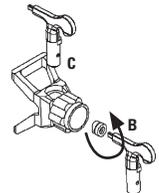

CONEXIÓN A LA MANGUERA

Acople una manguera de fluido debidamente puesta a tierra al accesorio de conexión de la manguera de fluido (rosca de 1/4-18 NPS) en la parte inferior del mango de su pistola pulverizadora. Use dos (2) llaves inglesas –una en la pistola y otra en la manguera. Apriete bien.

Posiciones del seguro del gatillo

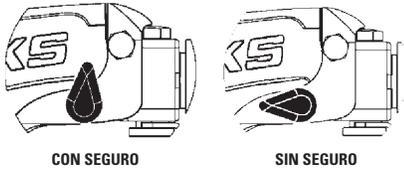

OPERACIÓN

- Asegúrese de que la punta esté en posición de rociado.
- Rocíe siguiendo las instrucciones provistas en el manual del propietario del equipo.
- Tire del disparador para activar el flujo a través de la pistola.
- Ajuste la presión de fluido en el rociador hasta lograr la debida atomización. Rocíe siempre con la presión más baja necesaria para lograr la atomización deseada.

OBSTRUCCIÓN DE LA PUNTA

Si usted está usando una punta de rociado genuina PITBULL de BINKS, siga las instrucciones a continuación para despejar una punta obstruida. Si está usando una punta diferente, siga las instrucciones incluidas en el manual del equipo provisto con la punta.

- Ponga el seguro del disparador. Haga girar la manija de la punta 180° hacia la posición inversa.
- Quite el seguro del disparador. Apunte la pistola hacia un cubo sosteniendo el extremo delantero de la pistola en dirección opuesta a la suya. Dispare la pistola momentáneamente para expeler el material causante de la obstrucción.
- Ponga el seguro del disparador. Haga girar la manija de la punta 180° hacia la posición de rociado.
- Quite el seguro del disparador. Haga una prueba de rociado para asegurarse de que se ha eliminado totalmente la obstrucción.

NOTA: Si la obstrucción no se ha eliminado totalmente después de seguir los pasos anteriores, repita los pasos del 1 al 4 hasta lograrlo por completo.

REMOCIÓN DE SELLO


Siga el procedimiento de liberación de presión indicado en el manual del propietario de su equipo. Ponga el seguro del gatillo. Quite el resguardo de la cabeza de la pistola. Empuje el sello y la empaquetadura para sacarlas por la parte de atrás del resguardo usando el extremo delgado de la manija de la punta.

LIMPIEZA Y REEMPLAZO DEL FILTRO

¡IMPORTANTE! ¡ANTES DE DESCONECTAR LA MANGUERA, USTED DEBE LIBERAR TODA LA PRESIÓN DE FLUIDO DE TODO SU SISTEMA DE ROCIADO INCLUYENDO EL ROCIADOR, LA MANGUERA Y LA PISTOLA!

Desconecte la manguera de fluido de la base de la pistola. Usando una llave de 3/4", quite el accesorio de entrada de la parte inferior del mango de la pistola. Asegúrese de retener el sello del filtro que se encuentra entre el filtro y el accesorio de entrada. Quite el filtro de la parte de abajo del mango. Instale un filtro nuevo o limpiado, con el costado abierto hacia abajo, en el mango de la pistola. Instalar un nuevo filtro o limpiarse, parte abierta hacia abajo, a través de un nuevo filtro de sello y en la pistola de manejar. Coloque un sello del filtro nuevo o limpiado en el accesorio de entrada. Vuelva a colocar la conexión de entrada de la pistola usando una llave de 3/4" para apretarla.


NOTA: La boquilla adaptadora en la base del forjado no es separable.

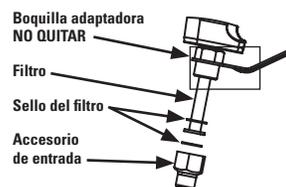

CÓMO REEMPLAZAR LA VÁLVULA

¡IMPORTANTE! ¡ANTES DE DESCONECTAR LA MANGUERA, USTED DEBE LIBERAR TODA LA PRESIÓN DE FLUIDO DE TODO SU SISTEMA DE ROCIADO INCLUYENDO EL ROCIADOR, LA MANGUERA Y LA PISTOLA!

Ponga el seguro del gatillo. Desconecte la manguera de fluido de la base de la pistola. Quite la punta y el resguardo de seguridad de la punta. Quite el seguro del gatillo. Afloje el tornillo y la tuerca del gatillo. Quite el tornillo y la tuerca del gatillo. Haga deslizar el gatillo hacia atrás. Use una llave de cubo de 3/8 para sacar la válvula. Limpie o reemplace la válvula. Inserte la válvula en el forjado de la pistola. Asegúrese de que el sello del asiento en la válvula esté sujeto en el asiento. Use una llave de cubo de 3/8 y aplique a la válvula una torsión de 120 pulgadas-libras. Mueva el gatillo hacia adelante. Vuelva a colocar el tornillo y la tuerca del gatillo. Ponga el seguro del gatillo.

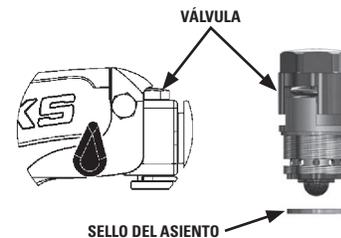

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIAR DIARIAMENTE

Es importante mantener limpia su pistola para asegurar una operación sin problemas y prolongar su vida útil. Siempre purgue bien la pistola después de usarla y guárdela en un lugar tibio y seco. NO deje la pistola ni ninguna de sus partes en agua o disolventes.

Siempre purgue la pistola afuera si fuese posible y al menos a una distancia de 7.5 m (25 pies) del rociador.

El área debe estar libre de vapores inflamables.

Siempre purgue la pistola a una presión mínima. Quite siempre la punta y el resguardo.

La acumulación de electricidad estática puede producir incendio o explosión en presencia de vapores inflamables.

Al purgar, sostenga siempre la pistola con firmeza contra un recipiente metálico puesto a tierra.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PROBLEMAS

La distancia de la pistola pulverizadora de la superficie de trabajo debe ser en un punto donde el patrón de ventilación máximo sea evidente. Normalmente la distancia es de 8 a 14 pulgadas.

Una presión de fluido excesiva distorsionará el patrón de rociado. Rocíe a la presión más baja aceptable.

Relojes de arena y colas en los patrones de rociado normalmente indican una presión de fluido muy baja para el tamaño del orificio de la punta de la boquilla o que el material es muy viscoso o espeso. Aumente la presión o reduzca el espesor del material.


Los patrones distorsionados pueden deberse a puntas gastadas u obstruidas. Limpie (vea obstrucción de la punta) o reemplace la punta de rociado.

Las pistolas pulverizadoras sin aire están siempre encendidas o apagadas. Usted no puede hacer pasadas de hilo fino con pistolas sin aire como se puede hacer con los equipos de aire atomizado.

Las pasadas sucesivas podrían requerir de superposición parcial. La superposición típica es del 30%.

**DIBUJO DE PIEZAS DE SU PISTOLA PULVERIZADORA SIN AIRE PARA
USO PROFESIONAL PITBULL DE BINKS**

7500 PSI (517 BAR) MODELO: 1108-7500-2 Y 1108-7500-4

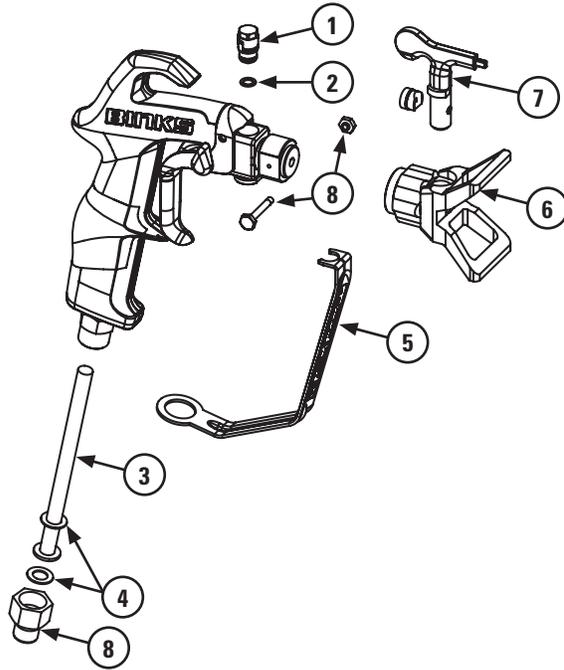

| ARTÍCULO N°. | PIEZA N° | DESCRIPCIÓN |
|--------------|-------------|--|
| 1 | 1108-3575 | Cartucho de válvula |
| 2 | 54-5711-K5 | Kit de sello de la válvula |
| 3 | 54-5730-K5 | Kit del filtro de fluido de malla 60 |
| 3 (OPCIONAL) | 54-5731-K5 | Kit del filtro de fluido de malla 100 |
| 4 | 54-5709-K10 | Kit del sello del filtro |
| 5 | 54-5721 | Protector del gatillo |
| 6 | 1108-75B | Resguardo de seguridad de la punta |
| 7 | 9-XXX-75 | Punta de rociado giratoria – Ver Tabla de selección |
| 8 | 54-5760 | Kit de reparación de la pistola sin aire (tornillo, tuerca, adaptador de filtro) |

ACCESORIOS DE ROCIADO PITBULL DE BINKS

| PEDIR EL N° | DESCRIPCIÓN |
|-------------|--|
| 72-2332 | Adaptador giratorio 1/4" M x 1/4" F |
| 72-2333 | Adaptador giratorio 3/8" M x 1/4" F |
| 52-5208 | Extensión de la punta sin aire, 30" (7500 psi) |
| 52-5209 | Extensión de la punta sin aire, 60" (7500 psi) |

MANGUERA DE AIRE PITBULL DE BINKS

| PEDIR EL N° | DESCRIPCIÓN |
|-------------|--|
| 71-4870 | Fusta de manguera 1/4" F x 3/8" M 3 pies, presión de trabajo de 10,000 psi |
| 71-4840 | Manguera 1/4" x 25 pies, presión de trabajo de 10,000 psi |
| 71-4841 | Manguera 1/4" x 50 pies, presión de trabajo de 10,000 psi |
| 71-4860 | Manguera 3/8" x 25 pies, presión de trabajo de 8,000 psi |
| 71-4861 | Manguera 3/8" x 50 pies, presión de trabajo de 8,000 psi |

**TABLA DE SELECCIÓN
PUNTA DE ROCIADO PITBULL DE BINKS**
PIEZA N° 9-XXX-75 (puntas clasificadas para uso a 7500 psi)
Todas las siguientes puntas tendrán una manija gris

| | Patrón de rociado de 6" | Patrón de rociado de 8" | Patrón de rociado de 10" | Patrón de rociado de 12" | Patrón de rociado de 14" |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Orificio de .007" | 307 | | | | |
| Orificio de .009" | 309 | 409 | 509 | | |
| Orificio de .011" | 311 | 411 | 511 | 611 | |
| Orificio de .013" | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 |
| Orificio de .015" | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 |
| Orificio de .017" | | 416 | 517 | 617 | 717 |
| Orificio de .019" | | 419 | 519 | 619 | |
| Orificio de .021" | | | 521 | 621 | |
| Orificio de .023" | | | 523 | 623 | |
| Orificio de .025" | | | 525 | | |
| Orificio de .027" | | | | 627 | |
| Orificio de .031" | | | | 631 | |
| Orificio de .035" | | 435 | | 635 | |

Los modelos de pistola pulverizadora enumerados en la siguiente declaración de conformidad podrá ser usado en algunas atmósferas potencialmente explosivas sólo cuando las condiciones especiales para la instalación y funcionamiento se han seguido como se expresa en este manual de usuario (parte Sheet). Estos modelos son aprobados a la normativa ATEX 94/9/CE, nivel de protección: **II 2 GX: Adecuado para uso en las zonas 1 y 2.**

Declaración de conformidad CE

Fabricado por: Industrial Finishing
195 Internationale Blvd.
Glendale Heights, IL 60139

Tipo / serie: Pistolas de mano

Modelo: 1108-7500-2, 1108-7500-4

El equipo al que se refiere el presente documento está en conformidad con las siguientes normas u otras referencias normativas:

EN ISO 12100-1&2:2003 and **BS EN 1953:1999** ay con ello se ajustan a los requisitos de protección de la Directiva 98/37/CE relativa a la Maquinaria Directiva de Seguridad, y;

EN 13463-1:2001, Council Directive **94/9/EC** relativa a los equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, **el nivel de protección II 2 G X.**

Aprobado por: 
Paul Micheli, Industrial Finishing

Fecha: 3 de diciembre 2009



GARANTÍA

Este producto está cubierto por la Garantía Limitada por 1 Año de Binks.

Centros de venta y servicios de Binks a escala mundial: www.binks.com



Oficina de América
del Norte

Industrial Finishing
195 Internationale Blvd.
Glendale Heights, IL 60139
630-237-5000
www.binks.com

Oficina de Servicio Técnico
teléfono gratuito
800-992-4657

Fax gratuito
888-246-5732