

Manual de instalación y mantenimiento Sistema de bus de campo - Unidad SI Serie EX180 para CC-Link EX180-SMJ3□/SMJ5□



# Normas de seguridad

Con estas normas de seguridad se pretende prevenir una situación peligrosa y/o daño al equipo.

Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse además de las normas internacionales (ISO/IEC) y otros reglamentos de seguridad.


A Precaución	PRECAUCIÓN indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves a moderadas.
▲ Advertencia	ADVERTENCIA indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.
A Peligro	PELIGRO indica un peligro con un nivel de riesgo elevado que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

Este producto es un equipo de clase A destinado al uso en un entorno industrial.

En otros entornos pueden llegar a existir dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética debido a las perturbaciones por conducción y radiación.

# Despiece de producto

<EX180-SMJ3□/SMJ5□>

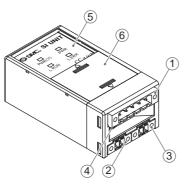

<Accesorios>

Conector de comunicaciones para CC-Link (1 ud.) EX180-SMJ3/5 EX180-SMJ3A/5A

) Conector de alimentación (2 uds.)







(EX180-CP1)

# ▲ Advertencia

- No desmonte, modifique (incluido el cambio de una placa de circuito impreso) ni repare el producto.
- Pueden producirse fallos o lesiones personales.
- No utilice el producto fuera de las especificaciones.
- No utilice fluidos inflamables ni nocivos.
- Puede producirse un incendio, errores de funcionamiento o daños al producto. Compruebe las especificaciones antes del uso.
- No utilice el producto en una atmósfera que contenga gases inflamables o explosivos.
- Pueden producirse incendios o explosiones.
- Este producto no está diseñado a prueba de explosiones.
- •Si utiliza el producto en un sistema de bloqueo:
- Disponga un sitema doble de interlocks como, por ejemplo, un sistema mecánico.
- Compruebe periódicamente el producto para asegurar un correcto funcionamiento.
- De lo contrario, podría producirse un error de funcionamiento y causar un accidente.
- Al realizar trabajos de mantenimiento deben seguirse las siguientes instrucciones:
- •Corte el suministro eléctrico.
- •Detenga el suministro de aire, evacue la presión residual y compruebe la descarga de aire antes de proceder al mantenimiento.
- De lo contrario, pueden producirse lesiones.

### ♠ Precaución

 Una vez completado el mantenimiento, lleve a cabo las adecuadas inspecciones funcionales

Detenga el funcionamiento si el equipo no funciona adecuadamente. Si se produce un fallo de funcionamiento inesperado, no existe una garantía absoluta de seguridad.

 Establezca una conexión de tierra para garantizar la seguridad y la resistencia al ruido del sistema de bus de campo.

La conexión a tierra individual debe establecerse cerca del producto con un cable corto.

# NOTA

 Cuando se requiera la conformidad con la normativa UL, la unidad SI deberá utilizarse con una fuente de alimentación UL 1310 Clase 2.

Nº	Elemento	Descripción
1	Conector de bus (BUS)	El conector para la línea de bus CC-Link. (⑦).
2	Conector de alimentación (PWR(V))	El conector de alimentación (®) utilizado para suministrar alimentación a las electroválvulas.
3	Conector de alimentación (PWR)	El conector de alimentación (®) utilizado para suministrar alimentación a la unidad SI.
4	Terminal FG	Tierra funcional
5	Display	Display de diagnóstico.
6	Conmutadores de configuración	Conmutadores para configurar las estaciones centrales y la velocidad de comunicación (en el interior de la cubierta).


### Instalación

## ■Instrucciones generales de instalación

#### OSeries de válvulas aplicables

La unidad SI de la serie EX180 se puede montar en los siguientes bloques de válvulas.

- Series SJ2000/3000, S0700
- \*: Véase los catálogos y los manuales de funcionamiento para obtener más detalles sobre la electroválvula y los bloques.
- Montaje del bloque
- Monte la unidad SI en el bloque de forma que la guía de montaje de la carcasa de la unidad SI coincida con la ranura del bloque.
- 2. Asegure la unidad SI usando los dos bloqueos deslizantes.

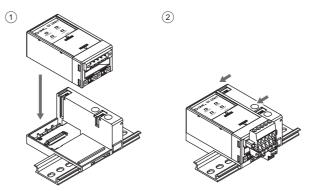

## Instalación (continuación)

(3)La resistencia de terminación a conectar a la red CC-Link depende del tipo de cables utilizados. (Véase la siguiente tabla. Figura 3)

Tipo de cable	Resistencia de terminación		
Cable específico para CC-Link	110 Ω	Resistencia interna de	
Cable específico para CC-Link compatible con Ver.1.10	0.5 W	terminación 110 Ω (DIP SW2-No.2) ON	
Cable de alto rendimiento específico para CC-Link	130 Ω 0.5 W		





igura 3

Existe una resistencia interna de terminación en el interior de cada uno de los módulos CC-Link.

No conecte una resistencia externa de terminación cuando el conmutador para la resistencia interna de terminación se encuentre en ON.

#### ■Cableado

### 1. Cableado para comunicación

A continuación se muestra el cableado del cable de comunicación CC-Link y del conector.

(1)Conecte los cables de señal a los pins asignados (Figura 1). El par de apriete necesario es de 0.5 a 0.6 Nm.





Figura 1

(2)Se requiere una terminación bus en ambos extremos del segmento bus CC-Link, tal como se muestra en la Figura 2. El cable utilizado debe ser un cable específico para CC-Link.

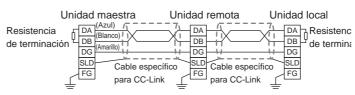


Figura 2

# (4)Conexión

#### •Nota

Conecte el hilo de tierra del cable específico de CC-Link al terminal "SLD" de cada unidad.



Figura 4

#### 2. Cableado de la fuente de alimentación

Conecte la fuente de alimentación al conector de alimentación (2 uds.). La estructura de alimentación de la unidad EX180 consta de dos suministros.


Dichos suministros se pueden utilizar usando un sistema de alimentación único o doble.

Conecte los cables a los pins asignados (Figura 5, Figura 6). El par de apriete necesario es de 0.22 a 0.25 Nm.

#### Nota


Conecte el terminal FG a tierra con una resistencia a tierra de 100 O o menos

A. Fuentes de alimentación dobles

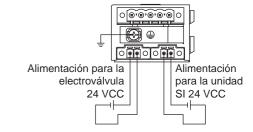

# Instalación (continuación)


## B. Fuente de alimentación única

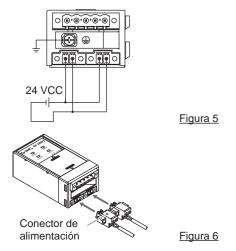

# Configuración

La configuración de los conmutadores DIP sólo debe realizarse con la alimentación desactivada.


Abra la cubierta y configure los conmutadores DIP con un destornillador plano pequeño.

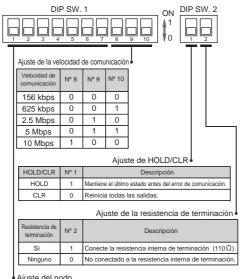

<ul> <li>Ajuste</li> </ul>	del	nodo
----------------------------	-----	------

Nodo	X10 (nº conmutador)		X1 (nº conmutador)				
INOGO	40 (N° 1)	20 (N° 2)	10 (N° 3)	8 (N° 4)	4 (N° 5)	2 (N° 6)	1 (N° 7)
1	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	1	1
:	:	:	:	:	:	:	:
63	1	1	0	0	0	1	1
64	1	1	0	0	1	0	0

# Visualización de LEDs

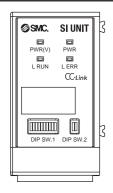

LED	Descripción	Estado del LED
PWR(V)	La alimentación para la electroválvula se suministra a la tensión especificada.	ON
	La alimentación para la electroválvula no se suministra a la tensión especificada.	OFF
PWR	La alimentación para la unidad SI se suministra dentro del rango especificado.	ON
	La alimentación para la unidad SI no está conectada o está fuera del rango especificado.	OFF
L RUN	Comunicación normal	ON
	Comunicación terminada (error de interrupción)	OFF
L ERR	Error de comunicación	ON
	Cambio en la dirección o en la velocidad de comunicación durante el funcionamiento.	Parpadeo
	Comunicación normal	OFF

# Resolución de problemas

Consulte el sitio web de SMC (URL http://www.smcworld.com) para obtener más detalles sobre la resolución de problemas.

# Especificación

Carga conectada: 24 VCC Electroválvula con luz y supresor de picos de tensión de 1 W o menos (fabricada por SMC)

Consumo de corriente de la fuente de alimentación para el funcionamiento de la unidad SI: 0.1 A máx.

Temperatura ambiente de funcionamiento: -10 a 50 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento: -20 a 60 °C

Grado de polución 2: (UL508)

Consulte el sitio web de SMC (URL http://www.smcworld.com) para obtener información detallada acerca de las especificaciones del producto.

## Dimensiones externas

Consulte el sitio web de SMC (URL http://www.smcworld.com) para obtener más detalles sobre las dimensiones externas.

# Contactos

AUSTRIA	(43) 2262 62280-0	LETONIA	(371) 781 77 00
BÉLGICA	(32) 3 355 1464	LITUANIA	(370) 5 264 8126
BULGARIA	(359) 2 974 4492	PAÍSES BAJOS	(31) 20 531 8888
REP. CHECA	(420) 541 424 611	NORUEGA	(47) 67 12 90 20
DINAMARCA	(45) 7025 2900	POLONIA	(48) 22 211 9600
ESTONIA	(372) 651 0370	PORTUGAL	(351) 21 471 1880
FINLANDIA	(358) 207 513513	RUMANÍA	(40) 21 320 5111
FRANCIA	(33) 1 6476 1000	<b>ESLOVAQUIA</b>	(421) 2 444 56725
ALEMANIA	(49) 6103 4020	ESLOVENIA	(386) 73 885 412
GRECIA	(30) 210 271 7265	ESPAÑA	(34) 945 184 100
HUNGRÍA	(36) 23 511 390	SUECIA	(46) 8 603 1200
IRLANDA	(353) 1 403 9000	SUIZA	(41) 52 396 3131
ITALIA	(39) 02 92711	REINO UNIDO	(44) 1908 563888

# **SMC** Corporation

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europa)

Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte del

© 2011 SMC Corporation Reservados todos los derechos.